

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

### Adresse du bien

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Adresse :          | 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1         |
| CP - Ville :       | 53000 LAVAL                                     |
| Référence client : | _00009000010000100003_                          |
| Date du repérage : | 12/06/2017                                      |
| Désignation :      | Appartement n° 3 de type 4 situé au 01 er étage |



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



## Sommaire

| Rapport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Annexes                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>- Renseignements administratifs</b><br>A - Désignation de l'immeuble<br>B - Propriétaire / Donneur d'ordre<br>C - Opérateur de repérage<br>D - Personne autorisant l'émission du rapport<br>E - Pièces visitées<br><b>- Etude Préalable</b><br>F - Descriptif des travaux envisagés<br>G - Périmètre du bâtiment concerné<br>H - Objectif de la mission<br>I - Document(s) mis à disposition<br>J - Périmètre et programme de repérage<br>K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements<br>L - Adjonction(s) ou exclusion(s)<br>M - Conditions existantes<br><b>Conditions de repérage</b><br>N - Modalités de repérage<br>O - Moyens d'investigation<br><b>Conclusions</b><br>P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage<br>Q - Réserves / Commentaires<br>R - Locaux ou partie de locaux non visités<br><b>Grille de résultats du repérage</b> | Annexe : Mesurage des zones amiantées<br>Annexe : Plans<br>Annexe : Reportage photographique<br>Annexe : Prélèvements et analyses |

## Renseignements administratifs

| A                      | Designation de l'immeuble                              | B                                                                            | Propriétaire / Donneur d'ordre                                               |
|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Adresse :              | 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1<br>53000 LAVAL | <u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE<br>HABITAT                              | <u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H.<br>MAYENNE HABITAT                           |
| Référence client :     | _00009000010000100003_                                 | <u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE<br>BEUNEUX - CS 62039 53020<br>LAVAL CEDEX 9 | <u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE<br>BEUNEUX - CS 62039 53020<br>LAVAL CEDEX 9 |
| Désignation :          | Appartement n° 3 de type 4 situé au 01 er étage        |                                                                              |                                                                              |
| Date de construction : |                                                        |                                                                              |                                                                              |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Opérateur de repérage</b> | <b>D</b>                                                                                                                                                                                                                                                | Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020 |
| Compagnie & Siret : AC Environnement (N° 441355914)<br>Nom : PALLUEL Matthieu<br>Accompagnateur : D.JOUSSELIN (0 800 400 100)<br>Date de repérage : 12/06/2017                                                                                                                                         |                              | Nom : MORA Denis<br><br>Date du rapport : 05/07/2017<br>A Riorges, le 05/07/2017<br><br><br><br>Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018) |                                                                             |
| Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre<br><br>Numéro attestation : CPDI 3879 V2<br>Délivré le : 28/04/2016<br> |                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |

| E                                                                                                                                                                              | Pièces visitées                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liste des locaux visités :                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
| Appartement n°3 - Vol 1 (Chambre 1)<br>Appartement n°3 - Vol 3 (Séjour)<br>Appartement n°3 - Vol 5 (Cuisine)<br>Appartement n°3 - Vol 7 (W.C)<br>Appartement n°3 - Vol 9 (SDB) | Appartement n°3 - Vol 2 (Chambre 2)<br>Appartement n°3 - Vol 4 (Chambre 3)<br>Appartement n°3 - Vol 6 (Entrée)<br>Appartement n°3 - Vol 8 (Cellier) |

## Etude préalable

### F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présent dans le logement.

### G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

### H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

### I Document(s) mis à disposition

Aucun

### J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

| Categorie                                | Plan            | Volume                                                                                                                                                      | Localisation |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Parois verticales intérieures et enduits | Appartement n°3 | Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 3) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (Entrée) - Vol 7 (W.C) - Vol 8 (Cellier) - Vol 9 (SDB) |              |
| Plafond et faux-plafonds                 | Appartement n°3 | Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 3) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (Entrée) - Vol 7 (W.C) - Vol 8 (Cellier) - Vol 9 (SDB) |              |
| Revêtement de sol                        | Appartement n°3 | Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 3) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (Entrée) - Vol 7 (W.C) - Vol 8 (Cellier) - Vol 9 (SDB) |              |
| Equipements divers et accessoires        | Appartement n°3 | Vol 5 (Cuisine)                                                                                                                                             |              |
| Revêtement de mur                        | Appartement n°3 | Vol 5 (Cuisine) - Vol 7 (W.C) - Vol 9 (SDB)                                                                                                                 |              |

**K** Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

**L** Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

**M** Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

## Conditions de repérage

### N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

### O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
  - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
  - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
  - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
  - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

## Conclusions

### P Conclusion du présent rapport de repérage

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.**

| Localisation      | Matériau                                    | Justification                                                                                                              |
|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vol 5 (Cuisine)   | PVC 4/16/4                                  | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC                                                   |
| Vol 8 (Cellier)   | PVC 4/16/4                                  | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC                                                   |
| Vol 9 (SDB)       | PVC 4/16/4                                  | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC                                                   |
| Vol 1 (Chambre 1) | PVC 4/16/4                                  | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC                                                   |
| Vol 2 (Chambre 2) | PVC 4/16/4                                  | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC                                                   |
| Vol 3 (Séjour)    | PVC 4/16/4                                  | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC                                                   |
| Vol 4 (Chambre 3) | PVC 4/16/4                                  | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC                                                   |
| Vol 5 (Cuisine)   | Mastic étanchéité                           | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers |
| Vol 9 (SDB)       | Mastic étanchéité                           | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers |
| Vol 9 (SDB)       | Joints                                      | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client                                                                           |
| Vol 5 (Cuisine)   | Joints                                      | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client                                                                           |
| Vol 2 (Chambre 2) | Joints                                      | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client                                                                           |
| Vol 3 (Séjour)    | Joints                                      | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client                                                                           |
| Vol 4 (Chambre 3) | Joints                                      | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client                                                                           |
| Vol 6 (Entrée)    | Colle de barre de seuil                     | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client                                                                           |
| Vol 5 (Cuisine)   | Lés plastiques avec ragréage supplémentaire | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.                               |
| Vol 7 (W.C)       | Lés plastiques avec ragréage supplémentaire | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.                               |
| Vol 9 (SDB)       | Lés plastiques avec ragréage supplémentaire | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.                               |
| Vol 6 (Entrée)    | Lés plastiques avec ragréage supplémentaire | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.                               |
| Vol 1 (Chambre 1) | Lés plastiques avec ragréage supplémentaire | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.                               |
| Vol 2 (Chambre 2) | Lés plastiques avec ragréage supplémentaire | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.                               |
| Vol 3 (Séjour)    | Lés plastiques avec ragréage supplémentaire | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.                               |
| Vol 4 (Chambre 3) | Lés plastiques avec ragréage supplémentaire | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.                               |

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

| Localisation      | Catégorie                                | Composant         | Partie de composant                     | Sur avis / réf pré. |
|-------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Vol 5 (Cuisine)   | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons  | Enduit plâtre (Porteur pièces humides)  | P1                  |
| Vol 9 (SDB)       | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons  | Enduit plâtre (Porteur pièces humides)  | P1                  |
| Vol 7 (W.C)       | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons  | Enduit plâtre (Porteur pièces humides)  | P1                  |
| Vol 5 (Cuisine)   | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons  | Enduit plâtre (Cloisons pièces humides) | P2                  |
| Vol 7 (W.C)       | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons  | Enduit plâtre (Cloisons pièces humides) | P2                  |
| Vol 9 (SDB)       | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons  | Enduit plâtre (Cloisons pièces humides) | P2                  |
| Vol 6 (Entrée)    | Plafond et faux-plafonds                 | Plafonds          | Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)   | P5                  |
| Vol 1 (Chambre 1) | Plafond et faux-plafonds                 | Plafonds          | Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)   | P5                  |
| Vol 2 (Chambre 2) | Plafond et faux-plafonds                 | Plafonds          | Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)   | P5                  |
| Vol 3 (Séjour)    | Plafond et faux-plafonds                 | Plafonds          | Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)   | P5                  |
| Vol 4 (Chambre 3) | Plafond et faux-plafonds                 | Plafonds          | Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)   | P5                  |
| Vol 6 (Entrée)    | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons  | Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)   | P6                  |
| Vol 1 (Chambre 1) | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons  | Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)   | P6                  |
| Vol 2 (Chambre 2) | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons  | Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)   | P6                  |
| Vol 6 (Entrée)    | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons  | Enduit plâtre (Cloisons pièces sèches)  | P7                  |
| Vol 2 (Chambre 2) | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons  | Enduit plâtre (Cloisons pièces sèches)  | P7                  |
| Vol 1 (Chambre 1) | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons  | Enduit plâtre (Cloisons pièces sèches)  | P7                  |
| Vol 3 (Séjour)    | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons  | Enduit plâtre (Cloisons pièces sèches)  | P7                  |
| Vol 4 (Chambre 3) | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons  | Enduit plâtre (Cloisons pièces sèches)  | P7                  |
| Vol 9 (SDB)       | Revêtement de mur                        | Revêtement de mur | Colle de carrelage (plinthe)            | P11 Phase 1         |
| Vol 7 (W.C)       | Revêtement de mur                        | Revêtement de mur | Colle de carrelage (plinthe)            | P11 Phase 1         |
| Vol 5 (Cuisine)   | Revêtement de mur                        | Revêtement de mur | Colle de carrelage (plinthe)            | P11 Phase 1         |
| Vol 2 (Chambre 2) | Revêtement de sol                        | Revêtement de sol | Colle noire bitumeuse                   | S26                 |
| Vol 6 (Entrée)    | Revêtement de sol                        | Revêtement de sol | Dalles plastiques noires                | S30                 |

**Q**

Réserves / Commentaires



Bilan cartographie amiante sur les 11 logements réalisés dans le groupe 9 :

Matériaux amiantés :

- 3 colles noires sur les 3 prélevées sont amiantées.
- 4 dalles de sol noires sur les 3 prélevées sont amiantées.
- 1 colle de plinthe est amiantée sur les 12 prélevées, le prélèvement positif ayant été réalisé sur une plinthe collée sur des parois dont les enduits sont revenus amiantés il pourrait s'agir d'une pollution, des prélèvements complémentaires pourront être réalisés afin de confirmer ou non les résultats obtenus dans ce logement.
- 2 enduits plâtre sur les porteurs des pièces humides sont amiantés sur les 11 prélevés
- 2 enduits plâtre sur les cloisons des pièces humides sont amiantés sur les 11 prélevés
- 1 enduits plâtre sur les plafonds des pièces humides est amianté sur les 11 prélevés
- 2 enduits plâtre sur les porteurs des pièces sèches sont amiantés sur les 11 prélevés
- 1 enduit plâtre sur les cloisons des pièces sèches est amianté sur les 11 prélevés
- 1 enduits plâtre sur les plafonds des pièces sèches est amianté sur les 11 prélevés

L'ensemble des prélèvements d'enduits plâtres revenus amiantés ont été prélevés dans deux logements, logement 3 (rapport 002LQ001327) et logement 4 (rapport 002LQ001328). Des analyses complémentaires pourront être réalisées dans ces logements afin de confirmer ou non les premiers résultats obtenus, à défaut l'ensemble des cloisons, porteurs et plafonds des pièces sèches et humides devront être considérés comme amiantés.

Les résultats obtenus ne permettent pas de conclure sur la présence ou non d'amiante dans les logements non visités. En cas d'intervention dans un de ces logements il conviendra de réaliser des prélèvements sur les enduits des porteurs, cloisons et plafonds, ou à défaut de considérer l'ensemble de ces éléments comme étant amiantés.

- Commentaire n°1 : Réserve 1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Réserve 2 :

Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neufs mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

## R Locaux ou partie de locaux non visités

| Localisation / Désignation | Justification | Remarque   |
|----------------------------|---------------|------------|
| Sans objet                 | Sans objet    | Sans objet |

**Note :** En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

## Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

| Plan            | Localisation    | Composant | Partie composant  | Descriptif de l'action menée |             |                |           | Laboratoire |            |          | Conclusion                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------|-----------|-------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                 |           |                   | Réf action                   | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél.   | Descriptif | Résultat |                                                                                                                            |
| Appartement n°3 | Vol 5 (Cuisine) | Evier     | Tampon bitumineux | S19                          |             |                |           |             |            |          | Négatif sur document cf. prélèvement n°5 du rapport AC ENVIRONNEMENT n°002LQ001325                                         |
| Appartement n°3 | Vol 5 (Cuisine) | Evier     | Mastic étanchéité | I2                           |             |                | I2 - 1    |             |            |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers |
| Appartement n°3 | Vol 9 (SDB)     | Evier     | Mastic étanchéité | I2                           |             |                | I2 - 1    |             |            |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

| Plan            | Localisation      | Composant  | Partie composant | Descriptif de l'action menée |             |                |           | Laboratoire |            |          | Conclusion                                       |
|-----------------|-------------------|------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|--------------------------------------------------|
|                 |                   |            |                  | Réf action                   | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél.   | Descriptif | Résultat |                                                  |
| Appartement n°3 | Vol 9 (SDB)       | Radiateurs | Joints           | I3                           |             |                | I3 - 1    |             |            |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client |
| Appartement n°3 | Vol 5 (Cuisine)   | Radiateurs | Joints           | I3                           |             |                | I3 - 1    |             |            |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client |
| Appartement n°3 | Vol 2 (Chambre 2) | Radiateurs | Joints           | I3                           |             |                | I3 - 1    |             |            |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client |
| Appartement n°3 | Vol 3 (Séjour)    | Radiateurs | Joints           | I3                           |             |                | I3 - 1    |             |            |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client |
| Appartement n°3 | Vol 4 (Chambre 3) | Radiateurs | Joints           | I3                           |             |                | I3 - 1    |             |            |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan            | Localisation    | Composant        | Partie composant                       | Descriptif de l'action menée |                              |                |                                                      | Laboratoire |                                                        |          | Conclusion           |
|-----------------|-----------------|------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|----------|----------------------|
|                 |                 |                  |                                        | Réf action                   | Observation                  | Précision loc. | Ref photo                                            | Ref Prél.   | Descriptif                                             | Résultat |                      |
| Appartement n°3 | Vol 5 (Cuisine) | Murs et cloisons | Enduit plâtre (Porteur pièces humides) | P1                           | Réalisation d'un prélèvement |                | 002LQ0013<br>27 n°1 - 1 -<br>002LQ0013<br>27 n°1 - 2 | P1          | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Positif  | Présence sur analyse |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan            | Localisation    | Composant                         | Partie composant                                               | Descriptif de l'action menée |                                                            |                |                                                      | Laboratoire |                                                                                       |          | Conclusion           |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
|                 |                 |                                   |                                                                | Réf action                   | Observation                                                | Précision loc. | Ref photo                                            | Ref Prél.   | Descriptif                                                                            | Résultat |                      |
| Appartement n°3 | Vol 9 (SDB)     | Murs et cloisons                  | Enduit plâtre (Porteur pièces humides)                         | S1 (P1)                      | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1 |                | 002LQ0013<br>27 n°1 - 1 -<br>002LQ0013<br>27 n°1 - 2 | P1          | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable                                | Positif  | Présence sur analyse |
| Appartement n°3 | Vol 7 (W.C)     | Murs et cloisons                  | Enduit plâtre (Porteur pièces humides)                         | S2 (P1)                      | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1 |                | 002LQ0013<br>27 n°1 - 1 -<br>002LQ0013<br>27 n°1 - 2 | P1          | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable                                | Positif  | Présence sur analyse |
| Appartement n°3 | Vol 5 (Cuisine) | Murs et cloisons                  | Enduit plâtre (Cloisons pièces humides)                        | P2                           | Réalisation d'un prélèvement                               |                | 002LQ0013<br>27 n°2 - 1 -<br>002LQ0013<br>27 n°2 - 2 | P2          | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable                                | Positif  | Présence sur analyse |
| Appartement n°3 | Vol 5 (Cuisine) | Murs et cloisons                  | Enduit plâtre (Cloisons pièces humides)                        | P2                           | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2 |                | 002LQ0013<br>27 n°2 - 1 -<br>002LQ0013<br>27 n°2 - 2 | P2          | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable                                | Positif  | Présence sur analyse |
| Appartement n°3 | Vol 7 (W.C)     | Murs et cloisons                  | Enduit plâtre (Cloisons pièces humides)                        | S3 (P2)                      | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2 |                | 002LQ0013<br>27 n°2 - 1 -<br>002LQ0013<br>27 n°2 - 2 | P2          | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable                                | Positif  | Présence sur analyse |
| Appartement n°3 | Vol 9 (SDB)     | Murs et cloisons                  | Enduit plâtre (Cloisons pièces humides)                        | S4 (P2)                      | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2 |                | 002LQ0013<br>27 n°2 - 1 -<br>002LQ0013<br>27 n°2 - 2 | P2          | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable                                | Positif  | Présence sur analyse |
| Appartement n°3 | Vol 9 (SDB)     | Cloisons légères ou préfabriquées | Jonction entre panneaux préfabriqués (Doublage pièces humides) | P3                           | Réalisation d'un prélèvement                               |                | 002LQ0013<br>27 n°3 - 1 -<br>002LQ0013<br>27 n°3 - 2 | P3          | Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable | Négatif  | Négatif sur analyse  |
| Appartement n°3 | Vol 6 (Entrée)  | Murs et cloisons                  | Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)                          | P6                           | Réalisation d'un prélèvement                               |                | 002LQ0013<br>27 n°6 - 1 -<br>002LQ0013<br>27 n°6 - 2 | P6          | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable                                | Positif  | Présence sur analyse |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan            | Localisation      | Composant                         | Partie composant                                              | Descriptif de l'action menée |                                                            |                |                                                      | Laboratoire |                                                                                 |          | Conclusion           |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
|                 |                   |                                   |                                                               | Réf action                   | Observation                                                | Précision loc. | Ref photo                                            | Ref Prél.   | Descriptif                                                                      | Résultat |                      |
| Appartement n°3 | Vol 1 (Chambre 1) | Murs et cloisons                  | Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)                         | S11 (P6)                     | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6 |                | 002LQ0013<br>27 n°6 - 1 -<br>002LQ0013<br>27 n°6 - 2 | P6          | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable                          | Positif  | Présence sur analyse |
| Appartement n°3 | Vol 2 (Chambre 2) | Murs et cloisons                  | Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)                         | S12 (P6)                     | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6 |                | 002LQ0013<br>27 n°6 - 1 -<br>002LQ0013<br>27 n°6 - 2 | P6          | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable                          | Positif  | Présence sur analyse |
| Appartement n°3 | Vol 6 (Entrée)    | Murs et cloisons                  | Enduit plâtre (Cloisons pièces sèches)                        | P7                           | Réalisation d'un prélèvement                               |                | 002LQ0013<br>27 n°7 - 1 -<br>002LQ0013<br>27 n°7 - 2 | P7          | Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable                      | Positif  | Présence sur analyse |
| Appartement n°3 | Vol 2 (Chambre 2) | Murs et cloisons                  | Enduit plâtre (Cloisons pièces sèches)                        | S13 (P7)                     | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7 |                | 002LQ0013<br>27 n°7 - 1 -<br>002LQ0013<br>27 n°7 - 2 | P7          | Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable                      | Positif  | Présence sur analyse |
| Appartement n°3 | Vol 1 (Chambre 1) | Murs et cloisons                  | Enduit plâtre (Cloisons pièces sèches)                        | S14 (P7)                     | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7 |                | 002LQ0013<br>27 n°7 - 1 -<br>002LQ0013<br>27 n°7 - 2 | P7          | Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable                      | Positif  | Présence sur analyse |
| Appartement n°3 | Vol 3 (Séjour)    | Murs et cloisons                  | Enduit plâtre (Cloisons pièces sèches)                        | S15 (P7)                     | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7 |                | 002LQ0013<br>27 n°7 - 1 -<br>002LQ0013<br>27 n°7 - 2 | P7          | Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable                      | Positif  | Présence sur analyse |
| Appartement n°3 | Vol 4 (Chambre 3) | Murs et cloisons                  | Enduit plâtre (Cloisons pièces sèches)                        | S16 (P7)                     | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7 |                | 002LQ0013<br>27 n°7 - 1 -<br>002LQ0013<br>27 n°7 - 2 | P7          | Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable                      | Positif  | Présence sur analyse |
| Appartement n°3 | Vol 4 (Chambre 3) | Cloisons légères ou préfabriquées | Jonction entre panneaux préfabriqués (Doublage pièces sèches) | P8                           | Réalisation d'un prélèvement                               |                | 002LQ0013<br>27 n°8 - 1 -<br>002LQ0013<br>27 n°8 - 2 | P8          | Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable | Négatif  | Négatif sur analyse  |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan            | Localisation    | Composant                         | Partie composant                                              | Descriptif de l'action menée |                                                            |                |                                           | Laboratoire |                                                                                 |          | Conclusion                                                                             |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                 |                                   |                                                               | Réf action                   | Observation                                                | Précision loc. | Ref photo                                 | Ref Prél.   | Descriptif                                                                      | Résultat |                                                                                        |
| Appartement n°3 | Vol 3 (Séjour)  | Cloisons légères ou préfabriquées | Jonction entre panneaux préfabriqués (Doublage pièces sèches) | S17                          | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8 |                | 002LQ001327 n°8 - 1 - 002LQ001327 n°8 - 2 | P8          | Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable | Négatif  | Négatif sur analyse                                                                    |
| Appartement n°3 | Vol 6 (Entrée)  | Menuiseries                       | Joints d'étanchéité (porte d'entrée)                          | S18                          |                                                            |                |                                           |             |                                                                                 |          | Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du rapport AC ENVIRONNEMENT NT n°002LQ001325 |
| Appartement n°3 | Vol 7 (W.C)     | Menuiseries                       | Mastic vitrier (Menuiseries bois)                             | S22                          |                                                            |                |                                           |             |                                                                                 |          | Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du rapport AC ENVIRONNEMENT NT n°002LQ001325 |
| Appartement n°3 | Vol 8 (Cellier) | Murs et cloisons                  | Enduit ciment (porteur)                                       | S23                          |                                                            |                |                                           |             |                                                                                 |          | Négatif sur document cf. prélèvement n°5 du rapport AC ENVIRONNEMENT NT n°002LQ001326  |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan            | Localisation      | Composant   | Partie composant | Descriptif de l'action menée |             |                |           | Laboratoire |            |          | Conclusion                                                               |
|-----------------|-------------------|-------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
|                 |                   |             |                  | Réf action                   | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél.   | Descriptif | Résultat |                                                                          |
| Appartement n°3 | Vol 5 (Cuisine)   | Menuiseries | PVC 4/16/4       | I1                           |             |                | I1 - 1    |             |            |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |
| Appartement n°3 | Vol 8 (Cellier)   | Menuiseries | PVC 4/16/4       | I1                           |             |                | I1 - 1    |             |            |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |
| Appartement n°3 | Vol 9 (SDB)       | Menuiseries | PVC 4/16/4       | I1                           |             |                | I1 - 1    |             |            |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |
| Appartement n°3 | Vol 1 (Chambre 1) | Menuiseries | PVC 4/16/4       | I1                           |             |                | I1 - 1    |             |            |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |
| Appartement n°3 | Vol 2 (Chambre 2) | Menuiseries | PVC 4/16/4       | I1                           |             |                | I1 - 1    |             |            |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |





Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan            | Localisation      | Composant   | Partie composant | Descriptif de l'action menée |             |                |           | Laboratoire |            |          | Conclusion                                                               |
|-----------------|-------------------|-------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
|                 |                   |             |                  | Réf action                   | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél.   | Descriptif | Résultat |                                                                          |
| Appartement n°3 | Vol 3 (Séjour)    | Menuiseries | PVC 4/16/4       | I1                           |             |                | I1 - 1    |             |            |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |
| Appartement n°3 | Vol 4 (Chambre 3) | Menuiseries | PVC 4/16/4       | I1                           |             |                | I1 - 1    |             |            |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

| Plan            | Localisation              | Composant | Partie composant                       | Descriptif de l'action menée |                                                            |                |                                                      | Laboratoire |                                                                                        |          | Conclusion           |
|-----------------|---------------------------|-----------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
|                 |                           |           |                                        | Réf action                   | Observation                                                | Précision loc. | Ref photo                                            | Ref Prél.   | Descriptif                                                                             | Résultat |                      |
| Appartement n°3 | Vol 5 (Cuisine)           | Plafonds  | Enduit plâtre (Plafond pièces humides) | P4                           | Réalisation d'un prélèvement                               |                | 002LQ0013<br>27 n°4 - 1 -<br>002LQ0013<br>27 n°4 - 2 | P4          | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable              | Négatif  | Négatif sur analyse  |
| Appartement n°3 | Vol 7 (W.C) - Vol 9 (SDB) | Plafonds  | Enduit plâtre (Plafond pièces humides) | S5 - S6                      | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4 |                | 002LQ0013<br>27 n°4 - 1 -<br>002LQ0013<br>27 n°4 - 2 | P4          | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable              | Négatif  | Négatif sur analyse  |
| Appartement n°3 | Vol 6 (Entrée)            | Plafonds  | Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)  | P5                           | Réalisation d'un prélèvement                               |                | 002LQ0013<br>27 n°5 - 1 -<br>002LQ0013<br>27 n°5 - 2 | P5          | Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable | Positif  | Présence sur analyse |
| Appartement n°3 | Vol 1 (Chambre 1)         | Plafonds  | Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)  | S7 (P5)                      | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5 |                | 002LQ0013<br>27 n°5 - 1 -<br>002LQ0013<br>27 n°5 - 2 | P5          | Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable | Positif  | Présence sur analyse |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

| Plan            | Localisation      | Composant | Partie composant                      | Descriptif de l'action menée |                                                            |                |                                                      | Laboratoire |                                                                                        |          | Conclusion                                                                            |
|-----------------|-------------------|-----------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                   |           |                                       | Réf action                   | Observation                                                | Précision loc. | Ref photo                                            | Ref Prél.   | Descriptif                                                                             | Résultat |                                                                                       |
| Appartement n°3 | Vol 2 (Chambre 2) | Plafonds  | Enduit plâtre (Plafond pièces sèches) | S8 (P5)                      | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5 |                | 002LQ0013<br>27 n°5 - 1 -<br>002LQ0013<br>27 n°5 - 2 | P5          | Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable | Positif  | Présence sur analyse                                                                  |
| Appartement n°3 | Vol 3 (Séjour)    | Plafonds  | Enduit plâtre (Plafond pièces sèches) | S9 (P5)                      | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5 |                | 002LQ0013<br>27 n°5 - 1 -<br>002LQ0013<br>27 n°5 - 2 | P5          | Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable | Positif  | Présence sur analyse                                                                  |
| Appartement n°3 | Vol 4 (Chambre 3) | Plafonds  | Enduit plâtre (Plafond pièces sèches) | S10 (P5)                     | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5 |                | 002LQ0013<br>27 n°5 - 1 -<br>002LQ0013<br>27 n°5 - 2 | P5          | Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable | Positif  | Présence sur analyse                                                                  |
| Appartement n°3 | Vol 8 (Cellier)   | Plafonds  | Enduit ciment (plafond)               | S25                          |                                                            |                |                                                      |             |                                                                                        |          | Négatif sur document cf. prélèvement n°6 du rapport AC ENVIRONNEMENT NT n°002LQ001326 |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

| Plan            | Localisation    | Composant         | Partie composant                           | Descriptif de l'action menée |                              |                |                                                             | Laboratoire    |                                                                         |          | Conclusion          |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
|                 |                 |                   |                                            | Réf action                   | Observation                  | Précision loc. | Ref photo                                                   | Ref Prél.      | Descriptif                                                              | Résultat |                     |
| Appartement n°3 | Vol 5 (Cuisine) | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence beige cuisine) | P9                           | Réalisation d'un prélèvement |                | 002LQ0013<br>27 n°9 - 1 -<br>002LQ0013<br>27 n°9 - 2        | P9<br>Phase 1  | Colle beige + peintures multiples non séparable                         | Négatif  | Négatif sur analyse |
| Appartement n°3 | Vol 9 (SDB)     | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence blanche sdb)   | P10                          | Réalisation d'un prélèvement |                | 002LQ0013<br>27 n°10 - 1 -<br>-<br>002LQ0013<br>27 n°10 - 2 | P10<br>Phase 1 | Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable | Négatif  | Négatif sur analyse |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

|                 |                 |                   |                              | Descriptif de l'action menée |                                                             |                |                                                           | Laboratoire    |                                                                    |          | Conclusion           |
|-----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Plan            | Localisation    | Composant         | Partie composant             | Réf action                   | Observation                                                 | Précision loc. | Ref photo                                                 | Ref Prél.      | Descriptif                                                         | Résultat |                      |
| Appartement n°3 | Vol 9 (SDB)     | Revêtement de mur | Colle de carrelage (plinthe) | P11                          | Réalisation d'un prélèvement                                |                | 002LQ0013<br>27 n°11 - 1<br>-<br>002LQ0013<br>27 n°11 - 2 | P11<br>Phase 1 | Colle beige en faible quantité + peintures multiples non séparable | Positif  | Présence sur analyse |
| Appartement n°3 | Vol 7 (W.C)     | Revêtement de mur | Colle de carrelage (plinthe) | S20 (P11)                    | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11 |                | 002LQ0013<br>27 n°11 - 1<br>-<br>002LQ0013<br>27 n°11 - 2 | P11<br>Phase 1 | Colle beige en faible quantité + peintures multiples non séparable | Positif  | Présence sur analyse |
| Appartement n°3 | Vol 5 (Cuisine) | Revêtement de mur | Colle de carrelage (plinthe) | S21 (P11)                    | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11 |                | 002LQ0013<br>27 n°11 - 1<br>-<br>002LQ0013<br>27 n°11 - 2 | P11<br>Phase 1 | Colle beige en faible quantité + peintures multiples non séparable | Positif  | Présence sur analyse |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

|                 |                 |                   |                             | Descriptif de l'action menée |             |                |           | Laboratoire |            |          | Conclusion                                                                            |
|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Plan            | Localisation    | Composant         | Partie composant            | Réf action                   | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél.   | Descriptif | Résultat |                                                                                       |
| Appartement n°3 | Vol 8 (Cellier) | Revêtement de sol | Chappe maigre (base ciment) | S24                          |             |                |           |             |            |          | Négatif sur document cf. prélèvement n°7 du rapport AC ENVIRONNEMENT NT n°002LQ001326 |
| Appartement n°3 | Vol 6 (Entrée)  | Revêtement de sol | Colle de barre de seuil     | I4                           |             |                | I4 - 1    |             |            |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client                                      |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan            | Localisation                  | Composant         | Partie composant                            | Descriptif de l'action menée |                                                             |                |                                                           | Laboratoire    |                                      |          | Conclusion                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                               |                   |                                             | Réf action                   | Observation                                                 | Précision loc. | Ref photo                                                 | Ref Prél.      | Descriptif                           | Résultat |                                                                                              |
| Appartement n°3 | Vol 9 (SDB)                   | Revêtement de sol | Colles de carrelage (blanc)                 | P12                          | Réalisation d'un prélèvement                                |                | 002LQ0013<br>27 n°12 - 1<br>-<br>002LQ0013<br>27 n°12 - 2 | P12<br>Phase 1 | Colle grise + peinture non séparable | Négatif  | Négatif sur analyse                                                                          |
| Appartement n°3 | Vol 7 (W.C) - Vol 5 (Cuisine) | Revêtement de sol | Colles de carrelage (blanc)                 | S28 - S29                    | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12 |                | 002LQ0013<br>27 n°12 - 1<br>-<br>002LQ0013<br>27 n°12 - 2 | P12<br>Phase 1 | Colle grise + peinture non séparable | Négatif  | Négatif sur analyse                                                                          |
| Appartement n°3 | Vol 5 (Cuisine)               | Revêtement de sol | Lés plastiques avec ragréage supplémentaire | I5                           |                                                             |                | I5 - 1                                                    |                |                                      |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Appartement n°3 | Vol 7 (W.C)                   | Revêtement de sol | Lés plastiques avec ragréage supplémentaire | I5                           |                                                             |                | I5 - 1                                                    |                |                                      |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Appartement n°3 | Vol 9 (SDB)                   | Revêtement de sol | Lés plastiques avec ragréage supplémentaire | I5                           |                                                             |                | I5 - 1                                                    |                |                                      |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan            | Localisation      | Composant         | Partie composant                            | Descriptif de l'action menée |             |                |           | Laboratoire |            |          | Conclusion                                                                                   |
|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                   |                   |                                             | Réf action                   | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél.   | Descriptif | Résultat |                                                                                              |
| Appartement n°3 | Vol 6 (Entrée)    | Revêtement de sol | Lés plastiques avec ragréage supplémentaire | I5                           |             |                | I5 - 1    |             |            |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Appartement n°3 | Vol 1 (Chambre 1) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec ragréage supplémentaire | I5                           |             |                | I5 - 1    |             |            |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Appartement n°3 | Vol 2 (Chambre 2) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec ragréage supplémentaire | I5                           |             |                | I5 - 1    |             |            |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Appartement n°3 | Vol 3 (Séjour)    | Revêtement de sol | Lés plastiques avec ragréage supplémentaire | I5                           |             |                | I5 - 1    |             |            |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan            | Localisation      | Composant         | Partie composant                            | Descriptif de l'action menée |                                                         |                |           | Laboratoire |            |          | Conclusion                                                                                   |
|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                   |                   |                                             | Réf action                   | Observation                                             | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél.   | Descriptif | Résultat |                                                                                              |
| Appartement n°3 | Vol 4 (Chambre 3) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec ragréage supplémentaire | I5                           |                                                         |                | I5 - 1    |             |            |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Appartement n°3 | Vol 2 (Chambre 2) | Revêtement de sol | Colle noire bitumeuse                       | S26                          | Réalisation d'un sondage                                |                |           |             |            |          | Présence sur document cf. prélèvement n°19 du rapport AC ENVIRONNEMENT NT n°002LQ001329      |
| Appartement n°3 | Vol 1 (Chambre 1) | Revêtement de sol | Colle noire bitumeuse                       | S26                          | Sondage et extension de la zone homogène du sondage S26 |                |           |             |            |          | Présence sur document cf. prélèvement n°19 du rapport AC ENVIRONNEMENT NT n°002LQ001329      |
| Appartement n°3 | Vol 6 (Entrée)    | Revêtement de sol | Colle noire bitumeuse                       | S26                          | Sondage et extension de la zone homogène du sondage S26 |                |           |             |            |          | Présence sur document cf. prélèvement n°19 du rapport AC ENVIRONNEMENT NT n°002LQ001329      |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan            | Localisation      | Composant         | Partie composant      | Descriptif de l'action menée |                                                         |                |           | Laboratoire |            |          | Conclusion                                                                              |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                   |                   |                       | Réf action                   | Observation                                             | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél.   | Descriptif | Résultat |                                                                                         |
| Appartement n°3 | Vol 3 (Séjour)    | Revêtement de sol | Colle noire bitumeuse | S26                          | Sondage et extension de la zone homogène du sondage S26 |                |           |             |            |          | Présence sur document cf. prélèvement n°19 du rapport AC ENVIRONNEMENT NT n°002LQ001329 |
| Appartement n°3 | Vol 4 (Chambre 3) | Revêtement de sol | Colle noire bitumeuse | S26                          | Sondage et extension de la zone homogène du sondage S26 |                |           |             |            |          | Présence sur document cf. prélèvement n°19 du rapport AC ENVIRONNEMENT NT n°002LQ001329 |
| Appartement n°3 | Vol 1 (Chambre 1) | Revêtement de sol | Ragréage              | S27                          |                                                         |                |           |             |            |          | Négatif sur document cf. prélèvement n°15 du rapport AC ENVIRONNEMENT NT n°002LQ001325  |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan            | Localisation      | Composant         | Partie composant | Descriptif de l'action menée |             |                |           | Laboratoire |            |          | Conclusion                                                                             |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                   |                   |                  | Réf action                   | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél.   | Descriptif | Résultat |                                                                                        |
| Appartement n°3 | Vol 2 (Chambre 2) | Revêtement de sol | Ragréage         | S27                          |             |                |           |             |            |          | Négatif sur document cf. prélèvement n°15 du rapport AC ENVIRONNEMENT NT n°002LQ001325 |
| Appartement n°3 | Vol 3 (Séjour)    | Revêtement de sol | Ragréage         | S27                          |             |                |           |             |            |          | Négatif sur document cf. prélèvement n°15 du rapport AC ENVIRONNEMENT NT n°002LQ001325 |
| Appartement n°3 | Vol 4 (Chambre 3) | Revêtement de sol | Ragréage         | S27                          |             |                |           |             |            |          | Négatif sur document cf. prélèvement n°15 du rapport AC ENVIRONNEMENT NT n°002LQ001325 |





Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan            | Localisation      | Composant         | Partie composant         | Descriptif de l'action menée |                                                         |                |           | Laboratoire |            |          | Conclusion                                                                              |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                   |                   |                          | Réf action                   | Observation                                             | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél.   | Descriptif | Résultat |                                                                                         |
| Appartement n°3 | Vol 6 (Entrée)    | Revêtement de sol | Ragréage                 | S27                          |                                                         |                |           |             |            |          | Négatif sur document cf. prélèvement n°15 du rapport AC ENVIRONNEMENT NT n°002LQ001325  |
| Appartement n°3 | Vol 6 (Entrée)    | Revêtement de sol | Dalles plastiques noires | S30                          | Réalisation d'un sondage                                |                |           |             |            |          | Présence sur document cf. prélèvement n°20 du rapport AC ENVIRONNEMENT NT n°002LQ001329 |
| Appartement n°3 | Vol 1 (Chambre 1) | Revêtement de sol | Dalles plastiques noires | S30                          | Sondage et extension de la zone homogène du sondage S30 |                |           |             |            |          | Présence sur document cf. prélèvement n°20 du rapport AC ENVIRONNEMENT NT n°002LQ001329 |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan            | Localisation      | Composant         | Partie composant         | Descriptif de l'action menée |                                                         |                |           | Laboratoire |            |          | Conclusion                                                                              |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                   |                   |                          | Réf action                   | Observation                                             | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél.   | Descriptif | Résultat |                                                                                         |
| Appartement n°3 | Vol 2 (Chambre 2) | Revêtement de sol | Dalles plastiques noires | S30                          | Sondage et extension de la zone homogène du sondage S30 |                |           |             |            |          | Présence sur document cf. prélèvement n°20 du rapport AC ENVIRONNEMENT NT n°002LQ001329 |
| Appartement n°3 | Vol 3 (Séjour)    | Revêtement de sol | Dalles plastiques noires | S30                          | Sondage et extension de la zone homogène du sondage S30 |                |           |             |            |          | Présence sur document cf. prélèvement n°20 du rapport AC ENVIRONNEMENT NT n°002LQ001329 |
| Appartement n°3 | Vol 4 (Chambre 3) | Revêtement de sol | Dalles plastiques noires | S30                          | Sondage et extension de la zone homogène du sondage S30 |                |           |             |            |          | Présence sur document cf. prélèvement n°20 du rapport AC ENVIRONNEMENT NT n°002LQ001329 |



## ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


| Ref.                                                                             | Plans           | Titre du plan                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
|  | Appartement n°3 | Appartement n°3 - Plan de repérage - Actions menées             |
|  | Appartement n°3 | Appartement n°3 - MPCA Toutes catégories confondues             |
|  | Appartement n°3 | Appartement n°3 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits |
|  | Appartement n°3 | Appartement n°3 - MPCA Plafond et faux-plafonds                 |
|  | Appartement n°3 | Appartement n°3 - MPCA Revêtement de sol                        |
|  | Appartement n°3 | Appartement n°3 - MPCA Revêtement de mur                        |

APPARTEMENT N°3 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:  
002LQ001327

Légende

|  |                                            |
|--|--------------------------------------------|
|  | Localisation d'un prélèvement positif      |
|  | Localisation d'un prélèvement              |
|  | Localisation d'une impossibilité technique |
|  | Localisation d'un sondage négatif          |
|  | Localisation d'un sondage positif          |

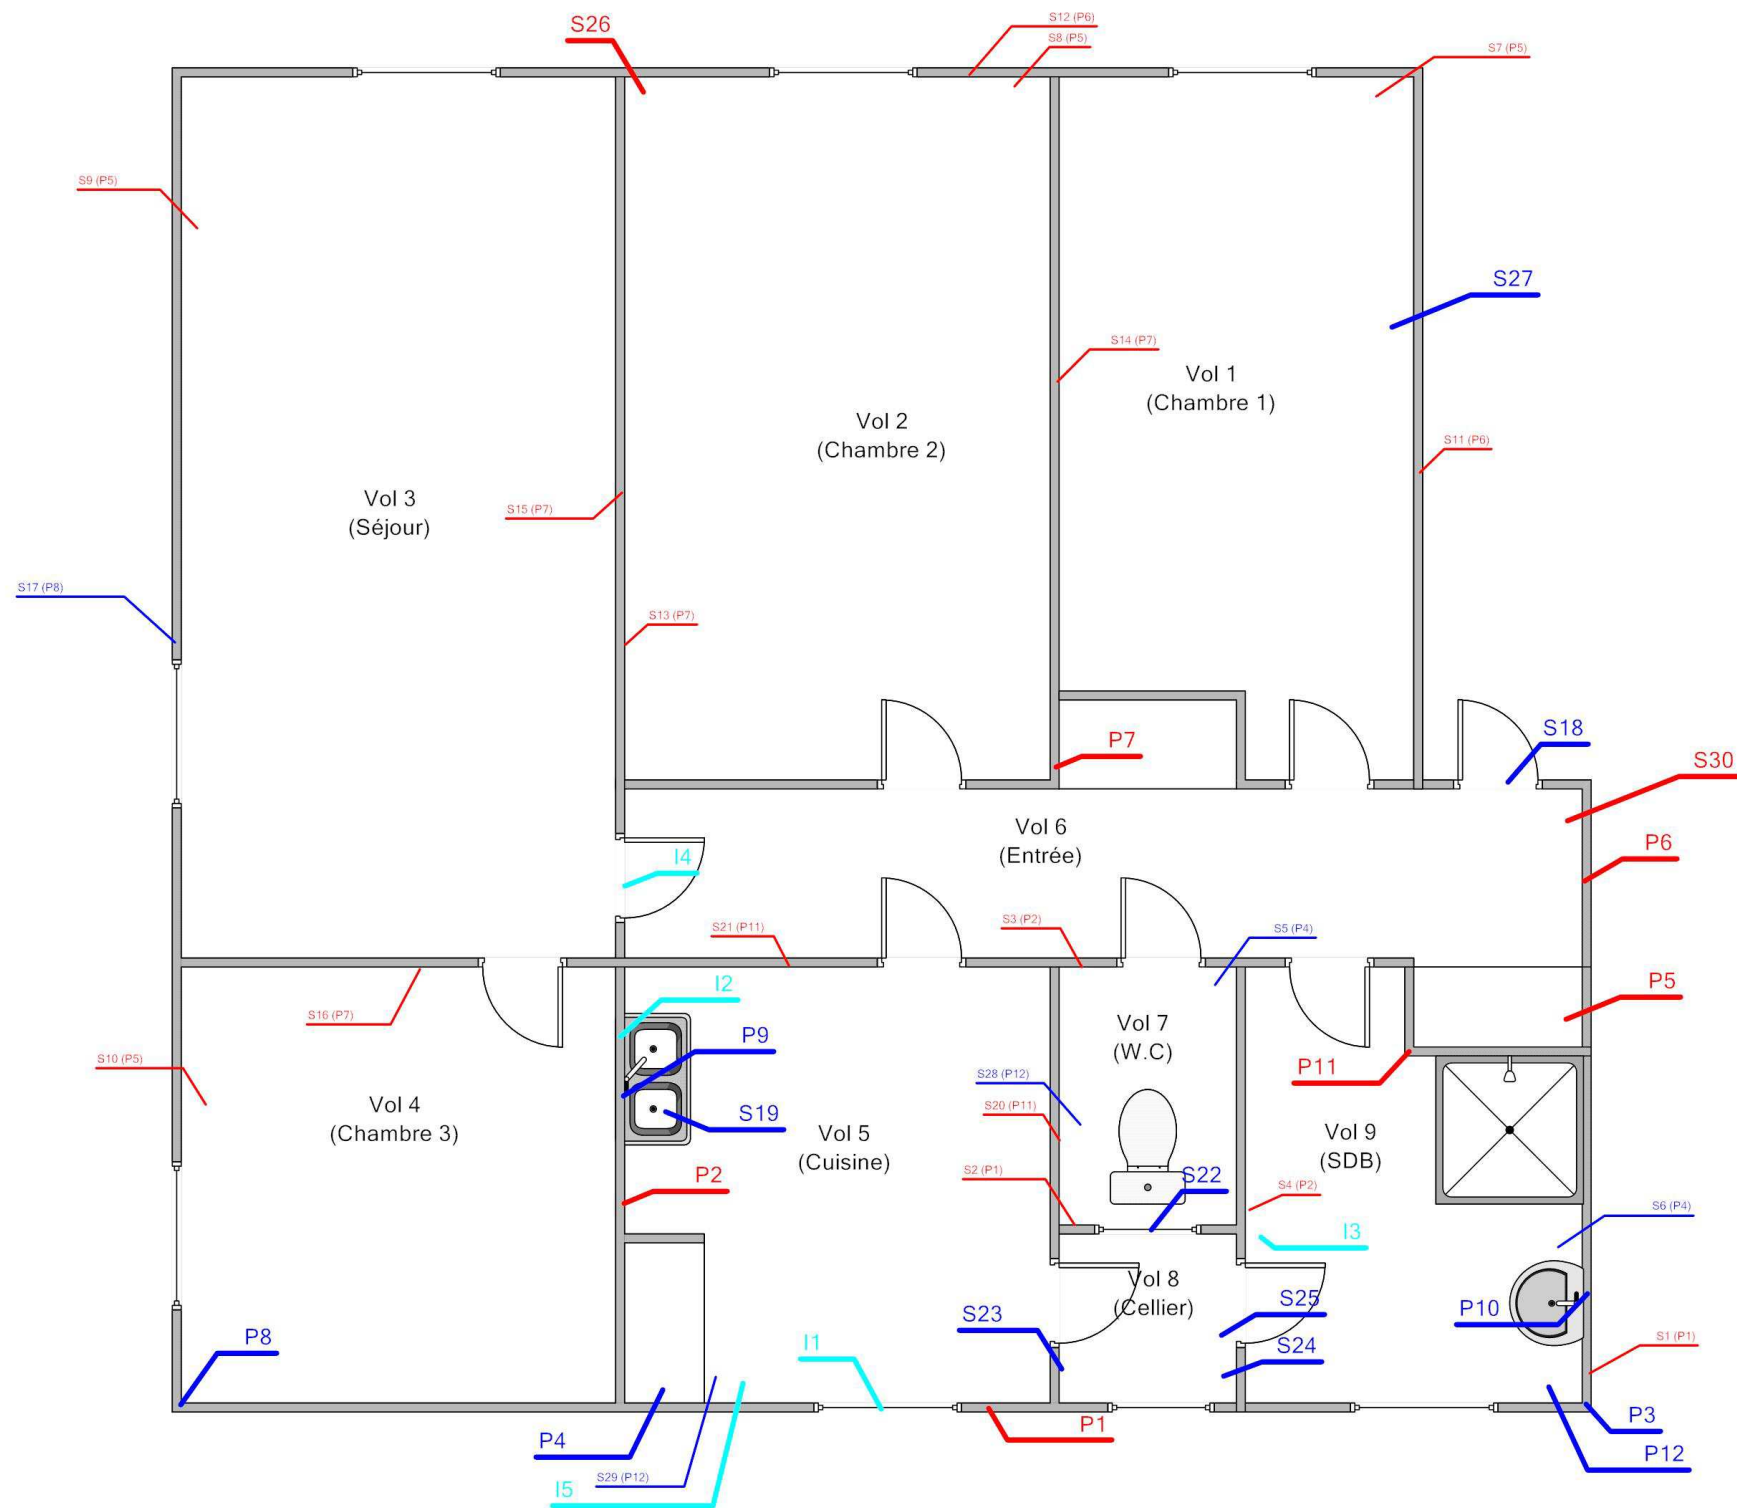

Adresse du bien  
135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1  
53000 LAVAL

Désignation  
Appartement n° 3 de type 4 situé au 01 er étage


Date intervention  
12/06/2017

Technicien intervenant  
PALLUEL Matthieu



APPARTEMENT N°3 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:  
002LQ001327

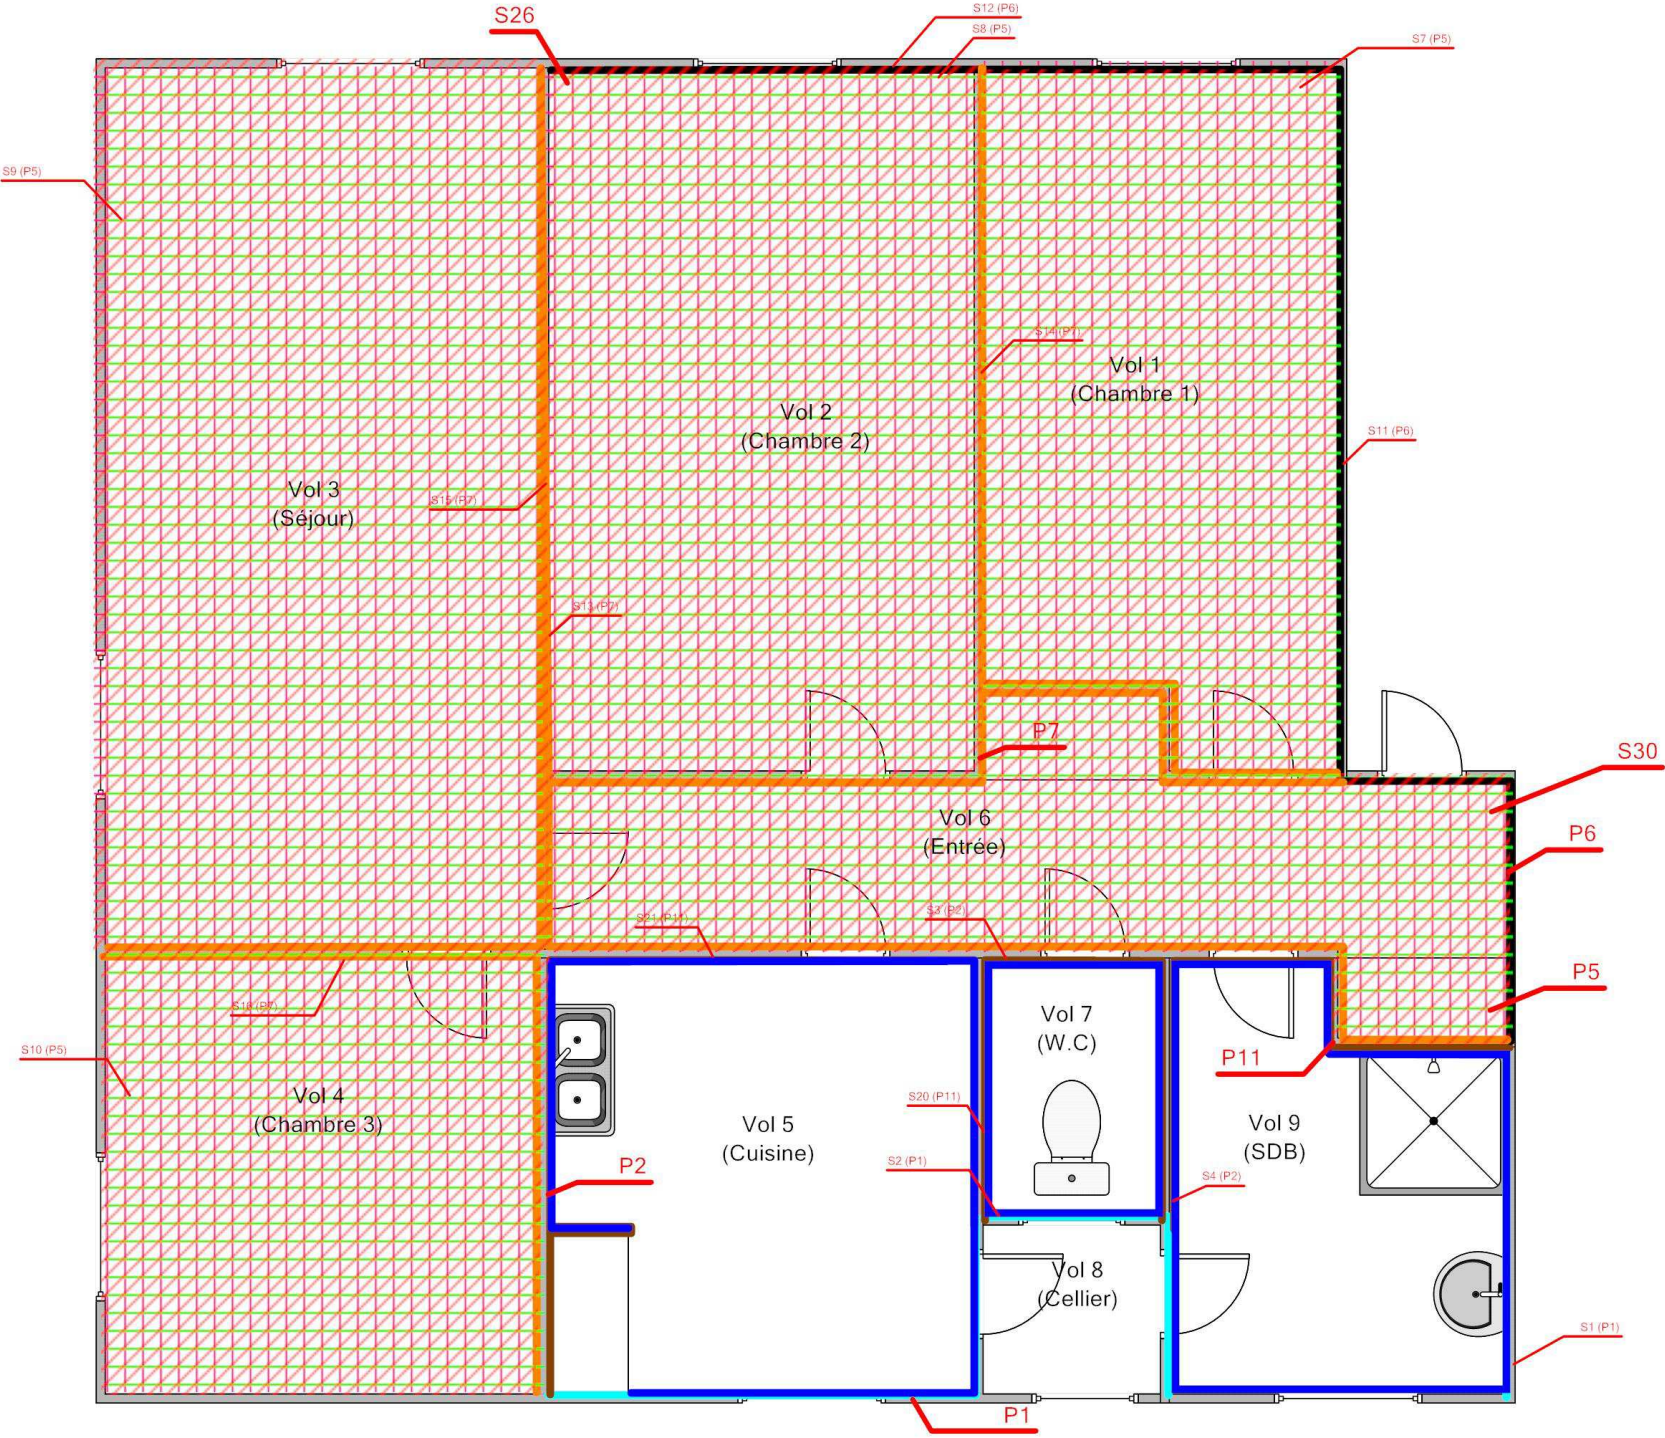

Légende

|  |                                                                           |
|--|---------------------------------------------------------------------------|
|  | P6 : Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)                                |
|  | P11 : Colle beige en faible quantité + peintures multiples non écaillable |
|  | P7 : Enduit plâtre (Cloisons pièces sèches)                               |
|  | P1 : Enduit plâtre (Porteur pièces humides)                               |
|  | S30: Dalles plastiques noires                                             |
|  | P2 : Enduit plâtre (Cloisons pièces humides)                              |
|  | P5 : Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)                                |
|  | S26: Colle noire bitumeuse                                                |




Adresse du bien  
135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1  
53000 LAVAL

Désignation  
Appartement n° 3 de type 4 situé au 01 er étage

Date intervention  
12/06/2017

Technicien intervenant  
PALLUEL Matthieu
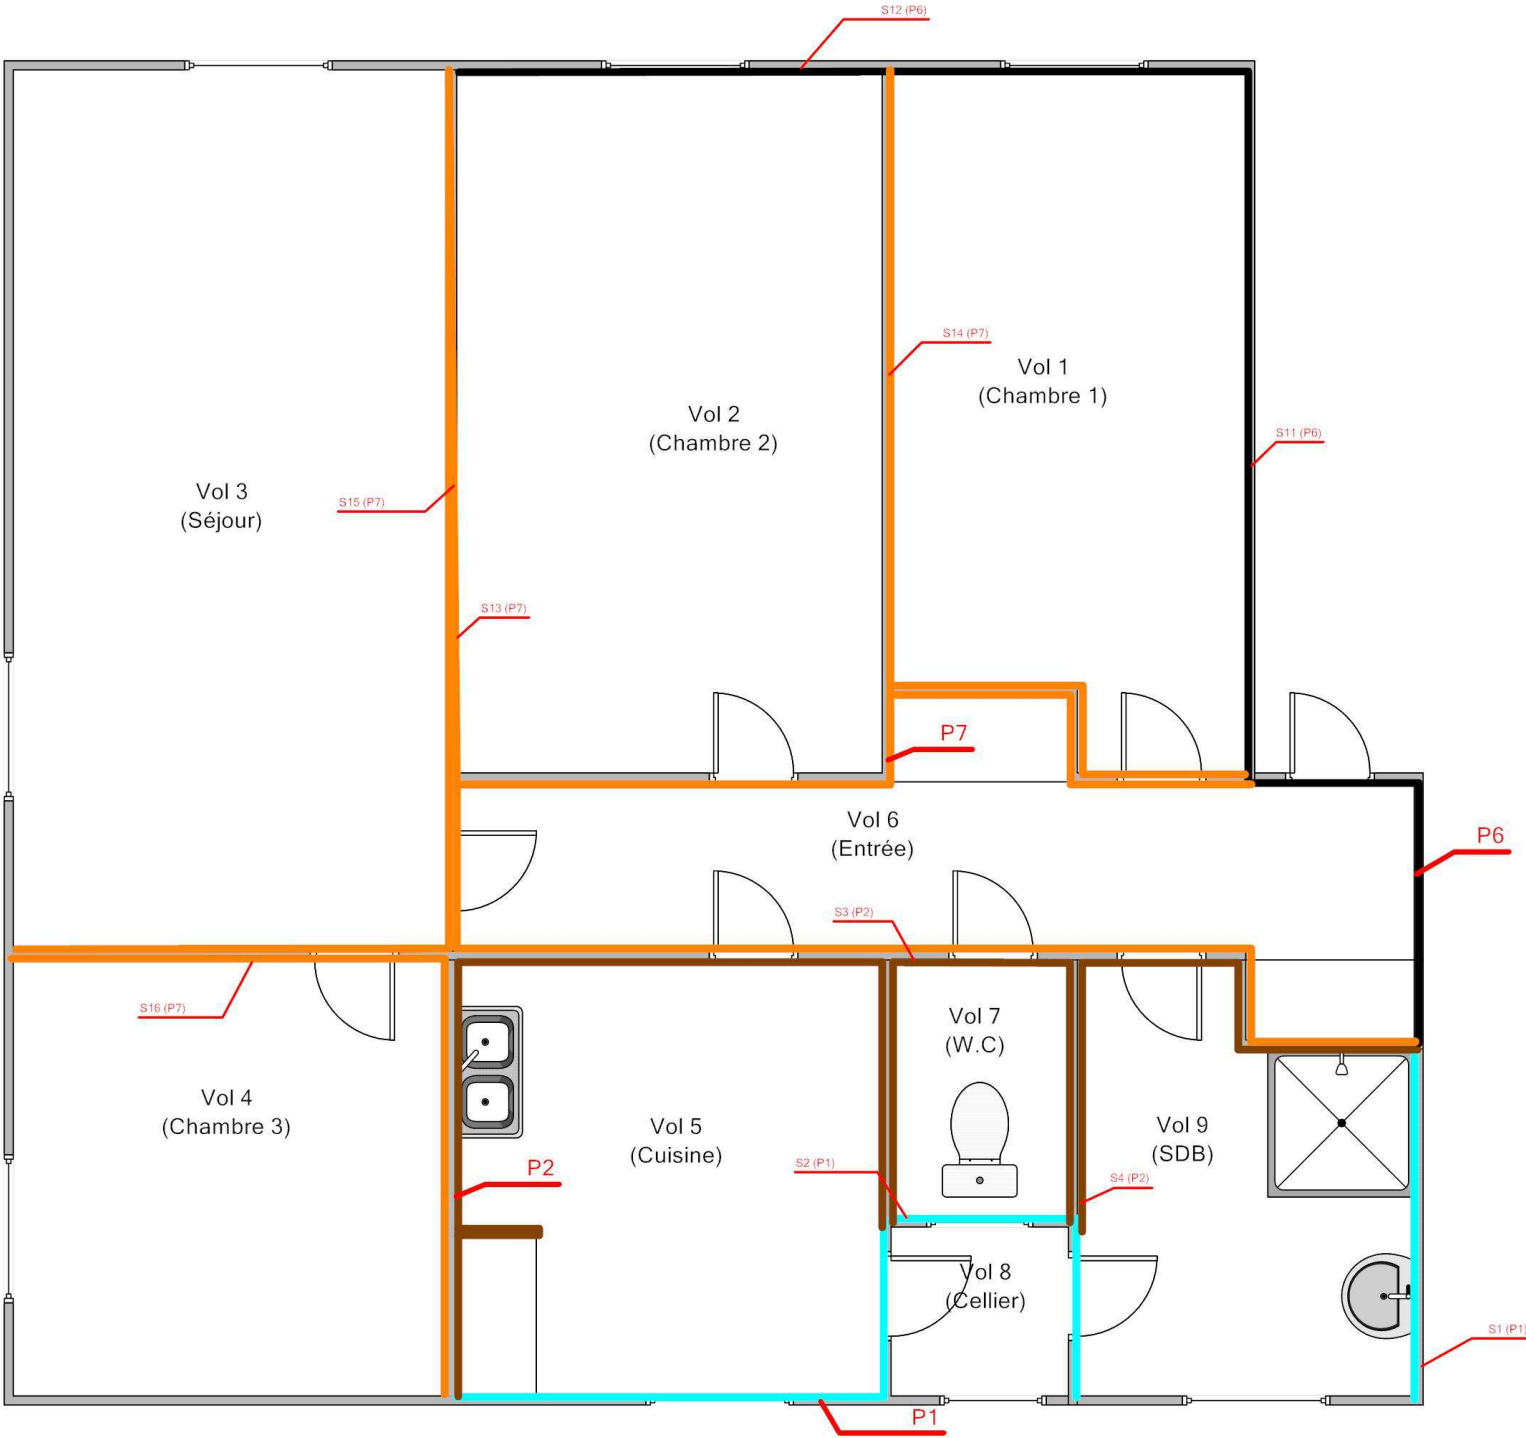
| APPARTEMENT N°3 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS                     |                                                        |  |                                                 | Référence:<br>002LQ001327                                                           |                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
|  |                                                        |  |                                                 | Légende                                                                             |                                                 |  |
|                                                                                     |                                                        |  |                                                 |  | P6 : Enduit plâtre<br>(Porteur pièces sèches)   |  |
|                                                                                     |                                                        |  |                                                 |  | P7 : Enduit plâtre<br>(Cloisons pièces sèches)  |  |
|                                                                                     |                                                        |  |                                                 |  | P1 : Enduit plâtre<br>(Porteur pièces humides)  |  |
|                                                                                     |                                                        |  |                                                 |  | P2 : Enduit plâtre<br>(Cloisons pièces humides) |  |
|                                                                                     |                                                        |  |                                                 |                                                                                     |                                                 |  |
|                                                                                     |                                                        |  |                                                 |                                                                                     |                                                 |  |
|                                                                                     |                                                        |  |                                                 |                                                                                     |                                                 |  |
|                                                                                     |                                                        |  |                                                 |                                                                                     |                                                 |  |
|                                                                                     |                                                        |  |                                                 |                                                                                     |                                                 |  |
|                                                                                     |                                                        |  |                                                 |                                                                                     |                                                 |  |
|                                                                                     |                                                        |  |                                                 |                                                                                     |                                                 |  |
|                                                                                     |                                                        |  |                                                 |                                                                                     |                                                 |  |
|                                                                                     |                                                        |  |                                                 |                                                                                     |                                                 |  |
|   | Adresse du bien                                        |  | Désignation                                     | Date intervention                                                                   |                                                 |  |
|                                                                                     | 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1<br>53000 LAVAL |  | Appartement n° 3 de type 4 situé au 01 er étage | 12/06/2017                                                                          |                                                 |  |
|                                                                                     |                                                        |  |                                                 |                                                                                     |                                                 |  |
|                                                                                     |                                                        |  |                                                 |                                                                                     |                                                 |  |
|                                                                                     |                                                        |  |                                                 |                                                                                     |                                                 |  |
|                                                                                     |                                                        |  |                                                 | Technicien intervenant                                                              |                                                 |  |
|                                                                                     |                                                        |  |                                                 | PALLUEL Matthieu                                                                    |                                                 |  |




APPARTEMENT N°3 - MPCA PLAFOND ET FAUX-PLAFONDS

Référence:  
002LQ001327

Légende



P5 : Enduit plâtre  
(Plafond pièces  
sèches)

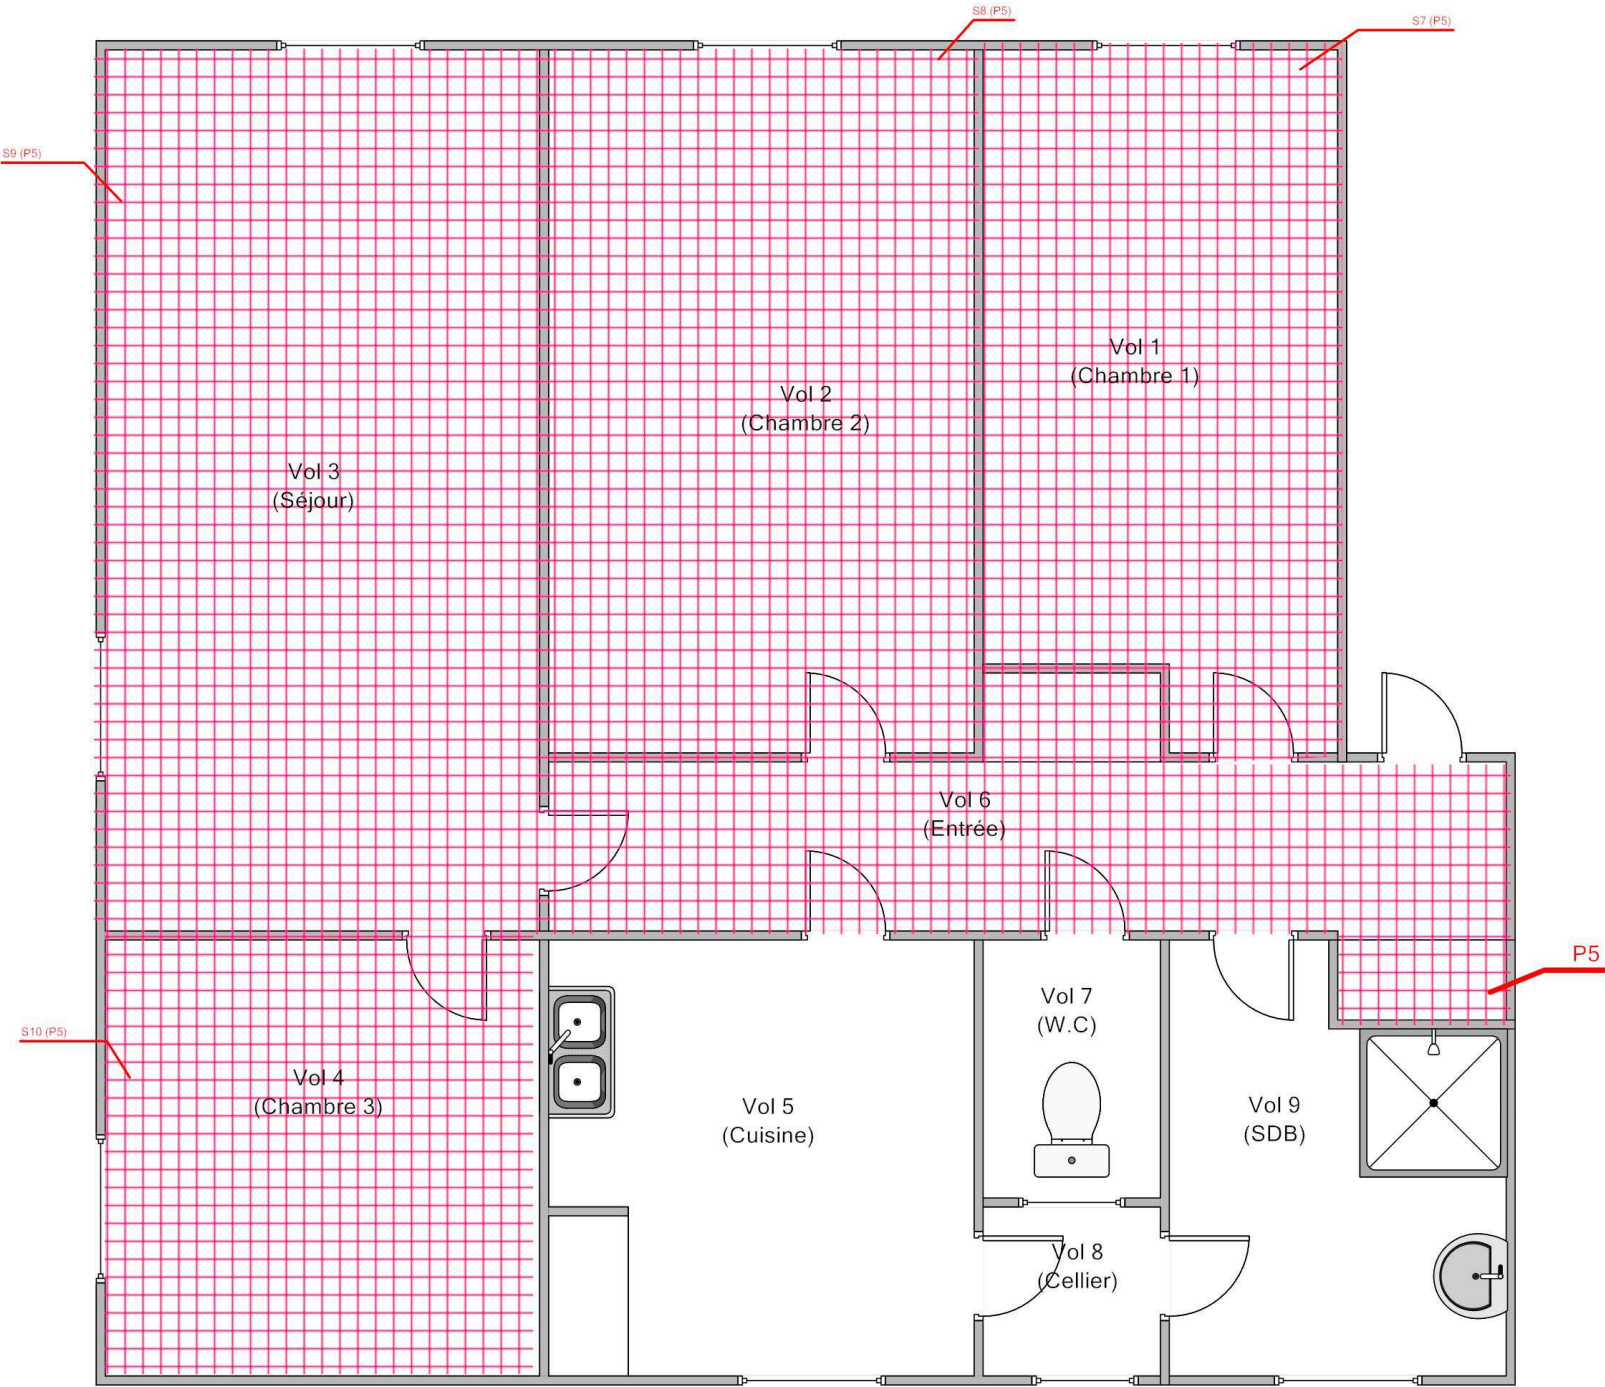

Adresse du bien

135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1  
53000 LAVAL

Désignation

Appartement n° 3 de type 4 situé au 01 er étage

Date intervention

12/06/2017

Technicien intervenant

PALLUEL Matthieu




APPARTEMENT N°3 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:  
002LQ001327

Légende

S30: Dalles plastiques  
noires

S26: Colle noire  
bitumeuse

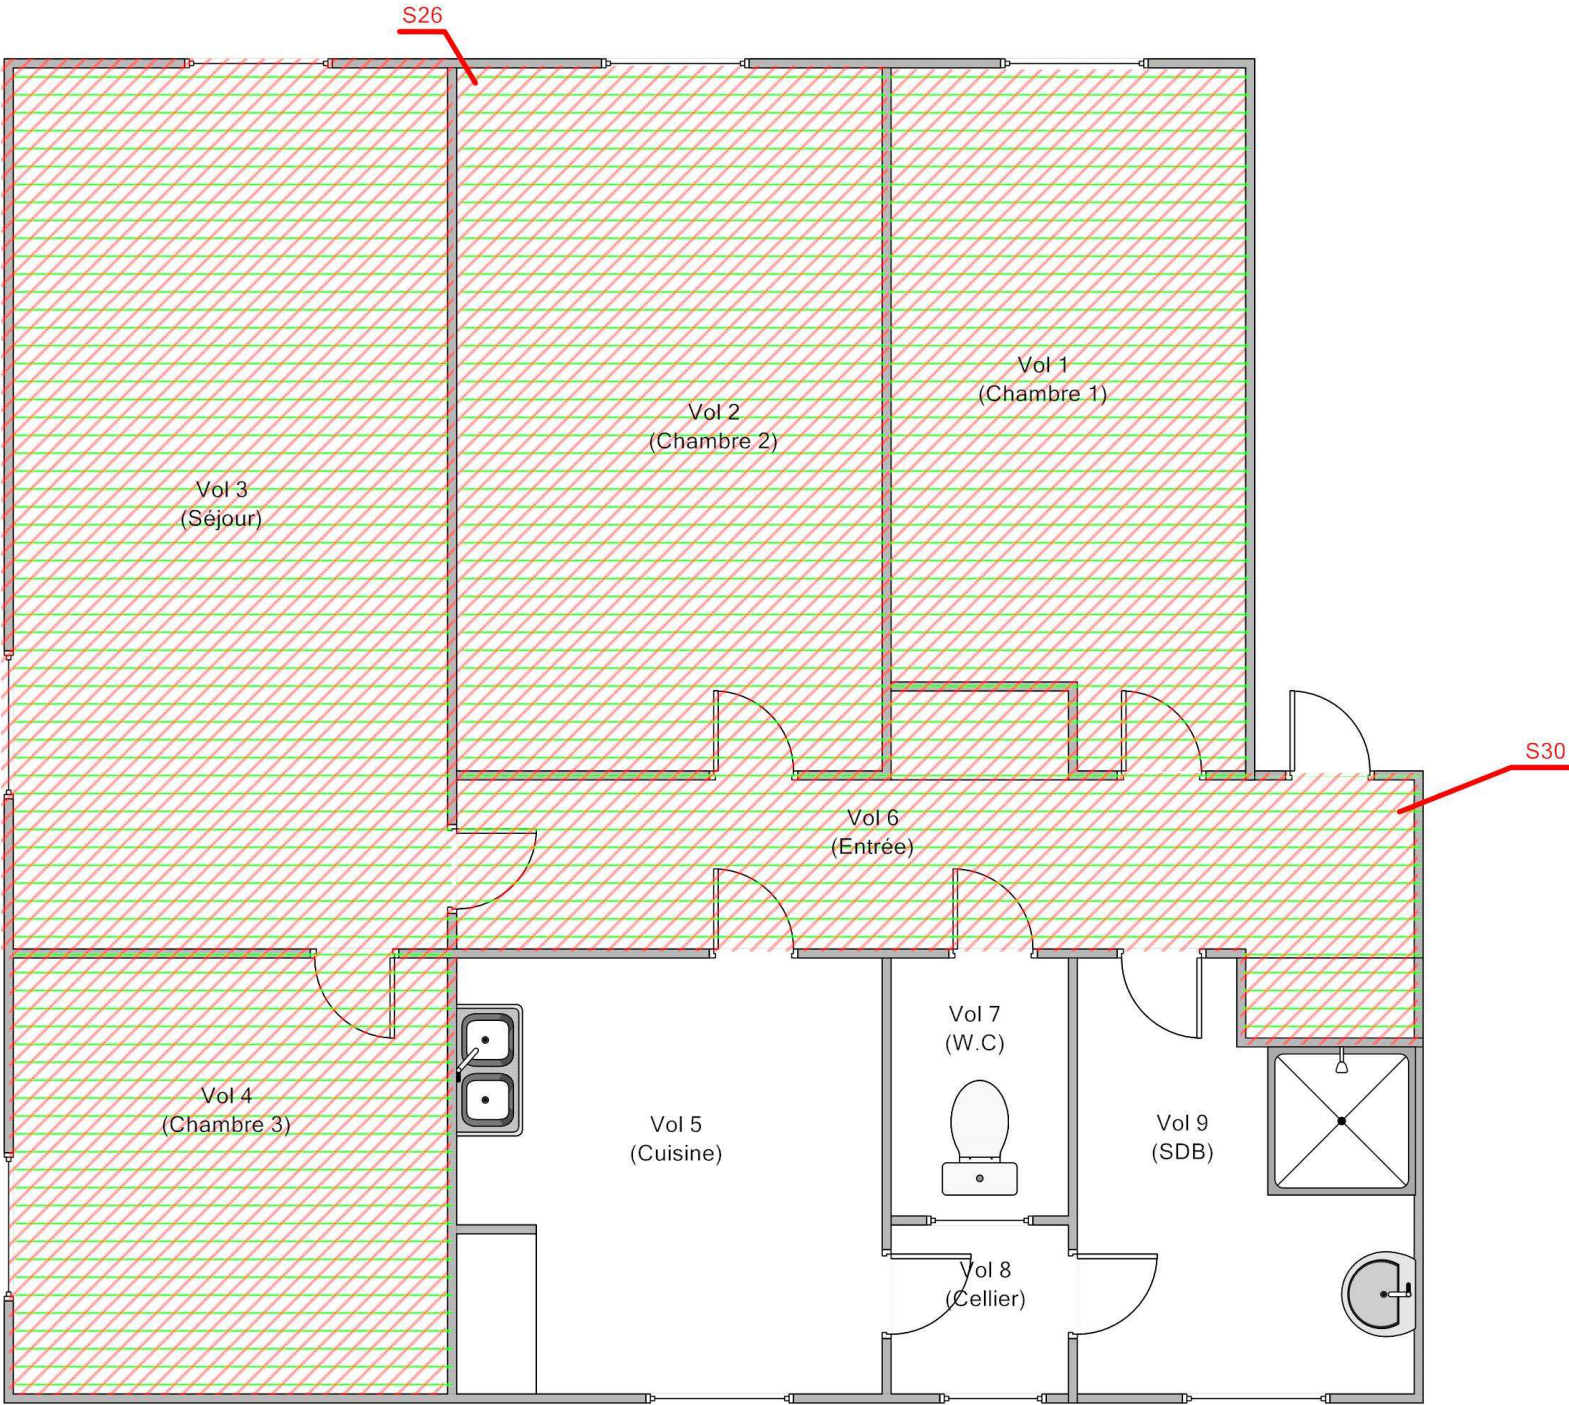

Adresse du bien

135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1  
53000 LAVAL

Désignation

Appartement n° 3 de type 4 situé au 01 er étage


Date intervention

12/06/2017

Technicien intervenant

PALLUEL Matthieu

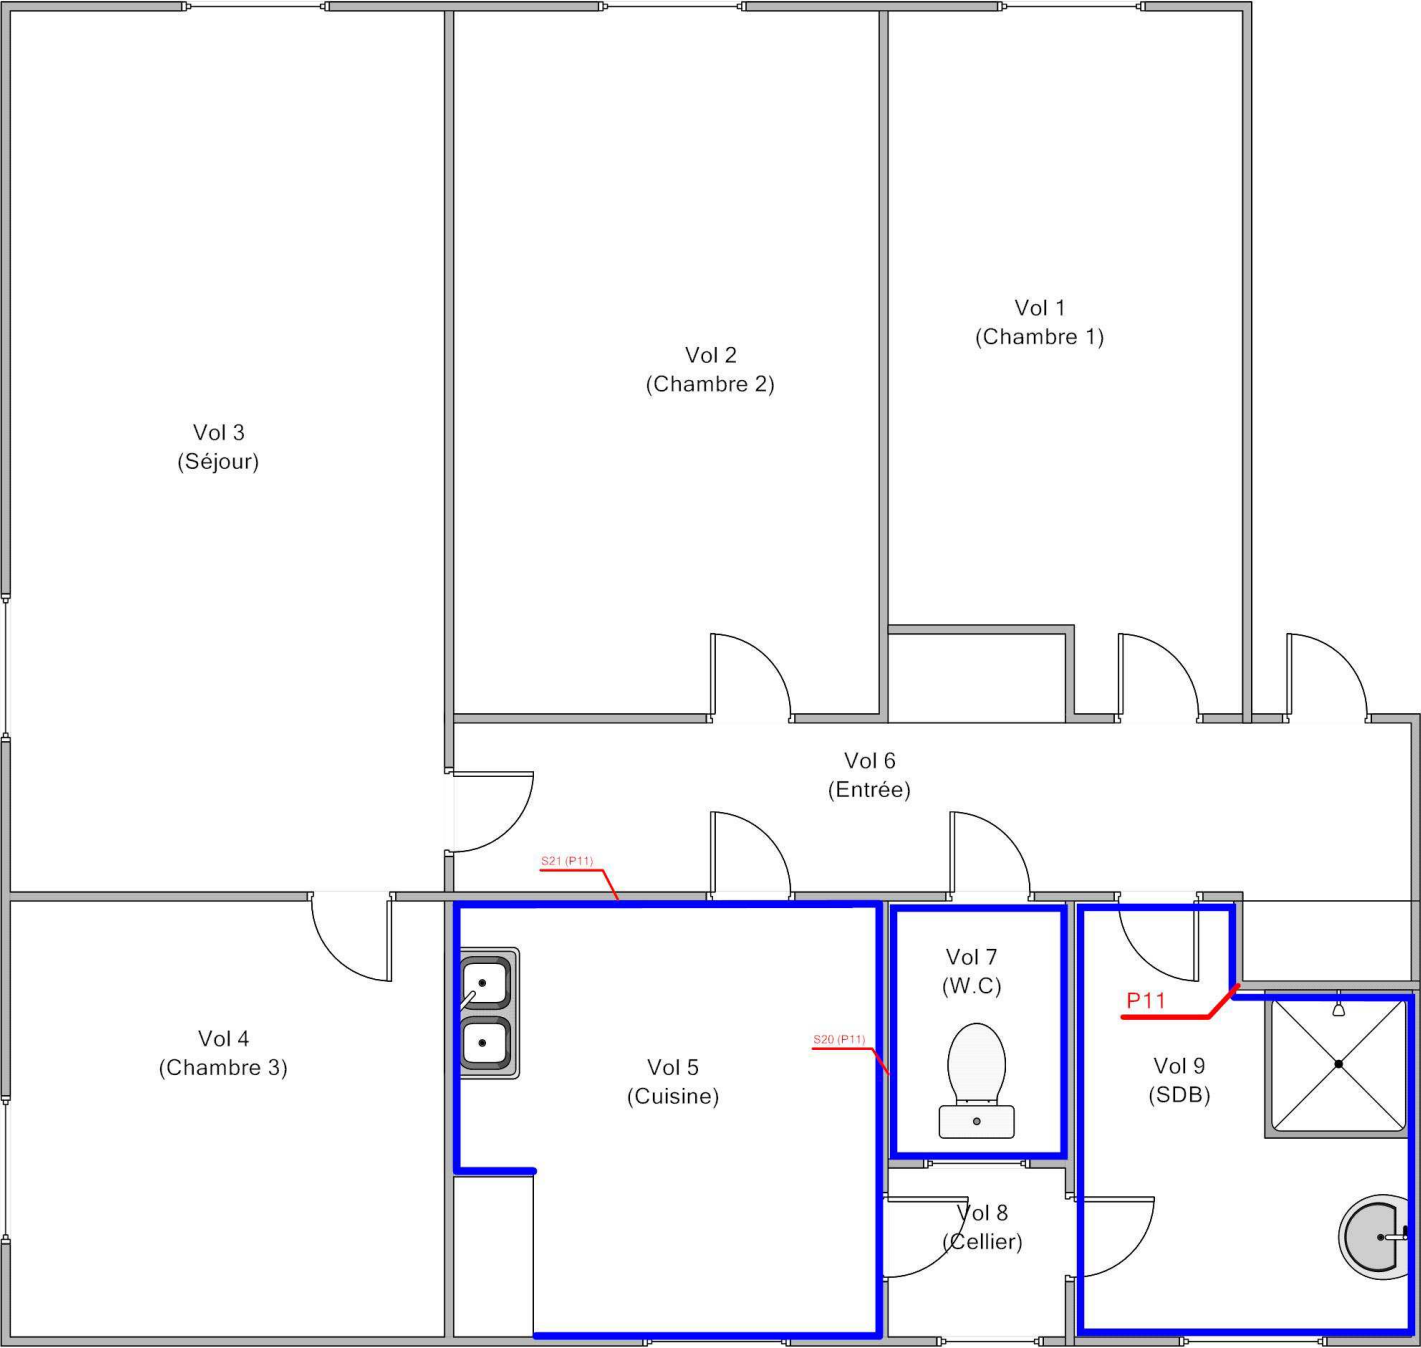

| APPARTEMENT N°3 - MPCA REVÊTEMENT DE MUR                                            |  |                                                                       |                                        | Référence:<br>002LQ001327                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                       |                                        | Légende                                                                              |
|                                                                                     |  |                                                                       |                                        | <div></div> P11 : Colle beige en faible quantité + peintures multiples non réparable |
|                                                                                     |  |                                                                       |                                        |                                                                                      |
|                                                                                     |  |                                                                       |                                        |                                                                                      |
|                                                                                     |  |                                                                       |                                        |                                                                                      |
|                                                                                     |  |                                                                       |                                        |                                                                                      |
|                                                                                     |  |                                                                       |                                        |                                                                                      |
|                                                                                     |  |                                                                       |                                        |                                                                                      |
|                                                                                     |  |                                                                       |                                        |                                                                                      |
|                                                                                     |  |                                                                       |                                        |                                                                                      |
|                                                                                     |  |                                                                       |                                        |                                                                                      |
|                                                                                     |  |                                                                       |                                        |                                                                                      |
|                                                                                     |  |                                                                       |                                        |                                                                                      |
|                                                                                     |  |                                                                       |                                        |                                                                                      |
|   |  |                                                                       |                                        | Technicien intervenant                                                               |
| <b>Adresse du bien</b><br>135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1<br>53000 LAVAL    |  | <b>Désignation</b><br>Appartement n° 3 de type 4 situé au 01 er étage | <b>Date intervention</b><br>12/06/2017 | PALLUEL Matthieu                                                                     |

## ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

| Référence                  | Localisation                           | Action              |
|----------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| 002LQ001327 n°1 - 1 (P1)   | Appartement n°3 - Vol 5<br>(Cuisine)   | Prélevement positif |
| 002LQ001327 n°1 - 2 (P1)   | Appartement n°3 - Vol 5<br>(Cuisine)   | Prélevement positif |
| 002LQ001327 n°2 - 1 (P2)   | Appartement n°3 - Vol 5<br>(Cuisine)   | Prélevement positif |
| 002LQ001327 n°2 - 2 (P2)   | Appartement n°3 - Vol 5<br>(Cuisine)   | Prélevement positif |
| 002LQ001327 n°3 - 2 (P3)   | Appartement n°3 - Vol 9<br>(SDB)       | Prélevement négatif |
| 002LQ001327 n°3 - 1 (P3)   | Appartement n°3 - Vol 9<br>(SDB)       | Prélevement négatif |
| 002LQ001327 n°4 - 2 (P4)   | Appartement n°3 - Vol 5<br>(Cuisine)   | Prélevement négatif |
| 002LQ001327 n°4 - 1 (P4)   | Appartement n°3 - Vol 5<br>(Cuisine)   | Prélevement négatif |
| 002LQ001327 n°5 - 1 (P5)   | Appartement n°3 - Vol 6<br>(Entrée)    | Prélevement positif |
| 002LQ001327 n°5 - 2 (P5)   | Appartement n°3 - Vol 6<br>(Entrée)    | Prélevement positif |
| 002LQ001327 n°6 - 1 (P6)   | Appartement n°3 - Vol 6<br>(Entrée)    | Prélevement positif |
| 002LQ001327 n°6 - 2 (P6)   | Appartement n°3 - Vol 6<br>(Entrée)    | Prélevement positif |
| 002LQ001327 n°7 - 1 (P7)   | Appartement n°3 - Vol 6<br>(Entrée)    | Prélevement positif |
| 002LQ001327 n°7 - 2 (P7)   | Appartement n°3 - Vol 6<br>(Entrée)    | Prélevement positif |
| 002LQ001327 n°8 - 2 (P8)   | Appartement n°3 - Vol 4<br>(Chambre 3) | Prélevement négatif |
| 002LQ001327 n°8 - 1 (P8)   | Appartement n°3 - Vol 4<br>(Chambre 3) | Prélevement négatif |
| 002LQ001327 n°9 - 2 (P9)   | Appartement n°3 - Vol 5<br>(Cuisine)   | Prélevement négatif |
| 002LQ001327 n°9 - 1 (P9)   | Appartement n°3 - Vol 5<br>(Cuisine)   | Prélevement négatif |
| 002LQ001327 n°10 - 2 (P10) | Appartement n°3 - Vol 9<br>(SDB)       | Prélevement négatif |
| 002LQ001327 n°10 - 1 (P10) | Appartement n°3 - Vol 9<br>(SDB)       | Prélevement négatif |
| 002LQ001327 n°11 - 1 (P11) | Appartement n°3 - Vol 9<br>(SDB)       | Prélevement positif |
| 002LQ001327 n°11 - 2 (P11) | Appartement n°3 - Vol 9<br>(SDB)       | Prélevement positif |
| 002LQ001327 n°12 - 2 (P12) | Appartement n°3 - Vol 9<br>(SDB)       | Prélevement négatif |
| 002LQ001327 n°12 - 1 (P12) | Appartement n°3 - Vol 9<br>(SDB)       | Prélevement négatif |
|                            | Appartement n°3 - Vol 5<br>(Cuisine)   | I1                  |
|                            | Appartement n°3 - Vol 5<br>(Cuisine)   | I2                  |
|                            | Appartement n°3 - Vol 9<br>(SDB)       | I3                  |
|                            | Appartement n°3 - Vol 6<br>(Entrée)    | I4                  |
|                            | Appartement n°3 - Vol 5<br>(Cuisine)   | I5                  |

002LQ001327 n°1 - 1 (P1)



002LQ001327 n°1 - 2 (P1)




002LQ001327 n°2 - 1 (P2)



002LQ001327 n°2 - 2 (P2)



002LQ001327 n°3 - 2 (P3)

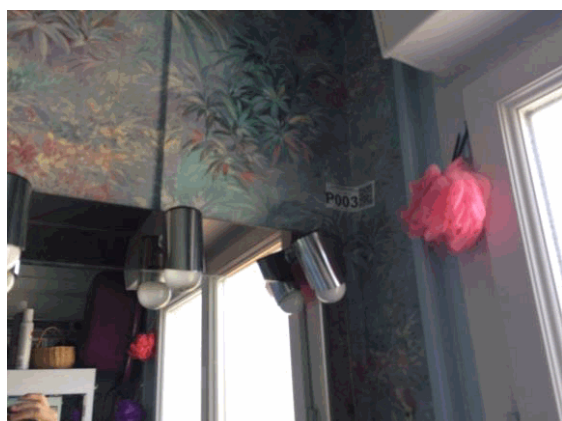

002LQ001327 n°3 - 1 (P3)



002LQ001327 n°4 - 2 (P4)



002LQ001327 n°4 - 1 (P4)



002LQ001327 n°5 - 1 (P5)



002LQ001327 n°5 - 2 (P5)



002LQ001327 n°6 - 1 (P6)



002LQ001327 n°6 - 2 (P6)





002LQ001327 n°7 - 1 (P7)



002LQ001327 n°7 - 2 (P7)



002LQ001327 n°8 - 2 (P8)



002LQ001327 n°8 - 1 (P8)



002LQ001327 n°9 - 2 (P9)



002LQ001327 n°9 - 1 (P9)



002LQ001327 n°10 - 2 (P10)



002LQ001327 n°10 - 1 (P10)



002LQ001327 n°11 - 1 (P11)



002LQ001327 n°11 - 2 (P11)



002LQ001327 n°12 - 2 (P12)



002LQ001327 n°12 - 1 (P12)





I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



I5 - 1



## ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

| Référence   | Categorie                                | Composant                         | Materiau                                                                                   | Localisation                        | Observation |
|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| P1          | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons                  | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -                                 | Appartement n°3 - Vol 5 (Cuisine)   |             |
| P2          | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons                  | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -                                 | Appartement n°3 - Vol 5 (Cuisine)   |             |
| P3          | Parois verticales intérieures et enduits | Cloisons légères ou préfabriquées | Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable - -  | Appartement n°3 - Vol 9 (SDB)       |             |
| P4          | Plafond et faux-plafonds                 | Plafonds                          | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable - -              | Appartement n°3 - Vol 5 (Cuisine)   |             |
| P5          | Plafond et faux-plafonds                 | Plafonds                          | Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable - - | Appartement n°3 - Vol 6 (Entrée)    |             |
| P6          | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons                  | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -                                 | Appartement n°3 - Vol 6 (Entrée)    |             |
| P7          | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons                  | Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable - -                             | Appartement n°3 - Vol 6 (Entrée)    |             |
| P8          | Parois verticales intérieures et enduits | Cloisons légères ou préfabriquées | Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable - -        | Appartement n°3 - Vol 4 (Chambre 3) |             |
| P9 Phase 1  | Revêtement de mur                        | Revêtement de mur                 | Colle beige + peintures multiples non séparable - -                                        | Appartement n°3 - Vol 5 (Cuisine)   |             |
| P10 Phase 1 | Revêtement de mur                        | Revêtement de mur                 | Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable - -                | Appartement n°3 - Vol 9 (SDB)       |             |
| P11 Phase 1 | Revêtement de mur                        | Revêtement de mur                 | Colle beige en faible quantité + peintures multiples non séparable - -                     | Appartement n°3 - Vol 9 (SDB)       |             |
| P12 Phase 1 | Revêtement de sol                        | Revêtement de sol                 | Colle grise + peinture non séparable - -                                                   | Appartement n°3 - Vol 9 (SDB)       |             |

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60222 EN DATE DU 30/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

|                                                                   |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Client : AC ENVIRONNEMENT<br>64 rue Clément Ader<br>42153 RIORGES | Réf. Commande ITGA : IT0717-60222<br>Réf. Commande Client : 002LQ001327 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 20/06/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique(s) :  
ou

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

| Fraction analysée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf dossier client : _00009000010000100003_<br>135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1<br>- 53000 LAVAL<br>Appartement n° 3 de type 4 situé au 01 er étage<br>Réf échantillon client : 002LQ001327001 / Parois verticales intérieures<br>et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre<br>(Porteur pièces humides) / Vol 5<br>(Cuisine)  |                      |                    |                | Réf échantillon ITGA : IT071706-49999<br>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable                                                                                                                                                                                                                                                                                 | META                 | 1                  | 29/06/2017     | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile                                                            |
| Réf dossier client : _00009000010000100003_<br>135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1<br>- 53000 LAVAL<br>Appartement n° 3 de type 4 situé au 01 er étage<br>Réf échantillon client : 002LQ001327002 / Parois verticales intérieures<br>et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre<br>(Cloisons pièces humides) / Vol 5<br>(Cuisine) |                      |                    |                | Réf échantillon ITGA : IT071706-50000<br>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable                                                                                                                                                                                                                                                                                 | META                 | 1                  | 29/06/2017     | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile                                                            |

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

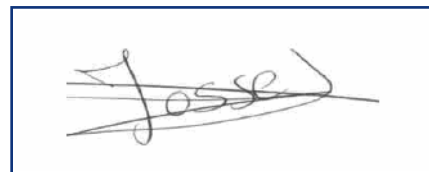

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60222 EN DATE DU 30/06/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

| Fraction analysée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------|
| <p>Réf dossier client : _00009000010000100003_<br/> 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1<br/> - 53000 LAVAL<br/> Appartement n° 3 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001327003 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués (Doublage pièces humides) / Vol 9 (SDB)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-50001</p> <p>Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier peint</p> |                      |                    |                |                                           |
| ▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | META                 | 1                  | 29/06/2017     | Amiante non détecté / -                   |
| <p>Réf dossier client : _00009000010000100003_<br/> 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1<br/> - 53000 LAVAL<br/> Appartement n° 3 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001327004 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces humides) / Vol 5 (Cuisine)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-50002</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en faible quantité</p>                                                            |                      |                    |                |                                           |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | META                 | 2                  | 30/06/2017     | Amiante non détecté / -                   |
| <p>Réf dossier client : _00009000010000100003_<br/> 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1<br/> - 53000 LAVAL<br/> Appartement n° 3 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001327005 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces sèches) / Vol 6 (Entrée)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-50003</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac</p>                                                 |                      |                    |                |                                           |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | META                 | 1                  | 29/06/2017     | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| <p>Réf dossier client : _00009000010000100003_<br/> 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1<br/> - 53000 LAVAL<br/> Appartement n° 3 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001327006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces sèches) / Vol 6 (Entrée)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-50004</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture</p>                                                         |                      |                    |                |                                           |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | META                 | 1                  | 29/06/2017     | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60222 EN DATE DU 30/06/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

| Fraction analysée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------|
| <p>Réf dossier client : _00009000010000100003_<br/> 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1<br/> - 53000 LAVAL<br/> Appartement n° 3 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001327007 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Cloisons pièces sèches) / Vol 6 (Entrée)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-50005</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier peint</p>                                                   |                      |                    |                |                                           |
| ► Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | META                 | 1                  | 30/06/2017     | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| <p>Réf dossier client : _00009000010000100003_<br/> 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1<br/> - 53000 LAVAL<br/> Appartement n° 3 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001327008 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués (Doublage pièces sèches) / Vol 4 (Chambre 3)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-50006</p> <p>Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton</p> |                      |                    |                |                                           |
| ► Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | META                 | 1                  | 30/06/2017     | Amiante non détecté / -                   |
| <p>Réf dossier client : _00009000010000100003_<br/> 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1<br/> - 53000 LAVAL<br/> Appartement n° 3 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001327009 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence beige cuisine) / Vol 5 (Cuisine)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-50007</p> <p>Description ITGA : Colle beige / Peintures multiples / Carrelage</p>                                                                   |                      |                    |                |                                           |
| ► Colle beige + peintures multiples non séparable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | META                 | 1                  | 30/06/2017     | Amiante non détecté / -                   |
| Carrelage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ---                  |                    |                | Non analysé                               |
| <p>Réf dossier client : _00009000010000100003_<br/> 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1<br/> - 53000 LAVAL<br/> Appartement n° 3 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001327010 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche sdb) / Vol 9 (SDB)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-50008</p> <p>Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche en faible quantité / Carrelage</p>                                                 |                      |                    |                |                                           |
| ► Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | META                 | 1                  | 30/06/2017     | Amiante non détecté / -                   |
| Carrelage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ---                  |                    |                | Non analysé                               |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60222 EN DATE DU 30/06/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

| Fraction analysée                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Technique analytique | Nb de préparations                                                                                                           | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| Réf dossier client : _00009000010000100003_<br>135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1<br>- 53000 LAVAL<br>Appartement n° 3 de type 4 situé au 01 er étage<br>Réf échantillon client : 002LQ001327011 / Revêtement de mur /<br>Revêtement de mur / Colle de carrelage<br>(plinthe) / Vol 9<br>(SDB) |                      |                                                                                                                              |                |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | Réf échantillon ITGA : IT071706-50009<br>Description ITGA : Colle beige en faible quantité / Peintures multiples / Carrelage |                |                                           |
| ► Colle beige en faible quantité + peintures multiples non séparable                                                                                                                                                                                                                                | META                 | 1                                                                                                                            | 30/06/2017     | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| Carrelage                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ---                  |                                                                                                                              |                | Non analysé                               |
| Réf dossier client : _00009000010000100003_<br>135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1<br>- 53000 LAVAL<br>Appartement n° 3 de type 4 situé au 01 er étage<br>Réf échantillon client : 002LQ001327012 / Revêtement de sol /<br>Revêtement de sol / Colles de carrelage (blanc)<br>/ Vol 9<br>(SDB)  |                      |                                                                                                                              |                |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | Réf échantillon ITGA : IT071706-50010<br>Description ITGA : Colle grise / Peinture / Carrelage                               |                |                                           |
| ► Colle grise + peinture non séparable                                                                                                                                                                                                                                                              | META                 | 1                                                                                                                            | 30/06/2017     | Amiante non détecté / -                   |
| Carrelage                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ---                  |                                                                                                                              |                | Non analysé                               |