

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1
CP - Ville :	53000 LAVAL
Référence client :	_00009000010000100004_
Date du repérage :	12/06/2017
Désignation :	Appartement n° 4 de type 3 situé au 01 er étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 53000 LAVAL	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00009000010000100004_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 4 de type 3 situé au 01 er étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	PALLUEL Matthieu	Date du rapport :	05/07/2017
Accompagnateur :	D.JOUSSELIN (0 800 400 100)	A Riorges, le 05/07/2017	
Date de repérage :	12/06/2017		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre			
Numéro attestation :	CPDI 3879 V2	Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Délivré le :	28/04/2016		

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Appartement n°4 - Vol 1 (Chambre 1) Appartement n°4 - Vol 3 (SDB) Appartement n°4 - Vol 5 (Cellier) Appartement n°4 - Vol 7 (Chambre 2)	Appartement n°4 - Vol 2 (Entrée) Appartement n°4 - Vol 4 (W.C) Appartement n°4 - Vol 6 (Cuisine) Appartement n°4 - Vol 8 (Séjour)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°4	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Entrée) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (Cellier) - Vol 6 (Cuisine) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Séjour)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°4	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Entrée) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (W.C) - Vol 6 (Cuisine) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Séjour)	
Revêtement de sol	Appartement n°4	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Entrée) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (Cellier) - Vol 6 (Cuisine) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Séjour)	
Revêtement de mur	Appartement n°4	Vol 3 (SDB) - Vol 4 (W.C) - Vol 6 (Cuisine)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°4	Vol 6 (Cuisine)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)



L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 6 (Cuisine)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Cellier)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (SDB)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 8 (Séjour)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (Chambre 2)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 1 (Chambre 1)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Cuisine)	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Séjour)	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Chambre 2)	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Chambre 1)	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Entrée)	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (W.C)	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (SDB)	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 3 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 6 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 8 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 7 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (Entrée)	Colle de barre de seuil	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 6 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces humides)	P1
Vol 4 (W.C)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces humides)	P1



Vol 3 (SDB)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces humides)	P1
Vol 6 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloisons pièces humides)	P2
Vol 4 (W.C)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloisons pièces humides)	P2
Vol 3 (SDB)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloisons pièces humides)	P2
Vol 6 (Cuisine)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre (plafonds pièces humides)	P3
Vol 4 (W.C)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre (plafonds pièces humides)	P3
Vol 3 (SDB)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre (plafonds pièces humides)	P3
Vol 2 (Entrée)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces sèches)	P8
Vol 1 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces sèches)	P8
Vol 7 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces sèches)	P8
Vol 8 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces sèches)	P8
Vol 2 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle noire bitumeuse	S26
Vol 8 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	S28

Q

Réserves / Commentaires



Bilan cartographie amiante sur les 11 logements réalisés dans le groupe 9 :

Matériaux amiantés :

- 3 colles noires sur les 3 prélevées sont amiantées.
- 4 dalles de sol noires sur les 3 prélevées sont amiantées.
- 1 colle de plinthe est amiantée sur les 12 prélevées, le prélèvement positif ayant été réalisé sur une plinthe collée sur des parois dont les enduits sont revenus amiantés il pourrait s'agir d'une pollution, des prélèvements complémentaires pourront être réalisés afin de confirmer ou non les résultats obtenus dans ce logement.
- 2 enduits plâtre sur les porteurs des pièces humides sont amiantés sur les 11 prélevés
- 2 enduits plâtre sur les cloisons des pièces humides sont amiantés sur les 11 prélevés
- 1 enduits plâtre sur les plafonds des pièces humides est amianté sur les 11 prélevés
- 2 enduits plâtre sur les porteurs des pièces sèches sont amiantés sur les 11 prélevés
- 1 enduit plâtre sur les cloisons des pièces sèches est amianté sur les 11 prélevés
- 1 enduits plâtre sur les plafonds des pièces sèches est amianté sur les 11 prélevés

L'ensemble des prélèvements d'enduits plâtres revenus amiantés ont été prélevés dans deux logements, logement 3 (rapport 002LQ001327) et logement 4 (rapport 002LQ001328). Des analyses complémentaires pourront être réalisées dans ces logements afin de confirmer ou non les premiers résultats obtenus, à défaut l'ensemble des cloisons, porteurs et plafonds des pièces sèches et humides devront être considérés comme amiantés.

Les résultats obtenus ne permettent pas de conclure sur la présence ou non d'amiante dans les logements non visités. En cas d'intervention dans un de ces logements il conviendra de réaliser des prélèvements sur les enduits des porteurs, cloisons et plafonds, ou à défaut de considérer l'ensemble de ces éléments comme étant amiantés.

- Commentaire n°1 : Réserve 1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Réserve 2 :

Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neufs mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Appartement n°4 - Vol 9 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement n°4	Vol 6 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	S21						Négatif sur document cf. prélèvement n°5 du rapport AC ENVIRONNEMENT n°002LQ001325
Appartement n°4	Vol 6 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°4	Vol 3 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 6 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°4	Vol 8 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°4	Vol 7 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°4	Vol 1 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°4	Vol 3 (SDB)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 6 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces humides)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 28 n°1 - 1 - 002LQ0013 28 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 4 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces humides)	S1 (P1)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002LQ0013 28 n°1 - 1 - 002LQ0013 28 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°4	Vol 3 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces humides)	S2 (P1)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002LQ0013 28 n°1 - 1 - 002LQ0013 28 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°4	Vol 6 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloisons pièces humides)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 28 n°2 - 1 - 002LQ0013 28 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°4	Vol 4 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloisons pièces humides)	S3 (P2)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002LQ0013 28 n°2 - 1 - 002LQ0013 28 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°4	Vol 3 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloisons pièces humides)	S4 (P2)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002LQ0013 28 n°2 - 1 - 002LQ0013 28 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°4	Vol 2 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces sèches)	P8	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 28 n°8 - 1 - 002LQ0013 28 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°4	Vol 1 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces sèches)	S12 (P8)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002LQ0013 28 n°8 - 1 - 002LQ0013 28 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°4	Vol 7 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces sèches)	S13 (P8)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002LQ0013 28 n°8 - 1 - 002LQ0013 28 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 8 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces sèches)	S14 (P8)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002LQ0013 28 n°8 - 1 - 002LQ0013 28 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°4	Vol 2 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (cloisons pièces sèches)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 28 n°9 - 1 - 002LQ0013 28 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (cloisons pièces sèches)	S15 - S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002LQ0013 28 n°9 - 1 - 002LQ0013 28 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 5 (Cellier)	Murs et cloisons	Enduit ciment (porteur)	S18							Négatif sur document cf. prélèvement n°5 du rapport AC ENVIRONNEMENT n°002LQ001326
Appartement n°4	Vol 2 (Entrée)	Menuiseries	Joints d'étanchéité (porte d'entrée)	S22							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du rapport AC ENVIRONNEMENT n°002LQ001325



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement n°4	Vol 4 (W.C)	Menuiseries	Mastic vitrier (Menuiseries bois)	S23						Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du rapport AC ENVIRONNEMENT n°002LQ001328 5
Appartement n°4	Vol 6 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°4	Vol 5 (Cellier)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°4	Vol 3 (SDB)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 8 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°4	Vol 7 (Chambre 2)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°4	Vol 1 (Chambre 1)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 6 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre (plafonds pièces humides)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 28 n°3 - 1 - 002LQ0013 28 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°4	Vol 4 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre (plafonds pièces humides)	S5 (P3)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002LQ0013 28 n°3 - 1 - 002LQ0013 28 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 3 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre (plafonds pièces humides)	S6 (P3)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002LQ0013 28 n°3 - 1 - 002LQ0013 28 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°4	Vol 2 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre (plafonds pièces sèches)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 28 n°7 - 1 - 002LQ0013 28 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 8 (Séjour) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 1 (Chambre 1)	Plafonds	Enduit plâtre (plafonds pièces sèches)	S9 - S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002LQ0013 28 n°7 - 1 - 002LQ0013 28 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche cuisine)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 28 n°4 - 1 - 002LQ0013 28 n°4 - 2	P4 Phase 1	Colle beige + joint cassant blanc + matériau souple blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe beige tachetée)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 28 n°5 - 1 - 002LQ0013 28 n°5 - 2	P5 Phase 1	Colle grise + joint cassant gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 4 (W.C) - Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe beige tachetée)	S7 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002LQ0013 28 n°5 - 1 - 002LQ0013 28 n°5 - 2	P5 Phase 1	Colle grise + joint cassant gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche sdb)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 28 n°6 - 1 - 002LQ0013 28 n°6 - 2	P6 Phase 1	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de carrelage (beige tacheté)	P10	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 28 n°10 - 1 - 002LQ0013 28 n°10 - 2	P10 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 4 (W.C)	Revêtement de sol	Colles de carrelage (beige tacheté)	S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002LQ0013 28 n°10 - 1 - 002LQ0013 28 n°10 - 2	P10 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 5 (Cellier)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S19							Négatif sur document cf. prélèvement n°7 du rapport AC ENVIRONNEMENT NT n°002LQ001326
Appartement n°4	Vol 5 (Cellier)	Revêtement de sol	Enduit ciment (plafond)	S20							Négatif sur document cf. prélèvement n°6 du rapport AC ENVIRONNEMENT NT n°002LQ001326
Appartement n°4	Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 8 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°4	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°4	Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°4	Vol 2 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 4 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°4	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°4	Vol 2 (Entrée)	Revêtement de sol	Colle de barre de seuil	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°4	Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de carrelage (4x4 marron et beige)	S24							Négatif sur document cf. prélèvement n°16 du rapport AC ENVIRONNEMENT NT n°002LQ001325



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement n°4	Vol 2 (Entrée)	Revêtement de sol	Colle noire bitumeuse	S26	Réalisation d'un sondage					Présence sur document cf. prélèvement n°19 du rapport AC ENVIRONNEMENT NT n°002LQ001329
Appartement n°4	Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colle noire bitumeuse	S26	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S26					Présence sur document cf. prélèvement n°19 du rapport AC ENVIRONNEMENT NT n°002LQ001329
Appartement n°4	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colle noire bitumeuse	S26	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S26					Présence sur document cf. prélèvement n°19 du rapport AC ENVIRONNEMENT NT n°002LQ001329



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement n°4	Vol 8 (Séjour)	Revêtement de sol	Colle noire bitumeuse	S26	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S26					Présence sur document cf. prélèvement n°19 du rapport AC ENVIRONNEMENT NT n°002LQ001329
Appartement n°4	Vol 2 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	S27						Négatif sur document cf. prélèvement n°15 du rapport AC ENVIRONNEMENT NT n°002LQ001325
Appartement n°4	Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S27						Négatif sur document cf. prélèvement n°15 du rapport AC ENVIRONNEMENT NT n°002LQ001325



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S27							Négatif sur document cf. prélèvement n°15 du rapport AC ENVIRONNEMENT NT n°002LQ001325
Appartement n°4	Vol 8 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage	S27							Négatif sur document cf. prélèvement n°15 du rapport AC ENVIRONNEMENT NT n°002LQ001325
Appartement n°4	Vol 8 (Séjour)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	S28	Réalisation d'un sondage						Présence sur document cf. prélèvement n°20 du rapport AC ENVIRONNEMENT NT n°002LQ001329



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	S28	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S28						Présence sur document cf. prélèvement n°20 du rapport AC ENVIRONNEMENT NT n°002LQ001329
Appartement n°4	Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	S28	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S28						Présence sur document cf. prélèvement n°20 du rapport AC ENVIRONNEMENT NT n°002LQ001329
Appartement n°4	Vol 2 (Entrée)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	S28	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S28						Présence sur document cf. prélèvement n°20 du rapport AC ENVIRONNEMENT NT n°002LQ001329




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°4	Appartement n°4 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°4	Appartement n°4 - MPCA Toutes catégories confondues
	Appartement n°4	Appartement n°4 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	Appartement n°4	Appartement n°4 - MPCA Plafond et faux-plafonds
	Appartement n°4	Appartement n°4 - MPCA Revêtement de sol



APPARTEMENT N°4 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002LQ001328

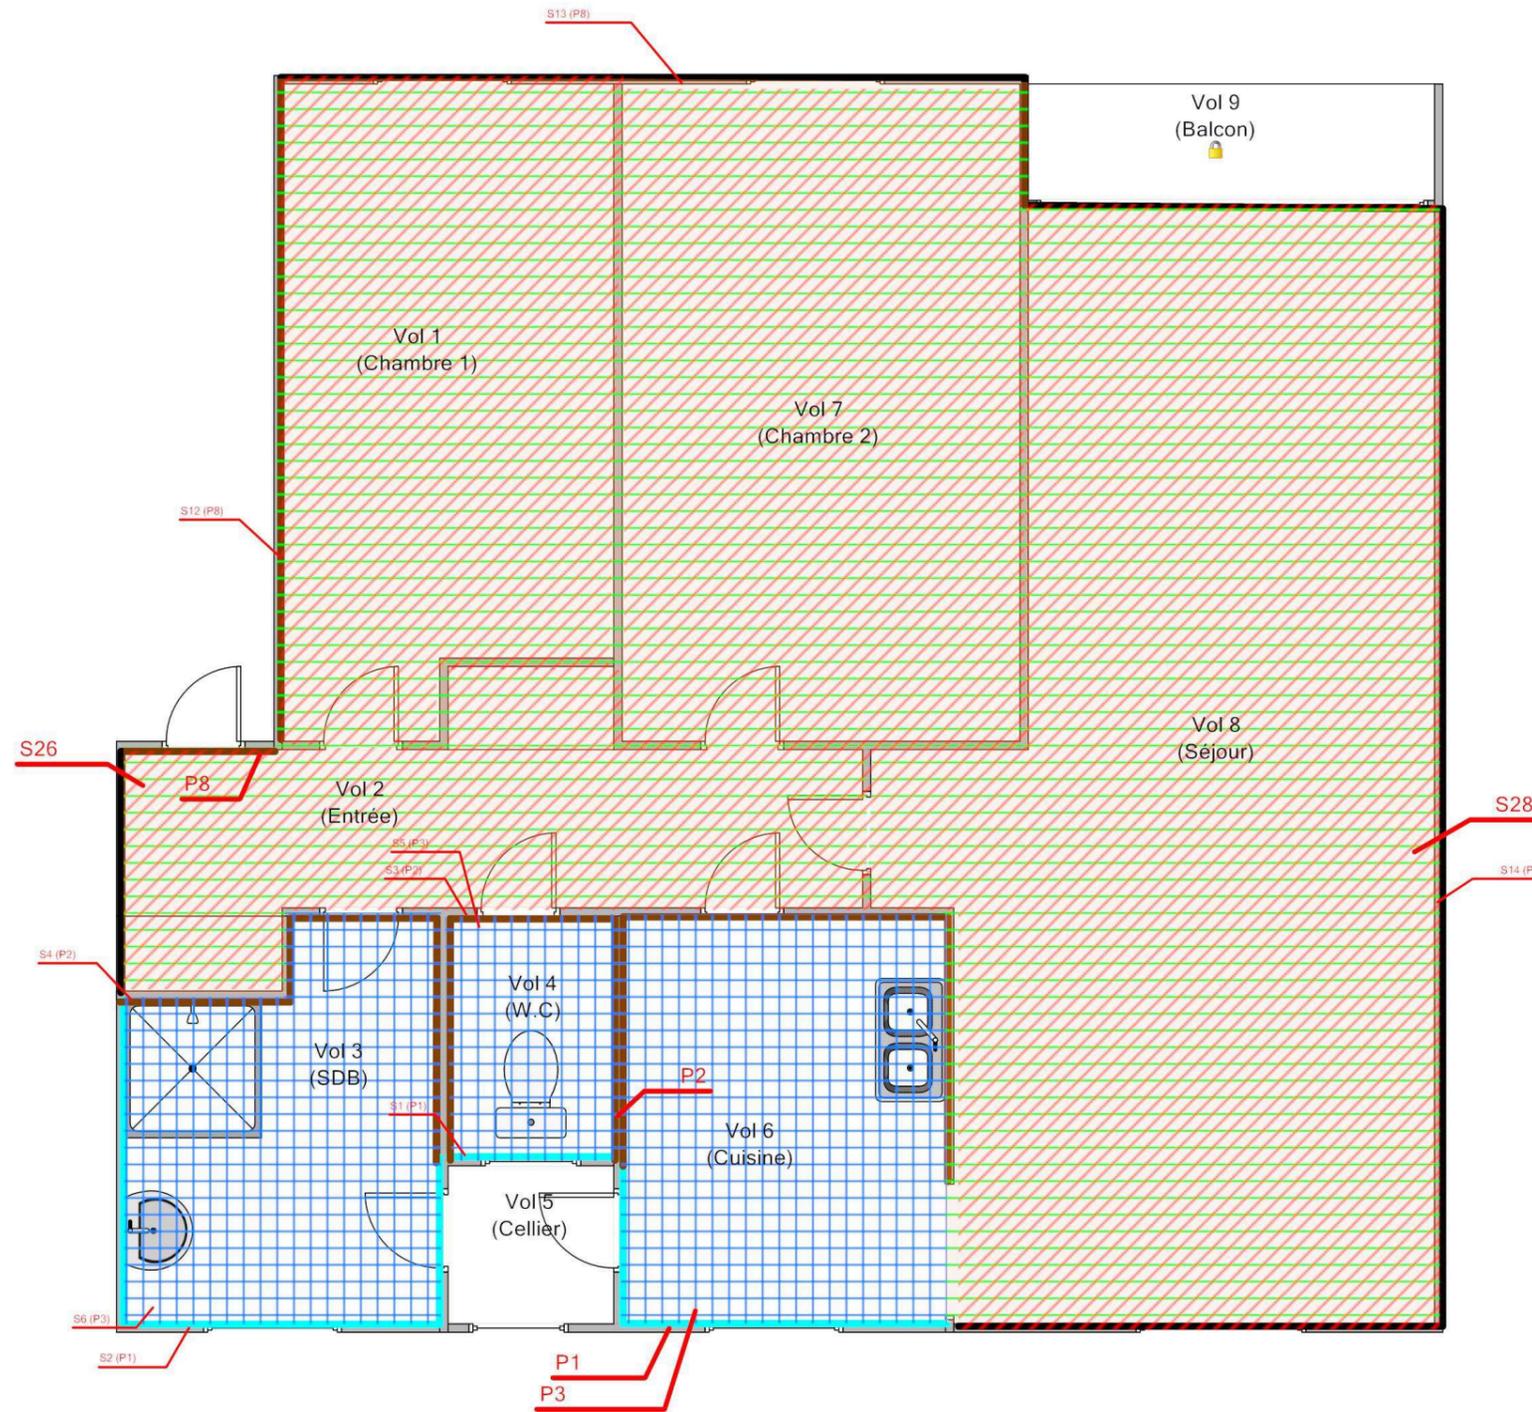

Légende

	S28: Dalles plastiques noires
	S26: Colle noire bitumeuse
	P1 : Enduit plâtre (porteur pièces humides)
	P2 : Enduit plâtre (Cloisons pièces humides)
	P3 : Enduit plâtre (plafonds pièces humides)
	P8 : Enduit plâtre (porteur pièces sèches)
	Volume non visité



Adresse du bien
135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1
53000 LAVAL


Désignation
Appartement n° 4 de type 3 situé au 01 er étage

Date intervention
12/06/2017

Technicien intervenant
PALLUEL Matthieu

APPARTEMENT N°4 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002LQ001328

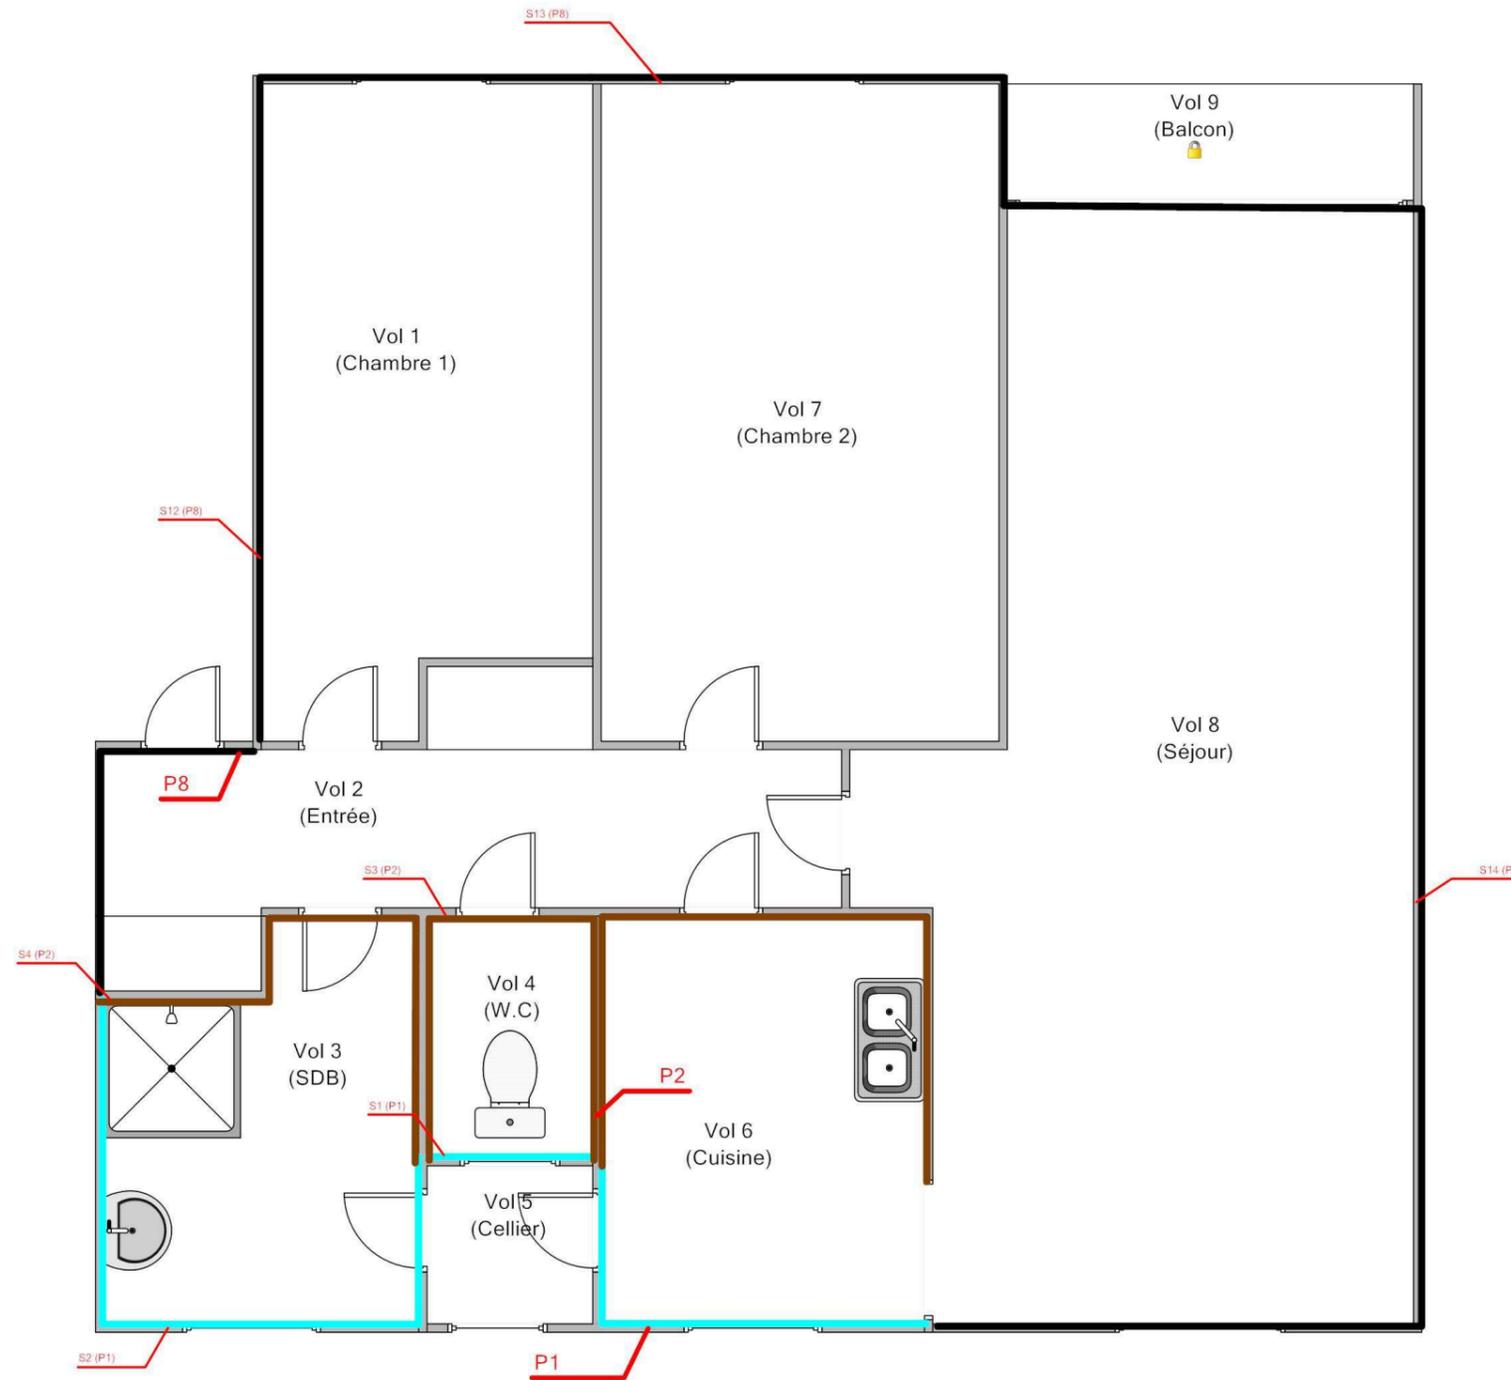

Légende

	P1 : Enduit plâtre (porteur pièces humides)
	P2 : Enduit plâtre (Cloisons pièces humides)
	P8 : Enduit plâtre (porteur pièces sèches)
	Volume non visité



Adresse du bien
135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1
53000 LAVAL

Désignation
Appartement n° 4 de type 3 situé au 01 er étage

Date intervention
12/06/2017


Technicien intervenant
PALLUEL Matthieu

APPARTEMENT N°4 - MPCA PLAFOND ET FAUX-PLAFONDS

Référence:
002LQ001328



Légende

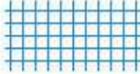	P3 : Enduit plâtre (plafonds pièces humides)
	Volume non visité



Adresse du bien
135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1
53000 LAVAL

Désignation
Appartement n° 4 de type 3 situé au 01 er étage

Date intervention
12/06/2017

Technicien intervenant
PALLUEL Matthieu

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002LQ001328 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°4 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement positif
002LQ001328 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°4 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement positif
002LQ001328 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°4 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement positif
002LQ001328 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°4 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement positif
002LQ001328 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°4 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement positif
002LQ001328 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°4 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement positif
002LQ001328 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°4 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001328 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°4 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001328 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°4 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001328 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°4 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001328 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°4 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001328 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°4 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001328 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°4 - Vol 2 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001328 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°4 - Vol 2 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001328 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°4 - Vol 2 (Entrée)	Prélevement positif
002LQ001328 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°4 - Vol 2 (Entrée)	Prélevement positif
002LQ001328 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°4 - Vol 2 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001328 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°4 - Vol 2 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001328 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°4 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001328 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°4 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
	Appartement n°4 - Vol 6 (Cuisine)	11
	Appartement n°4 - Vol 6 (Cuisine)	12
	Appartement n°4 - Vol 6 (Cuisine)	13
	Appartement n°4 - Vol 6 (Cuisine)	14
	Appartement n°4 - Vol 2 (Entrée)	15



002LQ001328 n°1 - 1 (P1)



002LQ001328 n°1 - 2 (P1)



002LQ001328 n°2 - 1 (P2)



002LQ001328 n°2 - 2 (P2)



002LQ001328 n°3 - 1 (P3)



002LQ001328 n°3 - 2 (P3)



002LQ001328 n°4 - 1 (P4)



002LQ001328 n°4 - 2 (P4)



002LQ001328 n°5 - 1 (P5)



002LQ001328 n°5 - 2 (P5)



002LQ001328 n°6 - 1 (P6)



002LQ001328 n°6 - 2 (P6)



002LQ001328 n°7 - 2 (P7)



002LQ001328 n°7 - 1 (P7)



002LQ001328 n°8 - 1 (P8)



002LQ001328 n°8 - 2 (P8)



002LQ001328 n°9 - 1 (P9)



002LQ001328 n°9 - 2 (P9)



002LQ001328 n°10 - 1 (P10)



002LQ001328 n°10 - 2 (P10)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



I5 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable - -	Appartement n°4 - Vol 6 (Cuisine)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable - -	Appartement n°4 - Vol 6 (Cuisine)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°4 - Vol 6 (Cuisine)	
P4 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + joint cassant blanc + matériau souple blanc en faible quantité non séparable - -	Appartement n°4 - Vol 6 (Cuisine)	
P5 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + joint cassant gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°4 - Vol 6 (Cuisine)	
P6 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche - -	Appartement n°4 - Vol 3 (SDB)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°4 - Vol 2 (Entrée)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable - -	Appartement n°4 - Vol 2 (Entrée)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac - -	Appartement n°4 - Vol 2 (Entrée)	
P10 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise - -	Appartement n°4 - Vol 3 (SDB)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tel : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60230 EN DATE DU 30/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-60230 Réf. Commande Client : 002LQ001328
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 20/06/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
 ou
 - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
 ou
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00009000010000100004_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 4 de type 3 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002LQ001328001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (porteur pièces humides) / Vol 6 (Cuisine)				Réf échantillon ITGA : IT071706-49980 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	29/06/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : _00009000010000100004_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 4 de type 3 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002LQ001328002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Cloisons pièces humides) / Vol 6 (Cuisine)				Réf échantillon ITGA : IT071706-49981 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	29/06/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60230 EN DATE DU 30/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00009000010000100004_ Réf échantillon ITGA : IT071706-49982 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 4 de type 3 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001328003 / Plafond et faux-plafonds / Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture Plafonds / Enduit plâtre (plafonds pièces humides) / Vol 6 (Cuisine)</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	29/06/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
<p>Réf dossier client : _00009000010000100004_ Réf échantillon ITGA : IT071706-49983 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 4 de type 3 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001328004 / Revêtement de mur / Description ITGA : Colle beige / Joint cassant blanc / Matériau souple Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche cuisine) / Vol 6 (Cuisine)</p>				
▶ Colle beige + joint cassant blanc + matériau souple blanc en faible quantité non séparable	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
<p>Réf dossier client : _00009000010000100004_ Réf échantillon ITGA : IT071706-49984 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 4 de type 3 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001328005 / Revêtement de mur / Description ITGA : Colle grise / Joint cassant gris en faible quantité / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe beige tachetée) / Vol 6 (Cuisine)</p>				
▶ Colle grise + joint cassant gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
<p>Réf dossier client : _00009000010000100004_ Réf échantillon ITGA : IT071706-49985 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 4 de type 3 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001328006 / Revêtement de mur / Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Carrelage Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche sdb) / Vol 3 (SDB)</p>				
▶ Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60230 EN DATE DU 30/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00009000010000100004_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 4 de type 3 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001328007 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (plafonds pièces sèches) / Vol 2 (Entrée)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-49986</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	3	30/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00009000010000100004_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 4 de type 3 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001328008 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (porteur pièces sèches) / Vol 2 (Entrée)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-49987</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	29/06/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
<p>Réf dossier client : _00009000010000100004_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 4 de type 3 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001328009 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (cloisons pièces sèches) / Vol 2 (Entrée)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-49988</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac	META	2	30/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00009000010000100004_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 4 de type 3 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001328010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage (beige tacheté) / Vol 3 (SDB)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-49989</p> <p>Description ITGA : Colle grise / Carrelage</p>				
Carrelage	---			Non analysé
▶ Colle grise	META	2	30/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.