

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1
CP - Ville :	53000 LAVAL
Référence client :	_00009000010000100005_
Date du repérage :	13/06/2017
Désignation :	Appartement n° 5 de type 4 situé au 02 ème étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 53000 LAVAL	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00009000010000100005_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 5 de type 4 situé au 02 ème étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : AC Environnement (N° 441355914) Nom : PALLUEL Matthieu Accompagnateur : D.JOUSSELIN (0 800 400 100) Date de repérage : 13/06/2017		Nom : MORA Denis Date du rapport : 30/06/2017 A Riorges, le 30/06/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre Numéro attestation : CPDI 3879 V2 Délivré le : 28/04/2016		 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Appartement n°5 - Vol 1 (Entrée) Appartement n°5 - Vol 3 (W.C) Appartement n°5 - Vol 5 (Cuisine) Appartement n°5 - Vol 7 (Séjour) Appartement n°5 - Vol 9 (Chambre 1)	Appartement n°5 - Vol 2 (SDB) Appartement n°5 - Vol 4 (Cellier) Appartement n°5 - Vol 6 (Chambre 3) Appartement n°5 - Vol 8 (Chambre 2)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°5	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (Cellier) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Séjour) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (Chambre 1)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°5	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (Cellier) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (Chambre 1)	
Revêtement de sol	Appartement n°5	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (Cellier) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Séjour) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (Chambre 1)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°5	Vol 2 (SDB) - Vol 5 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Appartement n°5	Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C) - Vol 5 (Cuisine)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 5 (Cuisine)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Chambre 3)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (Séjour)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 8 (Chambre 2)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 9 (Chambre 1)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Chambre 3)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 2 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 5 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 7 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (Chambre 3)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 8 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 9 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 9 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle noire bitumeuse	P13
Vol 8 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle noire bitumeuse	P13
Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle noire bitumeuse	P13



Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle noire bitumeuse	P13
Vol 6 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle noire bitumeuse	P13
Vol 9 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	P14
Vol 8 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	P14
Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	P14
Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	P14
Vol 6 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	P14

Q Réserves / Commentaires

Bilan cartographie amiante sur les 11 logements réalisés dans le groupe 9 :

Matériaux amiantés :

- 3 colles noires sur les 3 prélevées sont amiantées.
- 4 dalles de sol noires sur les 3 prélevées sont amiantées.
- 1 colle de plinthe est amiantée sur les 12 prélevées, le prélèvement positif ayant été réalisé sur une plinthe collée sur des parois dont les enduits sont revenus amiantés il pourrait s'agir d'une pollution, des prélèvements complémentaires pourront être réalisés afin de confirmer ou non les résultats obtenus dans ce logement.
- 2 enduits plâtre sur les porteurs des pièces humides sont amiantés sur les 11 prélevés
- 2 enduits plâtre sur les cloisons des pièces humides sont amiantés sur les 11 prélevés
- 1 enduit plâtre sur les plafonds des pièces humides est amianté sur les 11 prélevés
- 2 enduits plâtre sur les porteurs des pièces sèches sont amiantés sur les 11 prélevés
- 1 enduit plâtre sur les cloisons des pièces sèches est amianté sur les 11 prélevés
- 1 enduits plâtre sur les plafonds des pièces sèches est amianté sur les 11 prélevés

L'ensemble des prélèvements d'enduits plâtres revenus amiantés ont été prélevés dans deux logements, logement 3 (rapport 002LQ001327) et logement 4 (rapport 002LQ001328). Des analyses complémentaires pourront être réalisées dans ces logements afin de confirmer ou non les premiers résultats obtenus, à défaut l'ensemble des cloisons, porteurs et plafonds des pièces sèches et humides devront être considérés comme amiantés.

Les résultats obtenus ne permettent pas de conclure sur la présence ou non d'amiante dans les logements non visités. En cas d'intervention dans un de ces logements il conviendra de réaliser des prélèvements sur les enduits des porteurs, cloisons et plafonds, ou à défaut de considérer l'ensemble de ces éléments comme étant amiantés.

- Commentaire n°1 : Réserve 1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les pléniums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Réserve 2 :

Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neufs mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°5	Vol 5 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P8	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 31 n°8 - 1 - 002LQ0013 31 n°8 - 2	P8	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 5 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°5	Vol 2 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°5	Vol 5 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°5	Vol 7 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°5	Vol 6 (Chambre 3)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°5	Vol 8 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°5	Vol 9 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°5	Vol 2 (SDB)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°5	Vol 2 (SDB)	Baignoire	Tampon bitumineux	P16	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 31 n°16 - 1	P16	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°5	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces sèches)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 31 n°1 - 1 - 002LQ0013 31 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 9 (Chambre 1) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 7 (Séjour) - Vol 6 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces sèches)	S1 - S2 - S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002LQ0013 31 n°1 - 1 - 002LQ0013 31 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (cloisons pièces sèches)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 31 n°2 - 1 - 002LQ0013 31 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 1 (Entrée) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (Chambre 1) - Vol 7 (Séjour) - Vol 6 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (cloisons pièces sèches)	P2 - S5 - S6 - S7 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002LQ0013 31 n°2 - 1 - 002LQ0013 31 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 2 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces humides)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 31 n°6 - 1 - 002LQ0013 31 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 3 (W.C) - Vol 5 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces humides)	S15 - S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002LQ0013 31 n°6 - 1 - 002LQ0013 31 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 2 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (cloisons pièces humides)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 31 n°7 - 1 - 002LQ0013 31 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 3 (W.C) - Vol 5 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (cloisons pièces humides)	S17 - S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002LQ0013 31 n°7 - 1 - 002LQ0013 31 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°5	Vol 4 (Cellier)	Murs et cloisons	Enduit ciment (porteur)	S21							Négatif sur document cf. prélèvement n°5 du rapport AC ENVIRONNEMENT NT n°002LQ001326
Appartement n°5	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Joints d'étanchéité (porte d'entrée)	S24							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du rapport AC ENVIRONNEMENT NT n°002LQ001325
Appartement n°5	Vol 3 (W.C)	Menuiseries	Mastic vitrier (Menuiseries bois)	S25							Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du rapport AC ENVIRONNEMENT NT n°002LQ001325
Appartement n°5	Vol 5 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°5	Vol 6 (Chambre 3)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°5	Vol 7 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°5	Vol 8 (Chambre 2)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°5	Vol 9 (Chambre 1)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°5	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre (plafond pièces sèches)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 31 n°3 - 1 - 002LQ0013 31 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 9 (Chambre 1) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre (plafond pièces sèches)	S9 - S10 - S11 - S12 - P3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002LQ0013 31 n°3 - 1 - 002LQ0013 31 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 2 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre (plafonds pièces humides)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 31 n°5 - 1 - 002LQ0013 31 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 3 (W.C) - Vol 5 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre (plafonds pièces humides)	S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002LQ0013 31 n°5 - 1 - 002LQ0013 31 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 4 (Cellier)	Plafonds	Enduit ciment (plafond)	S23							Négatif sur document cf. prélèvement n°6 du rapport AC ENVIRONNEMENT n°002LQ001326

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°5	Vol 2 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche sdb)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 31 n°4 - 1 - 002LQ0013 31 n°4 - 2	P4	Colle grise + couche plâtreuse blanche + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°5	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche cuisine)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 31 n°9 - 1 - 002LQ0013 31 n°9 - 2	P9	Colle grise en faible quantité + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche cuisine)	P9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002LQ0013 31 n°9 - 1 - 002LQ0013 31 n°9 - 2	P9	Colle grise en faible quantité + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe rouge)	P10	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 31 n°10 - 1 - - 002LQ0013 31 n°10 - 2	P10	Colle grise + carrelage + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 3 (W.C) - Vol 2 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe rouge)	S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002LQ0013 31 n°10 - 1 - - 002LQ0013 31 n°10 - 2	P10	Colle grise + carrelage + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (rajout faïence blanche cuisine)	P15	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 31 n°15 - 1 - - 002LQ0013 31 n°15 - 2	P15	Colle beige + carrelage + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°5	Vol 4 (Cellier)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S22							Négatif sur document cf. prélèvement n°7 du rapport AC ENVIRONNEMENT n°002LQ001326
Appartement n°5	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°5	Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°5	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°5	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°5	Vol 9 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°5	Vol 8 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°5	Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°5	Vol 6 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°5	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de carrelage (beige tacheté)	P11	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 31 n°11 - 1 - 002LQ0013 31 n°11 - 2	P11	Colle grise + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 3 (W.C) - Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de carrelage (beige tacheté)	S34 - S35	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002LQ0013 31 n°11 - 1 - 002LQ0013 31 n°11 - 2	P11	Colle grise + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 9 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	P12	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 31 n°12 - 1	P12	Ragréage gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 1 (Entrée) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 7 (Séjour) - Vol 6 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S26 - S27 - S28 - S29	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002LQ0013 31 n°12 - 1	P12	Ragréage gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 9 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colle noire bitumeuse	P13	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 31 n°13 - 1	P13	Colle noire bitumeuse	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°5	Vol 8 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colle noire bitumeuse	S30 (P13)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002LQ0013 31 n°13 - 1	P13	Colle noire bitumeuse	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°5	Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Colle noire bitumeuse	S31 (P13)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002LQ0013 31 n°13 - 1	P13	Colle noire bitumeuse	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°5	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Colle noire bitumeuse	S32 (P13)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002LQ0013 31 n°13 - 1	P13	Colle noire bitumeuse	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°5	Vol 6 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Colle noire bitumeuse	S33 (P13)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002LQ0013 31 n°13 - 1	P13	Colle noire bitumeuse	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°5	Vol 9 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	P14	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 31 n°14 - 1 - 002LQ0013 31 n°14 - 2	P14	Dalles plastiques noires	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°5	Vol 8 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	S36 (P14)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002LQ0013 31 n°14 - 1 - 002LQ0013 31 n°14 - 2	P14	Dalles plastiques noires	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°5	Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	S37 (P14)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002LQ0013 31 n°14 - 1 - 002LQ0013 31 n°14 - 2	P14	Dalles plastiques noires	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°5	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	S38 (P14)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002LQ0013 31 n°14 - 1 - 002LQ0013 31 n°14 - 2	P14	Dalles plastiques noires	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°5	Vol 6 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	S39 (P14)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002LQ0013 31 n°14 - 1 - 002LQ0013 31 n°14 - 2	P14	Dalles plastiques noires	Positif	Présence sur analyse



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
 Appartement n°5		Appartement n°5 - Plan de repérage - Actions menées
 Appartement n°5		Appartement n°5 - MPCA Toutes catégories confondues

APPARTEMENT N°5 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002LQ001331

Légende

	Localisation d'un prélèvement positif
	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif
	Localisation d'un sondage positif

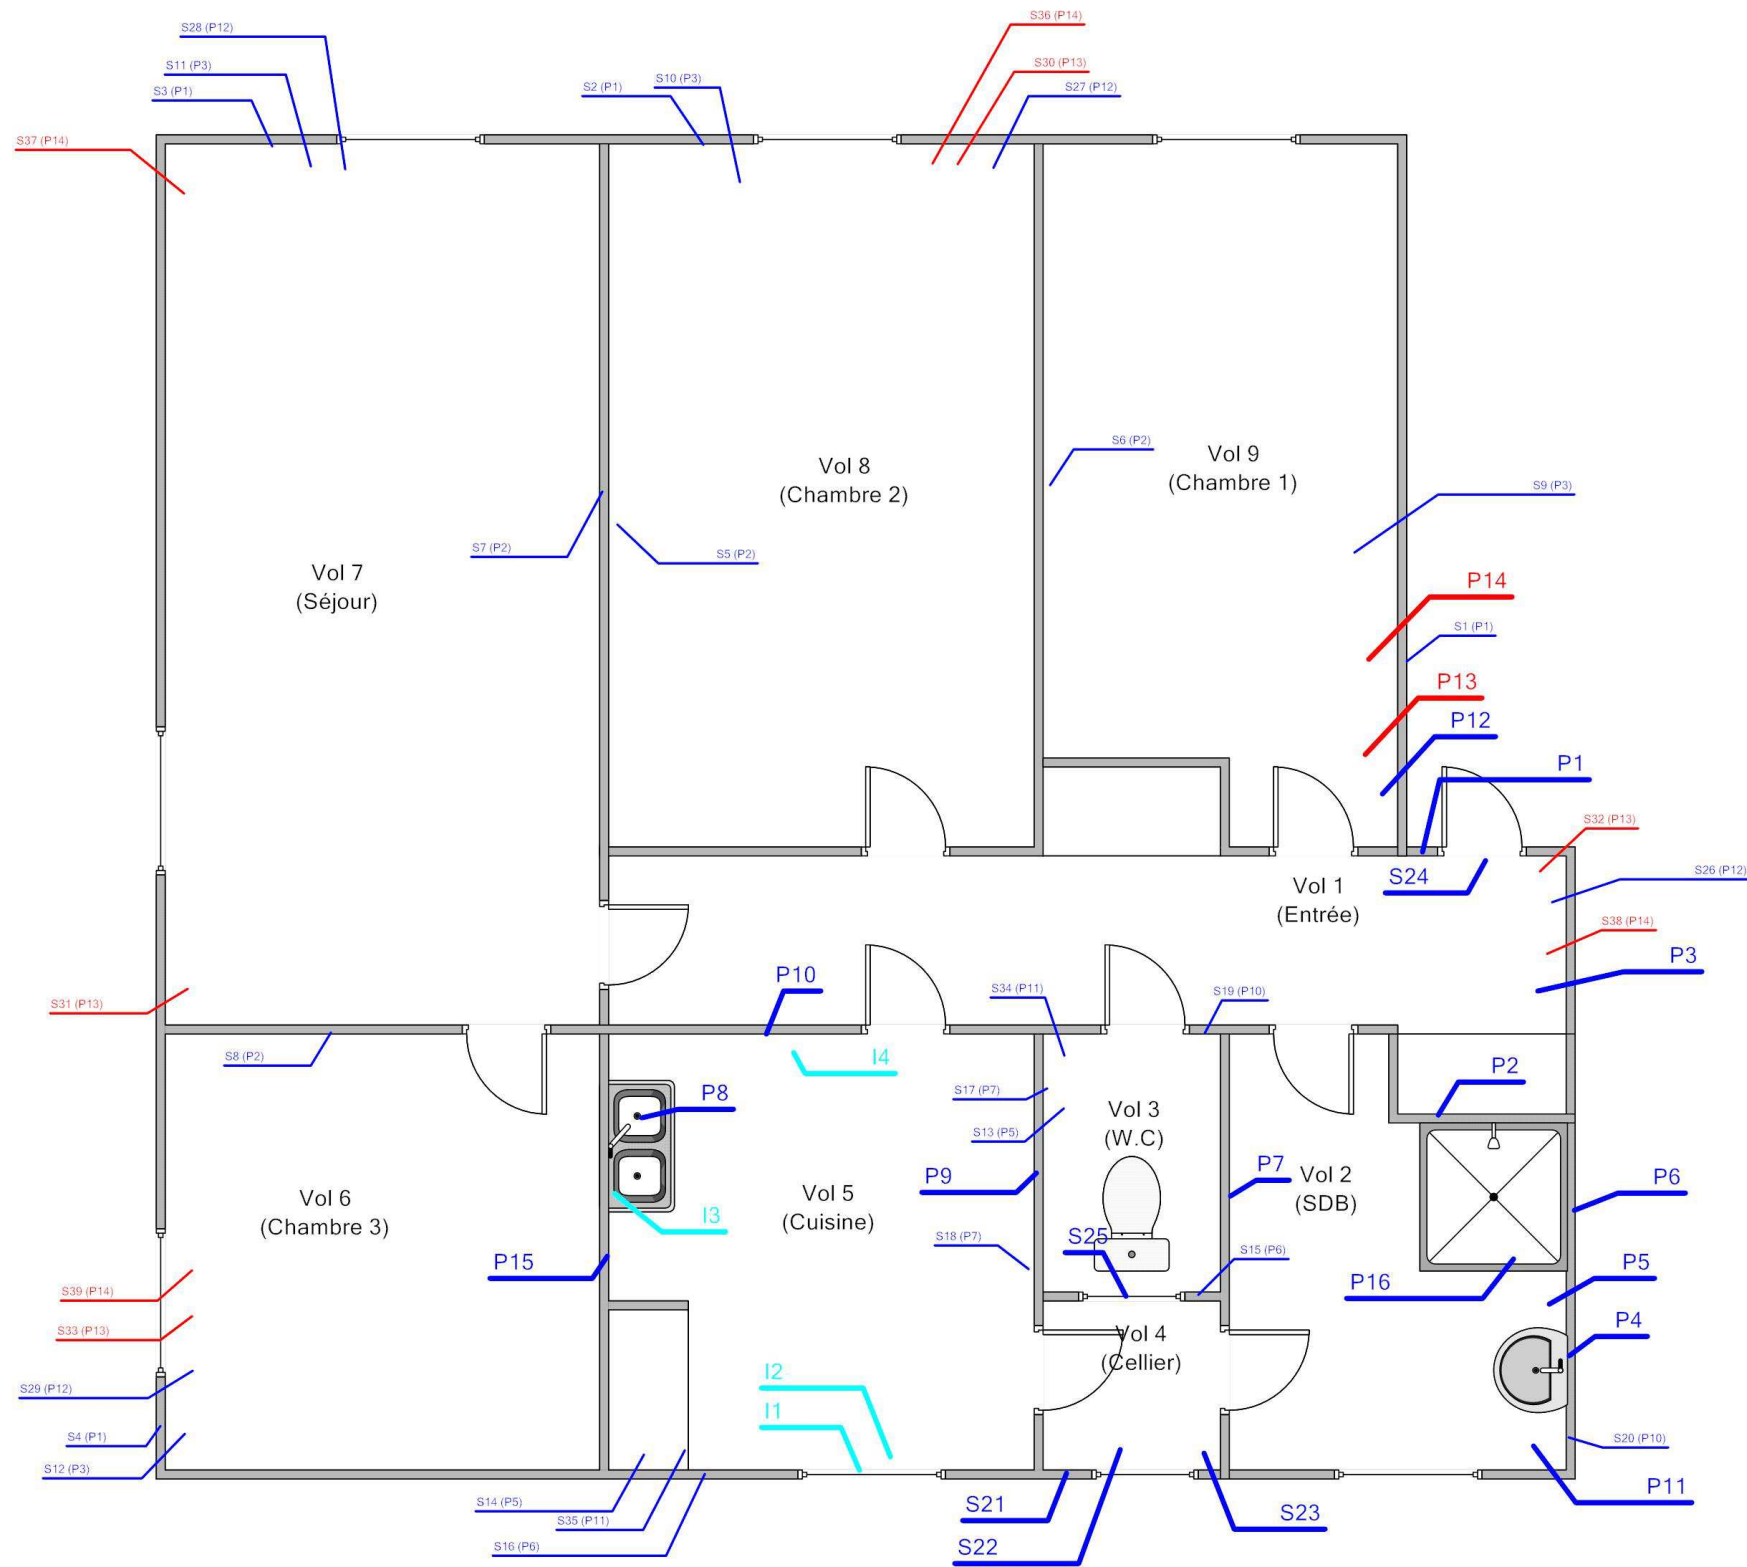

Adresse du bien

135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1
53000 LAVAL

Désignation

Appartement n° 5 de type 4 situé au 02 ème étage

Date intervention


13/06/2017

Technicien intervenant

PALLUEL Matthieu

APPARTEMENT N°5 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002LQ001331

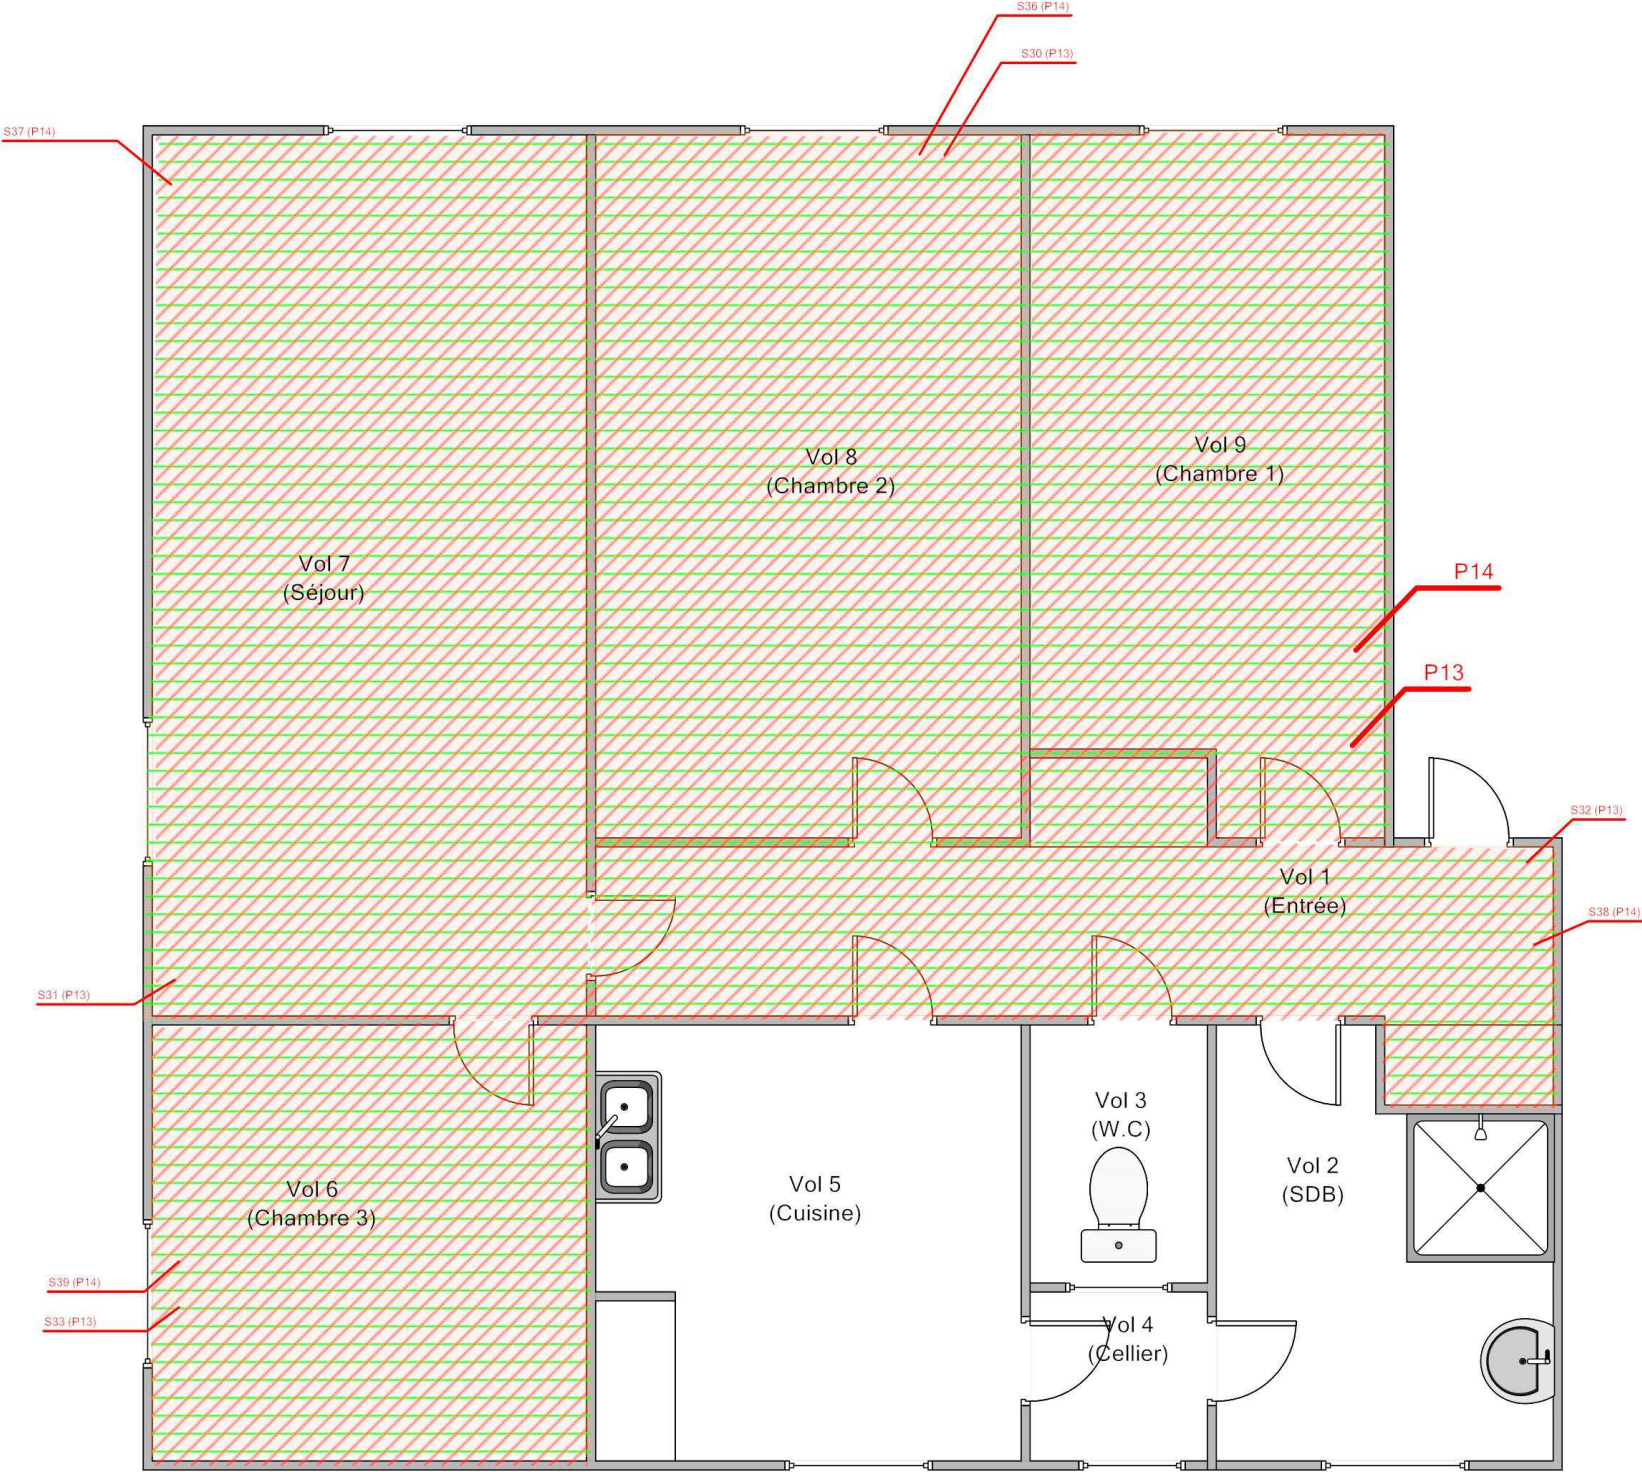

Légende

	P13 : Colle noire bitumeuse
	P14 : Dalles plastiques noires



Adresse du bien

135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1
53000 LAVAL

Désignation

Appartement n° 5 de type 4 situé au 02 ème étage

Date intervention

13/06/2017

Technicien intervenant

PALLUEL Matthieu

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002LQ001331 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°5 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001331 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°5 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001331 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°5 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001331 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°5 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001331 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°5 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001331 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°5 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001331 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°5 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001331 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°5 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001331 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°5 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001331 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°5 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001331 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°5 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001331 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°5 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001331 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°5 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001331 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°5 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001331 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°5 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001331 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°5 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001331 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°5 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001331 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°5 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001331 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°5 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001331 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°5 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001331 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°5 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001331 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°5 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001331 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°5 - Vol 9 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002LQ001331 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°5 - Vol 9 (Chambre 1)	Prélevement positif
002LQ001331 n°14 - 1 (P14)	Appartement n°5 - Vol 9 (Chambre 1)	Prélevement positif
002LQ001331 n°14 - 2 (P14)	Appartement n°5 - Vol 9 (Chambre 1)	Prélevement positif
002LQ001331 n°15 - 1 (P15)	Appartement n°5 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001331 n°15 - 2 (P15)	Appartement n°5 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001331 n°16 - 1 (P16)	Appartement n°5 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
	Appartement n°5 - Vol 5 (Cuisine)	I1
	Appartement n°5 - Vol 5 (Cuisine)	I2

Référence	Localisation	Action
	Appartement n°5 - Vol 5 (Cuisine)	I3
	Appartement n°5 - Vol 5 (Cuisine)	I4



002LQ001331 n°1 - 1 (P1)



002LQ001331 n°1 - 2 (P1)



002LQ001331 n°2 - 1 (P2)



002LQ001331 n°2 - 2 (P2)



002LQ001331 n°3 - 1 (P3)



002LQ001331 n°3 - 2 (P3)



002LQ001331 n°4 - 1 (P4)



002LQ001331 n°4 - 2 (P4)



002LQ001331 n°5 - 1 (P5)



002LQ001331 n°5 - 2 (P5)



002LQ001331 n°6 - 1 (P6)



002LQ001331 n°6 - 2 (P6)



002LQ001331 n°7 - 1 (P7)



002LQ001331 n°7 - 2 (P7)



002LQ001331 n°8 - 1 (P8)



002LQ001331 n°8 - 2 (P8)



002LQ001331 n°9 - 1 (P9)



002LQ001331 n°9 - 2 (P9)



002LQ001331 n°10 - 1 (P10)



002LQ001331 n°10 - 2 (P10)



002LQ001331 n°11 - 1 (P11)



002LQ001331 n°11 - 2 (P11)



002LQ001331 n°12 - 1 (P12)



002LQ001331 n°13 - 1 (P13)



002LQ001331 n°14 - 1 (P14)



002LQ001331 n°14 - 2 (P14)



002LQ001331 n°15 - 1 (P15)



002LQ001331 n°15 - 2 (P15)




002LQ001331 n°16 - 1 (P16)




I1 - 1



I2 - 1

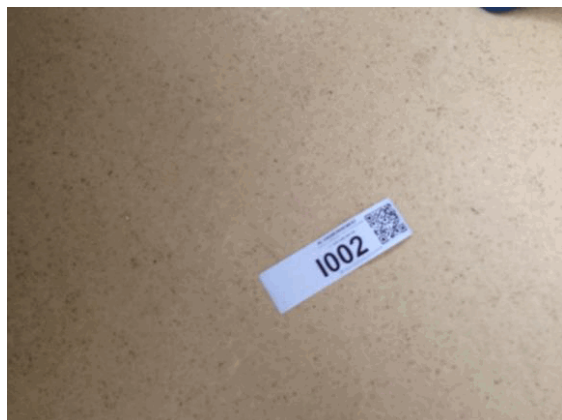

I3 - 1

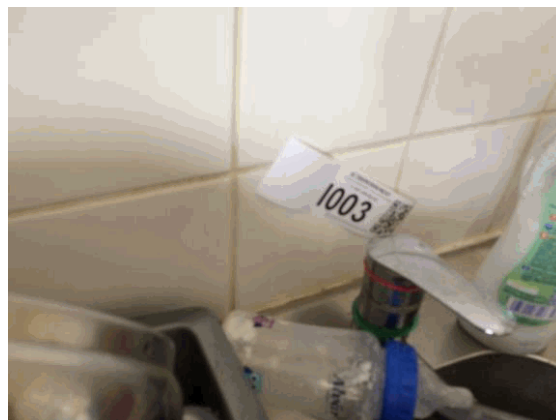

I4 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture - -	Appartement n°5 - Vol 1 (Entrée)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture - -	Appartement n°5 - Vol 1 (Entrée)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc + peinture - -	Appartement n°5 - Vol 1 (Entrée)	
P4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + couche plâtreuse blanche + carrelage - -	Appartement n°5 - Vol 2 (SDB)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc + peinture - -	Appartement n°5 - Vol 2 (SDB)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture - -	Appartement n°5 - Vol 2 (SDB)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture - -	Appartement n°5 - Vol 2 (SDB)	
P8	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	Appartement n°5 - Vol 5 (Cuisine)	
P9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise en faible quantité + carrelage - -	Appartement n°5 - Vol 5 (Cuisine)	
P10	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + carrelage + peintures multiples - -	Appartement n°5 - Vol 5 (Cuisine)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise + carrelage - -	Appartement n°5 - Vol 2 (SDB)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris en vrac - -	Appartement n°5 - Vol 9 (Chambre 1)	
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle noire bitumeuse - -	Appartement n°5 - Vol 9 (Chambre 1)	
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires - -	Appartement n°5 - Vol 9 (Chambre 1)	
P15	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + carrelage + peinture - -	Appartement n°5 - Vol 5 (Cuisine)	
P16	Equipements divers et accessoires	Baignoire	Tampon bitumineux noir - -	Appartement n°5 - Vol 2 (SDB)	

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60181 EN DATE DU 30/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-60181 Réf. Commande Client : 002LQ001331
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 20/06/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique(s) :
ou

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00009000010000100005_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 5 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002LQ001331001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (porteur pièces sèches) / Vol 1 (Entrée)			Réf échantillon ITGA : IT041706-17506 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée / Peinture	
▶ Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00009000010000100005_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 5 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002LQ001331002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (cloisons pièces sèches) / Vol 1 (Entrée)			Réf échantillon ITGA : IT041706-17507 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture	
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

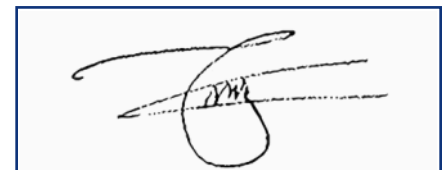

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60181 EN DATE DU 30/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00009000010000100005_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 5 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002LQ001331003 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (plafond pièces sèches) / Vol 1 (Entrée)		Réf échantillon ITGA : IT041706-17508 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture		
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00009000010000100005_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 5 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002LQ001331004 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche sdb) / Vol 2 (SDB)		Réf échantillon ITGA : IT041706-17509 Description ITGA : Colle grise / Couche plâtreuse blanche / Carrelage		
▶ Colle grise + couche plâtreuse blanche + carrelage	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00009000010000100005_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 5 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002LQ001331005 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (plafonds pièces humides) / Vol 2 (SDB)		Réf échantillon ITGA : IT041706-17510 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture		
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00009000010000100005_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 5 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002LQ001331006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (porteur pièces humides) / Vol 2 (SDB)		Réf échantillon ITGA : IT041706-17511 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture		
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00009000010000100005_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 5 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002LQ001331007 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (cloisons pièces humides) / Vol 2 (SDB)		Réf échantillon ITGA : IT041706-17512 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture		
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60181 EN DATE DU 30/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00009000010000100005_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 5 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002LQ001331008 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 5 (Cuisine)			Réf échantillon ITGA : IT041706-17513 Description ITGA : Tampon bitumineux noir	
▶ Tampon bitumineux noir	META	2	30/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00009000010000100005_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 5 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002LQ001331009 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche cuisine) / Vol 5 (Cuisine)			Réf échantillon ITGA : IT041706-17514 Description ITGA : Colle grise en faible quantité / Carrelage	
▶ Colle grise en faible quantité + carrelage	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00009000010000100005_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 5 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002LQ001331010 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe rouge) / Vol 5 (Cuisine)			Réf échantillon ITGA : IT041706-17515 Description ITGA : Colle grise / Carrelage / Peintures multiples	
▶ Colle grise + carrelage + peintures multiples	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00009000010000100005_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 5 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002LQ001331011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage (beige tacheté) / Vol 2 (SDB)			Réf échantillon ITGA : IT041706-17516 Description ITGA : Colle grise / Carrelage	
▶ Colle grise + carrelage	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00009000010000100005_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 5 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002LQ001331012 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 9 (Chambre 1)			Réf échantillon ITGA : IT041706-17517 Description ITGA : Ragréage gris en vrac	
▶ Ragréage gris en vrac	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60181 EN DATE DU 30/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00009000010000100005_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 5 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002LQ001331013 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colle noire bitumeuse / Vol 9 (Chambre 1)	Réf échantillon ITGA : IT041706-17518 Description ITGA : Colle bitumineuse noire / Ragréage gris			
▶ Colle bitumineuse noire + ragréage gris	META	1	29/06/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : _00009000010000100005_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 5 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002LQ001331014 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques noires / Vol 9 (Chambre 1)	Réf échantillon ITGA : IT041706-17519 Description ITGA : Dalle dure cassante noire / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Colle bitumineuse noire			
▶ Dalle dure cassante noire + colle polymère jaune + ragréage gris + colle bitumineuse noire	META	1	30/06/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : _00009000010000100005_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 5 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002LQ001331015 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (rajout faïence blanche cuisine) / Vol 5 (Cuisine)	Réf échantillon ITGA : IT041706-17520 Description ITGA : Colle beige / Carrelage / Peinture			
▶ Colle beige + carrelage + peinture	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00009000010000100005_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 5 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002LQ001331016 / Equipements divers et accessoires / Baignoire / Tampon bitumineux / Vol 2 (SDB)	Réf échantillon ITGA : IT041706-17521 Description ITGA : Tampon bitumineux noir			
▶ Tampon bitumineux noir	META	1	29/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.