

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1
CP - Ville :	53000 LAVAL
Référence client :	_00009000010000100008_
Date du repérage :	13/06/2017
Désignation :	Appartement n° 8 de type 3 situé au 03 ème étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 53000 LAVAL	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00009000010000100008_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 8 de type 3 situé au 03 ème étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	PALLUEL Matthieu	Date du rapport :	30/06/2017
Accompagnateur :	D.JOUSSELIN (0 800 400 100)		A Riorges, le 30/06/2017
Date de repérage :	13/06/2017		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre		Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Numéro attestation :	CPDI 3879 V2		
Délivré le :	28/04/2016		
			

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Appartement n°8 - Vol 1 (Entrée)	Appartement n°8 - Vol 2 (SDB)
Appartement n°8 - Vol 3 (W.C)	Appartement n°8 - Vol 4 (Cellier)
Appartement n°8 - Vol 5 (Cuisine)	Appartement n°8 - Vol 6 (Séjour)
Appartement n°8 - Vol 7 (Chambre 2)	Appartement n°8 - Vol 8 (Chambre 1)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°8	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (Cellier) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (Séjour) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 1)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°8	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (Cellier) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (Séjour) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 1)	
Revêtement de sol	Appartement n°8	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (Cellier) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (Séjour) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 1)	
Revêtement de mur	Appartement n°8	Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C) - Vol 5 (Cuisine)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°8	Vol 5 (Cuisine)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)



L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 5 (Cuisine)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Séjour)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (Chambre 2)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 8 (Chambre 1)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (SDB)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 2 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 5 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 8 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 7 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (Entrée)	Colle barre de seuil	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle noire bitumeuse	P19
Vol 8 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle noire bitumeuse	P19
Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle noire bitumeuse	P19
Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle noire bitumeuse	P19
Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	P20



Vol 8 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	P20
Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	P20
Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	P20

Q Réserves / Commentaires

Bilan cartographie amiante sur les 11 logements réalisés dans le groupe 9 :

Matériaux amiantés :

- 3 colles noires sur les 3 prélevées sont amiantées.
- 4 dalles de sol noires sur les 3 prélevées sont amiantées.
- 1 colle de plinthe est amiantée sur les 12 prélevées, le prélèvement positif ayant été réalisé sur une plinthe collée sur des parois dont les enduits sont revenus amiantés il pourrait s'agir d'une pollution, des prélèvements complémentaires pourront être réalisés afin de confirmer ou non les résultats obtenus dans ce logement.
- 2 enduits plâtre sur les porteurs des pièces humides sont amiantés sur les 11 prélevés
- 2 enduits plâtre sur les cloisons des pièces humides sont amiantés sur les 11 prélevés
- 1 enduits plâtre sur les plafonds des pièces humides est amianté sur les 11 prélevés
- 2 enduits plâtre sur les porteurs des pièces sèches sont amiantés sur les 11 prélevés
- 1 enduit plâtre sur les cloisons des pièces sèches est amianté sur les 11 prélevés
- 1 enduits plâtre sur les plafonds des pièces sèches est amianté sur les 11 prélevés

L'ensemble des prélèvements d'enduits plâtres revenus amiantés ont été prélevés dans deux logements, logement 3 (rapport 002LQ001327) et logement 4 (rapport 002LQ001328). Des analyses complémentaires pourront être réalisées dans ces logements afin de confirmer ou non les premiers résultats obtenus, à défaut l'ensemble des cloisons, porteurs et plafonds des pièces sèches et humides devront être considérés comme amiantés.

Les résultats obtenus ne permettent pas de conclure sur la présence ou non d'amiante dans les logements non visités. En cas d'intervention dans un de ces logements il conviendra de réaliser des prélèvements sur les enduits des porteurs, cloisons et plafonds, ou à défaut de considérer l'ensemble de ces éléments comme étant amiantés.

- Commentaire n°1 : Réserve 1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les matériaux invisibles derrière les doublages. Commentaire n°2 : Réserve 2 :

Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neufs mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 2 (SDB) - Appartement n°8	Moyen investigation non mis a disposition	Volume sous la baignoire Impossible de démonter le tablier sans l'endommager.
Appartement n°8 - Vol 9 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 5 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P4	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 29 n°4 - 1 - 002LQ0013 29 n°4 - 2	P4	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 5 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°8	Vol 2 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°8	Vol 5 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 2 (SDB)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°8	Vol 8 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°8	Vol 7 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°8	Vol 6 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 5 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloisons pièces humides)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 29 n°1 - 1 - 002LQ0013 29 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 3 (W.C) - Vol 2 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloisons pièces humides)	S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002LQ0013 29 n°1 - 1 - 002LQ0013 29 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 5 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 29 n°2 - 1 - 002LQ0013 29 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 3 (W.C) - Vol 2 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002LQ0013 29 n°2 - 1 - 002LQ0013 29 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 4 (Cellier)	Murs et cloisons	Enduit ciment (porteur)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 29 n°7 - 1 - 002LQ0013 29 n°7 - 2	P7	Enduit compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 3 (W.C)	Menuiseries	Mastic vitrier (menuiseries bois)	P12	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 29 n°12 - 1 - 002LQ0013 29 n°12 - 2	P12	Matériau compact beige + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces sèches)	P13	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 29 n°13 - 1 - 002LQ0013 29 n°13 - 2	P13	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 8 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 6 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces sèches)	S8 - S9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002LQ0013 29 n°13 - 1 - 002LQ0013 29 n°13 - 2	P13	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (cloisons pièces sèches)	P14	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 29 n°14 - 1 - 002LQ0013 29 n°14 - 2	P14	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 8 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 6 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (cloisons pièces sèches)	S11 - S12 - S13 - P14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002LQ0013 29 n°14 - 1 - 002LQ0013 29 n°14 - 2	P14	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Joints d'étanchéité (porte d'entrée)	P15	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 29 n°15 - 1 - 002LQ0013 29 n°15 - 2	P15	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 5 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°8	Vol 6 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°8	Vol 7 (Chambre 2)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 8 (Chambre 1)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°8	Vol 2 (SDB)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 5 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 29 n°3 - 1 - 002LQ0013 29 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 3 (W.C) - Vol 2 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002LQ0013 29 n°3 - 1 - 002LQ0013 29 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 4 (Cellier)	Plafonds	Enduit ciment (plafond)	P8	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 29 n°8 - 1 - 002LQ0013 29 n°8 - 2	P8	Enduit compact gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre (plafonds pièces sèches)	P21	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 29 n°21 - 1 - 002LQ0013 29 n°21 - 2	P21	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 6 (Séjour) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 1)	Plafonds	Enduit plâtre (plafonds pièces sèches)	S24 - S25 - S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21		002LQ0013 29 n°21 - 1 - 002LQ0013 29 n°21 - 2	P21	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche cuisine)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 29 n°5 - 1 - 002LQ0013 29 n°5 - 2	P5	Colle grise + carrelage + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe grise)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 29 n°9 - 1 - 002LQ0013 29 n°9 - 2	P9	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 2 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche sdb)	P10	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 29 n°10 - 1 - 002LQ0013 29 n°10 - 2	P10	Colle beige + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 2 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe beige tachetée)	P11	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 29 n°11 - 1 - 002LQ0013 29 n°11 - 2	P11	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 3 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe beige tachetée)	S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002LQ0013 29 n°11 - 1 - 002LQ0013 29 n°11 - 2	P11	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 4 (Cellier)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 29 n°6 - 1 - 002LQ0013 29 n°6 - 2	P6	Enduit compact gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de carrelage (beige tacheté)	P16	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 29 n°16 - 1 - 002LQ0013 29 n°16 - 2	P16	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Colles de carrelage (beige tacheté)	S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002LQ0013 29 n°16 - 1 - 002LQ0013 29 n°16 - 2	P16	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de carrelage (carrelage gris 4x4)	P17	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 29 n°17 - 1 - 002LQ0013 29 n°17 - 2	P17	Colle grise en vrac + carrelage en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	P18	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 29 n°18 - 1 - 002LQ0013 29 n°18 - 2	P18	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 8 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage	S15 - S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18		002LQ0013 29 n°18 - 1 - 002LQ0013 29 n°18 - 2	P18	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Colle noire bitumeuse	P19	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 29 n°19 - 1 - 002LQ0013 29 n°19 - 2	P19	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°8	Vol 8 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colle noire bitumeuse	S18 (P19)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19		002LQ0013 29 n°19 - 1 - 002LQ0013 29 n°19 - 2	P19	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°8	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colle noire bitumeuse	S19 (P19)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19		002LQ0013 29 n°19 - 1 - 002LQ0013 29 n°19 - 2	P19	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°8	Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	Colle noire bitumeuse	S20 (P19)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19		002LQ0013 29 n°19 - 1 - 002LQ0013 29 n°19 - 2	P19	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°8	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	P20	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 29 n°20 - 1 - 002LQ0013 29 n°20 - 2	P20	Dalles plastiques noires	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°8	Vol 8 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	S21 (P20)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20		002LQ0013 29 n°20 - 1 - 002LQ0013 29 n°20 - 2	P20	Dalles plastiques noires	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	S22 (P20)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20		002LQ0013 29 n°20 - 1 - 002LQ0013 29 n°20 - 2	P20	Dalles plastiques noires	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°8	Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	S23 (P20)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20		002LQ0013 29 n°20 - 1 - 002LQ0013 29 n°20 - 2	P20	Dalles plastiques noires	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°8	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°8	Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°8	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 8 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°8	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°8	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°8	Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Colle barre de seuil	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
 Appartement n°8	Appartement n°8	Appartement n°8 - Plan de repérage - Actions menées
 Appartement n°8	Appartement n°8	Appartement n°8 - MPCA Toutes catégories confondues



ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002LQ001329 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°8 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001329 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°8 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001329 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°8 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001329 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°8 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001329 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°8 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001329 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°8 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001329 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°8 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001329 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°8 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001329 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°8 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001329 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°8 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001329 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°8 - Vol 4 (Cellier)	Prélevement négatif
002LQ001329 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°8 - Vol 4 (Cellier)	Prélevement négatif
002LQ001329 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°8 - Vol 4 (Cellier)	Prélevement négatif
002LQ001329 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°8 - Vol 4 (Cellier)	Prélevement négatif
002LQ001329 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°8 - Vol 4 (Cellier)	Prélevement négatif
002LQ001329 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°8 - Vol 4 (Cellier)	Prélevement négatif
002LQ001329 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°8 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001329 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°8 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001329 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°8 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001329 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°8 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001329 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°8 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001329 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°8 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001329 n°12 - 2 (P12)	Appartement n°8 - Vol 3 (W.C)	Prélevement négatif
002LQ001329 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°8 - Vol 3 (W.C)	Prélevement négatif
002LQ001329 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°8 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001329 n°13 - 2 (P13)	Appartement n°8 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001329 n°14 - 1 (P14)	Appartement n°8 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001329 n°14 - 2 (P14)	Appartement n°8 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001329 n°15 - 1 (P15)	Appartement n°8 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001329 n°15 - 2 (P15)	Appartement n°8 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001329 n°16 - 2 (P16)	Appartement n°8 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif



Référence	Localisation	Action
002LQ001329 n°16 - 1 (P16)	Appartement n°8 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001329 n°17 - 1 (P17)	Appartement n°8 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001329 n°17 - 2 (P17)	Appartement n°8 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001329 n°18 - 1 (P18)	Appartement n°8 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001329 n°18 - 2 (P18)	Appartement n°8 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001329 n°19 - 1 (P19)	Appartement n°8 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement positif
002LQ001329 n°19 - 2 (P19)	Appartement n°8 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement positif
002LQ001329 n°20 - 1 (P20)	Appartement n°8 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement positif
002LQ001329 n°20 - 2 (P20)	Appartement n°8 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement positif
002LQ001329 n°21 - 1 (P21)	Appartement n°8 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001329 n°21 - 2 (P21)	Appartement n°8 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
	Appartement n°8 - Vol 5 (Cuisine)	11
	Appartement n°8 - Vol 5 (Cuisine)	12
	Appartement n°8 - Vol 5 (Cuisine)	13
	Appartement n°8 - Vol 5 (Cuisine)	14
	Appartement n°8 - Vol 1 (Entrée)	15

002LQ001329 n°1 - 1 (P1)



002LQ001329 n°1 - 2 (P1)



002LQ001329 n°2 - 1 (P2)



002LQ001329 n°2 - 2 (P2)



002LQ001329 n°3 - 1 (P3)



002LQ001329 n°3 - 2 (P3)



002LQ001329 n°4 - 1 (P4)



002LQ001329 n°4 - 2 (P4)



002LQ001329 n°5 - 2 (P5)



002LQ001329 n°5 - 1 (P5)



002LQ001329 n°6 - 1 (P6)



002LQ001329 n°6 - 2 (P6)



002LQ001329 n°7 - 1 (P7)



002LQ001329 n°7 - 2 (P7)



002LQ001329 n°8 - 1 (P8)



002LQ001329 n°8 - 2 (P8)



002LQ001329 n°9 - 2 (P9)



002LQ001329 n°9 - 1 (P9)



002LQ001329 n°10 - 1 (P10)



002LQ001329 n°10 - 2 (P10)



002LQ001329 n°11 - 1 (P11)



002LQ001329 n°11 - 2 (P11)



002LQ001329 n°12 - 2 (P12)



002LQ001329 n°12 - 1 (P12)



002LQ001329 n°13 - 1 (P13)



002LQ001329 n°13 - 2 (P13)



002LQ001329 n°14 - 1 (P14)



002LQ001329 n°14 - 2 (P14)



002LQ001329 n°15 - 1 (P15)



002LQ001329 n°15 - 2 (P15)



002LQ001329 n°16 - 2 (P16)



002LQ001329 n°16 - 1 (P16)



002LQ001329 n°17 - 1 (P17)



002LQ001329 n°17 - 2 (P17)



002LQ001329 n°18 - 1 (P18)



002LQ001329 n°18 - 2 (P18)




002LQ001329 n°19 - 1 (P19)



002LQ001329 n°19 - 2 (P19)



002LQ001329 n°20 - 1 (P20)

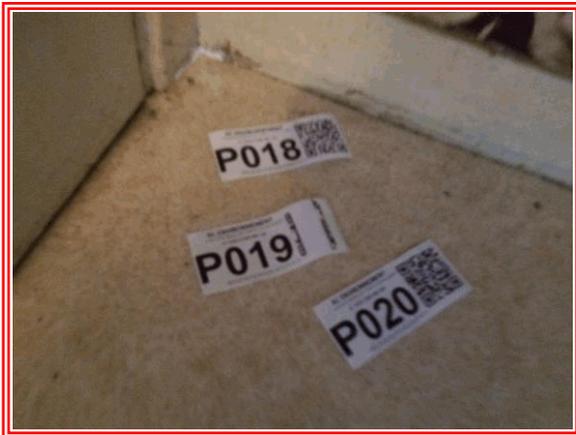

002LQ001329 n°20 - 2 (P20)



002LQ001329 n°21 - 1 (P21)



002LQ001329 n°21 - 2 (P21)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



I5 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture - -	Appartement n°8 - Vol 5 (Cuisine)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture - -	Appartement n°8 - Vol 5 (Cuisine)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc + peinture - -	Appartement n°8 - Vol 5 (Cuisine)	
P4	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	Appartement n°8 - Vol 5 (Cuisine)	
P5	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + carrelage + peinture - -	Appartement n°8 - Vol 5 (Cuisine)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Enduit compact gris hétérogène + peinture - -	Appartement n°8 - Vol 4 (Cellier)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris + peinture - -	Appartement n°8 - Vol 4 (Cellier)	
P8	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit compact gris hétérogène + peinture - -	Appartement n°8 - Vol 4 (Cellier)	
P9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise - -	Appartement n°8 - Vol 5 (Cuisine)	
P10	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + carrelage - -	Appartement n°8 - Vol 2 (SDB)	
P11	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise hétérogène - -	Appartement n°8 - Vol 2 (SDB)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau compact beige + peinture - -	Appartement n°8 - Vol 3 (W.C)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture - -	Appartement n°8 - Vol 1 (Entrée)	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture - -	Appartement n°8 - Vol 1 (Entrée)	
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir - -	Appartement n°8 - Vol 1 (Entrée)	
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise - -	Appartement n°8 - Vol 2 (SDB)	
P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac + carrelage en vrac - -	Appartement n°8 - Vol 5 (Cuisine)	
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris - -	Appartement n°8 - Vol 1 (Entrée)	
P19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable - -	Appartement n°8 - Vol 1 (Entrée)	
P20	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires - -	Appartement n°8 - Vol 1 (Entrée)	
P21	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc + peinture - -	Appartement n°8 - Vol 1 (Entrée)	



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
 13590 MEYREUIL
 Tel : 04.42.12.11.20
 Fax : 04.42.26.69.58
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029



Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60228 EN DATE DU 30/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-60228 Réf. Commande Client : 002LQ001329
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 20/06/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon


- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
 ou
 - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
 ou
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00009000010000100008_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 8 de type 3 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002LQ001329001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Cloisons pièces humides) / Vol 5 (Cuisine)				Réf échantillon ITGA : IT041706-17369 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00009000010000100008_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 8 de type 3 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002LQ001329002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces humides) / Vol 5 (Cuisine)				Réf échantillon ITGA : IT041706-17370 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste

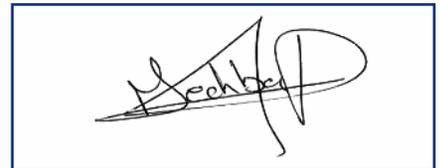

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60228 EN DATE DU 30/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00009000010000100008_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 8 de type 3 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002LQ001329003 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces humides) / Vol 5 (Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT041706-17371 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture		
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00009000010000100008_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 8 de type 3 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002LQ001329004 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 5 (Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT041706-17372 Description ITGA : Tampon bitumineux noir		
▶ Tampon bitumineux noir	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00009000010000100008_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 8 de type 3 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002LQ001329005 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche cuisine) / Vol 5 (Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT041706-17373 Description ITGA : Colle grise / Carrelage / Peinture		
▶ Colle grise + carrelage + peinture	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00009000010000100008_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 8 de type 3 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002LQ001329006 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 4 (Cellier)		Réf échantillon ITGA : IT041706-17374 Description ITGA : Enduit compact gris hétérogène / Peinture		
▶ Enduit compact gris hétérogène + peinture	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00009000010000100008_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 8 de type 3 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002LQ001329007 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment (porteur) / Vol 4 (Cellier)		Réf échantillon ITGA : IT041706-17375 Description ITGA : Enduit compact gris / Peinture		
▶ Enduit compact gris + peinture	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60228 EN DATE DU 30/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00009000010000100008_ Réf échantillon ITGA : IT041706-17376 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 8 de type 3 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001329008 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment (plafond) / Vol 4 (Cellier) Description ITGA : Enduit compact gris hétérogène / Peinture</p>				
▶ Enduit compact gris hétérogène + peinture	META	2	30/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00009000010000100008_ Réf échantillon ITGA : IT041706-17377 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 8 de type 3 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001329009 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe grise) / Vol 5 (Cuisine) Description ITGA : Colle grise</p>				
▶ Colle grise	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00009000010000100008_ Réf échantillon ITGA : IT041706-17378 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 8 de type 3 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001329010 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche sdb) / Vol 2 (SDB) Description ITGA : Colle beige / Carrelage</p>				
▶ Colle beige + carrelage	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00009000010000100008_ Réf échantillon ITGA : IT041706-17379 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 8 de type 3 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001329011 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe beige tachetée) / Vol 2 (SDB) Description ITGA : Colle grise hétérogène</p>				
▶ Colle grise hétérogène	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00009000010000100008_ Réf échantillon ITGA : IT041706-17380 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 8 de type 3 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001329012 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier (menuiseries bois) / Vol 3 (W.C) Description ITGA : Matériau compact beige / Peinture</p>				
▶ Matériau compact beige + peinture	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60228 EN DATE DU 30/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00009000010000100008_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 8 de type 3 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002LQ001329013 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (porteur pièces sèches) / Vol 1 (Entrée)		Réf échantillon ITGA : IT041706-17381 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture		
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture	META	2	30/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00009000010000100008_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 8 de type 3 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002LQ001329014 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (cloisons pièces sèches) / Vol 1 (Entrée)		Réf échantillon ITGA : IT041706-17382 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture		
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00009000010000100008_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 8 de type 3 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002LQ001329015 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joints d'étanchéité (porte d'entrée) / Vol 1 (Entrée)		Réf échantillon ITGA : IT041706-17383 Description ITGA : Matériau souple noir		
▶ Matériau souple noir	META	2	30/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00009000010000100008_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 8 de type 3 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002LQ001329016 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage (beige tacheté) / Vol 2 (SDB)		Réf échantillon ITGA : IT041706-17384 Description ITGA : Colle grise		
▶ Colle grise	META	2	30/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00009000010000100008_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 8 de type 3 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002LQ001329017 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage (carrelage gris 4x4) / Vol 5 (Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT041706-17385 Description ITGA : Colle grise en vrac / Carrelage en vrac		
▶ Colle grise en vrac + carrelage en vrac	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60228 EN DATE DU 30/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00009000010000100008_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 8 de type 3 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002LQ001329018 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 1 (Entrée)		Réf échantillon ITGA : IT041706-17386 Description ITGA : Ragréage gris		
▶ Ragréage gris	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00009000010000100008_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 8 de type 3 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002LQ001329019 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colle noire bitumeuse / Vol 1 (Entrée)		Réf échantillon ITGA : IT041706-17387 Description ITGA : Colle bitumineuse noire / Ragréage gris en faible quantité		
▶ Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	MOLP	2	30/06/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : _00009000010000100008_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 8 de type 3 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002LQ001329020 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques noires / Vol 1 (Entrée)		Réf échantillon ITGA : IT041706-17388 Description ITGA : Dalle dure cassante noire / Colle bitumineuse noire / Colle polymère jaune		
▶ Dalle dure cassante noire + colle bitumineuse noire + colle polymère jaune	META	1	29/06/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : _00009000010000100008_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 8 de type 3 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002LQ001329021 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (plafonds pièces sèches) / Vol 1 (Entrée)		Réf échantillon ITGA : IT041706-17389 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture		
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture	META	2	30/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.