

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	90 BD FOCH - BD FOCH 1
CP - Ville :	53600 EVRON
Référence client :	_00019000020000200009_
Date du repérage :	06/06/2017
Désignation :	Appartement n° 9 de type 2 situé au 01 er étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.




Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	90 BD FOCH - BD FOCH 1 53600 EVRON	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00019000020000200009_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 9 de type 2 situé au 01 er étage		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David H.MERCIER (06/06/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 20/06/2017 A Riorges, le 20/06/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015 		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Appartement n°9 - Vol 1 (Dégagement 1) Appartement n°9 - Vol 3 (Chambre) Appartement n°9 - Vol 5 (W.C) Appartement n°9 - Vol 7 (Dégagement 2)	Appartement n°9 - Vol 2 (Séjour) Appartement n°9 - Vol 4 (SDB) Appartement n°9 - Vol 6 (Cuisine)

Etude préalable

F	Descriptif des travaux envisagés
---	----------------------------------

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G	Périmètre du bâtiment concerné	H	Objectif de la mission
	Ensemble du logement (garage et balcon non compris)		Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I	Document(s) mis à disposition
---	-------------------------------

Aucun

J	Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
---	---

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°9	Vol 1 (Dégagement 1) - Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (Chambre) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (Cuisine) - Vol 7 (Dégagement 2)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°9	Vol 1 (Dégagement 1) - Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (Chambre) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (Cuisine) - Vol 7 (Dégagement 2)	
Revêtement de mur	Appartement n°9	Vol 1 (Dégagement 1) - Vol 2 (Séjour) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (Cuisine) - Vol 7 (Dégagement 2)	
Revêtement de sol	Appartement n°9	Vol 1 (Dégagement 1) - Vol 2 (Séjour) - Vol 4 (SDB) - Vol 6 (Cuisine) - Vol 7 (Dégagement 2)	
Conduits, canalisations et équipements	Appartement n°9	Vol 4 (SDB) - Vol 5 (W.C)	

K	Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.
---	---

Aucun(s)



L	Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
----------	---

Aucune(s)

M	Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.
----------	--

Aucunes

Conditions de repérage

N	Modalités de repérage
----------	------------------------------

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O	Moyens d'investigation
----------	-------------------------------

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 6 (Cuisine)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (SDB)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Chambre)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Séjour)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (W.C)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 1 (Dégagement 1)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 5 (W.C)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S19
Vol 4 (SDB)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S28

Q Réserves / Commentaires

Sans objet

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Conduits, canalisations et équipements

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°9	Vol 5 (W.C)	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S19	Réalisation d'un sondage		S19 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Appartement n°9	Vol 4 (SDB)	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S28	Réalisation d'un sondage		S28 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°9	Vol 1 (Dégagement 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison pièces sèches)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 25 n°2 - 1 - 002HD0015 25 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9	Vol 1 (Dégagement 1) - Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (Chambre) - Vol 7 (Dégagement 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison pièces sèches)	P2 - S3 - S4 - S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002HD0015 25 n°2 - 1 - 002HD0015 25 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9	Vol 1 (Dégagement 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 25 n°3 - 1 - 002HD0015 25 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9	Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (Chambre) - Vol 7 (Dégagement 2) - Vol 1 (Dégagement 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	S6 - S7 - S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002HD0015 25 n°3 - 1 - 002HD0015 25 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°9	Vol 2 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	doublage plaque plâtre pièces sèches	P6	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 25 n°6 - 1 - 002HD0015 25 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9	Vol 6 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	P10	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 25 n°10 - 1 - 002HD0015 25 n°10 - 2	P10	Enduit plâtreux blanc en vrac avec fibres non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9	Vol 5 (W.C) - Vol 4 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	S20 - S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HD0015 25 n°10 - 1 - 002HD0015 25 n°10 - 2	P10	Enduit plâtreux blanc en vrac avec fibres non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9	Vol 6 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (cloisons pièces humides)	P11	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 25 n°11 - 1 - 002HD0015 25 n°11 - 2	P11	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9	Vol 6 (Cuisine) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (cloisons pièces humides)	P11 - S22 - S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002HD0015 25 n°11 - 1 - 002HD0015 25 n°11 - 2	P11	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9	Vol 6 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison plaque plâtre pièces humides	P12	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 25 n°12 - 1 - 002HD0015 25 n°12 - 2	P12	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable + carton non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°9	Vol 6 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°9	Vol 4 (SDB)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°9	Vol 3 (Chambre)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°9	Vol 2 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°9	Vol 5 (W.C)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°9	Vol 1 (Dégagement 1)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°9	Vol 5 (W.C)	Faux plafonds	Enduit plâtre sur latti bois (Plafond pièces humides)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 25 n°1 - 1	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9	Vol 6 (Cuisine) - Vol 4 (SDB)	Faux plafonds	Enduit plâtre sur latti bois (Plafond pièces humides)	S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002HD0015 25 n°1 - 1	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9	Vol 1 (Dégagement 1)	Faux plafonds	Enduit plâtre sur latti bois (plafonds pièces sèches)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 25 n°4 - 1	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9	Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (Chambre) - Vol 7 (Dégagement 2)	Faux plafonds	Enduit plâtre sur latti bois (plafonds pièces sèches)	S10 - S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002HD0015 25 n°4 - 1	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°9	Vol 2 (Séjour)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe noire)	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 25 n°8 - 1	P8	Colle grise non séparable + couche plâtrée blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9	Vol 7 (Dégagement 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe jaune)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 25 n°9 - 1 - 002HD0015 25 n°9 - 2	P9	Colle grise + matériau gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°9	Vol 1 (Dégagement 1) - Vol 5 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe jaune)	S17 - S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002HD0015 25 n°9 - 1 - 002HD0015 25 n°9 - 2	P9	Colle grise + matériau gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9	Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P13	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 25 n°13 - 1 - 002HD0015 25 n°13 - 2	P13	Colle beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9	Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de plinthe plastique grise	P14	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 25 n°14 - 1 - 002HD0015 25 n°14 - 2	P14	Colle polymère jaune + ragréage blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de plinthe plastique grise	S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002HD0015 25 n°14 - 1 - 002HD0015 25 n°14 - 2	P14	Colle polymère jaune + ragréage blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°9	Vol 1 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P5	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 25 n°5 - 1 - 002HD0015 25 n°5 - 2	P5	Colle grise hétérogène + peintures multiples non séparable + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9	Vol 2 (Séjour) - Vol 7 (Dégagement 2) - Vol 4 (SDB) - Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S13 - S14 - S15 - S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HD0015 25 n°5 - 1 - 002HD0015 25 n°5 - 2	P5	Colle grise hétérogène + peintures multiples non séparable + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°9	Vol 1 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques fibreux avec colle jaune	P7	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 25 n°7 - 1 - 002HD0015 25 n°7 - 2	P7	Revêtement cassant vert avec couche en toile + colle polymère jaune non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9	Vol 7 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P15	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 25 n°15 - 1 - 002HD0015 25 n°15 - 2	P15	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9	Vol 6 (Cuisine) - Vol 2 (Séjour) - Vol 1 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S25 - S26 - S27	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002HD0015 25 n°15 - 1 - 002HD0015 25 n°15 - 2	P15	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9	Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°9	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
 Appartement n°9		Appartement n°9 - Plan de repérage - Actions menées
 Appartement n°9		Appartement n°9 - Plan de prélèvements
 Appartement n°9		Appartement n°9 - MPCA Toutes catégories confondues

APPARTEMENT N°9 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001525

Légende

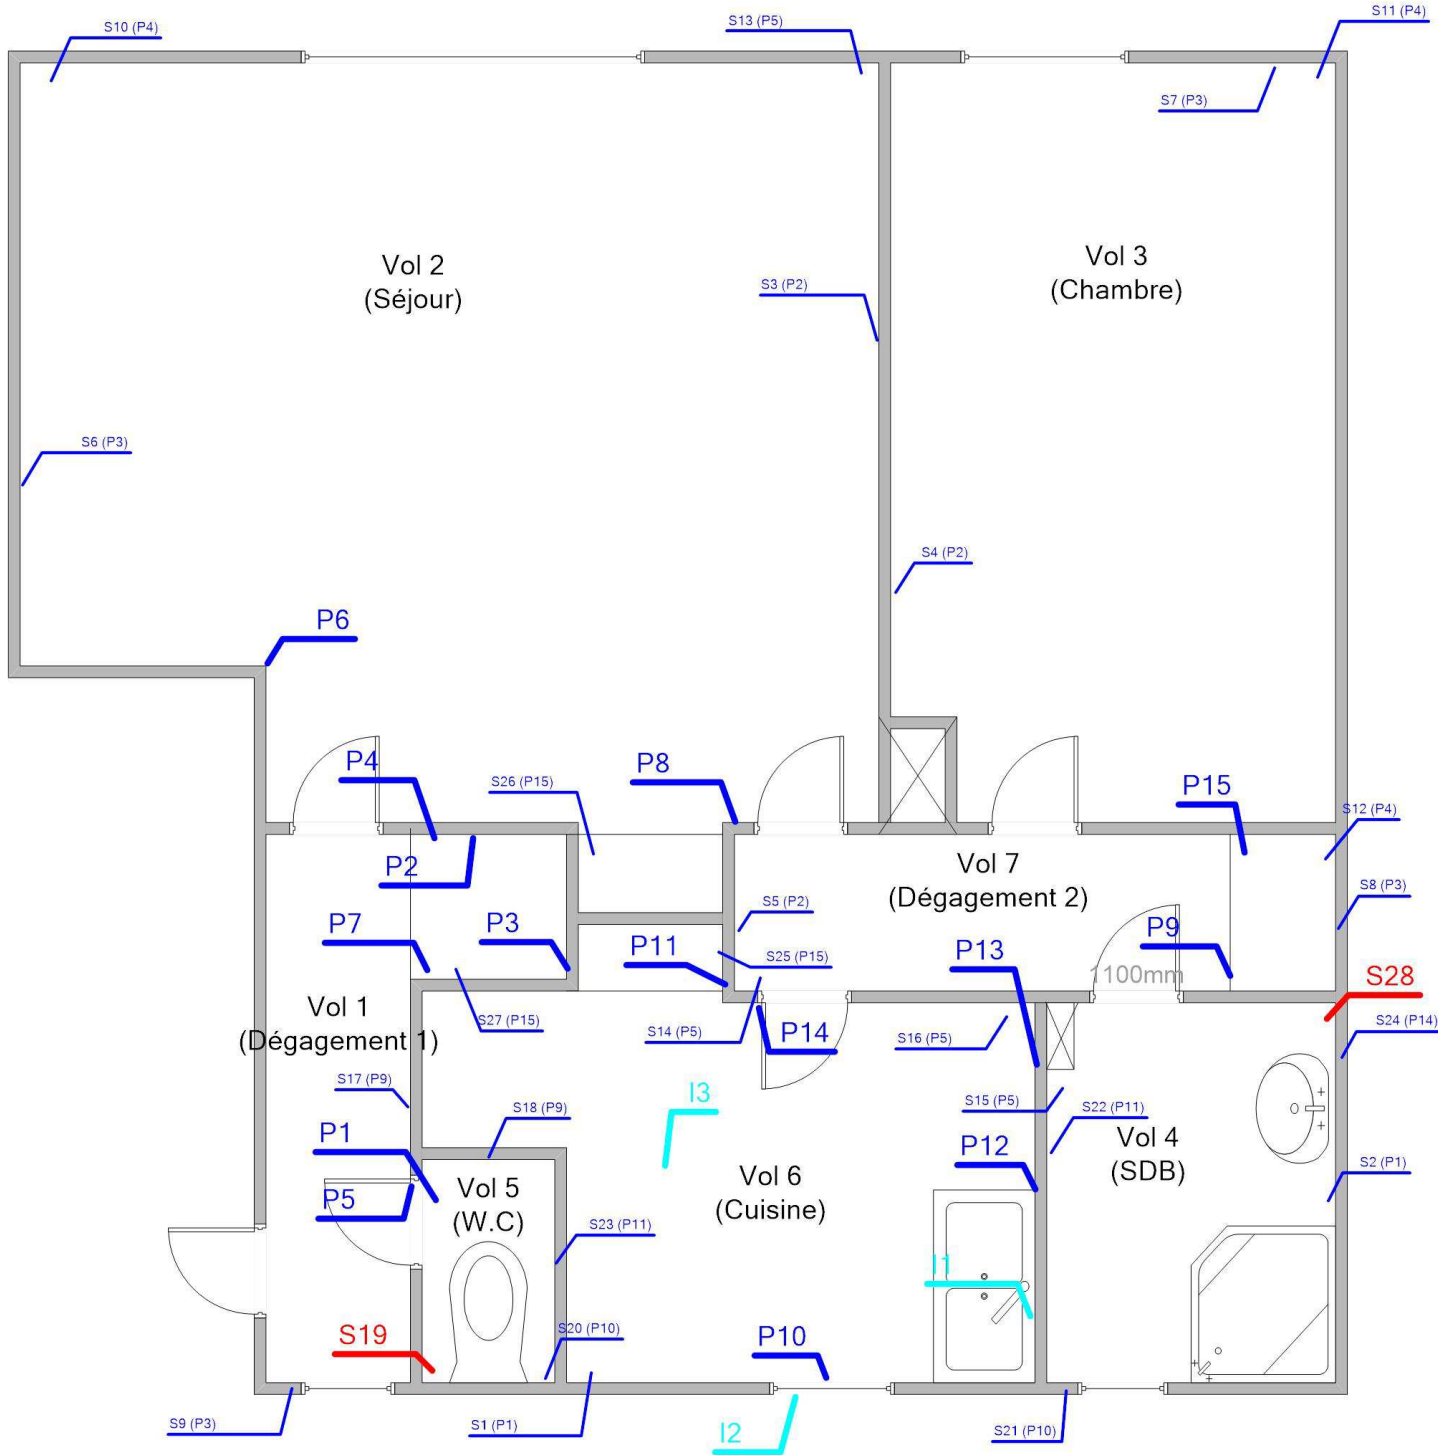

P

Localisation d'un prélèvement

1

Localisation d'une impossibilité technique

3

Localisation d'un sondage négatif


S

Localisation dun sondage positif

APPARTEMENT N°9 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001525

Légende

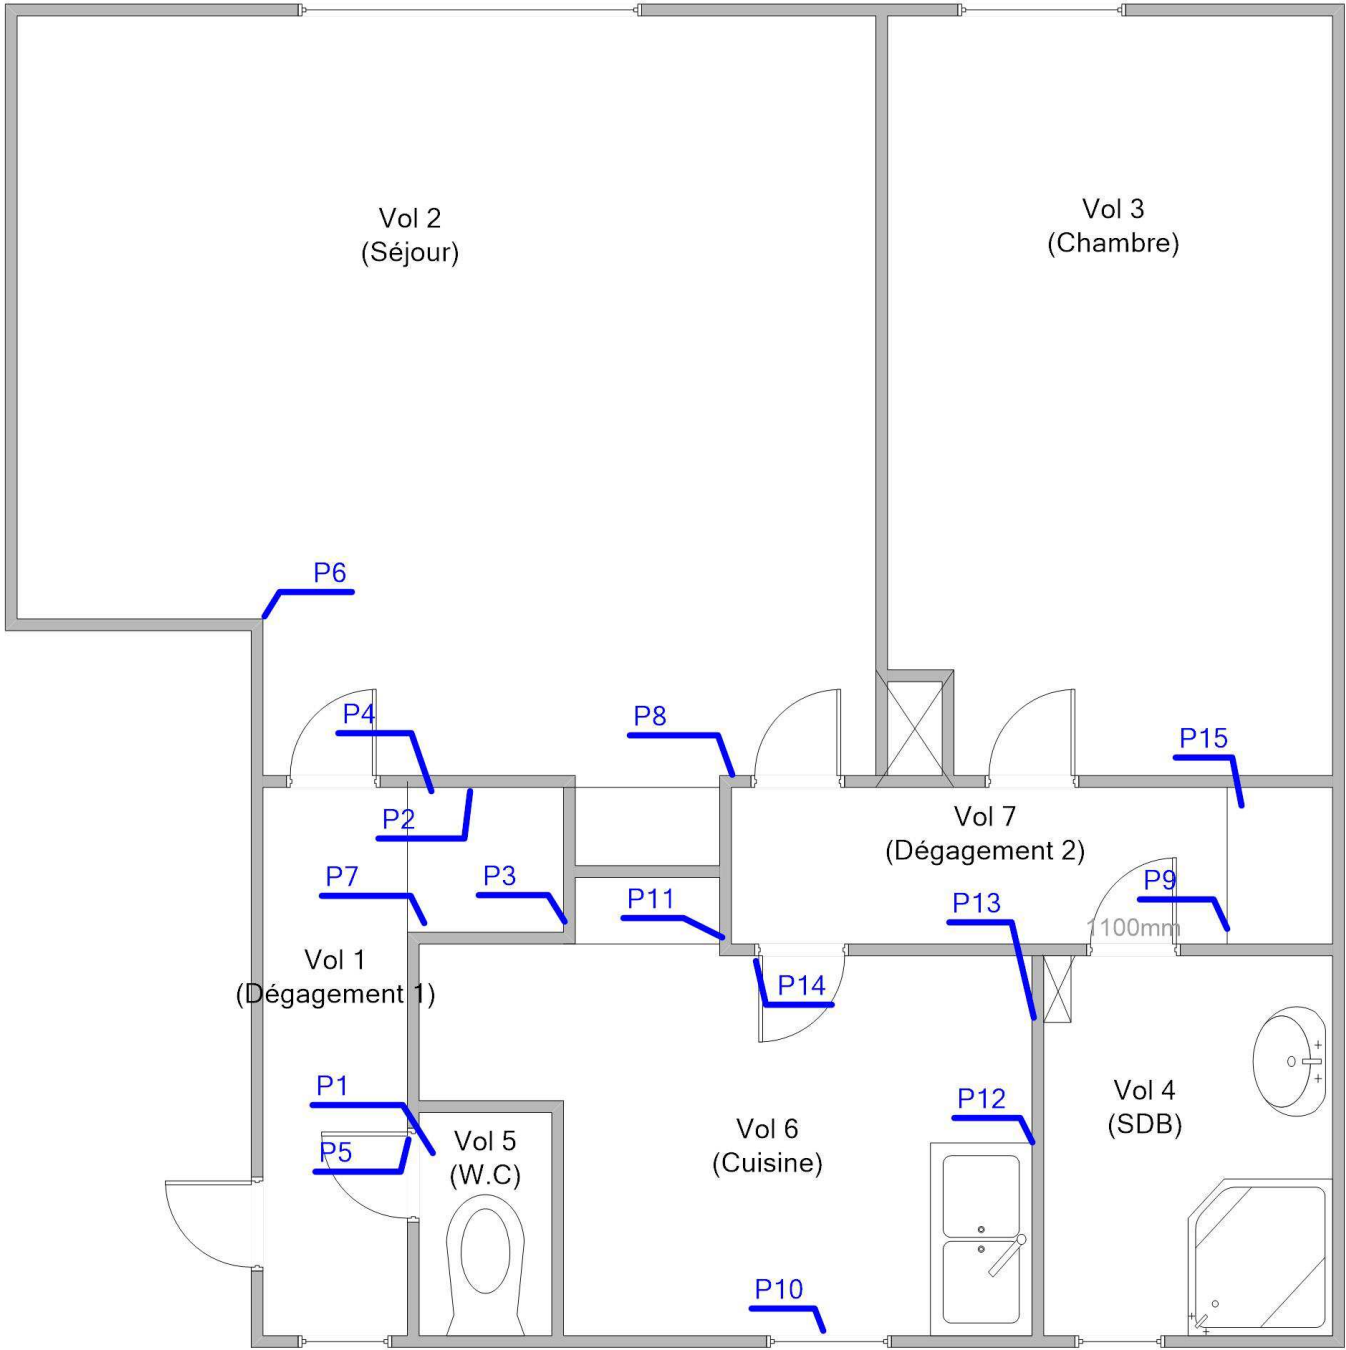

Adresse du bien
90 BD FOCH - BD FOCH 1
53600 EVRON

Désignation
Appartement n° 9 de type 2 situé au 01^{er} étage

Date intervention
06/06/2017


Technicien intervenant
JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°9 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD001525

Légende

	S19: Conduit en fibres-ciment
	S28: Conduit en fibres-ciment

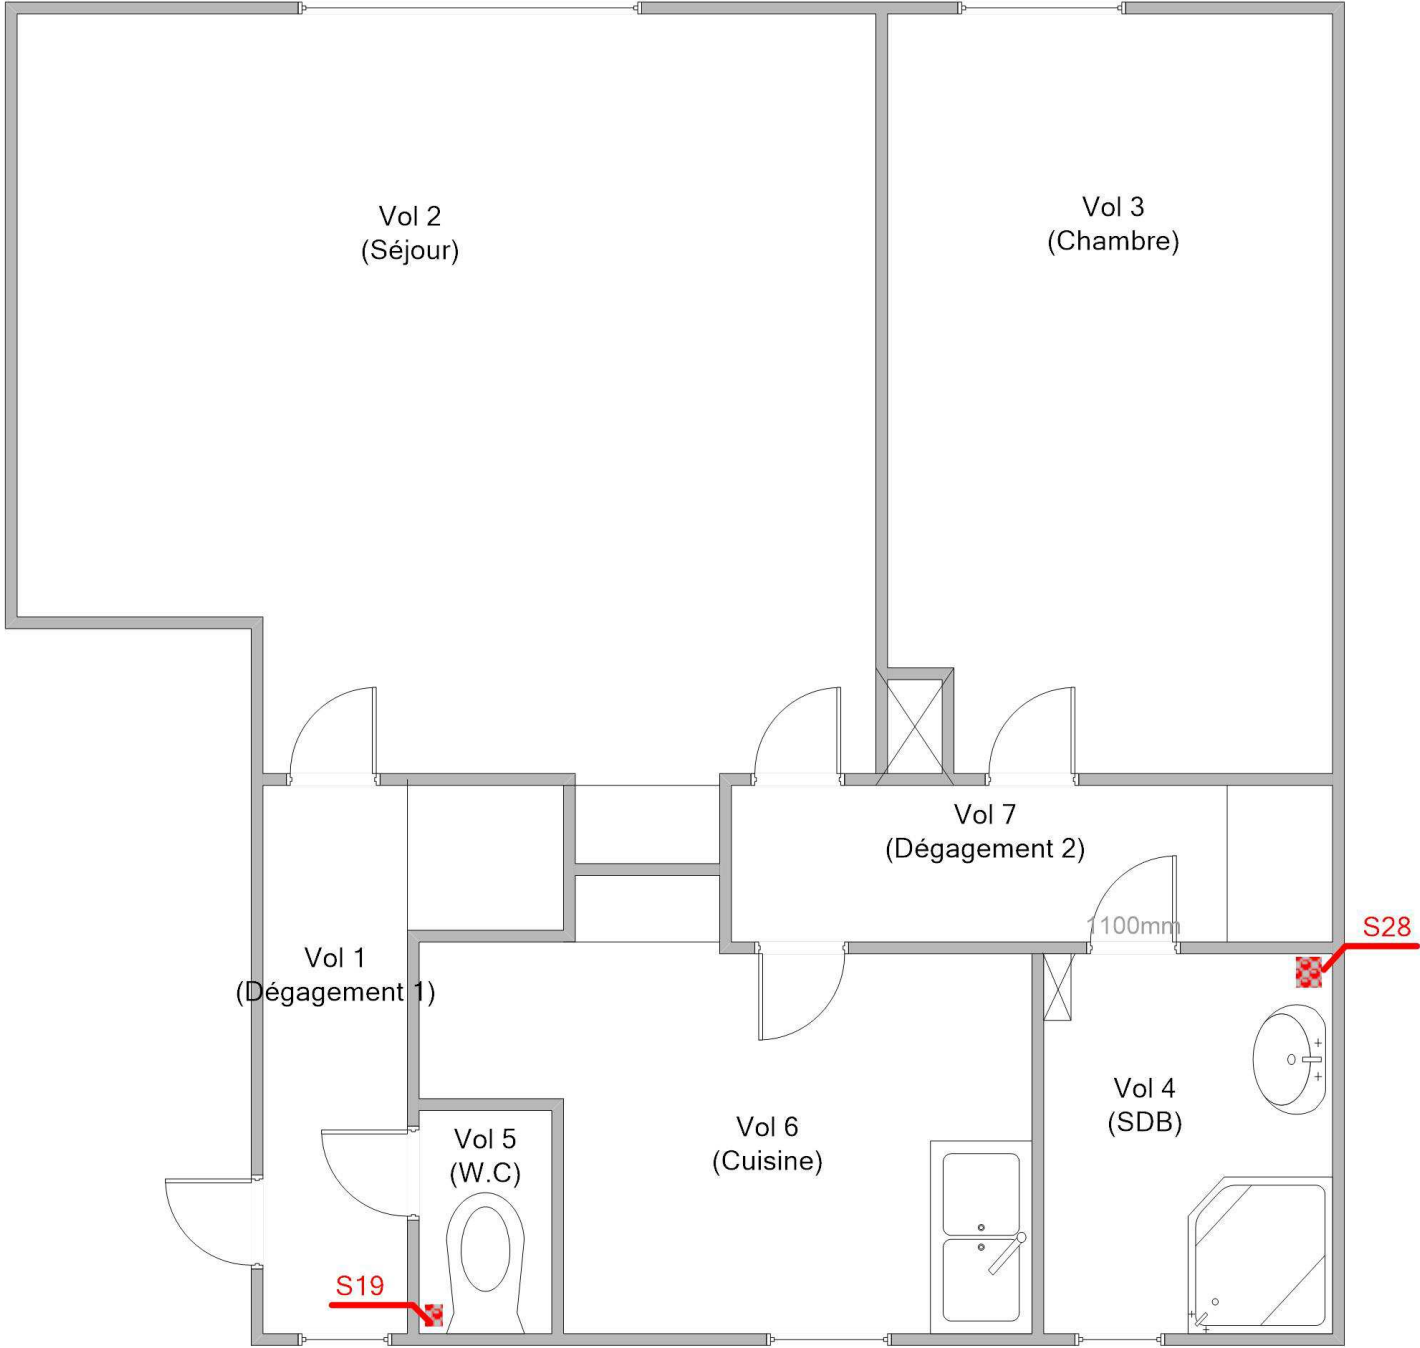

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
90 BD FOCH - BD FOCH 1 53600 EVRON	Appartement n° 9 de type 2 situé au 01 ^{er} étage	06/06/2017	JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001525 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°9 - Vol 5 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001525 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°9 - Vol 1 (Dépagement 1)	Prélevement négatif
002HD001525 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°9 - Vol 1 (Dépagement 1)	Prélevement négatif
002HD001525 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°9 - Vol 1 (Dépagement 1)	Prélevement négatif
002HD001525 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°9 - Vol 1 (Dépagement 1)	Prélevement négatif
002HD001525 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°9 - Vol 1 (Dépagement 1)	Prélevement négatif
002HD001525 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°9 - Vol 1 (Dépagement 1)	Prélevement négatif
002HD001525 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°9 - Vol 1 (Dépagement 1)	Prélevement négatif
002HD001525 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°9 - Vol 2 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001525 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°9 - Vol 2 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001525 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°9 - Vol 1 (Dépagement 1)	Prélevement négatif
002HD001525 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°9 - Vol 1 (Dépagement 1)	Prélevement négatif
002HD001525 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°9 - Vol 2 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001525 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°9 - Vol 7 (Dépagement 2)	Prélevement négatif
002HD001525 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°9 - Vol 7 (Dépagement 2)	Prélevement négatif
S19 - 1 (A19)	Appartement n°9 - Vol 5 (W.C)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002HD001525 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°9 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001525 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°9 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001525 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°9 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001525 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°9 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001525 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°9 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001525 n°12 - 2 (P12)	Appartement n°9 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001525 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°9 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001525 n°13 - 2 (P13)	Appartement n°9 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001525 n°14 - 1 (P14)	Appartement n°9 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001525 n°14 - 2 (P14)	Appartement n°9 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
S28 - 1 (A28)	Appartement n°9 - Vol 4 (SDB)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002HD001525 n°15 - 1 (P15)	Appartement n°9 - Vol 7 (Dépagement 2)	Prélevement négatif
002HD001525 n°15 - 2 (P15)	Appartement n°9 - Vol 7 (Dépagement 2)	Prélevement négatif


002HD001525 n°1 - 1 (P1)



002HD001525 n°2 - 1 (P2)



002HD001525 n°2 - 2 (P2)

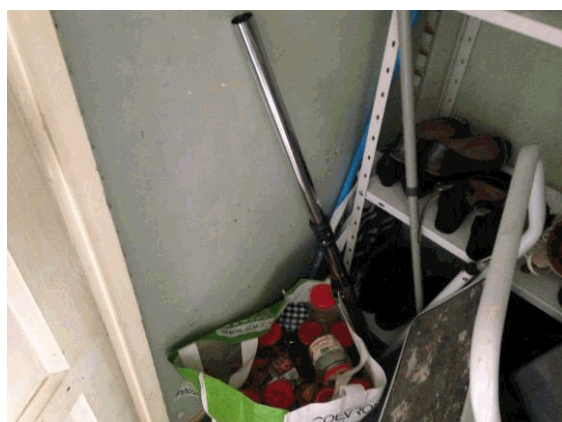

002HD001525 n°3 - 1 (P3)



002HD001525 n°3 - 2 (P3)



002HD001525 n°4 - 1 (P4)



002HD001525 n°5 - 1 (P5)



002HD001525 n°5 - 2 (P5)



002HD001525 n°6 - 1 (P6)



002HD001525 n°6 - 2 (P6)



002HD001525 n°7 - 1 (P7)



002HD001525 n°7 - 2 (P7)



002HD001525 n°8 - 1 (P8)



002HD001525 n°9 - 1 (P9)



002HD001525 n°9 - 2 (P9)



S19 - 1 (A19)



002HD001525 n°10 - 1 (P10)



002HD001525 n°10 - 2 (P10)



002HD001525 n°11 - 1 (P11)




002HD001525 n°11 - 2 (P11)



002HD001525 n°12 - 1 (P12)



002HD001525 n°12 - 2 (P12)

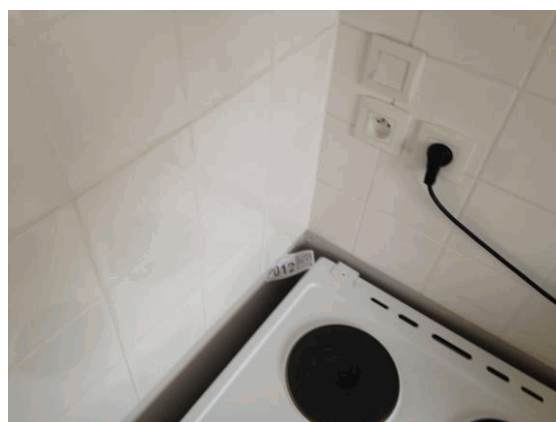

002HD001525 n°13 - 1 (P13)



002HD001525 n°13 - 2 (P13)



002HD001525 n°14 - 1 (P14)



002HD001525 n°14 - 2 (P14)



S28 - 1 (A28)



002HD001525 n°15 - 1 (P15)



002HD001525 n°15 - 2 (P15)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°9 - Vol 5 (W.C)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable - -	Appartement n°9 - Vol 1 (Dégagement 1)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples - -	Appartement n°9 - Vol 1 (Dégagement 1)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°9 - Vol 1 (Dégagement 1)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise hétérogène + peintures multiples non séparable + carrelage - -	Appartement n°9 - Vol 1 (Dégagement 1)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable - -	Appartement n°9 - Vol 2 (Séjour)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant vert avec couche en toile + colle polymère jaune non séparable + papier non séparable - -	Appartement n°9 - Vol 1 (Dégagement 1)	
P8	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable - -	Appartement n°9 - Vol 2 (Séjour)	
P9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + matériau gris hétérogène - -	Appartement n°9 - Vol 7 (Dégagement 2)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac avec fibres non séparable + peintures multiples en vrac non séparable - -	Appartement n°9 - Vol 6 (Cuisine)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable - -	Appartement n°9 - Vol 6 (Cuisine)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable + carton non séparable + peintures multiples non séparable - -	Appartement n°9 - Vol 6 (Cuisine)	
P13	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac - -	Appartement n°9 - Vol 6 (Cuisine)	
P14	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle polymère jaune + ragréage blanc en faible quantité non séparable - -	Appartement n°9 - Vol 6 (Cuisine)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène - -	Appartement n°9 - Vol 7 (Dégagement 2)	

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-55505 EN DATE DU 20/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-55505 Réf. Commande Client : 002HD001525
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 08/06/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique(s) :
ou

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00019000020000200009_ 90 BD FOCH - BD FOCH 1 - 53600 EVRON Appartement n° 9 de type 2 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002HD001525001 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Enduit plâtre sur latti bois (Plafond pièces humides) / Vol 5 (W.C)			Réf échantillon ITGA : IT071706-26623 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META	1	19/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00019000020000200009_ 90 BD FOCH - BD FOCH 1 - 53600 EVRON Appartement n° 9 de type 2 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002HD001525002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Cloison pièces sèches) / Vol 1 (Dégagement 1)			Réf échantillon ITGA : IT071706-26624 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau beige en vrac / Peintures multiples	
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META	1	19/06/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

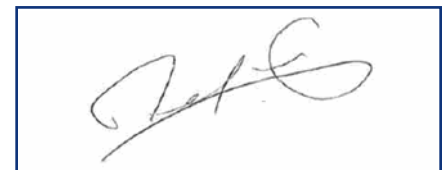

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-55505 EN DATE DU 20/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00019000020000200009_ 90 BD FOCH - BD FOCH 1 - 53600 EVRON Appartement n° 9 de type 2 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002HD001525003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces sèches) / Vol 1 (Dégagement 1)				
Réf échantillon ITGA : IT071706-26625		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples		
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples	META	1	19/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00019000020000200009_ 90 BD FOCH - BD FOCH 1 - 53600 EVRON Appartement n° 9 de type 2 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002HD001525004 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Enduit plâtre sur latti bois (plafonds pièces sèches) / Vol 1 (Dégagement 1)				
Réf échantillon ITGA : IT071706-26626		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
► Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META	1	19/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00019000020000200009_ 90 BD FOCH - BD FOCH 1 - 53600 EVRON Appartement n° 9 de type 2 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002HD001525005 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 1 (Dégagement 1)				
Réf échantillon ITGA : IT071706-26627		Description ITGA : Colle grise hétérogène / Peintures multiples / Carrelage		
► Colle grise hétérogène + peintures multiples non séparable + carrelage	META	1	19/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00019000020000200009_ 90 BD FOCH - BD FOCH 1 - 53600 EVRON Appartement n° 9 de type 2 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002HD001525006 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / doublage plaque plâtre pièces sèches / Vol 2 (Séjour)				
Réf échantillon ITGA : IT071706-26628		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton		
► Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	META	1	19/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00019000020000200009_ 90 BD FOCH - BD FOCH 1 - 53600 EVRON Appartement n° 9 de type 2 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002HD001525007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques fibreux avec colle jaune / Vol 1 (Dégagement 1)				
Réf échantillon ITGA : IT071706-26629		Description ITGA : Revêtement cassant vert avec couche en toile / Colle polymère jaune / Papier		
► Revêtement cassant vert avec couche en toile + colle polymère jaune non séparable + papier non séparable	META	1	19/06/2017	Amiante non détecté / -

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-55505 EN DATE DU 20/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00019000020000200009_ 90 BD FOCH - BD FOCH 1 - 53600 EVRON Appartement n° 9 de type 2 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002HD001525008 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe noire) / Vol 2 (Séjour)	Réf échantillon ITGA : IT071706-26630 Description ITGA : Colle grise / Couche plâtrée blanche			
► Colle grise non séparable + couche plâtrée blanche non séparable	META	1	19/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00019000020000200009_ 90 BD FOCH - BD FOCH 1 - 53600 EVRON Appartement n° 9 de type 2 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002HD001525009 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe jaune) / Vol 7 (Dégagement 2)	Réf échantillon ITGA : IT071706-26631 Description ITGA : Colle grise / Matériau gris hétérogène / Carrelage			
► Colle grise + matériau gris hétérogène Carrelage	META ---	1	19/06/2017	Amiante non détecté / - Non analysé
Réf dossier client : _00019000020000200009_ 90 BD FOCH - BD FOCH 1 - 53600 EVRON Appartement n° 9 de type 2 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002HD001525010 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces humides) / Vol 6 (Cuisine)	Réf échantillon ITGA : IT071706-26632 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac avec fibres / Peintures multiples en vrac			
► Enduit plâtreux blanc en vrac avec fibres non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	META	1	19/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00019000020000200009_ 90 BD FOCH - BD FOCH 1 - 53600 EVRON Appartement n° 9 de type 2 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002HD001525011 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (cloisons pièces humides) / Vol 6 (Cuisine)	Réf échantillon ITGA : IT071706-26633 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau beige en vrac / Peintures multiples			
► Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META	1	20/06/2017	Amiante non détecté / -

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-55505 EN DATE DU 20/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00019000020000200009_ 90 BD FOCH - BD FOCH 1 - 53600 EVRON Appartement n° 9 de type 2 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002HD001525012 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison plaque plâtre pièces humides / Vol 6 (Cuisine) Réf échantillon ITGA : IT071706-26634 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau beige en vrac / Carton / Peintures multiples				
► Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable + carton non séparable + peintures multiples non séparable	META	1	20/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00019000020000200009_ 90 BD FOCH - BD FOCH 1 - 53600 EVRON Appartement n° 9 de type 2 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002HD001525013 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 6 (Cuisine) Réf échantillon ITGA : IT071706-26635 Description ITGA : Colle beige en vrac				
► Colle beige en vrac	META	1	19/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00019000020000200009_ 90 BD FOCH - BD FOCH 1 - 53600 EVRON Appartement n° 9 de type 2 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002HD001525014 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe plastique grise / Vol 6 (Cuisine) Réf échantillon ITGA : IT071706-26636 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage blanc en faible quantité				
► Colle polymère jaune + ragréage blanc en faible quantité non séparable	META	2	19/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00019000020000200009_ 90 BD FOCH - BD FOCH 1 - 53600 EVRON Appartement n° 9 de type 2 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002HD001525015 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 7 (Dégagement 2) Réf échantillon ITGA : IT071706-26637 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène				
► Matériau compact gris hétérogène	META	1	19/06/2017	Amiante non détecté / -