

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	80 BD FOCH - BD FOCH 2
CP - Ville :	53600 EVRON
Référence client :	_00020000040000200031_
Date du repérage :	08/06/2017
Désignation :	Appartement n° 31 de type 2 situé au RDC



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	80 BD FOCH - BD FOCH 2 53600 EVRON	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00020000040000200031_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 31 de type 2 situé au RDC		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David H.MERCIER (0 800 400 100) 08/06/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 22/06/2017 A Riorges, le 22/06/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015 		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées	
Liste des locaux visités :		
Appartement n°31 - Vol 1 (Entrée) Appartement n°31 - Vol 3 (Chambre) Appartement n°31 - Vol 5 (Cuisine) Appartement n°31 - Vol 7 (W.C)	Appartement n°31 - Vol 2 (Séjour) Appartement n°31 - Vol 4 (SDB) Appartement n°31 - Vol 6 (Dégagement)	

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°31	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (Chambre) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (W.C)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°31	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (Chambre) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (W.C)	
Revêtement de sol	Appartement n°31	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (Chambre) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (W.C)	
Revêtement de mur	Appartement n°31	Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 7 (W.C)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)



L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 1 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Chambre)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Cuisine)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (SDB)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Chambre)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Séjour)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (W.C)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 1 (Entrée)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 1 (Entrée)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces sèches)	P3
Vol 2 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces sèches)	P3
Vol 6 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces sèches)	P3
Vol 3 (Chambre)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces sèches)	P3

Q Réserves / Commentaires



Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les plénums de faux plafond.

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Prélèvement mur porteur pièces sèches non amiantés. (Enduit plâtre)

Prélèvement cloison+ doublage pièces sèches amiantés. (Enduit plâtre)

Prélèvement cloison+ doublage pièces humides non amiantés. (Enduit plâtre)

Contre analyse :

Ayant 1 enduits plâtre sur 3 d'amianté, possibilité de réaliser un prélèvement complémentaire sur les enduits plâtres, avec un prélèvement supplémentaire de cloison ou doublage dans une autre pièce humide et un dans une autre pièce sèche.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 4 (SDB) - Appartement n°31	Inaccessible sans sondage destructif	volume sous et derrière bac douche

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°31	Vol 5 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°31	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces sèches)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 30 n°3 - 1 - 002HD0015 30 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°31	Vol 2 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces sèches)	S3 (P3)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002HD0015 30 n°3 - 1 - 002HD0015 30 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°31	Vol 6 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces sèches)	S4 (P3)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002HD0015 30 n°3 - 1 - 002HD0015 30 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°31	Vol 3 (Chambre)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces sèches)	S5 (P3)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002HD0015 30 n°3 - 1 - 002HD0015 30 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°31	Vol 2 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P4	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 30 n°4 - 1 - 002HD0015 30 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 30 n°5 - 1 - 002HD0015 30 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 2 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HD0015 30 n°5 - 1 - 002HD0015 30 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 5 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 30 n°8 - 1 - 002HD0015 30 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 4 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD0015 30 n°8 - 1 - 002HD0015 30 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 4 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces humides)	P12	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 30 n°12 - 1 - - 002HD0015 30 n°12 - 2	P12	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°31	Vol 5 (Cuisine) - Vol 7 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces humides)	S14 - S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HD0015 30 n°12 - 1 - 002HD0015 30 n°12 - 2	P12	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 5 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°31	Vol 4 (SDB)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°31	Vol 3 (Chambre)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°31	Vol 2 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°31	Vol 7 (W.C)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°31	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°31	Vol 7 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002HD001530 n°1 - 1	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 5 (Cuisine) - Vol 4 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002HD001530 n°1 - 1	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 6 (Dégagement)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002HD001530 n°9 - 1	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau rouge en faible quantité non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°31	Vol 3 (Chambre) - Vol 2 (Séjour) - Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	S8 - S9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002HD0015 30 n°9 - 1	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau rouge en faible quantité non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 6 (Dégagement)	Faux plafonds	Enduit plâtre (plafonds placards)	P10	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 30 n°10 - 1 - 002HD0015 30 n°10 - 2	P10	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 3 (Chambre) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 1 (Entrée)	Faux plafonds	Enduit plâtre (plafonds placards)	S11 - S12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HD0015 30 n°10 - 1 - 002HD0015 30 n°10 - 2	P10	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°31	Vol 7 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe grise)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 30 n°2 - 1 - 002HD0015 30 n°2 - 2	P2	Colle grise + peintures multiples en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe plastique grise)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 30 n°6 - 1 - 002HD0015 30 n°6 - 2	P6	Colle polymère jaune + couche plâtreuse blanche en faible quantité avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 5 (Cuisine) - Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe plastique grise)	P6 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002HD0015 30 n°6 - 1 - 002HD0015 30 n°6 - 2	P6	Colle polymère jaune + couche plâtreuse blanche en faible quantité avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°31	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 30 n°7 - 1 - 002HD0015 30 n°7 - 2	P7	Colle beige + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence d'origine)	P11	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 30 n°11 - 1 - 002HD0015 30 n°11 - 2	P11	Colle grise + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°31	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°31	Vol 6 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°31	Vol 3 (Chambre)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°31	Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°31	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage d'origine pièces sèches	P13	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 30 n°13 - 1	P13	Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (Chambre) - Vol 6 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage d'origine pièces sèches	S20 - S21 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002HD0015 30 n°13 - 1	P13	Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche fibreuse et colle jaune	P14	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 30 n°14 - 1 - 002HD0015 30 n°14 - 2	P14 Phase 1	Revêtement souple beige avec couche fibreuse	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 6 (Dégagement) - Vol 3 (Chambre) - Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche fibreuse et colle jaune	S17 - S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002HD0015 30 n°14 - 1 - 002HD0015 30 n°14 - 2	P14 Phase 1	Revêtement souple beige avec couche fibreuse	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°31	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche fibreuse et colle jaune	P14	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 30 n°14 - 1 - 002HD0015 30 n°14 - 2	P14 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 6 (Dégagement) - Vol 3 (Chambre) - Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche fibreuse et colle jaune	S17 - S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002HD0015 30 n°14 - 1 - 002HD0015 30 n°14 - 2	P14 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Collés de carrelage	P15	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 30 n°15 - 1 - 002HD0015 30 n°15 - 2	P15	Colle grise + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 5 (Cuisine) - Vol 7 (W.C)	Revêtement de sol	Collés de carrelage	S23 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002HD0015 30 n°15 - 1 - 002HD0015 30 n°15 - 2	P15	Colle grise + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°31	Appartement n°31 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°31	Appartement n°31 - Plan de prélèvements
	Appartement n°31	Appartement n°31 - MPCA Toutes catégories confondues



APPARTEMENT N°31 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001530

Légende

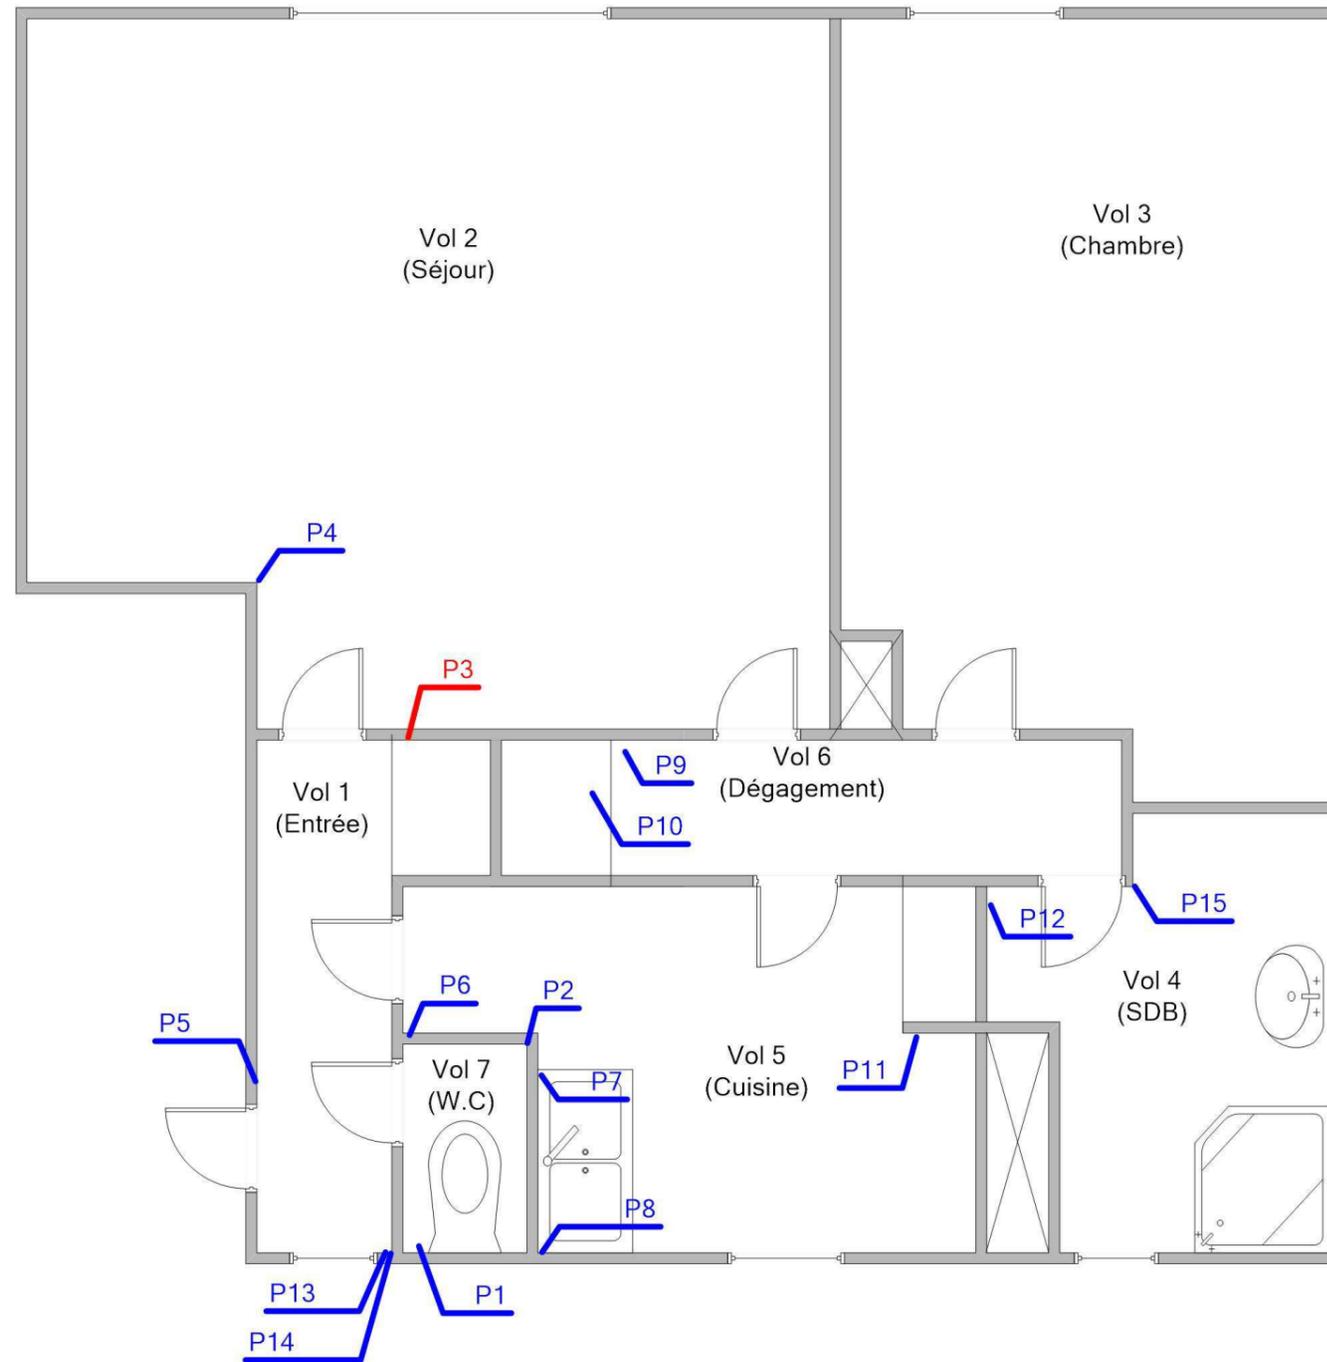

Adresse du bien
80 BD FOCH - BD FOCH 2
53600 EVRON


Désignation
Appartement n° 31 de type 2 situé au RDC

Date intervention
08/06/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

Légende

 P3 : Enduit plâtre
(Cloison et doublage
pièces sèches)

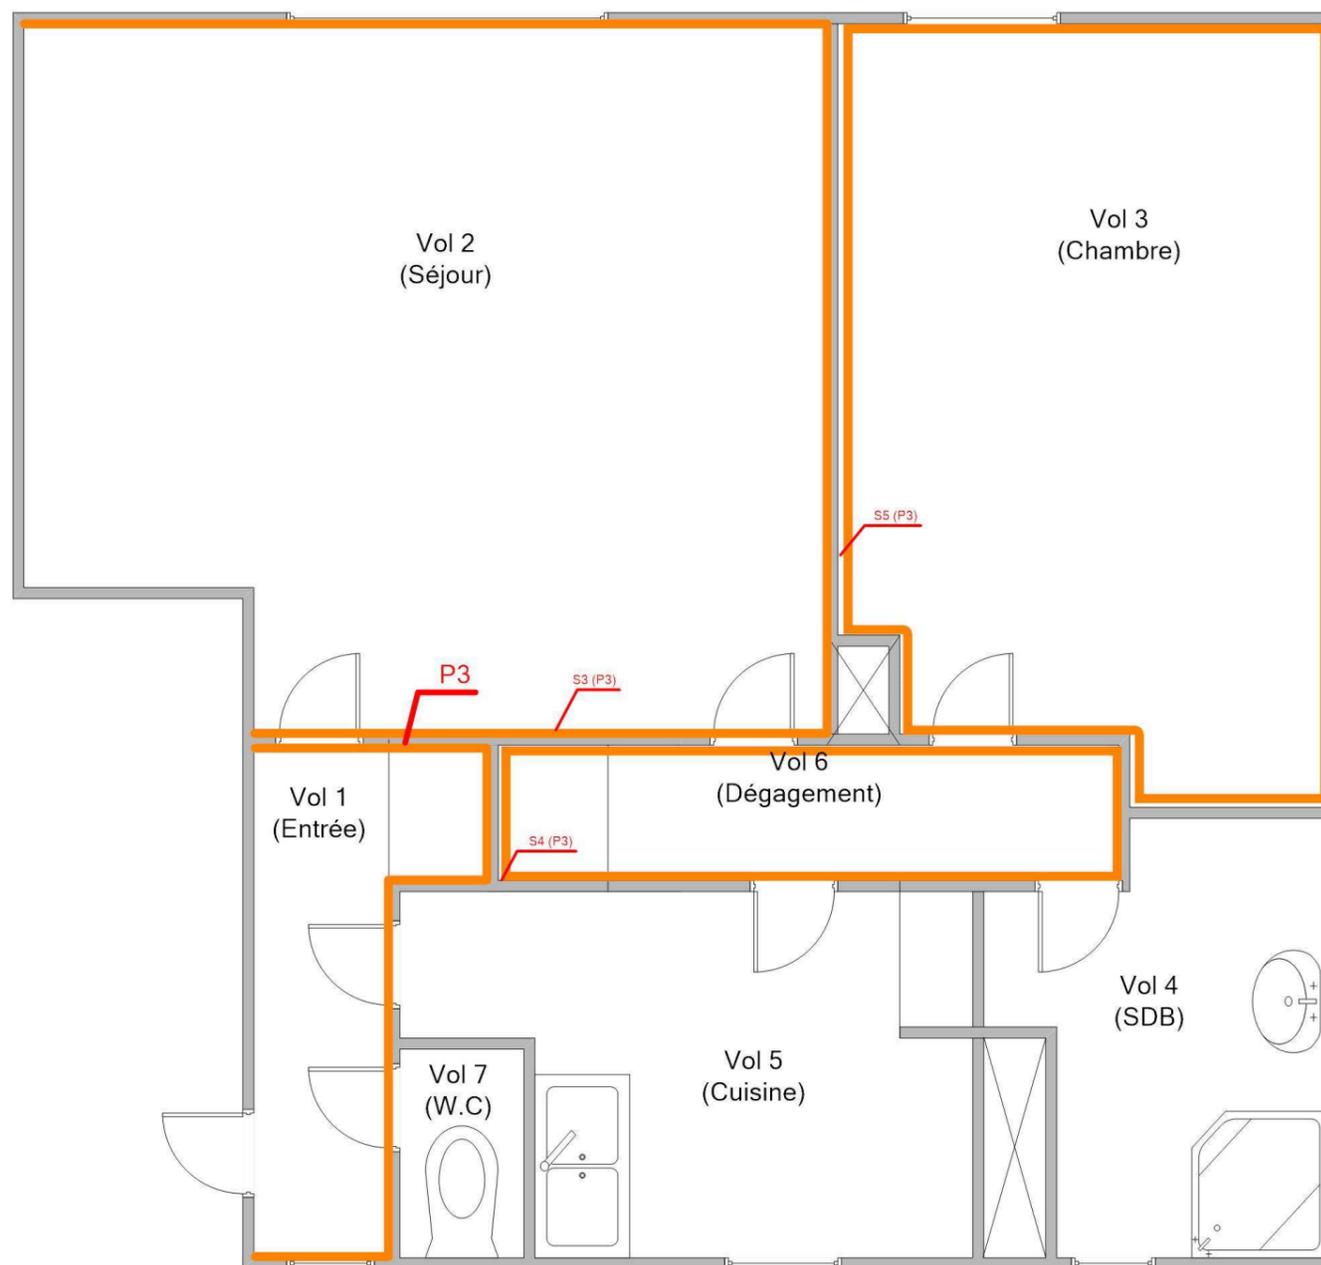

Adresse du bien
80 BD FOCH - BD FOCH 2
53600 EVRON

Désignation
Appartement n° 31 de type 2 situé au RDC

Date intervention
08/06/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001530 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°31 - Vol 7 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001530 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°31 - Vol 7 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001530 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°31 - Vol 7 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001530 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°31 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement positif
002HD001530 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°31 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement positif
002HD001530 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°31 - Vol 2 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001530 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°31 - Vol 2 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001530 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°31 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001530 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°31 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001530 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°31 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001530 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°31 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001530 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°31 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001530 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°31 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001530 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°31 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001530 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°31 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001530 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°31 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001530 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°31 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001530 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°31 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001530 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°31 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001530 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°31 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001530 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°31 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001530 n°12 - 2 (P12)	Appartement n°31 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
	Appartement n°31 - Vol 1 (Entrée)	I1
	Appartement n°31 - Vol 5 (Cuisine)	I2
	Appartement n°31 - Vol 5 (Cuisine)	I3
002HD001530 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°31 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001530 n°14 - 1 (P14)	Appartement n°31 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001530 n°14 - 2 (P14)	Appartement n°31 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001530 n°15 - 1 (P15)	Appartement n°31 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001530 n°15 - 2 (P15)	Appartement n°31 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif




002HD001530 n°1 - 1 (P1)



002HD001530 n°2 - 1 (P2)



002HD001530 n°2 - 2 (P2)

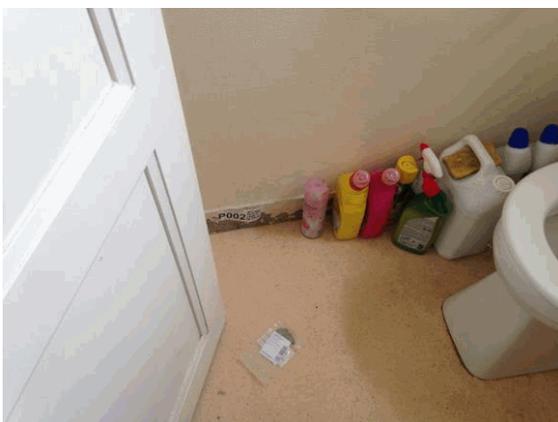

002HD001530 n°3 - 1 (P3)



002HD001530 n°3 - 2 (P3)



002HD001530 n°4 - 1 (P4)




002HD001530 n°4 - 2 (P4)



002HD001530 n°5 - 1 (P5)



002HD001530 n°5 - 2 (P5)

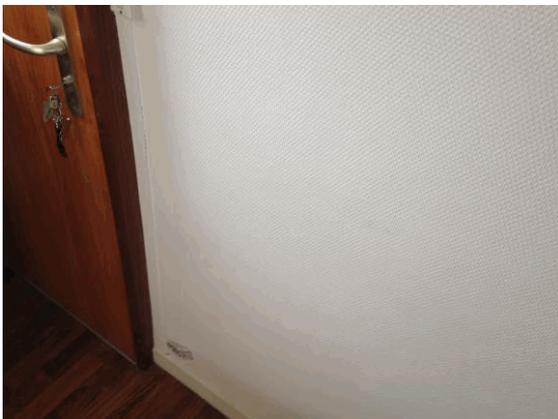

002HD001530 n°6 - 1 (P6)



002HD001530 n°6 - 2 (P6)



002HD001530 n°8 - 1 (P8)



002HD001530 n°8 - 2 (P8)




002HD001530 n°9 - 1 (P9)



002HD001530 n°10 - 1 (P10)



002HD001530 n°10 - 2 (P10)

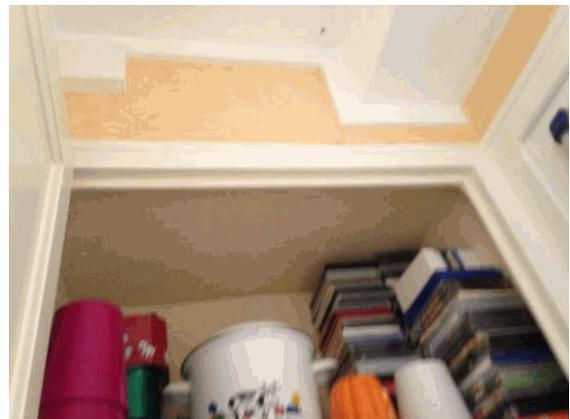

002HD001530 n°7 - 1 (P7)



002HD001530 n°7 - 2 (P7)



002HD001530 n°11 - 1 (P11)



002HD001530 n°11 - 2 (P11)



002HD001530 n°12 - 1 (P12)



002HD001530 n°12 - 2 (P12)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



002HD001530 n°13 - 1 (P13)




002HD001530 n°14 - 1 (P14)



002HD001530 n°14 - 2 (P14)



002HD001530 n°15 - 1 (P15)

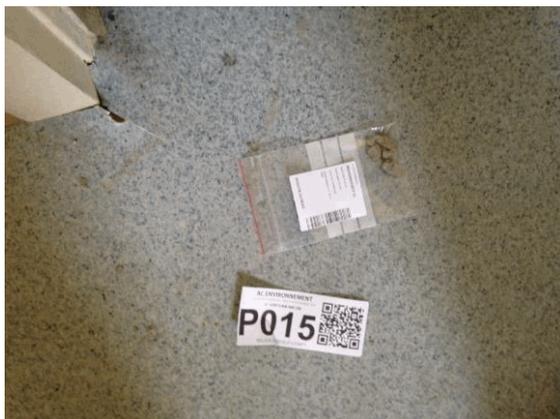

002HD001530 n°15 - 2 (P15)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°31 - Vol 7 (W.C)	
P2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + peintures multiples en faible quantité non séparable - -	Appartement n°31 - Vol 7 (W.C)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable - -	Appartement n°31 - Vol 1 (Entrée)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°31 - Vol 2 (Séjour)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°31 - Vol 1 (Entrée)	
P6	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle polymère jaune + couche plâtreuse blanche en faible quantité avec poussières non séparable - -	Appartement n°31 - Vol 5 (Cuisine)	
P7	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peinture en faible quantité non séparable - -	Appartement n°31 - Vol 5 (Cuisine)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°31 - Vol 5 (Cuisine)	
P9	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau rouge en faible quantité non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°31 - Vol 6 (Dégagement)	
P10	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable - -	Appartement n°31 - Vol 6 (Dégagement)	
P11	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + peinture non séparable - -	Appartement n°31 - Vol 5 (Cuisine)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°31 - Vol 4 (SDB)	
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + ragréage gris - -	Appartement n°31 - Vol 1 (Entrée)	
P14 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige avec couche fibreuse - -	Appartement n°31 - Vol 1 (Entrée)	

P14 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable - -	Appartement n°31 - Vol 1 (Entrée)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise + peinture en faible quantité non séparable - -	Appartement n°31 - Vol 4 (SDB)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tel : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-57507 EN DATE DU 22/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-57507 Réf. Commande Client : 002HD001530
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 13/06/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
 ou - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
 ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00020000040000200031_ 80 BD FOCH - BD FOCH 2 - 53600 EVRON Appartement n° 31 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001530001 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces humides) / Vol 7 (W.C)				Réf échantillon ITGA : IT071706-32531 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Toile fibreuse blanche / Peinture
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	META	1	22/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00020000040000200031_ 80 BD FOCH - BD FOCH 2 - 53600 EVRON Appartement n° 31 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001530002 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe grise) / Vol 7 (W.C)				Réf échantillon ITGA : IT071706-32532 Description ITGA : Colle grise / Peintures multiples en faible quantité
▶ Colle grise + peintures multiples en faible quantité non séparable	META	1	22/06/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-57507 EN DATE DU 22/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00020000040000200031_ 80 BD FOCH - BD FOCH 2 - 53600 EVRON Appartement n° 31 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001530003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces sèches) / Vol 1 (Entrée)</p>				<p>Réf échantillon ITGA : IT071706-32533</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples</p>
<p>▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable</p>	META	2	22/06/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
<p>Réf dossier client : _00020000040000200031_ 80 BD FOCH - BD FOCH 2 - 53600 EVRON Appartement n° 31 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001530004 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches / Vol 2 (Séjour)</p>				<p>Réf échantillon ITGA : IT071706-32534</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Carton / Matériau plâtreux blanc / Peinture</p>
<p>▶ Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable</p>	META	1	22/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00020000040000200031_ 80 BD FOCH - BD FOCH 2 - 53600 EVRON Appartement n° 31 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001530005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces sèches) / Vol 1 (Entrée)</p>				<p>Réf échantillon ITGA : IT071706-32535</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité / Peinture</p>
<p>▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable</p>	META	1	22/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00020000040000200031_ 80 BD FOCH - BD FOCH 2 - 53600 EVRON Appartement n° 31 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001530006 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe plastique grise) / Vol 5 (Cuisine)</p>				<p>Réf échantillon ITGA : IT071706-32536</p> <p>Description ITGA : Colle polymère jaune / Couche plâtreuse blanche en faible quantité avec poussières</p>
<p>▶ Colle polymère jaune + couche plâtreuse blanche en faible quantité avec poussières non séparable</p>	META	1	22/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00020000040000200031_ 80 BD FOCH - BD FOCH 2 - 53600 EVRON Appartement n° 31 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001530007 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 5 (Cuisine)</p>				<p>Réf échantillon ITGA : IT071706-32537</p> <p>Description ITGA : Colle beige / Peinture en faible quantité (i)</p>
<p>▶ Colle beige + peinture en faible quantité non séparable</p>	META	1	22/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-57507 EN DATE DU 22/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00020000040000200031_ Réf échantillon ITGA : IT071706-32538 80 BD FOCH - BD FOCH 2 - 53600 EVRON Appartement n° 31 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001530008 / Parois verticales Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Carton / Matériau plâtreux blanc / Toile fibreuse blanche / Peinture intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides / Vol 5 (Cuisine)</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	META	1	22/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00020000040000200031_ Réf échantillon ITGA : IT071706-32539 80 BD FOCH - BD FOCH 2 - 53600 EVRON Appartement n° 31 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001530009 / Plafond et faux-plafonds / Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau rouge en Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces sèches) / Vol 6 (Dégagement) faible quantité / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau rouge en faible quantité non séparable + peinture non séparable	META	1	22/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00020000040000200031_ Réf échantillon ITGA : IT071706-32540 80 BD FOCH - BD FOCH 2 - 53600 EVRON Appartement n° 31 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001530010 / Plafond et faux-plafonds / Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture Faux plafonds / Enduit platre (plafonds placards) / Vol 6 (Dégagement)</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META	1	22/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00020000040000200031_ Réf échantillon ITGA : IT071706-32541 80 BD FOCH - BD FOCH 2 - 53600 EVRON Appartement n° 31 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001530011 / Revêtement de mur / Description ITGA : Colle grise / Peinture Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence d'origine) / Vol 5 (Cuisine)</p>				
▶ Colle grise + peinture non séparable	META	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-57507 EN DATE DU 22/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00020000040000200031_ 80 BD FOCH - BD FOCH 2 - 53600 EVRON Appartement n° 31 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001530012 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces humides) / Vol 4 (SDB)				
Réf échantillon ITGA : IT071706-32542 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Toile fibreuse blanche / Peinture				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	META	2	22/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00020000040000200031_ 80 BD FOCH - BD FOCH 2 - 53600 EVRON Appartement n° 31 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001530013 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréege d'origine pièces sèches / Vol 1 (Entrée)				
Réf échantillon ITGA : IT071706-32543 Description ITGA : Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières / Ragréege gris				
▶ Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + ragréege gris	META	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00020000040000200031_ 80 BD FOCH - BD FOCH 2 - 53600 EVRON Appartement n° 31 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001530014 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche fibreuse et colle jaune / Vol 1 (Entrée)				
Réf échantillon ITGA : IT071706-32544 Description ITGA : Revêtement souple beige avec couche fibreuse / Colle polymère jaune / Ragréege gris / Peinture				
▶ Revêtement souple beige avec couche fibreuse	META	1	22/06/2017	Amiante non détecté / -
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréege gris + peinture non séparable	META	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00020000040000200031_ 80 BD FOCH - BD FOCH 2 - 53600 EVRON Appartement n° 31 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001530015 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 4 (SDB)				
Réf échantillon ITGA : IT071706-32545 Description ITGA : Colle grise / Peinture en faible quantité				
▶ Colle grise + peinture en faible quantité non séparable	META	1	22/06/2017	Amiante non détecté / -

(i) La totalité de la matière constituant cette couche a été utilisée pour l'analyse