

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	382 Rue d Artois Bat Géraniums - CITE PIERRE BROSSOLETTE
CP - Ville :	53100 MAYENNE
Référence client :	_00027000050000100087_
Date du repérage :	10/06/2016
Désignation :	Appartement n° 87 de type 4 situé au 01 er étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	382 Rue d Artois Bat Géraniums - CITE PIERRE BROSOLETTTE 53100 MAYENNE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00027000050000100087_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 87 de type 4 situé au 01 er étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	JOUSSELIN David	Date du rapport :	27/06/2016
Accompagnateur :	D.JOUSSELIN (0800400100)		A Riorges, le 27/06/2016
Date de repérage :	10/06/2016		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre			
Numéro attestation :	CPDI3391 V2		
Délivré le :	03/04/2015		
			
		Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
LGT 87 - Vol 1 (Entrée)	LGT 87 - Vol 2 (Loggia)
LGT 87 - Vol 3 (Cuisine)	LGT 87 - Vol 4 (SDB)
LGT 87 - Vol 5 (W.C)	LGT 87 - Vol 6 (Chambre 1)
LGT 87 - Vol 7 (Chambre 2)	LGT 87 - Vol 8 (Chambre 3)
LGT 87 - Vol 9 (Séjour)	LGT 87 - Vol 11 (DGT)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	LGT 87	Vol 1 (Entrée) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 3) - Vol 9 (Séjour) - Vol 11 (DGT)	
Plafond et faux-plafonds	LGT 87	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Loggia) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 3) - Vol 9 (Séjour) - Vol 11 (DGT)	
Revêtement de mur	LGT 87	Vol 1 (Entrée) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (W.C) - Vol 11 (DGT)	
Revêtement de sol	LGT 87	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Loggia) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 3) - Vol 9 (Séjour) - Vol 11 (DGT)	
Conduits, canalisations et équipements	LGT 87	Vol 2 (Loggia) - Vol 5 (W.C)	



Equipements divers et accessoires	LGT 87	Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (SDB)	
-----------------------------------	--------	-------------------------------	--

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020 , les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 6 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 4 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 3 (Cuisine)	Joints + tresse	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (SDB)	Joints + tresse	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (Chambre 1)	Joints + tresse	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 7 (Chambre 2)	Joints + tresse	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 9 (Séjour)	Joints + tresse	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 8 (Chambre 3)	Joints + tresse	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 2 (Loggia)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S1
Vol 5 (W.C)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S2

Q Réserves / Commentaires



Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC type 4/16/4
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
LGT 87 - Vol 10 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	Balcon pris en compte dans le diagnostic des façades du bâtiment

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Conduits, canalisations et équipements

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 87	Vol 2 (Loggia)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S1	Réalisation d'un sondage		S1 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
LGT 87	Vol 5 (W.C)	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S2	Réalisation d'un sondage	Evacuation EU	S2 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
LGT 87	Vol 5 (W.C)	Conduit eau	PVC	S3			S3 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 87	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P8	Réalisation d'un prélèvement	souple noir	002HD0010 08 n°8 - 1	P8	MATERIAU BITUMINEUX	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 87	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	souple noir	002HD0010 08 n°8 - 1	P8	MATERIAU BITUMINEUX	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 87	Vol 4 (SDB)	Baignoire	Tampon bitumineux	P14	Réalisation d'un prélèvement	dur noir	002HD0010 08 n°14 - 1	P14	MATERIAU BITUMINEUX	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 87	Vol 4 (SDB)	Baignoire	Tampon bitumineux	P14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	dur noir	002HD0010 08 n°14 - 1	P14	MATERIAU BITUMINEUX	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 87	Vol 4 (SDB)	Baignoire	enduit scellement pour scellement baignoire	P17	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 08 n°17 - 1 - 002HD0010 08 n°17 - 2	P17	ENDUIT PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 87	Vol 4 (SDB)	Baignoire	enduit scellement pour scellement baignoire	P17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002HD0010 08 n°17 - 1 - 002HD0010 08 n°17 - 2	P17	ENDUIT PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 87	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
LGT 87	Vol 4 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
LGT 87	Vol 3 (Cuisine)	Radiateurs	Joints + tresse	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 87	Vol 4 (SDB)	Radiateurs	Joints + tresse	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 87	Vol 6 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints + tresse	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 87	Vol 7 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints + tresse	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 87	Vol 9 (Séjour)	Radiateurs	Joints + tresse	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 87	Vol 8 (Chambre 3)	Radiateurs	Joints + tresse	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 87	Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P2	Réalisation d'un prélèvement	Porteur loggia (enduit gratté)	002HD001008 n°2 - 1	P2	ENDUIT BLANC + CIMENT	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 87	Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P4	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces humides (mur + poteaux / poutres)	002HD0010 08 n°4 - 1 - 002HD0010 08 n°4 - 2	P4	ENDUIT SAUMON + PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 87	Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Porteur pièces humides (mur + poteaux / poutres)	002HD0010 08 n°4 - 1 - 002HD0010 08 n°4 - 2	P4	ENDUIT SAUMON + PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 87	Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P9	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage pièces humides	002HD0010 08 n°9 - 1 - 002HD0010 08 n°9 - 2	P9	ENDUIT SAUMON + PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 87	Vol 4 (SDB) - Vol 5 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Cloison et doublage pièces humides	002HD0010 08 n°9 - 1 - 002HD0010 08 n°9 - 2	P9	ENDUIT SAUMON + PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 87	Vol 3 (Cuisine)	Menuiseries	Ensemble des joints d'étanchéité + mastic vitrier de la menuiserie	P10	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 08 n°10 - 1 - - 002HD0010 08 n°10 - 2	P10	MASTIC NOIR	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 87	Vol 4 (SDB) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 9 (Séjour) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 3)	Menuiseries	Ensemble des joints d'étanchéité + mastic vitrier de la menuiserie	S12 - S13 - S15 - S17 - S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HD0010 08 n°10 - 1 - - 002HD0010 08 n°10 - 2	P10	MASTIC NOIR	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 87	Vol 3 (Cuisine)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P11	Réalisation d'un prélèvement	entre dormant menuiserie et la maçonnerie et entre couvertine et maçonnerie	002HD0010 08 n°11 - 1	P11	JOINT SOUPLE BLANC	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 87	Vol 4 (SDB) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 9 (Séjour) - Vol 8 (Chambre 3)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S18 - S19 - S20 - S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	entre dormant menuiserie et la maçonnerie et entre couvertine et maçonnerie	002HD0010 08 n°11 - 1	P11	JOINT SOUPLE BLANC	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 87	Vol 6 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P23	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces sèches (mur + poteaux / poutres)	002HD0010 08 n°23 - 1 - 002HD0010 08 n°23 - 2	P23	ENDUIT PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 87	Vol 6 (Chambre 1) - Vol 11 (DGT) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 3) - Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P23 - S31 - S32 - S33 - S34	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23	Porteur pièces sèches (mur + poteaux / poutres)	002HD0010 08 n°23 - 1 - 002HD0010 08 n°23 - 2	P23	ENDUIT PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 87	Vol 8 (Chambre 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P27	Réalisation d'un prélèvement	doublage placoplâtre pièces sèches	002HD0010 08 n°27 - 1 - 002HD0010 08 n°27 - 2	P27	PLACO	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 87	Vol 6 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P28	Réalisation d'un prélèvement	Cloison pièces sèches	002HD0010 08 n°28 - 1	P28	ENDUIT PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 87	Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 11 (DGT) - Vol 9 (Séjour) - Vol 8 (Chambre 3) - Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P28 - S41 - S42 - S43 - S44 - S45	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P28	Cloison pièces sèches	002HD0010 08 n°28 - 1	P28	ENDUIT PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 87	Vol 4 (SDB)	Menuiseries	Mastic vitrier	P29	Réalisation d'un prélèvement	dur beige	002HD0010 08 n°29 - 1 - 002HD0010 08 n°29 - 2	P29	JOINT DUR + PEINTURE ROSE ET VERTE	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 87	Vol 2 (Loggia)	Plafonds	Enduit plâtre	P1	Réalisation d'un prélèvement	Plafond loggia (platre sur brique rouge)	002HD0010 08 n°1 - 1	P1	ENDUIT PLATRE+PEINTURE BLANCHE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 87	Vol 3 (Cuisine)	Gaines et coffre horizontaux	coffre bois	S22	evacuation chaudière		S22 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
LGT 87	Vol 4 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre	P18	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces humides	002HD0010 08 n°18 - 1 - 002HD0010 08 n°18 - 2	P18	ENDUIT PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 87	Vol 3 (Cuisine) - Vol 5 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre	S24 - S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	Plafond pièces humides	002HD0010 08 n°18 - 1 - 002HD0010 08 n°18 - 2	P18	ENDUIT PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 87	Vol 6 (Chambre 1)	Faux plafonds	Enduit platre sur latti bois	P22	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 08 n°22 - 1 - 002HD0010 08 n°22 - 2	P22	ENDUIT PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 87	Vol 8 (Chambre 3)	Plafonds	Enduit plâtre	P26	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièce sèche	002HD0010 08 n°26 - 1 - 002HD0010 08 n°26 - 2	P26	ENDUIT PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 87	Vol 9 (Séjour) - Vol 1 (Entrée) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 11 (DGT)	Plafonds	Enduit plâtre	S36 - S37 - S38 - S39 - S40	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P26	Plafond pièce sèche	002HD0010 08 n°26 - 1 - 002HD0010 08 n°26 - 2	P26	ENDUIT PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 87	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P6	Réalisation d'un prélèvement	Colle grise et noire (plinthe grise)	002HD0010 08 n°6 - 1 - 002HD0010 08 n°6 - 2	P6	COLLE GRISE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 87	Vol 1 (Entrée) - Vol 5 (W.C) - Vol 11 (DGT)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S7 - S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Colle grise et noire (plinthe grise)	002HD0010 08 n°6 - 1 - 002HD0010 08 n°6 - 2	P6	COLLE GRISE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 87	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P7	Réalisation d'un prélèvement	Grise (Carreaux 15 X 15 marron)	002HD0010 08 n°7 - 1 - 002HD0010 08 n°7 - 2	P7	COLLE BEIGE SOUS CARRELAGE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 87	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P12	Réalisation d'un prélèvement	Grise (plinthes noires)	002HD0010 08 n°12 - 1 - 002HD0010 08 n°12 - 2	P12	COLLE GRISE SOUS PLINTHE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 87	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	Grise (plinthes noires)	002HD0010 08 n°12 - 1 - 002HD0010 08 n°12 - 2	P12	COLLE GRISE SOUS PLINTHE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 87	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P15	Réalisation d'un prélèvement	grise (carreaux 15 X 15 Beige)	002HD0010 08 n°15 - 1 - 002HD0010 08 n°15 - 2	P15	COLLE CREME+PEINTURE VERTE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 87	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P16	Réalisation d'un prélèvement	grise (carreaux 15 X 15 Blanc)	002HD0010 08 n°16 - 1 - 002HD0010 08 n°16 - 2	P16	COLLE BLANCHE DE CARRELAGE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 87	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	grise (carreaux 15 X 15 Blanc)	002HD0010 08 n°16 - 1 - 002HD0010 08 n°16 - 2	P16	COLLE BLANCHE DE CARRELAGE	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 87	Vol 2 (Loggia)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 08 n°3 - 1	P3	BETON	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 87	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P5	Réalisation d'un prélèvement	Mosaïque multicolor	002HD0010 08 n°5 - 1	P5	COLLE GRISE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 87	Vol 11 (DGT) - Vol 1 (Entrée) - Vol 5 (W.C)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S4 - S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Mosaïque multicolor	002HD0010 08 n°5 - 1	P5	COLLE GRISE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 87	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P13	Réalisation d'un prélèvement	mosaïque gris noire	002HD0010 08 n°13 - 1 - 002HD0010 08 n°13 - 2	P13	COLLE GRISE SOUS CARRELAGE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 87	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	P19	Réalisation d'un prélèvement	Gris d'origine pièces sèches	002HD0010 08 n°19 - 1 - 002HD0010 08 n°19 - 2	P19	RAGREAGE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 87	Vol 7 (Chambre 2) - Vol 9 (Séjour) - Vol 8 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S26 - S27 - S28	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	Gris d'origine pièces sèches	002HD0010 08 n°19 - 1 - 002HD0010 08 n°19 - 2	P19	RAGREAGE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 87	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P20	Réalisation d'un prélèvement	Orange + colle jaune / blanche	002HD0010 08 n°20 - 1	P20	DALLE DE SOL OCRE+COLLE BLANCHE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 87	Vol 9 (Séjour) - Vol 8 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S29 - S30	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	Orange + colle jaune / blanche	002HD0010 08 n°20 - 1	P20	DALLE DE SOL OCRE+COLLE BLANCHE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 87	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	P21	Réalisation d'un prélèvement	blanc coulé sur dalle plastique (présence de trace noire)	002HD0010 08 n°21 - 1	P21	DALLE DE SOL GRISE+COLLE JAUNE	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 87	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1	lino beige + colle jaune		I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 87	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P24	Réalisation d'un prélèvement	jaunatre	002HD001008 n°24 - 1 - 002HD001008 n°24 - 2	P24	DALLE DE SOL BEIGE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 87	Vol 9 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P25	Réalisation d'un prélèvement	carreaux 30 X 30 beige avec soys face rouge + colle jaune	002HD001008 n°25 - 1 - 002HD001008 n°25 - 2	P25	DALLE DE SOL BICOUCHE ROUGE/CREME	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 87	Vol 8 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S35	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P25	carreaux 30 X 30 beige avec soys face rouge + colle jaune	002HD001008 n°25 - 1 - 002HD001008 n°25 - 2	P25	DALLE DE SOL BICOUCHE ROUGE/CREME	Négatif	Négatif sur analyse



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
 LGT 87		LGT 87 - Plan de repérage - Actions menées
 LGT 87		LGT 87 - Plan de prélèvements
 LGT 87		LGT 87 - MPCA Conduits, canalisations et équipements




LGT 87 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001008

Légende



Volume non visité

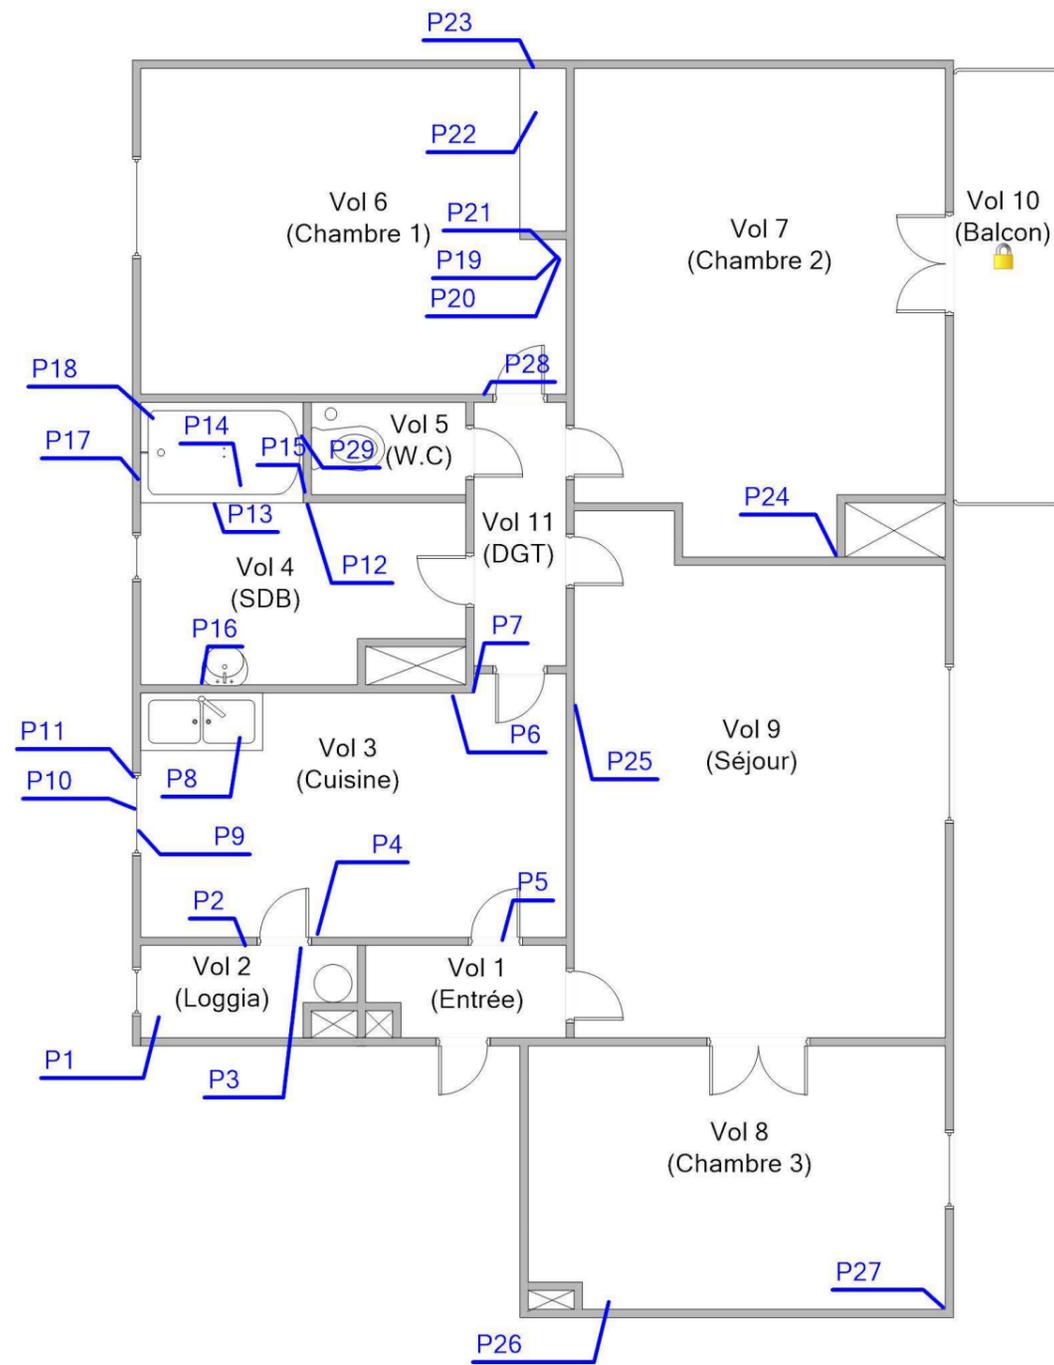

Adresse du bien
382 Rue d Artois Bat Géraniums - CITE PIERRE BROSOLETTTE
53100 MAYENNE

Désignation
Appartement n° 87 de type 4 situé au 01 er étage

Date intervention
10/06/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
S1 - 1 (A1)	LGT 87 - Vol 2 (Loggia)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S2 - 1 (A2)	LGT 87 - Vol 5 (W.C)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S3 - 1 (A3)	LGT 87 - Vol 5 (W.C)	Absence : pas d'amiante par nature
002HD001008 n°1 - 1 (P1)	LGT 87 - Vol 2 (Loggia)	Prélevement négatif
002HD001008 n°2 - 1 (P2)	LGT 87 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001008 n°3 - 1 (P3)	LGT 87 - Vol 2 (Loggia)	Prélevement négatif
002HD001008 n°4 - 1 (P4)	LGT 87 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001008 n°4 - 2 (P4)	LGT 87 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001008 n°5 - 1 (P5)	LGT 87 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001008 n°6 - 1 (P6)	LGT 87 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001008 n°6 - 2 (P6)	LGT 87 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001008 n°7 - 1 (P7)	LGT 87 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001008 n°7 - 2 (P7)	LGT 87 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001008 n°8 - 1 (P8)	LGT 87 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001008 n°9 - 1 (P9)	LGT 87 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001008 n°9 - 2 (P9)	LGT 87 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001008 n°10 - 1 (P10)	LGT 87 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001008 n°10 - 2 (P10)	LGT 87 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001008 n°11 - 1 (P11)	LGT 87 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001008 n°12 - 1 (P12)	LGT 87 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001008 n°12 - 2 (P12)	LGT 87 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001008 n°13 - 1 (P13)	LGT 87 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001008 n°13 - 2 (P13)	LGT 87 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001008 n°14 - 1 (P14)	LGT 87 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001008 n°15 - 1 (P15)	LGT 87 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001008 n°15 - 2 (P15)	LGT 87 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001008 n°16 - 1 (P16)	LGT 87 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001008 n°16 - 2 (P16)	LGT 87 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001008 n°17 - 1 (P17)	LGT 87 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001008 n°17 - 2 (P17)	LGT 87 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001008 n°18 - 1 (P18)	LGT 87 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif



Référence	Localisation	Action
002HD001008 n°18 - 2 (P18)	LGT 87 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001008 n°19 - 1 (P19)	LGT 87 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001008 n°19 - 2 (P19)	LGT 87 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001008 n°20 - 1 (P20)	LGT 87 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001008 n°21 - 1 (P21)	LGT 87 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001008 n°22 - 1 (P22)	LGT 87 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001008 n°22 - 2 (P22)	LGT 87 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001008 n°23 - 1 (P23)	LGT 87 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001008 n°23 - 2 (P23)	LGT 87 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement négatif
	LGT 87 - Vol 6 (Chambre 1)	I1
002HD001008 n°24 - 1 (P24)	LGT 87 - Vol 7 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001008 n°24 - 2 (P24)	LGT 87 - Vol 7 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001008 n°25 - 1 (P25)	LGT 87 - Vol 9 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001008 n°25 - 2 (P25)	LGT 87 - Vol 9 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001008 n°26 - 1 (P26)	LGT 87 - Vol 8 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002HD001008 n°26 - 2 (P26)	LGT 87 - Vol 8 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002HD001008 n°27 - 1 (P27)	LGT 87 - Vol 8 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002HD001008 n°27 - 2 (P27)	LGT 87 - Vol 8 (Chambre 3)	Prélevement négatif
	LGT 87 - Vol 3 (Cuisine)	I2
	LGT 87 - Vol 3 (Cuisine)	I3
S22 - 1 (A22)	LGT 87 - Vol 3 (Cuisine)	Absence : pas d'amiante par nature
002HD001008 n°28 - 1 (P28)	LGT 87 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001008 n°29 - 1 (P29)	LGT 87 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001008 n°29 - 2 (P29)	LGT 87 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif

S1 - 1 (A1)



S2 - 1 (A2)



S3 - 1 (A3)



002HD001008 n°1 - 1 (P1)



002HD001008 n°2 - 1 (P2)



002HD001008 n°3 - 1 (P3)




002HD001008 n°4 - 1 (P4)




002HD001008 n°4 - 2 (P4)



002HD001008 n°5 - 1 (P5)

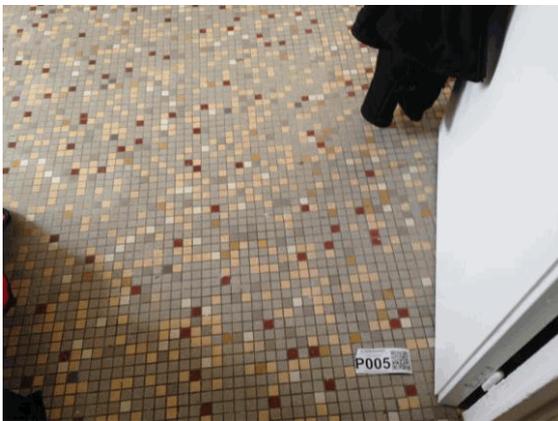

002HD001008 n°6 - 1 (P6)

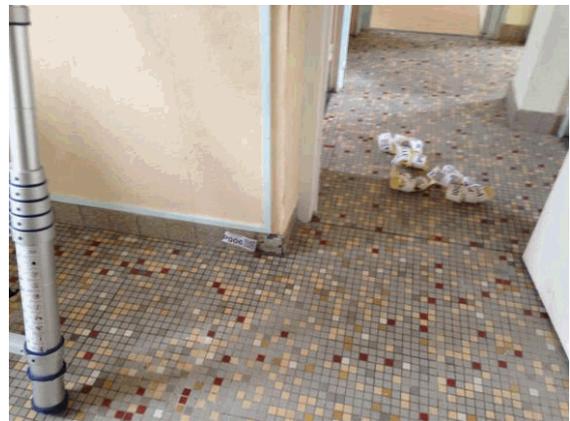

002HD001008 n°6 - 2 (P6)



002HD001008 n°7 - 1 (P7)



002HD001008 n°7 - 2 (P7)



002HD001008 n°8 - 1 (P8)



002HD001008 n°9 - 1 (P9)



002HD001008 n°9 - 2 (P9)



002HD001008 n°10 - 1 (P10)



002HD001008 n°10 - 2 (P10)



002HD001008 n°11 - 1 (P11)



002HD001008 n°12 - 1 (P12)



002HD001008 n°12 - 2 (P12)



002HD001008 n°13 - 1 (P13)



002HD001008 n°13 - 2 (P13)



002HD001008 n°14 - 1 (P14)



002HD001008 n°15 - 1 (P15)



002HD001008 n°15 - 2 (P15)



002HD001008 n°16 - 1 (P16)



002HD001008 n°16 - 2 (P16)



002HD001008 n°17 - 1 (P17)



002HD001008 n°17 - 2 (P17)




002HD001008 n°18 - 1 (P18)



002HD001008 n°18 - 2 (P18)



002HD001008 n°19 - 1 (P19)

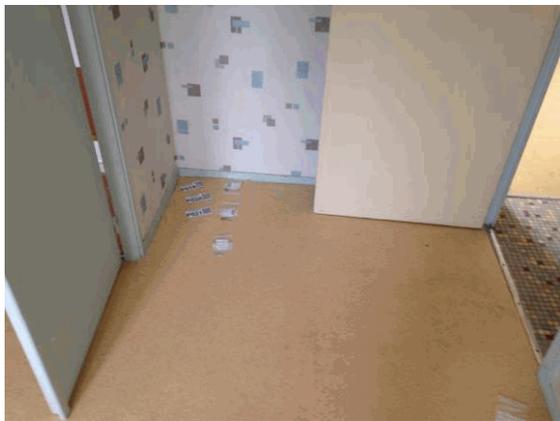

002HD001008 n°19 - 2 (P19)



002HD001008 n°20 - 1 (P20)



002HD001008 n°21 - 1 (P21)



002HD001008 n°22 - 1 (P22)



002HD001008 n°22 - 2 (P22)



002HD001008 n°23 - 1 (P23)



002HD001008 n°23 - 2 (P23)



I1 - 1



002HD001008 n°24 - 1 (P24)



002HD001008 n°24 - 2 (P24)



002HD001008 n°25 - 1 (P25)



002HD001008 n°25 - 2 (P25)



002HD001008 n°26 - 1 (P26)



002HD001008 n°26 - 2 (P26)



002HD001008 n°27 - 1 (P27)



002HD001008 n°27 - 2 (P27)



I2 - 1




I3 - 1



S22 - 1 (A22)



002HD001008 n°28 - 1 (P28)

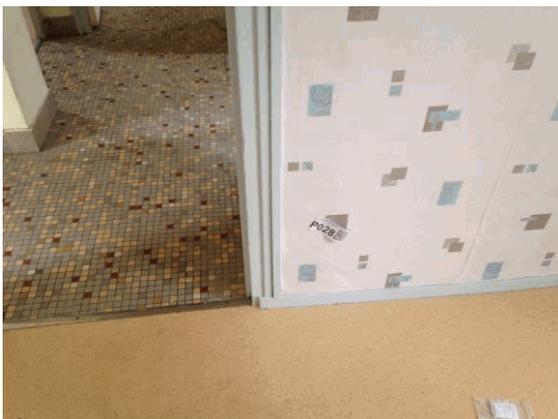

002HD001008 n°29 - 1 (P29)



002HD001008 n°29 - 2 (P29)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	ENDUIT PLATRE+PEINTURE BLANCHE - Plafond loggia (platre sur brique rouge) -	LGT 87 - Vol 2 (Loggia)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	ENDUIT BLANC + CIMENT - Porteur loggia (enduit gratté) -	LGT 87 - Vol 3 (Cuisine)	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	BETON - -	LGT 87 - Vol 2 (Loggia)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	ENDUIT SAUMON + PLATRE - Porteur pièces humides (mur + poteaux / poutres) -	LGT 87 - Vol 3 (Cuisine)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	COLLE GRISE - Mosaïque multicolor -	LGT 87 - Vol 3 (Cuisine)	
P6	Revêtement de mur	Revêtement de mur	COLLE GRISE - Colle grise et noire (plinthe grise) -	LGT 87 - Vol 3 (Cuisine)	
P7	Revêtement de mur	Revêtement de mur	COLLE BEIGE SOUS CARRELAGE - Grise (Carreaux 15 X 15 marron) -	LGT 87 - Vol 3 (Cuisine)	
P8	Equipements divers et accessoires	Evier	MATERIAU BITUMINEUX - souple noir -	LGT 87 - Vol 3 (Cuisine)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	ENDUIT SAUMON + PLATRE - Cloison et doublage pièces humides -	LGT 87 - Vol 3 (Cuisine)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	MASTIC NOIR - -	LGT 87 - Vol 3 (Cuisine)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	JOINT SOUPLE BLANC - entre dormant menuiserie et la maçonnerie et entre couvertine et maçonnerie -	LGT 87 - Vol 3 (Cuisine)	
P12	Revêtement de mur	Revêtement de mur	COLLE GRISE SOUS PLINTHE - Grise (plinthes noires) -	LGT 87 - Vol 4 (SDB)	
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	COLLE GRISE SOUS CARRELAGE - mosaïque gris noire -	LGT 87 - Vol 4 (SDB)	
P14	Equipements divers et accessoires	Baignoire	MATERIAU BITUMINEUX - dur noir -	LGT 87 - Vol 4 (SDB)	
P15	Revêtement de mur	Revêtement de mur	COLLE CREME+PEINTURE VERTE - grise (carreaux 15 X 15 Beige) -	LGT 87 - Vol 4 (SDB)	
P16	Revêtement de mur	Revêtement de mur	COLLE BLANCHE DE CARRELAGE - grise (carreaux 15 X 15 Blanc) -	LGT 87 - Vol 4 (SDB)	
P17	Equipements divers et accessoires	Baignoire	ENDUIT PLATRE - -	LGT 87 - Vol 4 (SDB)	
P18	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	ENDUIT PLATRE - Plafond pièces humides -	LGT 87 - Vol 4 (SDB)	
P19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	RAGREAGE - Gris d'origine pièces sèches -	LGT 87 - Vol 6 (Chambre 1)	

P20	Revêtement de sol	Revêtement de sol	DALLE DE SOL OCRE+COLLE BLANCHE - Orange + colle jaune / blanche -	LGT 87 - Vol 6 (Chambre 1)	
P21	Revêtement de sol	Revêtement de sol	DALLE DE SOL GRISE+COLLE JAUNE - blanc coulé sur dalle plastique (présence de trace noire) -	LGT 87 - Vol 6 (Chambre 1)	
P22	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	ENDUIT PLATRE - -	LGT 87 - Vol 6 (Chambre 1)	
P23	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	ENDUIT PLATRE - Porteur pièces sèches (mur + poteaux / poutres) -	LGT 87 - Vol 6 (Chambre 1)	
P24	Revêtement de sol	Revêtement de sol	DALLE DE SOL BEIGE - jaunâtre -	LGT 87 - Vol 7 (Chambre 2)	
P25	Revêtement de sol	Revêtement de sol	DALLE DE SOL BICOUCHE ROUGE/CREME - carreaux 30 X 30 beige avec soys face rouge + colle jaune -	LGT 87 - Vol 9 (Séjour)	
P26	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	ENDUIT PLATRE - Plafond pièce sèche -	LGT 87 - Vol 8 (Chambre 3)	
P27	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	PLACO - doublage placoplâtre pièces sèches -	LGT 87 - Vol 8 (Chambre 3)	
P28	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	ENDUIT PLATRE - Cloison pièces sèches -	LGT 87 - Vol 6 (Chambre 1)	
P29	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	JOINT DUR + PEINTURE ROSE ET VERTE - dur beige -	LGT 87 - Vol 4 (SDB)	

N° Dossier : 16061702522301

<p>Date de réception : 17/06/2016-Site de Quimper</p> <p>Client : AC ENVIRONNEMENT</p> <p>Référence : 002HD001008</p> <p>Site de prélèvement :</p> <p>Point de prélèvement : Vol 2 (Loggia)</p> <p>Préleveur : JOUSSELIN DAVID</p> <p>Couleur :</p> <p>Couches à analyser :</p> <p>Remarque : 382 Rue d Artois Bat Géraniums - CITE PIERRE BROSS</p>	<p style="text-align: center;">AC ENVIRONNEMENT</p> <p>64, Rue Clément Ader</p> <p style="text-align: center;">42153 RIORGES</p>
<p>date de prélèvement : 10/06/16</p> <p>Nature de l'échantillon : Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduit plâtre</p> <p>Référence : 002HD001008</p> <p>Aspect :</p>	

Ech 1 : N.T 412115 - 002HD001008 n°1 **Date de début d'analyse :** 20/06/2016


Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE_MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			enduit plâtre+peinture blanche
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :
inséparables

Copie à : _____

Validation scientifique par :
ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par :
Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.
(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.  Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702522301

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 3 (Cuisine)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :
Couches à analyser :

 Remarque : 382 Rue d Artois Bat Géraniums - CITE PIERRE
BROSS

date de prélèvement : 10/06/16

Nature de l'échantillon : Parois verticales intérieures et enduits -
Murs et cloisons - Enduit ciment

Référence : 002HD001008

Aspect :
Ech 1 : N.T 412116 - 002HD001008 n°2
Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			enduit blanc + ciment
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :

inséparable


Copie à :

Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702522301

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 2 (Loggia)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :
Couches à analyser :

 Remarque : 382 Rue d Artois Bat Géraniums - CITE PIERRE
 BROSS

date de prélèvement : 10/06/16

Nature de l'échantillon : Revêtement de sol - Revêtement de sol -
 Chappe maigre (base ciment)

Référence : 002HD001008

Aspect :
Ech 1 : N.T 412117 - 002HD001008 n°3
Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			béton
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :


Copie à :

Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702522301

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 3 (Cuisine)

date de prélèvement : 10/06/16

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Nature de l'échantillon : Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit plâtre

Couleur :
Référence : 002HD001008

Couches à analyser :
Aspect :

 Remarque : 382 Rue d Artois Bat Géraniums - CITE PIERRE
 BROSS

Ech 1 : N.T 412118 - 002HD001008 n°4
Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			enduit saumon + platre
Aspect visuel de l'échantillon			fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :

inséparable


Copie à : _____

Validation scientifique par : _____

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par : _____

Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702522301

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 3 (Cuisine)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :
Couches à analyser :

 Remarque : 382 Rue d Artois Bat Géraniums - CITE PIERRE
BROSS

date de prélèvement : 10/06/16

Nature de l'échantillon : Revêtement de sol - Revêtement de sol -
Colles de carrelage

Référence : 002HD001008

Aspect :
Ech 1 : N.T 412119 - 002HD001008 n°5
Date de début d'analyse :

20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			colle grise
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :


Copie à :

Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702522301

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 3 (Cuisine)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :
Couches à analyser :

 Remarque : 382 Rue d Artois Bat Géraniums - CITE PIERRE
BROSS

date de prélèvement : 10/06/16

Nature de l'échantillon : Revêtement de mur - Revêtement de mur -
Colle de carrelage (plinthe)

Référence : 002HD001008

Aspect :
Ech 1 : N.T 412120 - 002HD001008 n°6
Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			colle grise
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :


Copie à :

Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702522301

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 3 (Cuisine)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :

Couches à analyser :

Remarque : 382 Rue d Artois Bat Géraniums - CITE PIERRE
BROSS

date de prélèvement : 10/06/16

Nature de l'échantillon : Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colles de carrelages (faïences)

Référence : 002HD001008

Aspect :

Ech 1 : N.T 412121 - 002HD001008 n°7

Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			colle beige sous carrelage
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :


Copie à : _____

Validation scientifique par : _____

Validation administrative par : _____

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.
(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.  Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702522301

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 3 (Cuisine)

date de prélèvement : 10/06/16

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Nature de l'échantillon : Equipements divers et accessoires - Evier -
Tampon bitumineux

Couleur :
Référence : 002HD001008

Couches à analyser :
Aspect :

 Remarque : 382 Rue d Artois Bat Géraniums - CITE PIERRE
BROSS

Ech 1 : N.T 412122 - 002HD001008 n°8
Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			matériau bitumineux
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :


Copie à :

Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702522301

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 3 (Cuisine)

date de prélèvement : 10/06/16

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Nature de l'échantillon : Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit plâtre

Couleur :
Référence : 002HD001008

Couches à analyser :
Aspect :

 Remarque : 382 Rue d Artois Bat Géraniums - CITE PIERRE
 BROSS

Ech 1 : N.T 412123 - 002HD001008 n°9
Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			enduit saumon + plâtre
Aspect visuel de l'échantillon			fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :

inséparable


Copie à : _____

Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702522301

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 3 (Cuisine)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :

Couches à analyser :

Remarque : 382 Rue d Artois Bat Géraniums - CITE PIERRE
BROSS

date de prélèvement : 10/06/16

Nature de l'échantillon : Parois verticales intérieures et enduits -
Menuiseries - Ensemble des joints d'étanchéité + mastic vitrier de la
menuiserie

Référence : 002HD001008

Aspect :

Ech 1 : N.T 412124 - 002HD001008 n°10

Date de début d'analyse : 20/06/2016


Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			mastic noir
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :

Copie à : _____

Validation scientifique par :
ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par :
Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.
(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par
symbole miniaturisé. Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702522301

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 3 (Cuisine)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :

Couches à analyser :

Remarque : 382 Rue d Artois Bat Géraniums - CITE PIERRE
BROSS

date de prélèvement : 10/06/16

Nature de l'échantillon : Parois verticales intérieures et enduits -
Menuiseries - Reprise d'étanchéité

Référence : 002HD001008

Aspect :

Ech 1 : N.T 412125 - 002HD001008 n°11

Date de début d'analyse :

20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			joint souple blanc
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :


Copie à :

Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702522301

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 4 (SDB)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :
Couches à analyser :

 Remarque : 382 Rue d Artois Bat Géraniums - CITE PIERRE
 BROSS

date de prélèvement : 10/06/16

Nature de l'échantillon : Revêtement de mur - Revêtement de mur -
 Colle de carrelage (plinthe)

Référence : 002HD001008

Aspect :
Ech 1 : N.T 412126 - 002HD001008 n°12
Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			colle grise sous plinthe
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :


Copie à : _____

Validation scientifique par : _____

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par : _____

Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702522301

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 4 (SDB)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :
Couches à analyser :

 Remarque : 382 Rue d Artois Bat Géraniums - CITE PIERRE
BROSS

date de prélèvement : 10/06/16

Nature de l'échantillon : Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage

Référence : 002HD001008

Aspect :
Ech 1 : N.T 412127 - 002HD001008 n°13
Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			colle grise sous carrelage
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :


Copie à : _____

Validation scientifique par : _____

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par : _____

Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702522301

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 4 (SDB)

date de prélèvement : 10/06/16

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Nature de l'échantillon : Equipements divers et accessoires -
 Baignoire - Tampon bitumineux

Couleur :
Référence : 002HD001008

Couches à analyser :
Aspect :

 Remarque : 382 Rue d Artois Bat Géraniums - CITE PIERRE
 BROSS

Ech 1 : N.T 412128 - 002HD001008 n°14
Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			matériau bitumineux
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :


Copie à : _____

Validation scientifique par : _____

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par : _____

Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702522301

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 4 (SDB)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :

Couches à analyser :

Remarque : 382 Rue d Artois Bat Géraniums - CITE PIERRE
BROSS

date de prélèvement : 10/06/16

Nature de l'échantillon : Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colles de carrelages (faïences)

Référence : 002HD001008

Aspect :

Ech 1 : N.T 412129 - 002HD001008 n°15

Date de début d'analyse : 20/06/2016


Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			colle crème+peinture verte
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :

Copie à : _____

Validation scientifique par :
ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par :
Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.
(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.  Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702522301

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 4 (SDB)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :

Couches à analyser :

Remarque : 382 Rue d Artois Bat Géraniums - CITE PIERRE
BROSS

date de prélèvement : 10/06/16

Nature de l'échantillon : Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colles de carrelages (faïences)

Référence : 002HD001008

Aspect :

Ech 1 : N.T 412130 - 002HD001008 n°16

Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			colle blanche de carrelage
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :


Copie à : _____

Validation scientifique par : _____

Validation administrative par : _____

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.
(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.  Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702522301

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 4 (SDB)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :
Couches à analyser :

 Remarque : 382 Rue d Artois Bat Géraniums - CITE PIERRE
 BROSS

date de prélèvement : 10/06/16

Nature de l'échantillon : Equipements divers et accessoires -
 Baignoire - enduit scellement pour scellement baignoire

Référence : 002HD001008

Aspect :
Ech 1 : N.T 412131 - 002HD001008 n°17
Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			enduit plâtre
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :


Copie à : _____

Validation scientifique par : _____

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par : _____

Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702522301

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 4 (SDB)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :
Couches à analyser :

 Remarque : 382 Rue d Artois Bat Géraniums - CITE PIERRE
BROSS

date de prélèvement : 10/06/16

Nature de l'échantillon : Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduit plâtre

Référence : 002HD001008

Aspect :
Ech 1 : N.T 412132 - 002HD001008 n°18
Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			enduit plâtre
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :


Copie à :

Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702522301

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 6 (Chambre 1)

date de prélèvement : 10/06/16

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Nature de l'échantillon : Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage

Couleur :

Référence : 002HD001008

Couches à analyser :

Aspect :

Remarque : 382 Rue d Artois Bat Géraniums - CITE PIERRE
BROSS

Ech 1 : N.T 412133 - 002HD001008 n°19

Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			ragréage
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :


Copie à :

Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.
(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.  Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702522301

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 6 (Chambre 1)

date de prélèvement : 10/06/16

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Nature de l'échantillon : Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques

Couleur :
Référence : 002HD001008

Couches à analyser :
Aspect :

 Remarque : 382 Rue d Artois Bat Géraniums - CITE PIERRE
 BROSS

Ech 1 : N.T 412134 - 002HD001008 n°20
Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			dalle de sol ocre+colle blanche
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :


Copie à : _____

Validation scientifique par : _____

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par : _____

Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702522301

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 6 (Chambre 1)

date de prélèvement : 10/06/16

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Nature de l'échantillon : Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage

Couleur :
Référence : 002HD001008

Couches à analyser :
Aspect :

 Remarque : 382 Rue d Artois Bat Géraniums - CITE PIERRE
 BROSS

Ech 1 : N.T 412135 - 002HD001008 n°21
Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			dalle de sol grise+colle jaune
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :


Copie à : _____

Validation scientifique par : _____

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par : _____

Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702522301

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 6 (Chambre 1)

date de prélèvement : 10/06/16

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Nature de l'échantillon : Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Enduit platre sur latti bois

Couleur :

Référence : 002HD001008

Couches à analyser :

Aspect :

Remarque : 382 Rue d Artois Bat Géraniums - CITE PIERRE
BROSS

Ech 1 : N.T 412136 - 002HD001008 n°22

Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			enduit plâtre
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :


Copie à :

Validation scientifique par :

Validation administrative par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.
(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.  Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702522301

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 6 (Chambre 1)

date de prélèvement : 10/06/16

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Nature de l'échantillon : Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit plâtre

Couleur :
Référence : 002HD001008

Couches à analyser :
Aspect :

 Remarque : 382 Rue d Artois Bat Géraniums - CITE PIERRE
 BROSS

Ech 1 : N.T 412137 - 002HD001008 n°23
Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			enduit plâtre
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :


Copie à : _____

Validation scientifique par : _____

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par : _____

Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702522301

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 7 (Chambre 2)

date de prélèvement : 10/06/16

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Nature de l'échantillon : Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques

Couleur :
Référence : 002HD001008

Couches à analyser :
Aspect :

 Remarque : 382 Rue d Artois Bat Géraniums - CITE PIERRE
 BROSS

Ech 1 : N.T 412138 - 002HD001008 n°24
Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			dalle de sol beige
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :


Copie à : _____

Validation scientifique par : _____

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par : _____

Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702522301

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 9 (Séjour)

date de prélèvement : 10/06/16

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Nature de l'échantillon : Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche

Couleur :
Référence : 002HD001008

Couches à analyser :
Aspect :

 Remarque : 382 Rue d Artois Bat Géraniums - CITE PIERRE
 BROSS

Ech 1 : N.T 412139 - 002HD001008 n°25
Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			dalle de sol bicouche rouge/crème
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :


Copie à : _____

Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702522301

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 8 (Chambre 3)

date de prélèvement : 10/06/16

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Nature de l'échantillon : Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduit plâtre

Couleur :

Référence : 002HD001008

Couches à analyser :

Aspect :

Remarque : 382 Rue d Artois Bat Géraniums - CITE PIERRE
BROSS

Ech 1 : N.T 412140 - 002HD001008 n°26

Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			enduit platre
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :


Copie à : _____

Validation scientifique par : _____

Validation administrative par : _____

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.
(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.  Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702522301

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 8 (Chambre 3)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :
Couches à analyser :

 Remarque : 382 Rue d Artois Bat Géraniums - CITE PIERRE
BROSS

date de prélèvement : 10/06/16

Nature de l'échantillon : Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués

Référence : 002HD001008

Aspect :
Ech 1 : N.T 412141 - 002HD001008 n°27
Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			placo
Aspect visuel de l'échantillon			fibreuse
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :


Copie à :

Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702522301

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 6 (Chambre 1)

date de prélèvement : 10/06/16

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Nature de l'échantillon : Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit plâtre

Couleur :
Référence : 002HD001008

Couches à analyser :
Aspect :

 Remarque : 382 Rue d Artois Bat Géraniums - CITE PIERRE
BROSS

Ech 1 : N.T 412142 - 002HD001008 n°28
Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			enduit platre
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :


Copie à :

Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702522301

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 4 (SDB)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :
Couches à analyser :

 Remarque : 382 Rue d Artois Bat Géraniums - CITE PIERRE
BROSS

date de prélèvement : 10/06/16

Nature de l'échantillon : Parois verticales intérieures et enduits -
Menuiseries - Mastic vitrier

Référence : 002HD001008

Aspect :
Ech 1 : N.T 412143 - 002HD001008 n°29
Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			joint dur + peinture rose et verte
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :

inséparable


Copie à :

Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.