

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	14 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1
CP - Ville :	53000 LAVAL
Référence client :	_00043000110000100274_
Date du repérage :	10/08/2016
Désignation :	Appartement n° 274 de type 4 situé au 04 ème étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	14 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 53000 LAVAL	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00043000110000100274_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 274 de type 4 situé au 04 ème étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	GARDENAT Ludovic	Date du rapport :	18/08/2016
Accompagnateur :	D.JOUSSELIN (0 800 400 100)		A Riorges, le 18/08/2016
Date de repérage :	10/08/2016		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre			
Numéro attestation :	CPDI 4002 V3	Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Délivré le :	23/06/2016		

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
Logement 274 - Vol 1 (Salon) Logement 274 - Vol 4 (Chambre 1) Logement 274 - Vol 6 (Dégagement) Logement 274 - Vol 8 (W.C) Logement 274 - Vol 10 (Cuisine)	Logement 274 - Vol 3 (Séjour) Logement 274 - Vol 5 (Chambre 2) Logement 274 - Vol 7 (SDB) Logement 274 - Vol 9 (Cellier)



Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Logement 274	Vol 1 (Salon) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (SDB) - Vol 8 (W.C) - Vol 9 (Cellier) - Vol 10 (Cuisine)	
Plafond et faux-plafonds	Logement 274	Vol 1 (Salon) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (SDB) - Vol 8 (W.C) - Vol 9 (Cellier) - Vol 10 (Cuisine)	
Revêtement de sol	Logement 274	Vol 1 (Salon) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (SDB) - Vol 8 (W.C) - Vol 9 (Cellier) - Vol 10 (Cuisine)	
Conduits, canalisations et équipements	Logement 274	Vol 8 (W.C)	
Revêtement de mur	Logement 274	Vol 9 (Cellier) - Vol 10 (Cuisine)	
Equipements divers et accessoires	Logement 274	Vol 10 (Cuisine)	



K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 10 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 8 (W.C)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 10 (Cuisine)	Lés plastiques 30*30	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Dégagement)	Lés plastiques 30*30	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Séjour)	Lés plastiques 30*30	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (W.C)	Lés plastiques 30*30	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 10 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Salon)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Chambre 1)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Chambre 2)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 10 (Cuisine)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (SDB)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Dégagement)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Salon)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Séjour)	pvc 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Chambre 1)	pvc 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Vol 5 (Chambre 2)	pvc 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 10 (Cuisine)	pvc 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 9 (Cellier)	pvc 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 1 (Salon)	pvc 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client les joints de radiateur
Vol 5 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client les joints de radiateur
Vol 7 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client les joints de radiateur
Vol 10 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client les joints de radiateur
Vol 3 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client les joints de radiateur
Vol 1 (Salon)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client les joints de radiateur

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 10 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P16
Vol 1 (Salon)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P16
Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P16
Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P16
Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P16
Vol 6 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P16
Vol 7 (SDB)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P16
Vol 8 (W.C)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P16
Vol 10 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P17
Vol 8 (W.C)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P17
Vol 6 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P18
Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P18
Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P18
Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P20
Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P21

Q

Réserves / Commentaires



Bilan cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 43 :

Matériaux amiantés :

- 4 faïences de cuisine sur les 12 prélevées sont amiantées.
- 4 colles noires sur les 4 prélevées sont amiantées.
- 4 dalles de sol noires sur les 4 prélevées sont amiantées.
- 3 dalles de sol grises sur les 3 prélevées sont amiantées.
- 3 dalles de sol rouges sur les 4 prélevées sont amiantées.
- Présence d'un ragréage amianté car pollué par la colle noire (celle-ci est présente dans le descriptif du laboratoire / prélèvement 10 du 002VZ000044)

On retrouve de l'amiante dans les colles de faïences dans 4 logements sur les 12 réalisés.

Les résultats obtenus ne permettent pas de conclure sur la présence ou non d'amiante dans les logements non visités. En cas d'intervention dans un de ces logements il conviendra de réaliser des prélèvements sur les colles de faïences, ou à défaut de considérer l'ensemble de ces éléments comme étant amiantés.

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)
- Les matériaux compris entre la cloison bois séparant le séjour du balcon.
- Le balcon considéré comme non visité. Il sera réalisé lors du diagnostic des façades du bâtiment.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neufs mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sol.

Des prélèvements complémentaires peuvent s'avérer nécessaires en cas de réhabilitation complète des sols

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 7 (SDB) - Logement 274	Inaccessible sans sondage destructif	dessous et derrière la douche
Logement 274 - Vol 2 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	sera réalisé lors du diagnostic des façades du bâtiment.

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Conduits, canalisations et équipements

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 274	Vol 8 (W.C)	Conduit eau	Conduit	S18	acier +peinture blanche		S18 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature conduit acier

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 274	Vol 10 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P13	Réalisation d'un prélèvement	noir	002OY000 104 n°13 - 1 - 002OY000 104 n°13 - 2	P13	Matériau bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 274	Vol 10 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I1	blanc		I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 274	Vol 8 (W.C)	Evier	Mastic étanchéité	I1	blanc		I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Logement 274	Vol 4 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I11			I11 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client les joints de radiateur
Logement 274	Vol 5 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I11			I11 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client les joints de radiateur
Logement 274	Vol 7 (SDB)	Radiateurs	Joints	I11			I11 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client les joints de radiateur
Logement 274	Vol 10 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I11			I11 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client les joints de radiateur



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 274	Vol 3 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I11			I11 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client les joints de radiateur
Logement 274	Vol 1 (Salon)	Radiateurs	Joints	I11			I11 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client les joints de radiateur

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 274	Vol 4 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P1	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces sèches	002OY000 104 n°1 - 1 - 002OY000 104 n°1 - 2	P1	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 274	Vol 1 (Salon) - Vol 3 (Séjour) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S1 - S2 - S3 - S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Porteur pièces sèches	002OY000 104 n°1 - 1 - 002OY000 104 n°1 - 2	P1	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 274	Vol 7 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P4	Réalisation d'un prélèvement	cloisons pièces humides	002OY000 104 n°4 - 1 - 002OY000 104 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 274	Vol 8 (W.C) - Vol 10 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	cloisons pièces humides	002OY000 104 n°4 - 1 - 002OY000 104 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 274	Vol 6 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P5	Réalisation d'un prélèvement	cloisons pièces sèches	002OY000 104 n°5 - 1 - 002OY000 104 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau rouge en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 274	Vol 6 (Dégagement) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P5 - S15 - S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	cloisons pièces sèches	002OY000 104 n°5 - 1 - 002OY000 104 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau rouge en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 274	Vol 8 (W.C)	Menuiseries	Mastic vitrier	P6	Réalisation d'un prélèvement	beige dur	002OY000 104 n°6 - 1 - 002OY000 104 n°6 - 2	P6	Matériau beige en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 274	Vol 8 (W.C)	Menuiseries	Mastic vitrier	P6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	beige dur	002OY000 104 n°6 - 1 - 002OY000 104 n°6 - 2	P6	Matériau beige en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 274	Vol 9 (Cellier)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P8	Réalisation d'un prélèvement	doublages placoplâtre pièces sèches	002OY000 104 n°8 - 1 - 002OY000 104 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 274	Vol 10 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P12	Réalisation d'un prélèvement	porteur pièces humides	002OY000 104 n°12 - 1 - 002OY000 104 n°12 - 2	P12	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 274	Vol 8 (W.C) - Vol 7 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	porteur pièces humides	002OY000 104 n°12 - 1 - 002OY000 104 n°12 - 2	P12	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 274	Vol 6 (Dégagement)	Porte d'entrée	Joint	P14	Réalisation d'un prélèvement	d'étanchéité noir	002OY000 104 n°14 - 1 - 002OY000 104 n°14 - 2	P14	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 274	Vol 3 (Séjour)	Menuiseries	pvc 4/16/4	I10	blanc		I10 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Logement 274	Vol 4 (Chambre 1)	Menuiseries	pvc 4/16/4	I10	blanc		I10 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 274	Vol 5 (Chambre 2)	Menuiseries	pvc 4/16/4	I10	blanc		I10 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Logement 274	Vol 10 (Cuisine)	Menuiseries	pvc 4/16/4	I10	blanc		I10 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Logement 274	Vol 9 (Cellier)	Menuiseries	pvc 4/16/4	I10	blanc		I10 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Logement 274	Vol 1 (Salon)	Menuiseries	pvc 4/16/4	I10	blanc		I10 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Logement 274	Vol 3 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S37	en bois		S37 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature doublage avec panneau de nature : bois



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 274	Vol 4 (Chambre 1)	Plafonds	Enduit plâtre	P2	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces sèches	002OY000 104 n°2 - 1 - 002OY000 104 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 274	Vol 6 (Dégagement) - Vol 3 (Séjour) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 1 (Salon)	Plafonds	Enduit plâtre	S7 - S8 - S12 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Plafond pièces sèches	002OY000 104 n°2 - 1 - 002OY000 104 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 274	Vol 8 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre	P3	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces humides	002OY000 104 n°3 - 1 - 002OY000 104 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 274	Vol 7 (SDB) - Vol 10 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre	S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Plafond pièces humides	002OY000 104 n°3 - 1 - 002OY000 104 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 274	Vol 9 (Cellier)	Plafonds	Enduit ciment	P10	Réalisation d'un prélèvement	plafond cellier + peinture blanche	002OY000 104 n°10 - 1 - 002OY000 104 n°10 - 2	P10	Enduit compact gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 274	Vol 9 (Cellier)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P9	Réalisation d'un prélèvement	plinthe beige 7*7 + colle beige	002OY000 104 n°9 - 1 - 002OY000 104 n°9 - 2	P9	Colle beige avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 274	Vol 9 (Cellier)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	plinthe beige 7*7 + colle beige	002OY000 104 n°9 - 1 - 002OY000 104 n°9 - 2	P9	Colle beige avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 274	Vol 10 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P11	Réalisation d'un prélèvement	faïence blanche 15*15 + colle grise	002OY000 104 n°11 - 1 - 002OY000 104 n°11 - 2	P11	Colle grise + matériau blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 274	Vol 9 (Cellier)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P7	Réalisation d'un prélèvement	chappe cellier +peinture grise	002OY000 104 n°7 - 1 - 002OY000 104 n°7 - 2	P7	Matériau compact gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 274	Vol 10 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	P15	Réalisation d'un prélèvement	gris d'origine pièce humides	002OY000 104 n°15 - 1 - 002OY000 104 n°15 - 2	P15	Colle polymère jaune + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 274	Vol 7 (SDB) - Vol 8 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage	S21 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	gris d'origine pièce humides	002OY000 104 n°15 - 1 - 002OY000 104 n°15 - 2	P15	Colle polymère jaune + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 274	Vol 10 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P16	Réalisation d'un prélèvement	noire d'origine au-dessus du ragréage d'origine	002OY000 104 n°16 - 1 - 002OY000 104 n°16 - 2	P16	Colle bitumineuse noire + ragréage gris + matériau compact gris	Positif	Présence sur analyse
Logement 274	Vol 1 (Salon)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S23 (P16)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	noire d'origine au-dessus du ragréage d'origine	002OY000 104 n°16 - 1 - 002OY000 104 n°16 - 2	P16	Colle bitumineuse noire + ragréage gris + matériau compact gris	Positif	Présence sur analyse
Logement 274	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S24 (P16)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	noire d'origine au-dessus du ragréage d'origine	002OY000 104 n°16 - 1 - 002OY000 104 n°16 - 2	P16	Colle bitumineuse noire + ragréage gris + matériau compact gris	Positif	Présence sur analyse
Logement 274	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S25 (P16)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	noire d'origine au-dessus du ragréage d'origine	002OY000 104 n°16 - 1 - 002OY000 104 n°16 - 2	P16	Colle bitumineuse noire + ragréage gris + matériau compact gris	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 274	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S26 (P16)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	noire d'origine au-dessus du ragréage d'origine	002OY000 104 n°16 - 1 - 002OY000 104 n°16 - 2	P16	Colle bitumineuse noire + ragréage gris + matériau compact gris	Positif	Présence sur analyse
Logement 274	Vol 6 (Dégagement)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S27 (P16)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	noire d'origine au-dessus du ragréage d'origine	002OY000 104 n°16 - 1 - 002OY000 104 n°16 - 2	P16	Colle bitumineuse noire + ragréage gris + matériau compact gris	Positif	Présence sur analyse
Logement 274	Vol 7 (SDB)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S28 (P16)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	noire d'origine au-dessus du ragréage d'origine	002OY000 104 n°16 - 1 - 002OY000 104 n°16 - 2	P16	Colle bitumineuse noire + ragréage gris + matériau compact gris	Positif	Présence sur analyse
Logement 274	Vol 8 (W.C)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S29 (P16)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	noire d'origine au-dessus du ragréage d'origine	002OY000 104 n°16 - 1 - 002OY000 104 n°16 - 2	P16	Colle bitumineuse noire + ragréage gris + matériau compact gris	Positif	Présence sur analyse
Logement 274	Vol 10 (Cuisine)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P17	Réalisation d'un prélèvement	d'origine rouge au-dessus de la colle noire	002OY000 104 n°17 - 1 - 002OY000 104 n°17 - 2	P17	Dalle dure cassante rouge + colle bitumineuse noire + colle polymère jaune avec couche en mousse	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 274	Vol 8 (W.C)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S32 (P17)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	d'origine rouge au-dessus de la colle noire	002OY000 104 n°17 - 1 - 002OY000 104 n°17 - 2	P17	Dalle dure cassante rouge + colle bitumineuse noire + colle polymère jaune avec couche en mousse	Positif	Présence sur analyse
Logement 274	Vol 10 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques 30*30	I2	jaune + colle jaune : au-dessus du revêtement d'origine		I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 274	Vol 6 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques 30*30	I2	jaune + colle jaune : au-dessus du revêtement d'origine		I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 274	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques 30*30	I2	jaune + colle jaune : au-dessus du revêtement d'origine		I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 274	Vol 8 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques 30*30	I2	jaune + colle jaune : au-dessus du revêtement d'origine		I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 274	Vol 10 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3	2 linoléums :(couche supérieure visible)beige tacheté marron +colle jaune +linoléum orange-beige + colle jaune		I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 274	Vol 6 (Dégagement)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P18	Réalisation d'un prélèvement	revetement d'origine épais noire au-dessus de la colle noire d'origine	002OY000 104 n°18 - 1 - 002OY000 104 n°18 - 2	P18	Dalles plastiques	Positif	Présence sur analyse
Logement 274	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S30 (P18)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	revetement d'origine épais noire au-dessus de la colle noire d'origine	002OY000 104 n°18 - 1 - 002OY000 104 n°18 - 2	P18	Dalles plastiques	Positif	Présence sur analyse
Logement 274	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S31 (P18)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	revetement d'origine épais noire au-dessus de la colle noire d'origine	002OY000 104 n°18 - 1 - 002OY000 104 n°18 - 2	P18	Dalles plastiques	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 274	Vol 1 (Salon)	Revêtement de sol	Ragréage	P19	Réalisation d'un prélèvement	ragréage d'origine pièces sèches	002OY000 104 n°19 - 1 - 002OY000 104 n°19 - 2	P19	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable + matériau compact beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 274	Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage	S33 - S34 - S35 - S36	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	ragréage d'origine pièces sèches	002OY000 104 n°19 - 1 - 002OY000 104 n°19 - 2	P19	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable + matériau compact beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 274	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P20	Réalisation d'un prélèvement	grise d'origine: au-dessus de la colle noire d'origine	002OY000 104 n°20 - 1 - 002OY000 104 n°20 - 2	P20	Dalle dure cassante grise + colle bitumineuse noire + colle polymère jaune avec couche en mousse	Positif	Présence sur analyse
Logement 274	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P21	Réalisation d'un prélèvement	noire et fine : revêtement d'origine au-dessus de la colle noire d'origine	002OY000 104 n°21 - 1 - 002OY000 104 n°21 - 2	P21	Dalles plastiques	Positif	Présence sur analyse
Logement 274	Vol 1 (Salon)	Revêtement de sol	Ragréage	I4	rose au-dessus du ragréage d'origine + colle noire		I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 274	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	I4	rose au-dessus du ragréage d'origine + colle noire		I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 274	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	I4	rose au-dessus du ragréage d'origine + colle noire		I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 274	Vol 10 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	I4	rose au-dessus du ragréage d'origine + colle noire		I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 274	Vol 7 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	I4	rose au-dessus du ragréage d'origine + colle noire		I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 274	Vol 6 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage	I4	rose au-dessus du ragréage d'origine + colle noire		I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 274	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I5	linoléum beige+traits marrons + colle jaune - au-dessous de la couche supérieure visible + colle jaune		I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 274	Vol 7 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I5	linoléum beige+traits marrons + colle jaune - au-dessous de la couche supérieure visible + colle jaune		I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 274	Vol 8 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I5	linoléum beige+traits marrons + colle jaune - au-dessous de la couche supérieure visible + colle jaune		I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 274	Vol 1 (Salon)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I6	couche supérieure visible non d'origine linoléum beige-jaune + colle jaune		I6 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 274	Vol 6 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I6	couche supérieure visible non d'origine linoléum beige-jaune + colle jaune		I6 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 274	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I6	couche supérieure visible non d'origine linoléum beige-jaune + colle jaune		I6 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 274	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I7	couche supérieure visible non d'origine linoléum rose-marron + colle jaune		I7 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 274	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	19	couche supérieure visible non d'origine linoléum gris tacheté bleu foncé + colle jaune		19 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
 Logement 274	Logement 274	Logement 274 - Plan de repérage - Actions menées
 Logement 274	Logement 274	Logement 274 - Plan des prélèvements
 Logement 274	Logement 274	Logement 274 - MPCA Revêtement de sol




LOGEMENT 274 - PLAN DES PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002OY000104

Légende

	Vol 7 (SDB)
	Volume non visité

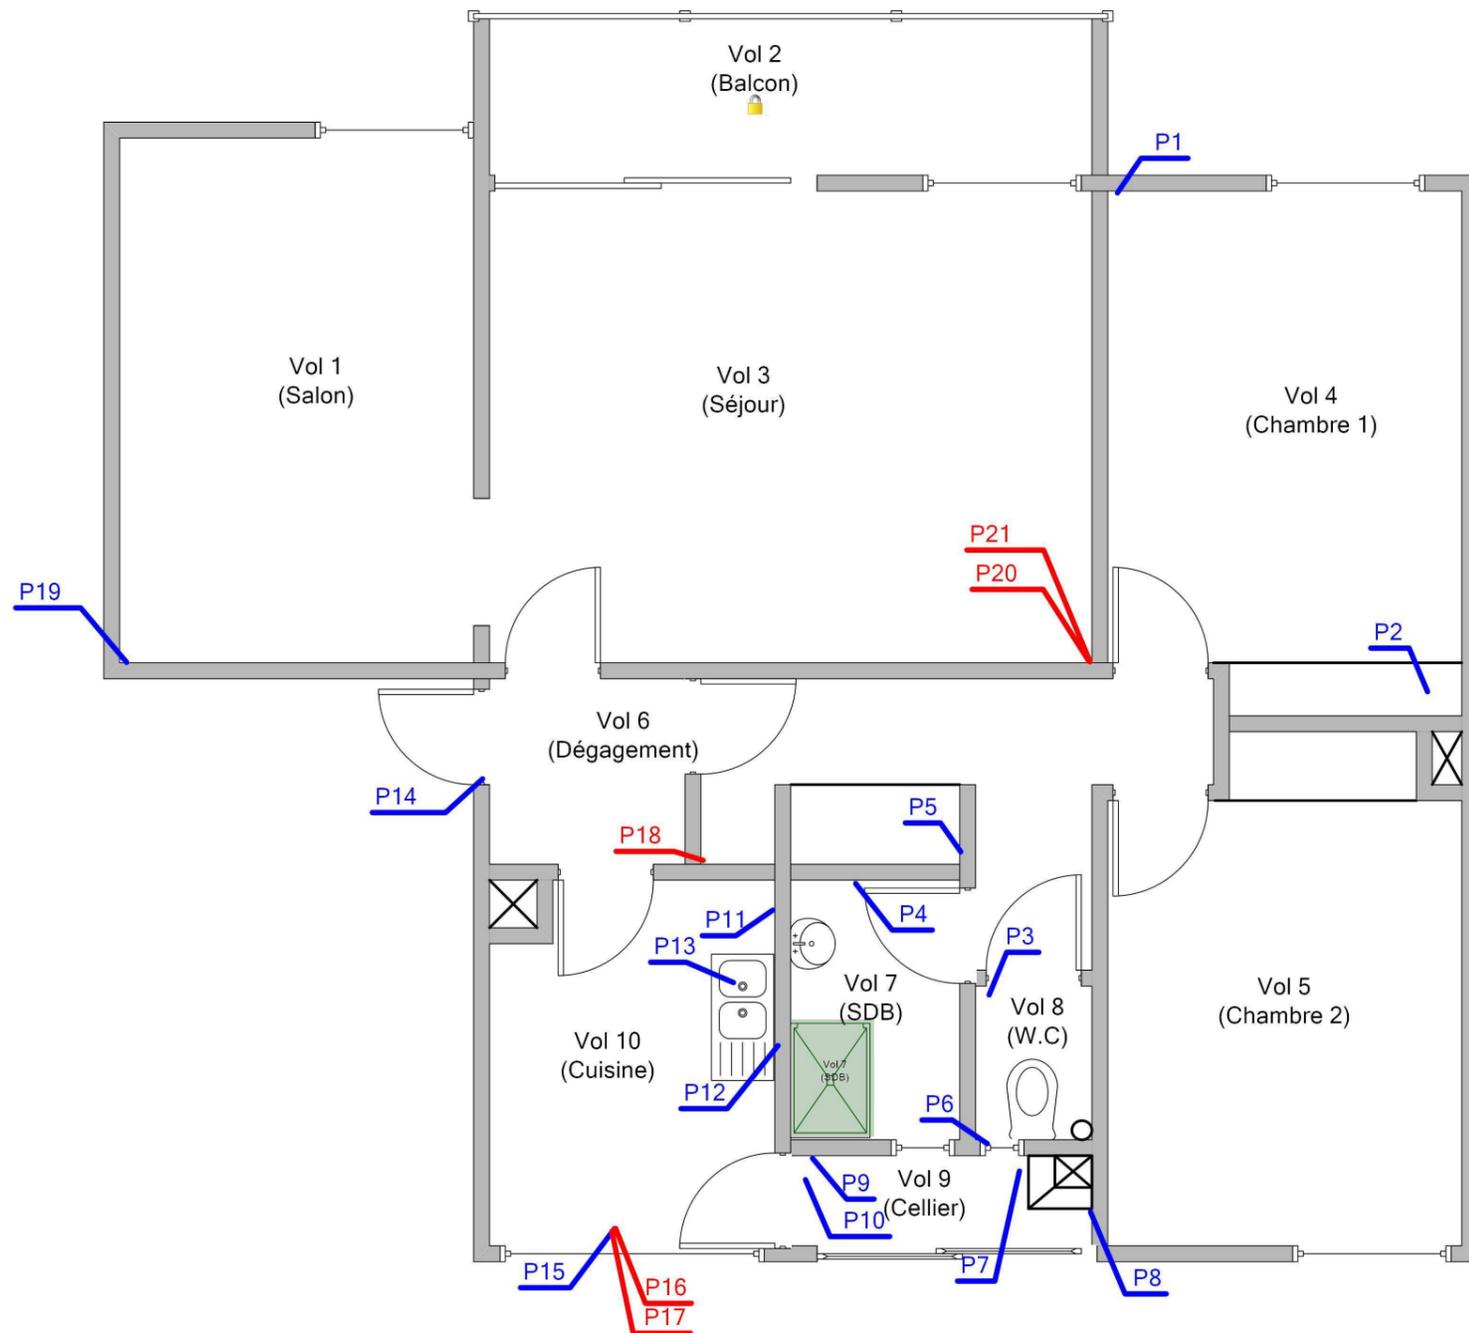

Adresse du bien
14 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1
53000 LAVAL

Désignation
Appartement n° 274 de type 4 situé au 04 ème étage

Date intervention
10/08/2016

Technicien intervenant
GARDENAT Ludovic

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002OY000104 n°1 - 1 (P1)	Logement 274 - Vol 4 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002OY000104 n°1 - 2 (P1)	Logement 274 - Vol 4 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002OY000104 n°2 - 1 (P2)	Logement 274 - Vol 4 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002OY000104 n°2 - 2 (P2)	Logement 274 - Vol 4 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002OY000104 n°3 - 2 (P3)	Logement 274 - Vol 8 (W.C)	Prélevement négatif
002OY000104 n°3 - 1 (P3)	Logement 274 - Vol 8 (W.C)	Prélevement négatif
002OY000104 n°4 - 2 (P4)	Logement 274 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000104 n°4 - 1 (P4)	Logement 274 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000104 n°5 - 1 (P5)	Logement 274 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement négatif
002OY000104 n°5 - 2 (P5)	Logement 274 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement négatif
002OY000104 n°6 - 2 (P6)	Logement 274 - Vol 8 (W.C)	Prélevement négatif
002OY000104 n°6 - 1 (P6)	Logement 274 - Vol 8 (W.C)	Prélevement négatif
002OY000104 n°7 - 2 (P7)	Logement 274 - Vol 9 (Cellier)	Prélevement négatif
002OY000104 n°7 - 1 (P7)	Logement 274 - Vol 9 (Cellier)	Prélevement négatif
002OY000104 n°8 - 1 (P8)	Logement 274 - Vol 9 (Cellier)	Prélevement négatif
002OY000104 n°8 - 2 (P8)	Logement 274 - Vol 9 (Cellier)	Prélevement négatif
002OY000104 n°9 - 2 (P9)	Logement 274 - Vol 9 (Cellier)	Prélevement négatif
002OY000104 n°9 - 1 (P9)	Logement 274 - Vol 9 (Cellier)	Prélevement négatif
002OY000104 n°10 - 2 (P10)	Logement 274 - Vol 9 (Cellier)	Prélevement négatif
002OY000104 n°10 - 1 (P10)	Logement 274 - Vol 9 (Cellier)	Prélevement négatif
002OY000104 n°11 - 2 (P11)	Logement 274 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000104 n°11 - 1 (P11)	Logement 274 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000104 n°12 - 2 (P12)	Logement 274 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000104 n°12 - 1 (P12)	Logement 274 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000104 n°13 - 1 (P13)	Logement 274 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000104 n°13 - 2 (P13)	Logement 274 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000104 n°14 - 1 (P14)	Logement 274 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement négatif
002OY000104 n°14 - 2 (P14)	Logement 274 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement négatif
002OY000104 n°15 - 1 (P15)	Logement 274 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000104 n°15 - 2 (P15)	Logement 274 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000104 n°16 - 1 (P16)	Logement 274 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement positif



Référence	Localisation	Action
002OY000104 n°16 - 2 (P16)	Logement 274 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement positif
002OY000104 n°17 - 2 (P17)	Logement 274 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement positif
002OY000104 n°17 - 1 (P17)	Logement 274 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement positif
002OY000104 n°18 - 2 (P18)	Logement 274 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement positif
002OY000104 n°18 - 1 (P18)	Logement 274 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement positif
002OY000104 n°19 - 2 (P19)	Logement 274 - Vol 1 (Salon)	Prélevement négatif
002OY000104 n°19 - 1 (P19)	Logement 274 - Vol 1 (Salon)	Prélevement négatif
002OY000104 n°20 - 2 (P20)	Logement 274 - Vol 3 (Séjour)	Prélevement positif
002OY000104 n°20 - 1 (P20)	Logement 274 - Vol 3 (Séjour)	Prélevement positif
002OY000104 n°21 - 2 (P21)	Logement 274 - Vol 3 (Séjour)	Prélevement positif
002OY000104 n°21 - 1 (P21)	Logement 274 - Vol 3 (Séjour)	Prélevement positif
	Logement 274 - Vol 10 (Cuisine)	I1
	Logement 274 - Vol 10 (Cuisine)	I2
	Logement 274 - Vol 10 (Cuisine)	I3
	Logement 274 - Vol 1 (Salon)	I4
	Logement 274 - Vol 5 (Chambre 2)	I5
	Logement 274 - Vol 1 (Salon)	I6
	Logement 274 - Vol 3 (Séjour)	I7
	Logement 274 - Vol 7 (SDB)	I8
	Logement 274 - Vol 5 (Chambre 2)	I9
	Logement 274 - Vol 3 (Séjour)	I10
	Logement 274 - Vol 4 (Chambre 1)	I11
S18 - 1 (A18)	Logement 274 - Vol 8 (W.C)	Absence : pas d'amiante par nature
S37 - 1 (A37)	Logement 274 - Vol 3 (Séjour)	Absence : pas d'amiante par nature

002OY000104 n°1 - 1 (P1)



002OY000104 n°1 - 2 (P1)



002OY000104 n°2 - 1 (P2)



002OY000104 n°2 - 2 (P2)



002OY000104 n°3 - 2 (P3)



002OY000104 n°3 - 1 (P3)



002OY000104 n°4 - 2 (P4)



002OY000104 n°4 - 1 (P4)



002OY000104 n°5 - 1 (P5)



002OY000104 n°5 - 2 (P5)



002OY000104 n°6 - 2 (P6)



002OY000104 n°6 - 1 (P6)



002OY000104 n°7 - 2 (P7)



002OY000104 n°7 - 1 (P7)



002OY000104 n°8 - 1 (P8)



002OY000104 n°8 - 2 (P8)



002OY000104 n°9 - 2 (P9)



002OY000104 n°9 - 1 (P9)



002OY000104 n°10 - 2 (P10)



002OY000104 n°10 - 1 (P10)



002OY000104 n°11 - 2 (P11)



002OY000104 n°11 - 1 (P11)



002OY000104 n°12 - 2 (P12)



002OY000104 n°12 - 1 (P12)



002OY000104 n°13 - 1 (P13)



002OY000104 n°13 - 2 (P13)



002OY000104 n°14 - 1 (P14)



002OY000104 n°14 - 2 (P14)



002OY000104 n°15 - 1 (P15)



002OY000104 n°15 - 2 (P15)



002OY000104 n°16 - 1 (P16)



002OY000104 n°16 - 2 (P16)



002OY000104 n°17 - 2 (P17)



002OY000104 n°17 - 1 (P17)



002OY000104 n°18 - 2 (P18)



002OY000104 n°18 - 1 (P18)



002OY000104 n°19 - 2 (P19)



002OY000104 n°19 - 1 (P19)



002OY000104 n°20 - 2 (P20)



002OY000104 n°20 - 1 (P20)



002OY000104 n°21 - 2 (P21)



002OY000104 n°21 - 1 (P21)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



I5 - 1



I6 - 1



17 - 1



18 - 1



19 - 1



I10 - 1



I11 - 1



S18 - 1 (A18)



S37 - 1 (A37)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment - Porteur pièces sèches -	Logement 274 - Vol 4 (Chambre 1)	
P2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable - Plafond pièces sèches -	Logement 274 - Vol 4 (Chambre 1)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac - Plafond pièces humides -	Logement 274 - Vol 8 (W.C)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable - cloisons pièces humides -	Logement 274 - Vol 7 (SDB)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau rouge en vrac non séparable - cloisons pièces sèches -	Logement 274 - Vol 6 (Dégagement)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau beige en vrac + peintures multiples non séparable - beige dur -	Logement 274 - Vol 8 (W.C)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris + peinture non séparable - chappe cellier + peinture grise -	Logement 274 - Vol 9 (Cellier)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable - doublages placoplatre pièces sèches -	Logement 274 - Vol 9 (Cellier)	
P9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige avec couche cartonnée - plinthe beige 7*7 + colle beige -	Logement 274 - Vol 9 (Cellier)	
P10	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit compact gris + peinture non séparable - plafond cellier + peinture blanche -	Logement 274 - Vol 9 (Cellier)	
P11	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + matériau blanc en vrac non séparable - faïence blanche 15*15 + colle grise -	Logement 274 - Vol 10 (Cuisine)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - porteur pièces humides -	Logement 274 - Vol 10 (Cuisine)	
P13	Equipements divers et accessoires	Evier	Matériau bitumineux noir - noir -	Logement 274 - Vol 10 (Cuisine)	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Porte d'entrée	Matériau souple noir - d'étanchéité noir -	Logement 274 - Vol 6 (Dégagement)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage gris - gris d'origine pièce humides -	Logement 274 - Vol 10 (Cuisine)	
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris + matériau compact gris - noire d'origine au-dessus du ragréage d'origine -	Logement 274 - Vol 10 (Cuisine)	



P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante rouge + colle bitumineuse noire + colle polymère jaune avec couche en mousse - d'origine rouge au-dessus de la colle noire -	Logement 274 - Vol 10 (Cuisine)	
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques - revêtement d'origine épais noire au-dessus de la colle noire d'origine -	Logement 274 - Vol 6 (Dégagement)	
P19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable + matériau compact beige en vrac non séparable - ragréage d'origine pièces sèches -	Logement 274 - Vol 1 (Salon)	
P20	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante grise + colle bitumineuse noire + colle polymère jaune avec couche en mousse - grise d'origine: au-dessus de la colle noire d'origine -	Logement 274 - Vol 3 (Séjour)	
P21	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques - noire et fine : revêtement d'origine au-dessus de la colle noire d'origine -	Logement 274 - Vol 3 (Séjour)	

RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-24840 EN DATE DU 17/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. Ludovic GARDENAT
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-83816
 Echantillon ITGA : IT071608-24840
 Reçu au laboratoire le : 11/08/2016
 MesureAmianteAT_f66173e7-398f-46d4-b025-052e4cc17
 817

Réf. Client :

Commande	002OY000104
Dossier client	_00043000110000100274_ 14 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 274 de type 4 situé au 04 ème étage
Echantillon	002OY000104001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 4 (Chambre 1)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier / Matériau gris / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + matériau gris non séparable + peintures multiples non séparable	META le 16/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-24841 EN DATE DU 17/08/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-83816
Echantillon ITGA : IT071608-24841
Reçu au laboratoire le : 11/08/2016
MesureAmianteAT_9b9cdc6f-c56a-4e49-b6df-8e2be0cf8b4
9

Réf. Client :

Commande	002OY000104
Dossier client	_00043000110000100274_ 14 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 274 de type 4 situé au 04 ème étage
Echantillon	002OY000104002 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 4 (Chambre 1)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META le 16/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-24842 EN DATE DU 17/08/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-83816
Echantillon ITGA : IT071608-24842
Reçu au laboratoire le : 11/08/2016
MesureAmianteAT_4afe71aa-e7a8-4c61-8700-ed05cf012cb
9

Réf. Client :

Commande	002OY000104
Dossier client	_00043000110000100274_ 14 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 274 de type 4 situé au 04 ème étage
Echantillon	002OY000104003 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 8 (W.C)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac	META le 16/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-24843 EN DATE DU 17/08/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-83816
Echantillon ITGA : IT071608-24843
Reçu au laboratoire le : 11/08/2016
MesureAmianteAT_4a843bcb-6428-4ef9-b75b-53620d0b6
435

Réf. Client :

Commande	002OY000104
Dossier client	_00043000110000100274_ 14 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 274 de type 4 situé au 04 ème étage
Echantillon	002OY000104004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 7 (SDB)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META le 16/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-24844 EN DATE DU 17/08/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-83816
Echantillon ITGA : IT071608-24844
Reçu au laboratoire le : 11/08/2016
MesureAmianteAT_cafb8897-8f73-46c2-a1de-2b0937e8e8
68

Réf. Client :

Commande	002OY000104
Dossier client	_00043000110000100274_ 14 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 274 de type 4 situé au 04 ème étage
Echantillon	002OY000104005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 6 (Dégagement)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture / Matériau rouge en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau rouge en vrac non séparable	META le 16/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-24845 EN DATE DU 17/08/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-83816
Echantillon ITGA : IT071608-24845
Reçu au laboratoire le : 11/08/2016
MesureAmianteAT_94854f4b-bd1a-4035-ae6e-8402e4841
760

Réf. Client :

Commande	002OY000104
Dossier client	_00043000110000100274_ 14 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 274 de type 4 situé au 04 ème étage
Echantillon	002OY000104006 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 8 (W.C)
Description ITGA	Matériau beige en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau beige en vrac + peintures multiples non séparable	META le 16/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-24846 EN DATE DU 17/08/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-83816
Echantillon ITGA : IT071608-24846
Reçu au laboratoire le : 11/08/2016
MesureAmianteAT_7f1bd045-2d10-4eda-a64b-54c6b85093
96

Réf. Client :

Commande	002OY000104
Dossier client	_00043000110000100274_ 14 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 274 de type 4 situé au 04 ème étage
Echantillon	002OY000104007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 9 (Cellier)
Description ITGA	Matériau compact gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau compact gris + peinture non séparable	META le 16/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-24847 EN DATE DU 17/08/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-83816
Echantillon ITGA : IT071608-24847
Reçu au laboratoire le : 11/08/2016
MesureAmianteAT_4e48f280-1256-40d0-9638-f03d6a592
53b

Réf. Client :

Commande	002OY000104
Dossier client	_00043000110000100274_ 14 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 274 de type 4 situé au 04 ème étage
Echantillon	002OY000104008 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 9 (Cellier)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	META le 16/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-24848 EN DATE DU 17/08/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-83816
Echantillon ITGA : IT071608-24848
Reçu au laboratoire le : 11/08/2016
MesureAmianteAT_2c02d7fa-cecb-405a-80d8-3b30693d3f
7a

Réf. Client :

Commande	002OY000104
Dossier client	_00043000110000100274_ 14 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 274 de type 4 situé au 04 ème étage
Echantillon	002OY000104009 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 9 (Cellier)
Description ITGA	Colle beige avec couche cartonnée

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle beige avec couche cartonnée	META le 16/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-24849 EN DATE DU 17/08/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-83816
Echantillon ITGA : IT071608-24849
Reçu au laboratoire le : 11/08/2016
MesureAmianteAT_a8c7eeff-58d3-4736-8a98-7e101d89b2
77

Réf. Client :

Commande	002OY000104
Dossier client	_00043000110000100274_ 14 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 274 de type 4 situé au 04 ème étage
Echantillon	002OY000104010 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 9 (Cellier)
Description ITGA	Enduit compact gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris + peinture non séparable	META le 16/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-24850 EN DATE DU 17/08/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-83816
Echantillon ITGA : IT071608-24850
Reçu au laboratoire le : 11/08/2016
MesureAmianteAT_45a89bfb-ae8f-4667-b757-177e223867
6b

Réf. Client :

Commande	002OY000104
Dossier client	_00043000110000100274_ 14 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 274 de type 4 situé au 04 ème étage
Echantillon	002OY000104011 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colles de carrelages (faïences) / Vol 10 (Cuisine)
Description ITGA	Colle grise / Matériau blanc en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle grise + matériau blanc en vrac non séparable	META le 16/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-24851 EN DATE DU 17/08/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-83816
Echantillon ITGA : IT071608-24851
Reçu au laboratoire le : 11/08/2016
MesureAmianteAT_3808c933-87f5-4d30-bf1f-ddc9004de8
cd

Réf. Client :

Commande	002OY000104
Dossier client	_00043000110000100274_ 14 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 274 de type 4 situé au 04 ème étage
Echantillon	002OY000104012 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 10 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 16/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-24852 EN DATE DU 17/08/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-83816
Echantillon ITGA : IT071608-24852
Reçu au laboratoire le : 11/08/2016
MesureAmianteAT_5546955b-5494-4727-bebd-09fae9b0f1
42

Réf. Client :

Commande	002OY000104
Dossier client	_00043000110000100274_ 14 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 274 de type 4 situé au 04 ème étage
Echantillon	002OY000104013 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 10 (Cuisine)
Description ITGA	Matériau bitumineux noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau bitumineux noir	META le 16/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-24853 EN DATE DU 17/08/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-83816
Echantillon ITGA : IT071608-24853
Reçu au laboratoire le : 11/08/2016
MesureAmianteAT_4d67474a-58bf-4551-b641-96478a02d
b0c

Réf. Client :

Commande	002OY000104
Dossier client	_00043000110000100274_ 14 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 274 de type 4 situé au 04 ème étage
Echantillon	002OY000104014 / Parois verticales intérieures et enduits / Porte d'entrée / Joint / Vol 6 (Dégagement)
Description ITGA	Matériau souple noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau souple noir	META le 16/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-24854 EN DATE DU 17/08/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-83816
Echantillon ITGA : IT071608-24854
Reçu au laboratoire le : 11/08/2016
MesureAmianteAT_87beeed8-bf9c-4658-86b2-5d17f065e4
31

Réf. Client :

Commande	002OY000104
Dossier client	_00043000110000100274_ 14 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 274 de type 4 situé au 04 ème étage
Echantillon	002OY000104015 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 10 (Cuisine)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle polymère jaune + ragréage gris	META le 16/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-24855 EN DATE DU 17/08/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-83816
Echantillon ITGA : IT071608-24855
Reçu au laboratoire le : 11/08/2016
MesureAmianteAT_c1e73a73-9dc7-4a53-9eac-b9554e70db
08

Réf. Client :

Commande	002OY000104
Dossier client	_00043000110000100274_ 14 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 274 de type 4 situé au 04 ème étage
Echantillon	002OY000104016 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colle bitumeuses / Vol 10 (Cuisine)
Description ITGA	Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / Matériau compact gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle bitumineuse noire + ragréage gris + matériau compact gris	META le 16/08/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-24856 EN DATE DU 17/08/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-83816
Echantillon ITGA : IT071608-24856
Reçu au laboratoire le : 11/08/2016
MesureAmianteAT_c2bde7a1-d118-4290-b759-66e6bae60d
59

Réf. Client :

Commande	002OY000104
Dossier client	_00043000110000100274_ 14 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 274 de type 4 situé au 04 ème étage
Echantillon	002OY000104017 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 10 (Cuisine)
Description ITGA	Dalle dure cassante rouge / Colle bitumineuse noire / Colle polymère jaune avec couche en mousse

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Dalle dure cassante rouge + colle bitumineuse noire + colle polymère jaune avec couche en mousse	META le 16/08/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-24857 EN DATE DU 17/08/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-83816
Echantillon ITGA : IT071608-24857
Reçu au laboratoire le : 11/08/2016
MesureAmianteAT_8baa4846-94d0-4b56-9f89-3329de680
e21

Réf. Client :

Commande	002OY000104
Dossier client	_00043000110000100274_ 14 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 274 de type 4 situé au 04 ème étage
Echantillon	002OY000104018 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 6 (Dégagement)
Description ITGA	Dalle dure cassante noire / Colle bitumineuse noire / Colle polymère jaune

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Dalle dure cassante noire + colle bitumineuse noire + colle polymère jaune	META le 16/08/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-24858 EN DATE DU 17/08/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-83816
Echantillon ITGA : IT071608-24858
Reçu au laboratoire le : 11/08/2016
MesureAmianteAT_59532fc9-d9df-4568-9e99-0f131535e7
17

Réf. Client :

Commande	002OY000104
Dossier client	_00043000110000100274_ 14 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 274 de type 4 situé au 04 ème étage
Echantillon	002OY000104019 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 1 (Salon)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau compact beige en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable + matériau compact beige en vrac non séparable	META le 16/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-24859 EN DATE DU 17/08/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-83816
Echantillon ITGA : IT071608-24859
Reçu au laboratoire le : 11/08/2016
MesureAmianteAT_804efb0f-1e62-4b08-abe9-becb4fceb89
5

Réf. Client :

Commande	002OY000104
Dossier client	_00043000110000100274_ 14 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 274 de type 4 situé au 04 ème étage
Echantillon	002OY000104020 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 3 (Séjour)
Description ITGA	Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Colle polymère jaune avec couche en mousse

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Dalle dure cassante grise + colle bitumineuse noire + colle polymère jaune avec couche en mousse	META le 16/08/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-24860 EN DATE DU 17/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. Ludovic GARDENAT
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-83816
 Echantillon ITGA : IT071608-24860
 Reçu au laboratoire le : 11/08/2016
 MesureAmianteAT_705d5074-bdcd-44b5-bec5-bfd5840881
 4b

Réf. Client :

Commande	002OY000104
Dossier client	_00043000110000100274_ 14 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 274 de type 4 situé au 04 ème étage
Echantillon	002OY000104021 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 3 (Séjour)
Description ITGA	Dalle dure cassante noire / Colle bitumineuse noire / Colle polymère jaune avec couche en mousse / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Dalle dure cassante noire + colle bitumineuse noire + colle polymère jaune avec couche en mousse + peinture	META le 16/08/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

