

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

### Adresse du bien

Adresse :	20 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1
CP - Ville :	53000 LAVAL
Référence client :	_00043000120000100342_
Date du repérage :	20/07/2017
Désignation :	Appartement n° 342 de type 4 situé au 09 ème étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



## Sommaire

Rapport	Annexes
<p><b>- Renseignements administratifs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A - Désignation de l'immeuble</li> <li>B - Propriétaire / Donneur d'ordre</li> <li>C - Opérateur de repérage</li> <li>D - Personne autorisant l'émission du rapport</li> <li>E - Pièces visitées</li> </ul> <p><b>- Etude Préalable</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>F - Descriptif des travaux envisagés</li> <li>G - Périmètre du bâtiment concerné</li> <li>H - Objectif de la mission</li> <li>I - Document(s) mis à disposition</li> <li>J - Périmètre et programme de repérage</li> <li>K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements</li> <li>L - Adjonction(s) ou exclusion(s)</li> <li>M - Conditions existantes</li> </ul> <p><b>Conditions de repérage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>N - Modalités de repérage</li> <li>O - Moyens d'investigation</li> </ul> <p><b>Conclusions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage</li> <li>Q - Réserves / Commentaires</li> <li>R - Locaux ou partie de locaux non visités</li> </ul> <p><b>Grille de résultats du repérage</b></p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

## Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	20 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 53000 LAVAL	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00043000120000100342_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 342 de type 4 situé au 09 ème étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	ALLEE Alain	Date du rapport :	02/08/2017
Accompagnateur :	D.JOUSSELIN (0 800 400 100)		A Riorges, le 02/08/2017
Date de repérage :	20/07/2017		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria -		Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Numéro attestation : CPDI 4449 V1			
Délivré le : 27/06/2017			

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
<p>Appartement 342 - Vol 1 (Entrée)</p> <p>Appartement 342 - Vol 3 (Loggia)</p> <p>Appartement 342 - Vol 6 (Chambre 1)</p> <p>Appartement 342 - Vol 8 (Chambre 3)</p> <p>Appartement 342 - Vol 10 (W.C)</p>	<p>Appartement 342 - Vol 2 (Cuisine)</p> <p>Appartement 342 - Vol 4 (Séjour)</p> <p>Appartement 342 - Vol 7 (Chambre 2)</p> <p>Appartement 342 - Vol 9 (Dégagement)</p> <p>Appartement 342 - Vol 11 (SDB)</p>



## Etude préalable

### F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G	Périmètre du bâtiment concerné	H	Objectif de la mission
	Ensemble du logement (garage et balcon non compris)		Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

### I Document(s) mis à disposition

Aucun

### J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement 342	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Loggia) - Vol 4 (Séjour) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 3) - Vol 9 (Dépagement) - Vol 10 (W.C) - Vol 11 (SDB)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement 342	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Loggia) - Vol 4 (Séjour) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 3) - Vol 9 (Dépagement) - Vol 10 (W.C) - Vol 11 (SDB)	
Revêtement de sol	Appartement 342	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Loggia) - Vol 4 (Séjour) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 3) - Vol 9 (Dépagement) - Vol 10 (W.C) - Vol 11 (SDB)	
Equipements divers et accessoires	Appartement 342	Vol 2 (Cuisine)	



Revêtement de mur	Appartement 342	Vol 2 (Cuisine)	
-------------------	-----------------	-----------------	--

**K** Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

**L** Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

**M** Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



## Conditions de repérage

### N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

### O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
  - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
  - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
  - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
  - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



## Conclusions

**P** Conclusion du présent rapport de repérage

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.**

Localisation	Matériau	Justification
Vol 3 (Loggia)	Cloison plaque plâtre loggia	Aucun prélèvement à la demande du client rénovation en 2013
Vol 2 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 4 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 6 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 7 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 8 (Chambre 3)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 11 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 2 (Cuisine)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Séjour)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Chambre 1)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (Chambre 2)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 8 (Chambre 3)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 10 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 11 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Chambre 3)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Vol 2 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
-----------------	-------------------	--

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche cuisine)	P1
Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S28
Vol 4 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques noire	S29
Vol 10 (W.C)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques rouge	S30
Vol 8 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage avec colle noire	P10
Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage avec colle noire	P10
Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage avec colle noire	P10
Vol 4 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage avec colle noire	P10
Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage avec colle noire	P10
Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage avec colle noire	P10
Vol 9 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage avec colle noire	P10
Vol 10 (W.C)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage avec colle noire	P10
Vol 11 (SDB)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage avec colle noire	P10
Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques grise	S39

**Q** Réserves / Commentaires



Bilan cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 43 :

Matériaux amiantés :

- 4 faïences de cuisine sur les 12 prélevées sont amiantées.
- 4 colles noires sur les 4 prélevées sont amiantées.
- 4 dalles de sol noires sur les 4 prélevées sont amiantées.
- 3 dalles de sol grises sur les 3 prélevées sont amiantées.
- 3 dalles de sol rouges sur les 4 prélevées sont amiantées.
- Présence d'un ragréage amianté car pollué par la colle noire (celle-ci est présente dans le descriptif du laboratoire / prélèvement 10 du 002VZ000044)

On retrouve de l'amiante dans les colles de faïences dans 4 logements sur les 12 réalisés.

Les résultats obtenus ne permettent pas de conclure sur la présence ou non d'amiante dans les logements non visités. En cas d'intervention dans un de ces logements il conviendra de réaliser des prélèvements sur les colles de faïences, ou à défaut de considérer l'ensemble de ces éléments comme étant amiantés.

- Commentaire n°1 : Réserve 1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les pléniums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Réserve 2 :

Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

## R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 11 (SDB) - Appartement 342	Inaccessible sans sondage destructif	Dérrière et dessous la douche
Appartement 342 - Vol 5 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	

**Note :** En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



## Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement 342	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	S4						Négatif sur document cf. prélèvement n°2 du dossier AC Environnement n° 002VZ000043
Appartement 342	Vol 2 (Cuisine)	Radiateurs	Joins	I2			I2 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement 342	Vol 4 (Séjour)	Radiateurs	Joins	I2			I2 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 342	Vol 6 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement 342	Vol 7 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement 342	Vol 8 (Chambre 3)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 342	Vol 11 (SDB)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement 342	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 342	Vol 3 (Loggia)	Murs et cloisons	Enduit ciment porteur loggia	S3							Négatif sur document cf. prélèvement n°3 du dossier AC Environnement n° 002VZ000040



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 342	Vol 3 (Loggia)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison plaque plâtre loggia	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement à la demande du client rénovation en 2013
Appartement 342	Vol 2 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre porteurs pièces humides	P3	Réalisation d'un prélèvement		002VZ00044 n°3 - 1 - 002VZ00044 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 342	Vol 2 (Cuisine) - Vol 11 (SDB) - Vol 10 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre porteurs pièces humides	P3 - S7 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002VZ00044 n°3 - 1 - 002VZ00044 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 342	Vol 2 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit ciment porteurs pièces humides	P4	Réalisation d'un prélèvement		002VZ00044 n°4 - 1 - 002VZ00044 n°4 - 2	P4 Phase 1	Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 342	Vol 2 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit ciment porteurs pièces humides	P4	Réalisation d'un prélèvement		002VZ00044 n°4 - 1 - 002VZ00044 n°4 - 2	P4 Phase 2	Matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 342	Vol 2 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre cloisons pièces humides	P5	Réalisation d'un prélèvement		002VZ00044 n°5 - 1 - 002VZ00044 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 342	Vol 11 (SDB) - Vol 10 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre cloisons pièces humides	S9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002VZ000 044 n°5 - 1 - 002VZ000 044 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 342	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre cloisons pièces sèches	P6	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 044 n°6 - 1 - 002VZ000 044 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 342	Vol 1 (Entrée) - Vol 9 (Dégagement) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 3) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 4 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre cloisons pièces sèches	P6 - S11 - S12 - S13 - S14 - S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002VZ000 044 n°6 - 1 - 002VZ000 044 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 342	Vol 7 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit ciment porteurs pièces sèches	P7	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 044 n°7 - 1 - 002VZ000 044 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 342	Vol 8 (Chambre 3) - Vol 6 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment porteurs pièces sèches	S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002VZ000 044 n°7 - 1 - 002VZ000 044 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 342	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre porteurs pièces sèches	P8	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 044 n°8 - 1 - 002VZ000 044 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 342	Vol 9 (Dégagement) - Vol 4 (Séjour) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre porteurs pièces sèches	S18 - S19 - S20 - S21 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002VZ000 044 n°8 - 1 - 002VZ000 044 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 342	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	porte d'entrée 4 points de sécurité	S40							Négatif sur marquage
Appartement 342	Vol 2 (Cuisine)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement 342	Vol 4 (Séjour)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement 342	Vol 6 (Chambre 1)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement 342	Vol 7 (Chambre 2)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 342	Vol 8 (Chambre 3)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 342	Vol 3 (Loggia)	Plafonds	Enduit ciment plafond loggia	S2							Négatif sur document cf. prélèvement n°2 du dossier AC Environnement n° 002VZ000040
Appartement 342	Vol 2 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre pièces humides	P2	Réalisation d'un prélèvement		002VZ00044 n°2 - 1	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture + toile fibreuse blanche non séparable + matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 342	Vol 11 (SDB) - Vol 10 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre pièces humides	S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002VZ00044 n°2 - 1	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture + toile fibreuse blanche non séparable + matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 342	Vol 9 (Dégagement)	Plafonds	Enduit plâtre pièces sèches	P9	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 044 n°9 - 1	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + toile fibreuse blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 342	Vol 1 (Entrée) - Vol 4 (Séjour) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 3)	Plafonds	Enduit plâtre pièces sèches	S23 - S24 - S25 - S26 - S27	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002VZ000 044 n°9 - 1	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + toile fibreuse blanche	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 342	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche cuisine)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 044 n°1 - 1 - 002VZ000 044 n°1 - 2	P1	Colle beige + peinture non séparable + matériau souple blanc en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 342	Vol 3 (Loggia)	Revêtement de sol	Chape maigre loggia	S1							Négatif sur document cf. prélèvement n°1 du dossier AC Environnement n° 002VZ000040



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement 342	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S28	Réalisation d'un sondage					Présence sur document cf. prélèvement n°14 du dossier AC Environnement n° 002VZ000040
Appartement 342	Vol 9 (Dégagement)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S28	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S28					Présence sur document cf. prélèvement n°14 du dossier AC Environnement n° 002VZ000040
Appartement 342	Vol 11 (SDB)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S28	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S28					Présence sur document cf. prélèvement n°14 du dossier AC Environnement n° 002VZ000040
Appartement 342	Vol 10 (W.C)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S28	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S28					Présence sur document cf. prélèvement n°14 du dossier AC Environnement n° 002VZ000040



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement 342	Vol 8 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S28	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S28					Présence sur document cf. prélèvement n°14 du dossier AC Environnement n° 002VZ000040
Appartement 342	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S28	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S28					Présence sur document cf. prélèvement n°14 du dossier AC Environnement n° 002VZ000040
Appartement 342	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S28	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S28					Présence sur document cf. prélèvement n°14 du dossier AC Environnement n° 002VZ000040
Appartement 342	Vol 4 (Séjour)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S28	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S28					Présence sur document cf. prélèvement n°14 du dossier AC Environnement n° 002VZ000040



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement 342	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S28	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S28					Présence sur document cf. prélèvement n°14 du dossier AC Environnement n° 002VZ000040
Appartement 342	Vol 4 (Séjour)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noire	S29	Réalisation d'un sondage					Présence sur document cf. prélèvement n°15 du dossier AC Environnement n° 002VZ000040
Appartement 342	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noire	S29	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S29					Présence sur document cf. prélèvement n°15 du dossier AC Environnement n° 002VZ000040
Appartement 342	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noire	S29	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S29					Présence sur document cf. prélèvement n°15 du dossier AC Environnement n° 002VZ000040



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement 342	Vol 8 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noire	S29	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S29					Présence sur document cf. prélèvement n°15 du dossier AC Environnement n° 002VZ000040
Appartement 342	Vol 9 (Dégagement)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noire	S29	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S29					Présence sur document cf. prélèvement n°15 du dossier AC Environnement n° 002VZ000040
Appartement 342	Vol 10 (W.C)	Revêtement de sol	Dalles plastiques rouge	S30	Réalisation d'un sondage					Présence sur document cf. prélèvement n°16 du dossier AC Environnement n° 002VZ000040
Appartement 342	Vol 11 (SDB)	Revêtement de sol	Dalles plastiques rouge	S30	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S30					Présence sur document cf. prélèvement n°16 du dossier AC Environnement n° 002VZ000040



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 342	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Dalles plastiques rouge	S30	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S30						Présence sur document cf. prélèvement n°16 du dossier AC Environnement n° 002VZ000040
Appartement 342	Vol 8 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Ragréage avec colle noire	P10	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 044 n°10 - 1 - 002VZ000 044 n°10 - 2	P10	Ragréage avec colle noire	Positif	Présence sur analyse
Appartement 342	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage avec colle noire	S31 (P10)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002VZ000 044 n°10 - 1 - 002VZ000 044 n°10 - 2	P10	Ragréage avec colle noire	Positif	Présence sur analyse
Appartement 342	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage avec colle noire	S32 (P10)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002VZ000 044 n°10 - 1 - 002VZ000 044 n°10 - 2	P10	Ragréage avec colle noire	Positif	Présence sur analyse
Appartement 342	Vol 4 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage avec colle noire	S33 (P10)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002VZ000 044 n°10 - 1 - 002VZ000 044 n°10 - 2	P10	Ragréage avec colle noire	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 342	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage avec colle noire	S34 (P10)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002VZ000 044 n°10 - 1 - 002VZ000 044 n°10 - 2	P10	Ragréage avec colle noire	Positif	Présence sur analyse
Appartement 342	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage avec colle noire	S35 (P10)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002VZ000 044 n°10 - 1 - 002VZ000 044 n°10 - 2	P10	Ragréage avec colle noire	Positif	Présence sur analyse
Appartement 342	Vol 9 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage avec colle noire	S36 (P10)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002VZ000 044 n°10 - 1 - 002VZ000 044 n°10 - 2	P10	Ragréage avec colle noire	Positif	Présence sur analyse
Appartement 342	Vol 10 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage avec colle noire	S37 (P10)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002VZ000 044 n°10 - 1 - 002VZ000 044 n°10 - 2	P10	Ragréage avec colle noire	Positif	Présence sur analyse
Appartement 342	Vol 11 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage avec colle noire	S38 (P10)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002VZ000 044 n°10 - 1 - 002VZ000 044 n°10 - 2	P10	Ragréage avec colle noire	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 342	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Dalles plastiques grise	S39	Réalisation d'un sondage						Présence sur document cf. prélèvement n°19 du dossier AC Environnement n° 002VZ000040
Appartement 342	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement 342	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement 342	Vol 9 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 342	Vol 10 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement 342	Vol 11 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement 342	Vol 8 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement 342	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 342	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement 342	Vol 4 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



## ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement 342	Appartement 342 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement 342	Appartement 342 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement 342	Appartement 342 - Plan de prélèvements
	Appartement 342	Appartement 342 - MPCA Toutes catégories confondues
	Appartement 342	Appartement 342 - MPCA Revêtement de sol
	Appartement 342	Appartement 342 - MPCA Revêtement de mur








# APPARTEMENT 342 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:  
002VZ000044

## Légende



Volume non visité

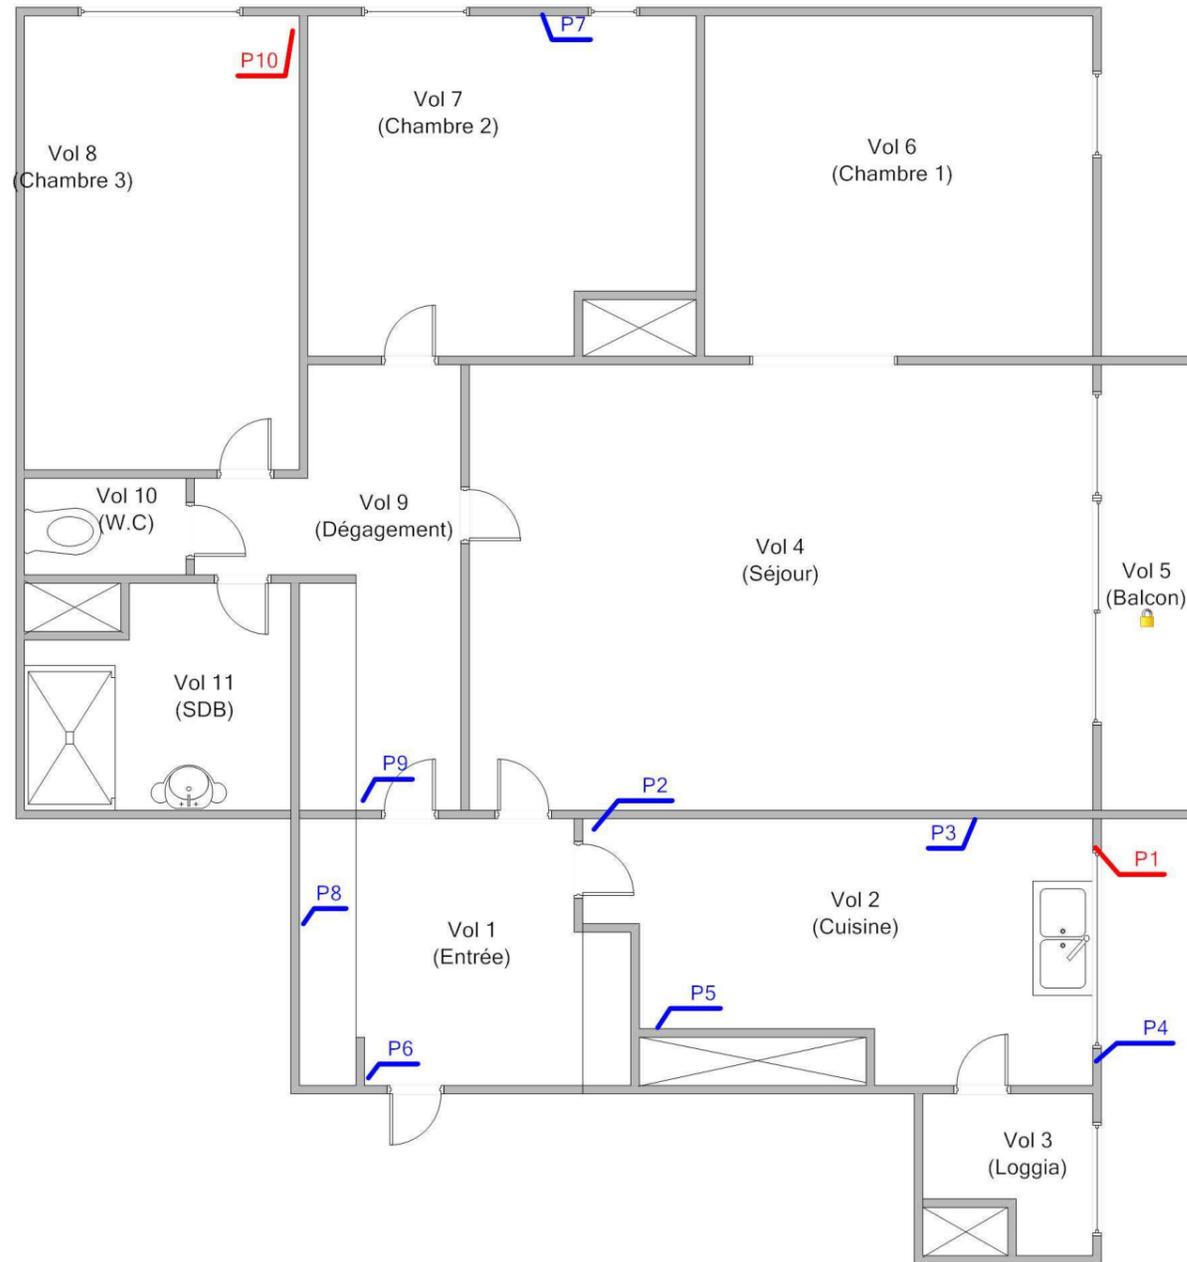

**Adresse du bien**  
20 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1  
53000 LAVAL

**Désignation**  
Appartement n° 342 de type 4 situé au 09 ème étage

**Date intervention**  
20/07/2017

**Technicien intervenant**  
ALLEE Alain






# APPARTEMENT 342 - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

Référence:  
002VZ000044

## Légende

	P1 : Colle de carrelage (faïence blanche cuisine)
--	---

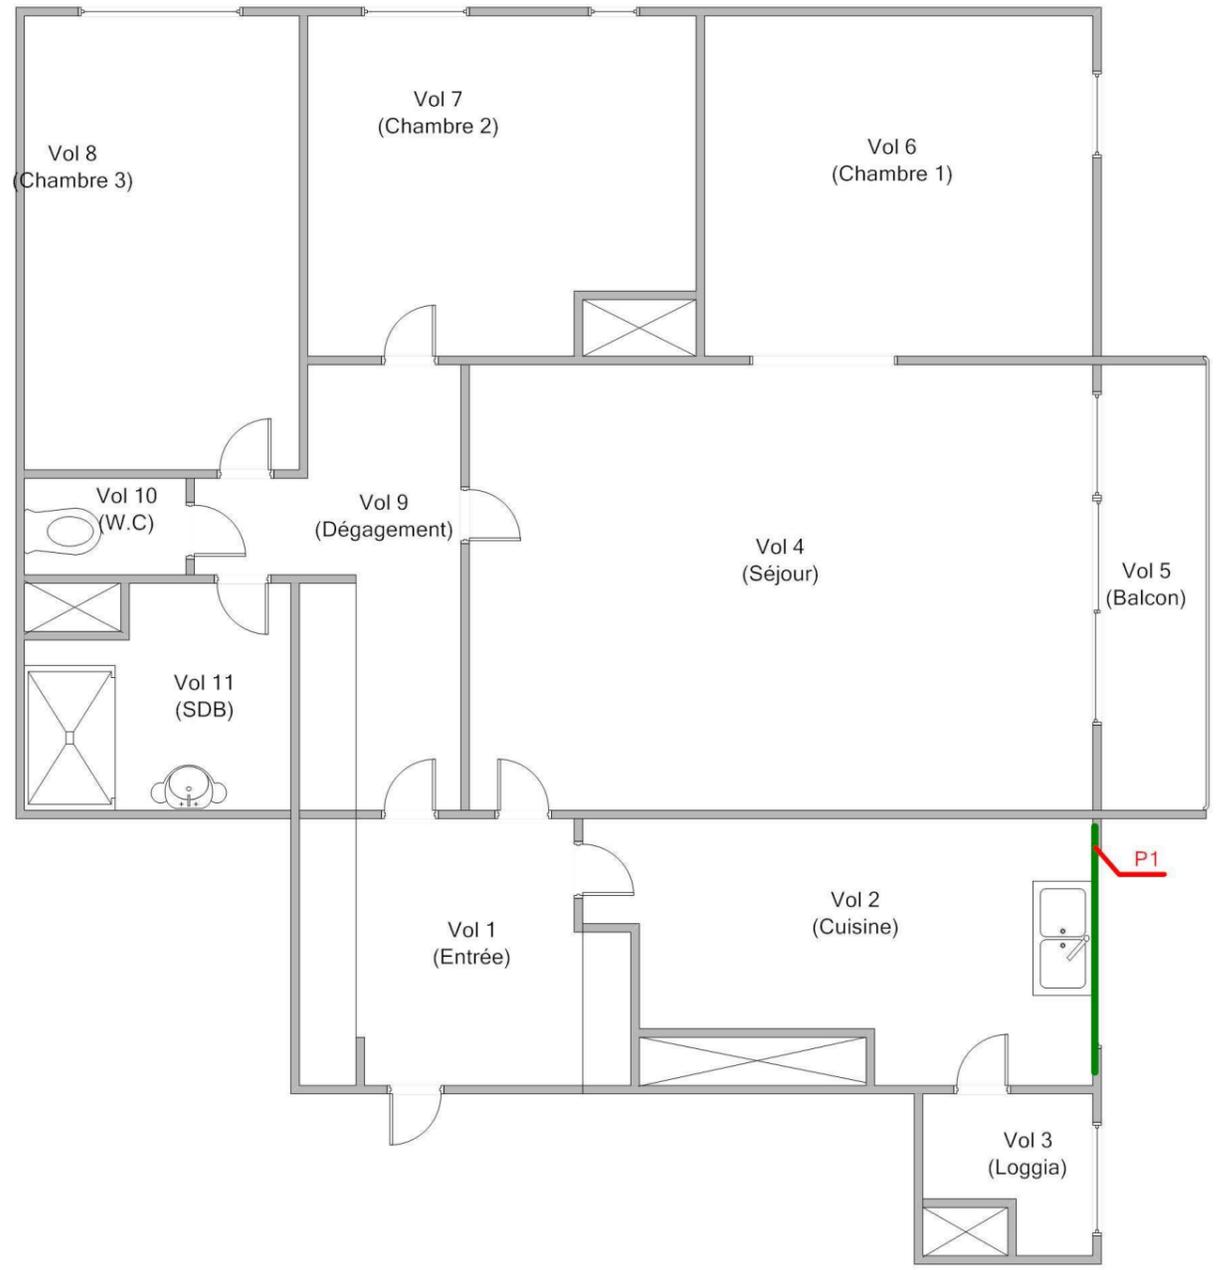

**Adresse du bien**  
20 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1  
53000 LAVAL

**Désignation**  
Appartement n° 342 de type 4 situé au 09 ème étage

**Date intervention**  
20/07/2017

**Technicien intervenant**  
ALLEE Alain

## ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002VZ000044 n°1 - 1 (P1)	Appartement 342 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement positif
002VZ000044 n°1 - 2 (P1)	Appartement 342 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement positif
002VZ000044 n°2 - 1 (P2)	Appartement 342 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000044 n°3 - 1 (P3)	Appartement 342 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000044 n°3 - 2 (P3)	Appartement 342 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000044 n°4 - 1 (P4)	Appartement 342 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000044 n°4 - 2 (P4)	Appartement 342 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000044 n°5 - 1 (P5)	Appartement 342 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000044 n°5 - 2 (P5)	Appartement 342 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000044 n°6 - 1 (P6)	Appartement 342 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000044 n°6 - 2 (P6)	Appartement 342 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000044 n°7 - 1 (P7)	Appartement 342 - Vol 7 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002VZ000044 n°7 - 2 (P7)	Appartement 342 - Vol 7 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002VZ000044 n°8 - 1 (P8)	Appartement 342 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000044 n°8 - 2 (P8)	Appartement 342 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000044 n°9 - 1 (P9)	Appartement 342 - Vol 9 (Dégagement)	Prélevement négatif
002VZ000044 n°10 - 2 (P10)	Appartement 342 - Vol 8 (Chambre 3)	Prélevement positif
002VZ000044 n°10 - 1 (P10)	Appartement 342 - Vol 8 (Chambre 3)	Prélevement positif
	Appartement 342 - Vol 3 (Loggia)	I1
	Appartement 342 - Vol 2 (Cuisine)	I2
	Appartement 342 - Vol 2 (Cuisine)	I3
	Appartement 342 - Vol 2 (Cuisine)	I4
	Appartement 342 - Vol 2 (Cuisine)	I5



002VZ000044 n°1 - 1 (P1)



002VZ000044 n°1 - 2 (P1)



002VZ000044 n°2 - 1 (P2)



002VZ000044 n°3 - 1 (P3)



002VZ000044 n°3 - 2 (P3)



002VZ000044 n°4 - 1 (P4)



002VZ000044 n°4 - 2 (P4)



002VZ000044 n°5 - 1 (P5)




002VZ000044 n°5 - 2 (P5)



002VZ000044 n°6 - 1 (P6)



002VZ000044 n°6 - 2 (P6)

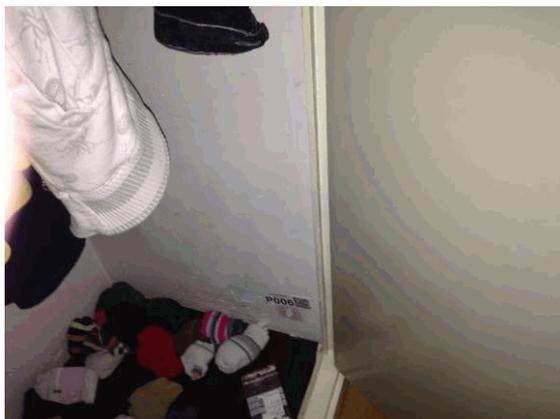

002VZ000044 n°7 - 1 (P7)



002VZ000044 n°7 - 2 (P7)



002VZ000044 n°8 - 1 (P8)



002VZ000044 n°8 - 2 (P8)



002VZ000044 n°9 - 1 (P9)



002VZ000044 n°10 - 2 (P10)



002VZ000044 n°10 - 1 (P10)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



I5 - 1



## ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

### Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peinture non séparable + matériau souple blanc en faible quantité non séparable - -	Appartement 342 - Vol 2 (Cuisine)	
P2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture + toile fibreuse blanche non séparable + matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable - -	Appartement 342 - Vol 2 (Cuisine)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples - -	Appartement 342 - Vol 2 (Cuisine)	
P4 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + peintures multiples non séparable - -	Appartement 342 - Vol 2 (Cuisine)	
P4 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau souple blanc - -	Appartement 342 - Vol 2 (Cuisine)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples - -	Appartement 342 - Vol 2 (Cuisine)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement 342 - Vol 1 (Entrée)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène - -	Appartement 342 - Vol 7 (Chambre 2)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - -	Appartement 342 - Vol 1 (Entrée)	
P9	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + toile fibreuse blanche - -	Appartement 342 - Vol 9 (Dégagement)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage avec colle noire - -	Appartement 342 - Vol 8 (Chambre 3)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tel : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-72869 EN DATE DU 01/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.*

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-72869 Réf. Commande Client : 002VZ000044
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :  
 ou  
 - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)  
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00043000120000100342_ 20 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 342 de type 4 situé au 09 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000044001 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche cuisine) / Vol 2 (Cuisine)			Réf échantillon ITGA : IT071707-48921	Description ITGA : Colle beige / Peinture / Matériau souple blanc en faible quantité / Carrelage
▶ Colle beige + peinture non séparable + matériau souple blanc en faible quantité non séparable Carrelage	META  ---	1	01/08/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile  Non analysé

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-72869 EN DATE DU 01/08/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00043000120000100342_      Réf échantillon ITGA : IT071707-48922            20 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 -            53000 LAVAL            Appartement n° 342 de type 4 situé au 09 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000044002 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre pièces humides / Vol 2 (Cuisine)      Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau rouge en faible quantité en vrac</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture + toile fibreuse blanche non séparable + matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00043000120000100342_      Réf échantillon ITGA : IT071707-48923            20 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 -            53000 LAVAL            Appartement n° 342 de type 4 situé au 09 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000044003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre porteurs pièces humides / Vol 2 (Cuisine)      Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00043000120000100342_      Réf échantillon ITGA : IT071707-48924            20 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 -            53000 LAVAL            Appartement n° 342 de type 4 situé au 09 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000044004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment porteurs pièces humides / Vol 2 (Cuisine)      Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène / Peintures multiples / Matériau souple blanc</p>				
▶ Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + peintures multiples non séparable	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
▶ Matériau souple blanc	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00043000120000100342_      Réf échantillon ITGA : IT071707-48925            20 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 -            53000 LAVAL            Appartement n° 342 de type 4 situé au 09 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000044005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre cloisons pièces humides / Vol 2 (Cuisine)      Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-72869 EN DATE DU 01/08/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00043000120000100342_      Réf échantillon ITGA : IT071707-48926            20 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 -            53000 LAVAL            Appartement n° 342 de type 4 situé au 09 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000044006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre cloisons pièces sèches / Vol 1 (Entrée)      Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00043000120000100342_      Réf échantillon ITGA : IT071707-48927            20 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 -            53000 LAVAL            Appartement n° 342 de type 4 situé au 09 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000044007 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment porteurs pièces sèches / Vol 7 (Chambre 2)      Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00043000120000100342_      Réf échantillon ITGA : IT071707-48928            20 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 -            53000 LAVAL            Appartement n° 342 de type 4 situé au 09 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000044008 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre porteurs pièces sèches / Vol 1 (Entrée)      Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00043000120000100342_      Réf échantillon ITGA : IT071707-48929            20 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 -            53000 LAVAL            Appartement n° 342 de type 4 situé au 09 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000044009 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre pièces sèches / Vol 9 (Dégagement)      Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Toile fibreuse blanche</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + toile fibreuse blanche	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

