

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	20 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1
CP - Ville :	53000 LAVAL
Référence client :	_00043000120000100349_
Date du repérage :	19/07/2017
Désignation :	Appartement n° 349 de type 3 situé au 11 ^{ème} étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	20 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 53000 LAVAL	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00043000120000100349_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 349 de type 3 situé au 11 ème étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	ALLEE Alain	Date du rapport :	01/08/2017
Accompagnateur :	D.JOUSSELIN (0 800 400 100)		A Riorges, le 01/08/2017
Date de repérage :	19/07/2017		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria -		Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Numéro attestation : CPDI 4449 V1			
Délivré le : 27/06/2017			

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Appartement n°349 - Vol 1 (Entrée)	Appartement n°349 - Vol 2 (SDB)
Appartement n°349 - Vol 3 (W.C)	Appartement n°349 - Vol 4 (Chambre 1)
Appartement n°349 - Vol 5 (Chambre 2)	Appartement n°349 - Vol 6 (Séjour)
Appartement n°349 - Vol 8 (Cuisine)	Appartement n°349 - Vol 9 (Loggia)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné	H Objectif de la mission
Ensemble du logement (garage et balcon non compris)	Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°349	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Séjour) - Vol 8 (Cuisine) - Vol 9 (Loggia)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°349	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Séjour) - Vol 8 (Cuisine) - Vol 9 (Loggia)	
Revêtement de sol	Appartement n°349	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Séjour) - Vol 8 (Cuisine) - Vol 9 (Loggia)	
Revêtement de mur	Appartement n°349	Vol 8 (Cuisine)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)



L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 9 (Loggia)	Cloison plaque plâtre loggia	Aucun prélèvement à la demande du client rénovation en 2013
Vol 2 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 8 (Cuisine)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 9 (Loggia)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Séjour)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Chambre 2)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Chambre 1)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 1 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P14
Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P14
Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P14
Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P14
Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P14
Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P14
Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques noire	P15
Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques noire	P15
Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques rouge	P16
Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques rouge	P16
Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques rouge	P16



Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques grise	P19
----------------	-------------------	-------------------	-------------------------	-----

Q Réserves / Commentaires

Bilan cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 43 :

Matériaux amiantés :

- 4 faïences de cuisine sur les 12 prélevées sont amiantées.
- 4 colles noires sur les 4 prélevées sont amiantées.
- 4 dalles de sol noires sur les 4 prélevées sont amiantées.
- 3 dalles de sol grises sur les 3 prélevées sont amiantées.
- 3 dalles de sol rouges sur les 4 prélevées sont amiantées.
- Présence d'un ragréage amianté car pollué par la colle noire (celle-ci est présente dans le descriptif du laboratoire / prélèvement 10 du 002VZ000044)

On retrouve de l'amiante dans les colles de faïences dans 4 logements sur les 12 réalisés.

Les résultats obtenus ne permettent pas de conclure sur la présence ou non d'amiante dans les logements non visités. En cas d'intervention dans un de ces logements il conviendra de réaliser des prélèvements sur les colles de faïences, ou à défaut de considérer l'ensemble de ces éléments comme étant amiantés.

- Commentaire n°1 : Réserve 1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les pléniums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Réserve 2 :

Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 2 (SDB) - Appartement n°349	Inaccessible sans sondage destructif	Déjà et dessous la douche
Appartement n°349 - Vol 7 (Balcon)	pièce non visitée par le présent diagnostic	

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°349	Vol 2 (SDB)	Radiateurs	Joints	I2							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°349	Vol 4 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I2							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°349	Vol 5 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I2							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°349	Vol 6 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I2							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°349	Vol 9 (Loggia)	Murs et cloisons	Enduit ciment porteur loggia	P3	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 040 n°3 - 1 - 002VZ000 040 n°3 - 2	P3	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°349	Vol 9 (Loggia)	Murs et cloisons	Enduit ciment porteur loggia	P3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002VZ000 040 n°3 - 1 - 002VZ000 040 n°3 - 2	P3	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°349	Vol 9 (Loggia)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison plaque plâtre loggia	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement à la demande du client rénovation en 2013
Appartement n°349	Vol 8 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre porteurs pièces humides	P7	Réalisation d'un prélèvement		002VZ00040 n°7 - 1 - 002VZ00040 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°349	Vol 8 (Cuisine) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre porteurs pièces humides	P7 - S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002VZ00040 n°7 - 1 - 002VZ00040 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°349	Vol 8 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit ciment porteurs pièces humides	P8	Réalisation d'un prélèvement		002VZ00040 n°8 - 1 - 002VZ00040 n°8 - 2	P8	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°349	Vol 8 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre cloisons pièces humides	P9	Réalisation d'un prélèvement		002VZ00040 n°9 - 1 - 002VZ00040 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°349	Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre cloisons pièces humides	S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002VZ00040 n°9 - 1 - 002VZ00040 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°349	Vol 4 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment porteurs pièces sèches	P10	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 040 n°10 - 1 - 002VZ000 040 n°10 - 2	P10	Enduit beige et gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°349	Vol 5 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit ciment porteurs pièces sèches	S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002VZ000 040 n°10 - 1 - 002VZ000 040 n°10 - 2	P10	Enduit beige et gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°349	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre porteurs pièces sèches	P11	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 040 n°11 - 1 - 002VZ000 040 n°11 - 2	P11	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°349	Vol 1 (Entrée) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre porteurs pièces sèches	P11 - S8 - S9 - S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002VZ000 040 n°11 - 1 - 002VZ000 040 n°11 - 2	P11	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°349	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre cloisons pièces sèches	P12	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 040 n°12 - 1 - 002VZ000 040 n°12 - 2	P12	Enduit plâtre cloisons pièces sèches	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°349	Vol 6 (Séjour) - Vol 5 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre cloisons pièces sèches	S12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002VZ000 040 n°12 - 1 - 002VZ000 040 n°12 - 2	P12	Enduit plâtre cloisons pièces sèches	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°349	Vol 8 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	panneaux bois	S31			S31 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Appartement n°349	Vol 2 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	panneaux bois	S31			S31 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Appartement n°349	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	porte d'entrée 4 points de sécurité	S32							Négatif sur marquage
Appartement n°349	Vol 8 (Cuisine)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I3							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°349	Vol 9 (Loggia)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I3							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°349	Vol 6 (Séjour)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I3							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°349	Vol 5 (Chambre 2)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I3							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°349	Vol 4 (Chambre 1)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I3							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°349	Vol 9 (Loggia)	Plafonds	Enduit ciment plafond loggia	P2	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000040 n°2 - 1	P2	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°349	Vol 8 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre pièces humides	P6	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000040 n°6 - 1	P6	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°349	Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre pièces humides	S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002VZ000040 n°6 - 1	P6	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°349	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre pièces sèches	P13	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 040 n°13 - 1	P13	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°349	Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Séjour)	Plafonds	Enduit plâtre pièces sèches	S14 - S15 - S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002VZ000 040 n°13 - 1	P13	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°349	Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence rose cuisine)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 040 n°4 - 1 - 002VZ000 040 n°4 - 2	P4	Colle beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°349	Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence rose cuisine)	P4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002VZ000 040 n°4 - 1 - 002VZ000 040 n°4 - 2	P4	Colle beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°349	Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de plinthe noire	P5	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 040 n°5 - 1 - 002VZ000 040 n°5 - 2	P5	Colle beige en vrac + carrelage en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°349	Vol 9 (Loggia)	Revêtement de sol	Chape maigre loggia	P1	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 040 n°1 - 1 - 002VZ000 040 n°1 - 2	P1	Colle polymère jaune + matériau compact beige et gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°349	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P14	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 040 n°14 - 1 - 002VZ000 040 n°14 - 2	P14	Colle bitumineuse noire + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°349	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S17 (P14)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002VZ000 040 n°14 - 1 - 002VZ000 040 n°14 - 2	P14	Colle bitumineuse noire + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°349	Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S18 (P14)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002VZ000 040 n°14 - 1 - 002VZ000 040 n°14 - 2	P14	Colle bitumineuse noire + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°349	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S19 (P14)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002VZ000 040 n°14 - 1 - 002VZ000 040 n°14 - 2	P14	Colle bitumineuse noire + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°349	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S20 (P14)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002VZ000 040 n°14 - 1 - 002VZ000 040 n°14 - 2	P14	Colle bitumineuse noire + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°349	Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S21 (P14)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002VZ000 040 n°14 - 1 - 002VZ000 040 n°14 - 2	P14	Colle bitumineuse noire + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°349	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noire	P15	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 040 n°15 - 1 - 002VZ000 040 n°15 - 2	P15	Dalle dure cassante noire + colle polymère jaune + ragréage gris	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°349	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noire	S22 (P15)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002VZ000 040 n°15 - 1 - 002VZ000 040 n°15 - 2	P15	Dalle dure cassante noire + colle polymère jaune + ragréage gris	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°349	Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de sol	Dalles plastiques rouge	P16	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 040 n°16 - 1 - 002VZ000 040 n°16 - 2	P16	Dalle dure cassante rouge + colle bitumineuse noire en faible quantité + colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°349	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Dalles plastiques rouge	S23 (P16)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002VZ000 040 n°16 - 1 - 002VZ000 040 n°16 - 2	P16	Dalle dure cassante rouge + colle bitumineuse noire en faible quantité + colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°349	Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Dalles plastiques rouge	S24 (P16)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002VZ000 040 n°16 - 1 - 002VZ000 040 n°16 - 2	P16	Dalle dure cassante rouge + colle bitumineuse noire en faible quantité + colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°349	Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques jaune + colle jaune	P17	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 040 n°17 - 1 - 002VZ000 040 n°17 - 2	P17	Revêtement souple jaune + colle polymère jaune + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°349	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	P18	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 040 n°18 - 1 - 002VZ000 040 n°18 - 2	P18	Matériau compact gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°349	Vol 8 (Cuisine) - Vol 6 (Séjour) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 3 (W.C) - Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	S25 - S26 - S27 - S28 - S29 - S30	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18		002VZ000 040 n°18 - 1 - 002VZ000 040 n°18 - 2	P18	Matériau compact gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°349	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Dalles plastiques grise	P19	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 040 n°19 - 1 - 002VZ000 040 n°19 - 2	P19	Dalle dure cassante beige + colle polymère jaune en faible quantité	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°349	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	I4							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°349	Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	I4							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°349	Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	I4							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°349	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	I4							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°349	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	I4							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°349	Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	I4							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°349	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	I4							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°349	Appartement n°349 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°349	Appartement n°349 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°349	Appartement n°349 - Plan de prélèvements
	Appartement n°349	Appartement n°349 - MPCA Toutes catégories confondues




APPARTEMENT N°349 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002VZ000040

Légende



Volume non visité

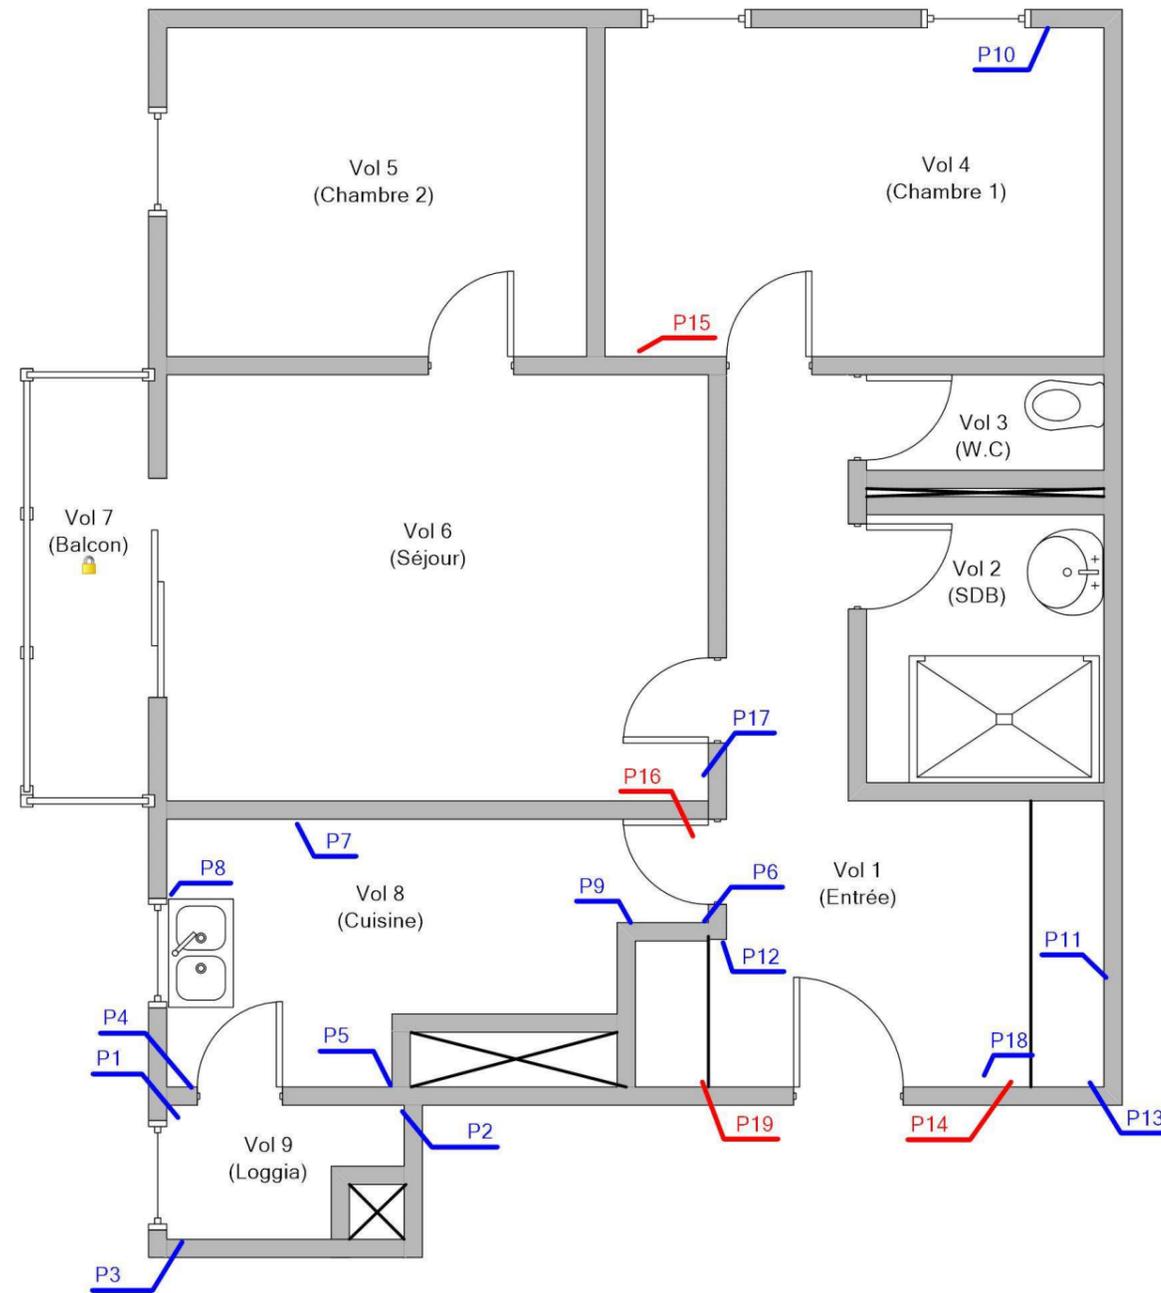

Adresse du bien
20 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1
53000 LAVAL


Désignation
Appartement n° 349 de type 3 situé au 11 ème étage

Date intervention
19/07/2017

Technicien intervenant
ALLEE Alain

APPARTEMENT N°349 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002VZ000040

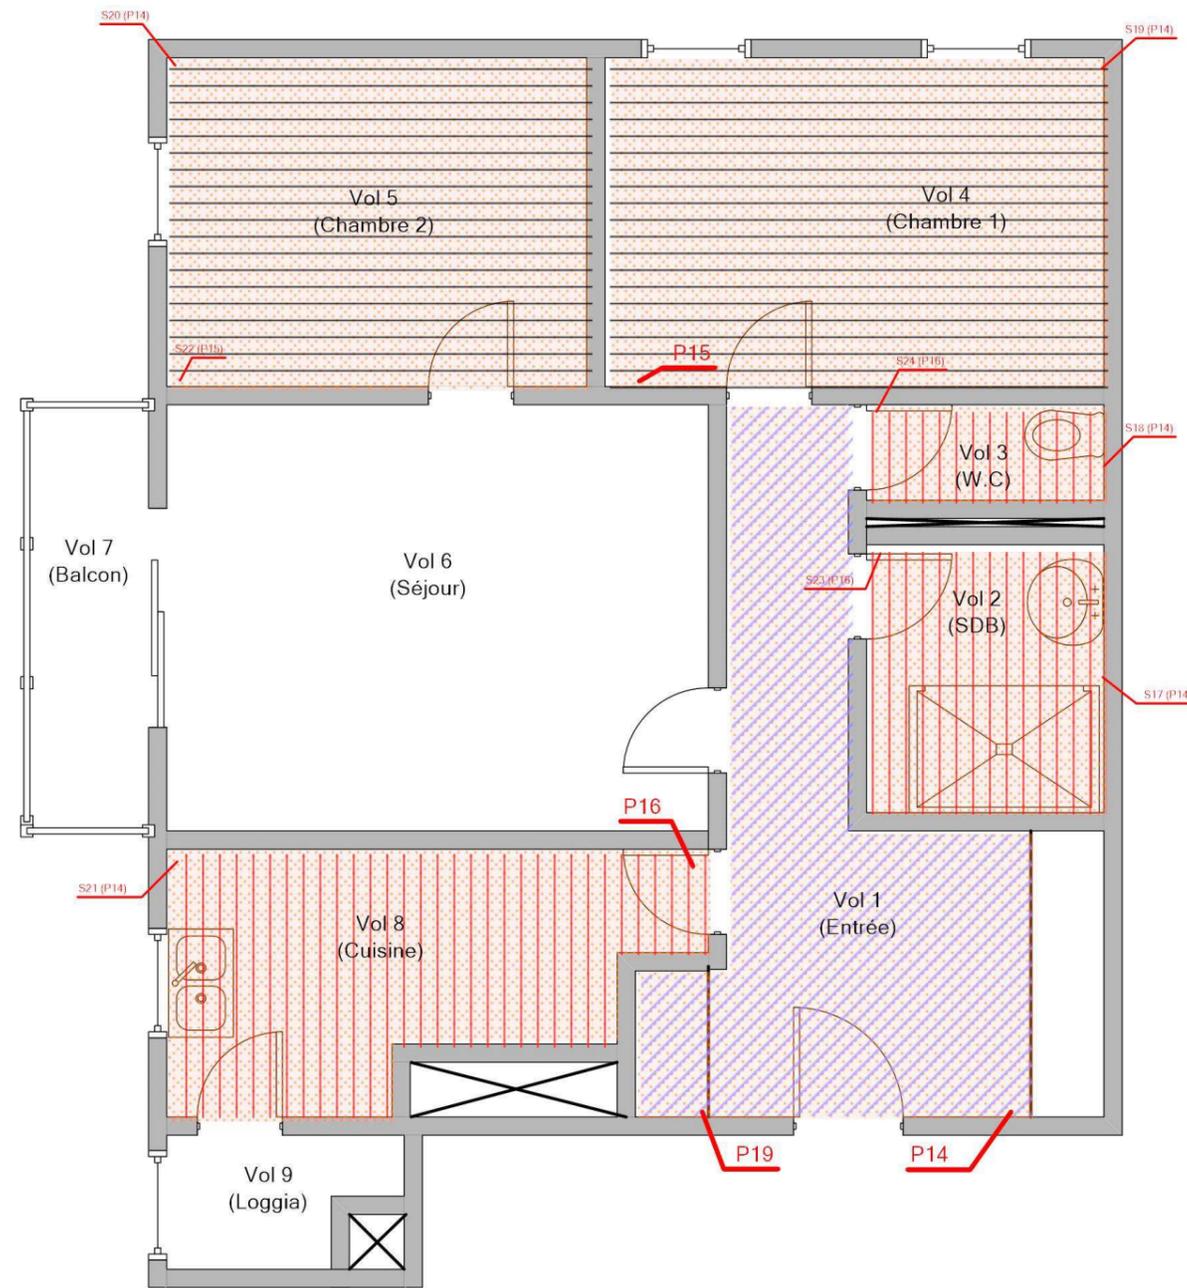

Légende

	P14 : Colle bitumeuses
	P15 : Dalles plastiques noire
	P19 : Dalles plastiques grise
	P16 : Dalles plastiques rouge



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
20 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 53000 LAVAL	Appartement n° 349 de type 3 situé au 11 ème étage	19/07/2017	ALLEE Alain

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002VZ000040 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°349 - Vol 9 (Loggia)	Prélevement négatif
002VZ000040 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°349 - Vol 9 (Loggia)	Prélevement négatif
002VZ000040 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°349 - Vol 9 (Loggia)	Prélevement négatif
002VZ000040 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°349 - Vol 9 (Loggia)	Prélevement négatif
002VZ000040 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°349 - Vol 9 (Loggia)	Prélevement négatif
002VZ000040 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°349 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000040 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°349 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000040 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°349 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000040 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°349 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000040 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°349 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000040 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°349 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000040 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°349 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000040 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°349 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000040 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°349 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000040 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°349 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000040 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°349 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000040 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°349 - Vol 4 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002VZ000040 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°349 - Vol 4 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002VZ000040 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°349 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000040 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°349 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000040 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°349 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000040 n°12 - 2 (P12)	Appartement n°349 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000040 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°349 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000040 n°14 - 1 (P14)	Appartement n°349 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement positif
002VZ000040 n°14 - 2 (P14)	Appartement n°349 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement positif
002VZ000040 n°15 - 2 (P15)	Appartement n°349 - Vol 4 (Chambre 1)	Prélevement positif
002VZ000040 n°15 - 1 (P15)	Appartement n°349 - Vol 4 (Chambre 1)	Prélevement positif
002VZ000040 n°16 - 1 (P16)	Appartement n°349 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement positif
002VZ000040 n°16 - 2 (P16)	Appartement n°349 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement positif
002VZ000040 n°17 - 1 (P17)	Appartement n°349 - Vol 6 (Séjour)	Prélevement négatif
002VZ000040 n°17 - 2 (P17)	Appartement n°349 - Vol 6 (Séjour)	Prélevement négatif



Référence	Localisation	Action
002VZ000040 n°18 - 1 (P18)	Appartement n°349 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000040 n°18 - 2 (P18)	Appartement n°349 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000040 n°19 - 1 (P19)	Appartement n°349 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement positif
002VZ000040 n°19 - 2 (P19)	Appartement n°349 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement positif
	Appartement n°349 - Vol 9 (Loggia)	11
S31 - 1 (A31)	Appartement n°349 - Vol 8 (Cuisine)	Absence : pas d'amiante par nature




002VZ000040 n°1 - 1 (P1)



002VZ000040 n°1 - 2 (P1)




002VZ000040 n°2 - 1 (P2)

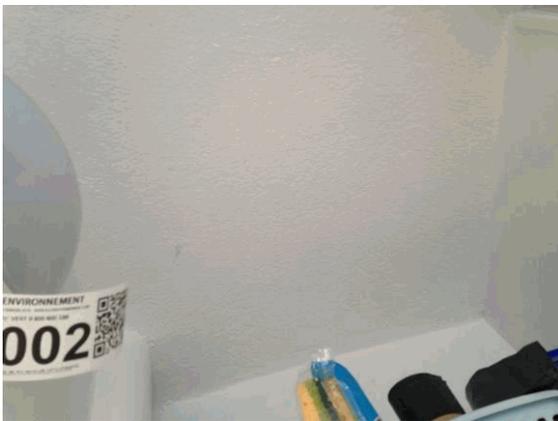

002VZ000040 n°3 - 1 (P3)



002VZ000040 n°3 - 2 (P3)

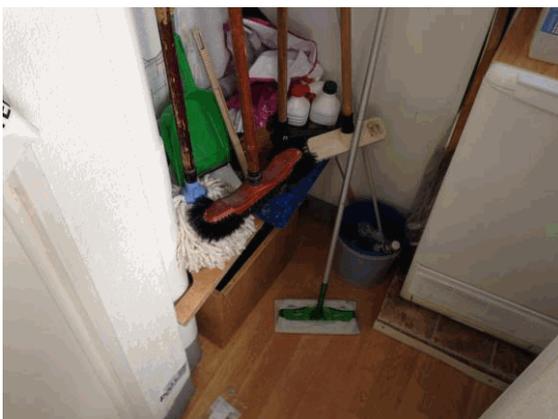

002VZ000040 n°4 - 1 (P4)



002VZ000040 n°4 - 2 (P4)



002VZ000040 n°5 - 2 (P5)



002VZ000040 n°5 - 1 (P5)




002VZ000040 n°6 - 1 (P6)



002VZ000040 n°7 - 1 (P7)



002VZ000040 n°7 - 2 (P7)

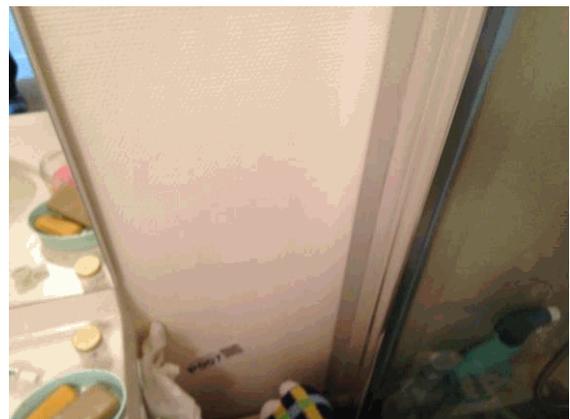

002VZ000040 n°8 - 1 (P8)



002VZ000040 n°8 - 2 (P8)



002VZ000040 n°9 - 1 (P9)



002VZ000040 n°9 - 2 (P9)



002VZ000040 n°10 - 1 (P10)



002VZ000040 n°10 - 2 (P10)



002VZ000040 n°11 - 1 (P11)




002VZ000040 n°11 - 2 (P11)



002VZ000040 n°12 - 1 (P12)



002VZ000040 n°12 - 2 (P12)

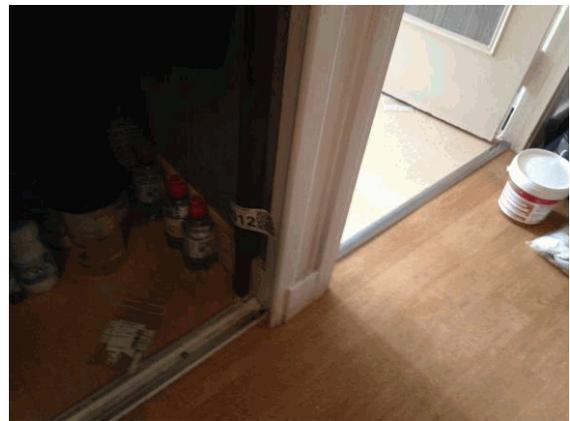

002VZ000040 n°13 - 1 (P13)



002VZ000040 n°14 - 1 (P14)



002VZ000040 n°14 - 2 (P14)



002VZ000040 n°15 - 2 (P15)



002VZ000040 n°15 - 1 (P15)



002VZ000040 n°16 - 1 (P16)



002VZ000040 n°16 - 2 (P16)



002VZ000040 n°17 - 1 (P17)




002VZ000040 n°17 - 2 (P17)



002VZ000040 n°18 - 1 (P18)



002VZ000040 n°18 - 2 (P18)

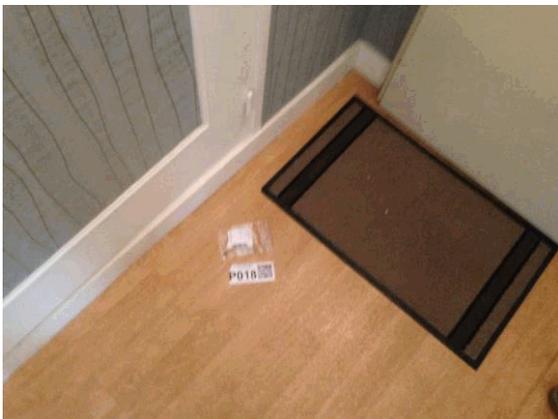

002VZ000040 n°19 - 1 (P19)



002VZ000040 n°19 - 2 (P19)



I1 - 1



S31 - 1 (A31)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + matériau compact beige et gris hétérogène - -	Appartement n°349 - Vol 9 (Loggia)	
P2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°349 - Vol 9 (Loggia)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°349 - Vol 9 (Loggia)	
P4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac - -	Appartement n°349 - Vol 8 (Cuisine)	
P5	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac + carrelage en faible quantité en vrac - -	Appartement n°349 - Vol 8 (Cuisine)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°349 - Vol 8 (Cuisine)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°349 - Vol 8 (Cuisine)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable - -	Appartement n°349 - Vol 8 (Cuisine)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°349 - Vol 8 (Cuisine)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit beige et gris en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°349 - Vol 4 (Chambre 1)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°349 - Vol 1 (Entrée)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre cloisons pièces sèches - -	Appartement n°349 - Vol 1 (Entrée)	
P13	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°349 - Vol 1 (Entrée)	
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche - -	Appartement n°349 - Vol 1 (Entrée)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante noire + colle polymère jaune + ragréage gris - -	Appartement n°349 - Vol 4 (Chambre 1)	
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante rouge + colle bitumineuse noire en faible quantité + colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité - -	Appartement n°349 - Vol 8 (Cuisine)	
P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple jaune + colle polymère jaune + ragréage gris - -	Appartement n°349 - Vol 6 (Séjour)	
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris + peinture non séparable - -	Appartement n°349 - Vol 1 (Entrée)	
P19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante beige + colle polymère jaune en faible quantité - -	Appartement n°349 - Vol 1 (Entrée)	



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tel : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-72910 EN DATE DU 01/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-72910 Réf. Commande Client : 002VZ000040
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
ou

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00043000120000100349_ 20 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 349 de type 3 situé au 11 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000040001 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre loggia / Vol 9 (Loggia)				Réf échantillon ITGA : IT041707-16278 Description ITGA : Colle polymère jaune / Matériau compact beige et gris hétérogène
▶ Colle polymère jaune + matériau compact beige et gris hétérogène	META	1	31/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00043000120000100349_ 20 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 349 de type 3 situé au 11 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000040002 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment plafond loggia / Vol 9 (Loggia)				Réf échantillon ITGA : IT041707-16279 Description ITGA : Enduit gris en vrac / Peinture
▶ Enduit gris en vrac + peinture non séparable	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Valérie NOYER - Responsable de Laboratoire Adjoint

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-72910 EN DATE DU 01/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00043000120000100349_ 20 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 349 de type 3 situé au 11 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000040003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment porteur loggia / Vol 9 (Loggia)		Réf échantillon ITGA : IT041707-16280 Description ITGA : Enduit gris en vrac / Peinture		
▶ Enduit gris en vrac + peinture non séparable	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00043000120000100349_ 20 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 349 de type 3 situé au 11 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000040004 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence rose cuisine) / Vol 8 (Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT041707-16281 Description ITGA : Colle beige en vrac		
▶ Colle beige en vrac	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00043000120000100349_ 20 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 349 de type 3 situé au 11 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000040005 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe noire / Vol 8 (Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT041707-16282 Description ITGA : Colle beige en vrac / Carrelage en faible quantité en vrac		
▶ Colle beige en vrac + carrelage en faible quantité en vrac	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00043000120000100349_ 20 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 349 de type 3 situé au 11 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000040006 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre pièces humides / Vol 8 (Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT041707-16283 Description ITGA : Enduit plâtreux beige en vrac / Peinture		
▶ Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-72910 EN DATE DU 01/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00043000120000100349_ 20 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 349 de type 3 situé au 11 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000040007 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre porteurs pièces humides / Vol 8 (Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT041707-16284 Description ITGA : Enduit plâtreux beige en vrac / Peinture		
▶ Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00043000120000100349_ 20 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 349 de type 3 situé au 11 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000040008 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment porteurs pièces humides / Vol 8 (Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT041707-16285 Description ITGA : Enduit gris en vrac / Peintures multiples		
▶ Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00043000120000100349_ 20 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 349 de type 3 situé au 11 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000040009 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre cloisons pièces humides / Vol 8 (Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT041707-16286 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00043000120000100349_ 20 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 349 de type 3 situé au 11 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000040010 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment porteurs pièces sèches / Vol 4 (Chambre 1)		Réf échantillon ITGA : IT041707-16287 Description ITGA : Enduit beige et gris en vrac / Peinture		
▶ Enduit beige et gris en vrac + peinture non séparable	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-72910 EN DATE DU 01/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00043000120000100349_ 20 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 349 de type 3 situé au 11 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000040011 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre porteurs pièces sèches / Vol 1 (Entrée)</p>				<p>Réf échantillon ITGA : IT041707-16288</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture</p>
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00043000120000100349_ 20 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 349 de type 3 situé au 11 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000040012 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre cloisons pièces sèches / Vol 1 (Entrée)</p>				<p>Réf échantillon ITGA : IT041707-16289</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples</p>
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00043000120000100349_ 20 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 349 de type 3 situé au 11 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000040013 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre pièces sèches / Vol 1 (Entrée)</p>				<p>Réf échantillon ITGA : IT041707-16290</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture</p>
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	2	01/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00043000120000100349_ 20 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 349 de type 3 situé au 11 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000040014 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colle bitumeuses / Vol 1 (Entrée)</p>				<p>Réf échantillon ITGA : IT041707-16291</p> <p>Description ITGA : Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche</p>
▶ Colle bitumineuse noire + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche	META	1	31/07/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-72910 EN DATE DU 01/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00043000120000100349_ Réf échantillon ITGA : IT041707-16292 20 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 349 de type 3 situé au 11 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000040015 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques noire / Vol 4 (Chambre 1)</p> <p>Description ITGA : Dalle dure cassante noire / Colle polymère jaune / Ragréage gris</p>				
▸ Dalle dure cassante noire + colle polymère jaune + ragréage gris	META	1	31/07/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
<p>Réf dossier client : _00043000120000100349_ Réf échantillon ITGA : IT041707-16293 20 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 349 de type 3 situé au 11 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000040016 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques rouge / Vol 8 (Cuisine)</p> <p>Description ITGA : Dalle dure cassante rouge / Colle bitumineuse noire en faible quantité / Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité</p>				
▸ Dalle dure cassante rouge + colle bitumineuse noire en faible quantité + colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité	META	1	01/08/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
<p>Réf dossier client : _00043000120000100349_ Réf échantillon ITGA : IT041707-16294 20 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 349 de type 3 situé au 11 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000040017 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques jaune + colle jaune / Vol 6 (Séjour)</p> <p>Description ITGA : Revêtement souple jaune / Colle polymère jaune / Ragréage gris</p>				
▸ Revêtement souple jaune + colle polymère jaune + ragréage gris	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00043000120000100349_ Réf échantillon ITGA : IT041707-16295 20 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 349 de type 3 situé au 11 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000040018 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 1 (Entrée)</p> <p>Description ITGA : Matériau compact gris / Peinture</p>				
▸ Matériau compact gris + peinture non séparable	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

