

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	93 BD FREDERIC CHAPLET - LES FOURCHES 2
CP - Ville :	53000 LAVAL
Référence client :	_00044000050000100103_
Date du repérage :	24/07/2017
Désignation :	Appartement n° 103 de type 3 situé au 02 ème étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	93 BD FREDERIC CHAPLET - LES FOURCHES 2 53000 LAVAL	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00044000050000100103_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 103 de type 3 situé au 02 ème étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage	AC Environnement (N° 441355914) ALLEE Alain D.JOUSSELIN (0800400100) 24/07/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 07/08/2017 A Riorges, le 07/08/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria - Numéro attestation : CPDI 4449 V1 Délivré le : 27/06/2017		 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées	
Liste des locaux visités :		
Appartement n°103 - Vol 1 (Entrée)	Appartement n°103 - Vol 2 (Cuisine)	
Appartement n°103 - Vol 3 (Loggia)	Appartement n°103 - Vol 4 (Séjour)	
Appartement n°103 - Vol 6 (Chambre 1)	Appartement n°103 - Vol 7 (Chambre 2)	
Appartement n°103 - Vol 8 (W.C)	Appartement n°103 - Vol 9 (SDB)	

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G	Périmètre du bâtiment concerné	H	Objectif de la mission
	Ensemble du logement (garage non compris)		Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°103	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Loggia) - Vol 4 (Séjour) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (W.C) - Vol 9 (SDB)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°103	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Loggia) - Vol 4 (Séjour) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (W.C) - Vol 9 (SDB)	
Revêtement de sol	Appartement n°103	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Loggia) - Vol 4 (Séjour) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (W.C) - Vol 9 (SDB)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°103	Vol 2 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Appartement n°103	Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Loggia) - Vol 9 (SDB)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 4 (Séjour)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Cuisine)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Loggia)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Chambre 1)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (Chambre 2)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 7 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 9 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 3 (Loggia)	Cloison plaque plâtre loggia	Aucun prélèvement à la demande du client rénovation en 2013

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques rouge	S17
Vol 4 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	S18
Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques grises	S19
Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S20

Q Réserves / Commentaires

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC type 4/16/4
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.

Bilan cartographique du bâtiment :

- 1 colle de faïences de cuisine sur les 12 prélevées et 1 colle de faïences de SDB sur 12 prélevées sont amiantées. Aucune interprétation n'étant possible, Elles devront toutes être prélevées dans les logements non visités ou à défaut être considérées comme amiantées.
- 4 colles noires sur les 4 prélevées sont amiantées.
- 3 dalles de sol noires sur les 3 prélevées sont amiantées.
- 3 dalles de sol grises sur les 3 prélevées sont amiantées.
- 3 dalles de sol rouges sur les 3 prélevées sont amiantées.
- 1 faïence de cuisine sur 12 prélevées est amiantées.
- Présence d'un conduit fibres-ciment au dernier étage.

- Commentaire n°1 : Réserve 1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Réserve 2 :

Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 9 (SDB) - Appartement n°103	Inaccessible sans sondage destructif	Dérrière et sous la douche
Appartement n°103 - Vol 5 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°103	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	S16							Négatif sur document cf. prélèvement n°11 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052
Appartement n°103	Vol 2 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°103	Vol 4 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°103	Vol 6 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°103	Vol 7 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°103	Vol 9 (SDB)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°103	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°103	Vol 2 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre porteur pièces humide	P1	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 055 n°1 - 1 - 002VZ000 055 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°103	Vol 2 (Cuisine) - Vol 8 (W.C) - Vol 9 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre porteur pièces humide	P1 - S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002VZ000 055 n°1 - 1 - 002VZ000 055 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°103	Vol 9 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre cloison pièce humide	P2	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 055 n°2 - 1 - 002VZ000 055 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°103	Vol 8 (W.C) - Vol 2 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre cloison pièce humide	S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002VZ000055 n°2 - 1 - 002VZ000055 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°103	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre porteurs pièces sèches	P4	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000055 n°4 - 1 - 002VZ000055 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°103	Vol 7 (Chambre 2) - Vol 4 (Séjour) - Vol 6 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre porteurs pièces sèches	S7 - S9 - S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002VZ000055 n°4 - 1 - 002VZ000055 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°103	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre cloisons pièces sèches	P5	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000055 n°5 - 1 - 002VZ000055 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°103	Vol 7 (Chambre 2) - Vol 4 (Séjour) - Vol 6 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre cloisons pièces sèches	S10 - S11 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002VZ000055 n°5 - 1 - 002VZ000055 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°103	Vol 3 (Loggia)	Murs et cloisons	Enduit ciment porteur loggia	S12							Négatif sur document cf. prélèvement n°7 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°103	Vol 4 (Séjour)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°103	Vol 2 (Cuisine)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°103	Vol 3 (Loggia)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°103	Vol 6 (Chambre 1)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°103	Vol 7 (Chambre 2)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°103	Vol 3 (Loggia)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison plaque plâtre loggia	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement à la demande du client rénovation en 2013
Appartement n°103	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	porte d'entrée 4 points de sécurité	S32							Négatif sur marquage
Appartement n°103	Vol 4 (Séjour)	Menuiseries	Mastic vitrier	S33							Négatif sur document cf prélèvement n° 8 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002VZ000056

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°103	Vol 8 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre pièces humides	P3	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000055 n°3 - 1	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°103	Vol 9 (SDB) - Vol 2 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre pièces humides	S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002VZ000055 n°3 - 1	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°103	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre pièces sèches	P6	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000055 n°6 - 1	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°103	Vol 7 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 4 (Séjour)	Plafonds	Enduit plâtre pièces sèches	S23 - S24 - S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002VZ000055 n°6 - 1	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°103	Vol 3 (Loggia)	Plafonds	Enduit ciment loggia	S14							Négatif sur document cf. prélèvement n°9 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°103	Vol 3 (Loggia)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe beige)	S15							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052
Appartement n°103	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche cuisine)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000055 n°7 - 1 - 002VZ000055 n°7 - 2	P7	Colle beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carrelage en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°103	Vol 9 (SDB)	Revêtement de mur	Colle jaunes de plinthe grises	P9	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000055 n°9 - 1 - 002VZ000055 n°9 - 2	P9	Colle polymère jaune + peinture en faible quantité non séparable + couche plâtrée blanche en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°103	Vol 3 (Loggia)	Revêtement de sol	Chape maigre loggia	S13							Négatif sur document cf. prélèvement n°8 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052
Appartement n°103	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Dalles plastiques rouge	S17	Réalisation d'un sondage						Présence sur document cf. prélèvement n°13 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052
Appartement n°103	Vol 8 (W.C)	Revêtement de sol	Dalles plastiques rouge	S17	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S17						Présence sur document cf. prélèvement n°13 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052
Appartement n°103	Vol 9 (SDB)	Revêtement de sol	Dalles plastiques rouge	S17	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S17						Présence sur document cf. prélèvement n°13 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°103	Vol 4 (Séjour)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	S18	Réalisation d'un sondage						Présence sur document cf. prélèvement n°14 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052
Appartement n°103	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	S18	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S18						Présence sur document cf. prélèvement n°14 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052
Appartement n°103	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	S18	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S18						Présence sur document cf. prélèvement n°14 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052
Appartement n°103	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Dalles plastiques grises	S19	Réalisation d'un sondage						Présence sur document cf. prélèvement n°15 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°103	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S20	Réalisation d'un sondage						Présence sur document cf. prélèvement n°16 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052
Appartement n°103	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S20	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S20						Présence sur document cf. prélèvement n°16 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052
Appartement n°103	Vol 9 (SDB)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S20	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S20						Présence sur document cf. prélèvement n°16 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052
Appartement n°103	Vol 8 (W.C)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S20	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S20						Présence sur document cf. prélèvement n°16 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°103	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S20	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S20						Présence sur document cf. prélèvement n°16 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052
Appartement n°103	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S20	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S20						Présence sur document cf. prélèvement n°16 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052
Appartement n°103	Vol 4 (Séjour)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S20	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S20						Présence sur document cf. prélèvement n°16 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052
Appartement n°103	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	P8	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000055 n°8 - 1 - 002VZ000055 n°8 - 2	P8	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°103	Vol 9 (SDB) - Vol 8 (W.C) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 4 (Séjour) - Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	S26 - S27 - S28 - S29 - S30 - S31	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002VZ000055 n°8 - 1 - 002VZ000055 n°8 - 2	P8	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°103	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°103	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°103	Vol 9 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°103	Vol 8 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°103	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°103	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°103	Vol 4 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA



Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°103	Appartement n°103 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°103	Appartement n°103 - Plan de prélèvements
	Appartement n°103	Appartement n°103 - MPCA Toutes catégories confondues




APPARTEMENT N°103 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002VZ000055

Légende

	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif
	Localisation d'un sondage positif
	Volume non visité

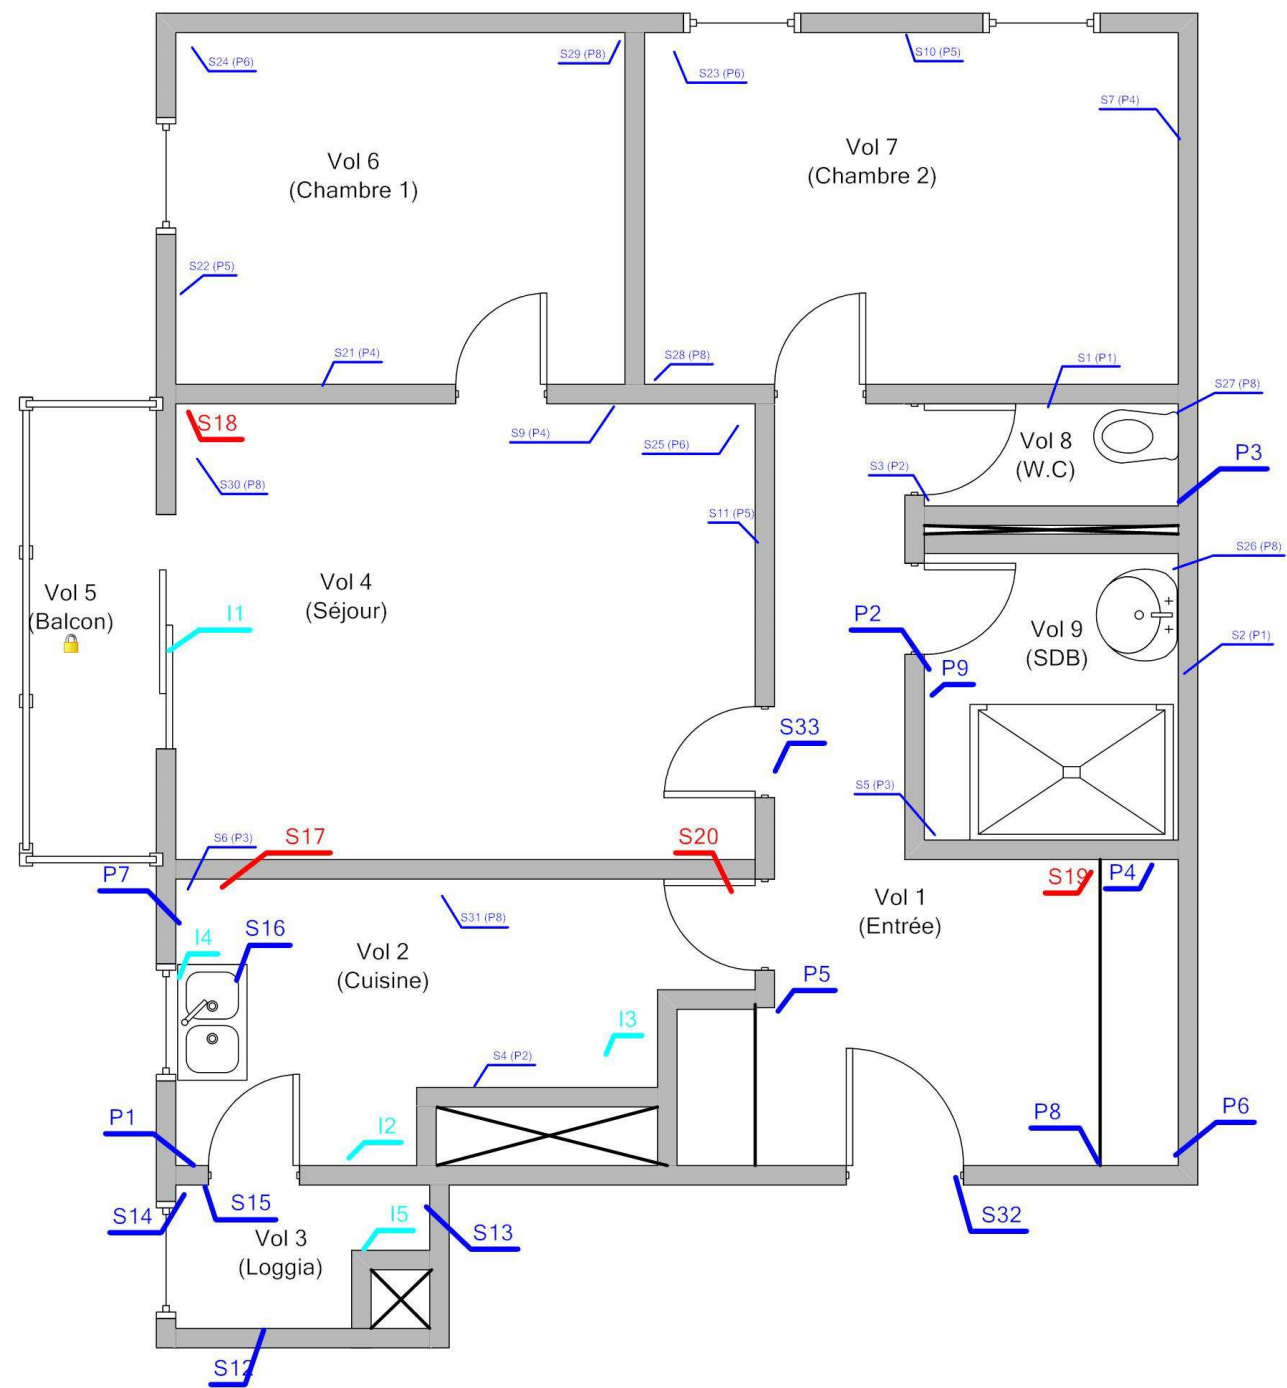

Adresse du bien
93 BD FREDERIC CHAPLET - LES FOURCHES 2
53000 LAVAL

Désignation
Appartement n° 103 de type 3 situé au 02 ème étage

Date intervention
24/07/2017

Technicien intervenant
ALLEE Alain


APPARTEMENT N°103 - PLAN DE PRÉLEVEMENTS

Référence:
002VZ000055

Légende



Volume non visité

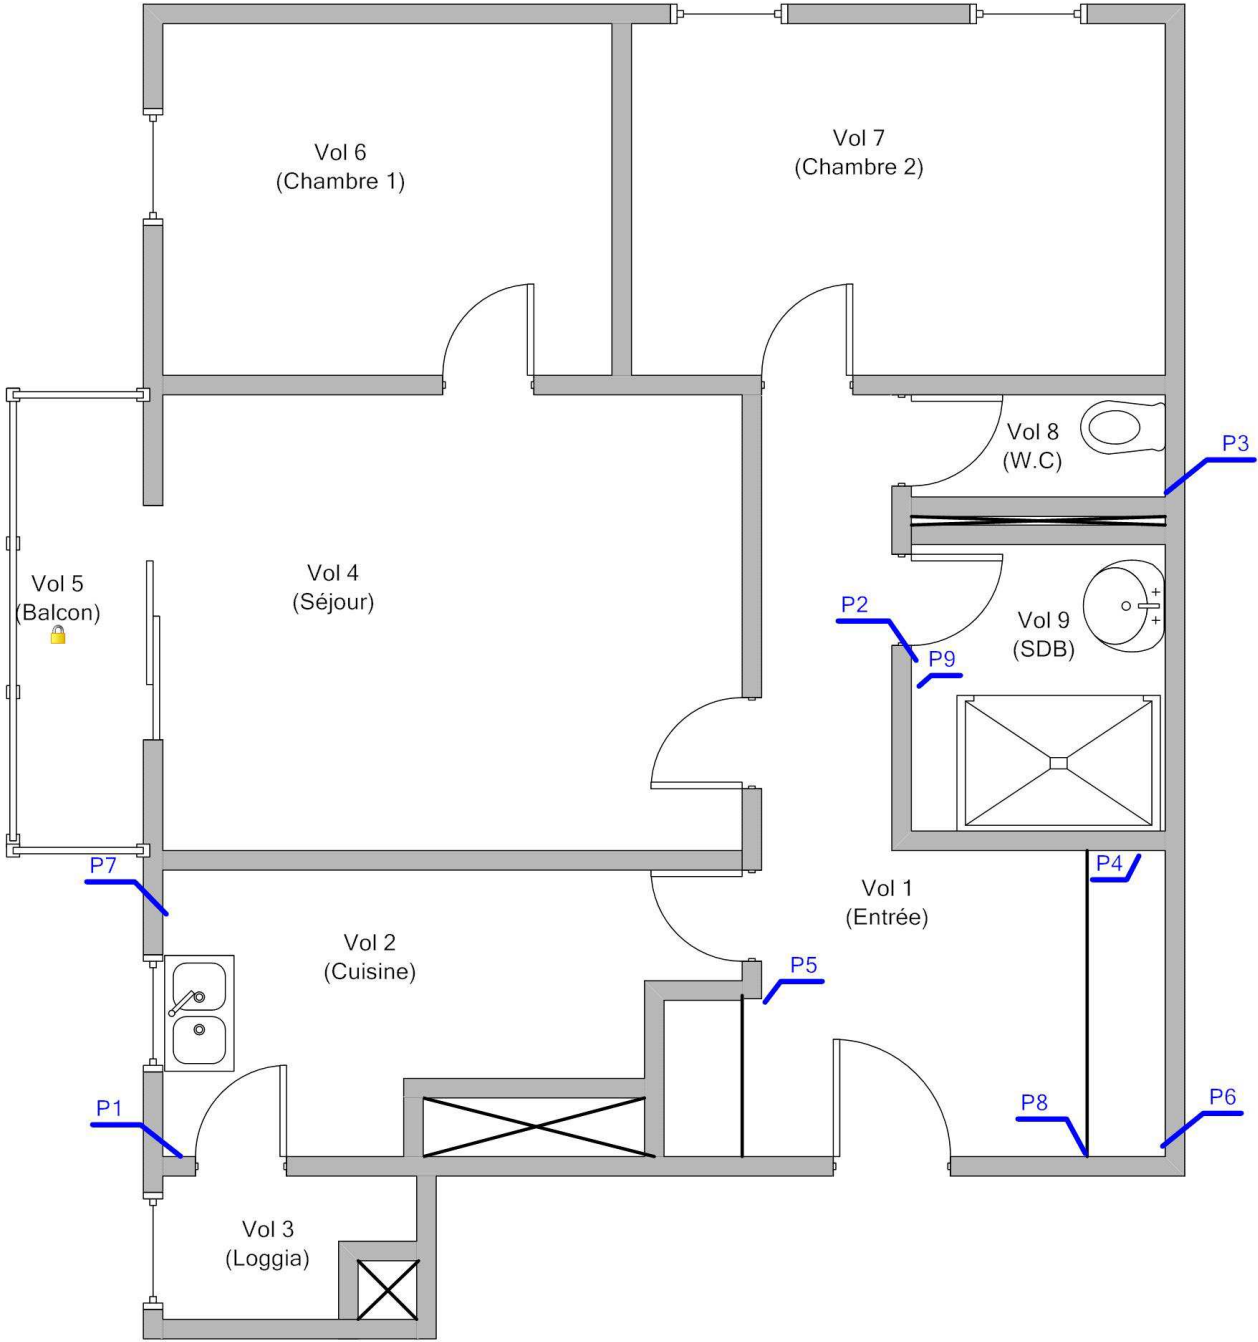

Adresse du bien
93 BD FREDERIC CHAPLET - LES FOURCHES 2
53000 LAVAL

Désignation
Appartement n° 103 de type 3 situé au 02 ème étage


Date intervention
24/07/2017

Technicien intervenant
ALLEE Alain

APPARTEMENT N°103 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002VZ000055

Légende

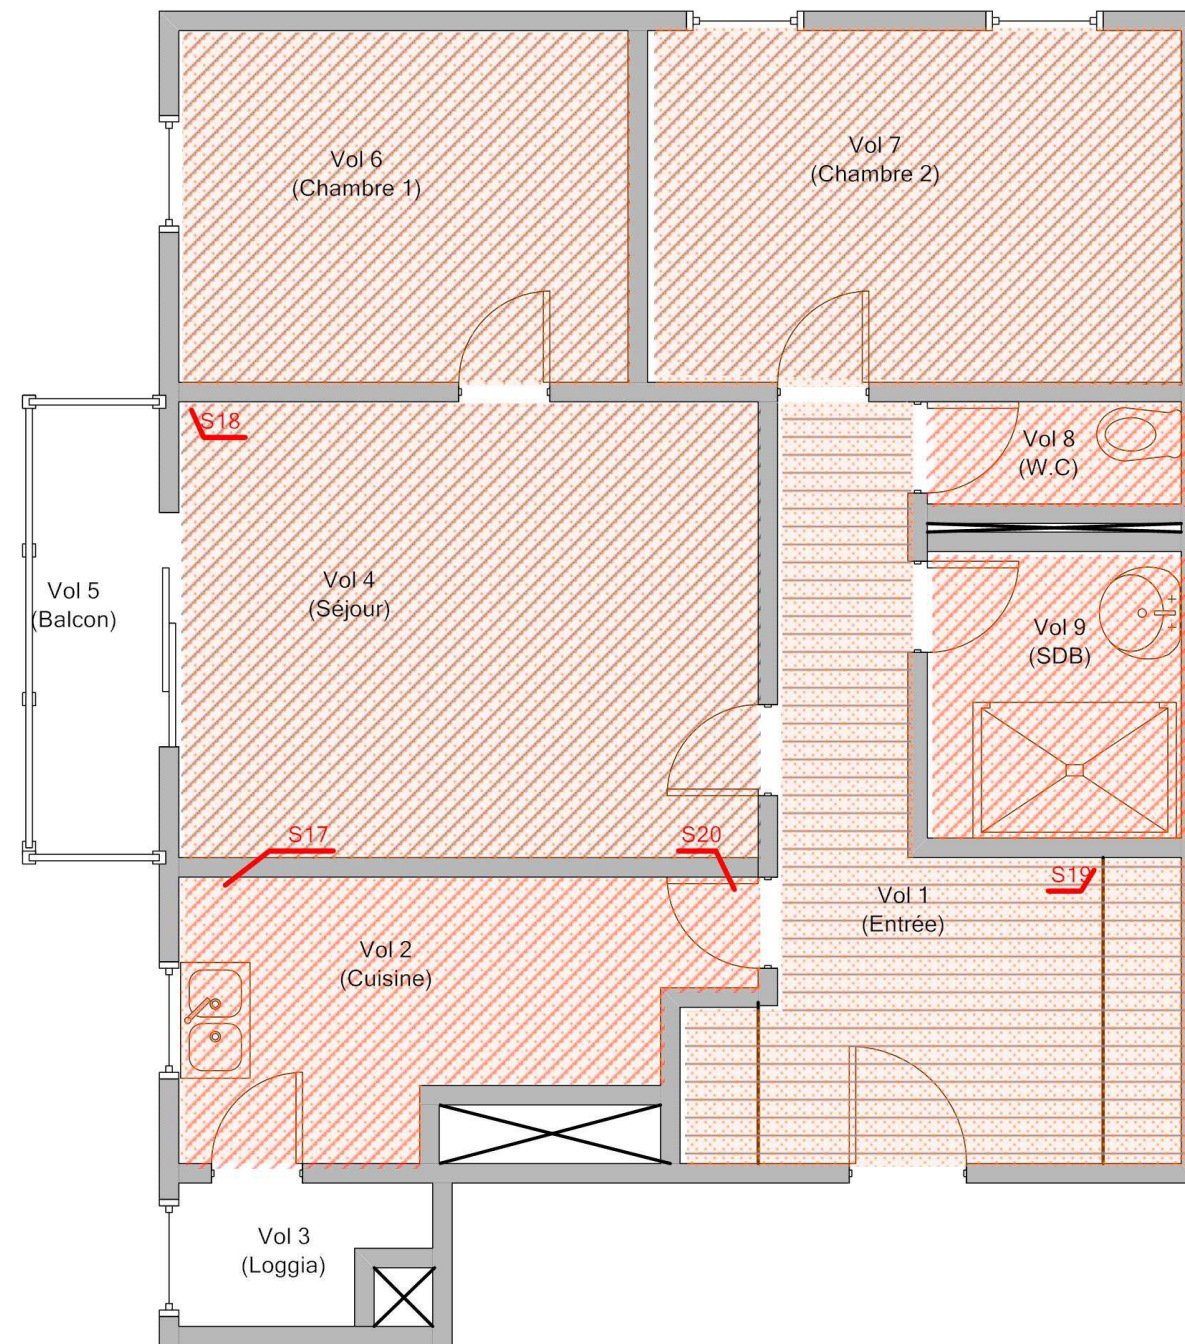

S17: Dalles plastiques rouge

S18: Dalles plastiques
noires

S20: Colle bitumeuses

S19: Dalles plastiques
grises

Adresse du bien

93 BD FREDERIC CHAPLET - LES FOURCHES 2
53000 LAVAL

Désignation

Appartement n° 103 de type 3 situé au 02 ème étage

Date intervention

	24/07/2017
--	------------

Techniciens intervenant

ALLEE Alain

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002VZ000055 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°103 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000055 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°103 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000055 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°103 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000055 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°103 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000055 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°103 - Vol 8 (W.C)	Prélevement négatif
002VZ000055 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°103 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000055 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°103 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000055 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°103 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000055 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°103 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000055 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°103 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000055 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°103 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000055 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°103 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000055 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°103 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000055 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°103 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000055 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°103 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000055 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°103 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
	Appartement n°103 - Vol 4 (Séjour)	I1
	Appartement n°103 - Vol 2 (Cuisine)	I2
	Appartement n°103 - Vol 2 (Cuisine)	I3
	Appartement n°103 - Vol 2 (Cuisine)	I4
	Appartement n°103 - Vol 3 (Loggia)	I5

002VZ000055 n°1 - 1 (P1)



002VZ000055 n°1 - 2 (P1)



002VZ000055 n°2 - 1 (P2)



002VZ000055 n°2 - 2 (P2)



002VZ000055 n°3 - 1 (P3)



002VZ000055 n°4 - 1 (P4)



002VZ000055 n°4 - 2 (P4)



002VZ000055 n°5 - 1 (P5)



002VZ000055 n°5 - 2 (P5)



002VZ000055 n°6 - 1 (P6)



002VZ000055 n°7 - 1 (P7)




002VZ000055 n°7 - 2 (P7)



002VZ000055 n°8 - 1 (P8)



002VZ000055 n°8 - 2 (P8)

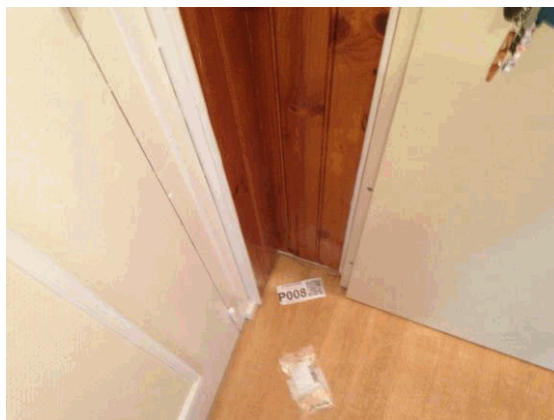

002VZ000055 n°9 - 1 (P9)



002VZ000055 n°9 - 2 (P9)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



I5 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable - -	Appartement n°103 - Vol 2 (Cuisine)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable - -	Appartement n°103 - Vol 9 (SDB)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°103 - Vol 8 (W.C)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°103 - Vol 1 (Entrée)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°103 - Vol 1 (Entrée)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°103 - Vol 1 (Entrée)	
P7	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carrelage en vrac - -	Appartement n°103 - Vol 2 (Cuisine)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène - -	Appartement n°103 - Vol 1 (Entrée)	
P9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle polymère jaune + peinture en faible quantité non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable - -	Appartement n°103 - Vol 9 (SDB)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-74750 EN DATE DU 07/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-74750 Réf. Commande Client : 002VZ000055
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique(s) :

- ou
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00044000050000100103_ 93 BD FREDERIC CHAPLET - LES FOURCHES 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 103 de type 3 situé au 02 ème étage		Réf échantillon ITGA : IT071708-1944		
Réf échantillon client : 002VZ000055001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre porteur pièces humide / Vol 2 (Cuisine)		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Toile fibreuse blanche		
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	META	1	05/08/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

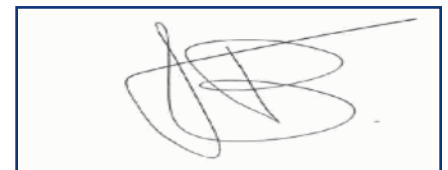

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-74750 EN DATE DU 07/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00044000050000100103_ 93 BD FREDERIC CHAPLET - LES FOURCHES 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 103 de type 3 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000055002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre cloison pièce humide / Vol 9 (SDB) Réf échantillon ITGA : IT071708-1945 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier				
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	META	1	05/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00044000050000100103_ 93 BD FREDERIC CHAPLET - LES FOURCHES 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 103 de type 3 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000055003 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre pièces humides / Vol 8 (W.C) Réf échantillon ITGA : IT071708-1946 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture				
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	05/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00044000050000100103_ 93 BD FREDERIC CHAPLET - LES FOURCHES 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 103 de type 3 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000055004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre porteurs pièces sèches / Vol 1 (Entrée) Réf échantillon ITGA : IT071708-1947 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture				
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	07/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00044000050000100103_ 93 BD FREDERIC CHAPLET - LES FOURCHES 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 103 de type 3 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000055005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre cloisons pièces sèches / Vol 1 (Entrée) Réf échantillon ITGA : IT071708-1948 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture				
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	07/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-74750 EN DATE DU 07/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00044000050000100103_ 93 BD FREDERIC CHAPLET - LES FOURCHES 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 103 de type 3 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000055006 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre pièces sèches / Vol 1 (Entrée)				
Réf échantillon ITGA : IT071708-1949 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture				
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	07/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00044000050000100103_ 93 BD FREDERIC CHAPLET - LES FOURCHES 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 103 de type 3 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000055007 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche cuisine) / Vol 2 (Cuisine)				
Réf échantillon ITGA : IT071708-1950 Description ITGA : Colle beige en vrac / Peintures multiples / Carrelage en vrac				
► Colle beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carrelage en vrac	META	1	05/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00044000050000100103_ 93 BD FREDERIC CHAPLET - LES FOURCHES 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 103 de type 3 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000055008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 1 (Entrée)				
Réf échantillon ITGA : IT071708-1951 Description ITGA : Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage gris en vrac hétérogène				
► Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène	META	1	07/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00044000050000100103_ 93 BD FREDERIC CHAPLET - LES FOURCHES 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 103 de type 3 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000055009 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle jaunes de plinthe grises / Vol 9 (SDB)				
Réf échantillon ITGA : IT071708-1952 Description ITGA : Colle polymère jaune / Peinture en faible quantité / Couche plâtreuse blanche en faible quantité				
► Colle polymère jaune + peinture en faible quantité non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	META	1	07/08/2017	Amiante non détecté / -