

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

| | |
|--------------------|---|
| Adresse : | 93 BD FREDERIC CHAPLET - LES FOURCHES 2 |
| CP - Ville : | 53000 LAVAL |
| Référence client : | _00044000050000100141_ |
| Date du repérage : | 25/07/2017 |
| Désignation : | Appartement n° 141 de type 4 situé au 12 ^{ème} étage |



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

| Rapport | Annexes |
|--|--|
| <p>- Renseignements administratifs</p> <p>A - Désignation de l'immeuble</p> <p>B - Propriétaire / Donneur d'ordre</p> <p>C - Opérateur de repérage</p> <p>D - Personne autorisant l'émission du rapport</p> <p>E - Pièces visitées</p> <p>- Etude Préalable</p> <p>F - Descriptif des travaux envisagés</p> <p>G - Périmètre du bâtiment concerné</p> <p>H - Objectif de la mission</p> <p>I - Document(s) mis à disposition</p> <p>J - Périmètre et programme de repérage</p> <p>K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements</p> <p>L - Adjonction(s) ou exclusion(s)</p> <p>M - Conditions existantes</p> <p>Conditions de repérage</p> <p>N - Modalités de repérage</p> <p>O - Moyens d'investigation</p> <p>Conclusions</p> <p>P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage</p> <p>Q - Réserves / Commentaires</p> <p>R - Locaux ou partie de locaux non visités</p> <p>Grille de résultats du repérage</p> | <p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p> |

Renseignements administratifs

| A | | B | |
|---------------------------|--|--|--|
| Designation de l'immeuble | | Propriétaire / Donneur d'ordre | |
| Adresse : | 93 BD FREDERIC CHAPLET - LES FOURCHES 2 53000 LAVAL | <u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT | <u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT |
| Référence client : | _00044000050000100141_ | <u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9 | <u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9 |
| Désignation : | Appartement n° 141 de type 4 situé au 12 ème étage | | |
| Date de construction : | | | |



| C | Opérateur de repérage | D | Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020 |
|--|---------------------------------|-------------------|--|
| Compagnie & Siret : | AC Environnement (N° 441355914) | Nom : | MORA Denis |
| Nom : | ALLEE Alain | Date du rapport : | 07/08/2017 |
| Accompagnateur : | D.JOUSSELIN (0800400100) | | A Riorges, le 07/08/2017 |
| Date de repérage : | 25/07/2017 | |  |
| Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria - | | Assurance : | QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018) |
| Numéro attestation : CPDI 4449 V1 | | | |
| Délivré le : 27/06/2017 | | | |

| E | Pièces visitées |
|---|-----------------|
|---|-----------------|

| Liste des locaux visités : | |
|---|--|
| <p>Appartement n°141 - Vol 1 (Entrée)</p> <p>Appartement n°141 - Vol 3 (Loggia)</p> <p>Appartement n°141 - Vol 6 (Chambre 3)</p> <p>Appartement n°141 - Vol 9 (Chambre 1)</p> <p>Appartement n°141 - Vol 11 (W.C)</p> | <p>Appartement n°141 - Vol 2 (Cuisine)</p> <p>Appartement n°141 - Vol 4 (Séjour)</p> <p>Appartement n°141 - Vol 7 (Chambre 2)</p> <p>Appartement n°141 - Vol 10 (Dégagement)</p> <p>Appartement n°141 - Vol 12 (SDB)</p> |

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

| Categorie | Plan | Volume | Localisation |
|--|-------------------|--|--------------|
| Parois verticales intérieures et enduits | Appartement n°141 | Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Loggia) - Vol 4 (Séjour) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 9 (Chambre 1) - Vol 10 (Dépagement) - Vol 11 (W.C) - Vol 12 (SDB) | |
| Plafond et faux-plafonds | Appartement n°141 | Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Loggia) - Vol 4 (Séjour) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 9 (Chambre 1) - Vol 10 (Dépagement) - Vol 11 (W.C) - Vol 12 (SDB) | |
| Revêtement de sol | Appartement n°141 | Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Loggia) - Vol 4 (Séjour) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 9 (Chambre 1) - Vol 10 (Dépagement) - Vol 11 (W.C) - Vol 12 (SDB) | |
| Equipements divers et accessoires | Appartement n°141 | Vol 2 (Cuisine) | |



| | | | |
|--|-------------------|---|--|
| Revêtement de mur | Appartement n°141 | Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Loggia) - Vol 12 (SDB) | |
| Conduits, canalisations et équipements | Appartement n°141 | Vol 3 (Loggia) | |

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

| Localisation | Matériau | Justification |
|---------------------|---|--|
| Vol 9 (Chambre 1) | P.V.C 4/16/4 | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |
| Vol 7 (Chambre 2) | P.V.C 4/16/4 | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |
| Vol 6 (Chambre 3) | P.V.C 4/16/4 | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |
| Vol 4 (Séjour) | P.V.C 4/16/4 | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |
| Vol 2 (Cuisine) | P.V.C 4/16/4 | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |
| Vol 3 (Loggia) | P.V.C 4/16/4 | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |
| Vol 7 (Chambre 2) | Joints | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client |
| Vol 9 (Chambre 1) | Joints | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client |
| Vol 12 (SDB) | Joints | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client |
| Vol 2 (Cuisine) | Joints | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client |
| Vol 4 (Séjour) | Joints | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client |
| Vol 6 (Chambre 3) | Joints | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client |
| Vol 6 (Chambre 3) | Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Vol 7 (Chambre 2) | Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Vol 9 (Chambre 1) | Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Vol 11 (W.C) | Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Vol 12 (SDB) | Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Vol 10 (Dégagement) | Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Vol 1 (Entrée) | Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Vol 2 (Cuisine) | Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Vol 4 (Séjour) | Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Vol 2 (Cuisine) | Mastic étanchéité | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers |
| Vol 3 (Loggia) | Cloison plaque plâtre loggia | Aucun prélèvement à la demande du client rénovation en 2013 |

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante



| Localisation | Catégorie | Composant | Partie de composant | Sur avis / réf pré. |
|-------------------|--|-------------------|---|---------------------|
| Vol 2 (Cuisine) | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence blanche cuisine) | P7 |
| Vol 2 (Cuisine) | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Dalles plastiques rouge | S19 |
| Vol 9 (Chambre 1) | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Dalles plastiques noires | S20 |
| Vol 4 (Séjour) | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Colle bitumeuses | S21 |
| Vol 3 (Loggia) | Conduits, canalisations et équipements | Conduit eau | Conduit en fibres-cimenten partie haute dans loggia | P9 |
| Vol 12 (SDB) | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence blanche S.D.B) | P10 |

Q Réserves / Commentaires

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC type 4/16/4
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.

Bilan cartographique du bâtiment :

- 1 colle de faïences de cuisine sur les 12 prélevées et 1 colle de faïences de SDB sur 12 prélevées sont amiantées. Aucune interprétation n'étant possible, Elles devront toutes être prélevées dans les logements non visités ou à défaut être considérées comme amiantées.
- 4 colles noires sur les 4 prélevées sont amiantées.
- 3 dalles de sol noires sur les 3 prélevées sont amiantées.
- 3 dalles de sol grises sur les 3 prélevées sont amiantées.
- 3 dalles de sol rouges sur les 3 prélevées sont amiantées.
- 1 faïence de cuisine sur 12 prélevées est amiantées.
- Présence d'un conduit fibres-ciment au dernier étage.

- Commentaire n°1 : Réserve 1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Réserve 2 :

Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neufs mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols



R Locaux ou partie de locaux non visités

| Localisation / Désignation | Justification | Remarque |
|---|---|----------------------------|
| Appartement n°141 - Vol 5 (Balcon 2) | pièce non visée par le présent diagnostic | |
| Appartement n°141 - Vol 8 (Balcon 1) | pièce non visée par le présent diagnostic | |
| Vol 12 (SDB) - Appartement n°141 | Inaccessible sans sondage destructif | Dérrière et sous la douche |

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Conduits, canalisations et équipements

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-------------------|----------------|-------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------|-----------|-------------|---|----------|----------------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°141 | Vol 3 (Loggia) | Conduit eau | Conduit en fibres-cimenten partie haute dans loggia | P9 | Réalisation d'un prélèvement | | | P9 | Conduit en fibres-cimenten partie haute dans loggia | Positif | Présence sur analyse |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|--|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°141 | Vol 2 (Cuisine) | Evier | Tampon bitumineux | S18 | | | | | | | Négatif sur document cf. prélèvement n°11 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052 |
| Appartement n°141 | Vol 7 (Chambre 2) | Radiateurs | Joints | I2 | | | | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client |
| Appartement n°141 | Vol 9 (Chambre 1) | Radiateurs | Joints | I2 | | | | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client |
| Appartement n°141 | Vol 12 (SDB) | Radiateurs | Joints | I2 | | | | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|--|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°141 | Vol 2 (Cuisine) | Radiateurs | Joints | I2 | | | | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client |
| Appartement n°141 | Vol 4 (Séjour) | Radiateurs | Joints | I2 | | | | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client |
| Appartement n°141 | Vol 6 (Chambre 3) | Radiateurs | Joints | I2 | | | | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client |
| Appartement n°141 | Vol 2 (Cuisine) | Evier | Mastic étanchéité | I4 | | | | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------|--------------|-----------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-------------------|--|------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|----------------|---|-------------|--|----------|---------------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°141 | Vol 2 (Cuisine) | Murs et cloisons | Enduit plâtre porteur pièces humide | P1 | Réalisation d'un prélèvement | | 002VZ000 059 n°1 - 1 - 002VZ000 059 n°1 - 2 | P1 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°141 | Vol 2 (Cuisine) - Vol 12 (SDB) - Vol 11 (W.C) | Murs et cloisons | Enduit plâtre porteur pièces humide | P1 - S1 - S2 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1 | | 002VZ000 059 n°1 - 1 - 002VZ000 059 n°1 - 2 | P1 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°141 | Vol 2 (Cuisine) | Murs et cloisons | Enduit plâtre cloison pièce humide | P2 | Réalisation d'un prélèvement | | 002VZ000 059 n°2 - 1 - 002VZ000 059 n°2 - 2 | P2 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°141 | Vol 2 (Cuisine) | Murs et cloisons | Enduit plâtre cloison pièce humide | P2 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2 | | 002VZ000 059 n°2 - 1 - 002VZ000 059 n°2 - 2 | P2 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°141 | Vol 1 (Entrée) | Murs et cloisons | Enduit plâtre porteurs pièces sèches | P4 | Réalisation d'un prélèvement | | | P4 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°141 | Vol 9 (Chambre 1) - Vol 10 (Dégagement) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 4 (Séjour) | Murs et cloisons | Enduit plâtre porteurs pièces sèches | S3 - S4 - S5 - S6 - S7 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4 | | | P4 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°141 | Vol 1 (Entrée) | Murs et cloisons | Enduit plâtre cloisons pièces sèches | P5 | Réalisation d'un prélèvement | | | P5 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-------------------|---|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|----------------|-----------|-------------|--|----------|---|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°141 | Vol 1 (Entrée) - Vol 10 (Dégagement) - Vol 9 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 4 (Séjour) | Murs et cloisons | Enduit plâtre cloisons pièces sèches | P5 - S8 - S9 - S10 - S11 - S12 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5 | | | P5 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°141 | Vol 3 (Loggia) | Murs et cloisons | Enduit ciment porteur loggia | S14 | | | | | | | Négatif sur document cf. prélèvement n°7 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052 |
| Appartement n°141 | Vol 9 (Chambre 1) | Menuiseries | P.V.C 4/16/4 | I1 | | | | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |
| Appartement n°141 | Vol 7 (Chambre 2) | Menuiseries | P.V.C 4/16/4 | I1 | | | | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |
| Appartement n°141 | Vol 6 (Chambre 3) | Menuiseries | P.V.C 4/16/4 | I1 | | | | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|--|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°141 | Vol 4 (Séjour) | Menuiseries | P.V.C 4/16/4 | I1 | | | | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |
| Appartement n°141 | Vol 2 (Cuisine) | Menuiseries | P.V.C 4/16/4 | I1 | | | | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |
| Appartement n°141 | Vol 3 (Loggia) | Menuiseries | P.V.C 4/16/4 | I1 | | | | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |
| Appartement n°141 | Vol 3 (Loggia) | Cloisons légères ou préfabriquées | Cloison plaque plâtre loggia | I5 | | | | | | | Aucun prélèvement à la demande du client rénovation en 2013 |
| Appartement n°141 | Vol 1 (Entrée) | Menuiseries | porte d'entrée 4 points de sécurité | S23 | | | | | | | Négatif sur marquage |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|--|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°141 | Vol 10 (Dégagement) | Menuiseries | Mastic vitrier | S24 | | | | | | | Négatif sur document cf prélèvement n° 8 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002VZ000056 |
| Appartement n°141 | Vol 4 (Séjour) | Menuiseries | Mastic vitrier | S24 | | | | | | | Négatif sur document cf prélèvement n° 8 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002VZ000056 |
| Appartement n°141 | Vol 12 (SDB) | Cloisons légères ou préfabriquées | Panneaux de cloisons bois | S25 | | | | | | | Matériau ne contenant pas d'amiante par nature |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-------------------|------------------------------|-----------|------------------------------|------------------------------|--|----------------|-----------|-------------|---|----------|---------------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°141 | Vol 2 (Cuisine) | Plafonds | Enduit plâtre pièces humides | P3 | Réalisation d'un prélèvement | | | P3 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°141 | Vol 11 (W.C.) - Vol 12 (SDB) | Plafonds | Enduit plâtre pièces humides | S26 - S27 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3 | | | P3 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-------------------|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|--|----------------|-----------|-------------|---|----------|---|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°141 | Vol 1 (Entrée) | Plafonds | Enduit plâtre pièces sèches | P6 | Réalisation d'un prélèvement | | | P6 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°141 | Vol 10 (Dégagement) - Vol 9 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 4 (Séjour) | Plafonds | Enduit plâtre pièces sèches | S13 - S28 - S29 - S30 - S31 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6 | | | P6 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°141 | Vol 3 (Loggia) | Plafonds | Enduit ciment loggia | S16 | | | | | | | Négatif sur document cf. prélèvement n°9 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052 |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-------------------|-----------------|-------------------|--|------------------------------|------------------------------|----------------|-----------|-------------|---|----------|--|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°141 | Vol 3 (Loggia) | Revêtement de mur | Colle de carrelage (plinthe beige) | S17 | | | | | | | Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052 |
| Appartement n°141 | Vol 2 (Cuisine) | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence blanche cuisine) | P7 | Réalisation d'un prélèvement | | | P7 | Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche + peintures multiples en faible quantité non séparable + carrelage | Positif | Présence sur analyse |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-------------------|--------------|-------------------|--|------------------------------|------------------------------|----------------|-----------|-------------|--|----------|----------------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°141 | Vol 12 (SDB) | Revêtement de mur | Colle jaunes de plinthe grises | P8 | Réalisation d'un prélèvement | | | P8 | Colle polymère jaune + couche plâtrée blanche en faible quantité non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°141 | Vol 12 (SDB) | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence blanche S.D.B) | P10 | Réalisation d'un prélèvement | | | P10 | Colle beige non séparable + couche plâtrée blanche + peintures multiples non séparable + carrelage | Positif | Présence sur analyse |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|---|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°141 | Vol 3 (Loggia) | Revêtement de sol | Chape maigre loggia | S15 | | | | | | | Négatif sur document cf. prélèvement n°8 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052 |
| Appartement n°141 | Vol 2 (Cuisine) | Revêtement de sol | Dalles plastiques rouge | S19 | Réalisation d'un sondage | | | | | | Présence sur document cf. prélèvement n°13 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052 |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | Conclusion |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|---|----------------|-----------|-------------|------------|---|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | |
| Appartement n°141 | Vol 12 (SDB) | Revêtement de sol | Dalles plastiques rouges | S19 | Sondage et extension de la zone homogène du sondage S19 | | | | | Présence sur document cf. prélèvement n°13 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052 |
| Appartement n°141 | Vol 11 (W.C) | Revêtement de sol | Dalles plastiques rouges | S19 | Sondage et extension de la zone homogène du sondage S19 | | | | | Présence sur document cf. prélèvement n°13 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052 |
| Appartement n°141 | Vol 9 (Chambre 1) | Revêtement de sol | Dalles plastiques noires | S20 | Réalisation d'un sondage | | | | | Présence sur document cf. prélèvement n°14 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052 |
| Appartement n°141 | Vol 7 (Chambre 2) | Revêtement de sol | Dalles plastiques noires | S20 | Sondage et extension de la zone homogène du sondage S20 | | | | | Présence sur document cf. prélèvement n°14 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052 |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | Conclusion |
|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|---|----------------|-----------|-------------|------------|---|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | |
| Appartement n°141 | Vol 10 (Dégagement) | Revêtement de sol | Dalles plastiques noires | S20 | Sondage et extension de la zone homogène du sondage S20 | | | | | Présence sur document cf. prélèvement n°14 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052 |
| Appartement n°141 | Vol 4 (Séjour) | Revêtement de sol | Colle bitumeuses | S21 | Réalisation d'un sondage | | | | | Présence sur document cf. prélèvement n°16 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052 |
| Appartement n°141 | Vol 2 (Cuisine) | Revêtement de sol | Colle bitumeuses | S21 | Sondage et extension de la zone homogène du sondage S21 | | | | | Présence sur document cf. prélèvement n°16 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052 |
| Appartement n°141 | Vol 1 (Entrée) | Revêtement de sol | Colle bitumeuses | S21 | Sondage et extension de la zone homogène du sondage S21 | | | | | Présence sur document cf. prélèvement n°16 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052 |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | Conclusion |
|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---|----------------|-----------|-------------|------------|---|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | |
| Appartement n°141 | Vol 10 (Dégagement) | Revêtement de sol | Colle bitumeuses | S21 | Sondage et extension de la zone homogène du sondage S21 | | | | | Présence sur document cf. prélèvement n°16 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052 |
| Appartement n°141 | Vol 12 (SDB) | Revêtement de sol | Colle bitumeuses | S21 | Sondage et extension de la zone homogène du sondage S21 | | | | | Présence sur document cf. prélèvement n°16 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052 |
| Appartement n°141 | Vol 11 (W.C) | Revêtement de sol | Colle bitumeuses | S21 | Sondage et extension de la zone homogène du sondage S21 | | | | | Présence sur document cf. prélèvement n°16 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052 |
| Appartement n°141 | Vol 9 (Chambre 1) | Revêtement de sol | Colle bitumeuses | S21 | Sondage et extension de la zone homogène du sondage S21 | | | | | Présence sur document cf. prélèvement n°16 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052 |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | Conclusion |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---|----------------|-----------|-------------|------------|---|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | |
| Appartement n°141 | Vol 7 (Chambre 2) | Revêtement de sol | Colle bitumeuses | S21 | Sondage et extension de la zone homogène du sondage S21 | | | | | Présence sur document cf. prélèvement n°16 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052 |
| Appartement n°141 | Vol 6 (Chambre 3) | Revêtement de sol | Colle bitumeuses | S21 | Sondage et extension de la zone homogène du sondage S21 | | | | | Présence sur document cf. prélèvement n°16 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052 |
| Appartement n°141 | Vol 4 (Séjour) | Revêtement de sol | Ragréage | S22 | | | | | | Négatif sur document cf. prélèvement n°17 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052 |
| Appartement n°141 | Vol 6 (Chambre 3) | Revêtement de sol | Ragréage | S22 | | | | | | Négatif sur document cf. prélèvement n°17 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052 |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | Conclusion |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|--|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | |
| Appartement n°141 | Vol 7 (Chambre 2) | Revêtement de sol | Ragréage | S22 | | | | | | Négatif sur document cf. prélèvement n°17 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052 |
| Appartement n°141 | Vol 9 (Chambre 1) | Revêtement de sol | Ragréage | S22 | | | | | | Négatif sur document cf. prélèvement n°17 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052 |
| Appartement n°141 | Vol 11 (W.C) | Revêtement de sol | Ragréage | S22 | | | | | | Négatif sur document cf. prélèvement n°17 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052 |
| Appartement n°141 | Vol 12 (SDB) | Revêtement de sol | Ragréage | S22 | | | | | | Négatif sur document cf. prélèvement n°17 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052 |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-------------------|---------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|--|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°141 | Vol 10 (Dégagement) | Revêtement de sol | Ragréage | S22 | | | | | | | Négatif sur document cf. prélèvement n°17 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052 |
| Appartement n°141 | Vol 1 (Entrée) | Revêtement de sol | Ragréage | S22 | | | | | | | Négatif sur document cf. prélèvement n°17 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052 |
| Appartement n°141 | Vol 2 (Cuisine) | Revêtement de sol | Ragréage | S22 | | | | | | | Négatif sur document cf. prélèvement n°17 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052 |
| Appartement n°141 | Vol 6 (Chambre 3) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire | I3 | | | | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|--|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°141 | Vol 7 (Chambre 2) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire | I3 | | | | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Appartement n°141 | Vol 9 (Chambre 1) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire | I3 | | | | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Appartement n°141 | Vol 11 (W.C) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire | I3 | | | | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Appartement n°141 | Vol 12 (SDB) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire | I3 | | | | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-------------------|---------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|--|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°141 | Vol 10 (Dégagement) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire | I3 | | | | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Appartement n°141 | Vol 1 (Entrée) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire | I3 | | | | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Appartement n°141 | Vol 2 (Cuisine) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire | I3 | | | | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Appartement n°141 | Vol 4 (Séjour) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire | I3 | | | | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

| Ref. | Plans | Titre du plan |
|--|-------------------|---|
|  | Appartement n°141 | Appartement n°141 - Plan de repérage - Actions menées |
|  | Appartement n°141 | Appartement n°141 - Plan de prélèvements |
|  | Appartement n°141 | Appartement n°141 - MPCA Toutes catégories confondues |
|  | Appartement n°141 | Appartement n°141 - MPCA Revêtement de sol |
|  | Appartement n°141 | Appartement n°141 - MPCA Revêtement de mur |
|  | Appartement n°141 | Appartement n°141 - MPCA Conduits, canalisations et équipements |




APPARTEMENT N°141 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002VZ000059

Légende



Volume non visité

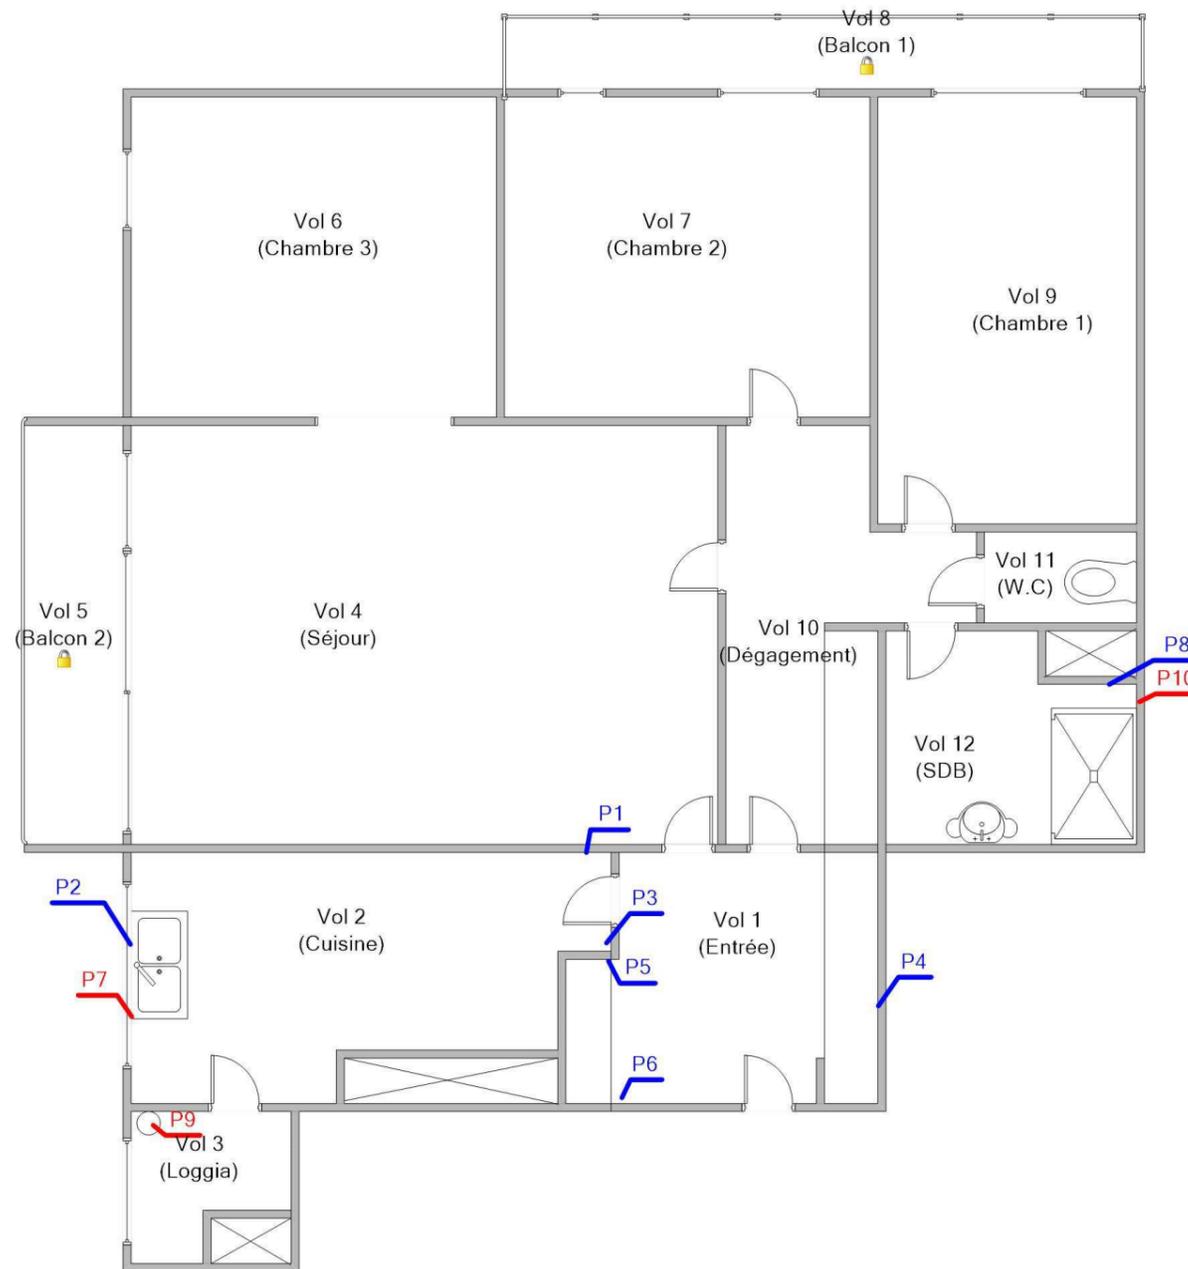

Adresse du bien
93 BD FREDERIC CHAPLET - LES FOURCHES 2
53000 LAVAL


Désignation
Appartement n° 141 de type 4 situé au 12 ème étage

Date intervention
25/07/2017

Technicien intervenant
ALLEE Alain

APPARTEMENT N°141 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002VZ000059

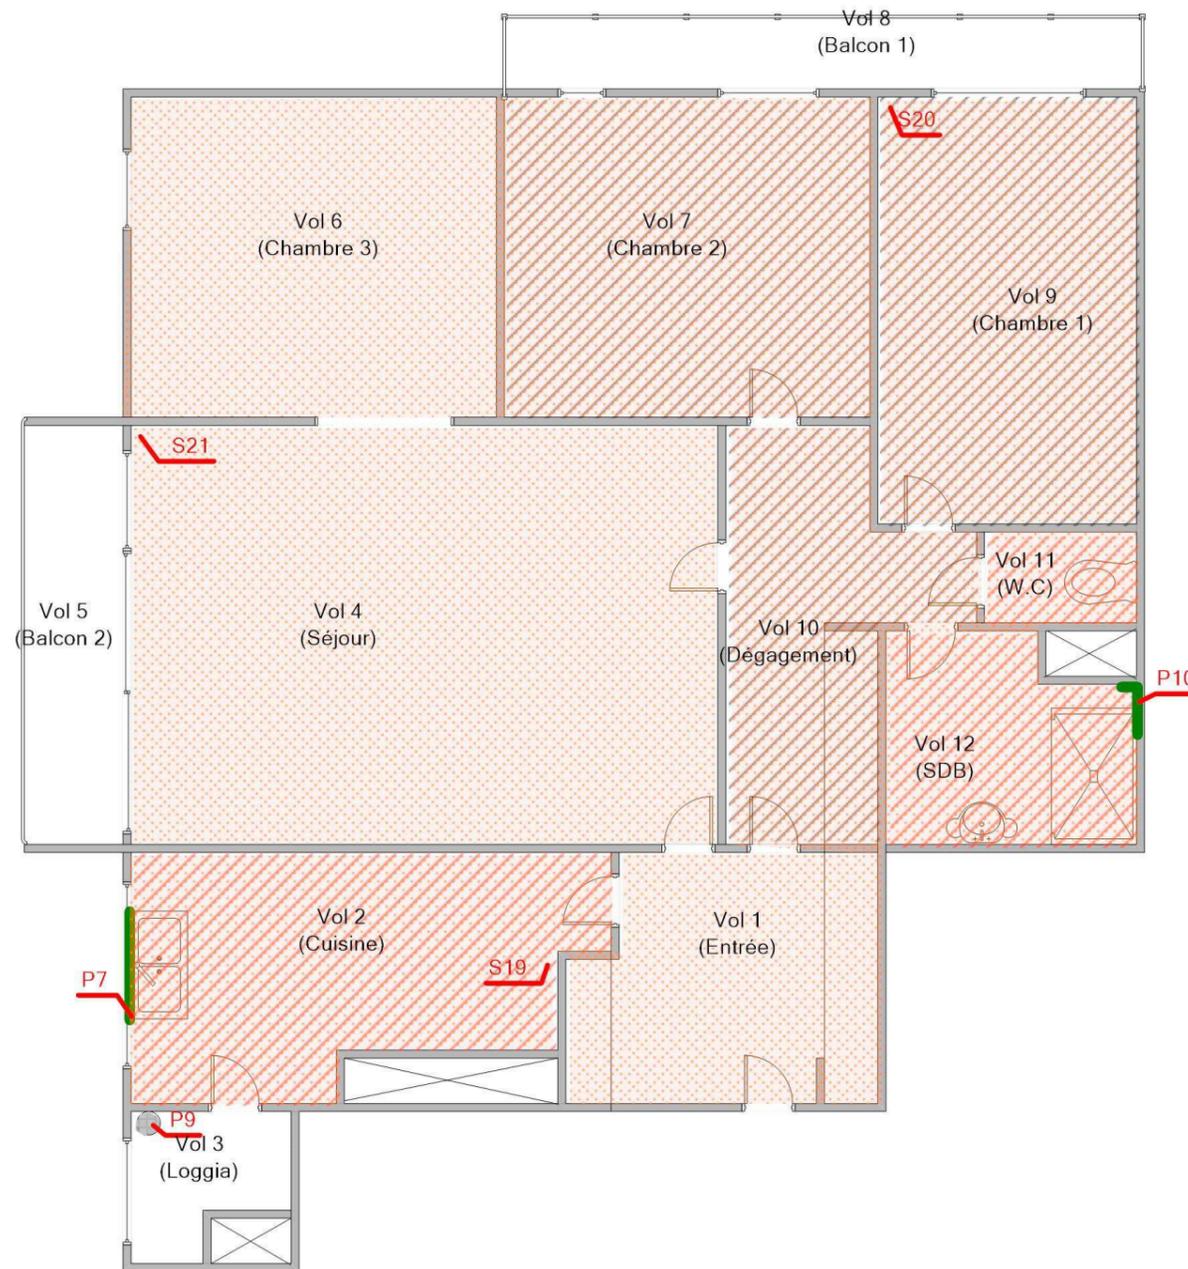

Légende


| | |
|--|--|
| | P9 : Conduit en fibres-cimenten partie haute dans loggia |
| | P7 : Colle de carrelage (faïence blanche cuisine) |
| | S21: Colle bitumeuses |
| | S20: Dalles plastiques noires |
| | P10 : Colle de carrelage (faïence blanche S.D.B) |
| | S19: Dalles plastiques rouge |




| Adresse du bien | Désignation | Date intervention | Technicien intervenant |
|--|--|-------------------|------------------------|
| 93 BD FREDERIC CHAPLET - LES FOURCHES 2 53000 LAVAL | Appartement n° 141 de type 4 situé au 12 ème étage | 25/07/2017 | ALLEE Alain |

APPARTEMENT N°141 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002VZ000059

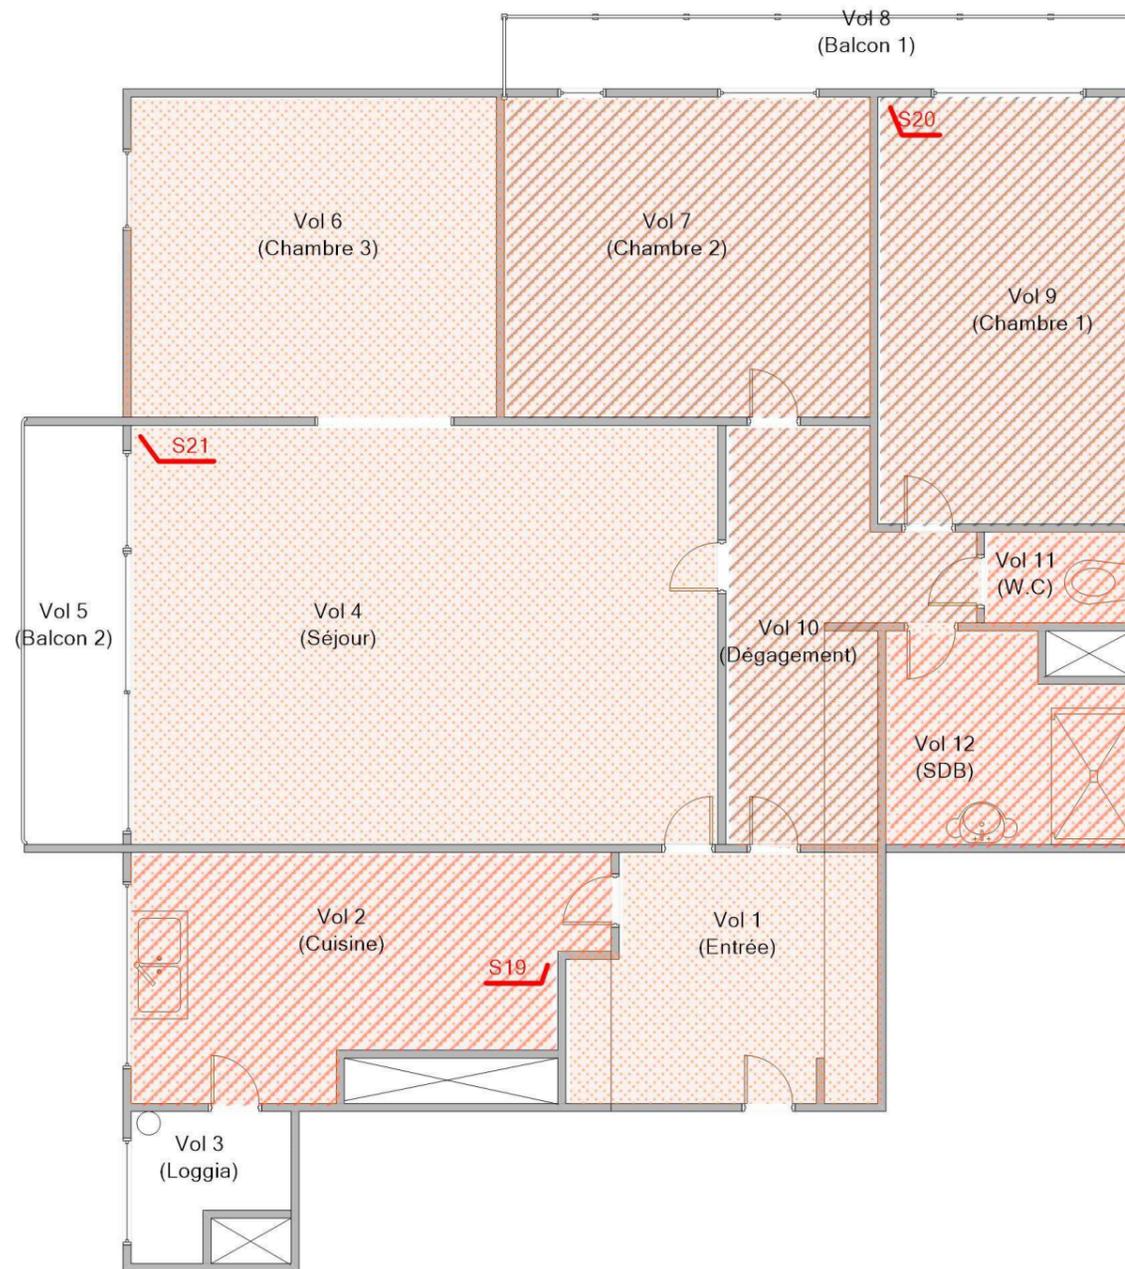

Légende
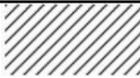
| | |
|---|-------------------------------|
|  | S21: Colle bitumeuses |
|  | S20: Dalles plastiques noires |
|  | S19: Dalles plastiques rouge |



| Adresse du bien | Désignation | Date intervention | Technicien intervenant |
|--|--|-------------------|------------------------|
| 93 BD FREDERIC CHAPLET - LES FOURCHES 2 53000 LAVAL | Appartement n° 141 de type 4 situé au 12 ème étage | 25/07/2017 | ALLEE Alain |

APPARTEMENT N°141 - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

Référence:
002VZ000059



Légende

| | |
|--|---|
| | P7 : Colle de carrelage (faïence blanche cuisine) |
| | P10 : Colle de carrelage (faïence blanche S.D.B) |



Adresse du bien
93 BD FREDERIC CHAPLET - LES FOURCHES 2
53000 LAVAL

Désignation
Appartement n° 141 de type 4 situé au 12 ème étage

Date intervention
25/07/2017

Technicien intervenant
ALLEE Alain

APPARTEMENT N°141 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002VZ000059



Légende

 P9 : Conduit en fibres-ciment en partie haute dans loggia



| Adresse du bien | Désignation | Date intervention | Technicien intervenant |
|--|--|-------------------|------------------------|
| 93 BD FREDERIC CHAPLET - LES FOURCHES 2 53000 LAVAL | Appartement n° 141 de type 4 situé au 12 ème étage | 25/07/2017 | ALLEE Alain |

ANNEXE : Reportage photographique

Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

| Référence | Localisation | Action |
|--------------------------|--|---------------------|
| 002VZ000059 n°1 - 1 (P1) | Appartement n°141 - Vol 2 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002VZ000059 n°1 - 2 (P1) | Appartement n°141 - Vol 2 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002VZ000059 n°2 - 1 (P2) | Appartement n°141 - Vol 2 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002VZ000059 n°2 - 2 (P2) | Appartement n°141 - Vol 2 (Cuisine) | Prélevement négatif |



002VZ000059 n°1 - 1 (P1)



002VZ000059 n°1 - 2 (P1)



002VZ000059 n°2 - 1 (P2)



002VZ000059 n°2 - 2 (P2)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

| Référence | Categorie | Composant | Materiu | Localisation | Observation |
|------------|---|--------------------------|--|--|-------------|
| P1 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable - - | Appartement n°141 - Vol 2 (Cuisine) | |
| P2 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable - - | Appartement n°141 - Vol 2 (Cuisine) | |
| P3 | Plafond et faux-plafonds | Plafonds | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable - - | Appartement n°141 - Vol 2 (Cuisine) | |
| P4 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - - | Appartement n°141 - Vol 1 (Entrée) | |
| P5 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - - | Appartement n°141 - Vol 1 (Entrée) | |
| P6 | Plafond et faux-plafonds | Plafonds | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable - - | Appartement n°141 - Vol 1 (Entrée) | |
| P7 | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche + peintures multiples en faible quantité non séparable + carrelage - - | Appartement n°141 - Vol 2 (Cuisine) | |
| P8 | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Colle polymère jaune + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable - - | Appartement n°141 - Vol 12 (SDB) | |
| P9 | Conduits, canalisations et équipements | Conduit eau | Conduit en fibres-cimenten partie haute dans loggia - - | Appartement n°141 - Vol 3 (Loggia) | |
| P10 | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche + peintures multiples non séparable + carrelage - - | Appartement n°141 - Vol 12 (SDB) | |



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tel : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-74733 EN DATE DU 07/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

| | |
|---|---|
| Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES | Réf. Commande ITGA : IT0717-74733 Réf. Commande Client : 002VZ000059 |
|---|---|

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
 ou
 - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
 ou
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|--|----------------------|--------------------|--------------------------------------|---|
| Réf dossier client : _00044000050000100141_ 93 BD FREDERIC CHAPLET - LES FOURCHES 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 141 de type 4 situé au 12 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000059001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre porteur pièces humide / Vol 2 (Cuisine) | | | Réf échantillon ITGA : IT071708-2059 | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Papier |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable | META | 1 | 04/08/2017 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : _00044000050000100141_ 93 BD FREDERIC CHAPLET - LES FOURCHES 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 141 de type 4 situé au 12 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000059002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre cloison pièce humide / Vol 2 (Cuisine) | | | Réf échantillon ITGA : IT071708-2060 | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | META | 1 | 07/08/2017 | Amiante non détecté / - |

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-74733 EN DATE DU 07/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|--|----------------------|--------------------|----------------|---------------------------|
| <p>Réf dossier client : _00044000050000100141_ Réf échantillon ITGA : IT071708-2061 93 BD FREDERIC CHAPLET - LES FOURCHES 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 141 de type 4 situé au 12 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000059003 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre pièces humides / Vol 2 (Cuisine) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples</p> | | | | |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | META | 1 | 05/08/2017 | Amiante non détecté / - |
| <p>Réf dossier client : _00044000050000100141_ Réf échantillon ITGA : IT071708-2062 93 BD FREDERIC CHAPLET - LES FOURCHES 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 141 de type 4 situé au 12 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000059004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre porteurs pièces sèches / Vol 1 (Entrée) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture</p> | | | | |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | META | 1 | 05/08/2017 | Amiante non détecté / - |
| <p>Réf dossier client : _00044000050000100141_ Réf échantillon ITGA : IT071708-2063 93 BD FREDERIC CHAPLET - LES FOURCHES 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 141 de type 4 situé au 12 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000059005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre cloisons pièces sèches / Vol 1 (Entrée) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture</p> | | | | |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | META | 1 | 05/08/2017 | Amiante non détecté / - |
| <p>Réf dossier client : _00044000050000100141_ Réf échantillon ITGA : IT071708-2064 93 BD FREDERIC CHAPLET - LES FOURCHES 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 141 de type 4 situé au 12 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000059006 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre pièces sèches / Vol 1 (Entrée) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples</p> | | | | |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | META | 1 | 05/08/2017 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-74733 EN DATE DU 07/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|--|----------------------|--------------------|----------------|---|
| <p>Réf dossier client : _00044000050000100141_ Réf échantillon ITGA : IT071708-2065 93 BD FREDERIC CHAPLET - LES FOURCHES 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 141 de type 4 situé au 12 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000059007 / Revêtement de mur / Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Peintures multiples en faible quantité / Carrelage Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche cuisine) / Vol 2 (Cuisine)</p> | | | | |
| ▶ Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche + peintures multiples en faible quantité non séparable + carrelage | META | 1 | 05/08/2017 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| <p>Réf dossier client : _00044000050000100141_ Réf échantillon ITGA : IT071708-2066 93 BD FREDERIC CHAPLET - LES FOURCHES 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 141 de type 4 situé au 12 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000059008 / Revêtement de mur / Description ITGA : Colle polymère jaune / Couche plâtreuse blanche en faible quantité Revêtement de mur / Colle jaunes de plinthe grises / Vol 12 (SDB)</p> | | | | |
| ▶ Colle polymère jaune + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable | META | 1 | 07/08/2017 | Amiante non détecté / - |
| <p>Réf dossier client : _00044000050000100141_ Réf échantillon ITGA : IT071708-2067 93 BD FREDERIC CHAPLET - LES FOURCHES 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 141 de type 4 situé au 12 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000059009 / Conduits, canalisations et Description ITGA : Fibrociment gris sous forme de particules avec fibres visibles / Peintures multiples équipements / Conduit eau / Conduit en fibres-cimenten partie haute dans loggia / Vol 3 (Loggia)</p> | | | | |
| ▶ Fibrociment gris sous forme de particules avec fibres visibles + peintures multiples non séparable | MOLP | 2 | 04/08/2017 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile-Crocidolite |
| <p>Réf dossier client : _00044000050000100141_ Réf échantillon ITGA : IT071708-2068 93 BD FREDERIC CHAPLET - LES FOURCHES 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 141 de type 4 situé au 12 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000059010 / Revêtement de mur / Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Peintures multiples / Carrelage Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche S.D.B) / Vol 12 (SDB)</p> | | | | |
| ▶ Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche + peintures multiples non séparable + carrelage | META | 2 | 07/08/2017 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.