

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	LES GRANDS PRES
CP - Ville :	53600 EVRON
Référence client :	_0005500004_
Date du repérage :	06/04/2017
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	LES GRANDS PRES 53600 EVRON	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_0005500004_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) PALLUEL Matthieu D.JOUSSELIN (0 800 400 100) 06/04/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 24/04/2017 A Riorges, le 24/04/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre Numéro attestation : CPDI 3879 V2 Délivré le : 28/04/2016 		 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
CAGE ESCALIER 2 - Vol 1 (SAS) Sous sol - Vol 3 (PC R-1) Sous sol - Vol 5 (Local cuve) CAGE ESCALIER 2 - Vol 8 (PC RDC) CAGE ESCALIER 2 - Vol 10 (Pc r+ 2) Masse - Vol 12 (Toiture) Façade avant - Vol 14 (Façade 1) Façade arrière - Vol 16 (Façade 2)	CAGE ESCALIER 2 - Vol 2 (Extérieur) Sous sol - Vol 4 (Local poubelle) Sous sol - Vol 7 (Vide sanitaire) CAGE ESCALIER 2 - Vol 9 (PC R+1) Combles - Vol 11 (Comble) Masse - Vol 13 (Masse) Pignon gauche - Vol 15 (Pignon 1) Pignon droit - Vol 17 (Pignon 2)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dans les parties communes du bâtiment.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble des parties communes du bâtiment.

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	CAGE ESCALIER 2	Vol 1 (SAS) - Vol 2 (Extérieur) - Vol 8 (PC RDC) - Vol 9 (PC R+1) - Vol 10 (Pc r+ 2)	
Plafond et faux-plafonds	CAGE ESCALIER 2	Vol 1 (SAS) - Vol 8 (PC RDC) - Vol 9 (PC R+1) - Vol 10 (Pc r+ 2)	
Revêtement de mur	CAGE ESCALIER 2	Vol 1 (SAS) - Vol 8 (PC RDC) - Vol 9 (PC R+1) - Vol 10 (Pc r+ 2)	
Revêtement de sol	CAGE ESCALIER 2	Vol 1 (SAS) - Vol 8 (PC RDC) - Vol 9 (PC R+1) - Vol 10 (Pc r+ 2)	
Conduits, canalisations et équipements	Sous sol	Vol 3 (PC R-1) - Vol 4 (Local poubelle) - Vol 5 (Local cuve) - Vol 7 (Vide sanitaire)	
Parois verticales intérieures et enduits	Sous sol	Vol 3 (PC R-1) - Vol 4 (Local poubelle) - Vol 5 (Local cuve) - Vol 7 (Vide sanitaire)	
Plafond et faux-plafonds	Sous sol	Vol 3 (PC R-1) - Vol 4 (Local poubelle) - Vol 5 (Local cuve) - Vol 7 (Vide sanitaire)	
Revêtement de sol	Sous sol	Vol 3 (PC R-1) - Vol 4 (Local poubelle)	
Conduits, canalisations et équipements	Combles	Vol 11 (Comble)	



Parois verticales intérieures et enduits	Combles	Vol 11 (Comble)	
Plafond et faux-plafonds	Combles	Vol 11 (Comble)	
Toiture et étanchéité	Combles	Vol 11 (Comble)	
Toiture et étanchéité	Masse	Vol 12 (Toiture)	
Revêtement de sol	Masse	Vol 13 (Masse)	
Voies et réseaux divers	Masse	Vol 13 (Masse)	
Façades	Façade avant	Vol 14 (Façade 1)	
Parois verticales intérieures et enduits	Façade avant	Vol 14 (Façade 1)	
Revêtement de sol	Façade avant	Vol 14 (Façade 1)	
Façades	Pignon gauche	Vol 15 (Pignon 1)	
Façades	Façade arrière	Vol 16 (Façade 2)	
Parois verticales intérieures et enduits	Façade arrière	Vol 16 (Façade 2)	
Façades	Pignon droit	Vol 17 (Pignon 2)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 3 (PC R-1)	Panneaux vissés	Impossible de connaître la nature des matériaux présents derrière le fibralith sans sondages destructifs.
Vol 4 (Local poubelle)	Panneaux vissés	Impossible de connaître la nature des matériaux présents derrière le fibralith sans sondages destructifs.
Vol 10 (Pc r+ 2)	sky dome	Impossibilité d'accéder à la menuiserie sans échaffaudage
Vol 14 (Façade 1)	Panneaux	impossibilité de connaître la nature des matériaux derrière le fibralith et de la colle sans sondage destructif

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 3 (PC R-1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Panneaux vissés	P2
Vol 4 (Local poubelle)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Panneaux vissés	P2
Vol 7 (Vide sanitaire)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S23
Vol 5 (Local cuve)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S24
Vol 11 (Comble)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S58
Vol 11 (Comble)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S59
Vol 11 (Comble)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S60
Vol 11 (Comble)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S61
Vol 11 (Comble)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S62
Vol 11 (Comble)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S63

Q Réserves / Commentaires

Cartographie amiante LES GRAND PRES / EVRON / Groupe 55 :

Liste des bâtiments concernés :

- Bâtiment 2 / 31 RUE DU MONTAIGU
- Bâtiment 3 / 33 et 35 RUE DU MONTAIGU
- Bâtiment 4 / 2 PROMENADE GRANDS PRES
- Bâtiment 5 / 4 PROMENADE GRANDS PRES
- Bâtiment 6 / 6 PROMENADE GRANDS PRES
- Bâtiment 7 / 37 et 39 RUE DU MONTAIGU
- Bâtiment 8 / 20, 22, 24, et 26, RUE DU MONTAIGU
- Bâtiment 9 / 18 RUE DU MONTAIGU

Interprétation des résultats :

- Colle des plinthes intérieures :

3 des 8 colles de plinthes intérieures sont revenues amiantées. Il est nécessaire de réaliser des prélèvements complémentaires sur les colles revenues non amiantées pour confirmer ou non les premiers résultats obtenus. (Bâtiments 3 / 4 / 5 / 8 / 9)

- Joint entre panneaux fibralith vissés :

2 des 8 joints entre panneaux fibralith au sous-sol sont revenus amiantés. Au vu de l'incohérence des résultats obtenus, des prélèvements complémentaires sont nécessaires afin de cartographier avec précisions les joints amiantés

- Calorifugeage :

Sur l'ensemble des calorifugeages prélevés, un seul est revenu amianté. Le prélèvement revenu amianté ayant été réalisé à proximité des joints entre panneaux fibralith amianté on suppose qu'il s'agit d'une pollution. Des analyses complémentaires devront être réalisées afin de confirmer l'hypothèse de la pollution.

- Commentaire n°1 :

Le diagnostic amiante a été réalisé en simulant une prestation type démolition afin de repérer l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante. Cependant le bâtiment n'est pas à démolir. De plus il n'est pas vide de meubles.

Des réserves sont émises sur les matériaux non accessibles sans destruction importante ou démontage d'éléments de la construction.

Réserves sur :

Les matériaux présents entre les doublages et la maçonnerie, invisibles sans dépose du doublage.

Les sorties de conduits sur les façades extérieures avec caches intérieurs empêchant leur repérage si des sondages destructifs ne sont pas effectués.

Les matériaux présents dans les plénums, invisibles sans dépose du faux plafond.

Les matériaux présents sous le bardage bois présent en façade.

Les matériaux présents dans les coffrages verticaux et horizontaux.

Les éléments ponctuels de toiture où une nacelle est nécessaire pour être exhaustif.

Les réseaux et canalisations présents sous et autour du bâtiment et recouverts par d'autres matériaux, (exemple réseau d'évacuation des eaux usées...)

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans les parties communes du bâtiment, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements spécifiques à la demande du client :

- Les diverses peintures présentes dans les parties communes (Peinture sur les portes, fenêtres, garde-corps, murs, plafond...)

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 12 (Toiture) - Masse	Moyen investigation non mis a disposition	Visite non exhaustive du local Inaccessible sans nacelle
Vol 7 (Vide sanitaire) - Sous sol	Risque sanitaire ou physique avéré	Visite non exhaustive du local, repérage depuis la trappe.
Sous sol - Vol 6 (Chaufferie)	Moyen investigation non mis a disposition	Clé non fournie

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Toiture et étanchéité

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Conduits, canalisations et équipements

- Voies et réseaux divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol	Vol 3 (PC R-1)	Conduit eau	Calorifugeage	P10	Réalisation d'un prélèvement	Enduit, blanc	002FH0020 22-1 n°10 - 1 - 002FH0020 22-1 n°10 - 2	P10	Matériau noir en mousse + toile blanche plâtrée	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 3 (PC R-1)	Conduit eau	Calorifugeage	P11	Réalisation d'un prélèvement	Laine marron	002FH0020 22-1 n°11 - 1 - 002FH0020 22-1 n°11 - 2	P11	Matériau fibreux multicolore avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 3 (PC R-1) - Vol 5 (Local cuve) - Vol 4 (Local poubelle)	Conduit eau	Calorifugeage	P11 - S17 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Laine marron	002FH0020 22-1 n°11 - 1 - 002FH0020 22-1 n°11 - 2	P11	Matériau fibreux multicolore avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 3 (PC R-1)	Conduit eau	Calorifugeage	P12	Réalisation d'un prélèvement	Dans coque PVC	002FH0020 22-1 n°12 - 1 - 002FH0020 22-1 n°12 - 2	P12	Matériau fibreux beige + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 3 (PC R-1) - Vol 4 (Local poubelle) - Vol 5 (Local cuve)	Conduit eau	Calorifugeage	P12 - S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	Dans coque PVC	002FH0020 22-1 n°12 - 1 - 002FH0020 22-1 n°12 - 2	P12	Matériau fibreux beige + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 7 (Vide sanitaire)	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S23	Réalisation d'un sondage		S23 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol	Vol 5 (Local cuve)	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S24	Réalisation d'un sondage	Présence de nombreux débris de conduits fibrociment au sol	S24 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Combles	Vol 11 (Comble)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S58	Réalisation d'un sondage		S58 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Combles	Vol 11 (Comble)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S59	Réalisation d'un sondage		S59 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Combles	Vol 11 (Comble)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S60	Réalisation d'un sondage		S60 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Combles	Vol 11 (Comble)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S61	Réalisation d'un sondage		S61 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Combles	Vol 11 (Comble)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S62	Réalisation d'un sondage		S62 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Combles	Vol 11 (Comble)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S63	Réalisation d'un sondage		S63 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Pignon droit	Vol 17 (Pignon 2)	Murs	Enduit ciment	P35	Réalisation d'un prélèvement	Scellement briques cheminée		P35	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 14 (Façade 1)	Murs	Enduits projetés	S67	orange						Négatif sur document Prélèvement N°35 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N° 002LQ000350
Pignon gauche	Vol 15 (Pignon 1)	Murs	Enduits projetés	S67	orange						Négatif sur document Prélèvement N°35 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N° 002LQ000350
Façade arrière	Vol 16 (Façade 2)	Murs	Enduits projetés	S67	orange						Négatif sur document Prélèvement N°35 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N° 002LQ000350



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Pignon droit	Vol 17 (Pignon 2)	Murs	Enduits projetés	S67	orange						Négatif sur document Prélèvement N°35 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N° 002LQ000350
Pignon droit	Vol 17 (Pignon 2)	Murs	Enduits projetés	S68	beige						Négatif sur document Prélèvement N°36 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N° 002LQ000350
Façade avant	Vol 14 (Façade 1)	Murs	Enduits projetés	S68	beige						Négatif sur document Prélèvement N°36 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N° 002LQ000350
Façade arrière	Vol 16 (Façade 2)	Murs	Enduits projetés	S68	beige						Négatif sur document Prélèvement N°36 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N° 002LQ000350
Façade avant	Vol 14 (Façade 1)	Appui de fenêtre	enduits ciment	S69							Négatif sur document Prélèvement N°37 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N° 002LQ000350



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade arrière	Vol 16 (Façade 2)	Appui de fenêtre	enduits ciment	S69							Négatif sur document Prélèvement N°37 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N° 002LQ000350
Pignon droit	Vol 17 (Pignon 2)	Bardages	Plaques fibres	S71	bardage + isolation						Négatif sur document Prélèvement N°40 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N° 002LQ000350
Pignon gauche	Vol 15 (Pignon 1)	Bardages	Plaques fibres	S71	bardage + isolation						Négatif sur document Prélèvement N°40 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N° 002LQ000350
Façade avant	Vol 14 (Façade 1)	Murs	Enduits projetés	S75	rose						Négatif sur document Prélèvement N°34 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N° 002LQ000350

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
CAGE ESCALIER 2	Vol 2 (Extérieur)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S5			S5 - 1				Négatif sur document Prélèvement N°5 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002FH002021
CAGE ESCALIER 2	Vol 1 (SAS)	Menuiseries	Joint vitrier	S7			S7 - 1				Négatif sur document Prélèvement N°7 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002FH002021
Sous sol	Vol 3 (PC R-1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P4	Réalisation d'un prélèvement	Porteur aspect gratté	002FH002022-1 n°4 - 1 - 002FH002022-1 n°4 - 2	P4	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 7 (Vide sanitaire)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Porteur aspect gratté	002FH002022-1 n°4 - 1 - 002FH002022-1 n°4 - 2	P4	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 3 (PC R-1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P5	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons carreaux de plâtre	002FH002022-1 n°5 - 1 - 002FH002022-1 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol	Vol 3 (PC R-1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P6	Réalisation d'un prélèvement	Scellement parpaings	002FH0020 22-1 n°6 - 1 - 002FH0020 22-1 n°6 - 2	P6	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 3 (PC R-1) - Vol 4 (Local poubelle) - Vol 5 (Local cuve) - Vol 7 (Vide sanitaire)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P6 - S13 - S14 - S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Scellement parpaings	002FH0020 22-1 n°6 - 1 - 002FH0020 22-1 n°6 - 2	P6	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 11 (Comble)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S64	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Scellement parpaings	002FH0020 22-1 n°6 - 1 - 002FH0020 22-1 n°6 - 2	P6	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 3 (PC R-1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P7	Réalisation d'un prélèvement	Porteur brut	002FH0020 22-1 n°7 - 1 - 002FH0020 22-1 n°7 - 2	P7	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 3 (PC R-1) - Vol 4 (Local poubelle) - Vol 5 (Local cuve)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P7 - S12 - S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Porteur brut	002FH0020 22-1 n°7 - 1 - 002FH0020 22-1 n°7 - 2	P7	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol	Vol 3 (PC R-1)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P9	Réalisation d'un prélèvement	Platreux	002FH0020 22-1 n°9 - 1 - 002FH0020 22-1 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc + matériau gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 3 (PC R-1)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Platreux	002FH0020 22-1 n°9 - 1 - 002FH0020 22-1 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc + matériau gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 4 (Local poubelle)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P13	Réalisation d'un prélèvement	Ciment, autour des conduits	002FH0020 22-1 n°13 - 1 - 002FH0020 22-1 n°13 - 2	P13	Enduit plâtreux blanc + peinture + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 4 (Local poubelle) - Vol 5 (Local cuve) - Vol 3 (PC R-1)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P13 - S21 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Ciment, autour des conduits	002FH0020 22-1 n°13 - 1 - 002FH0020 22-1 n°13 - 2	P13	Enduit plâtreux blanc + peinture + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 2	Vol 1 (SAS)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	P16	Réalisation d'un prélèvement	Blanche pailletée bleu jaune et vert	002FH0020 22-1 n°16 - 1 - 002FH0020 22-1 n°16 - 2	P16	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
CAGE ESCALIER 2	Vol 8 (PC RDC) - Vol 9 (PC R+1) - Vol 10 (Pc r+ 2)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	S31 - S32 - S33	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	Blanche pailletée bleu jaune et vert	002FH0020 22-1 n°16 - 1 - 002FH0020 22-1 n°16 - 2	P16	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 2	Vol 1 (SAS)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P17	Réalisation d'un prélèvement	En partie basse	002FH0020 22-1 n°17 - 1 - 002FH0020 22-1 n°17 - 2	P17	Enduit beige en vrac hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 2	Vol 1 (SAS) - Vol 8 (PC RDC) - Vol 9 (PC R+1) - Vol 10 (Pc r+ 2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P17 - S34 - S35 - S36	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	En partie basse	002FH0020 22-1 n°17 - 1 - 002FH0020 22-1 n°17 - 2	P17	Enduit beige en vrac hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 2	Vol 1 (SAS)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P18	Réalisation d'un prélèvement	En partie haute	002FH0020 22-1 n°18 - 1 - 002FH0020 22-1 n°18 - 2	P18	Enduit plâtreux blanc + peinture + matériau compact gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 2	Vol 8 (PC RDC) - Vol 9 (PC R+1) - Vol 10 (Pc r+ 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S37 - S38 - S39	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	En partie haute	002FH0020 22-1 n°18 - 1 - 002FH0020 22-1 n°18 - 2	P18	Enduit plâtreux blanc + peinture + matériau compact gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
CAGE ESCALIER 2	Vol 8 (PC RDC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P19	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons briques	002FH0020 22-1 n°19 - 1 - 002FH0020 22-1 n°19 - 2	P19	Enduit plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 2	Vol 9 (PC R+1) - Vol 10 (Pc r+ 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S40 - S41	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	Cloisons briques	002FH0020 22-1 n°19 - 1 - 002FH0020 22-1 n°19 - 2	P19	Enduit plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 2	Vol 8 (PC RDC)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P21	Réalisation d'un prélèvement	contremarche	002FH0020 22-1 n°21 - 1 - 002FH0020 22-1 n°21 - 2	P21	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 2	Vol 9 (PC R+1) - Vol 10 (Pc r+ 2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S44 - S45	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	contremarche	002FH0020 22-1 n°21 - 1 - 002FH0020 22-1 n°21 - 2	P21	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 2	Vol 8 (PC RDC)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P22	Réalisation d'un prélèvement	Gris, en plinthe	002FH0020 22-1 n°22 - 1 - 002FH0020 22-1 n°22 - 2	P22	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
CAGE ESCALIER 2	Vol 8 (PC RDC) - Vol 9 (PC R+1) - Vol 10 (Pc r+ 2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P22 - S46 - S47	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22	Gris, en plinthe	002FH0020 22-1 n°22 - 1 - 002FH0020 22-1 n°22 - 2	P22	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 2	Vol 8 (PC RDC)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P25	Réalisation d'un prélèvement	Scellement parpaings	002FH0020 22-1 n°25 - 1 - 002FH0020 22-1 n°25 - 2	P25	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 2	Vol 9 (PC R+1) - Vol 10 (Pc r+ 2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S52 - S53	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P25	Scellement parpaings	002FH0020 22-1 n°25 - 1 - 002FH0020 22-1 n°25 - 2	P25	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 2	Vol 8 (PC RDC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P26	Réalisation d'un prélèvement	Scellement briques gaines techniques	002FH0020 22-1 n°26 - 1 - 002FH0020 22-1 n°26 - 2	P26	Enduit plâtreux blanc + peinture en faible quantité + matériau rouge en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 2	Vol 9 (PC R+1) - Vol 10 (Pc r+ 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S54 - S55	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P26	Scellement briques gaines techniques	002FH0020 22-1 n°26 - 1 - 002FH0020 22-1 n°26 - 2	P26	Enduit plâtreux blanc + peinture en faible quantité + matériau rouge en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
CAGE ESCALIER 2	Vol 1 (SAS)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P27	Réalisation d'un prélèvement		002FH0020 22-1 n°27 - 1 - 002FH0020 22-1 n°27 - 2	P27	Matériau souple blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 2	Vol 8 (PC RDC)	Menuiseries	Joints d'étanchéité	S56	Ensemble des joints menuiserie alu		S56 - 3				Négatif sur document Prélèvement N°24 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002FH002019-1
Combles	Vol 11 (Comble)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P29	Réalisation d'un prélèvement		002FH0020 22-1 n°29 - 1 - 002FH0020 22-1 n°29 - 2	P29	Enduit plâtreux blanc + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 11 (Comble)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P32	Réalisation d'un prélèvement	Briques cheminée	002FH0020 22-1 n°32 - 1 - 002FH0020 22-1 n°32 - 2	P32	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 11 (Comble)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P32	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P32	Briques cheminée	002FH0020 22-1 n°32 - 1 - 002FH0020 22-1 n°32 - 2	P32	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Combles	Vol 11 (Comble)	Menuiseries	Mastic vitrier	P33	Réalisation d'un prélèvement	Lucarne	002FH0020 22-1 n°33 - 1 - 002FH0020 22-1 n°33 - 2	P33	Matériau compact beige avec poussières + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 11 (Comble)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P34	Réalisation d'un prélèvement	VMC		P34	Enduit plâtreux blanc + peinture en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 11 (Comble)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P34	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P34	VMC		P34	Enduit plâtreux blanc + peinture en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 14 (Façade 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S73	rebouchage sous menuiserie						Négatif sur document Prélèvement N°42 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N° 002LQ000350
CAGE ESCALIER 2	Vol 10 (Pc r+ 2)	Menuiseries	sky dome	I2							Impossibilité d'accéder à la menuiserie sans échaffaudage
Façade avant	Vol 14 (Façade 1)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S74			002FH0020 22-1 n°36 - 1 - 002FH0020 22-1 n°36 - 2				Négatif sur document Prélèvement N°3 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N° 002FH002019-1



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade arrière	Vol 16 (Façade 2)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S74			002FH0020 22-1 n°36 - 1 - 002FH0020 22-1 n°36 - 2				Négatif sur document Prélèvement N°3 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N° 002FH002019-1

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol	Vol 3 (PC R-1)	Plafonds	Panneaux vissés	P2	Réalisation d'un prélèvement	Joints panneaux fibralith	002FH0020 22-1 n°2 - 1 - 002FH0020 22-1 n°2 - 2	P2	Matériau gris + toile fibreuse blanche + matériau gris en vrac hétérogène	Positif	Présence sur analyse
Sous sol	Vol 4 (Local poubelle)	Plafonds	Panneaux vissés	S9 (P2)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Joints panneaux fibralith	002FH0020 22-1 n°2 - 1 - 002FH0020 22-1 n°2 - 2	P2	Matériau gris + toile fibreuse blanche + matériau gris en vrac hétérogène	Positif	Présence sur analyse
Sous sol	Vol 3 (PC R-1)	Plafonds	Panneaux vissés	I1			I1 - 1				Impossible de connaître la nature des matériaux présents derrière le fibralith sans sondages destructifs.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol	Vol 4 (Local poubelle)	Plafonds	Panneaux vissés	I1			I1 - 1				Impossible de connaître la nature des matériaux présents derrière le fibralith sans sondages destructifs.
Sous sol	Vol 3 (PC R-1)	Plafonds	Enduit ciment	P3	Réalisation d'un prélèvement	Sous face escalier brut	002FH0020 22-1 n°3 - 1 - 002FH0020 22-1 n°3 - 2	P3	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable + bois en lamelles avec liant	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 7 (Vide sanitaire)	Plafonds	Enduit ciment	S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Sous face escalier brut	002FH0020 22-1 n°3 - 1 - 002FH0020 22-1 n°3 - 2	P3	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable + bois en lamelles avec liant	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 5 (Local cuve)	Plafonds	Enduit ciment	P8	Réalisation d'un prélèvement	Dalle brute	002FH0020 22-1 n°8 - 1 - 002FH0020 22-1 n°8 - 2	P8	Enduit beige et gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 2	Vol 1 (SAS)	Plafonds	Enduit plâtre	P23	Réalisation d'un prélèvement		002FH0020 22-1 n°23 - 1 - 002FH0020 22-1 n°23 - 2	P23	Enduit plâtreux blanc + peinture en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
CAGE ESCALIER 2	Vol 8 (PC RDC) - Vol 9 (PC R+1)	Plafonds	Enduit plâtre	S48 - S49	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23		002FH0020 22-1 n°23 - 1 - 002FH0020 22-1 n°23 - 2	P23	Enduit plâtreux blanc + peinture en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 2	Vol 10 (Pc r+ 2)	Plafonds	Enduit plâtre	P28	Réalisation d'un prélèvement	Plafond dernier étage	002FH0020 22-1 n°28 - 1 - 002FH0020 22-1 n°28 - 2	P28	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 11 (Comble)	Plafonds	Enduit plâtre	P30	Réalisation d'un prélèvement	Scellement briques	002FH0020 22-1 n°30 - 1 - 002FH0020 22-1 n°30 - 2	P30	Enduit compact blanc hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
CAGE ESCALIER 2	Vol 1 (SAS)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P15	Réalisation d'un prélèvement	Plinthe grise	002FH0020 22-1 n°15 - 1 - 002FH0020 22-1 n°15 - 2	P15	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 2	Vol 8 (PC RDC) - Vol 9 (PC R+1) - Vol 10 (Pc r+ 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S28 - S29 - S30	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	Plinthe grise	002FH0020 22-1 n°15 - 1 - 002FH0020 22-1 n°15 - 2	P15	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol	Vol 3 (PC R-1)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002FH0020 22-1 n°1 - 1 - 002FH0020 22-1 n°1 - 2	P1	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 4 (Local poubelle)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002FH0020 22-1 n°1 - 1 - 002FH0020 22-1 n°1 - 2	P1	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 2	Vol 1 (SAS)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P14	Réalisation d'un prélèvement	4x4 gris et beige	002FH0020 22-1 n°14 - 1 - 002FH0020 22-1 n°14 - 2	P14	Colle grise + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 2	Vol 8 (PC RDC) - Vol 9 (PC R+1) - Vol 10 (Pc r+ 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S25 - S26 - P14 - S27	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	4x4 gris et beige	002FH0020 22-1 n°14 - 1 - 002FH0020 22-1 n°14 - 2	P14	Colle grise + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 2	Vol 8 (PC RDC)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P20	Réalisation d'un prélèvement	Marbre escalier	002FH0020 22-1 n°20 - 1 - 002FH0020 22-1 n°20 - 2	P20	Colle grise + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
CAGE ESCALIER 2	Vol 9 (PC R+1) - Vol 10 (Pc r+ 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S42 - S43	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	Marbre escalier	002FH0020 22-1 n°20 - 1 - 002FH0020 22-1 n°20 - 2	P20	Colle grise + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 2	Vol 8 (PC RDC)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P24	Réalisation d'un prélèvement	Gaines techniques	002FH0020 22-1 n°24 - 1 - 002FH0020 22-1 n°24 - 2	P24	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 2	Vol 9 (PC R+1) - Vol 10 (Pc r+ 2)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S50 - S51	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24	Gaines techniques	002FH0020 22-1 n°24 - 1 - 002FH0020 22-1 n°24 - 2	P24	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 14 (Façade 1)	Revêtement de sol	Chape maigre	S70	balcon						Négatif sur document Prélèvement N°38 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N° 002LQ000350
Masse	Vol 13 (Masse)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S72	Extérieur						Négatif sur document Prélèvement N°41 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N° 002LQ000350

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Masse	Vol 12 (Toiture)	Ardoises	Ardoises naturelles	S57			S57 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Combles	Vol 11 (Comble)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	P31	Réalisation d'un prélèvement	Laine de verre + pare vapeur	002FH0020 22-1 n°31 - 1 - 002FH0020 22-1 n°31 - 2	P31	Matériau fibreux beige avec poussières + papier bitumé	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 14 (Façade 1)	Elément sous toiture	Panneaux	I3	fibralth collé		002FH0020 22-1 n°36 - 1				impossibilité de connaître la nature des matériaux derrière le fibralth et de la colle sans sondage destructif

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Voies et réseaux divers

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Masse	Vol 13 (Masse)	Trottoir	Scellement bordures	S65							Négatif sur document Prélèvement N°32 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N° 002LQ000350
Masse	Vol 13 (Masse)	Revêtement routier	Bitume	S66							Négatif sur document Prélèvement N°33 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N° 002LQ000350



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Sous sol	Sous sol - Plan de repérage - Actions menées
	Sous sol	Sous sol - MPCA Toutes catégories confondues
	Sous sol	Sous sol - MPCA Plafond et faux-plafonds
	Sous sol	Sous sol - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	CAGE ESCALIER 2	CAGE ESCALIER 2 - Plan de repérage - Actions menées
	Combles	Combles - Plan de repérage - Actions menées
	Combles	Combles - MPCA Toutes catégories confondues
	Masse	Masse - Plan de repérage - Actions menées
	Façade avant	Façade avant - Plan de repérage - Actions menées
	Pignon gauche	Pignon gauche - Plan de repérage - Actions menées
	Façade arrière	Façade arrière - Plan de repérage - Actions menées
	Pignon droit	Pignon droit - Plan de repérage - Actions menées

SOUS SOL - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Légende

	Localisation d'un prélèvement positif
---	---------------------------------------

	Localisation d'un prélèvement
---	-------------------------------

	Localisation d'une impossibilité technique
---	--


	Localisation d'un sondage négatif
---	-----------------------------------

	Localisation dun sondage positif
---	----------------------------------

	Volume non visité
---	-------------------

--	--

Techniciens intervenant
PALLUEL Matthieu

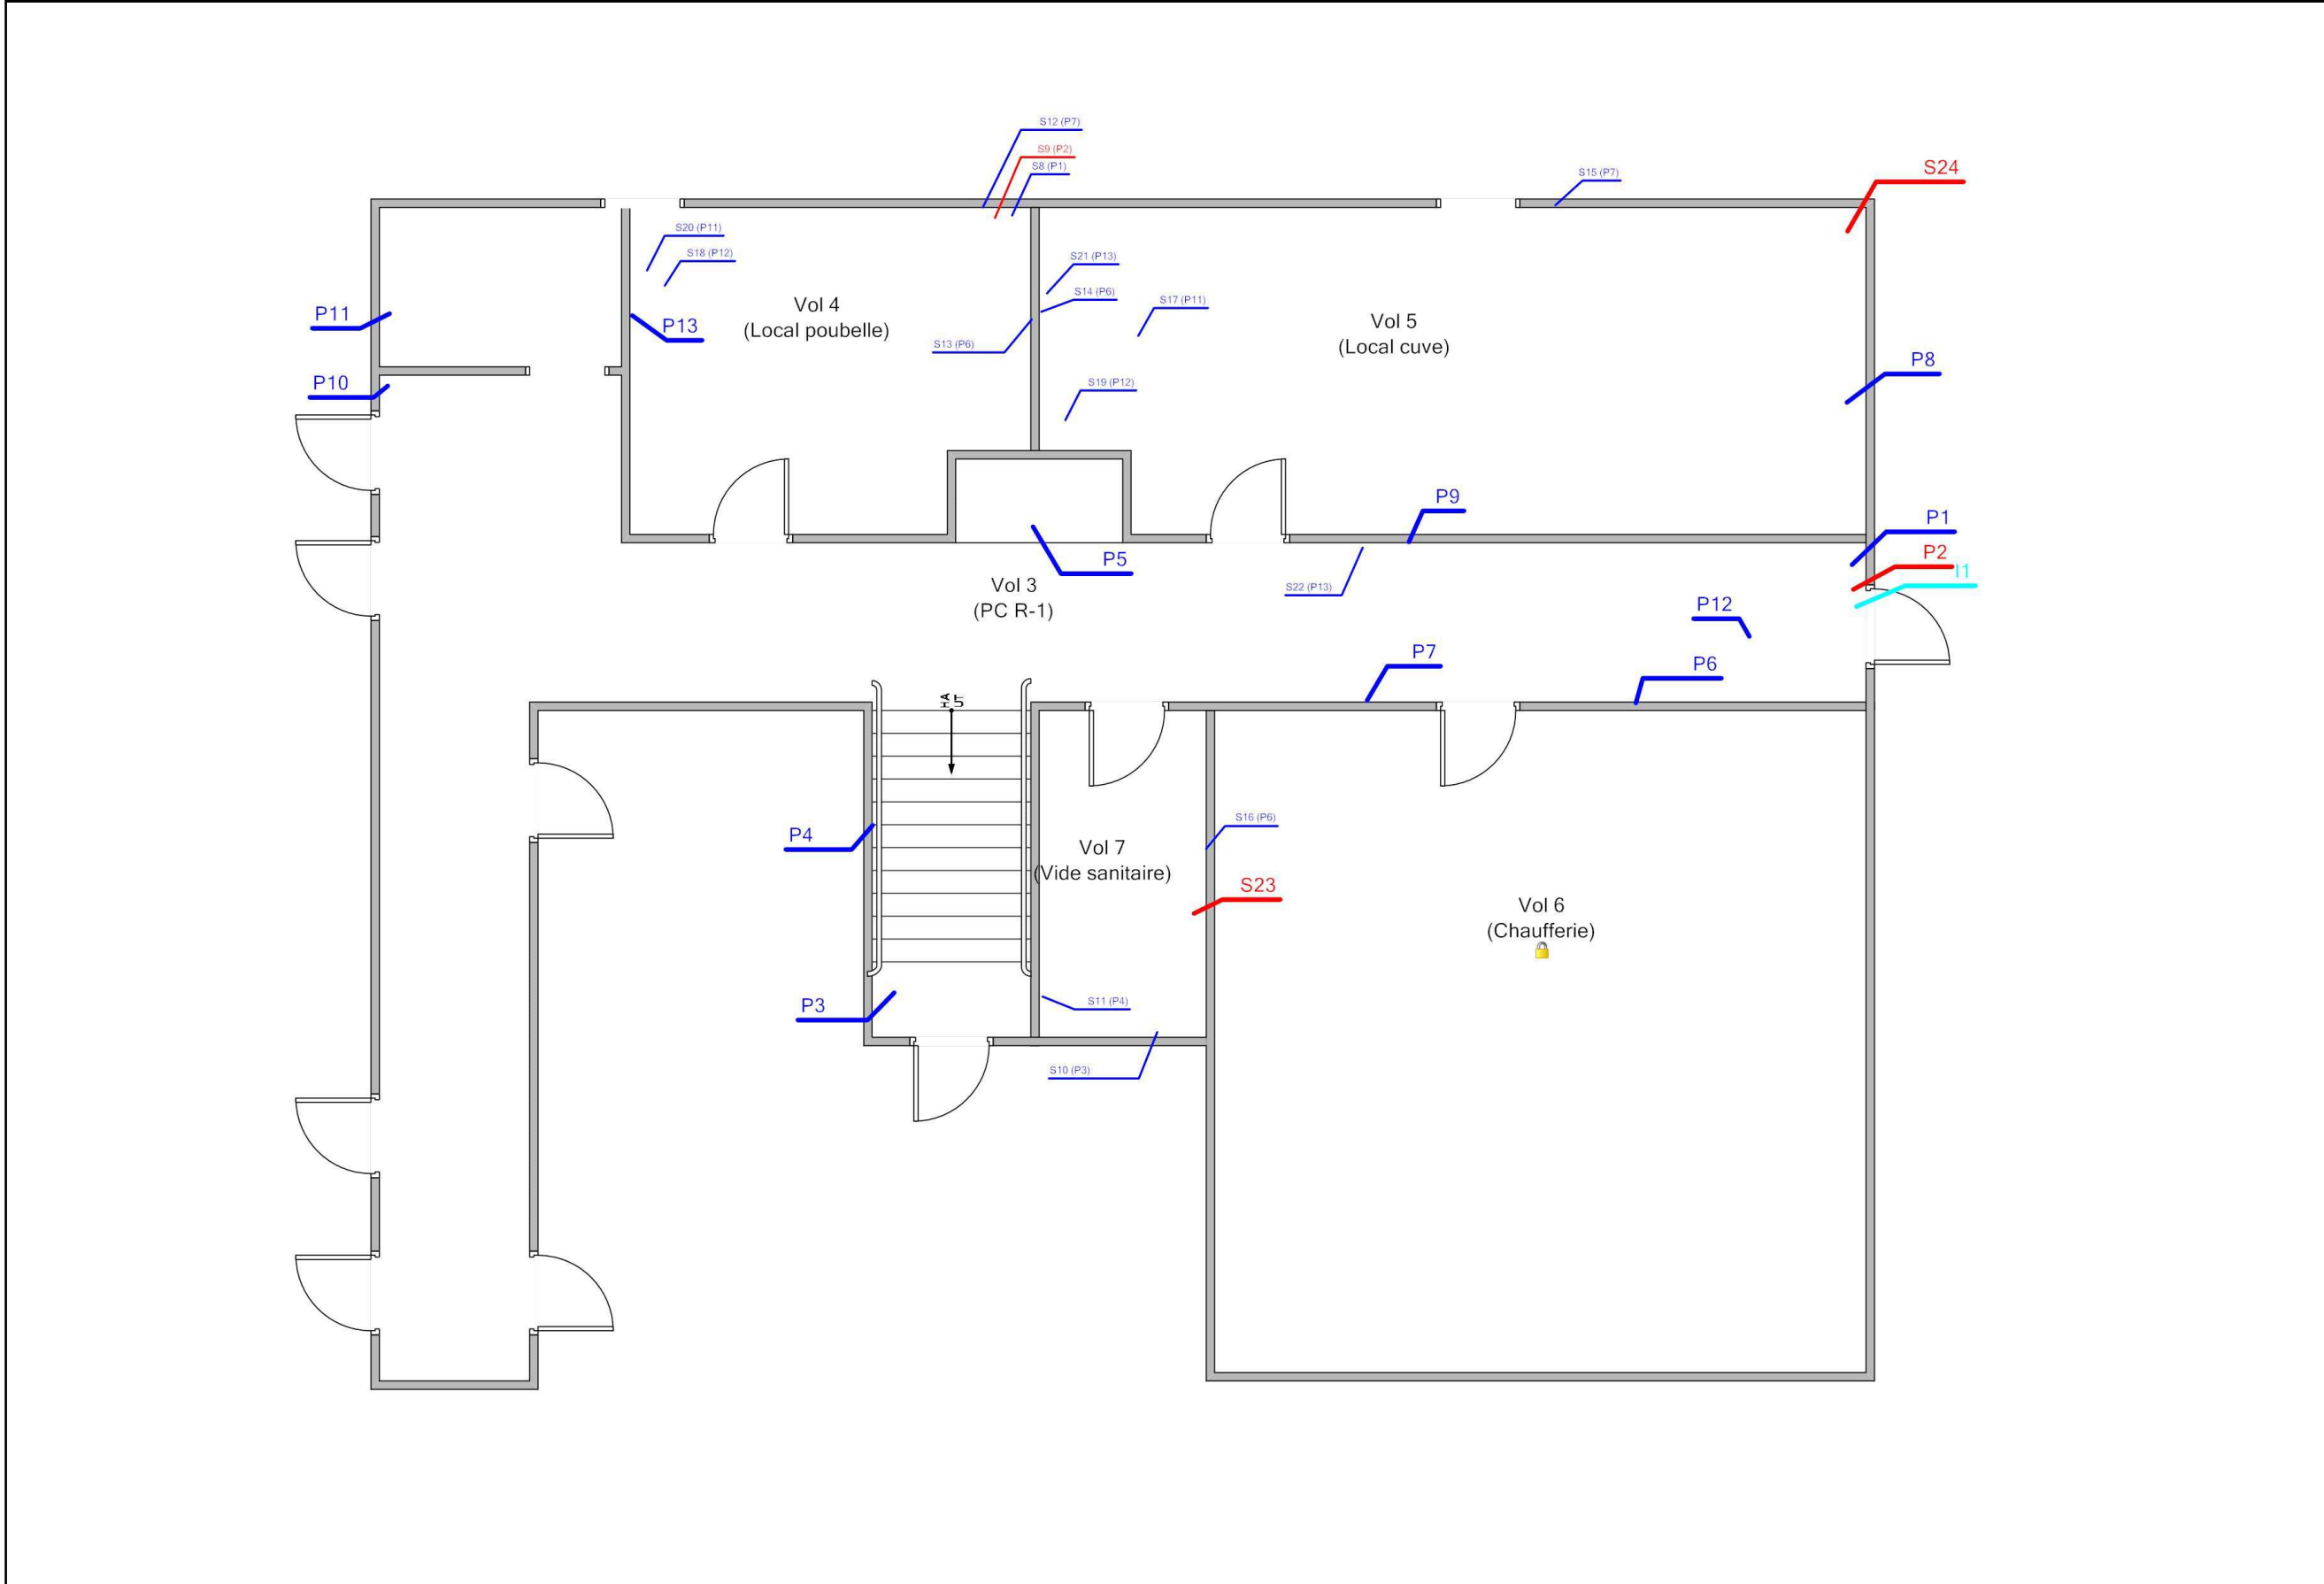

Adresse du bien
LES GRANDS PRES 53600 EVRON

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention
06/04/2017


Techniciens intervenant
PALLUEL Matthieu

SOUS SOL - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002FH002022-1

Légende

	S24: Conduit en fibres-ciment
	P2 : Panneaux vissés
	S23: Conduit en fibres-ciment

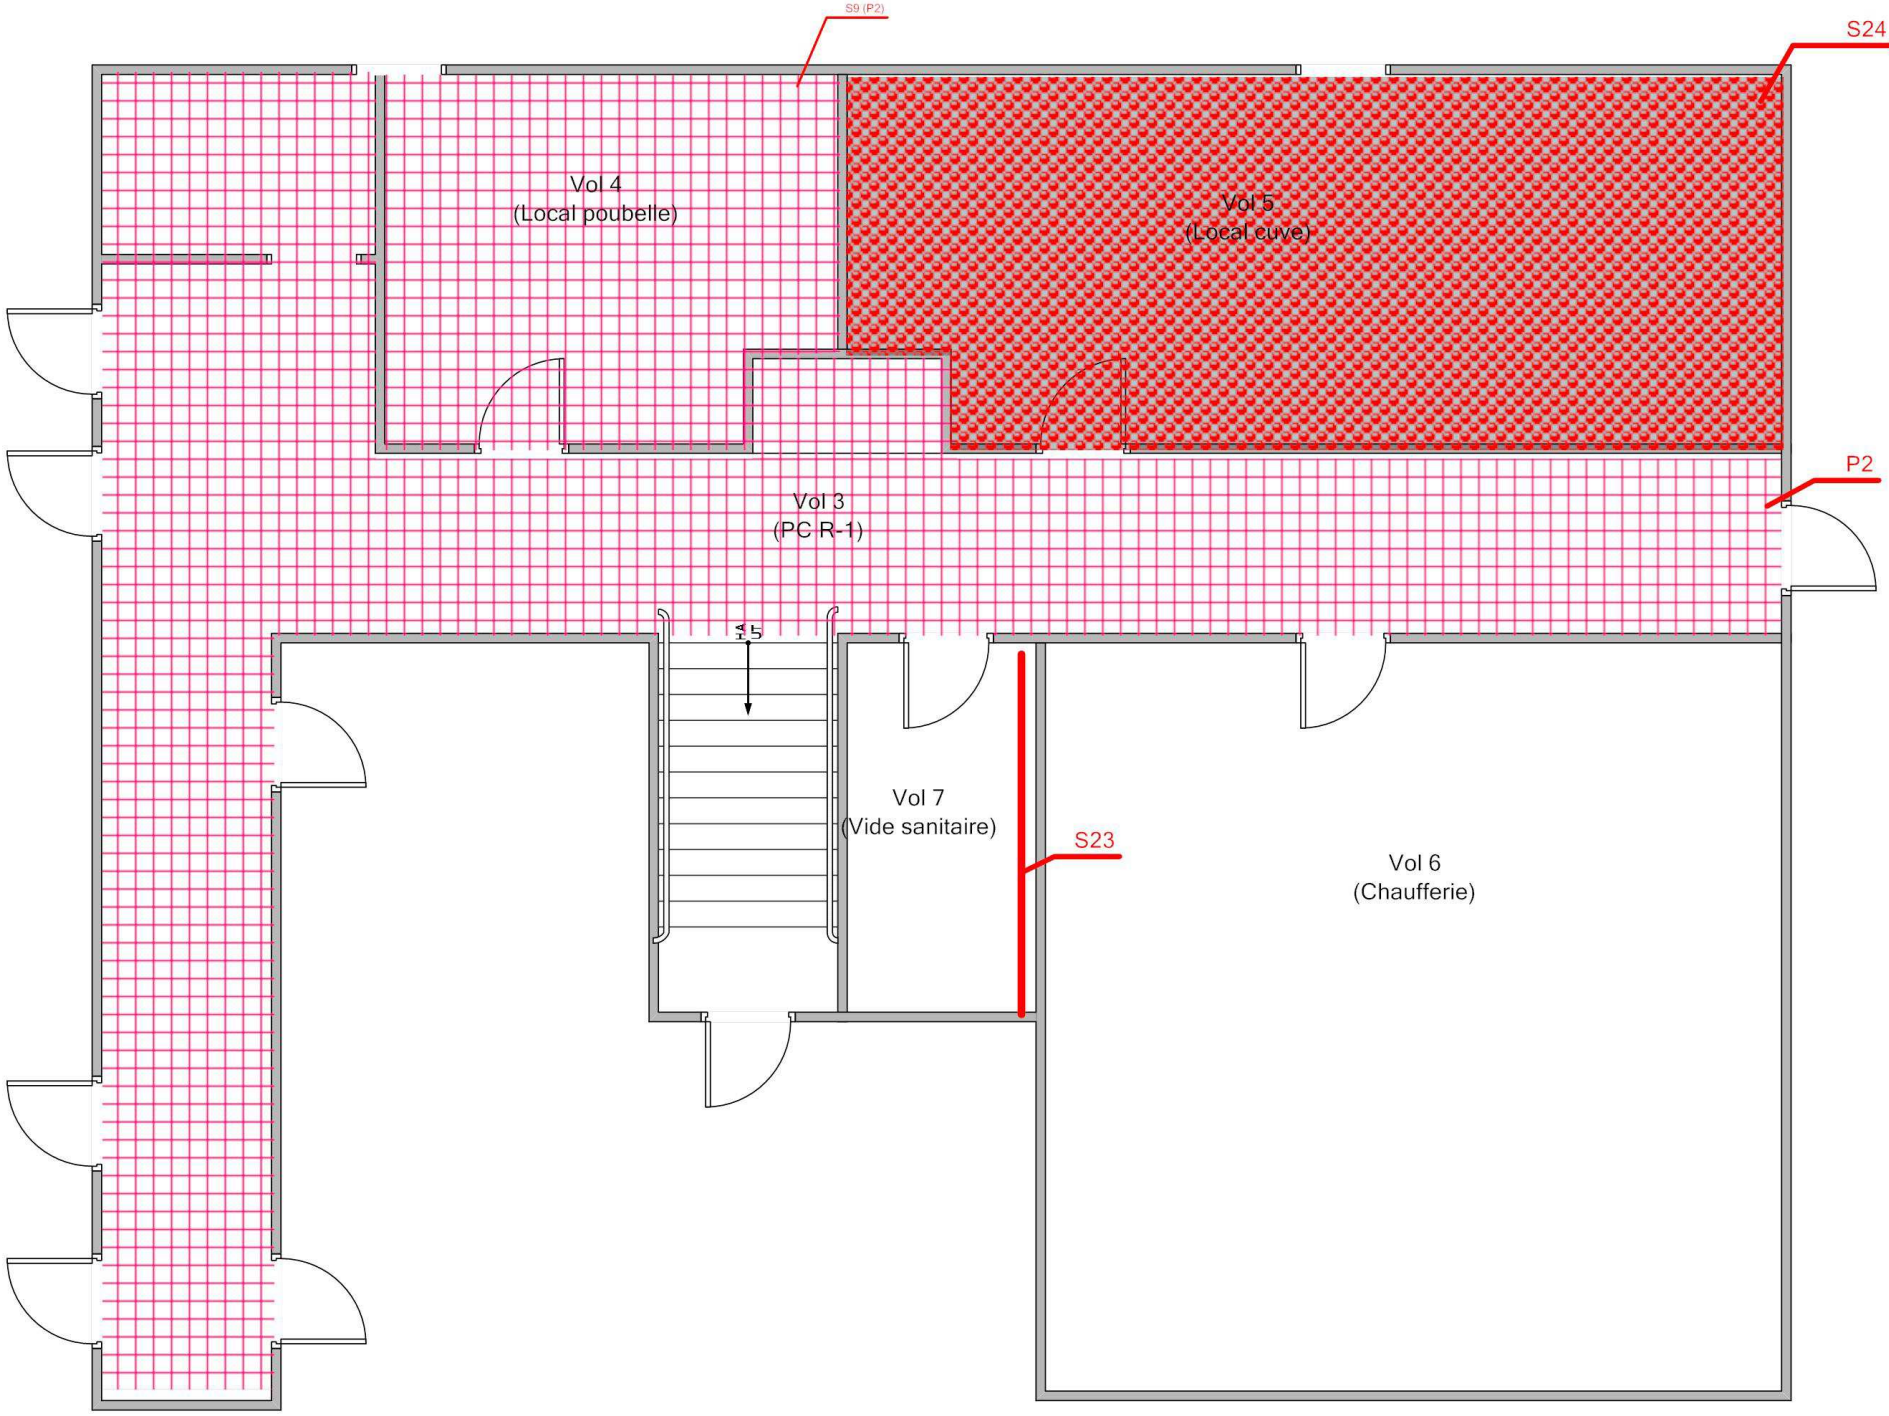


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LES GRANDS PRES 53600 EVRON	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	06/04/2017	PALLUEL Matthieu

SOUS SOL - MPCA PLAFOND ET FAUX-PLAFONDS

Référence:
002FH002022-1

Légende

 P2 : Panneaux vissés

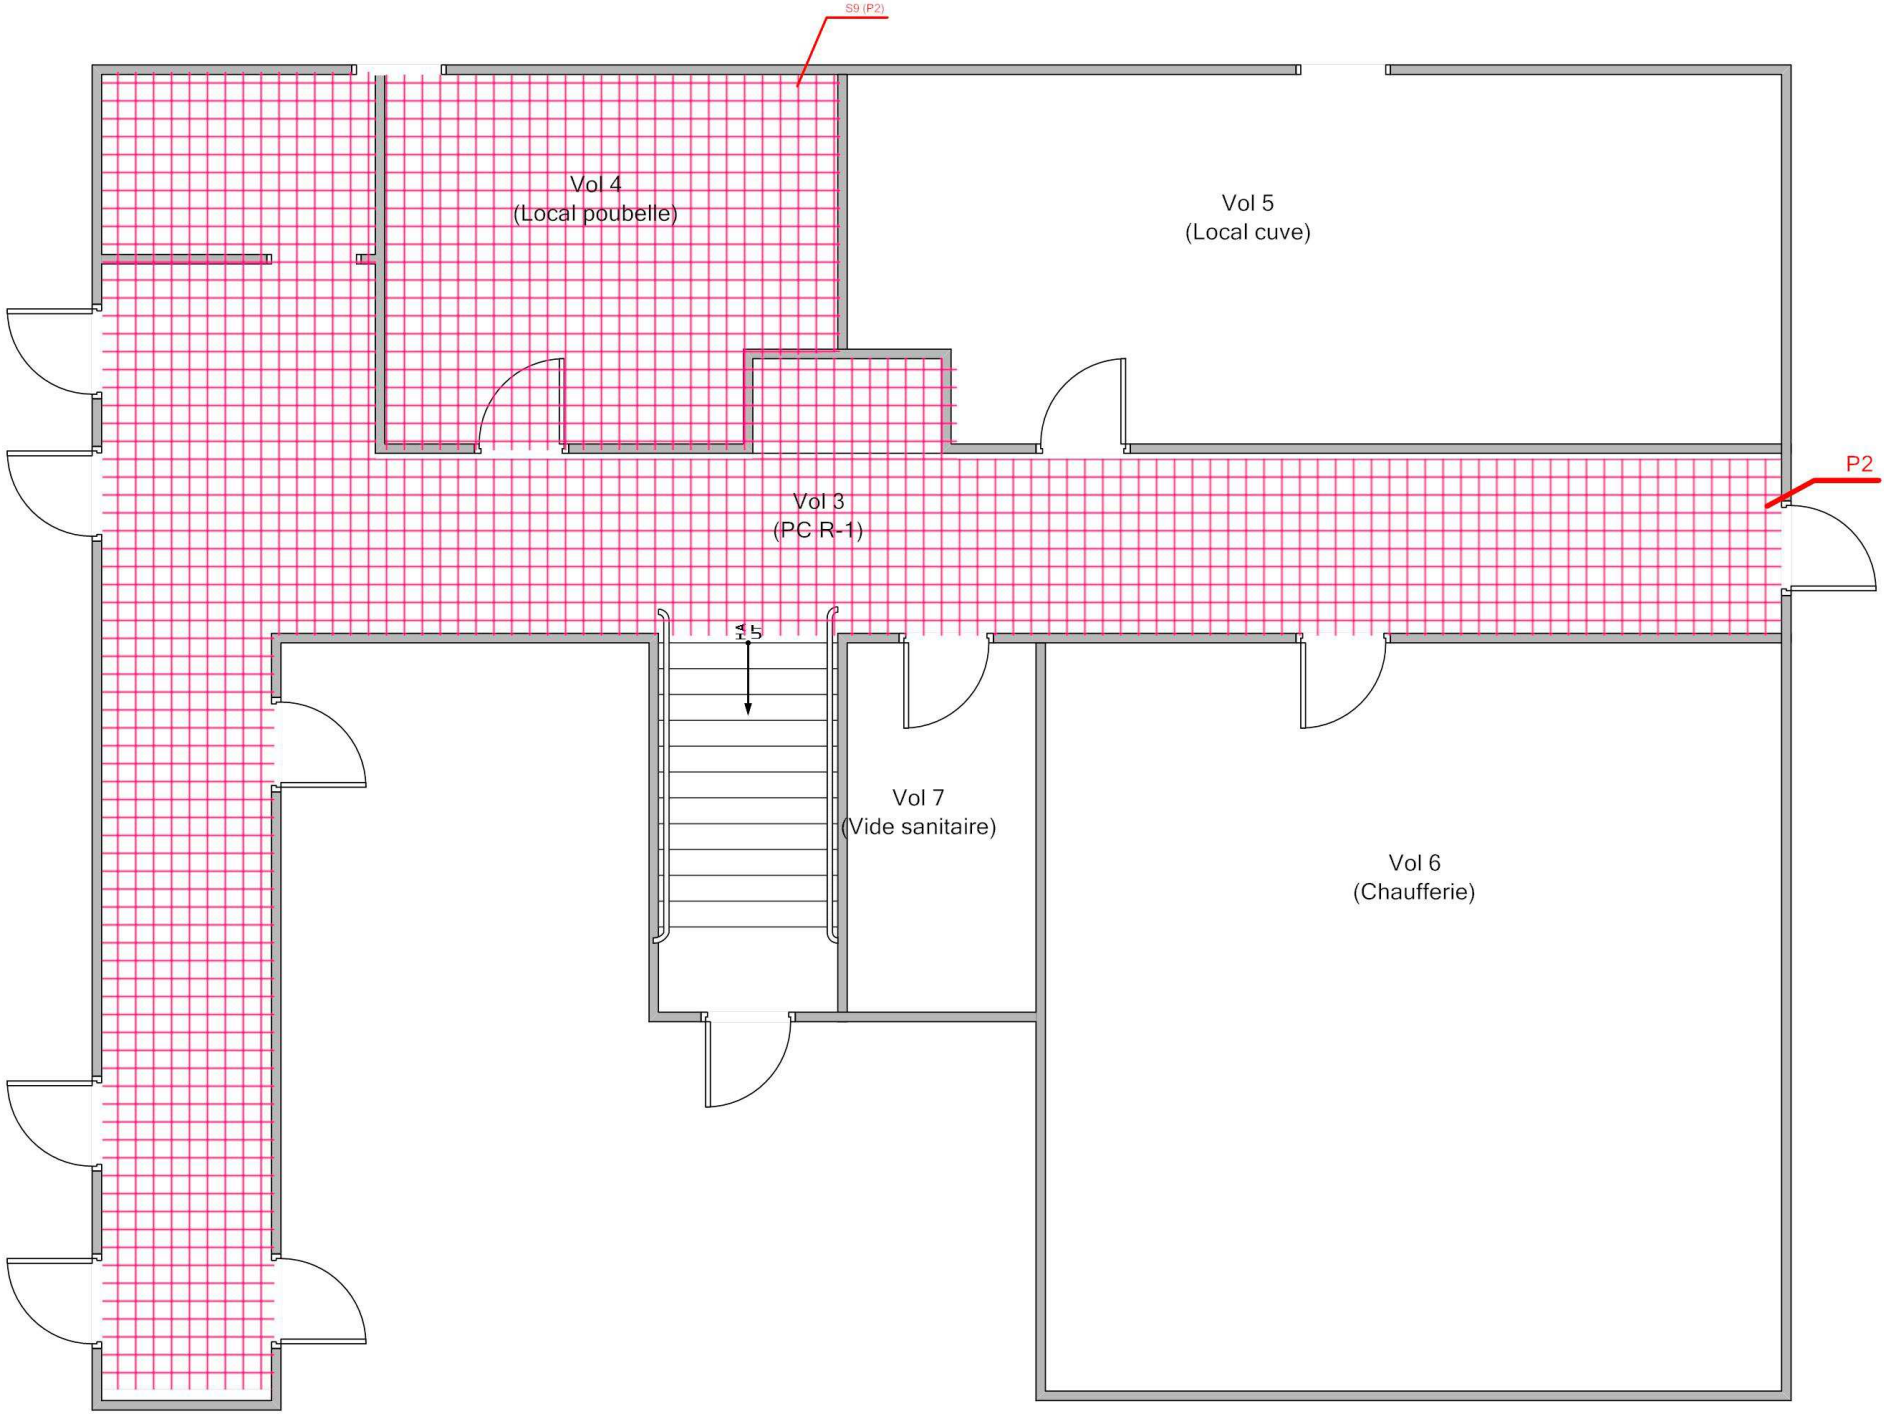

Adresse du bien
LES GRANDS PRES
53600 EVRON

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention
06/04/2017


Technicien intervenant
PALLUEL Matthieu

SOUS SOL - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002FH002022-1

Légende

	S24: Conduit en fibres-ciment
	S23: Conduit en fibres-ciment

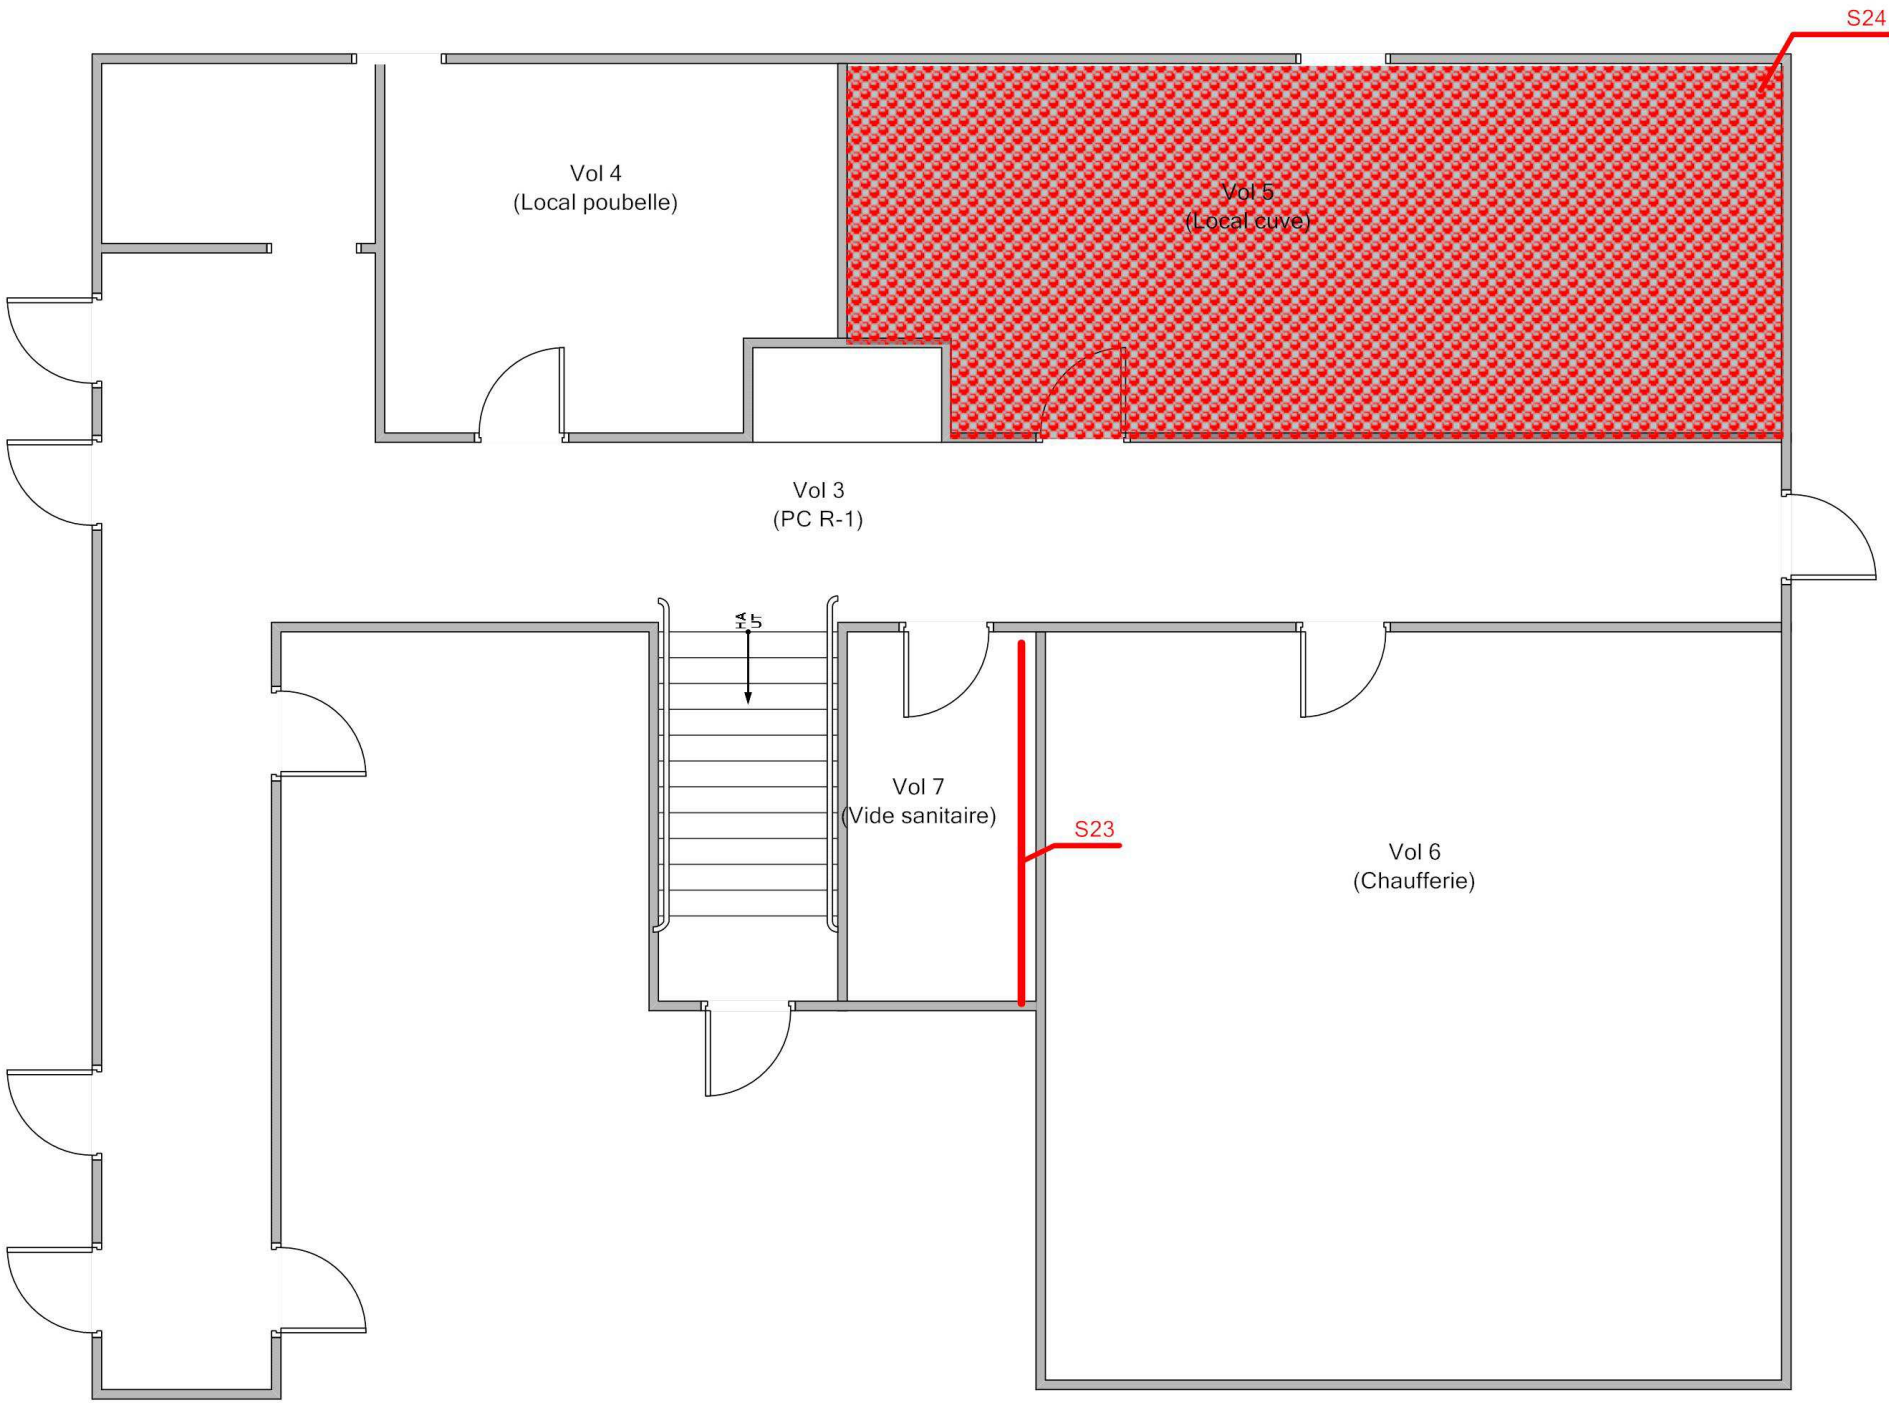


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LES GRANDS PRES 53600 EVRON	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	06/04/2017	PALLUEL Matthieu

CAGE ESCALIER 2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES




Référence:
002FH002022-1

Légende

	Localisation dun prélèvement
	Localisation dune impossibilité technique
	Localisation dun sondage négatif

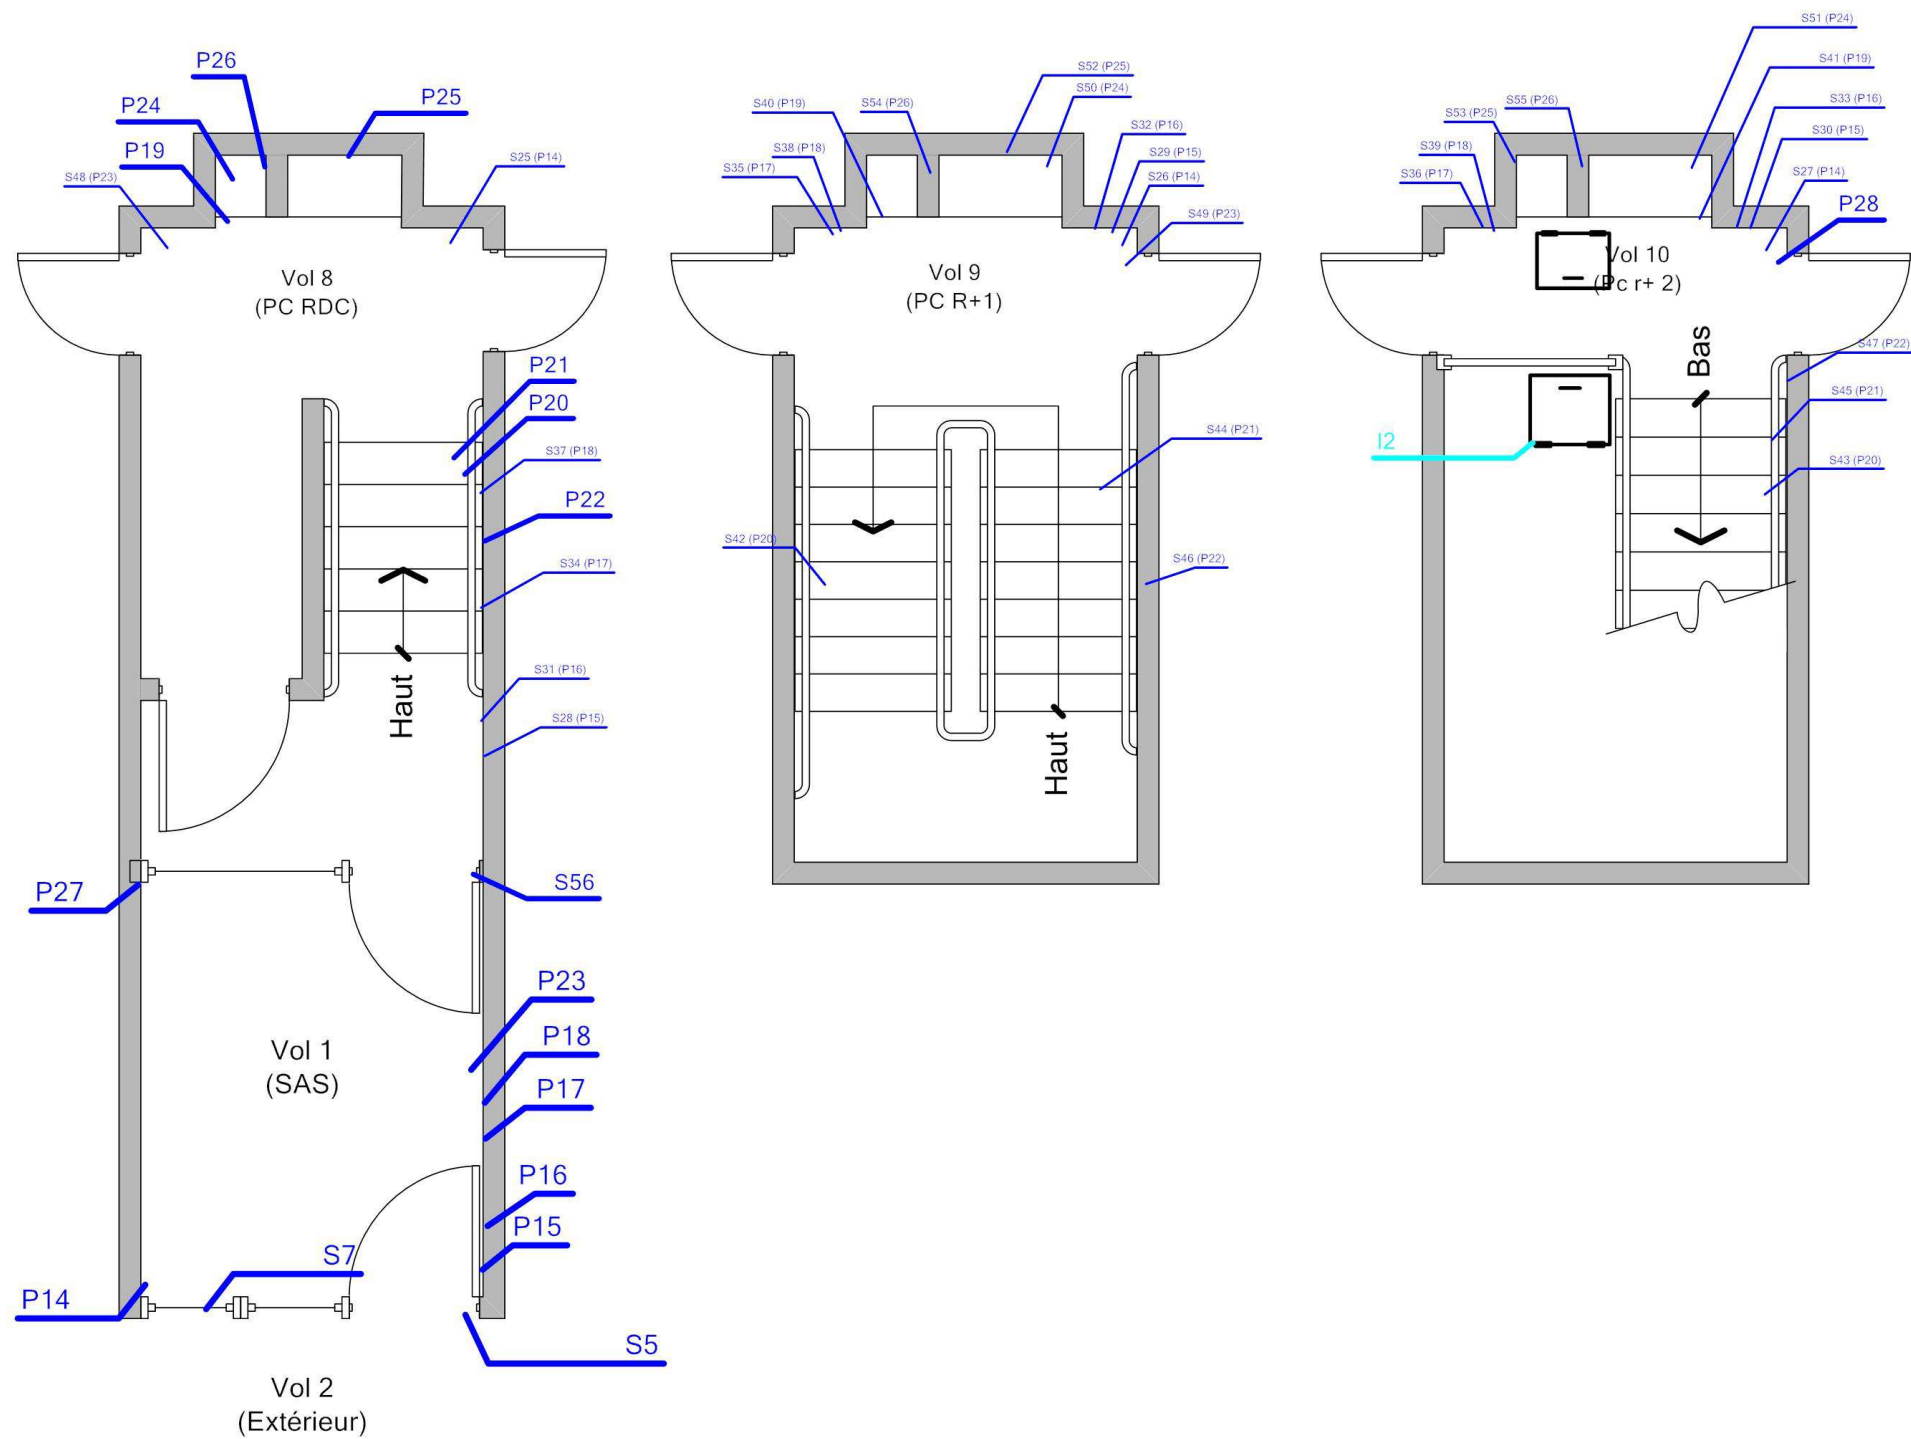

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LES GRANDS PRES 53600 EVRON	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	06/04/2017	PALLUEL Matthieu

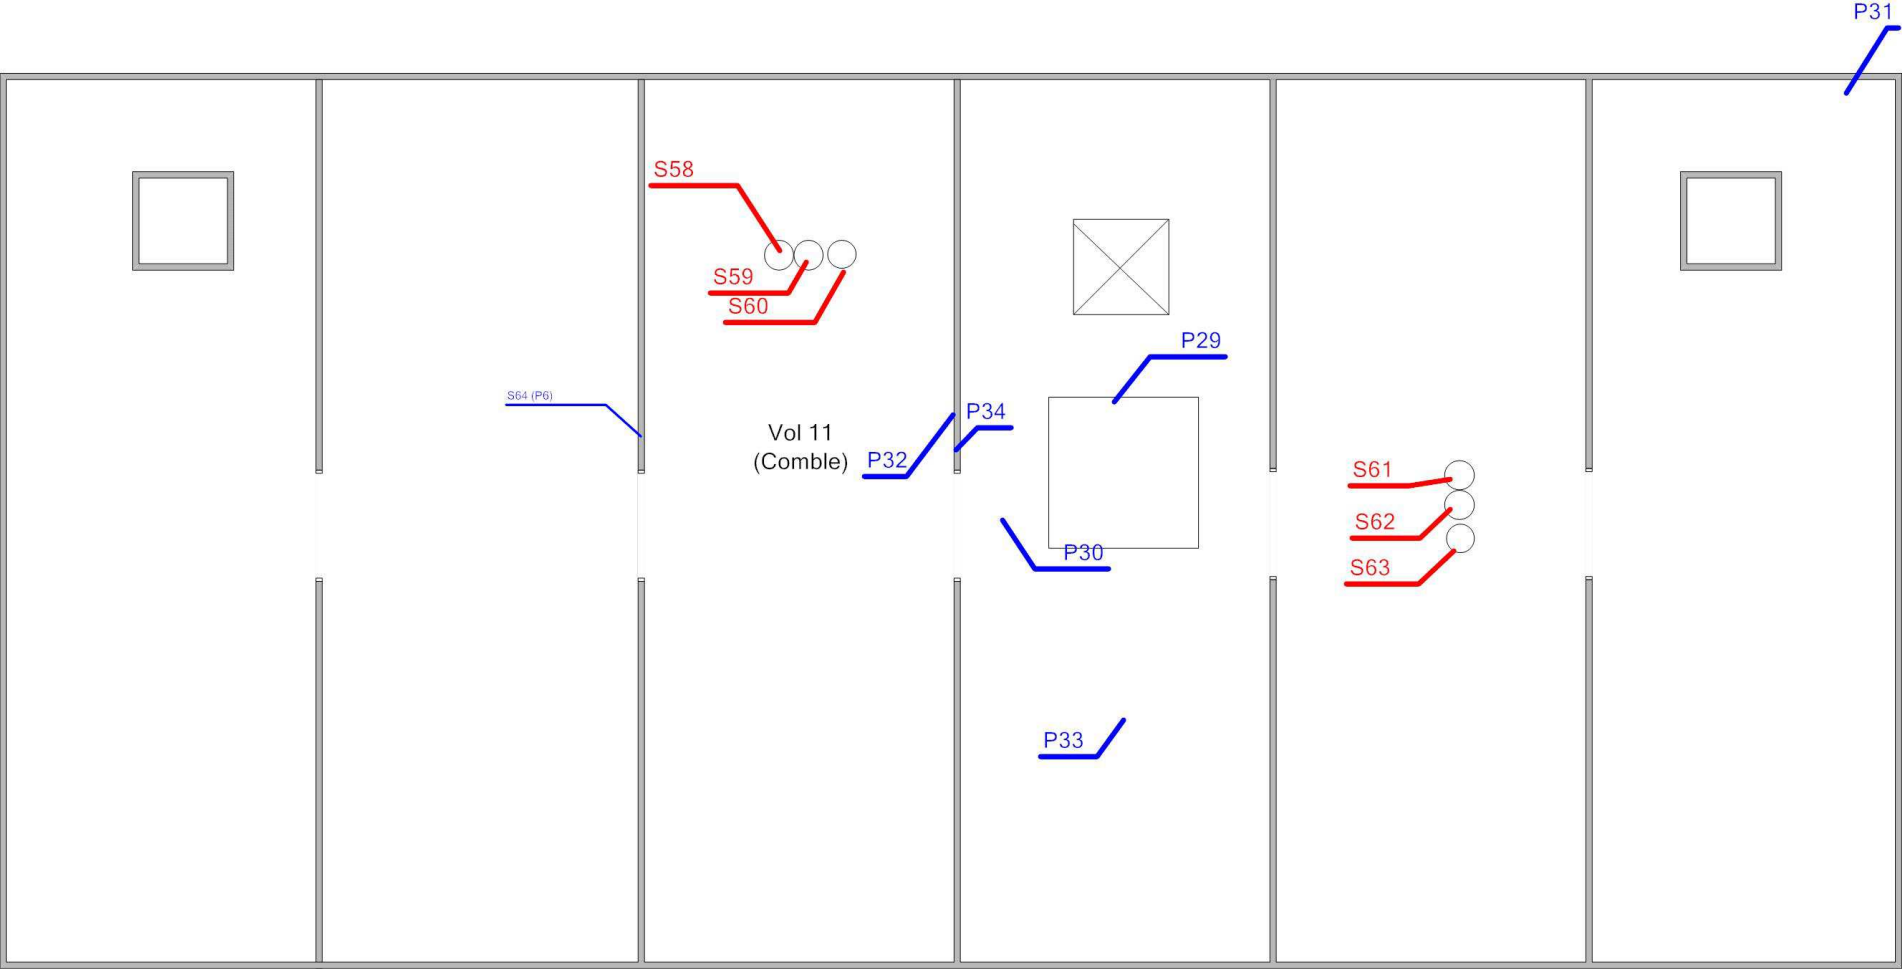
COMBLES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002FH002022-1
				Légende
				 P Localisation d'un prélèvement
				 S Localisation d'un sondage négatif
				 S Localisation d'un sondage positif
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	LES GRANDS PRES 53600 EVRON	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	06/04/2017	PALLUEL Matthieu

COMBLES - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002FH002022-1

Légende


	S60: Conduit en fibres-ciment
	S63: Conduit en fibres-ciment
	S59: Conduit en fibres-ciment
	S58: Conduit en fibres-ciment
	S62: Conduit en fibres-ciment
	S61: Conduit en fibres-ciment

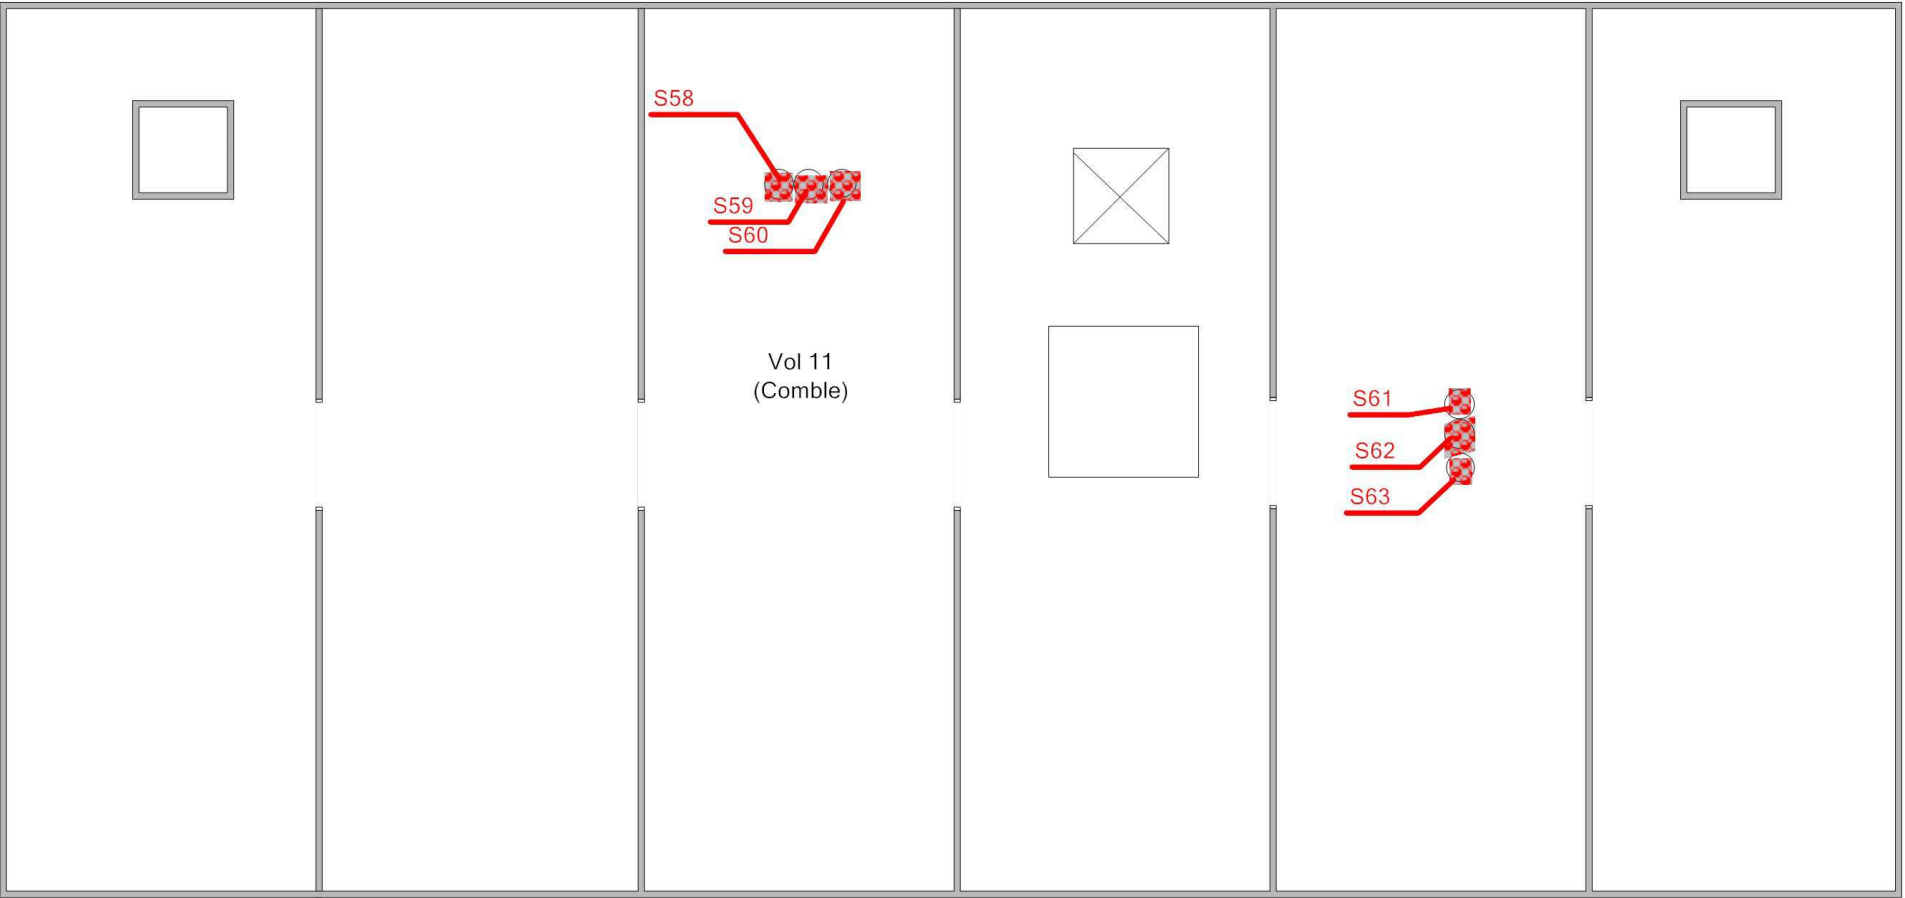


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LES GRANDS PRES 53600 EVRON	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	06/04/2017	PALLUEL Matthieu

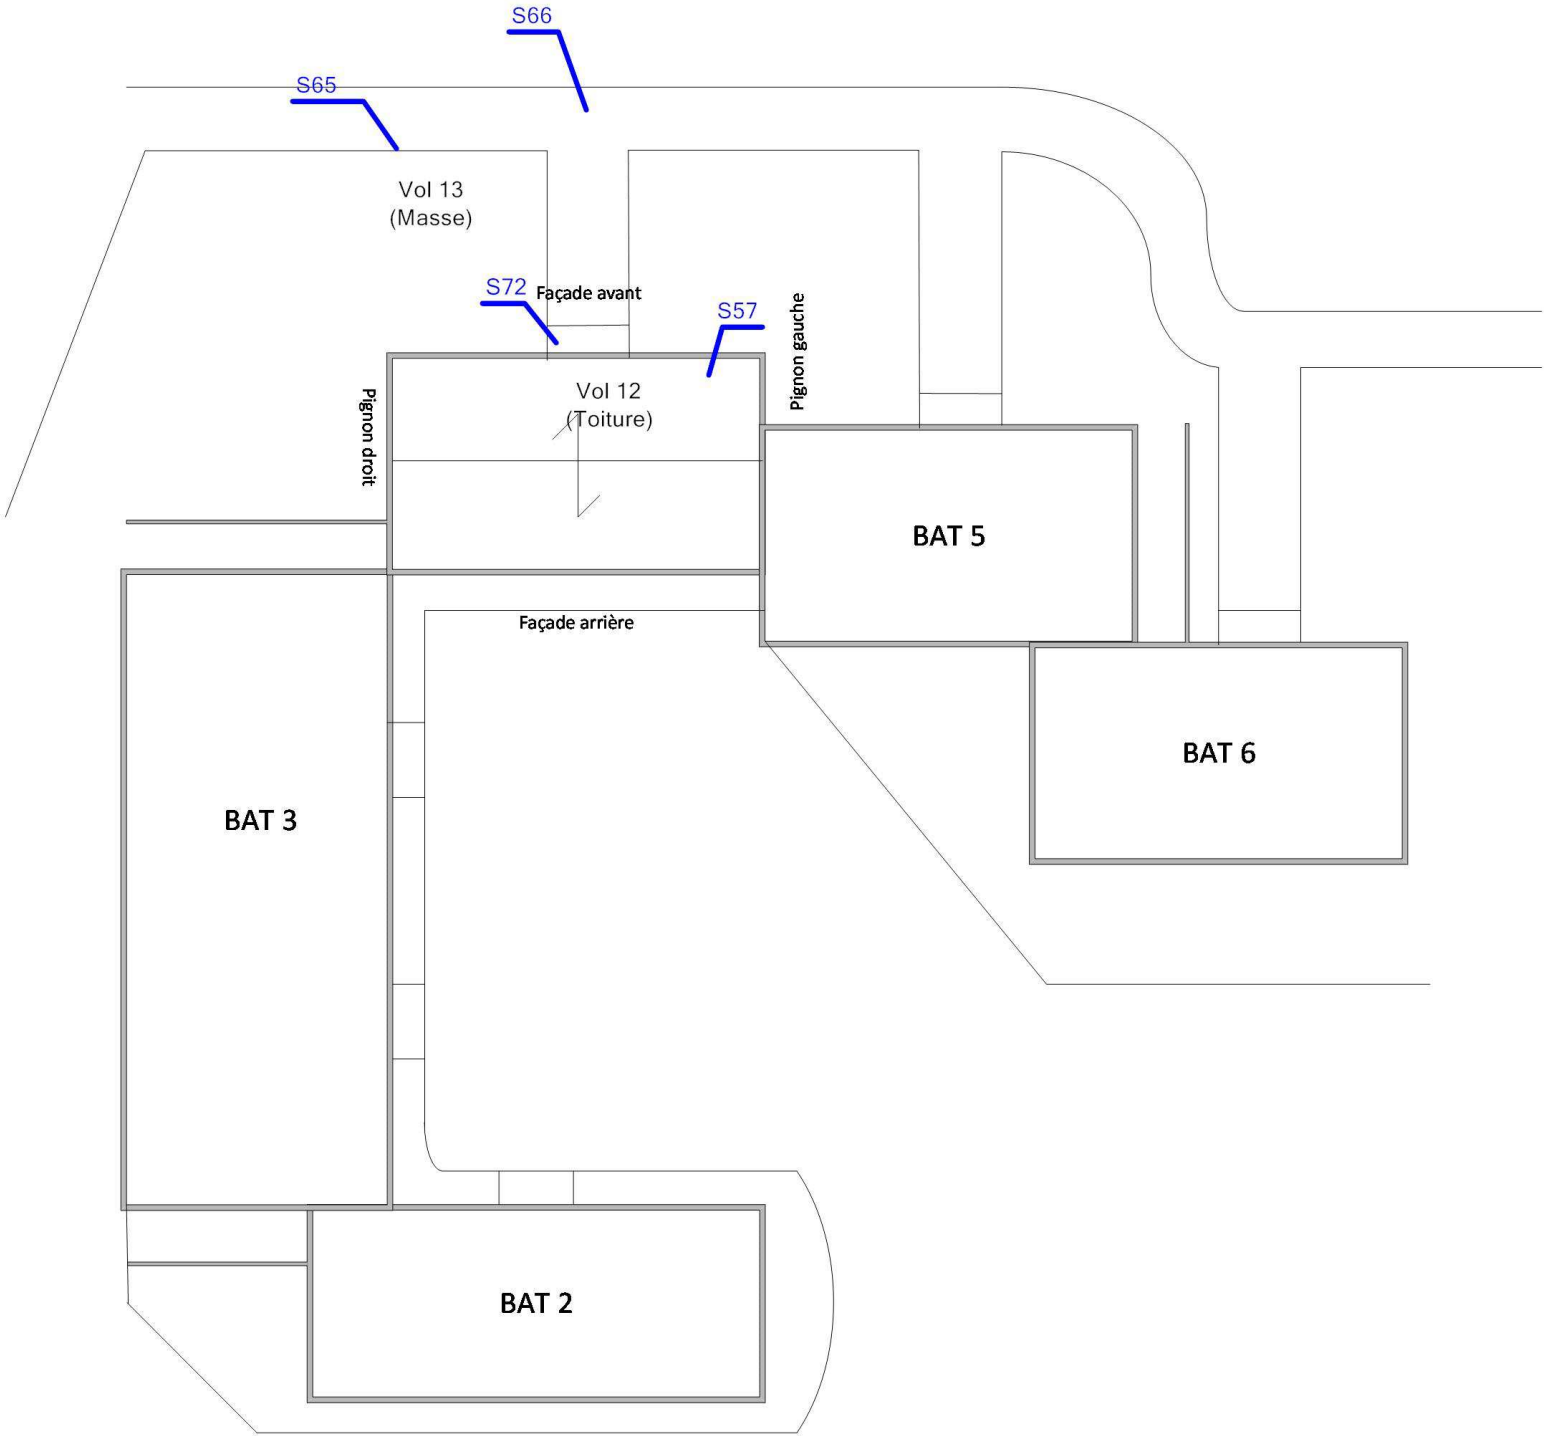MASSE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002FH002022-1
				Légende
				S Localisation dun sondage négatif
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	LES GRANDS PRES 53600 EVRON	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	06/04/2017	PALLUEL Matthieu

Légende

	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif

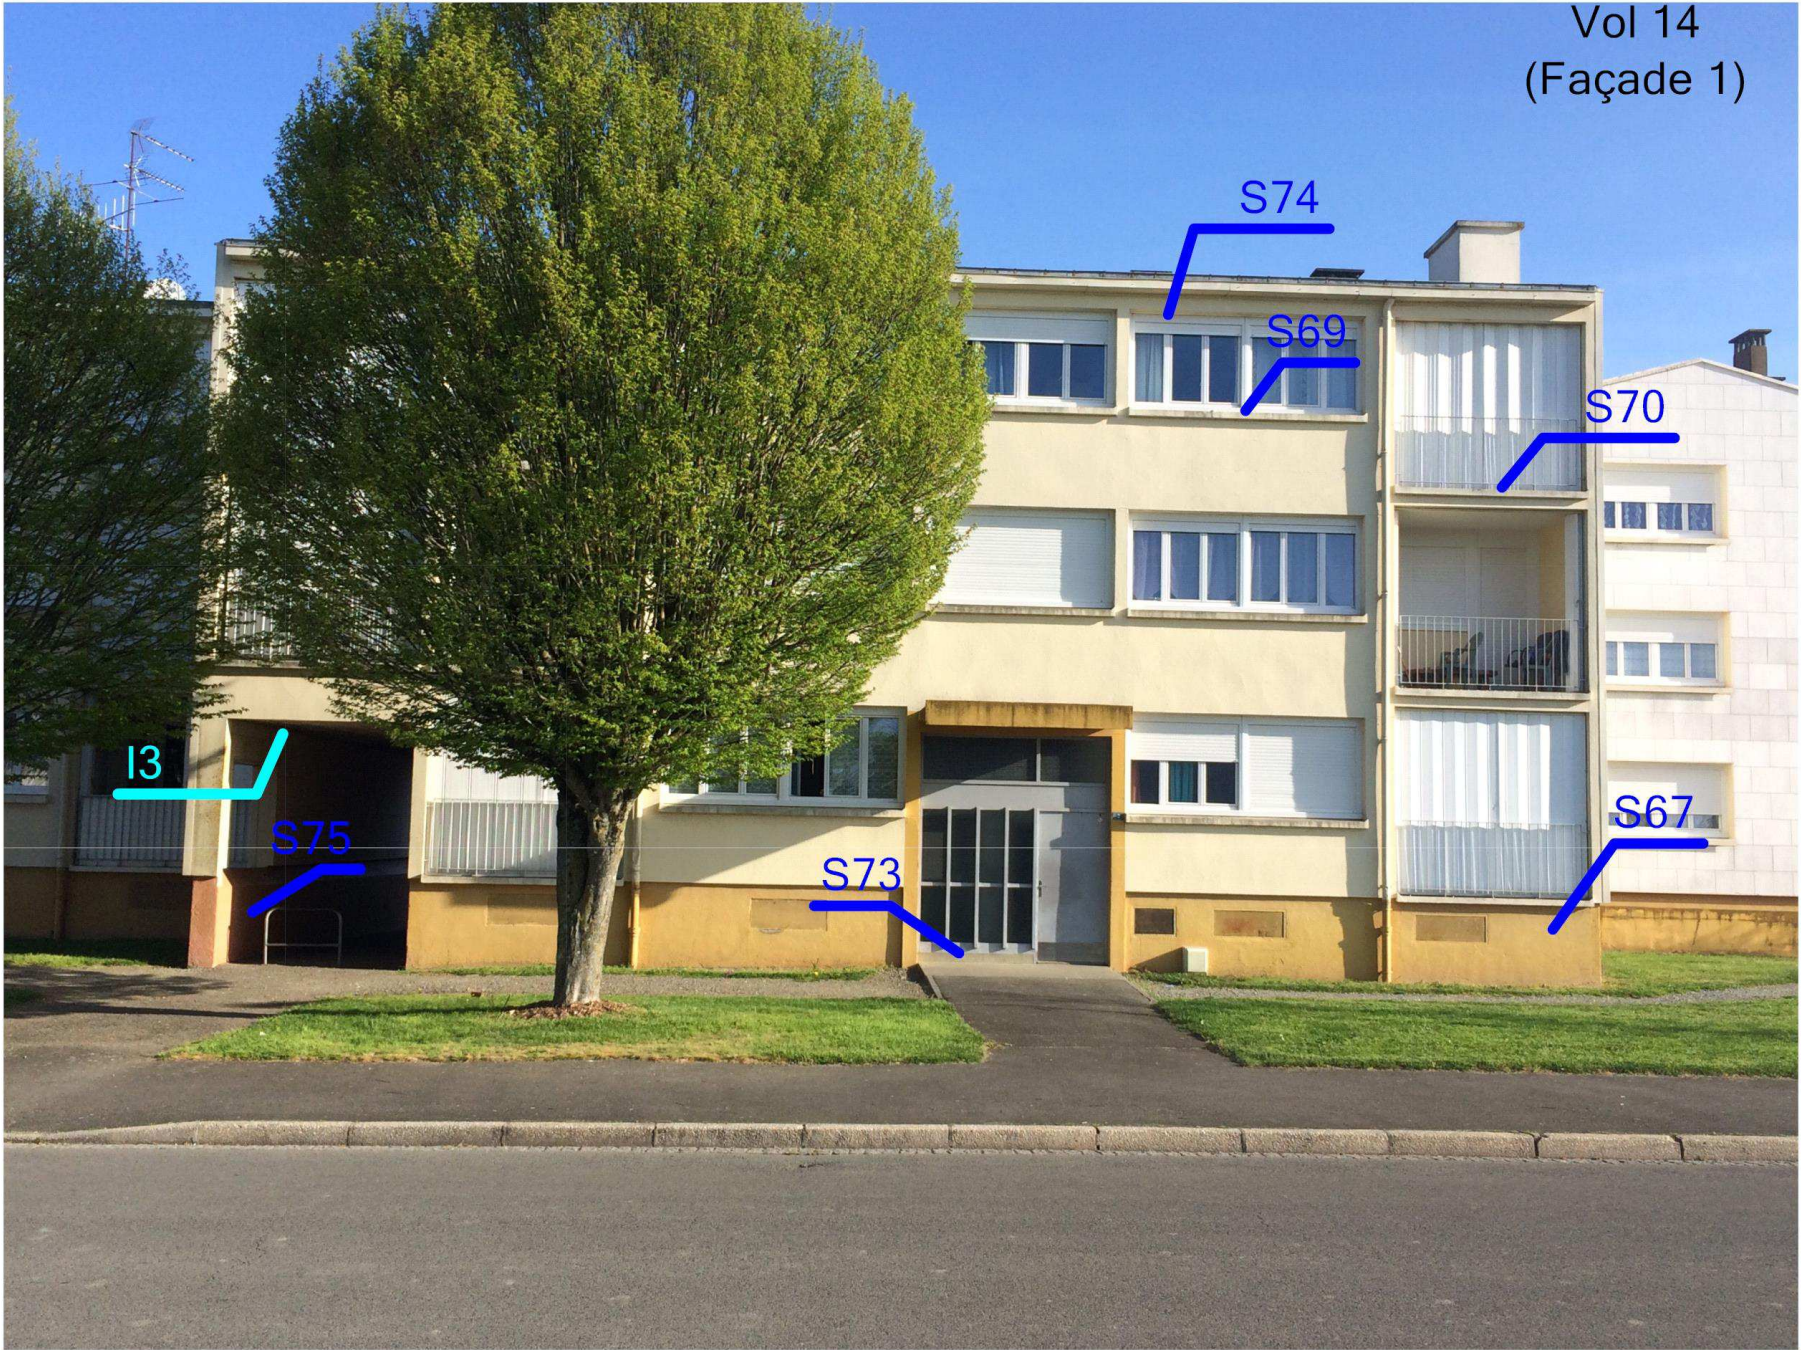

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LES GRANDS PRES 53600 EVRON	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	06/04/2017	PALLUEL Matthieu

Légende



Adresse du bien

LES GRANDS PRES
53600 EVRON

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention

06/04/2017

Technicien intervenant

PALLUEL Matthieu

Légende



Adresse du bien

LES GRANDS PRES
53600 EVRON

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention

06/04/2017

Technicien intervenant

PALLUEL Matthieu

Pignon droit - Plan de repérage - Actions menées				Référence: 002FH002022-1
Vol 17 (Pignon 2)				Légende
				P Localisation dun prélèvement
				S Localisation dun sondage négatif
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	LES GRANDS PRES 53600 EVRON	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	06/04/2017	PALLUEL Matthieu

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002FH002022-1 n°14 - 1 (P14)	CAGE ESCALIER 2 - Vol 1 (SAS)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°14 - 2 (P14)	CAGE ESCALIER 2 - Vol 1 (SAS)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°15 - 1 (P15)	CAGE ESCALIER 2 - Vol 1 (SAS)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°15 - 2 (P15)	CAGE ESCALIER 2 - Vol 1 (SAS)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°16 - 1 (P16)	CAGE ESCALIER 2 - Vol 1 (SAS)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°16 - 2 (P16)	CAGE ESCALIER 2 - Vol 1 (SAS)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°17 - 2 (P17)	CAGE ESCALIER 2 - Vol 1 (SAS)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°17 - 1 (P17)	CAGE ESCALIER 2 - Vol 1 (SAS)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°18 - 2 (P18)	CAGE ESCALIER 2 - Vol 1 (SAS)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°18 - 1 (P18)	CAGE ESCALIER 2 - Vol 1 (SAS)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°19 - 2 (P19)	CAGE ESCALIER 2 - Vol 8 (PC RDC)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°19 - 1 (P19)	CAGE ESCALIER 2 - Vol 8 (PC RDC)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°20 - 2 (P20)	CAGE ESCALIER 2 - Vol 8 (PC RDC)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°20 - 1 (P20)	CAGE ESCALIER 2 - Vol 8 (PC RDC)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°21 - 1 (P21)	CAGE ESCALIER 2 - Vol 8 (PC RDC)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°21 - 2 (P21)	CAGE ESCALIER 2 - Vol 8 (PC RDC)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°22 - 1 (P22)	CAGE ESCALIER 2 - Vol 8 (PC RDC)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°22 - 2 (P22)	CAGE ESCALIER 2 - Vol 8 (PC RDC)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°23 - 2 (P23)	CAGE ESCALIER 2 - Vol 1 (SAS)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°23 - 1 (P23)	CAGE ESCALIER 2 - Vol 1 (SAS)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°24 - 1 (P24)	CAGE ESCALIER 2 - Vol 8 (PC RDC)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°24 - 2 (P24)	CAGE ESCALIER 2 - Vol 8 (PC RDC)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°25 - 1 (P25)	CAGE ESCALIER 2 - Vol 8 (PC RDC)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°25 - 2 (P25)	CAGE ESCALIER 2 - Vol 8 (PC RDC)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°26 - 1 (P26)	CAGE ESCALIER 2 - Vol 8 (PC RDC)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°26 - 2 (P26)	CAGE ESCALIER 2 - Vol 8 (PC RDC)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°27 - 2 (P27)	CAGE ESCALIER 2 - Vol 1 (SAS)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°27 - 1 (P27)	CAGE ESCALIER 2 - Vol 1 (SAS)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°28 - 1 (P28)	CAGE ESCALIER 2 - Vol 10 (Pc r+ 2)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°28 - 2 (P28)	CAGE ESCALIER 2 - Vol 10 (Pc r+ 2)	Prélevement négatif
S5 - 1 (A5)	CAGE ESCALIER 2 - Vol 2 (Extérieur)	Absence sur présentation de documents

Référence	Localisation	Action
S7 - 1 (A7)	CAGE ESCALIER 2 - Vol 1 (SAS)	Absence sur présentation de documents
S56 - 3 (A56)	CAGE ESCALIER 2 - Vol 8 (PC RDC)	Absence sur présentation de documents

Référence	Localisation	Action
002FH002022-1 n°29 - 1 (P29)	Combles - Vol 11 (Comble)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°29 - 2 (P29)	Combles - Vol 11 (Comble)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°30 - 2 (P30)	Combles - Vol 11 (Comble)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°30 - 1 (P30)	Combles - Vol 11 (Comble)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°31 - 2 (P31)	Combles - Vol 11 (Comble)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°31 - 1 (P31)	Combles - Vol 11 (Comble)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°32 - 2 (P32)	Combles - Vol 11 (Comble)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°32 - 1 (P32)	Combles - Vol 11 (Comble)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°33 - 2 (P33)	Combles - Vol 11 (Comble)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°33 - 1 (P33)	Combles - Vol 11 (Comble)	Prélevement négatif
S58 - 1 (A58)	Combles - Vol 11 (Comble)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S59 - 1 (A59)	Combles - Vol 11 (Comble)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S60 - 1 (A60)	Combles - Vol 11 (Comble)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S61 - 1 (A61)	Combles - Vol 11 (Comble)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S62 - 1 (A62)	Combles - Vol 11 (Comble)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S63 - 1 (A63)	Combles - Vol 11 (Comble)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage


Référence	Localisation	Action
	Façade avant - Vol 14 (Façade 1)	I3
002FH002022-1 n°36 - 2 (A74)	Façade avant - Vol 14 (Façade 1)	Absence sur présentation de documents
002FH002022-1 n°36 - 1 (A74)	Façade avant - Vol 14 (Façade 1)	Absence sur présentation de documents

Référence	Localisation	Action
S57 - 1 (A57)	Masse - Vol 12 (Toiture)	Absence : pas d'amiante par nature

Référence	Localisation	Action
002FH002022-1 n°1 - 2 (P1)	Sous sol - Vol 3 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°1 - 1 (P1)	Sous sol - Vol 3 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°2 - 2 (P2)	Sous sol - Vol 3 (PC R-1)	Prélevement positif
002FH002022-1 n°2 - 1 (P2)	Sous sol - Vol 3 (PC R-1)	Prélevement positif
002FH002022-1 n°3 - 2 (P3)	Sous sol - Vol 3 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°3 - 1 (P3)	Sous sol - Vol 3 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°4 - 1 (P4)	Sous sol - Vol 3 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°4 - 2 (P4)	Sous sol - Vol 3 (PC R-1)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002FH002022-1 n°5 - 1 (P5)	Sous sol - Vol 3 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°5 - 2 (P5)	Sous sol - Vol 3 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°6 - 1 (P6)	Sous sol - Vol 3 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°6 - 2 (P6)	Sous sol - Vol 3 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°7 - 1 (P7)	Sous sol - Vol 3 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°7 - 2 (P7)	Sous sol - Vol 3 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°8 - 1 (P8)	Sous sol - Vol 5 (Local cuve)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°8 - 2 (P8)	Sous sol - Vol 5 (Local cuve)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°9 - 1 (P9)	Sous sol - Vol 3 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°9 - 2 (P9)	Sous sol - Vol 3 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°10 - 1 (P10)	Sous sol - Vol 3 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°10 - 2 (P10)	Sous sol - Vol 3 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°11 - 1 (P11)	Sous sol - Vol 3 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°11 - 2 (P11)	Sous sol - Vol 3 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°12 - 2 (P12)	Sous sol - Vol 3 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°12 - 1 (P12)	Sous sol - Vol 3 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°13 - 2 (P13)	Sous sol - Vol 4 (Local poubelle)	Prélevement négatif
002FH002022-1 n°13 - 1 (P13)	Sous sol - Vol 4 (Local poubelle)	Prélevement négatif
	Sous sol - Vol 3 (PC R-1)	I1
S23 - 1 (A23)	Sous sol - Vol 7 (Vide sanitaire)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S24 - 1 (A24)	Sous sol - Vol 5 (Local cuve)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

002FH002022-1 n°1 - 2 (P1)

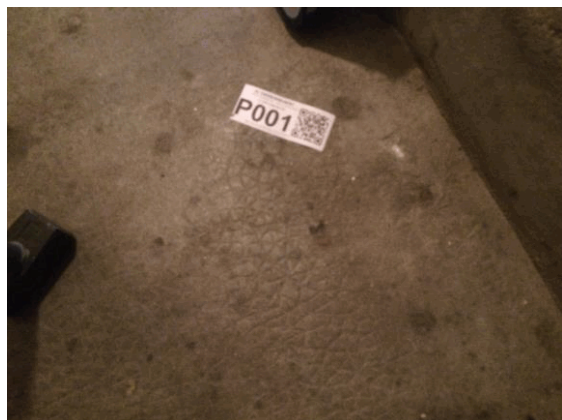


002FH002022-1 n°1 - 1 (P1)



002FH002022-1 n°2 - 2 (P2)



002FH002022-1 n°2 - 1 (P2)

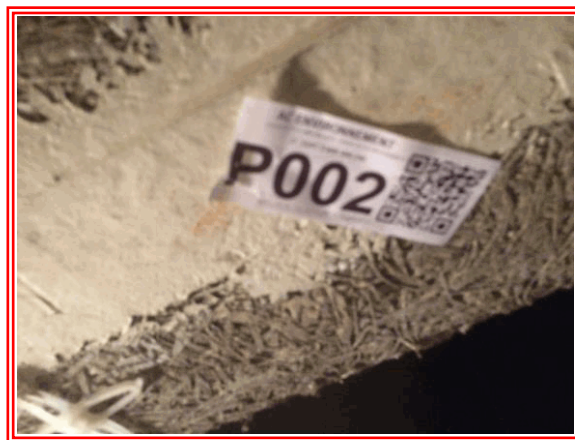

002FH002022-1 n°3 - 2 (P3)



002FH002022-1 n°3 - 1 (P3)



002FH002022-1 n°4 - 1 (P4)



002FH002022-1 n°4 - 2 (P4)



002FH002022-1 n°5 - 1 (P5)



002FH002022-1 n°5 - 2 (P5)



002FH002022-1 n°6 - 1 (P6)



002FH002022-1 n°6 - 2 (P6)



002FH002022-1 n°7 - 1 (P7)



002FH002022-1 n°7 - 2 (P7)



002FH002022-1 n°8 - 1 (P8)



002FH002022-1 n°8 - 2 (P8)



002FH002022-1 n°9 - 1 (P9)



002FH002022-1 n°9 - 2 (P9)



002FH002022-1 n°10 - 1 (P10)



002FH002022-1 n°10 - 2 (P10)



002FH002022-1 n°11 - 1 (P11)



002FH002022-1 n°11 - 2 (P11)



002FH002022-1 n°12 - 2 (P12)



002FH002022-1 n°12 - 1 (P12)



002FH002022-1 n°13 - 2 (P13)



002FH002022-1 n°13 - 1 (P13)



002FH002022-1 n°14 - 1 (P14)



002FH002022-1 n°14 - 2 (P14)




002FH002022-1 n°15 - 1 (P15)



002FH002022-1 n°15 - 2 (P15)



002FH002022-1 n°16 - 1 (P16)

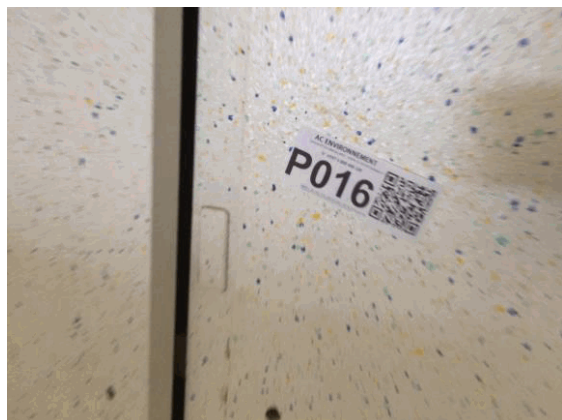

002FH002022-1 n°16 - 2 (P16)



002FH002022-1 n°17 - 2 (P17)



002FH002022-1 n°17 - 1 (P17)




002FH002022-1 n°18 - 2 (P18)




002FH002022-1 n°18 - 1 (P18)



002FH002022-1 n°19 - 2 (P19)

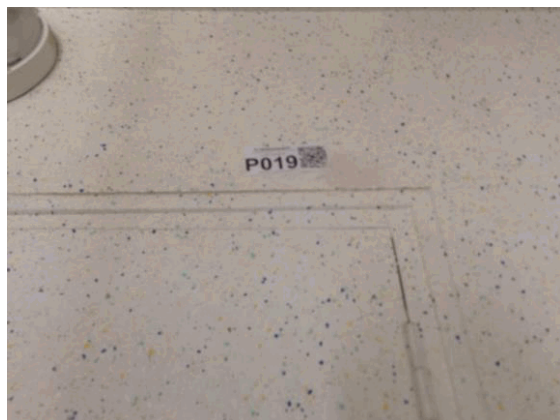

002FH002022-1 n°19 - 1 (P19)

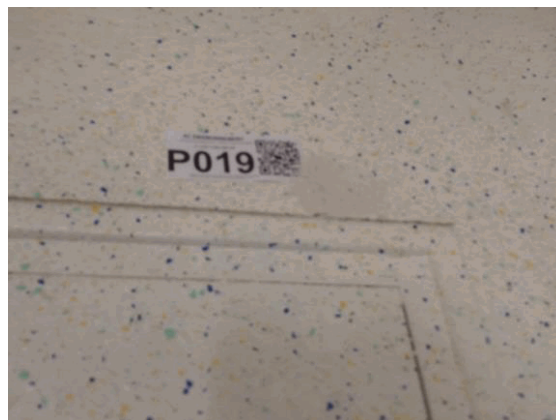

002FH002022-1 n°20 - 2 (P20)



002FH002022-1 n°20 - 1 (P20)



002FH002022-1 n°21 - 1 (P21)



002FH002022-1 n°21 - 2 (P21)




002FH002022-1 n°22 - 1 (P22)



002FH002022-1 n°22 - 2 (P22)



002FH002022-1 n°23 - 2 (P23)

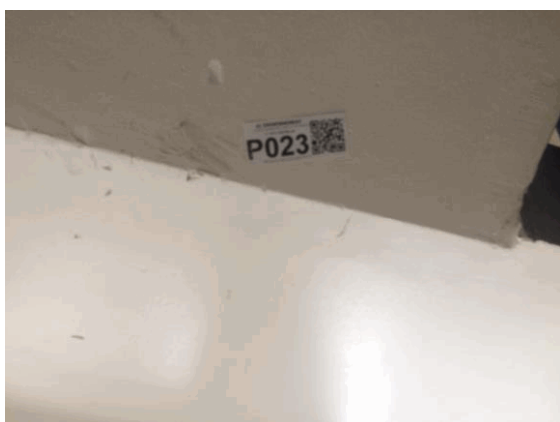

002FH002022-1 n°23 - 1 (P23)



002FH002022-1 n°24 - 1 (P24)



002FH002022-1 n°24 - 2 (P24)



002FH002022-1 n°25 - 1 (P25)



002FH002022-1 n°25 - 2 (P25)



002FH002022-1 n°26 - 1 (P26)



002FH002022-1 n°26 - 2 (P26)



002FH002022-1 n°27 - 2 (P27)




002FH002022-1 n°27 - 1 (P27)



002FH002022-1 n°28 - 1 (P28)



002FH002022-1 n°28 - 2 (P28)

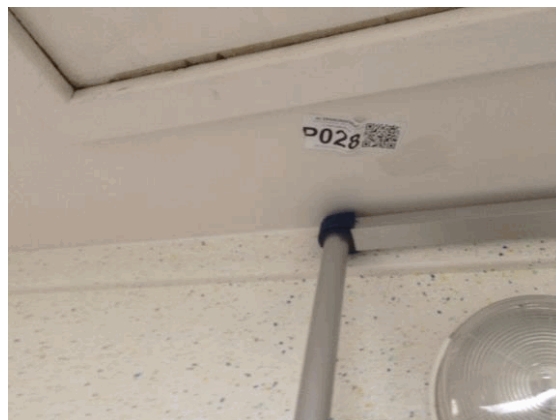

002FH002022-1 n°29 - 1 (P29)



002FH002022-1 n°29 - 2 (P29)



002FH002022-1 n°30 - 2 (P30)



002FH002022-1 n°30 - 1 (P30)



002FH002022-1 n°31 - 2 (P31)



002FH002022-1 n°31 - 1 (P31)



002FH002022-1 n°32 - 2 (P32)



002FH002022-1 n°32 - 1 (P32)



002FH002022-1 n°33 - 2 (P33)



002FH002022-1 n°33 - 1 (P33)



I1 - 1



002FH002022-1 n°36 - 1



S5 - 1 (A5)



S7 - 1 (A7)



S23 - 1 (A23)



S24 - 1 (A24)



S56 - 3 (A56)



S57 - 1 (A57)



S58 - 1 (A58)



S59 - 1 (A59)



S60 - 1 (A60)



S61 - 1 (A61)



S62 - 1 (A62)



S63 - 1 (A63)



002FH002022-1 n°36 - 2 (A74)



002FH002022-1 n°36 - 1 (A74)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène - -	Sous sol - Vol 3 (PC R-1)	
P2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau gris + toile fibreuse blanche + matériau gris en vrac hétérogène - Joints panneaux fibralth -	Sous sol - Vol 3 (PC R-1)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable + bois en lamelles avec liant - Sous face escalier brut -	Sous sol - Vol 3 (PC R-1)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris hétérogène - Porteur aspect gratté -	Sous sol - Vol 3 (PC R-1)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable - Cloisons carreaux de plâtre -	Sous sol - Vol 3 (PC R-1)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris hétérogène - Scellement parpaings -	Sous sol - Vol 3 (PC R-1)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac hétérogène - Porteur brut -	Sous sol - Vol 3 (PC R-1)	
P8	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit beige et gris en vrac hétérogène - Dalle brute -	Sous sol - Vol 5 (Local cuve)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + matériau gris hétérogène - Plâtreux -	Sous sol - Vol 3 (PC R-1)	
P10	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau noir en mousse + toile blanche plâtrée - Enduit, blanc -	Sous sol - Vol 3 (PC R-1)	
P11	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau fibreux multicolore avec poussières - Laine marron -	Sous sol - Vol 3 (PC R-1)	
P12	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau fibreux beige + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac - Dans coque PVC -	Sous sol - Vol 3 (PC R-1)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture + matériau compact gris hétérogène - Ciment, autour des conduits -	Sous sol - Vol 4 (Local poubelle)	
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise + matériau compact gris hétérogène - 4x4 gris et beige -	CAGE ESCALIER 2 - Vol 1 (SAS)	
P15	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise - Plinthe grise -	CAGE ESCALIER 2 - Vol 1 (SAS)	
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples - Blanche pailletée bleu jaune et vert -	CAGE ESCALIER 2 - Vol 1 (SAS)	
P17	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit beige en vrac hétérogène + peinture - En partie basse -	CAGE ESCALIER 2 - Vol 1 (SAS)	

P18	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture + matériau compact gris en vrac hétérogène - En partie haute -	CAGE ESCALIER 2 - Vol 1 (SAS)	
P19	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc - Cloisons briques -	CAGE ESCALIER 2 - Vol 8 (PC RDC)	
P20	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise + peinture - Marbre escalier -	CAGE ESCALIER 2 - Vol 8 (PC RDC)	
P21	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture - contremarche -	CAGE ESCALIER 2 - Vol 8 (PC RDC)	
P22	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples + matériau gris en vrac non séparable - Gris, en plinthe -	CAGE ESCALIER 2 - Vol 8 (PC RDC)	
P23	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc + peinture en faible quantité - -	CAGE ESCALIER 2 - Vol 1 (SAS)	
P24	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène - Gainex techniques -	CAGE ESCALIER 2 - Vol 8 (PC RDC)	
P25	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac hétérogène - Scellement parpaings -	CAGE ESCALIER 2 - Vol 8 (PC RDC)	
P26	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture en faible quantité + matériau rouge en faible quantité en vrac - Scellement briques gaines techniques -	CAGE ESCALIER 2 - Vol 8 (PC RDC)	
P27	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple blanc avec poussières - -	CAGE ESCALIER 2 - Vol 1 (SAS)	
P28	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc + peinture - Plafond dernier étage -	CAGE ESCALIER 2 - Vol 10 (Pc r+ 2)	
P29	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc + peinture en faible quantité non séparable - -	Combles - Vol 11 (Comble)	
P30	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit compact blanc hétérogène avec poussières - Scellement briques -	Combles - Vol 11 (Comble)	
P31	Toiture et étanchéité	Elément sous toiture	Matériau fibreux beige avec poussières + papier bitumé - Laine de verre + pare vapeur -	Combles - Vol 11 (Comble)	
P32	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau gris en vrac hétérogène - Briques cheminée -	Combles - Vol 11 (Comble)	
P33	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau compact beige avec poussières + peinture non séparable - Lucarne -	Combles - Vol 11 (Comble)	
P34	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture en faible quantité - VMC -	Combles - Vol 11 (Comble)	
P35	Façades	Murs	Enduit gris en vrac hétérogène - Scellement briques cheminée -	Pignon droit - Vol 17 (Pignon 2)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37936 EN DATE DU 24/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36611
Echantillon ITGA : IT071704-37936
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002022-1
Dossier client	_0005500004_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002022-1001 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 3 (PC R-1)
Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau compact gris hétérogène	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37937 EN DATE DU 24/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36611
Echantillon ITGA : IT071704-37937
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002022-1
Dossier client	_0005500004_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002022-1002 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Panneaux vissés / Vol 3 (PC R-1)
Description ITGA	Matériau gris / Toile fibreuse blanche / Matériau gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau gris + toile fibreuse blanche + matériau gris en vrac hétérogène	META le 24/04/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37938 EN DATE DU 24/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36611
Echantillon ITGA : IT071704-37938
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002022-1
Dossier client	_0005500004_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002022-1003 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 3 (PC R-1)
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peinture en faible quantité / Bois en lamelles avec liant

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable + bois en lamelles avec liant	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37939 EN DATE DU 24/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36611
Echantillon ITGA : IT071704-37939
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002022-1
Dossier client	_0005500004_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002022-1004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 3 (PC R-1)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris hétérogène	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37940 EN DATE DU 24/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36611
Echantillon ITGA : IT071704-37940
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002022-1
Dossier client	_0005500004_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002022-1005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 3 (PC R-1)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37941 EN DATE DU 24/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36611
Echantillon ITGA : IT071704-37941
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002022-1
Dossier client	_0005500004_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002022-1006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 3 (PC R-1)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris hétérogène	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37942 EN DATE DU 24/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36611
Echantillon ITGA : IT071704-37942
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002022-1
Dossier client	_0005500004_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002022-1007 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 3 (PC R-1)
Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac hétérogène	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37943 EN DATE DU 24/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36611
Echantillon ITGA : IT071704-37943
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002022-1
Dossier client	_0005500004_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002022-1008 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 5 (Local cuve)
Description ITGA	Enduit beige et gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit beige et gris en vrac hétérogène	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37944 EN DATE DU 24/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36611
Echantillon ITGA : IT071704-37944
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002022-1
Dossier client	_0005500004_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002022-1009 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage / Vol 3 (PC R-1)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Matériau gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc + matériau gris hétérogène	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37945 EN DATE DU 24/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36611
Echantillon ITGA : IT071704-37945
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002022-1
Dossier client	_0005500004_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002022-1010 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage / Vol 3 (PC R-1)
Description ITGA	Matériau noir en mousse / Toile blanche plâtrée

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau noir en mousse + toile blanche plâtrée	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37946 EN DATE DU 24/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36611
Echantillon ITGA : IT071704-37946
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002022-1
Dossier client	_0005500004_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002022-1011 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage / Vol 3 (PC R-1)
Description ITGA	Matériau fibreux multicolore avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau fibreux multicolore avec poussières	MOLP le 21/04/2017	Amiante non détecté Analyse confirmée au META	---	2

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37947 EN DATE DU 24/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36611
Echantillon ITGA : IT071704-37947
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002022-1
Dossier client	_0005500004_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002022-1012 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage / Vol 3 (PC R-1)
Description ITGA	Matériau fibreux beige / Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau fibreux beige + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37948 EN DATE DU 24/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36611
Echantillon ITGA : IT071704-37948
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002022-1
Dossier client	_0005500004_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002022-1013 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage / Vol 4 (Local poubelle)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture / Matériau compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc + peinture + matériau compact gris hétérogène	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37949 EN DATE DU 24/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36611
Echantillon ITGA : IT071704-37949
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002022-1
Dossier client	_0005500004_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002022-1014 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 1 (SAS)
Description ITGA	Colle grise / Matériau compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle grise + matériau compact gris hétérogène	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37950 EN DATE DU 24/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36611
Echantillon ITGA : IT071704-37950
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002022-1
Dossier client	_0005500004_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002022-1015 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 1 (SAS)
Description ITGA	Colle grise

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle grise	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37951 EN DATE DU 24/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36611
Echantillon ITGA : IT071704-37951
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002022-1
Dossier client	_0005500004_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002022-1016 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Peinture décoratives / Vol 1 (SAS)
Description ITGA	Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Peintures multiples	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37952 EN DATE DU 24/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36611
Echantillon ITGA : IT071704-37952
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002022-1
Dossier client	_0005500004_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002022-1017 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 1 (SAS)
Description ITGA	Enduit beige en vrac hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit beige en vrac hétérogène + peinture	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37953 EN DATE DU 24/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36611
Echantillon ITGA : IT071704-37953
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002022-1
Dossier client	_0005500004_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002022-1018 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 1 (SAS)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture / Matériau compact gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc + peinture + matériau compact gris en vrac hétérogène	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37954 EN DATE DU 24/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36611
Echantillon ITGA : IT071704-37954
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002022-1
Dossier client	_0005500004_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002022-1019 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 8 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37955 EN DATE DU 24/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36611
Echantillon ITGA : IT071704-37955
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002022-1
Dossier client	_0005500004_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002022-1020 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 8 (PC RDC)
Description ITGA	Colle grise / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle grise + peinture	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37956 EN DATE DU 24/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36611
Echantillon ITGA : IT071704-37956
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002022-1
Dossier client	_0005500004_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002022-1021 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 8 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac hétérogène + peinture	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37957 EN DATE DU 24/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36611
Echantillon ITGA : IT071704-37957
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002022-1
Dossier client	_0005500004_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002022-1022 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 8 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples / Matériau gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc + peintures multiples + matériau gris en vrac non séparable	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37958 EN DATE DU 24/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36611
Echantillon ITGA : IT071704-37958
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002022-1
Dossier client	_0005500004_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002022-1023 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 1 (SAS)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc + peinture en faible quantité	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37959 EN DATE DU 24/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36611
Echantillon ITGA : IT071704-37959
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002022-1
Dossier client	_0005500004_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002022-1024 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 8 (PC RDC)
Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau compact gris hétérogène	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37960 EN DATE DU 24/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36611
Echantillon ITGA : IT071704-37960
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002022-1
Dossier client	_0005500004_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002022-1025 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 8 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac hétérogène	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37961 EN DATE DU 24/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36611
Echantillon ITGA : IT071704-37961
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002022-1
Dossier client	_0005500004_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002022-1026 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 8 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture en faible quantité / Matériau rouge en faible quantité en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc + peinture en faible quantité + matériau rouge en faible quantité en vrac	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37962 EN DATE DU 24/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36611
Echantillon ITGA : IT071704-37962
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002022-1
Dossier client	_0005500004_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002022-1027 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 1 (SAS)
Description ITGA	Matériau souple blanc avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple blanc avec poussières	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37963 EN DATE DU 24/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36611
Echantillon ITGA : IT071704-37963
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002022-1
Dossier client	_0005500004_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002022-1028 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 10 (Pc r+ 2)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc + peinture	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37964 EN DATE DU 24/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36611
Echantillon ITGA : IT071704-37964
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002022-1
Dossier client	_0005500004_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002022-1029 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre / Vol 11 (Comble)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc + peinture en faible quantité non séparable	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37965 EN DATE DU 24/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36611
Echantillon ITGA : IT071704-37965
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002022-1
Dossier client	_0005500004_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002022-1030 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 11 (Comble)
Description ITGA	Enduit compact blanc hétérogène avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact blanc hétérogène avec poussières	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37966 EN DATE DU 24/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36611
Echantillon ITGA : IT071704-37966
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002022-1
Dossier client	_0005500004_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002022-1031 / Toiture et étanchéité / Élément sous toiture / Isolant sous toiture / Vol 11 (Comble)
Description ITGA	Matériau fibreux beige avec poussières / Papier bitumé

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau fibreux beige avec poussières + papier bitumé	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37967 EN DATE DU 24/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36611
Echantillon ITGA : IT071704-37967
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002022-1
Dossier client	_0005500004_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002022-1032 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement / Vol 11 (Comble)
Description ITGA	Matériau gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau gris en vrac hétérogène	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37968 EN DATE DU 24/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36611
Echantillon ITGA : IT071704-37968
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002022-1
Dossier client	_0005500004_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002022-1033 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 11 (Comble)
Description ITGA	Matériau compact beige avec poussières / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau compact beige avec poussières + peinture non séparable	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37969 EN DATE DU 24/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36611
Echantillon ITGA : IT071704-37969
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002022-1
Dossier client	_0005500004_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002022-1034 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage / Vol 11 (Comble)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc + peinture en faible quantité	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37970 EN DATE DU 24/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36611
Echantillon ITGA : IT071704-37970
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002022-1
Dossier client	_0005500004_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002022-1035 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 17 (Pignon 2)
Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac hétérogène	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste