

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	LES GRANDS PRES
CP - Ville :	53600 EVRON
Référence client :	_0005500006_
Date du repérage :	06/04/2017
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	LES GRANDS PRES 53600 EVRON	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_0005500006_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) PALLUEL Matthieu D.JOUSSELIN (0 800 400 100) 06/04/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 22/04/2017 A Riorges, le 22/04/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre Numéro attestation : CPDI 3879 V2 Délivré le : 28/04/2016 		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
CAGE ESCALIER 6 - Vol 1 (SAS) Sous sol - Vol 3 (Vide sanitaire) Sous sol - Vol 5 (Local vo) CAGE ESCALIER 6 - Vol 8 (PC R+1) Combles - Vol 10 (Comble) Masse - Vol 12 (Toiture) Pignon gauche - Vol 14 (Pignon 1) Pignon droit - Vol 16 (Pignon 2)	CAGE ESCALIER 6 - Vol 2 (Extérieur) Sous sol - Vol 4 (PC R-1) CAGE ESCALIER 6 - Vol 7 (PC RDC) CAGE ESCALIER 6 - Vol 9 (Pc r+ 2) Masse - Vol 11 (Masse) Façade avant - Vol 13 (Façade 1) Façade arrière - Vol 15 (Façade 2)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dans les parties communes du bâtiment.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble des parties communes du bâtiment.

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	CAGE ESCALIER 6	Vol 1 (SAS) - Vol 2 (Extérieur) - Vol 7 (PC RDC) - Vol 8 (PC R+1) - Vol 9 (Pc r+ 2)	
Plafond et faux-plafonds	CAGE ESCALIER 6	Vol 1 (SAS) - Vol 7 (PC RDC) - Vol 8 (PC R+1) - Vol 9 (Pc r+ 2)	
Revêtement de mur	CAGE ESCALIER 6	Vol 1 (SAS) - Vol 7 (PC RDC) - Vol 8 (PC R+1) - Vol 9 (Pc r+ 2)	
Revêtement de sol	CAGE ESCALIER 6	Vol 1 (SAS) - Vol 7 (PC RDC) - Vol 8 (PC R+1) - Vol 9 (Pc r+ 2)	
Parois verticales intérieures et enduits	Sous sol	Vol 3 (Vide sanitaire) - Vol 4 (PC R-1) - Vol 5 (Local vo)	
Plafond et faux-plafonds	Sous sol	Vol 3 (Vide sanitaire) - Vol 4 (PC R-1) - Vol 5 (Local vo)	
Conduits, canalisations et équipements	Sous sol	Vol 4 (PC R-1) - Vol 5 (Local vo)	
Revêtement de sol	Sous sol	Vol 4 (PC R-1) - Vol 5 (Local vo)	
Conduits, canalisations et équipements	Combles	Vol 10 (Comble)	
Parois verticales intérieures et enduits	Combles	Vol 10 (Comble)	
Plafond et faux-plafonds	Combles	Vol 10 (Comble)	



Toiture et étanchéité	Combles	Vol 10 (Comble)	
Revêtement de sol	Masse	Vol 11 (Masse)	
Voies et réseaux divers	Masse	Vol 11 (Masse) - Vol 12 (Toiture)	
Toiture et étanchéité	Masse	Vol 12 (Toiture)	
Façades	Façade avant	Vol 13 (Façade 1)	
Parois verticales intérieures et enduits	Façade avant	Vol 13 (Façade 1)	
Revêtement de sol	Façade avant	Vol 13 (Façade 1)	
Façades	Pignon gauche	Vol 14 (Pignon 1)	
Façades	Façade arrière	Vol 15 (Façade 2)	
Parois verticales intérieures et enduits	Façade arrière	Vol 15 (Façade 2)	
Façades	Pignon droit	Vol 16 (Pignon 2)	
Parois verticales intérieures et enduits	Pignon droit	Vol 16 (Pignon 2)	
Revêtement de sol	Pignon droit	Vol 16 (Pignon 2)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 4 (PC R-1)	Panneaux vissés	Impossible de connaître la nature des matériaux présents derrière le fibralith sans sondages destructifs
Vol 5 (Local vo)	Panneaux vissés	Impossible de connaître la nature des matériaux présents derrière le fibralith sans sondages destructifs
Vol 9 (Pc r+ 2)	sky dome	Impossibilité d'accéder à la menuiserie sans échaffaudage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 5 (Local vo)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S18
Vol 7 (PC RDC)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P16
Vol 1 (SAS)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P16
Vol 8 (PC R+1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P16
Vol 9 (Pc r+ 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P16
Vol 10 (Comble)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S52
Vol 10 (Comble)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S53
Vol 10 (Comble)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S54
Vol 10 (Comble)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S55
Vol 10 (Comble)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S56
Vol 10 (Comble)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S57

Q Réserves / Commentaires

Cartographie amiante LES GRAND PRES / EVRON / Groupe 55 :

Liste des bâtiments concernés :

- Bâtiment 2 / 31 RUE DU MONTAIGU
- Bâtiment 3 / 33 et 35 RUE DU MONTAIGU
- Bâtiment 4 / 2 PROMENADE GRANDS PRES
- Bâtiment 5 / 4 PROMENADE GRANDS PRES
- Bâtiment 6 / 6 PROMENADE GRANDS PRES
- Bâtiment 7 / 37 et 39 RUE DU MONTAIGU
- Bâtiment 8 / 20, 22, 24, et 26, RUE DU MONTAIGU
- Bâtiment 9 / 18 RUE DU MONTAIGU

Interprétation des résultats :

- Colle des plinthes intérieures :

3 des 8 colles de plinthes intérieures sont revenues amiantées. Il est nécessaire de réaliser des prélèvements complémentaires sur les colles revenues non amiantées pour confirmer ou non les premiers résultats obtenus. (Bâtiments 3 / 4 / 5 / 8 / 9)

- Joint entre panneaux fibralith vissés :

2 des 8 joints entre panneaux fibralith au sous-sol sont revenus amiantés. Au vu de l'incohérence des résultats obtenus, des prélèvements complémentaires sont nécessaires afin de cartographier avec précisions les joints amiantés

- Calorifugeage :

Sur l'ensemble des calorifugeages prélevés, un seul est revenu amianté. Le prélèvement revenu amianté ayant été réalisé à proximité des joints entre panneaux fibralith amianté on suppose qu'il s'agit d'une pollution. Des analyses complémentaires devront être réalisées afin de confirmer l'hypothèse de la pollution.

- Commentaire n°1 :

Le diagnostic amiante a été réalisé en simulant une prestation type démolition afin de repérer l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante. Cependant le bâtiment n'est pas à démolir. De plus il n'est pas vide de meubles.

Des réserves sont émises sur les matériaux non accessibles sans destruction importante ou démontage d'éléments de la construction.

Réserves sur :

Les matériaux présents entre les doublages et la maçonnerie, invisibles sans dépose du doublage.

Les sorties de conduits sur les façades extérieures avec caches intérieurs empêchant leur repérage si des sondages destructifs ne sont pas effectués.

Les matériaux présents dans les plénums, invisibles sans dépose du faux plafond.

Les matériaux présents sous le bardage bois présent en façade.

Les matériaux présents dans les coffrages verticaux et horizontaux.

Les éléments ponctuels de toiture où une nacelle est nécessaire pour être exhaustif.

Les réseaux et canalisations présents sous et autour du bâtiment et recouverts par d'autres matériaux, (exemple réseau d'évacuation des eaux usées...)

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans les parties communes du bâtiment, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements spécifiques à la demande du client :

- Les diverses peintures présentes dans les parties communes (Peinture sur les portes, fenêtres, garde-corps, murs, plafond...)

R

Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sous sol - Vol 6 (Local commun)	Moyen investigation non mis a disposition	Clé non fournie
Vol 3 (Vide sanitaire) - Sous sol	Risque sanitaire ou physique avéré	Visite non exhaustive du volume, repérage depuis la trappe
Vol 12 (Toiture) - Masse	Moyen investigation non mis a disposition	Visite non exhaustive du volume Inaccessibles sans nacelle

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Toiture et étanchéité

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Conduits, canalisations et équipements

- Voies et réseaux divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol	Vol 4 (PC R-1)	Conduit eau	Calorifugeage	P8	Réalisation d'un prélèvement	Laine marron	002FH0020 23-1 n°8 - 1 - 002FH0020 23-1 n°8 - 2	P8	Matériau fibreux marron avec poussières + matériau fibreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 4 (PC R-1)	Conduit eau	Calorifugeage	P8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Laine marron	002FH0020 23-1 n°8 - 1 - 002FH0020 23-1 n°8 - 2	P8	Matériau fibreux marron avec poussières + matériau fibreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 5 (Local vo)	Conduit eau	Calorifugeage	P9	Réalisation d'un prélèvement	Dans coque PVC	002FH0020 23-1 n°9 - 1 - 002FH0020 23-1 n°9 - 2	P9	Matériau fibreux beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 5 (Local vo) - Vol 4 (PC R-1)	Conduit eau	Calorifugeage	P9 - S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Dans coque PVC	002FH0020 23-1 n°9 - 1 - 002FH0020 23-1 n°9 - 2	P9	Matériau fibreux beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 4 (PC R-1)	Conduit eau	Calorifugeage	P12	Réalisation d'un prélèvement	Enduit, blanc	002FH0020 23-1 n°12 - 1 - 002FH0020 23-1 n°12 - 2	P12	Matériau noir en mousse + toile blanche plâtrée	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 5 (Local vo)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S18	Réalisation d'un sondage		S18 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Combles	Vol 10 (Comble)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S52	Réalisation d'un sondage		S52 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Combles	Vol 10 (Comble)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S53	Réalisation d'un sondage		S53 - 2 - 002FH0020 23-1 n°33 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Combles	Vol 10 (Comble)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S54	Réalisation d'un sondage		S54 - 2 - 002FH0020 23-1 n°33 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Combles	Vol 10 (Comble)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S55	Réalisation d'un sondage		S55 - 2 - 002FH0020 23-1 n°33 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Combles	Vol 10 (Comble)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S56	Réalisation d'un sondage		S56 - 2 - 002FH0020 23-1 n°33 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Combles	Vol 10 (Comble)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S57	Réalisation d'un sondage		S57 - 2 - 002FH0020 23-1 n°33 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade avant	Vol 13 (Façade 1)	Murs	Enduits projetés	S61	orange						Négatif sur document Prélèvement N°35 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N° 002LQ000350
Pignon gauche	Vol 14 (Pignon 1)	Murs	Enduits projetés	S61	orange						Négatif sur document Prélèvement N°35 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N° 002LQ000350
Façade arrière	Vol 15 (Façade 2)	Murs	Enduits projetés	S61	orange						Négatif sur document Prélèvement N°35 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N° 002LQ000350
Pignon droit	Vol 16 (Pignon 2)	Murs	Enduits projetés	S61	orange						Négatif sur document Prélèvement N°35 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N° 002LQ000350
Façade avant	Vol 13 (Façade 1)	Murs	Enduits projetés	S62	beige						Négatif sur document Prélèvement N°36 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N° 002LQ000350



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade arrière	Vol 15 (Façade 2)	Murs	Enduits projetés	S62	beige						Négatif sur document Prélèvement N°36 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N° 002LQ000350
Façade arrière	Vol 15 (Façade 2)	Appui de fenêtre	enduits ciment	S63							Négatif sur document Prélèvement N°37 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N° 002LQ000350
Façade avant	Vol 13 (Façade 1)	Appui de fenêtre	enduits ciment	S63							Négatif sur document Prélèvement N°37 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N° 002LQ000350
Pignon droit	Vol 16 (Pignon 2)	Appui de fenêtre	enduits ciment	S63							Négatif sur document Prélèvement N°37 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N° 002LQ000350
Pignon droit	Vol 16 (Pignon 2)	Bardages	Plaques fibres	S65	bardage + isolation						Négatif sur document Prélèvement N°40 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N° 002LQ000350



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Pignon gauche	Vol 14 (Pignon 1)	Bardages	Plaques fibres	S65	bardage + isolation						Négatif sur document Prélèvement N°40 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N° 002LQ000350

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
CAGE ESCALIER 6	Vol 2 (Extérieur)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S5			S5 - 1				Négatif sur document Prélèvement N°5 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002FH002021
CAGE ESCALIER 6	Vol 1 (SAS)	Menuiseries	Joint vitrier	S7			S7 - 1				Négatif sur document Prélèvement N°7 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002FH002021
Sous sol	Vol 4 (PC R-1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P4	Réalisation d'un prélèvement	Porteur aspect gratté	002FH002023-1 n°4 - 1 - 002FH002023-1 n°4 - 2	P4	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol	Vol 3 (Vide sanitaire)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Porteur aspect gratté	002FH0020 23-1 n°4 - 1 - 002FH0020 23-1 n°4 - 2	P4	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 4 (PC R-1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P5	Réalisation d'un prélèvement	Scellement parpaings	002FH0020 23-1 n°5 - 1 - 002FH0020 23-1 n°5 - 2	P5	Enduit gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 4 (PC R-1) - Vol 3 (Vide sanitaire) - Vol 5 (Local vo)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P5 - S12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Scellement parpaings	002FH0020 23-1 n°5 - 1 - 002FH0020 23-1 n°5 - 2	P5	Enduit gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 10 (Comble)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S69	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Scellement parpaings	002FH0020 23-1 n°5 - 1 - 002FH0020 23-1 n°5 - 2	P5	Enduit gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 4 (PC R-1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P6	Réalisation d'un prélèvement	Porteur brut	002FH0020 23-1 n°6 - 1 - 002FH0020 23-1 n°6 - 2	P6	Enduit beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol	Vol 4 (PC R-1) - Vol 5 (Local vo)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P6 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Porteur brut	002FH0020 23-1 n°6 - 1 - 002FH0020 23-1 n°6 - 2	P6	Enduit beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 4 (PC R-1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P7	Réalisation d'un prélèvement	Cloison carreaux dd plâtre	002FH0020 23-1 n°7 - 1 - 002FH0020 23-1 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 4 (PC R-1)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P10	Réalisation d'un prélèvement	Platreux	002FH0020 23-1 n°10 - 1 - 002FH0020 23-1 n°10 - 2	P10	Enduit blanc hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 4 (PC R-1)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Platreux	002FH0020 23-1 n°10 - 1 - 002FH0020 23-1 n°10 - 2	P10	Enduit blanc hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 4 (PC R-1)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P11	Réalisation d'un prélèvement	Ciment	002FH0020 23-1 n°11 - 1 - 002FH0020 23-1 n°11 - 2	P11	Enduit compact gris + matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol	Vol 4 (PC R-1) - Vol 5 (Local vo)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P11 - S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Ciment	002FH0020 23-1 n°11 - 1 - 002FH0020 23-1 n°11 - 2	P11	Enduit compact gris + matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 6	Vol 1 (SAS)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	P13	Réalisation d'un prélèvement		002FH0020 23-1 n°13 - 1 - 002FH0020 23-1 n°13 - 2	P13	Peintures multiples en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 6	Vol 7 (PC RDC) - Vol 8 (PC R+1) - Vol 9 (Pc r+2)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	S19 - S20 - S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002FH0020 23-1 n°13 - 1 - 002FH0020 23-1 n°13 - 2	P13	Peintures multiples en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 6	Vol 1 (SAS)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P14	Réalisation d'un prélèvement	Porteur en partie basse	002FH0020 23-1 n°14 - 1 - 002FH0020 23-1 n°14 - 2	P14	Enduit beige en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 6	Vol 7 (PC RDC) - Vol 8 (PC R+1) - Vol 9 (Pc r+2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S22 - S23 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	Porteur en partie basse	002FH0020 23-1 n°14 - 1 - 002FH0020 23-1 n°14 - 2	P14	Enduit beige en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
CAGE ESCALIER 6	Vol 1 (SAS)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P17	Réalisation d'un prélèvement	En partie haute	002FH0020 23-1 n°17 - 1 - 002FH0020 23-1 n°17 - 2	P17	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 6	Vol 7 (PC RDC) - Vol 8 (PC R+1) - Vol 9 (Pc r+ 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S31 - S32 - S33	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	En partie haute	002FH0020 23-1 n°17 - 1 - 002FH0020 23-1 n°17 - 2	P17	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 6	Vol 7 (PC RDC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P18	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons briques	002FH0020 23-1 n°18 - 1 - 002FH0020 23-1 n°18 - 2	P18	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 6	Vol 8 (PC R+1) - Vol 9 (Pc r+ 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S34 - S35	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	Cloisons briques	002FH0020 23-1 n°18 - 1 - 002FH0020 23-1 n°18 - 2	P18	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 6	Vol 7 (PC RDC)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P20	Réalisation d'un prélèvement	contremarche	002FH0020 23-1 n°20 - 1 - 002FH0020 23-1 n°20 - 2	P20	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
CAGE ESCALIER 6	Vol 8 (PC R+1) - Vol 9 (Pc r+ 2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S38 - S39	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	contremarche	002FH0020 23-1 n°20 - 1 - 002FH0020 23-1 n°20 - 2	P20	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 6	Vol 7 (PC RDC)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P21	Réalisation d'un prélèvement	Gris, en plinthe	002FH0020 23-1 n°21 - 1 - 002FH0020 23-1 n°21 - 2	P21	Enduit plâtreux blanc non séparable + peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 6	Vol 7 (PC RDC) - Vol 8 (PC R+1) - Vol 9 (Pc r+ 2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P21 - S40 - S41	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	Gris, en plinthe	002FH0020 23-1 n°21 - 1 - 002FH0020 23-1 n°21 - 2	P21	Enduit plâtreux blanc non séparable + peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 6	Vol 7 (PC RDC)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P24	Réalisation d'un prélèvement	Scellement parpaings	002FH0020 23-1 n°24 - 1 - 002FH0020 23-1 n°24 - 2	P24	Enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 6	Vol 8 (PC R+1) - Vol 9 (Pc r+ 2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S46 - S47	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24	Scellement parpaings	002FH0020 23-1 n°24 - 1 - 002FH0020 23-1 n°24 - 2	P24	Enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
CAGE ESCALIER 6	Vol 7 (PC RDC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P25	Réalisation d'un prélèvement	Scellement briques gaines techniques	002FH0020 23-1 n°25 - 1 - 002FH0020 23-1 n°25 - 2	P25	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 6	Vol 8 (PC R+1) - Vol 9 (Pc r+ 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S48 - S49	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P25	Scellement briques gaines techniques	002FH0020 23-1 n°25 - 1 - 002FH0020 23-1 n°25 - 2	P25	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 6	Vol 1 (SAS)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S50			S50 - 2 - 002FH0020 23-1 n°26 - 1				Négatif sur document Prélèvement N°27 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002FH00202 2-1
CAGE ESCALIER 6	Vol 1 (SAS)	Menuiseries	Joints d'étanchéité	S51	Ensemble des joints menuiserie alu		S51 - 1				Négatif sur document Prélèvement N°24 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N°002FH00201 9-1
CAGE ESCALIER 6	Vol 9 (Pc r+ 2)	Menuiseries	sky dome	I2			I2 - 1				Impossibilité d'accéder à la menuiserie sans échaffaudage



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Combles	Vol 10 (Comble)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P29	Réalisation d'un prélèvement		002FH0020 23-1 n°29 - 1 - 002FH0020 23-1 n°29 - 2	P29	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + toile fibreuse noire non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 10 (Comble)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P30	Réalisation d'un prélèvement	VMC	002FH0020 23-1 n°30 - 1 - 002FH0020 23-1 n°30 - 2	P30	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 10 (Comble)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P30	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P30	VMC	002FH0020 23-1 n°30 - 1 - 002FH0020 23-1 n°30 - 2	P30	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 10 (Comble)	Menuiseries	Mastic vitrier	P31	Réalisation d'un prélèvement	Lucarne	002FH0020 23-1 n°31 - 1 - 002FH0020 23-1 n°31 - 2	P31	Matériau compact beige + peinture avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 10 (Comble)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P32	Réalisation d'un prélèvement	Briques cheminée	002FH0020 23-1 n°32 - 1 - 002FH0020 23-1 n°32 - 2	P32	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Combles	Vol 10 (Comble)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P32	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P32	Briques cheminée	002FH002023-1 n°32 - 1 - 002FH002023-1 n°32 - 2	P32	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 13 (Façade 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S67	rebouchage sous menuiserie						Négatif sur document Prélèvement N°42 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N° 002LQ000350
Façade avant	Vol 13 (Façade 1)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S68			002FH002023-1 n°33 - 1 - 002FH002023-1 n°33 - 2				Négatif sur document Prélèvement N°3 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N° 002FH002019-1
Façade arrière	Vol 15 (Façade 2)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S68			002FH002023-1 n°33 - 1 - 002FH002023-1 n°33 - 2				Négatif sur document Prélèvement N°3 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N° 002FH002019-1



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Pignon droit	Vol 16 (Pignon 2)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S68			002FH0020 23-1 n°33 - 1 - 002FH0020 23-1 n°33 - 2				Négatif sur document Prélèvement N°3 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N° 002FH002019-1

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol	Vol 4 (PC R-1)	Plafonds	Panneaux vissés	P1	Réalisation d'un prélèvement	Joints panneaux fibralith	002FH0020 23-1 n°1 - 1 - 002FH0020 23-1 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 5 (Local vo)	Plafonds	Panneaux vissés	S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Joints panneaux fibralith	002FH0020 23-1 n°1 - 1 - 002FH0020 23-1 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 4 (PC R-1)	Plafonds	Panneaux vissés	I1			I1 - 1				Impossible de connaître la nature des matériaux présents derrière le fibralith sans sondages destructifs



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol	Vol 5 (Local vo)	Plafonds	Panneaux vissés	I1			I1 - 1				Impossible de connaître la nature des matériaux présents derrière le fibralith sans sondages destructifs
Sous sol	Vol 4 (PC R-1)	Plafonds	Enduit ciment	P3	Réalisation d'un prélèvement	Sous face escalier	002FH0020 23-1 n°3 - 1 - 002FH0020 23-1 n°3 - 2	P3	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 3 (Vide sanitaire)	Plafonds	Enduit ciment	S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Sous face escalier	002FH0020 23-1 n°3 - 1 - 002FH0020 23-1 n°3 - 2	P3	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 6	Vol 7 (PC RDC)	Plafonds	Enduit plâtre	P22	Réalisation d'un prélèvement		002FH0020 23-1 n°22 - 1 - 002FH0020 23-1 n°22 - 2	P22	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 6	Vol 1 (SAS) - Vol 8 (PC R+1)	Plafonds	Enduit plâtre	S42 - S43	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22		002FH0020 23-1 n°22 - 1 - 002FH0020 23-1 n°22 - 2	P22	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
CAGE ESCALIER 6	Vol 9 (Pc r+ 2)	Plafonds	Enduit plâtre	P26	Réalisation d'un prélèvement	Plafond dernier étage	002FH0020 23-1 n°26 - 1 - 002FH0020 23-1 n°26 - 2	P26	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 10 (Comble)	Plafonds	Enduit plâtre	P28	Réalisation d'un prélèvement	Scellement briques	002FH0020 23-1 n°28 - 1 - 002FH0020 23-1 n°28 - 2	P28	Enduit plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
CAGE ESCALIER 6	Vol 7 (PC RDC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P16	Réalisation d'un prélèvement	grise	002FH0020 23-1 n°16 - 1 - 002FH0020 23-1 n°16 - 2	P16	Colle grise avec poussières + matériau beige en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
CAGE ESCALIER 6	Vol 7 (PC RDC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	grise	002FH0020 23-1 n°16 - 1 - 002FH0020 23-1 n°16 - 2	P16	Colle grise avec poussières + matériau beige en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
CAGE ESCALIER 6	Vol 1 (SAS)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S28 (P16)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	grise	002FH0020 23-1 n°16 - 1 - 002FH0020 23-1 n°16 - 2	P16	Colle grise avec poussières + matériau beige en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
CAGE ESCALIER 6	Vol 8 (PC R+1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S29 (P16)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	grise	002FH0020 23-1 n°16 - 1 - 002FH0020 23-1 n°16 - 2	P16	Colle grise avec poussières + matériau beige en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
CAGE ESCALIER 6	Vol 9 (Pc r+ 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S30 (P16)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	grise	002FH0020 23-1 n°16 - 1 - 002FH0020 23-1 n°16 - 2	P16	Colle grise avec poussières + matériau beige en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol	Vol 4 (PC R-1)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002FH0020 23-1 n°2 - 1 - 002FH0020 23-1 n°2 - 2	P2	Enduit compact gris hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 5 (Local vo)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002FH0020 23-1 n°2 - 1 - 002FH0020 23-1 n°2 - 2	P2	Enduit compact gris hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 6	Vol 7 (PC RDC)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P15	Réalisation d'un prélèvement	gris et beige	002FH0020 23-1 n°15 - 1 - 002FH0020 23-1 n°15 - 2	P15	Colle grise en vrac + carrelage en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
CAGE ESCALIER 6	Vol 7 (PC RDC) - Vol 1 (SAS) - Vol 8 (PC R+1) - Vol 9 (Pc r+ 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P15 - S25 - S26 - S27	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	gris et beige	002FH0020 23-1 n°15 - 1 - 002FH0020 23-1 n°15 - 2	P15	Colle grise en vrac + carrelage en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 6	Vol 7 (PC RDC)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P19	Réalisation d'un prélèvement	Marbre escalier	002FH0020 23-1 n°19 - 1 - 002FH0020 23-1 n°19 - 2	P19	Colle grise hétérogène + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 6	Vol 8 (PC R+1) - Vol 9 (Pc r+ 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S36 - S37	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	Marbre escalier	002FH0020 23-1 n°19 - 1 - 002FH0020 23-1 n°19 - 2	P19	Colle grise hétérogène + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 6	Vol 7 (PC RDC)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P23	Réalisation d'un prélèvement	Gaines techniques	002FH0020 23-1 n°23 - 1 - 002FH0020 23-1 n°23 - 2	P23	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
CAGE ESCALIER 6	Vol 8 (PC R+1) - Vol 9 (Pc r+ 2)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S44 - S45	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23	Gaines techniques	002FH0020 23-1 n°23 - 1 - 002FH0020 23-1 n°23 - 2	P23	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade avant	Vol 13 (Façade 1)	Revêtement de sol	Chape maigre	S64	balcon						Négatif sur document Prélèvement N°38 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N° 002LQ000350
Pignon droit	Vol 16 (Pignon 2)	Revêtement de sol	Chape maigre	S64	balcon						Négatif sur document Prélèvement N°38 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N° 002LQ000350
Masse	Vol 11 (Masse)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S66	Extérieur						Négatif sur document Prélèvement N°41 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N° 002LQ000350

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Combles	Vol 10 (Comble)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	P27	Réalisation d'un prélèvement	Laine de verre + pare vapeur	002FH002023-1 n°27 - 1 - 002FH002023-1 n°27 - 2	P27	Matériau fibreux beige avec poussières non séparable + papier bitumé	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Masse	Vol 12 (Toiture)	Ardoises	Ardoises naturelles	S58			S58 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Voies et réseaux divers

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Masse	Vol 11 (Masse)	Trottoir	Scellement bordures	S59							Négatif sur document Prélèvement N°32 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N° 002LQ000350
Masse	Vol 11 (Masse)	Revêtement routier	Bitume	S60							Négatif sur document Prélèvement N°33 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N° 002LQ000350
Masse	Vol 12 (Toiture)	Revêtement routier	Bitume	S60							Négatif sur document Prélèvement N°33 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N° 002LQ000350






ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
	Sous sol	Sous sol - Plan de repérage - Actions menées
	Sous sol	Sous sol - MPCA Toutes catégories confondues
	CAGE ESCALIER 6	CAGE ESCALIER 6 - Plan de repérage - Actions menées
	CAGE ESCALIER 6	CAGE ESCALIER 6 - MPCA Toutes catégories confondues
	Combles	Combles - Plan de repérage - Actions menées
	Combles	Combles - MPCA Toutes catégories confondues
	Masse	Masse - Plan de repérage - Actions menées
	Façade avant	Façade avant - Plan de repérage - Actions menées
	Pignon gauche	Pignon gauche - Plan de repérage - Actions menées
	Façade arrière	Façade arrière - Plan de repérage - Actions menées
	Pignon droit	Pignon droit - Plan de repérage - Actions menées

SOUS SOL - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002FH002023-1

Légende

	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif
	Localisation d'un sondage positif
	Volume non visité

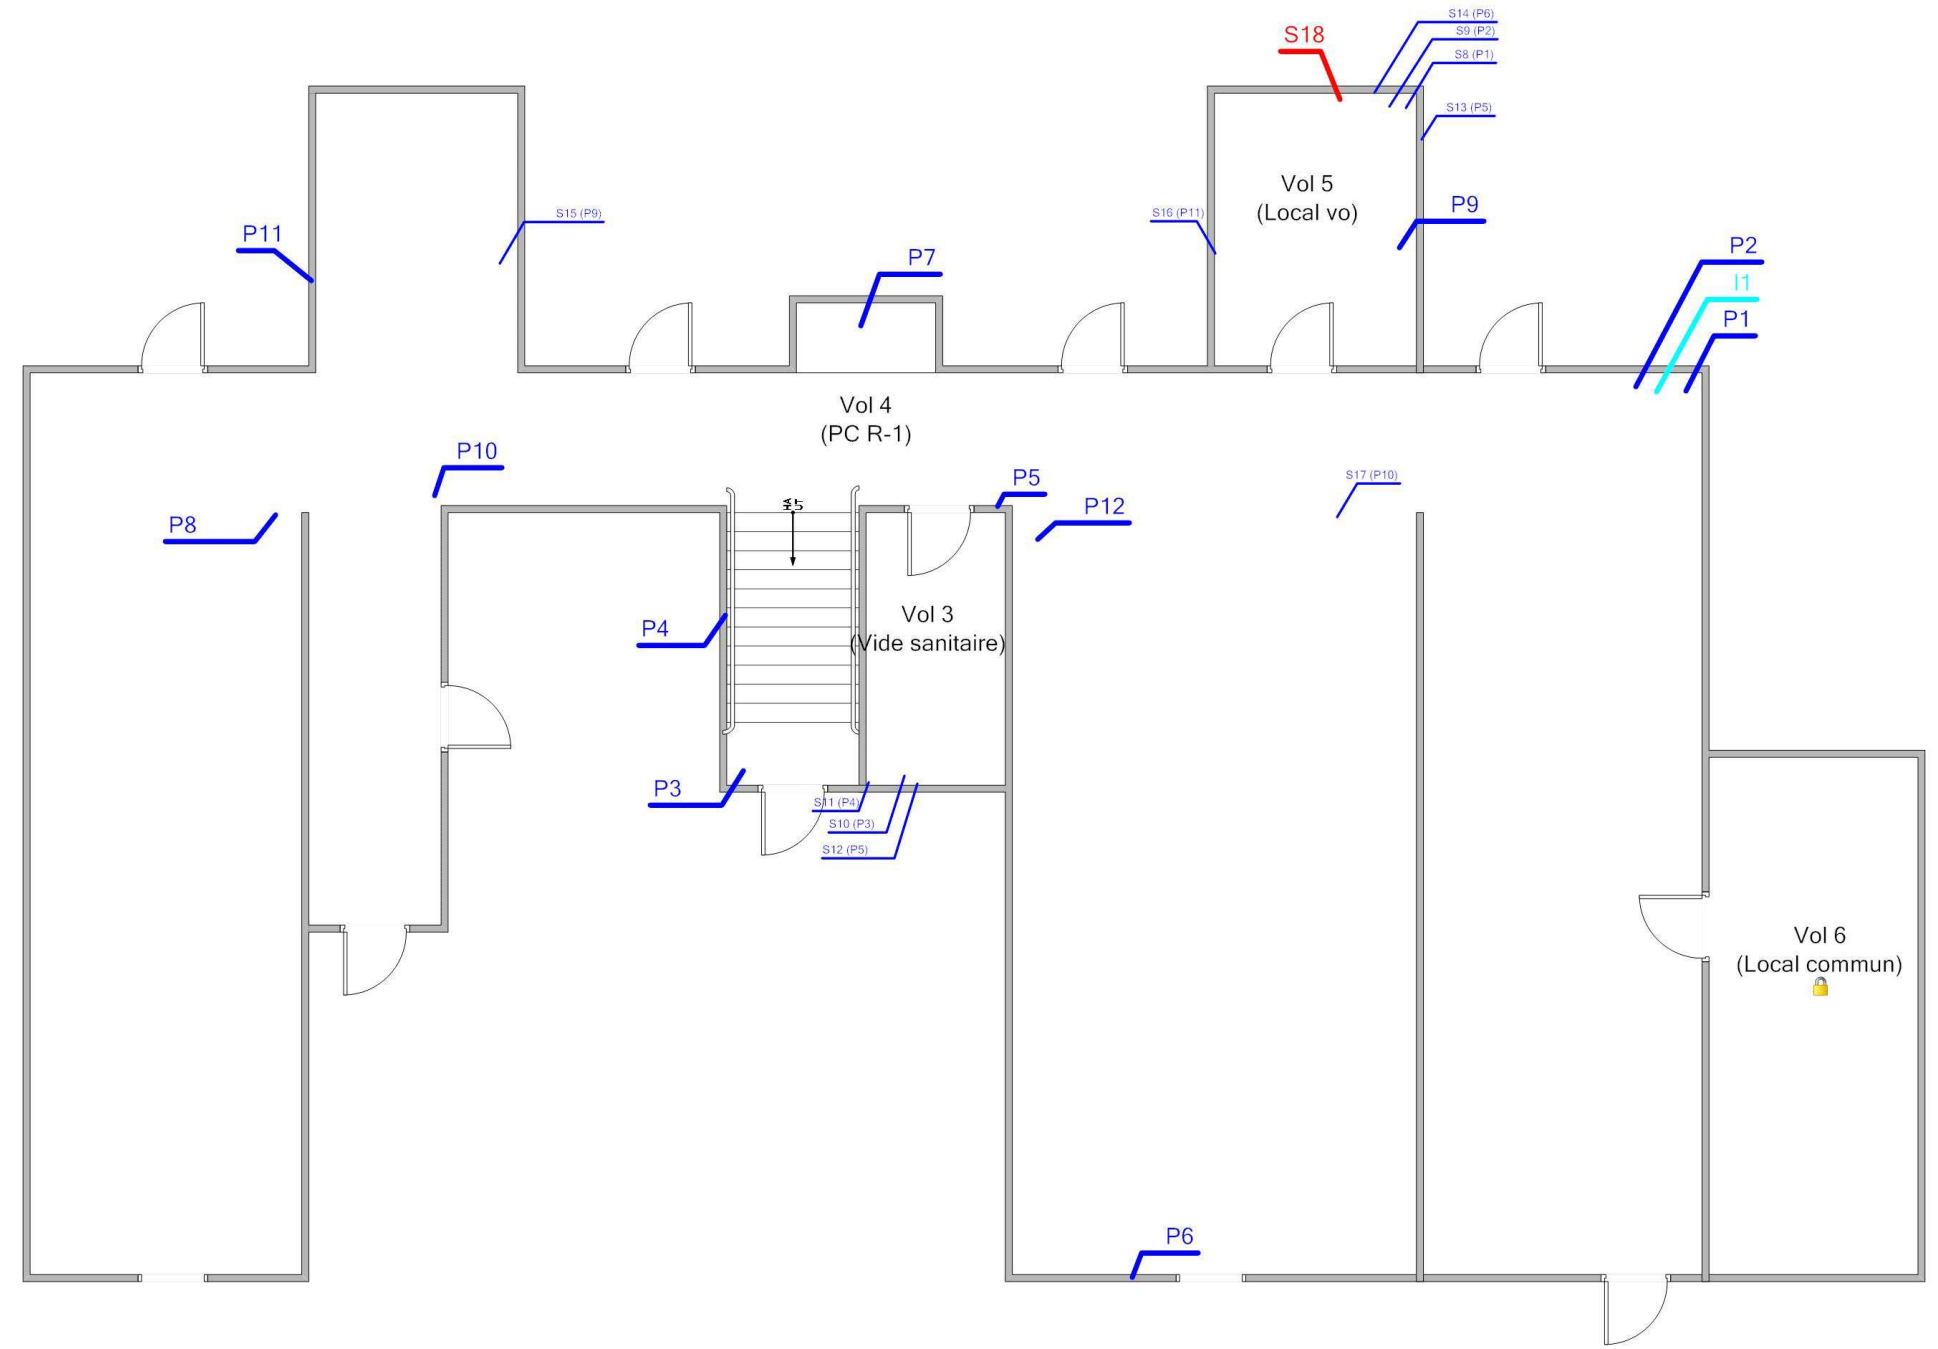


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LES GRANDS PRES 53600 EVRON	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	06/04/2017	PALLUEL Matthieu

SOUS SOL - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002FH002023-1

Légende


 S18: Conduit en fibres-ciment

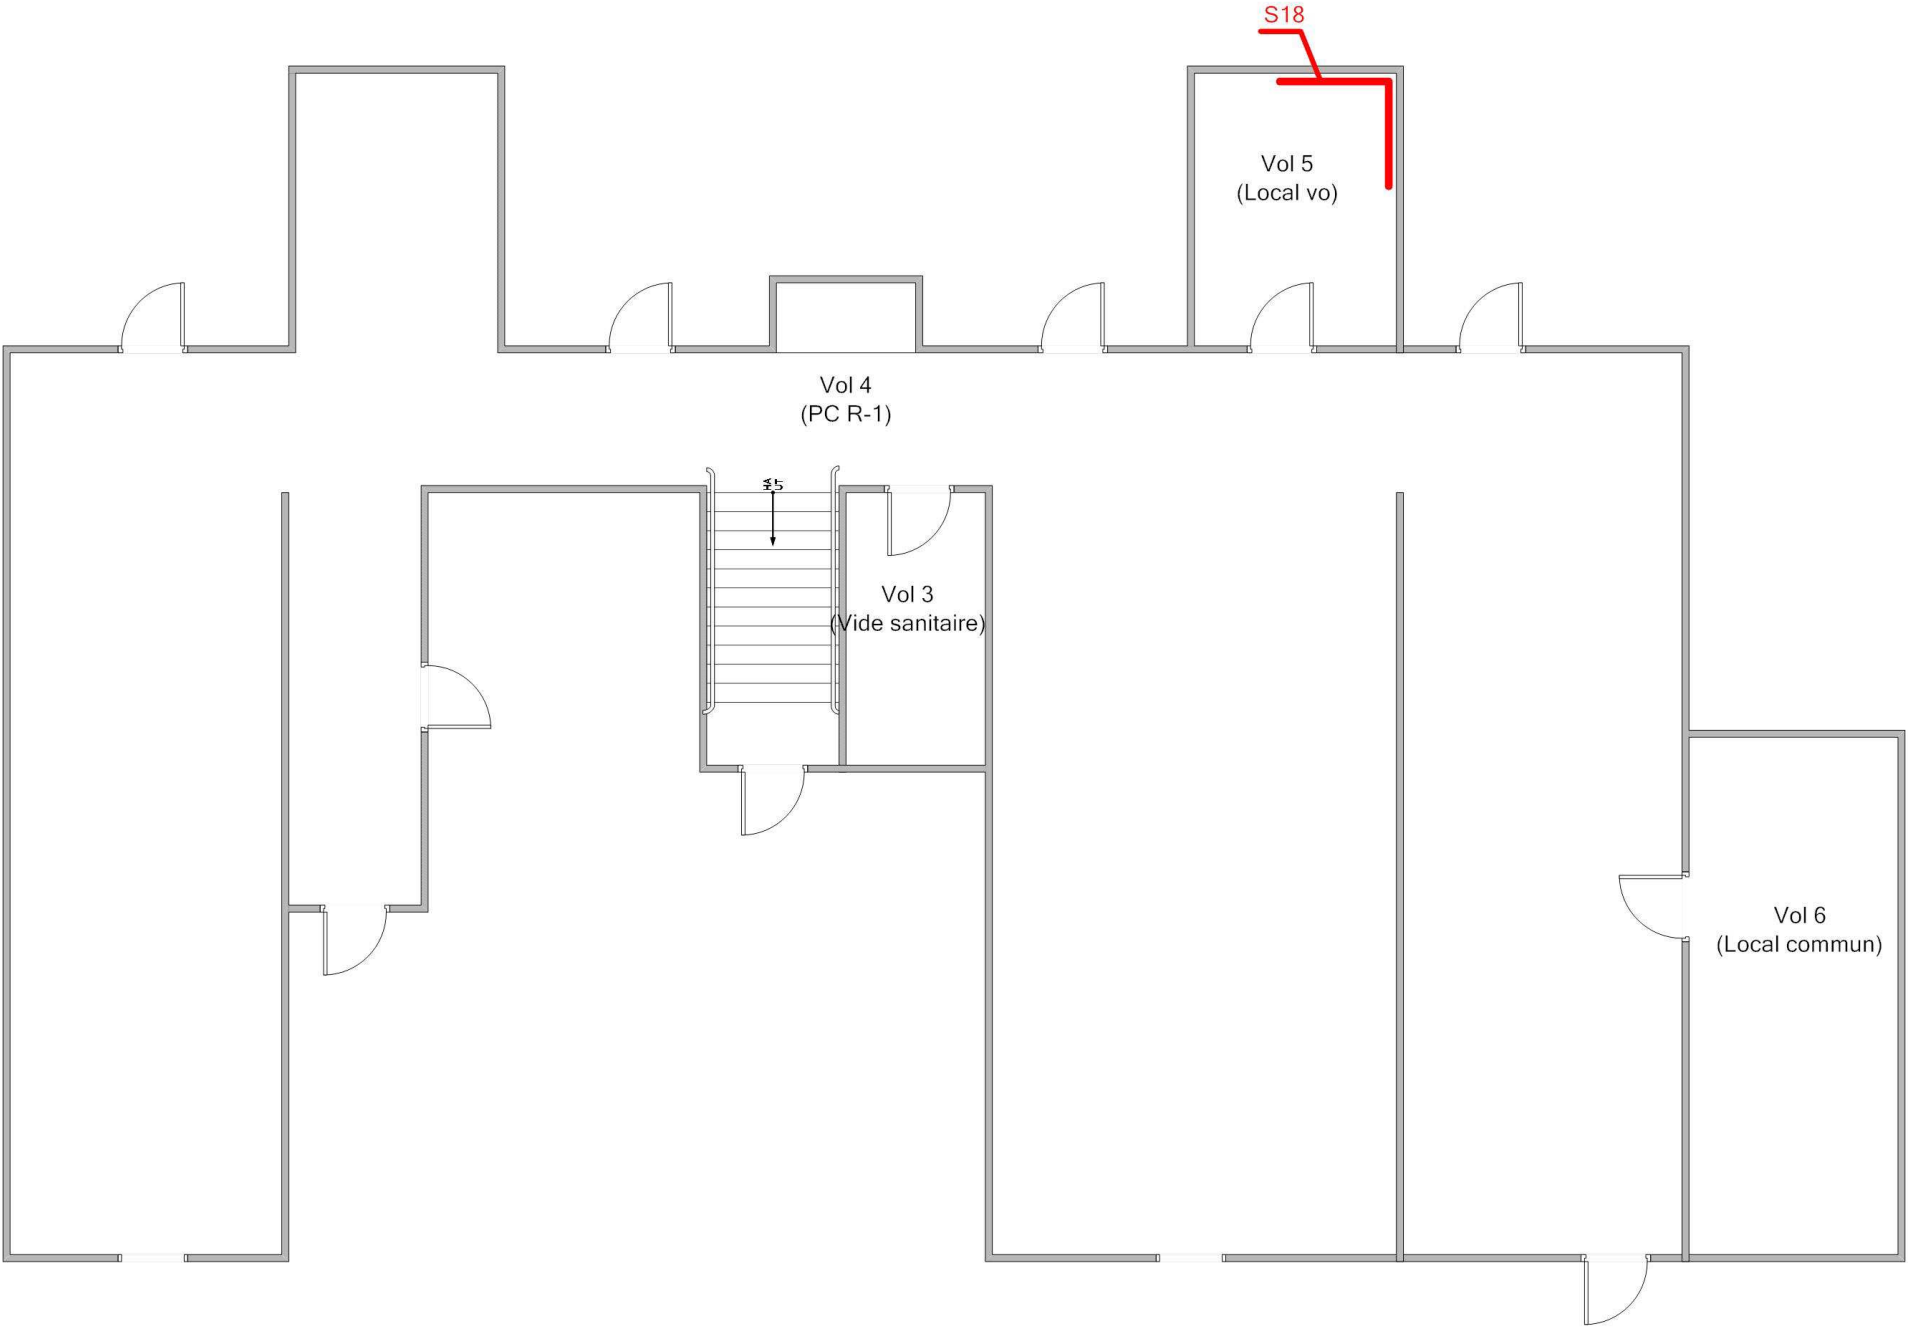

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LES GRANDS PRES 53600 EVRON	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	06/04/2017	PALLUEL Matthieu

CAGE ESCALIER 6 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002FH002023-1

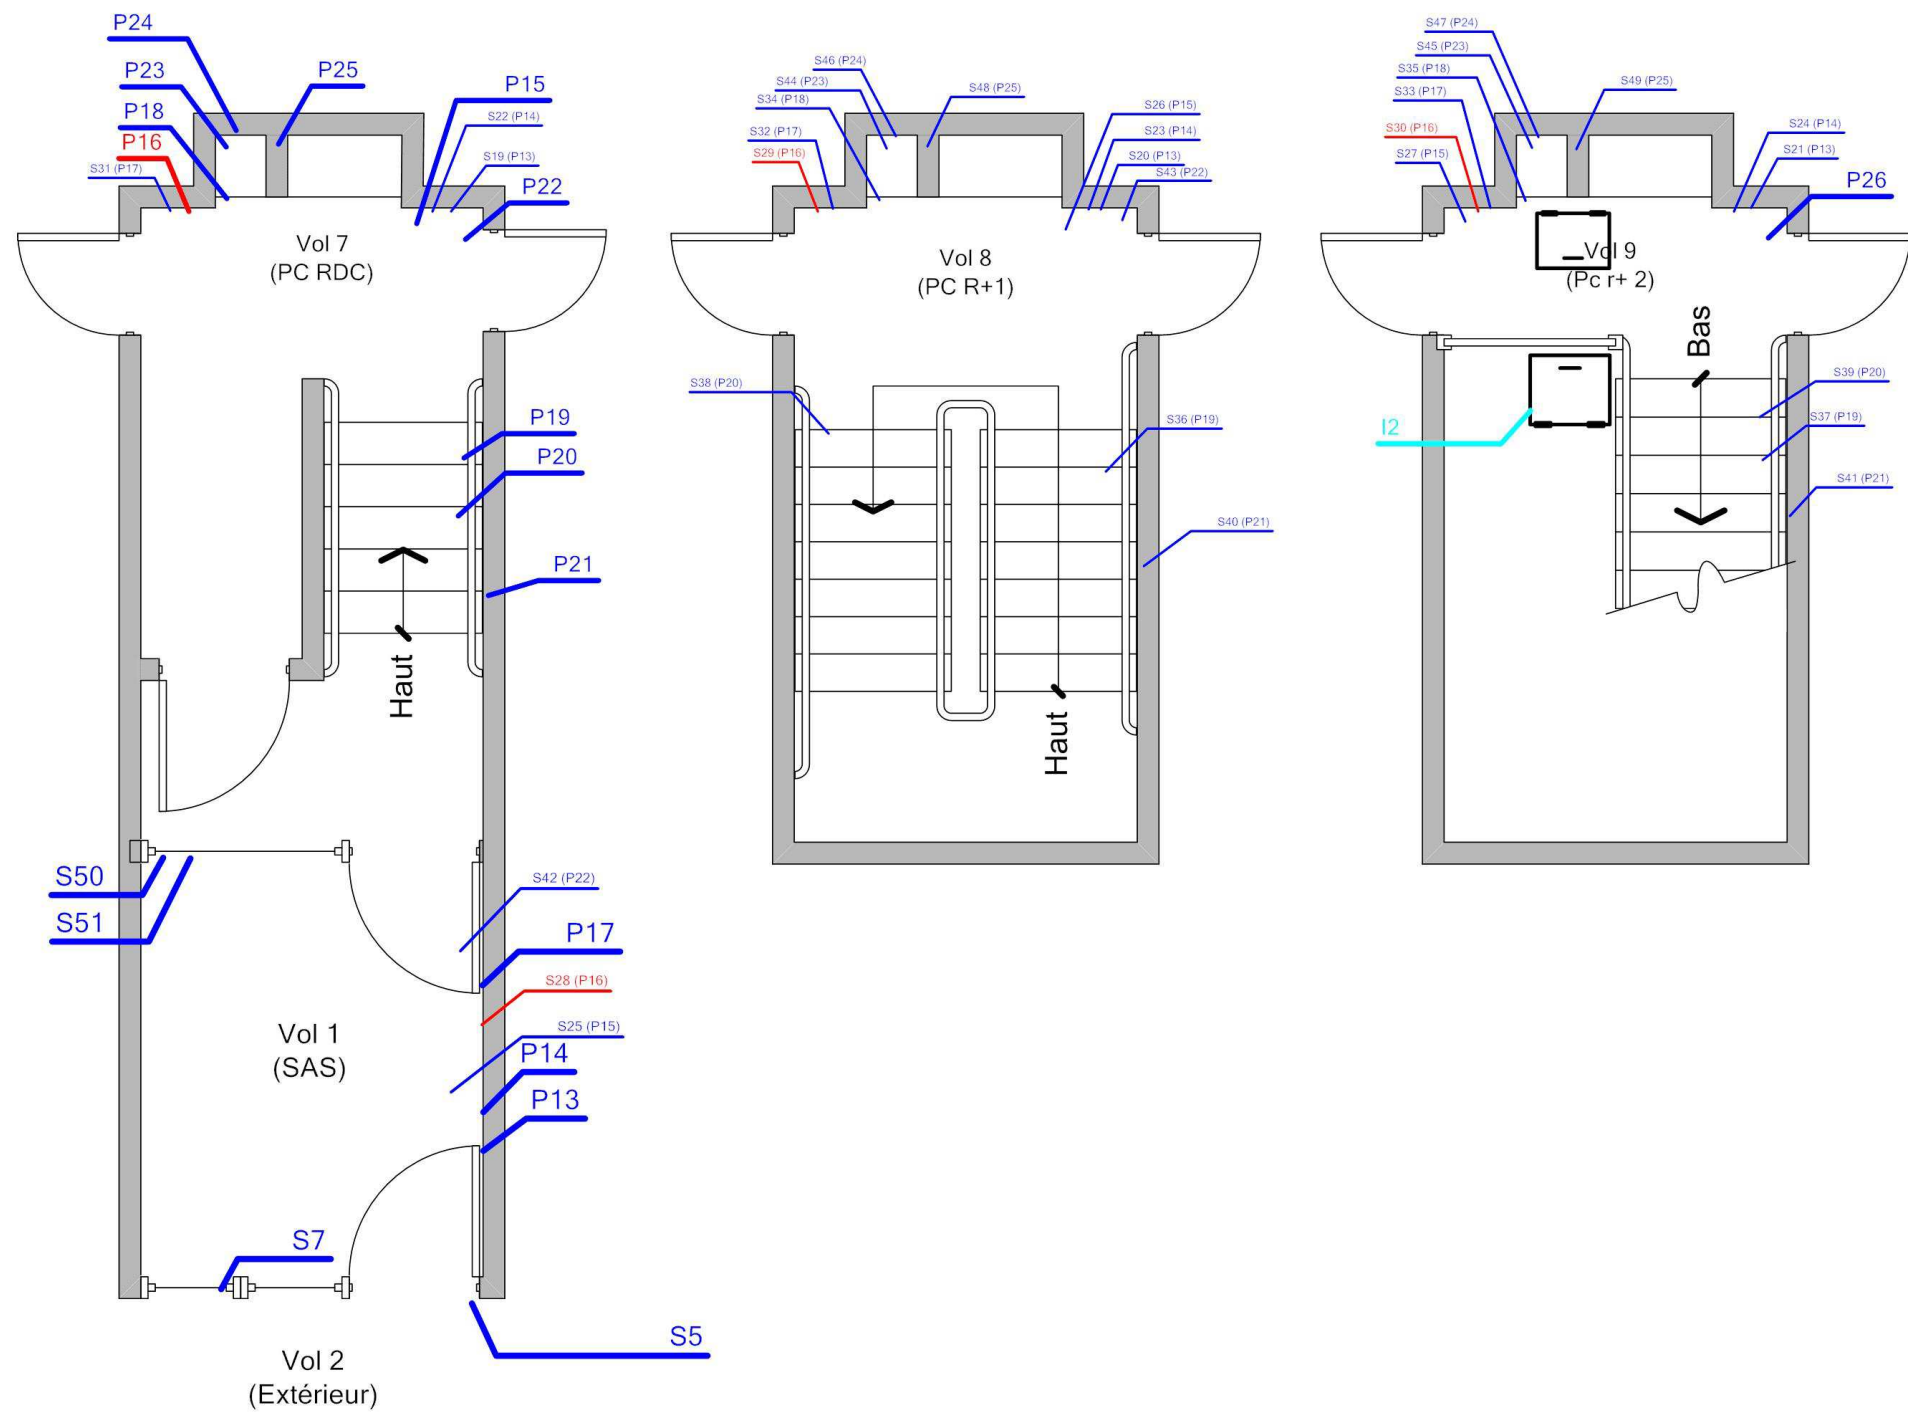

Légende

	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement
	Localisation dune impossibilité technique
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif



Adresse du bien
LES GRANDS PRES
53600 EVRON

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention
06/04/2017


Technicien intervenant
PALLUEL Matthieu

CAGE ESCALIER 6 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES



Référence:
002FH002023-1


Légende


 P16 : Colle de
carrelage (plinthe)

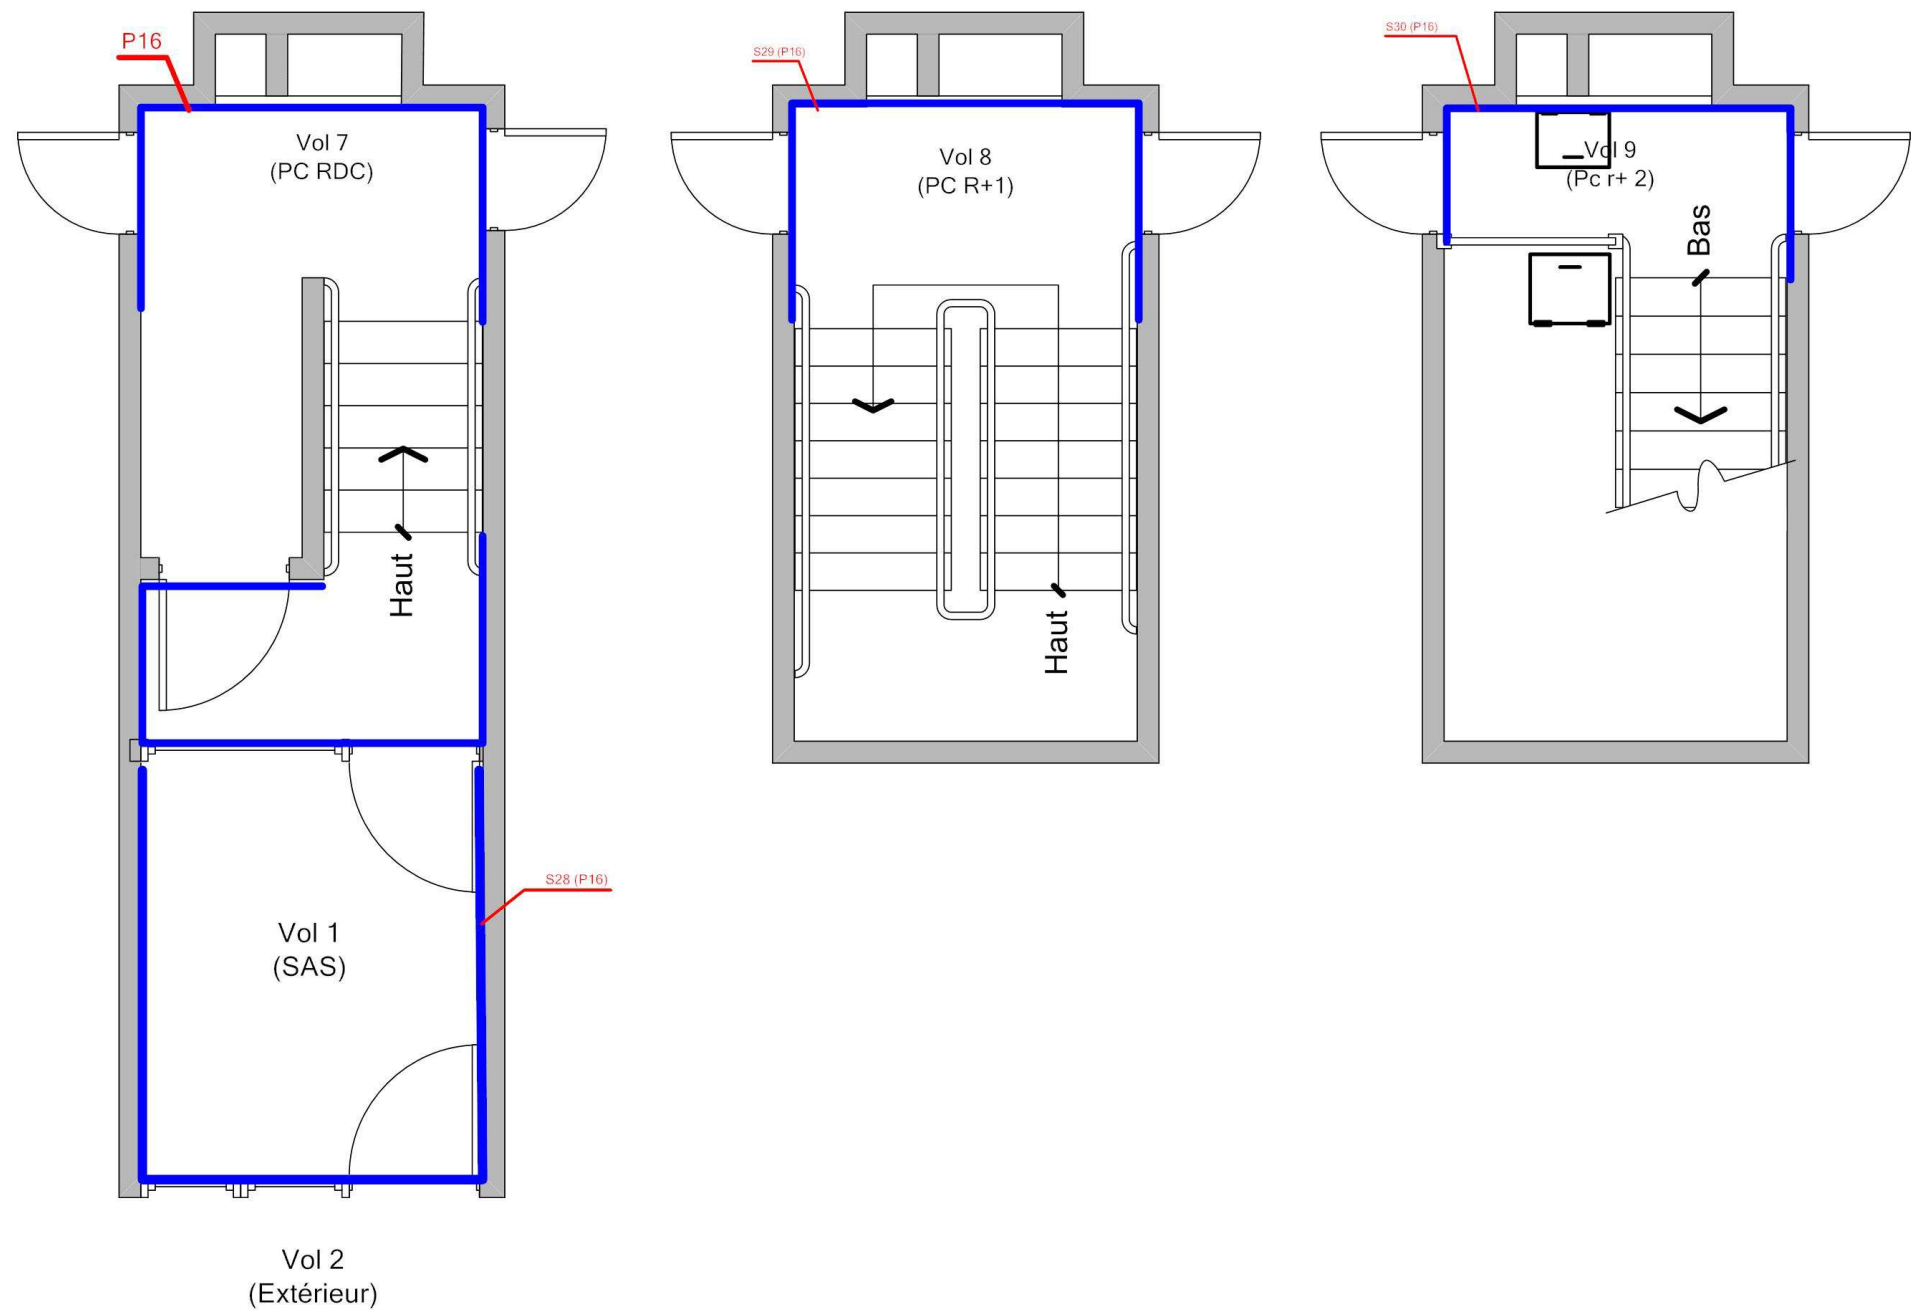

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LES GRANDS PRES 53600 EVRON	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	06/04/2017	PALLUEL Matthieu

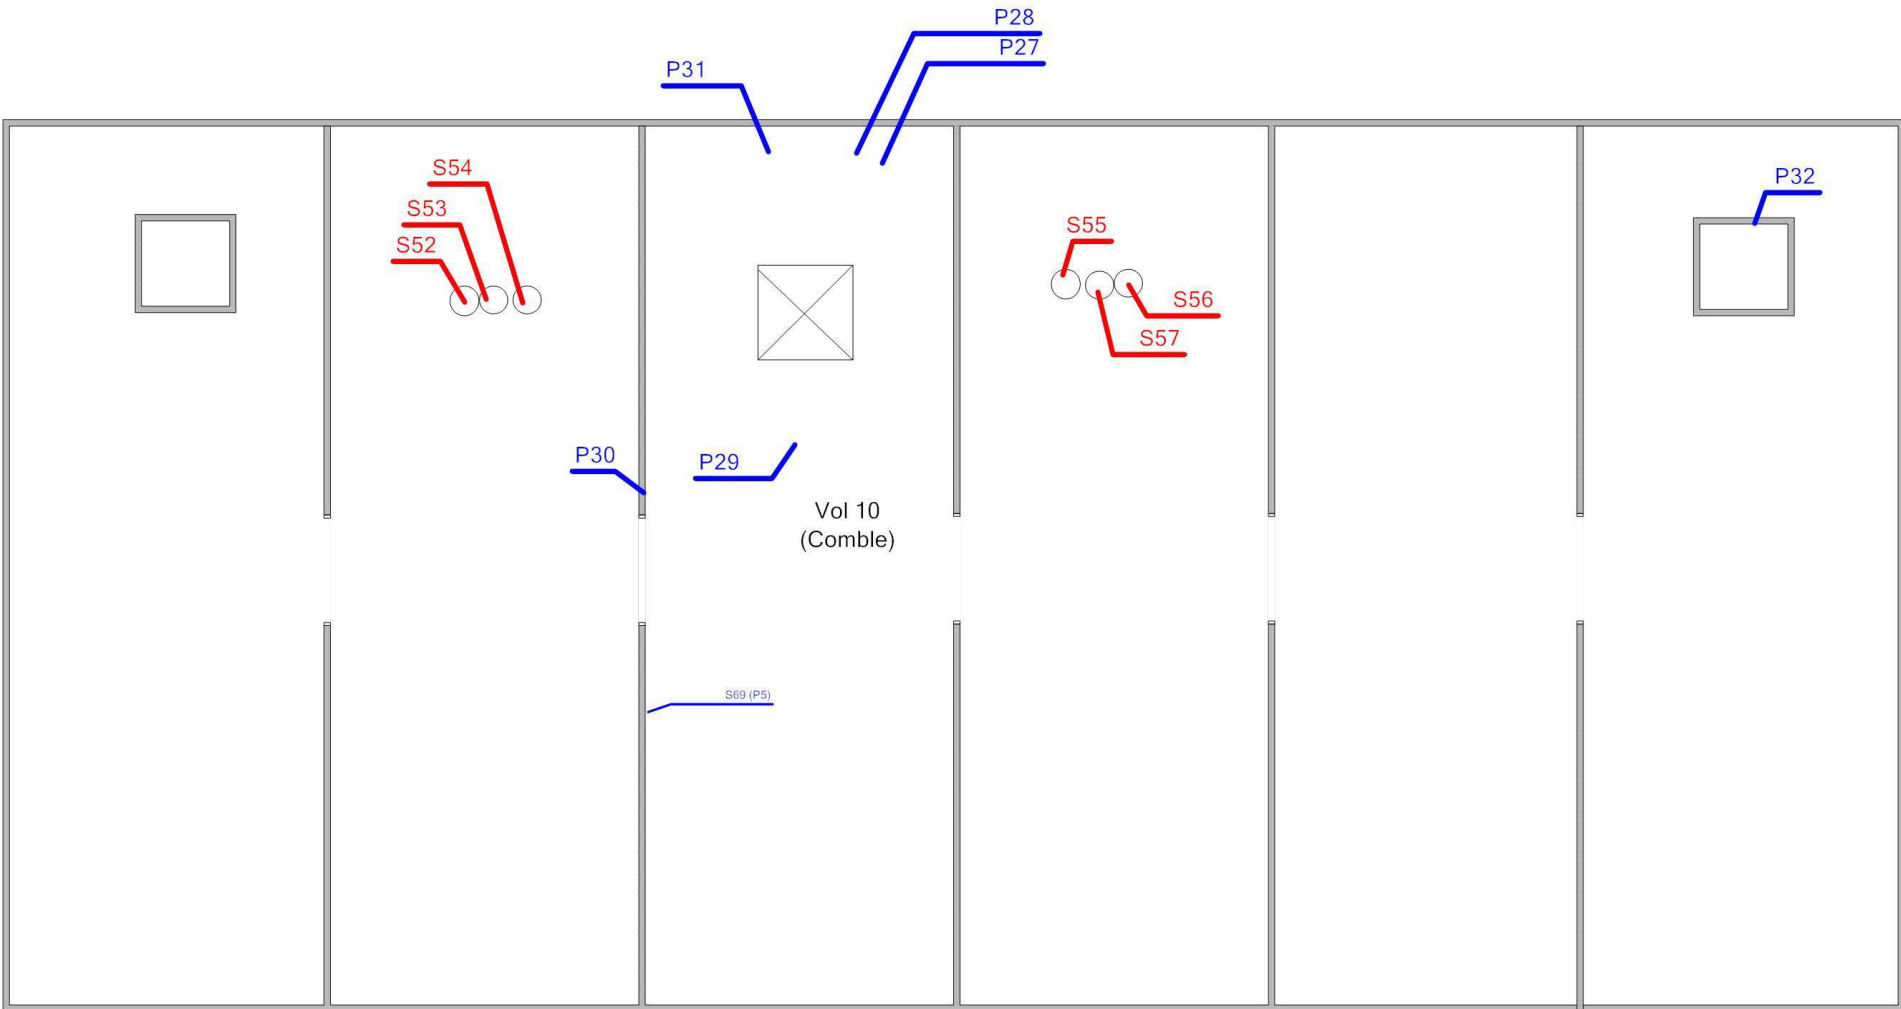
COMBLES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002FH002023-1	
				Légende	
					Localisation dun prélèvement
					Localisation dun sondage négatif
					Localisation dun sondage positif
	Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	LES GRANDS PRES 53600 EVRON		Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	06/04/2017	PALLUEL Matthieu
	AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 APE : 7120 Assurée par : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954				

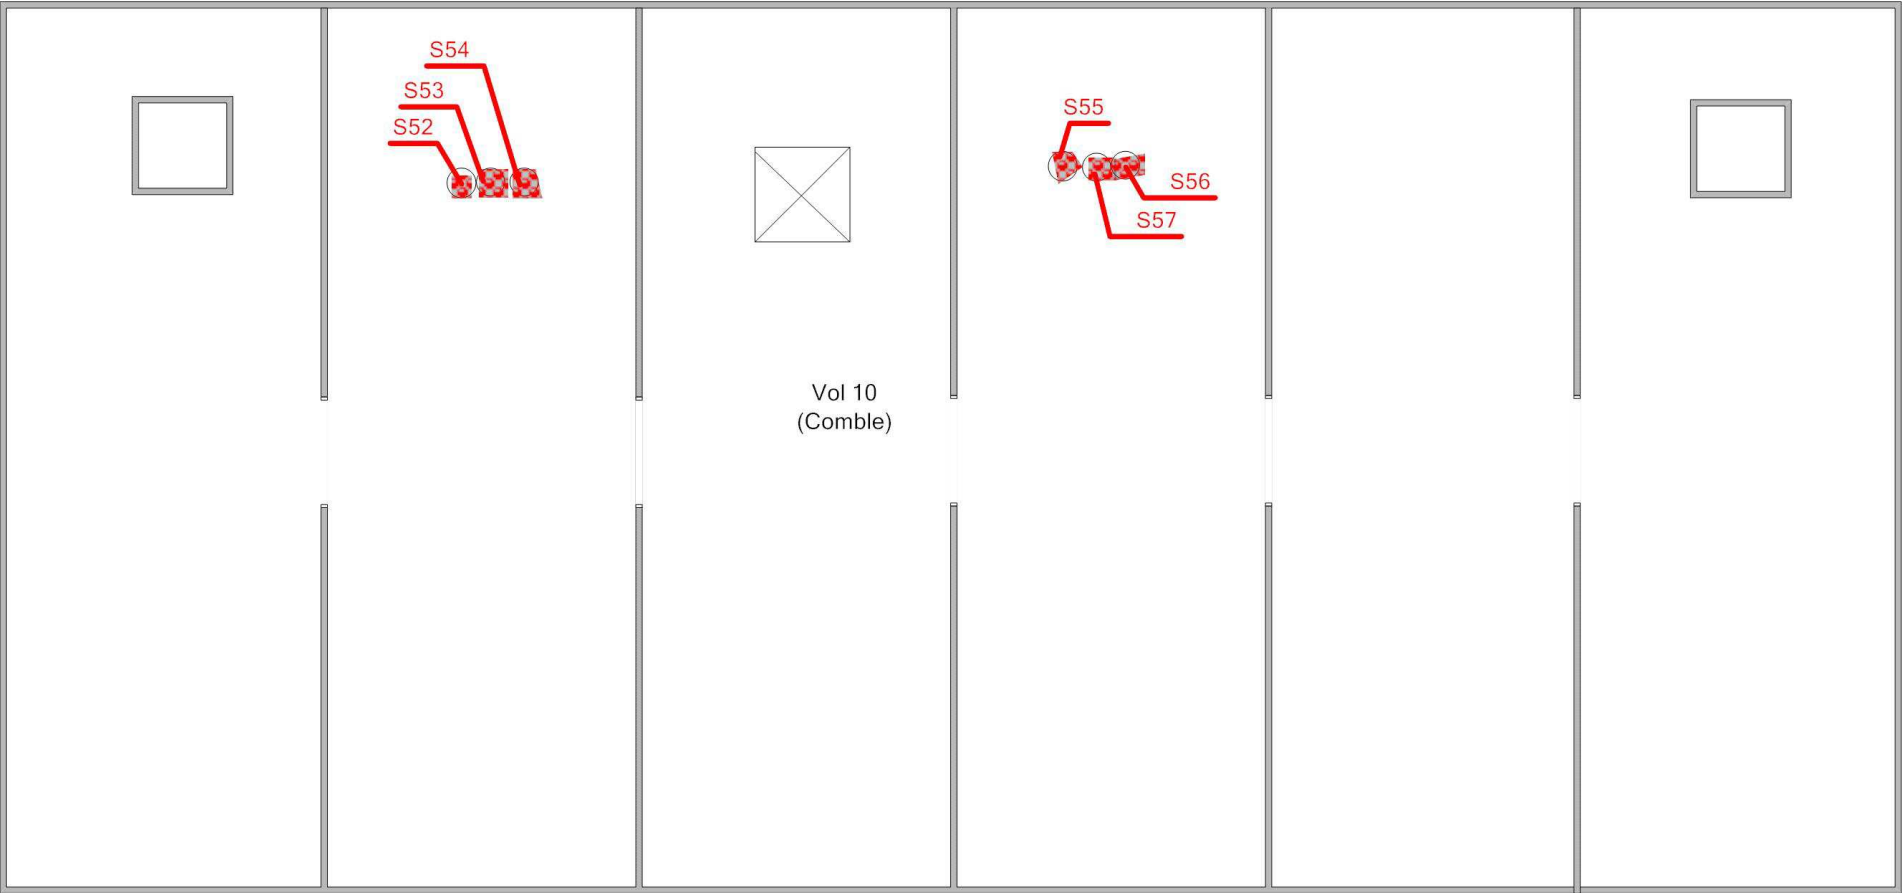COMBLES - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES				Référence: 002FH002023-1
				Légende
				 S56: Conduit en fibres-ciment
				 S55: Conduit en fibres-ciment
				 S54: Conduit en fibres-ciment
				 S57: Conduit en fibres-ciment
				 S53: Conduit en fibres-ciment
				 S52: Conduit en fibres-ciment
AC Environnement Diagnostics Immobiliers	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	LES GRANDS PRES 53600 EVRON	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	06/04/2017	PALLUEL Matthieu

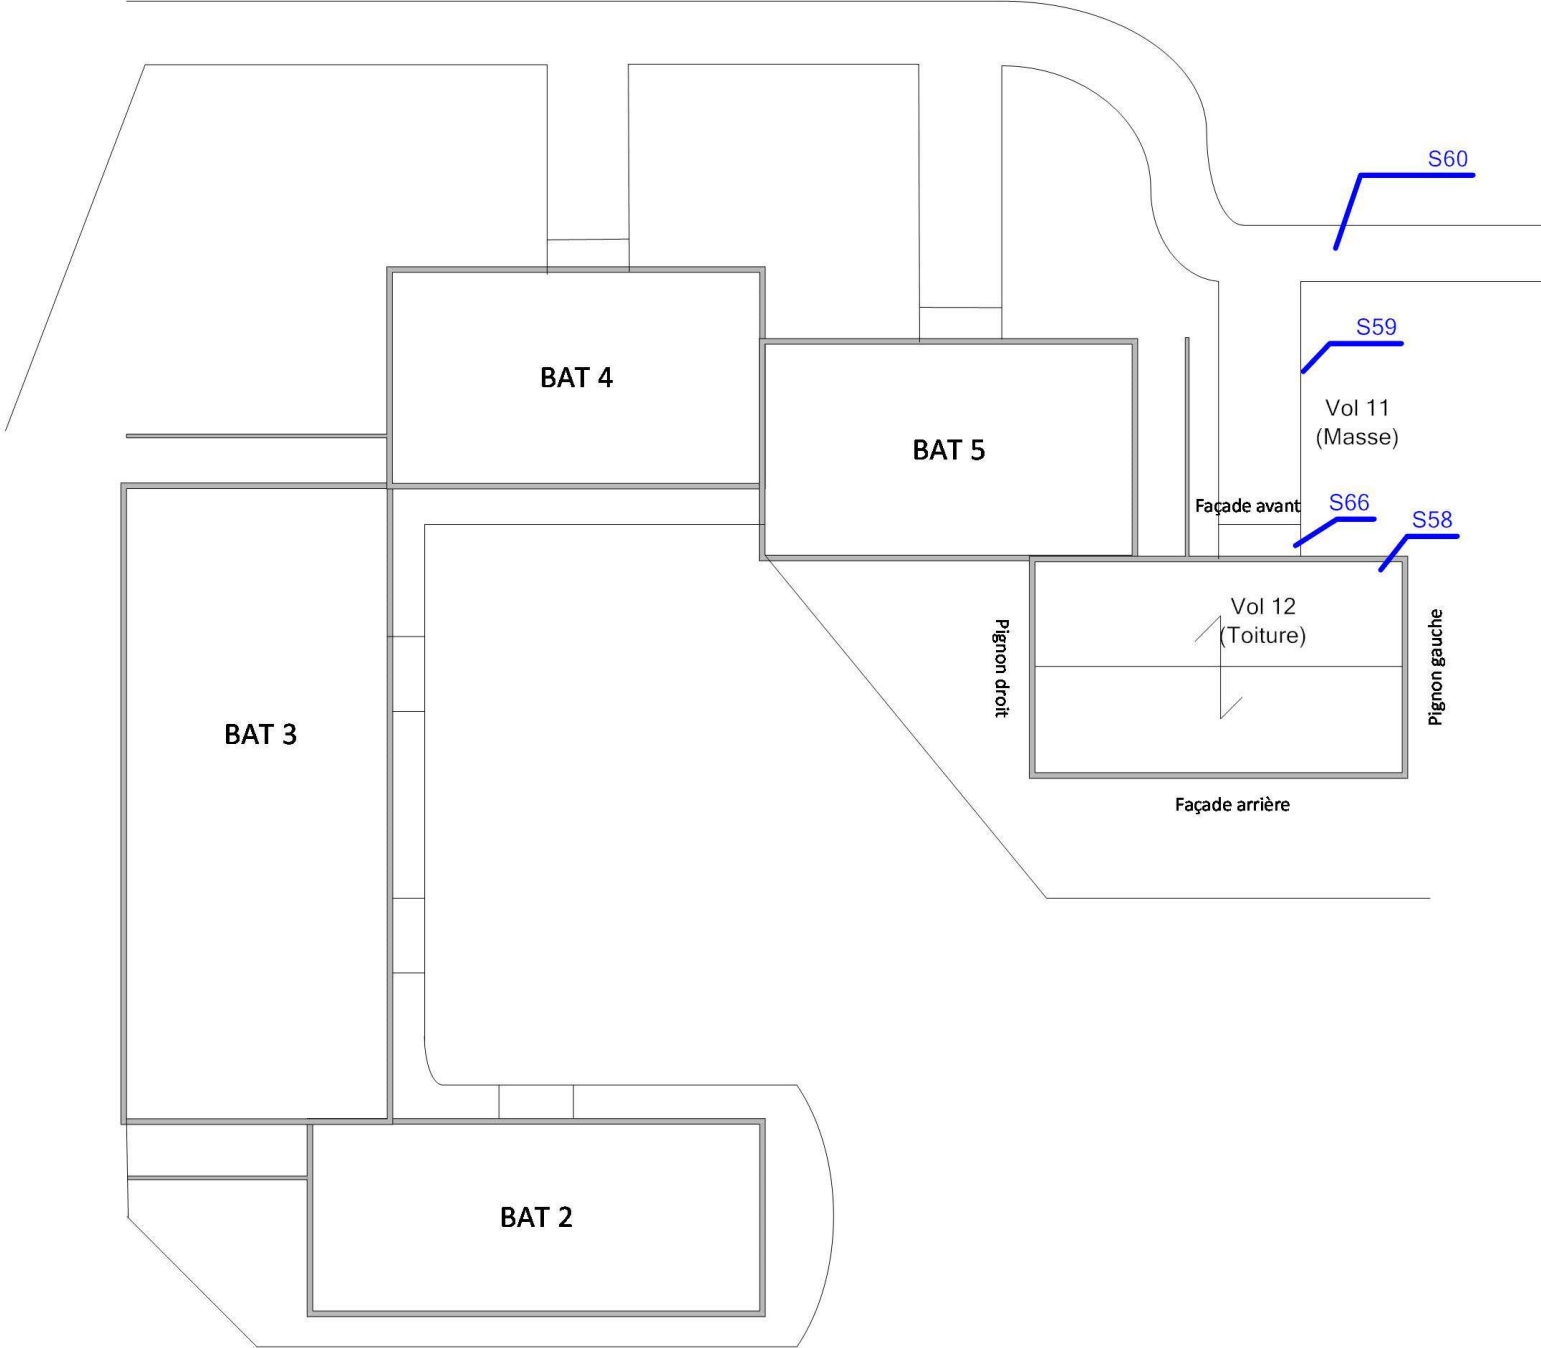MASSE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002FH002023-1
				Légende
				Technicien intervenant
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	
LES GRANDS PRES 53600 EVRON		Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	06/04/2017	PALLUEL Matthieu

Légende

S Localisation d'un sondage négatif

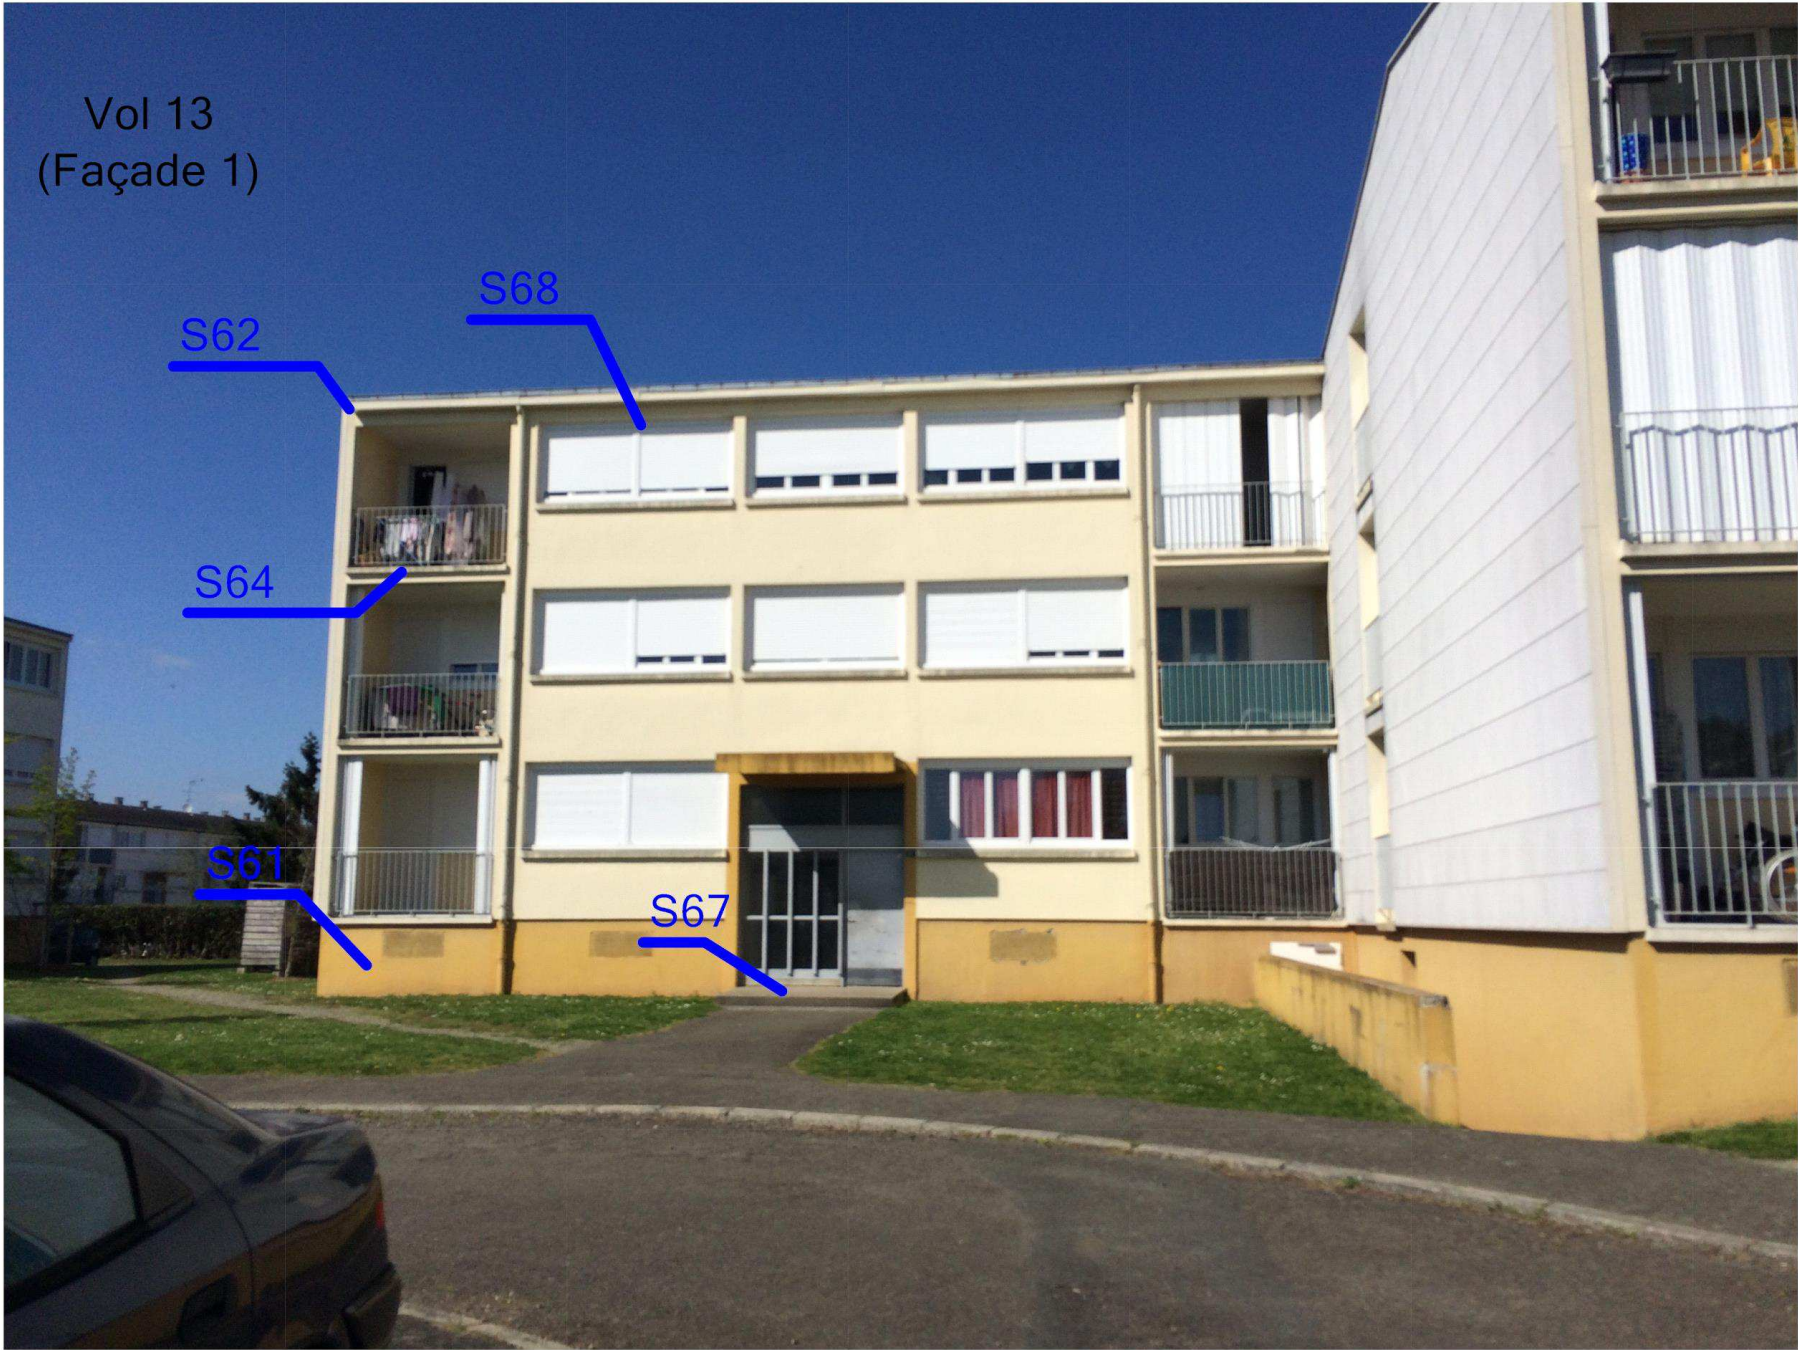

Adresse du bien

LES GRANDS PRES
53600 EVRON

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention

06/04/2017

Technicien intervenant

PALLUEL Matthieu

Vol 14
(Pignon 1)



Légende



Adresse du bien

LES GRANDS PRES
53600 EVRON

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention

06/04/2017

Technicien intervenant

PALLUEL Matthieu

Légende

S Localisation d'un sondage négatif



Adresse du bien
LES GRANDS PRES
53600 EVRON

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention
06/04/2017

Technicien intervenant
PALLUEL Matthieu

PIGNON DROIT - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002FH002023-1
				Légende
				S Localisation d'un sondage négatif
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	LES GRANDS PRES 53600 EVRON	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	06/04/2017	PALLUEL Matthieu

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002FH002023-1 n°13 - 1 (P13)	CAGE ESCALIER 6 - Vol 1 (SAS)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°13 - 2 (P13)	CAGE ESCALIER 6 - Vol 1 (SAS)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°14 - 1 (P14)	CAGE ESCALIER 6 - Vol 1 (SAS)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°14 - 2 (P14)	CAGE ESCALIER 6 - Vol 1 (SAS)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°15 - 1 (P15)	CAGE ESCALIER 6 - Vol 7 (PC RDC)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°15 - 2 (P15)	CAGE ESCALIER 6 - Vol 7 (PC RDC)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°16 - 2 (P16)	CAGE ESCALIER 6 - Vol 7 (PC RDC)	Prélevement positif
002FH002023-1 n°16 - 1 (P16)	CAGE ESCALIER 6 - Vol 7 (PC RDC)	Prélevement positif
002FH002023-1 n°17 - 2 (P17)	CAGE ESCALIER 6 - Vol 1 (SAS)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°17 - 1 (P17)	CAGE ESCALIER 6 - Vol 1 (SAS)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°18 - 2 (P18)	CAGE ESCALIER 6 - Vol 7 (PC RDC)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°18 - 1 (P18)	CAGE ESCALIER 6 - Vol 7 (PC RDC)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°19 - 1 (P19)	CAGE ESCALIER 6 - Vol 7 (PC RDC)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°19 - 2 (P19)	CAGE ESCALIER 6 - Vol 7 (PC RDC)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°20 - 1 (P20)	CAGE ESCALIER 6 - Vol 7 (PC RDC)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°20 - 2 (P20)	CAGE ESCALIER 6 - Vol 7 (PC RDC)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°21 - 2 (P21)	CAGE ESCALIER 6 - Vol 7 (PC RDC)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°21 - 1 (P21)	CAGE ESCALIER 6 - Vol 7 (PC RDC)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°22 - 2 (P22)	CAGE ESCALIER 6 - Vol 7 (PC RDC)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°22 - 1 (P22)	CAGE ESCALIER 6 - Vol 7 (PC RDC)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°23 - 1 (P23)	CAGE ESCALIER 6 - Vol 7 (PC RDC)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°23 - 2 (P23)	CAGE ESCALIER 6 - Vol 7 (PC RDC)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°24 - 1 (P24)	CAGE ESCALIER 6 - Vol 7 (PC RDC)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°24 - 2 (P24)	CAGE ESCALIER 6 - Vol 7 (PC RDC)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°25 - 1 (P25)	CAGE ESCALIER 6 - Vol 7 (PC RDC)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°25 - 2 (P25)	CAGE ESCALIER 6 - Vol 7 (PC RDC)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°26 - 1 (P26)	CAGE ESCALIER 6 - Vol 9 (Pc r+ 2)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°26 - 2 (P26)	CAGE ESCALIER 6 - Vol 9 (Pc r+ 2)	Prélevement négatif
	CAGE ESCALIER 6 - Vol 9 (Pc r+ 2)	I2
S5 - 1 (A5)	CAGE ESCALIER 6 - Vol 2 (Extérieur)	Absence sur présentation de documents
S7 - 1 (A7)	CAGE ESCALIER 6 - Vol 1 (SAS)	Absence sur présentation de documents

Référence	Localisation	Action
S50 - 2 (A50)	CAGE ESCALIER 6 - Vol 1 (SAS)	Absence sur présentation de documents
002FH002023-1 n°26 - 1 (A50)	CAGE ESCALIER 6 - Vol 1 (SAS)	Absence sur présentation de documents
S51 - 1 (A51)	CAGE ESCALIER 6 - Vol 1 (SAS)	Absence sur présentation de documents

Référence	Localisation	Action
002FH002023-1 n°27 - 2 (P27)	Combles - Vol 10 (Comble)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°27 - 1 (P27)	Combles - Vol 10 (Comble)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°28 - 1 (P28)	Combles - Vol 10 (Comble)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°28 - 2 (P28)	Combles - Vol 10 (Comble)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°29 - 2 (P29)	Combles - Vol 10 (Comble)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°29 - 1 (P29)	Combles - Vol 10 (Comble)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°30 - 2 (P30)	Combles - Vol 10 (Comble)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°30 - 1 (P30)	Combles - Vol 10 (Comble)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°31 - 2 (P31)	Combles - Vol 10 (Comble)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°31 - 1 (P31)	Combles - Vol 10 (Comble)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°32 - 2 (P32)	Combles - Vol 10 (Comble)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°32 - 1 (P32)	Combles - Vol 10 (Comble)	Prélevement négatif
S52 - 1 (A52)	Combles - Vol 10 (Comble)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S53 - 2 (A53)	Combles - Vol 10 (Comble)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002FH002023-1 n°33 - 1 (A53)	Combles - Vol 10 (Comble)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002FH002023-1 n°33 - 1 (A54)	Combles - Vol 10 (Comble)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S54 - 2 (A54)	Combles - Vol 10 (Comble)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S55 - 2 (A55)	Combles - Vol 10 (Comble)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002FH002023-1 n°33 - 1 (A55)	Combles - Vol 10 (Comble)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002FH002023-1 n°33 - 1 (A56)	Combles - Vol 10 (Comble)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S56 - 2 (A56)	Combles - Vol 10 (Comble)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002FH002023-1 n°33 - 1 (A57)	Combles - Vol 10 (Comble)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S57 - 2 (A57)	Combles - Vol 10 (Comble)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
002FH002023-1 n°33 - 1 (A68)	Façade avant - Vol 13 (Façade 1)	Absence sur présentation de documents
002FH002023-1 n°33 - 2 (A68)	Façade avant - Vol 13 (Façade 1)	Absence sur présentation de documents

Référence	Localisation	Action
S58 - 1 (A58)	Masse - Vol 12 (Toiture)	Absence : pas d'amiante par nature

Référence	Localisation	Action
002FH002023-1 n°1 - 2 (P1)	Sous sol - Vol 4 (PC R-1)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002FH002023-1 n°1 - 1 (P1)	Sous sol - Vol 4 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°2 - 2 (P2)	Sous sol - Vol 4 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°2 - 1 (P2)	Sous sol - Vol 4 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°3 - 1 (P3)	Sous sol - Vol 4 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°3 - 2 (P3)	Sous sol - Vol 4 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°4 - 2 (P4)	Sous sol - Vol 4 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°4 - 1 (P4)	Sous sol - Vol 4 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°5 - 2 (P5)	Sous sol - Vol 4 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°5 - 1 (P5)	Sous sol - Vol 4 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°6 - 2 (P6)	Sous sol - Vol 4 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°6 - 1 (P6)	Sous sol - Vol 4 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°7 - 1 (P7)	Sous sol - Vol 4 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°7 - 2 (P7)	Sous sol - Vol 4 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°8 - 1 (P8)	Sous sol - Vol 4 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°8 - 2 (P8)	Sous sol - Vol 4 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°9 - 1 (P9)	Sous sol - Vol 5 (Local vo)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°9 - 2 (P9)	Sous sol - Vol 5 (Local vo)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°10 - 2 (P10)	Sous sol - Vol 4 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°10 - 1 (P10)	Sous sol - Vol 4 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°11 - 1 (P11)	Sous sol - Vol 4 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°11 - 2 (P11)	Sous sol - Vol 4 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°12 - 1 (P12)	Sous sol - Vol 4 (PC R-1)	Prélevement négatif
002FH002023-1 n°12 - 2 (P12)	Sous sol - Vol 4 (PC R-1)	Prélevement négatif
	Sous sol - Vol 4 (PC R-1)	I1
S18 - 1 (A18)	Sous sol - Vol 5 (Local vo)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

002FH002023-1 n°1 - 2 (P1)



002FH002023-1 n°1 - 1 (P1)



002FH002023-1 n°2 - 2 (P2)



002FH002023-1 n°2 - 1 (P2)




002FH002023-1 n°3 - 1 (P3)




002FH002023-1 n°3 - 2 (P3)



002FH002023-1 n°4 - 2 (P4)

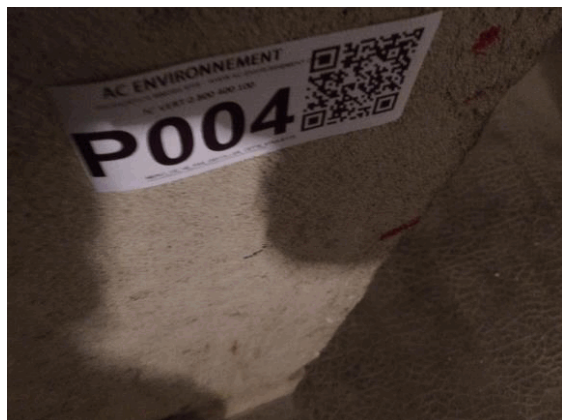

002FH002023-1 n°4 - 1 (P4)

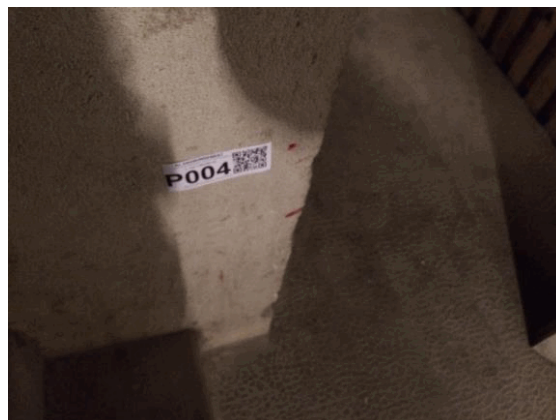

002FH002023-1 n°5 - 2 (P5)



002FH002023-1 n°5 - 1 (P5)



002FH002023-1 n°6 - 2 (P6)



002FH002023-1 n°6 - 1 (P6)



002FH002023-1 n°7 - 1 (P7)



002FH002023-1 n°7 - 2 (P7)



002FH002023-1 n°8 - 1 (P8)



002FH002023-1 n°8 - 2 (P8)



002FH002023-1 n°9 - 1 (P9)



002FH002023-1 n°9 - 2 (P9)



002FH002023-1 n°10 - 2 (P10)



002FH002023-1 n°10 - 1 (P10)



002FH002023-1 n°11 - 1 (P11)



002FH002023-1 n°11 - 2 (P11)



002FH002023-1 n°12 - 1 (P12)



002FH002023-1 n°12 - 2 (P12)



002FH002023-1 n°13 - 1 (P13)



002FH002023-1 n°13 - 2 (P13)



002FH002023-1 n°14 - 1 (P14)



002FH002023-1 n°14 - 2 (P14)



002FH002023-1 n°15 - 1 (P15)



002FH002023-1 n°15 - 2 (P15)



002FH002023-1 n°16 - 2 (P16)




002FH002023-1 n°16 - 1 (P16)



002FH002023-1 n°17 - 2 (P17)



002FH002023-1 n°17 - 1 (P17)

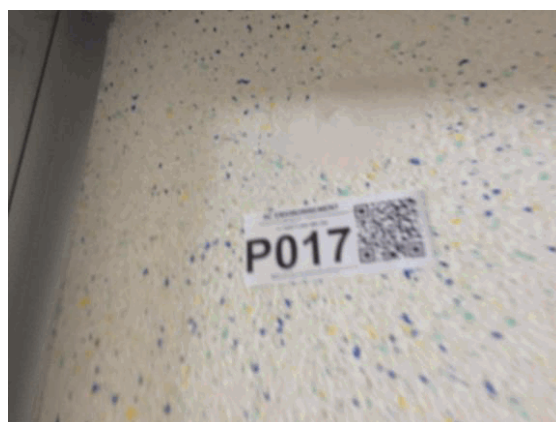

002FH002023-1 n°18 - 2 (P18)



002FH002023-1 n°18 - 1 (P18)



002FH002023-1 n°19 - 1 (P19)



002FH002023-1 n°19 - 2 (P19)



002FH002023-1 n°20 - 1 (P20)



002FH002023-1 n°20 - 2 (P20)



002FH002023-1 n°21 - 2 (P21)



002FH002023-1 n°21 - 1 (P21)




002FH002023-1 n°22 - 2 (P22)



002FH002023-1 n°22 - 1 (P22)



002FH002023-1 n°23 - 1 (P23)

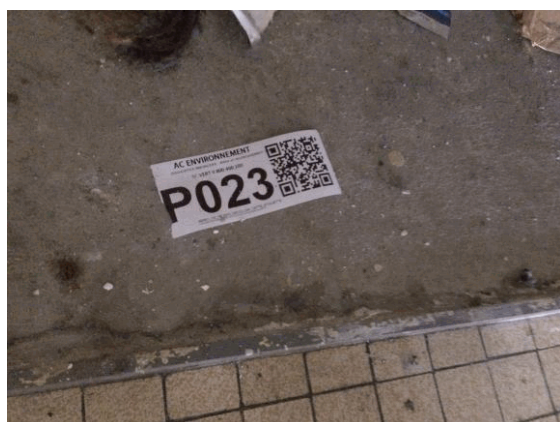

002FH002023-1 n°23 - 2 (P23)



002FH002023-1 n°24 - 1 (P24)



002FH002023-1 n°24 - 2 (P24)



002FH002023-1 n°25 - 1 (P25)



002FH002023-1 n°25 - 2 (P25)



002FH002023-1 n°26 - 1 (P26)



002FH002023-1 n°26 - 2 (P26)



002FH002023-1 n°27 - 2 (P27)



002FH002023-1 n°27 - 1 (P27)



002FH002023-1 n°28 - 1 (P28)



002FH002023-1 n°28 - 2 (P28)



002FH002023-1 n°29 - 2 (P29)



002FH002023-1 n°29 - 1 (P29)



002FH002023-1 n°30 - 2 (P30)



002FH002023-1 n°30 - 1 (P30)



002FH002023-1 n°31 - 2 (P31)



002FH002023-1 n°31 - 1 (P31)



002FH002023-1 n°32 - 2 (P32)



002FH002023-1 n°32 - 1 (P32)



I1 - 1



I2 - 1



S5 - 1 (A5)



S7 - 1 (A7)



S18 - 1 (A18)




S50 - 2 (A50)



002FH002023-1 n°26 - 1 (A50)



S51 - 1 (A51)

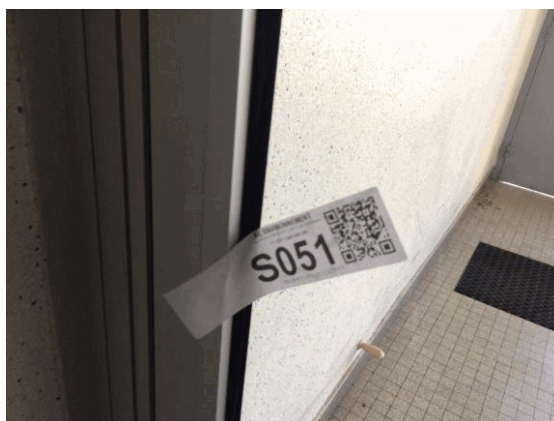

S52 - 1 (A52)



S53 - 2 (A53)



002FH002023-1 n°33 - 1 (A53)



002FH002023-1 n°33 - 1 (A54)



S54 - 2 (A54)



S55 - 2 (A55)



002FH002023-1 n°33 - 1 (A55)



002FH002023-1 n°33 - 1 (A56)



S56 - 2 (A56)



002FH002023-1 n°33 - 1 (A57)



S57 - 2 (A57)



S58 - 1 (A58)



002FH002023-1 n°33 - 1 (A68)



002FH002023-1 n°33 - 2 (A68)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc avec couche en toile - Joints panneaux fibralith -	Sous sol - Vol 4 (PC R-1)	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Enduit compact gris hétérogène avec poussières -	Sous sol - Vol 4 (PC R-1)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac hétérogène - Sous face escalier -	Sous sol - Vol 4 (PC R-1)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac hétérogène - Porteur aspect gratté -	Sous sol - Vol 4 (PC R-1)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris hétérogène - Scellement parpaings -	Sous sol - Vol 4 (PC R-1)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit beige hétérogène - Porteur brut -	Sous sol - Vol 4 (PC R-1)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable - Cloison carreaux dd plâtre -	Sous sol - Vol 4 (PC R-1)	
P8	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau fibreux marron avec poussières + matériau fibreux blanc - Laine marron -	Sous sol - Vol 4 (PC R-1)	
P9	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau fibreux beige avec poussières - Dans coque PVC -	Sous sol - Vol 5 (Local vo)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit blanc hétérogène - Plâtreux -	Sous sol - Vol 4 (PC R-1)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris + matériau gris en vrac hétérogène - Ciment -	Sous sol - Vol 4 (PC R-1)	
P12	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau noir en mousse + toile blanche plâtrée - Enduit, blanc -	Sous sol - Vol 4 (PC R-1)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples en vrac -	CAGE ESCALIER 6 - Vol 1 (SAS)	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit beige en vrac hétérogène + peinture non séparable - Porteur en partie basse -	CAGE ESCALIER 6 - Vol 1 (SAS)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac + carrelage en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable - gris et beige -	CAGE ESCALIER 6 - Vol 7 (PC RDC)	
P16	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise avec poussières + matériau beige en vrac non séparable - grise -	CAGE ESCALIER 6 - Vol 7 (PC RDC)	
P17	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - En partie haute -	CAGE ESCALIER 6 - Vol 1 (SAS)	
P18	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac - Cloisons briques -	CAGE ESCALIER 6 - Vol 7 (PC RDC)	

P19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise hétérogène + peintures multiples non séparable - Marbre escalier -	CAGE ESCALIER 6 - Vol 7 (PC RDC)	
P20	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable - contremarche -	CAGE ESCALIER 6 - Vol 7 (PC RDC)	
P21	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc non séparable + peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac hétérogène - Gris, en plinthe -	CAGE ESCALIER 6 - Vol 7 (PC RDC)	
P22	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	CAGE ESCALIER 6 - Vol 7 (PC RDC)	
P23	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable - Gains techniques -	CAGE ESCALIER 6 - Vol 7 (PC RDC)	
P24	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit beige en vrac - Scellement parpaings -	CAGE ESCALIER 6 - Vol 7 (PC RDC)	
P25	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Scellement briques gains techniques -	CAGE ESCALIER 6 - Vol 7 (PC RDC)	
P26	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Plafond dernier étage -	CAGE ESCALIER 6 - Vol 9 (Pc r+ 2)	
P27	Toiture et étanchéité	Elément sous toiture	Matériau fibreux beige avec poussières non séparable + papier bitumé - Laine de verre + pare vapeur -	Combles - Vol 10 (Comble)	
P28	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc - Scellement briques -	Combles - Vol 10 (Comble)	
P29	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + toile fibreuse noire non séparable - -	Combles - Vol 10 (Comble)	
P30	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac - VMC -	Combles - Vol 10 (Comble)	
P31	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau compact beige + peinture avec poussières non séparable - Lucarne -	Combles - Vol 10 (Comble)	
P32	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris hétérogène - Briques cheminée -	Combles - Vol 10 (Comble)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-33209 EN DATE DU 22/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36473
Echantillon ITGA : IT071704-33209
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002023-1
Dossier client	_0005500006_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002023-1001 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Panneaux vissés / Vol 4 (PC R-1)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc avec couche en toile

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc avec couche en toile	META le 22/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-33210 EN DATE DU 22/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36473
Echantillon ITGA : IT071704-33210
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002023-1
Dossier client	_0005500006_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002023-1002 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 4 (PC R-1)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris hétérogène avec poussières	META le 22/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-33211 EN DATE DU 22/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36473
Echantillon ITGA : IT071704-33211
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002023-1
Dossier client	_0005500006_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002023-1003 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 4 (PC R-1)
Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac hétérogène	META le 22/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-33212 EN DATE DU 22/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36473
Echantillon ITGA : IT071704-33212
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002023-1
Dossier client	_0005500006_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002023-1004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 4 (PC R-1)
Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac hétérogène	META le 22/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-33213 EN DATE DU 22/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36473
Echantillon ITGA : IT071704-33213
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002023-1
Dossier client	_0005500006_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002023-1005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 4 (PC R-1)
Description ITGA	Enduit gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris hétérogène	META le 22/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-33214 EN DATE DU 22/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36473
Echantillon ITGA : IT071704-33214
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002023-1
Dossier client	_0005500006_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002023-1006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 4 (PC R-1)
Description ITGA	Enduit beige hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit beige hétérogène	META le 22/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-33215 EN DATE DU 22/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36473
Echantillon ITGA : IT071704-33215
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002023-1
Dossier client	_0005500006_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002023-1007 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 4 (PC R-1)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META le 22/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-33216 EN DATE DU 22/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36473
Echantillon ITGA : IT071704-33216
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002023-1
Dossier client	_0005500006_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002023-1008 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage / Vol 4 (PC R-1)
Description ITGA	Matériau fibreux marron avec poussières / Matériau fibreux blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau fibreux marron avec poussières + matériau fibreux blanc	MOLP le 20/04/2017	Amiante non détecté Analyse confirmée au META	---	2

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-33217 EN DATE DU 22/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36473
Echantillon ITGA : IT071704-33217
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002023-1
Dossier client	_0005500006_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002023-1009 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage / Vol 5 (Local vo)
Description ITGA	Matériau fibreux beige avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau fibreux beige avec poussières	MOLP le 20/04/2017	Amiante non détecté Analyse confirmée au META	---	2

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-33218 EN DATE DU 22/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36473
Echantillon ITGA : IT071704-33218
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002023-1
Dossier client	_0005500006_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002023-1010 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage / Vol 4 (PC R-1)
Description ITGA	Enduit blanc hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit blanc hétérogène	META le 22/04/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-33219 EN DATE DU 22/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36473
Echantillon ITGA : IT071704-33219
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002023-1
Dossier client	_0005500006_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002023-1011 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage / Vol 4 (PC R-1)
Description ITGA	Enduit compact gris / Matériau gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris + matériau gris en vrac hétérogène	META le 22/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-33220 EN DATE DU 22/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36473
Echantillon ITGA : IT071704-33220
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002023-1
Dossier client	_0005500006_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002023-1012 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage / Vol 4 (PC R-1)
Description ITGA	Matériau noir en mousse / Toile blanche plâtrée

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau noir en mousse + toile blanche plâtrée	META le 21/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-33221 EN DATE DU 22/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36473
Echantillon ITGA : IT071704-33221
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002023-1
Dossier client	_0005500006_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002023-1013 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Peinture décoratives / Vol 1 (SAS)
Description ITGA	Peintures multiples en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Peintures multiples en vrac	META le 22/04/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-33222 EN DATE DU 22/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36473
Echantillon ITGA : IT071704-33222
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002023-1
Dossier client	_0005500006_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002023-1014 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 1 (SAS)
Description ITGA	Enduit beige en vrac hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit beige en vrac hétérogène + peinture non séparable	META le 22/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-33223 EN DATE DU 22/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36473
Echantillon ITGA : IT071704-33223
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002023-1
Dossier client	_0005500006_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002023-1015 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 7 (PC RDC)
Description ITGA	Colle grise en vrac / Carrelage en faible quantité en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle grise en vrac + carrelage en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META le 22/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-33224 EN DATE DU 22/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36473
Echantillon ITGA : IT071704-33224
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002023-1
Dossier client	_0005500006_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002023-1016 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 7 (PC RDC)
Description ITGA	Colle grise avec poussières / Matériau beige en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle grise avec poussières + matériau beige en vrac non séparable	META le 21/04/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-33225 EN DATE DU 22/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36473
Echantillon ITGA : IT071704-33225
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002023-1
Dossier client	_0005500006_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002023-1017 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 1 (SAS)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 22/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-33226 EN DATE DU 22/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36473
Echantillon ITGA : IT071704-33226
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002023-1
Dossier client	_0005500006_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002023-1018 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 7 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac	META le 22/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-33227 EN DATE DU 22/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36473
Echantillon ITGA : IT071704-33227
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002023-1
Dossier client	_0005500006_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002023-1019 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 7 (PC RDC)
Description ITGA	Colle grise hétérogène / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle grise hétérogène + peintures multiples non séparable	META le 22/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-33228 EN DATE DU 22/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36473
Echantillon ITGA : IT071704-33228
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002023-1
Dossier client	_0005500006_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002023-1020 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 7 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	META le 22/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-33229 EN DATE DU 22/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36473
Echantillon ITGA : IT071704-33229
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002023-1
Dossier client	_0005500006_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002023-1021 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 7 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples / Matériau beige en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc non séparable + peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac hétérogène	META le 22/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-33230 EN DATE DU 22/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36473
Echantillon ITGA : IT071704-33230
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002023-1
Dossier client	_0005500006_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002023-1022 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 7 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 22/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-33231 EN DATE DU 22/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36473
Echantillon ITGA : IT071704-33231
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002023-1
Dossier client	_0005500006_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002023-1023 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 7 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	META le 22/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-33232 EN DATE DU 22/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36473
Echantillon ITGA : IT071704-33232
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002023-1
Dossier client	_0005500006_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002023-1024 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 7 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit beige en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit beige en vrac	META le 22/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-33233 EN DATE DU 22/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36473
Echantillon ITGA : IT071704-33233
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002023-1
Dossier client	_0005500006_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002023-1025 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 7 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 22/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-33234 EN DATE DU 22/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36473
Echantillon ITGA : IT071704-33234
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002023-1
Dossier client	_0005500006_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002023-1026 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 9 (Pc r+ 2)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 22/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-33235 EN DATE DU 22/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36473
Echantillon ITGA : IT071704-33235
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002023-1
Dossier client	_0005500006_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002023-1027 / Toiture et étanchéité / Élément sous toiture / Isolant sous toiture / Vol 10 (Comble)
Description ITGA	Matériau fibreux beige avec poussières / Papier bitumé

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau fibreux beige avec poussières non séparable + papier bitumé	META le 21/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-33236 EN DATE DU 22/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36473
Echantillon ITGA : IT071704-33236
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002023-1
Dossier client	_0005500006_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002023-1028 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 10 (Comble)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc	META le 22/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-33237 EN DATE DU 22/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36473
Echantillon ITGA : IT071704-33237
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002023-1
Dossier client	_0005500006_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002023-1029 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre / Vol 10 (Comble)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture / Toile fibreuse noire

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + toile fibreuse noire non séparable	META le 22/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-33238 EN DATE DU 22/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36473
Echantillon ITGA : IT071704-33238
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002023-1
Dossier client	_0005500006_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002023-1030 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage / Vol 10 (Comble)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac	META le 22/04/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-33239 EN DATE DU 22/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36473
Echantillon ITGA : IT071704-33239
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002023-1
Dossier client	_0005500006_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002023-1031 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 10 (Comble)
Description ITGA	Matériau compact beige / Peinture avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau compact beige + peinture avec poussières non séparable	META le 22/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-33240 EN DATE DU 22/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36473
Echantillon ITGA : IT071704-33240
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002023-1
Dossier client	_0005500006_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002023-1032 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement / Vol 10 (Comble)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris hétérogène	META le 22/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste