

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	LES GRANDS PRES
CP - Ville :	53600 EVRON
Référence client :	_0005500009_
Date du repérage :	10/04/2017
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	LES GRANDS PRES 53600 EVRON	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_0005500009_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) PALLUEL Matthieu D.JOUSSELIN (0 800 400 100) 10/04/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 25/04/2017 A Riorges, le 25/04/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre Numéro attestation : CPDI 3879 V2 Délivré le : 28/04/2016 		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
Sous sol - Vol 1 (PC R-1) Sous sol - Vol 3 (Local poubelle) Etages - Vol 6 (PC RDC) Etages - Vol 8 (Pc r+ 2) Masse - Vol 10 (Toiture) Façade avant - Vol 12 (Façade 1) Façade arrière - Vol 14 (Façade 2)	Sous sol - Vol 2 (Vide sanitaire) Etages - Vol 5 (Hall d'entrée) Etages - Vol 7 (PC R+1) Combles - Vol 9 (Comble) Masse - Vol 11 (Masse) Pignon gauche - Vol 13 (Pignon 1) Pignon droit - Vol 15 (Pignon 2)

Etude préalable

F	Descriptif des travaux envisagés
---	----------------------------------

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dans les parties communes du bâtiment.

G	Périmètre du bâtiment concerné	H	Objectif de la mission
	Ensemble des parties communes du bâtiment.		Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I	Document(s) mis à disposition
---	-------------------------------

Aucun

J	Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
---	---

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Conduits, canalisations et équipements	Sous sol	Vol 1 (PC R-1) - Vol 3 (Local poubelle)	
Parois verticales intérieures et enduits	Sous sol	Vol 1 (PC R-1) - Vol 2 (Vide sanitaire) - Vol 3 (Local poubelle)	
Plafond et faux-plafonds	Sous sol	Vol 1 (PC R-1) - Vol 2 (Vide sanitaire) - Vol 3 (Local poubelle)	
Revêtement de sol	Sous sol	Vol 1 (PC R-1) - Vol 3 (Local poubelle)	
Parois verticales intérieures et enduits	Etages	Vol 5 (Hall d'entrée) - Vol 6 (PC RDC) - Vol 7 (PC R+1) - Vol 8 (Pc r+ 2)	
Plafond et faux-plafonds	Etages	Vol 5 (Hall d'entrée) - Vol 6 (PC RDC) - Vol 7 (PC R+1) - Vol 8 (Pc r+ 2)	
Revêtement de mur	Etages	Vol 5 (Hall d'entrée) - Vol 6 (PC RDC) - Vol 7 (PC R+1) - Vol 8 (Pc r+ 2)	
Revêtement de sol	Etages	Vol 5 (Hall d'entrée) - Vol 6 (PC RDC) - Vol 7 (PC R+1) - Vol 8 (Pc r+ 2)	
Conduits, canalisations et équipements	Combles	Vol 9 (Comble)	
Parois verticales intérieures et enduits	Combles	Vol 9 (Comble)	



Revêtement de sol	Combles	Vol 9 (Comble)	
Toiture et étanchéité	Combles	Vol 9 (Comble)	
Toiture et étanchéité	Masse	Vol 10 (Toiture)	
Revêtement de sol	Masse	Vol 11 (Masse)	
Voies et réseaux divers	Masse	Vol 11 (Masse)	
Façades	Façade avant	Vol 12 (Façade 1)	
Parois verticales intérieures et enduits	Façade avant	Vol 12 (Façade 1)	
Revêtement de sol	Façade avant	Vol 12 (Façade 1)	
Façades	Pignon gauche	Vol 13 (Pignon 1)	
Façades	Façade arrière	Vol 14 (Façade 2)	
Parois verticales intérieures et enduits	Façade arrière	Vol 14 (Façade 2)	
Façades	Pignon droit	Vol 15 (Pignon 2)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 1 (PC R-1)	Panneaux vissés	Impossible de connaître la nature des matériaux présents derrière le fibralith sans sondages destructifs.
Vol 3 (Local poubelle)	Panneaux vissés	Impossible de connaître la nature des matériaux présents derrière le fibralith sans sondages destructifs.
Vol 8 (Pc r+ 2)	Skydome	Inaccessible depuis le palier.

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 1 (PC R-1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S9
Vol 1 (PC R-1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S10
Vol 3 (Local poubelle)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S11
Vol 9 (Comble)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S46
Vol 9 (Comble)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S47
Vol 9 (Comble)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S48
Vol 9 (Comble)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S49
Vol 9 (Comble)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S50
Vol 9 (Comble)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S51

Q Réserves / Commentaires

Cartographie amiante LES GRAND PRES / EVRON / Groupe 55 :

Liste des bâtiments concernés :

- Bâtiment 2 / 31 RUE DU MONTAIGU
- Bâtiment 3 / 33 et 35 RUE DU MONTAIGU
- Bâtiment 4 / 2 PROMENADE GRANDS PRES
- Bâtiment 5 / 4 PROMENADE GRANDS PRES
- Bâtiment 6 / 6 PROMENADE GRANDS PRES
- Bâtiment 7 / 37 et 39 RUE DU MONTAIGU
- Bâtiment 8 / 20, 22, 24, et 26, RUE DU MONTAIGU
- Bâtiment 9 / 18 RUE DU MONTAIGU

Interprétation des résultats :

- Colle des plinthes intérieures :

3 des 8 colles de plinthes intérieures sont revenues amiantées. Il est nécessaire de réaliser des prélèvements complémentaires sur les colles revenues non amiantées pour confirmer ou non les premiers résultats obtenus. (Bâtiments 3 / 4 / 5 / 8 / 9)

- Joint entre panneaux fibralith vissés :

2 des 8 joints entre panneaux fibralith au sous-sol sont revenus amiantés. Au vu de l'incohérence des résultats obtenus, des prélèvements complémentaires sont nécessaires afin de cartographier avec précisions les joints amiantés

- Calorifugeage :

Sur l'ensemble des calorifugeages prélevés, un seul est revenu amianté. Le prélèvement revenu amianté ayant été réalisé à proximité des joints entre panneaux fibralith amianté on suppose qu'il s'agit d'une pollution. Des analyses complémentaires devront être réalisées afin de confirmer l'hypothèse de la pollution.

- Commentaire n°1 : Le diagnostic amiante a été réalisé en simulant une prestation type démolition afin de repérer l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante. Cependant le bâtiment n'est pas à démolir. De plus il n'est pas vide de meubles.

Des réserves sont émises sur les matériaux non accessibles sans destruction importante ou démontage d'éléments de la construction.

Réserves sur :

Les matériaux présents entre les doublages et la maçonnerie, invisibles sans dépose du doublage.

Les sorties de conduits sur les façades extérieures avec caches intérieurs empêchant leur repérage si des sondages destructifs ne sont pas effectués.

Les matériaux présents dans les pléniums, invisibles sans dépose du faux plafond.

Les matériaux présents sous le bardage bois présent en façade.

Les matériaux présents dans les coffrages verticaux et horizontaux.

Les éléments ponctuels de toiture où une nacelle est nécessaire pour être exhaustif.

Les réseaux et canalisations présents sous et autour du bâtiment et recouverts par d'autres matériaux, (exemple réseau d'évacuation des eaux usées...)

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans les parties communes du bâtiment, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements spécifiques à la demande du client :

- Les diverses peintures présentes dans les parties communes (Peinture sur les portes, fenêtres, garde-corps, murs, plafond...)

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 2 (Vide sanitaire) - Sous sol	Risque sanitaire ou physique avéré	Visite non exhaustive du volume, repérage depuis la trappe.
Sous sol - Vol 4 (Local commun)	Moyen investigation non mis a disposition	Clé non fournie
Vol 10 (Toiture) - Masse	Moyen investigation non mis a disposition	Visite non exhaustive du volume Inaccessible sans nacelle

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Toiture et étanchéité

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Conduits, canalisations et équipements

- Voies et réseaux divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol	Vol 1 (PC R-1)	Conduit eau	Calorifugeage	P7	Réalisation d'un prélèvement	Laine marron	002LQ0010 30 n°7 - 1 - 002LQ0010 30 n°7 - 2	P7	Matériau fibreux blanc + matériau fibreux multicolore avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 1 (PC R-1) - Vol 3 (Local poubelle)	Conduit eau	Calorifugeage	P7 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Laine marron	002LQ0010 30 n°7 - 1 - 002LQ0010 30 n°7 - 2	P7	Matériau fibreux blanc + matériau fibreux multicolore avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 1 (PC R-1)	Conduit eau	Calorifugeage	P10	Réalisation d'un prélèvement	Enduit, blanc	002LQ0010 30 n°10 - 1 - 002LQ0010 30 n°10 - 2	P10	Matériau noir en mousse + toile blanche plâtrée en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 1 (PC R-1)	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S9	Réalisation d'un sondage		S9 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Sous sol	Vol 1 (PC R-1)	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S10	Réalisation d'un sondage		S10 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Sous sol	Vol 3 (Local poubelle)	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S11	Réalisation d'un sondage		S11 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Combles	Vol 9 (Comble)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S46	Réalisation d'un sondage		S46 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Combles	Vol 9 (Comble)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S47	Réalisation d'un sondage		S47 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Combles	Vol 9 (Comble)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S48	Réalisation d'un sondage		S48 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Combles	Vol 9 (Comble)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S49	Réalisation d'un sondage		S49 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Combles	Vol 9 (Comble)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S50	Réalisation d'un sondage		S50 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Combles	Vol 9 (Comble)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S51	Réalisation d'un sondage		S51 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade avant	Vol 12 (Façade 1)	Murs	Enduits projetés	P33	Réalisation d'un prélèvement	Orange	002LQ0010 30 n°33 - 1 - 002LQ0010 30 n°33 - 2	P33	Enduit compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Pignon gauche	Vol 13 (Pignon 1)	Murs	Enduits projetés	S55	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P33	Orange	002LQ0010 30 n°33 - 1 - 002LQ0010 30 n°33 - 2	P33	Enduit compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière	Vol 14 (Façade 2)	Murs	Enduits projetés	S56	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P33	Orange	002LQ0010 30 n°33 - 1 - 002LQ0010 30 n°33 - 2	P33	Enduit compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Pignon droit	Vol 15 (Pignon 2)	Murs	Enduits projetés	S57	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P33	Orange	002LQ0010 30 n°33 - 1 - 002LQ0010 30 n°33 - 2	P33	Enduit compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 12 (Façade 1)	Murs	Enduits projetés	P34	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002LQ0010 30 n°34 - 1 - 002LQ0010 30 n°34 - 2	P34	Enduit compact gris + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière	Vol 14 (Façade 2)	Murs	Enduits projetés	S58	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P34	Beige	002LQ0010 30 n°34 - 1 - 002LQ0010 30 n°34 - 2	P34	Enduit compact gris + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Pignon droit	Vol 15 (Pignon 2)	Bardages	Plaques fibres	S59	Beiges						Négatif sur document Prélèvement N°46 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N° 002LQ001029



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Pignon gauche	Vol 13 (Pignon 1)	Bardages	Plaques fibres	S59	Beiges						Négatif sur document Prélèvement N°46 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N° 002LQ001029
Façade avant	Vol 12 (Façade 1)	Murs	Enduit ciment	S60	Sous menuiseries bois		002LQ0010 30 n°35 - 1 - 002LQ0010 30 n°35 - 2				Négatif sur document Prélèvement N°47 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N° 002LQ001029

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol	Vol 1 (PC R-1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P2	Réalisation d'un prélèvement	Scellement parpaings	002LQ0010 30 n°2 - 1 - 002LQ0010 30 n°2 - 2	P2	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 1 (PC R-1) - Vol 3 (Local poubelle) - Vol 2 (Vide sanitaire)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P2 - S2 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Scellement parpaings	002LQ0010 30 n°2 - 1 - 002LQ0010 30 n°2 - 2	P2	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 9 (Comble)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S62	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Scellement parpaings	002LQ0010 30 n°2 - 1 - 002LQ0010 30 n°2 - 2	P2	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 1 (PC R-1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P3	Réalisation d'un prélèvement	Porteur brut	002LQ0010 30 n°3 - 1 - 002LQ0010 30 n°3 - 2	P3	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol	Vol 1 (PC R-1) - Vol 3 (Local poubelle)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P3 - S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Porteur brut	002LQ0010 30 n°3 - 1 - 002LQ0010 30 n°3 - 2	P3	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 1 (PC R-1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P4	Réalisation d'un prélèvement	Aspect gratté	002LQ0010 30 n°4 - 1 - 002LQ0010 30 n°4 - 2	P4	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 1 (PC R-1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P8	Réalisation d'un prélèvement	Carreaux de plâtre gaines techniques	002LQ0010 30 n°8 - 1 - 002LQ0010 30 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 1 (PC R-1)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P9	Réalisation d'un prélèvement	Ciment autour des conduits	002LQ0010 30 n°9 - 1 - 002LQ0010 30 n°9 - 2	P9	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 1 (PC R-1)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Ciment autour des conduits	002LQ0010 30 n°9 - 1 - 002LQ0010 30 n°9 - 2	P9	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 1 (PC R-1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P11	Réalisation d'un prélèvement	Support conduits fibrociment	002LQ0010 30 n°11 - 1 - 002LQ0010 30 n°11 - 2	P11	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 1 (PC R-1) - Vol 3 (Local poubelle)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P11 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Support conduits fibrociment	002LQ0010 30 n°11 - 1 - 002LQ0010 30 n°11 - 2	P11	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Étages	Vol 5 (Hall d'entrée)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	P12	Réalisation d'un prélèvement	Peinture blanche pailletée bleu et jaune	002LQ0010 30 n°12 - 1 - 002LQ0010 30 n°12 - 2	P12	Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etages	Vol 6 (PC RDC) - Vol 7 (PC R+1) - Vol 8 (Pc r+2)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	S12 - S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	Peinture blanche pailletée bleu et jaune	002LQ0010 30 n°12 - 1 - 002LQ0010 30 n°12 - 2	P12	Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 5 (Hall d'entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P15	Réalisation d'un prélèvement	Partie haute porteur	002LQ0010 30 n°15 - 1 - 002LQ0010 30 n°15 - 2	P15	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 6 (PC RDC) - Vol 7 (PC R+1) - Vol 8 (Pc r+2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S22 - S23 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	Partie haute porteur	002LQ0010 30 n°15 - 1 - 002LQ0010 30 n°15 - 2	P15	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 5 (Hall d'entrée)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P16	Réalisation d'un prélèvement	Partie basse du porteur	002LQ0010 30 n°16 - 1 - 002LQ0010 30 n°16 - 2	P16	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 5 (Hall d'entrée) - Vol 7 (PC R+1) - Vol 8 (Pc r+2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P16 - S25 - S26 - S27	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	Partie basse du porteur	002LQ0010 30 n°16 - 1 - 002LQ0010 30 n°16 - 2	P16	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 6 (PC RDC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P17	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons briques	002LQ0010 30 n°17 - 1 - 002LQ0010 30 n°17 - 2	P17	Enduit plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 7 (PC R+1) - Vol 8 (Pc r+2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S28 - S29	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	Cloisons briques	002LQ0010 30 n°17 - 1 - 002LQ0010 30 n°17 - 2	P17	Enduit plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etages	Vol 5 (Hall d'entrée)	Menuiseries	Mastic vitrier	S30			002LQ0010 30 n°18 - 1 - 002LQ0010 30 n°18 - 2 - S30 - 3				Négatif sur document Prélèvement N°24 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N° 002LQ001029
Etages	Vol 5 (Hall d'entrée)	Menuiseries	Joints d'étanchéité	S31	Ensemble des joints menuiseries alu		S31 - 1				Négatif sur document Prélèvement N°25 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N° 002LQ001029
Etages	Vol 5 (Hall d'entrée)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P18	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0010 30 n°18 - 1 - 002LQ0010 30 n°18 - 2	P18	Matériau souple blanc + peinture en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 6 (PC RDC)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P19	Réalisation d'un prélèvement	Gris en plinthe	002LQ0010 30 n°19 - 1 - 002LQ0010 30 n°19 - 2	P19	Enduit gris en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 6 (PC RDC) - Vol 7 (PC R+1) - Vol 8 (PC R+2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P19 - S32 - S33	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	Gris en plinthe	002LQ0010 30 n°19 - 1 - 002LQ0010 30 n°19 - 2	P19	Enduit gris en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 6 (PC RDC)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P21	Réalisation d'un prélèvement	Contremarche	002LQ0010 30 n°21 - 1 - 002LQ0010 30 n°21 - 2	P21	Enduit gris en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etages	Vol 7 (PC R+1) - Vol 8 (Pc r+ 2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S36 - S37	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	Contremarche	002LQ0010 30 n°21 - 1 - 002LQ0010 30 n°21 - 2	P21	Enduit gris en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 6 (PC RDC)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P23	Réalisation d'un prélèvement	Scellement parpaings	002LQ0010 30 n°23 - 1 - 002LQ0010 30 n°23 - 2	P23	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 7 (PC R+1) - Vol 8 (Pc r+ 2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S40 - S41	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23	Scellement parpaings	002LQ0010 30 n°23 - 1 - 002LQ0010 30 n°23 - 2	P23	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 6 (PC RDC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P24	Réalisation d'un prélèvement	Scellement briques	002LQ0010 30 n°24 - 1 - 002LQ0010 30 n°24 - 2	P24	Enduit plâtreux blanc + matériau rose en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 7 (PC R+1) - Vol 8 (Pc r+ 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S42 - S43	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24	Scellement briques	002LQ0010 30 n°24 - 1 - 002LQ0010 30 n°24 - 2	P24	Enduit plâtreux blanc + matériau rose en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 8 (Pc r+ 2)	Menuiseries	Skydome	I2			I2 - 1				Inaccessible depuis le palier.
Combles	Vol 9 (Comble)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P27	Réalisation d'un prélèvement	Cheminée	002LQ0010 30 n°27 - 1 - 002LQ0010 30 n°27 - 2	P27	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Combles	Vol 9 (Comble)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P27	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P27	Cheminée	002LQ0010 30 n°27 - 1 - 002LQ0010 30 n°27 - 2	P27	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 9 (Comble)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P28	Réalisation d'un prélèvement	Conduits vmc	002LQ0010 30 n°28 - 1 - 002LQ0010 30 n°28 - 2	P28	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 9 (Comble)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P28	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P28	Conduits vmc	002LQ0010 30 n°28 - 1 - 002LQ0010 30 n°28 - 2	P28	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 9 (Comble)	Menuiseries	Mastic vitrier	P31	Réalisation d'un prélèvement	Lucarne	002LQ0010 30 n°31 - 1 - 002LQ0010 30 n°31 - 2	P31	Matériau compact beige + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 9 (Comble)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P32	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0010 30 n°32 - 1 - 002LQ0010 30 n°32 - 2	P32	Enduit plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 12 (Façade 1)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P36	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0010 30 n°36 - 1 - 002LQ0010 30 n°36 - 2	P36	Matériau souple blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 12 (Façade 1)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P36	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P36		002LQ0010 30 n°36 - 1 - 002LQ0010 30 n°36 - 2	P36	Matériau souple blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade arrière	Vol 14 (Façade 2)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S61	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P36		002LQ0010 30 n°36 - 1 - 002LQ0010 30 n°36 - 2	P36	Matériau souple blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol	Vol 1 (PC R-1)	Plafonds	Enduit ciment	P5	Réalisation d'un prélèvement	Sous face escalier	002LQ0010 30 n°5 - 1 - 002LQ0010 30 n°5 - 2	P5	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 2 (Vide sanitaire)	Plafonds	Enduit ciment	S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Sous face escalier	002LQ0010 30 n°5 - 1 - 002LQ0010 30 n°5 - 2	P5	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 1 (PC R-1)	Plafonds	Panneaux vissés	P6	Réalisation d'un prélèvement	Joints entre panneaux fibralith	002LQ0010 30 n°6 - 1 - 002LQ0010 30 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 3 (Local poubelle)	Plafonds	Panneaux vissés	S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Joints entre panneaux fibralith	002LQ0010 30 n°6 - 1 - 002LQ0010 30 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 1 (PC R-1)	Plafonds	Panneaux vissés	I1			I1 - 1				Impossible de connaître la nature des matériaux présents derrière le fibralith sans sondages destructifs.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol	Vol 3 (Local poubelle)	Plafonds	Panneaux vissés	I1			I1 - 1				Impossible de connaître la nature des matériaux présents derrière le fibralith sans sondages destructifs.
Etages	Vol 5 (Hall d'entrée)	Plafonds	Enduit plâtre	P22	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0010 30 n°22 - 1 - 002LQ0010 30 n°22 - 2	P22	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 6 (PC RDC) - Vol 7 (PC R+1)	Plafonds	Enduit plâtre	S38 - S39	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22		002LQ0010 30 n°22 - 1 - 002LQ0010 30 n°22 - 2	P22	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 8 (Pc r+ 2)	Plafonds	Enduit plâtre	P26	Réalisation d'un prélèvement	Dernier étage	002LQ0010 30 n°26 - 1 - 002LQ0010 30 n°26 - 2	P26	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etages	Vol 5 (Hall d'entrée)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P13	Réalisation d'un prélèvement	Grise	002LQ0010 30 n°13 - 1 - 002LQ0010 30 n°13 - 2	P13	Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etages	Vol 6 (PC RDC) - Vol 7 (PC R+1) - Vol 8 (Pc r+2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S15 - S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Grise	002LQ0010 30 n°13 - 1 - 002LQ0010 30 n°13 - 2	P13	Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol	Vol 1 (PC R-1)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0010 30 n°1 - 1 - 002LQ0010 30 n°1 - 2	P1	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 3 (Local poubelle)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002LQ0010 30 n°1 - 1 - 002LQ0010 30 n°1 - 2	P1	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 5 (Hall d'entrée)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P14	Réalisation d'un prélèvement	Carrelage 4x4 gris/beige tacheté	002LQ0010 30 n°14 - 1 - 002LQ0010 30 n°14 - 2	P14	Colle grise en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 6 (PC RDC) - Vol 7 (PC R+1) - Vol 8 (Pc r+2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S18 - S19 - S20 - P14 - S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	Carrelage 4x4 gris/beige tacheté	002LQ0010 30 n°14 - 1 - 002LQ0010 30 n°14 - 2	P14	Colle grise en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 6 (PC RDC)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P20	Réalisation d'un prélèvement	Plaques de marbre escalier	002LQ0010 30 n°20 - 1 - 002LQ0010 30 n°20 - 2	P20	Colle grise + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etages	Vol 7 (PC R+1) - Vol 8 (Pc r+ 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S34 - S35	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	Plaques de marbre escalier	002LQ0010 30 n°20 - 1 - 002LQ0010 30 n°20 - 2	P20	Colle grise + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 6 (PC RDC)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P25	Réalisation d'un prélèvement	Gaines techniques	002LQ0010 30 n°25 - 1 - 002LQ0010 30 n°25 - 2	P25	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité en vrac avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 7 (PC R+1) - Vol 8 (Pc r+ 2)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S44 - S45	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P25	Gaines techniques	002LQ0010 30 n°25 - 1 - 002LQ0010 30 n°25 - 2	P25	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité en vrac avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 9 (Comble)	Revêtement de sol	Scellement briques	P30	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0010 30 n°30 - 1 - 002LQ0010 30 n°30 - 2	P30	Enduit plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Masse	Vol 11 (Masse)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S54	Escalier + rampe extérieur						Négatif sur document
Façade avant	Vol 12 (Façade 1)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P35	Réalisation d'un prélèvement	Balcon	002LQ0010 30 n°35 - 1 - 002LQ0010 30 n°35 - 2	P35	Enduit compact gris + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 12 (Façade 1)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P35	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P35	Balcon	002LQ0010 30 n°35 - 1 - 002LQ0010 30 n°35 - 2	P35	Enduit compact gris + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité



				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Combles	Vol 9 (Comble)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	P29	Réalisation d'un prélèvement	Laine de verre + pare vapeur	002LQ0010 30 n°29 - 1 - 002LQ0010 30 n°29 - 2	P29	Matériau fibreux jaune avec poussières + papier bitumé	Négatif	Négatif sur analyse
Masse	Vol 10 (Toiture)	Ardoises	Ardoises naturelles	S52			S52 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
	Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Voies et réseaux divers										

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Masse	Vol 11 (Masse)	Revêtement routier	Bitume	S53	Lucarne		002LQ0010 30 n°33 - 1 - 002LQ0010 30 n°33 - 2				Négatif sur document Prélèvement N°40 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N° 002LQ001029



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Sous sol	Sous sol - Plan de repérage - Actions menées
	Sous sol	Sous sol - MPCA Toutes catégories confondues
	Etages	Etages - Plan de repérage - Actions menées
	Combles	Combles - Plan de repérage - Actions menées
	Combles	Combles - MPCA Toutes catégories confondues
	Masse	Masse - Plan de repérage - Actions menées
	Façade avant	Façade avant - Plan de repérage - Actions menées
	Pignon gauche	Pignon gauche - Plan de repérage - Actions menées
	Façade arrière	Façade arrière - Plan de repérage - Actions menées
	Pignon droit	Pignon droit - Plan de repérage - Actions menées

SOUS SOL - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Légende

	Localisation d'un prélèvement
---	-------------------------------

	Localisation d'une impossibilité technique
---	--

	Localisation d'un sondage négatif
---	-----------------------------------


	Localisation dun sondage positif
---	----------------------------------

	Volume non visité
---	-------------------

--	--

Techniciens intervenant
PALLUEL Matthieu

--	--

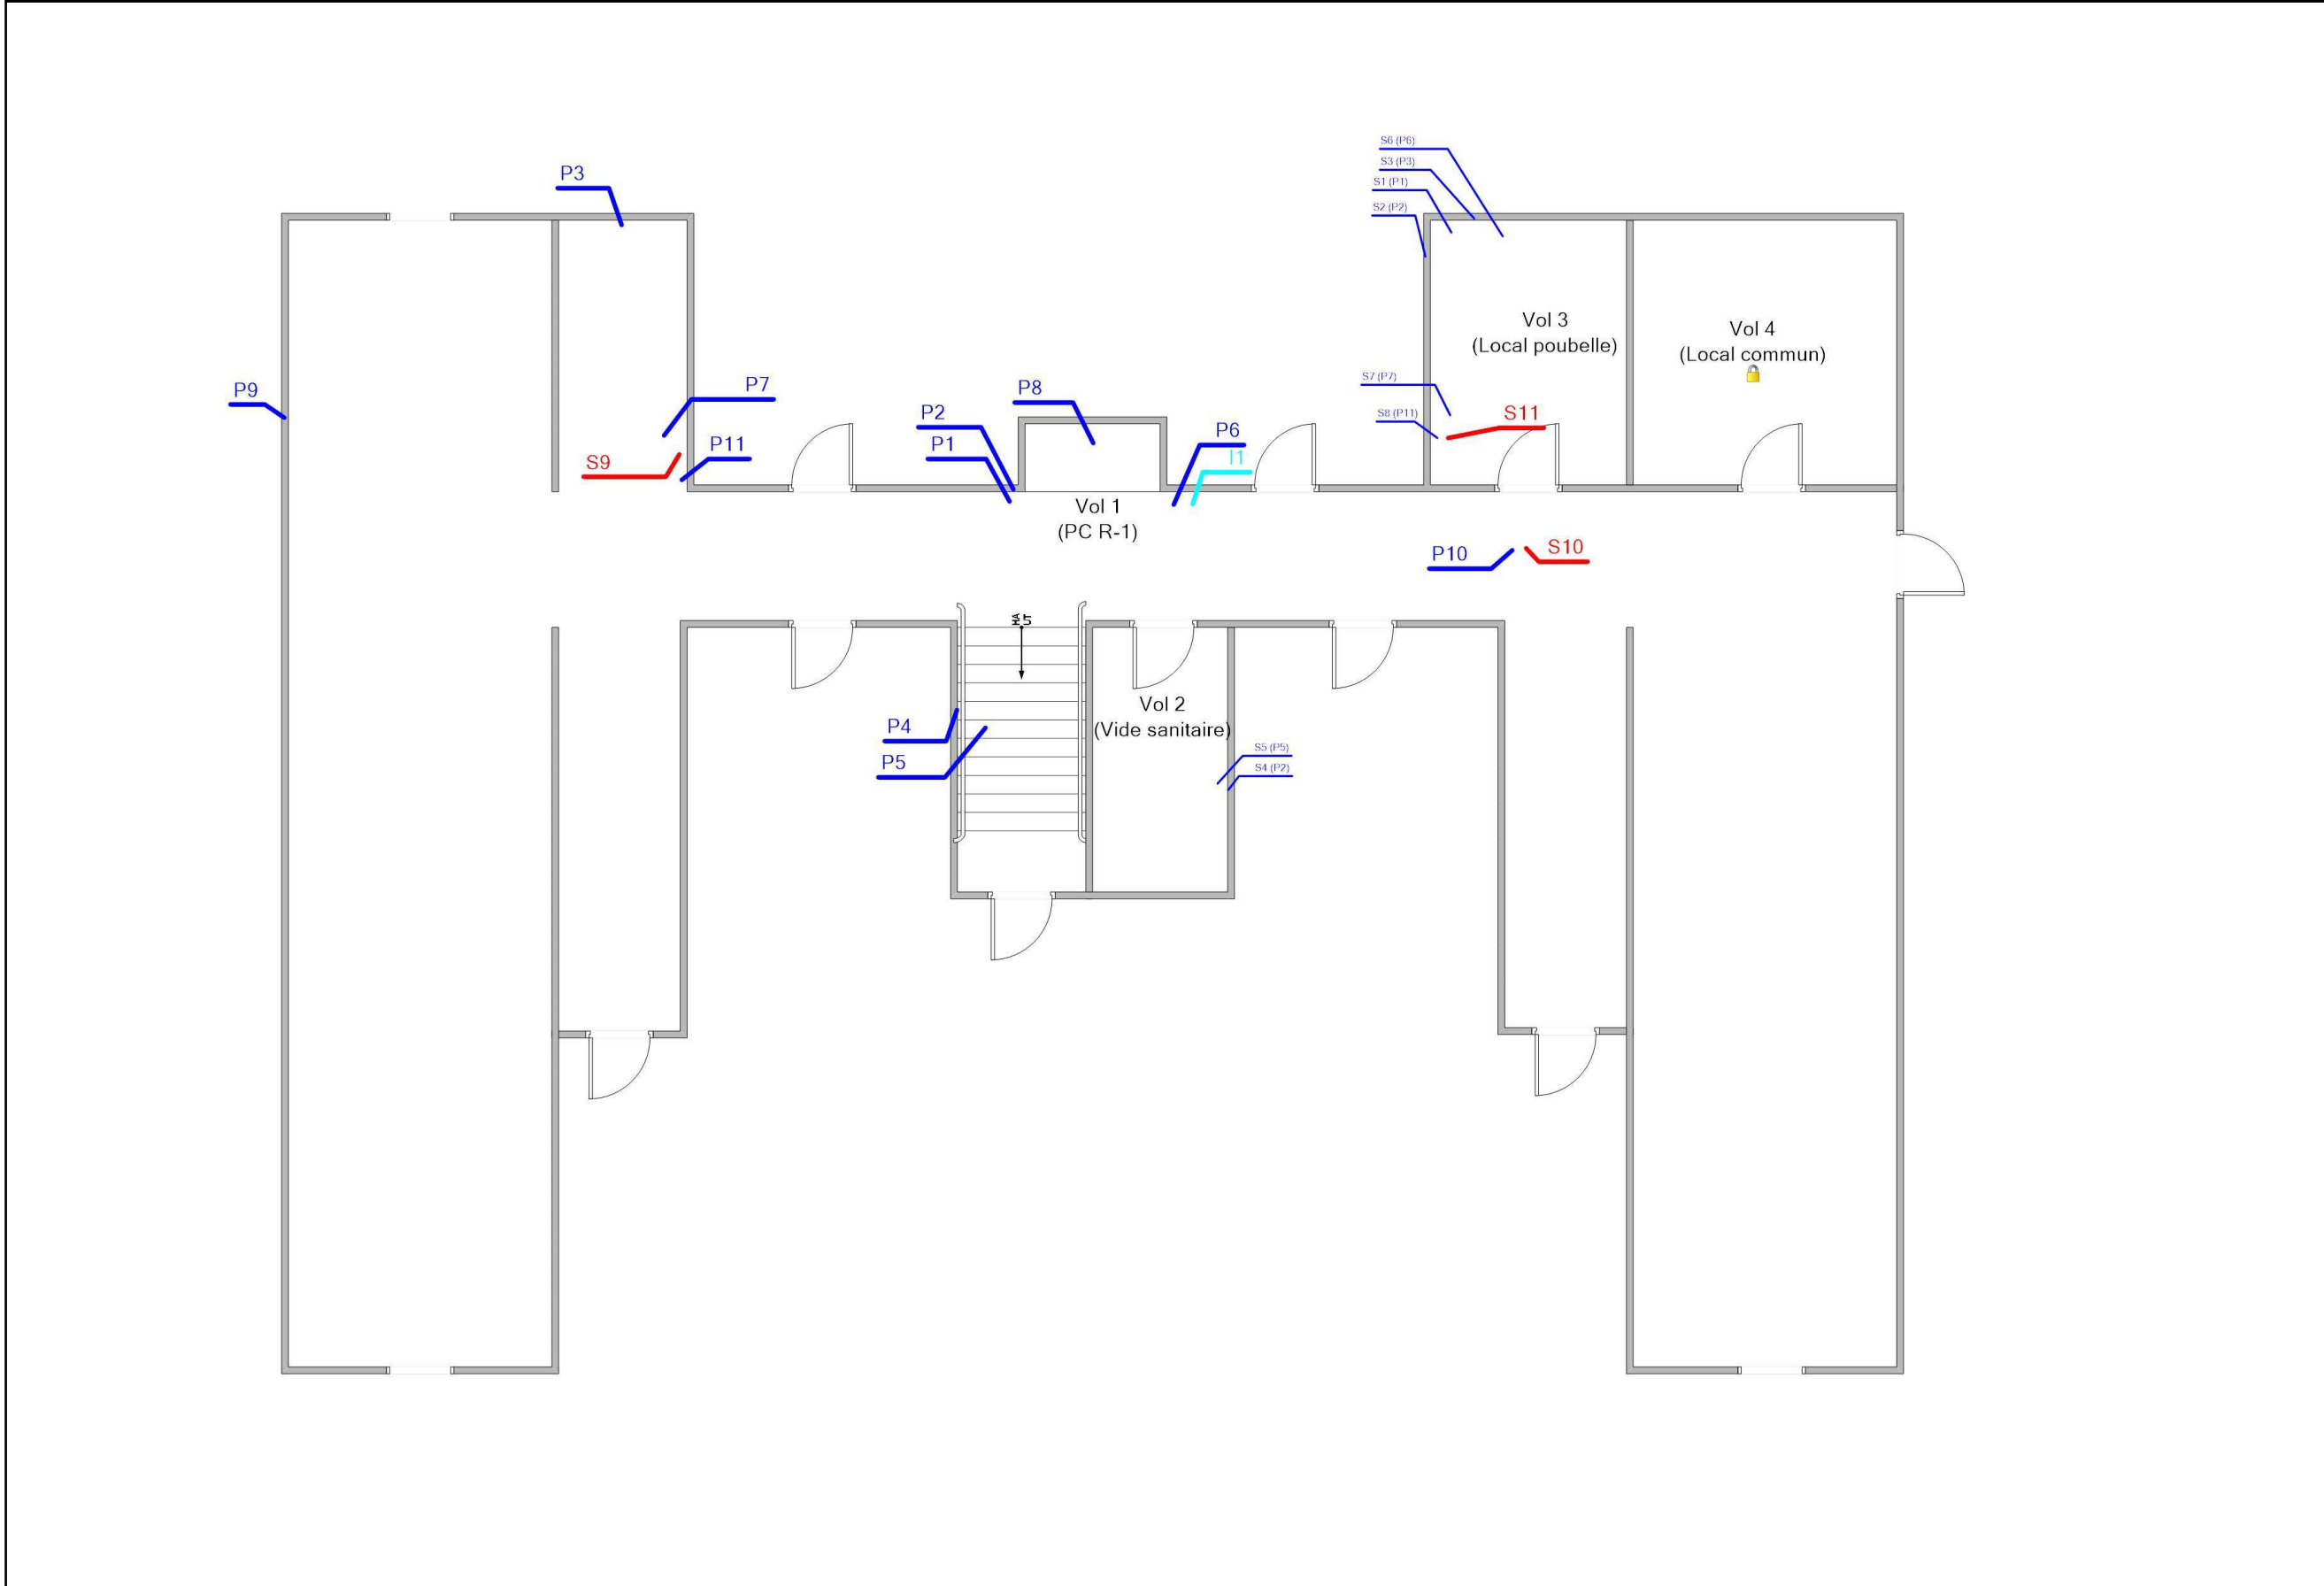

Adresse du bien
LES GRANDS PRES 53600 EVRON

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention
10/04/2017


Techniciens intervenant
PALLUEL Matthieu

SOUS SOL - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002LQ001030

Légende

	S11: Conduit en fibres-ciment
	S9: Conduit en fibres-ciment
	S10: Conduit en fibres-ciment

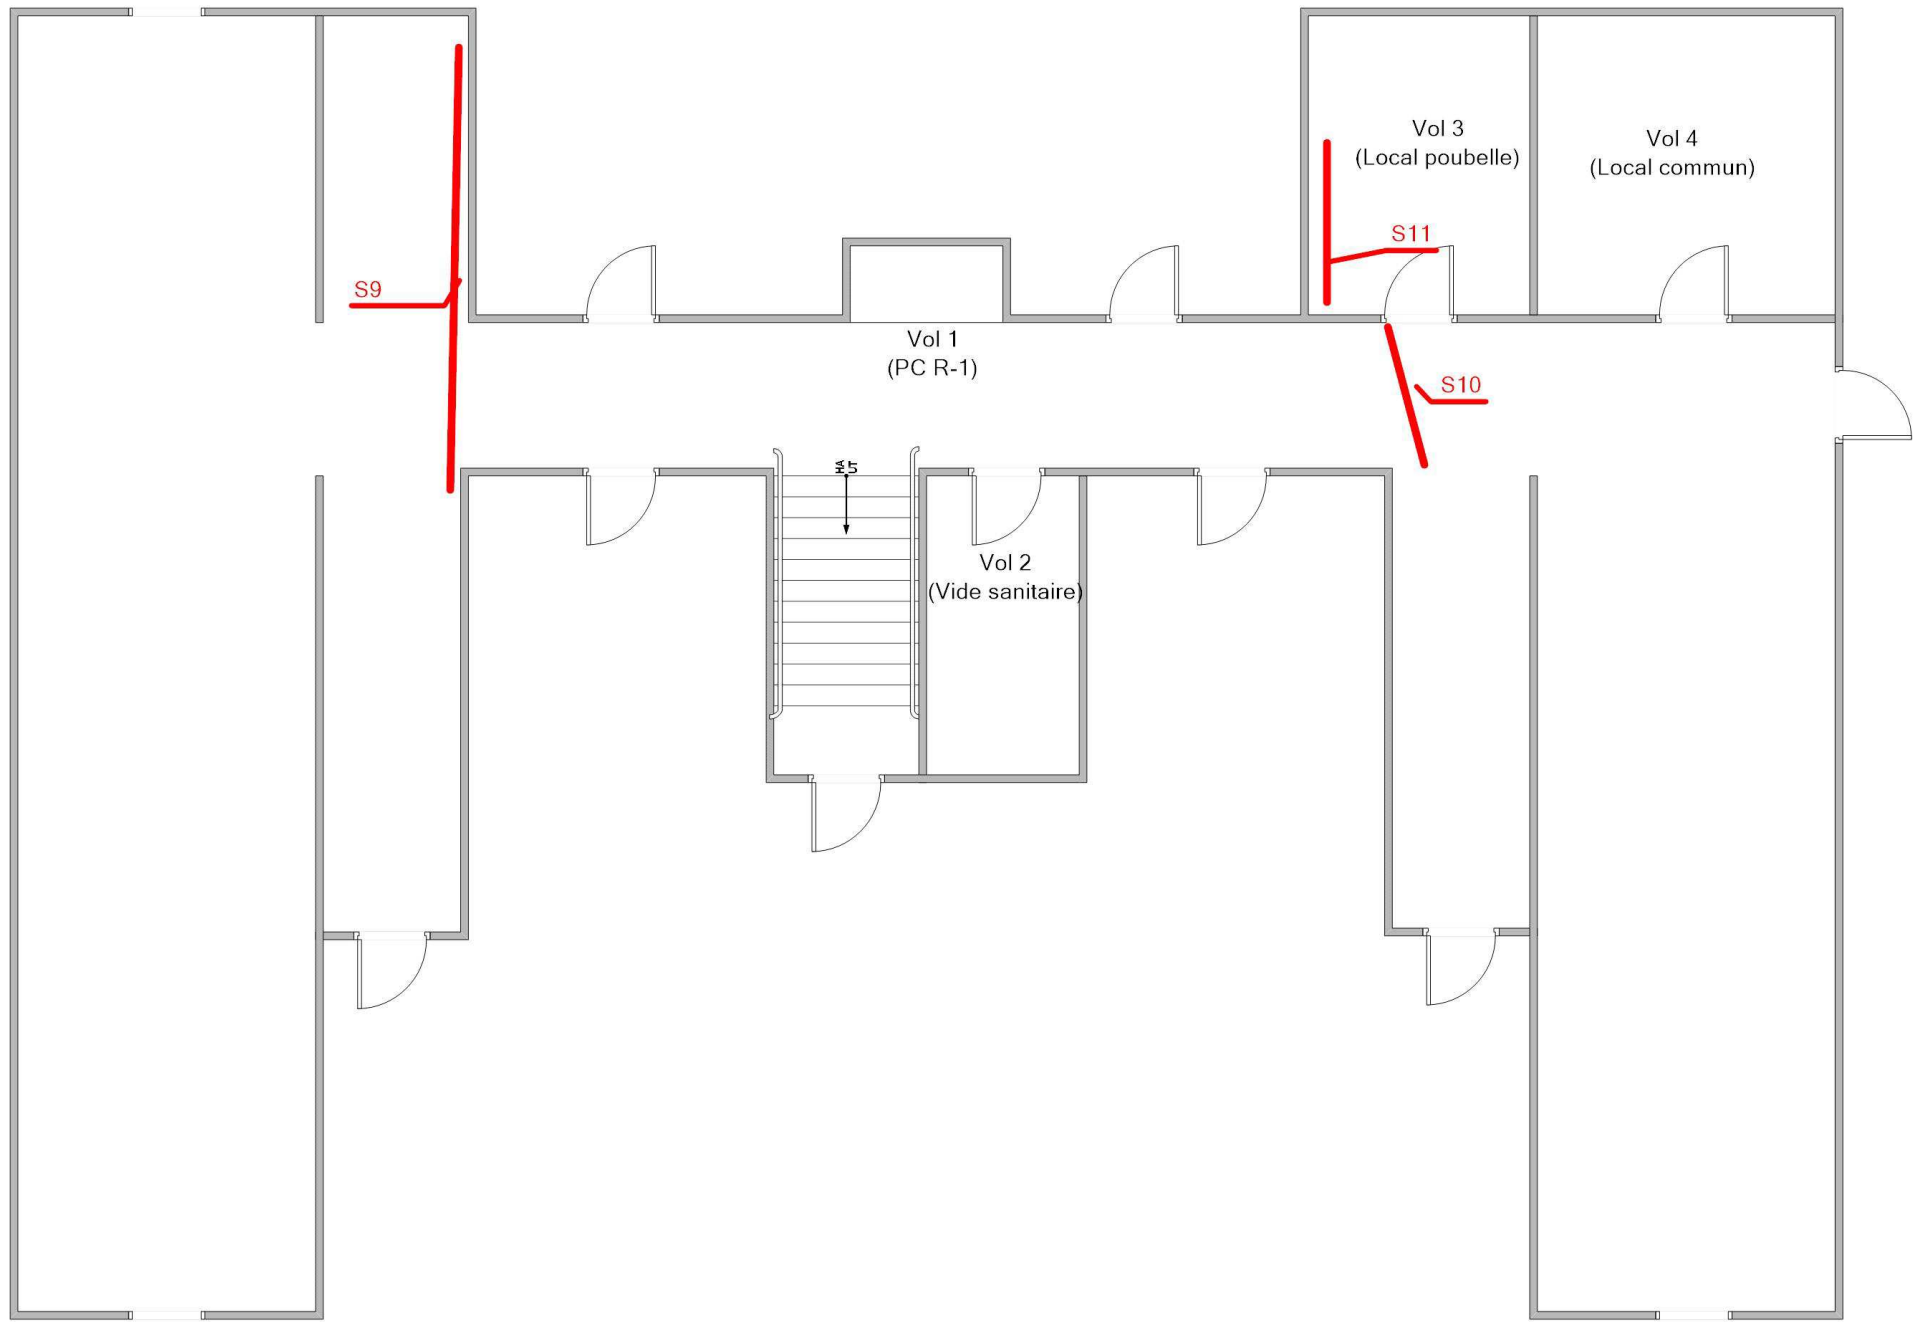

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LES GRANDS PRES 53600 EVRON	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	10/04/2017	PALLUEL Matthieu

ETAGES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002LQ001030

Légende

P


Localisation du
prélèvement

1

Localisation d'une impossibilité technique

5

Localisation dun sondage négatif

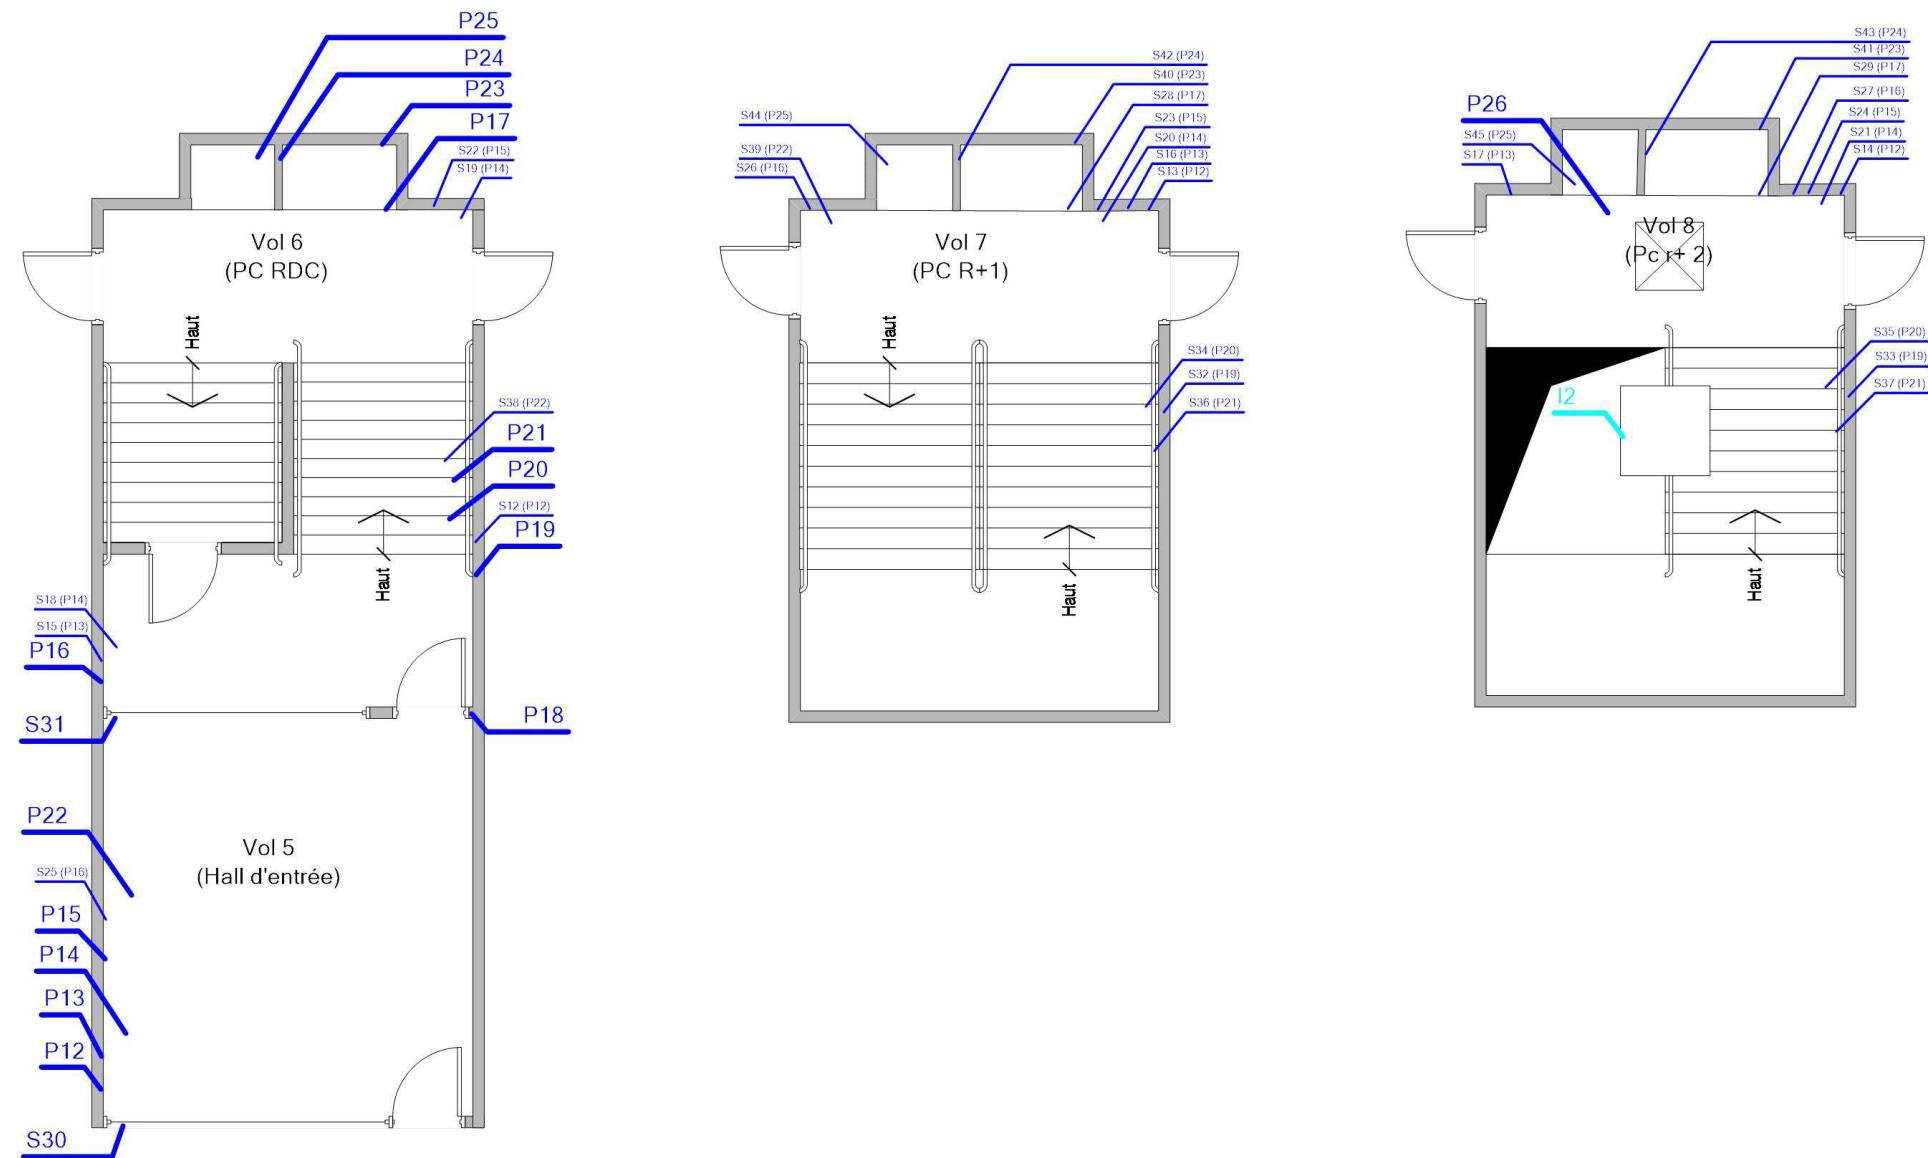

Adresse du bien

LES GRANDS PRES
53600 EVRON

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention

	10/04/2017
--	------------

Techniciens intervenant

PALLUEL Matthieu


COMBLES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002LQ001030	
				Légende	
				P	Localisation dun prélèvement
				S	Localisation dun sondage négatif
				S	Localisation dun sondage positif
				Technicien intervenant	
				PALLUEL Matthieu	

COMBLES - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002LQ001030

Légende

	S46: Conduit en fibres-ciment
	S48: Conduit en fibres-ciment
	S50: Conduit en fibres-ciment
	S51: Conduit en fibres-ciment
	S47: Conduit en fibres-ciment
	S49: Conduit en fibres-ciment

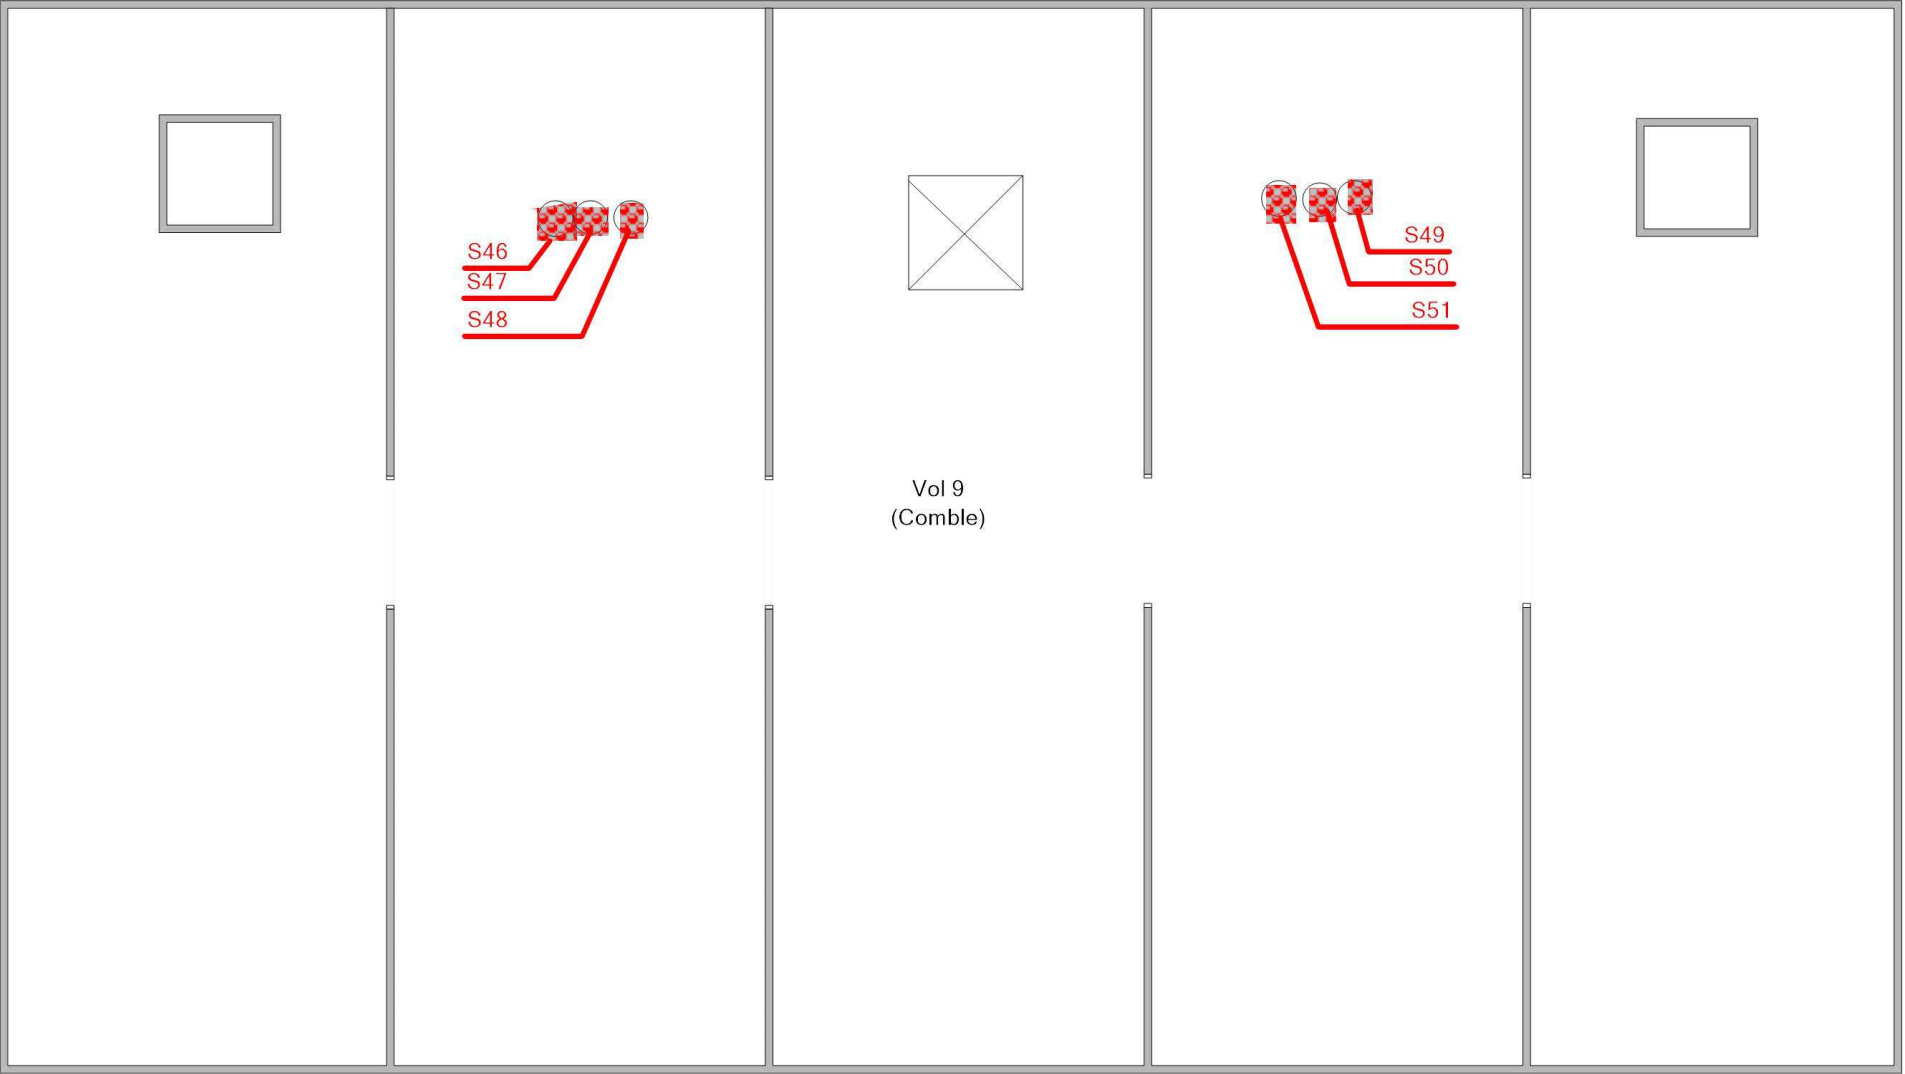

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LES GRANDS PRES 53600 EVRON	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	10/04/2017	PALLUEL Matthieu

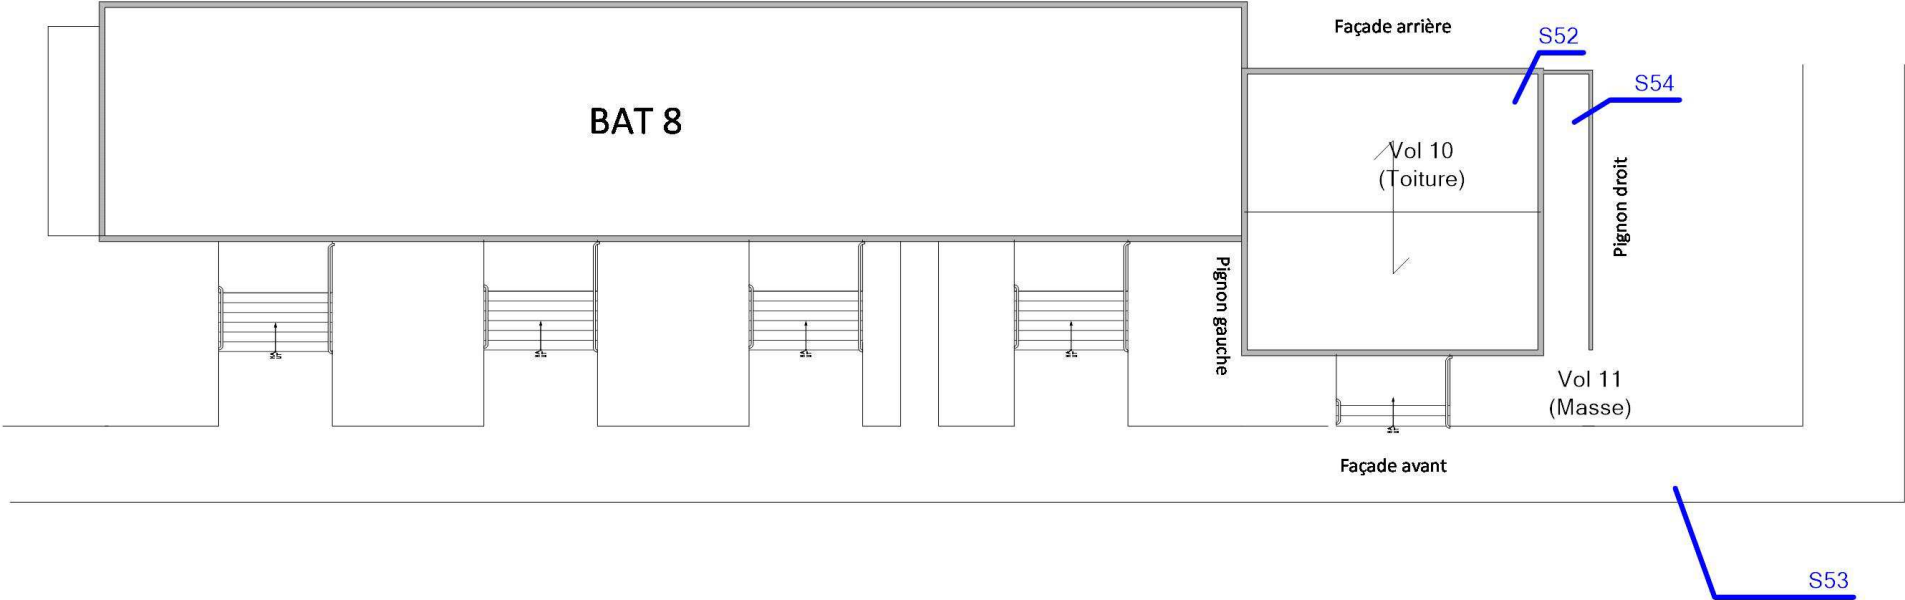MASSE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002LQ001030
				Légende
				S Localisation dun sondage négatif
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	LES GRANDS PRES 53600 EVRON	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	10/04/2017	PALLUEL Matthieu

Vol 12
(Façade 1)



Légende

	Localisation dun prélèvement
	Localisation dun sondage négatif



Adresse du bien

LES GRANDS PRES
53600 EVRON

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention

10/04/2017

Technicien intervenant

PALLUEL Matthieu

Légende

S Localisation d'un sondage négatif



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LES GRANDS PRES 53600 EVRON	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	10/04/2017	PALLUEL Matthieu

FAÇADE ARRIÈRE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002LQ001030
Vol 14 (Façade 2) 	Légende			
		Localisation dun sondage négatif		
		Adresse du bien	Désignation	Date intervention
	LES GRANDS PRES 53600 EVRON	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	10/04/2017	PALLUEL Matthieu

Légende	
 S	Localisation dun sondage négatif

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	LES GRANDS PRES 53600 EVRON	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	10/04/2017	PALLUEL Matthieu

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002LQ001030 n°30 - 1 (P30)	Combles - Vol 9 (Comble)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°30 - 2 (P30)	Combles - Vol 9 (Comble)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°29 - 1 (P29)	Combles - Vol 9 (Comble)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°29 - 2 (P29)	Combles - Vol 9 (Comble)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°31 - 1 (P31)	Combles - Vol 9 (Comble)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°31 - 2 (P31)	Combles - Vol 9 (Comble)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°32 - 1 (P32)	Combles - Vol 9 (Comble)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°32 - 2 (P32)	Combles - Vol 9 (Comble)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°28 - 1 (P28)	Combles - Vol 9 (Comble)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°28 - 2 (P28)	Combles - Vol 9 (Comble)	Prélevement négatif
S49 - 1 (A49)	Combles - Vol 9 (Comble)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S50 - 1 (A50)	Combles - Vol 9 (Comble)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S51 - 1 (A51)	Combles - Vol 9 (Comble)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002LQ001030 n°27 - 1 (P27)	Combles - Vol 9 (Comble)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°27 - 2 (P27)	Combles - Vol 9 (Comble)	Prélevement négatif
S46 - 1 (A46)	Combles - Vol 9 (Comble)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S47 - 1 (A47)	Combles - Vol 9 (Comble)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S48 - 1 (A48)	Combles - Vol 9 (Comble)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
002LQ001030 n°18 - 1 (A30)	Etages - Vol 5 (Hall d'entrée)	Absence sur présentation de documents
002LQ001030 n°18 - 2 (A30)	Etages - Vol 5 (Hall d'entrée)	Absence sur présentation de documents
S30 - 3 (A30)	Etages - Vol 5 (Hall d'entrée)	Absence sur présentation de documents
S31 - 1 (A31)	Etages - Vol 5 (Hall d'entrée)	Absence sur présentation de documents
002LQ001030 n°12 - 1 (P12)	Etages - Vol 5 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°12 - 2 (P12)	Etages - Vol 5 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°13 - 1 (P13)	Etages - Vol 5 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°13 - 2 (P13)	Etages - Vol 5 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°14 - 1 (P14)	Etages - Vol 5 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°14 - 2 (P14)	Etages - Vol 5 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°15 - 1 (P15)	Etages - Vol 5 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°15 - 2 (P15)	Etages - Vol 5 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002LQ001030 n°16 - 1 (P16)	Etages - Vol 5 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°16 - 2 (P16)	Etages - Vol 5 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°17 - 1 (P17)	Etages - Vol 6 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°17 - 2 (P17)	Etages - Vol 6 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°18 - 1 (P18)	Etages - Vol 5 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°18 - 2 (P18)	Etages - Vol 5 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°19 - 1 (P19)	Etages - Vol 6 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°19 - 2 (P19)	Etages - Vol 6 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°20 - 1 (P20)	Etages - Vol 6 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°20 - 2 (P20)	Etages - Vol 6 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°21 - 1 (P21)	Etages - Vol 6 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°21 - 2 (P21)	Etages - Vol 6 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°22 - 1 (P22)	Etages - Vol 5 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°22 - 2 (P22)	Etages - Vol 5 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°23 - 1 (P23)	Etages - Vol 6 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°23 - 2 (P23)	Etages - Vol 6 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°24 - 1 (P24)	Etages - Vol 6 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°24 - 2 (P24)	Etages - Vol 6 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°25 - 1 (P25)	Etages - Vol 6 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°25 - 2 (P25)	Etages - Vol 6 (PC RDC)	Prélevement négatif
	Etages - Vol 8 (Pc r+ 2)	I2
002LQ001030 n°26 - 1 (P26)	Etages - Vol 8 (Pc r+ 2)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°26 - 2 (P26)	Etages - Vol 8 (Pc r+ 2)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002LQ001030 n°35 - 1 (A60)	Façade avant - Vol 12 (Façade 1)	Absence sur présentation de documents
002LQ001030 n°35 - 2 (A60)	Façade avant - Vol 12 (Façade 1)	Absence sur présentation de documents
002LQ001030 n°35 - 1 (P35)	Façade avant - Vol 12 (Façade 1)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°35 - 2 (P35)	Façade avant - Vol 12 (Façade 1)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°34 - 1 (P34)	Façade avant - Vol 12 (Façade 1)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°34 - 2 (P34)	Façade avant - Vol 12 (Façade 1)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°33 - 1 (P33)	Façade avant - Vol 12 (Façade 1)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°33 - 2 (P33)	Façade avant - Vol 12 (Façade 1)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°36 - 1 (P36)	Façade avant - Vol 12 (Façade 1)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°36 - 2 (P36)	Façade avant - Vol 12 (Façade 1)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002LQ001030 n°33 - 1 (A53)	Masse - Vol 11 (Masse)	Absence sur présentation de documents
002LQ001030 n°33 - 2 (A53)	Masse - Vol 11 (Masse)	Absence sur présentation de documents
S52 - 1 (A52)	Masse - Vol 10 (Toiture)	Absence : pas d'amiante par nature

Référence	Localisation	Action
002LQ001030 n°1 - 1 (P1)	Sous sol - Vol 1 (PC R-1)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°1 - 2 (P1)	Sous sol - Vol 1 (PC R-1)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°2 - 1 (P2)	Sous sol - Vol 1 (PC R-1)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°2 - 2 (P2)	Sous sol - Vol 1 (PC R-1)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°3 - 1 (P3)	Sous sol - Vol 1 (PC R-1)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°3 - 2 (P3)	Sous sol - Vol 1 (PC R-1)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°4 - 1 (P4)	Sous sol - Vol 1 (PC R-1)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°4 - 2 (P4)	Sous sol - Vol 1 (PC R-1)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°5 - 1 (P5)	Sous sol - Vol 1 (PC R-1)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°5 - 2 (P5)	Sous sol - Vol 1 (PC R-1)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°6 - 1 (P6)	Sous sol - Vol 1 (PC R-1)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°6 - 2 (P6)	Sous sol - Vol 1 (PC R-1)	Prélevement négatif
	Sous sol - Vol 1 (PC R-1)	I1
002LQ001030 n°7 - 1 (P7)	Sous sol - Vol 1 (PC R-1)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°7 - 2 (P7)	Sous sol - Vol 1 (PC R-1)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°8 - 1 (P8)	Sous sol - Vol 1 (PC R-1)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°8 - 2 (P8)	Sous sol - Vol 1 (PC R-1)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°9 - 1 (P9)	Sous sol - Vol 1 (PC R-1)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°9 - 2 (P9)	Sous sol - Vol 1 (PC R-1)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°10 - 1 (P10)	Sous sol - Vol 1 (PC R-1)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°10 - 2 (P10)	Sous sol - Vol 1 (PC R-1)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°11 - 1 (P11)	Sous sol - Vol 1 (PC R-1)	Prélevement négatif
002LQ001030 n°11 - 2 (P11)	Sous sol - Vol 1 (PC R-1)	Prélevement négatif
S9 - 1 (A9)	Sous sol - Vol 1 (PC R-1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S10 - 1 (A10)	Sous sol - Vol 1 (PC R-1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S11 - 1 (A11)	Sous sol - Vol 3 (Local poubelle)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

002LQ001030 n°18 - 1 (A30)



002LQ001030 n°18 - 2 (A30)



002LQ001030 n°33 - 1 (A53)



002LQ001030 n°33 - 2 (A53)



002LQ001030 n°35 - 1 (A60)



002LQ001030 n°35 - 2 (A60)



002LQ001030 n°1 - 1 (P1)



002LQ001030 n°1 - 2 (P1)



002LQ001030 n°2 - 1 (P2)



002LQ001030 n°2 - 2 (P2)



002LQ001030 n°3 - 1 (P3)



002LQ001030 n°3 - 2 (P3)



002LQ001030 n°4 - 1 (P4)



002LQ001030 n°4 - 2 (P4)




002LQ001030 n°5 - 1 (P5)



002LQ001030 n°5 - 2 (P5)




002LQ001030 n°6 - 1 (P6)

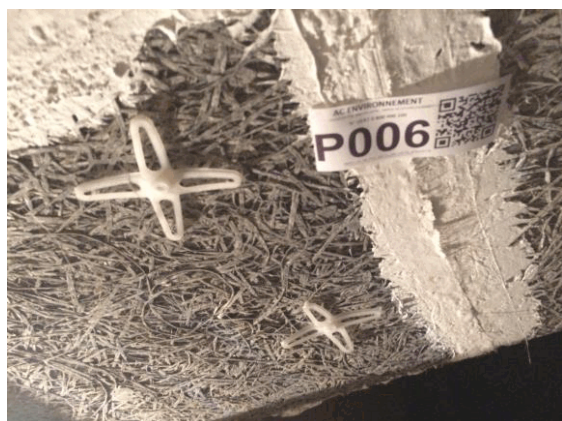

002LQ001030 n°6 - 2 (P6)



I1 - 1

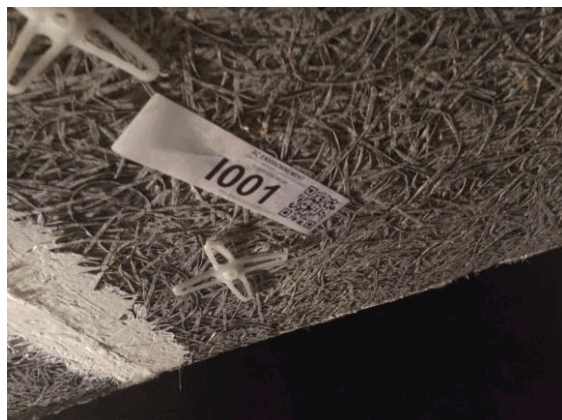

002LQ001030 n°7 - 1 (P7)



002LQ001030 n°7 - 2 (P7)



002LQ001030 n°8 - 1 (P8)



002LQ001030 n°8 - 2 (P8)



002LQ001030 n°9 - 1 (P9)



002LQ001030 n°9 - 2 (P9)



002LQ001030 n°10 - 1 (P10)



002LQ001030 n°10 - 2 (P10)



002LQ001030 n°11 - 1 (P11)



002LQ001030 n°11 - 2 (P11)



S9 - 1 (A9)



S10 - 1 (A10)




S11 - 1 (A11)




S30 - 3 (A30)




S31 - 1 (A31)

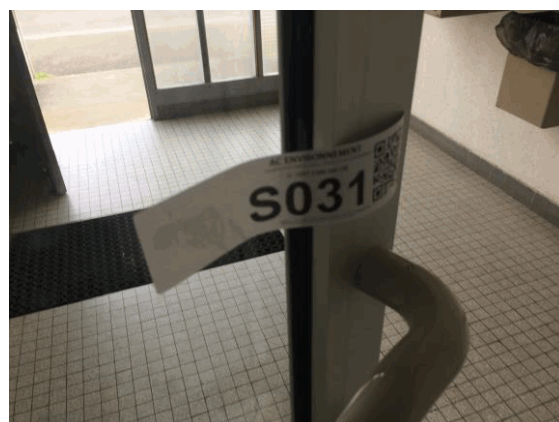

002LQ001030 n°12 - 1 (P12)

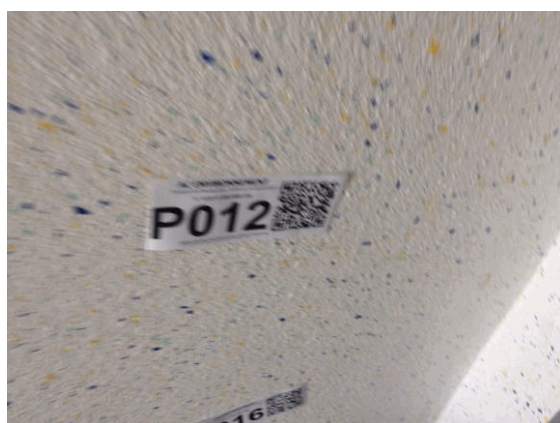

002LQ001030 n°12 - 2 (P12)

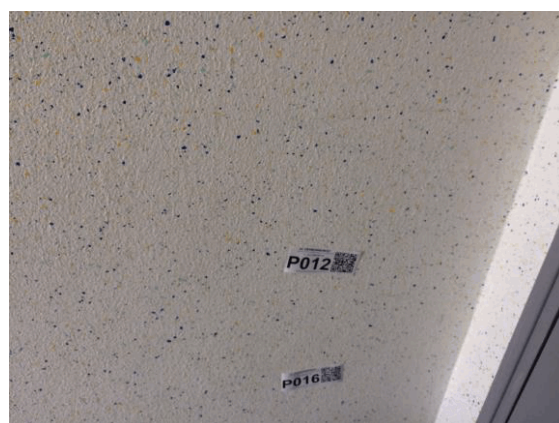

002LQ001030 n°13 - 1 (P13)



002LQ001030 n°13 - 2 (P13)



002LQ001030 n°14 - 1 (P14)



002LQ001030 n°14 - 2 (P14)




002LQ001030 n°15 - 1 (P15)



002LQ001030 n°15 - 2 (P15)



002LQ001030 n°16 - 1 (P16)

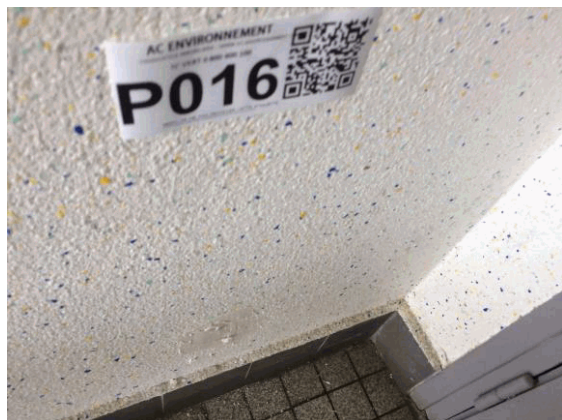

002LQ001030 n°16 - 2 (P16)



002LQ001030 n°17 - 1 (P17)



002LQ001030 n°17 - 2 (P17)



002LQ001030 n°18 - 1 (P18)



002LQ001030 n°18 - 2 (P18)



002LQ001030 n°19 - 1 (P19)



002LQ001030 n°19 - 2 (P19)




002LQ001030 n°20 - 1 (P20)



002LQ001030 n°20 - 2 (P20)



002LQ001030 n°21 - 1 (P21)

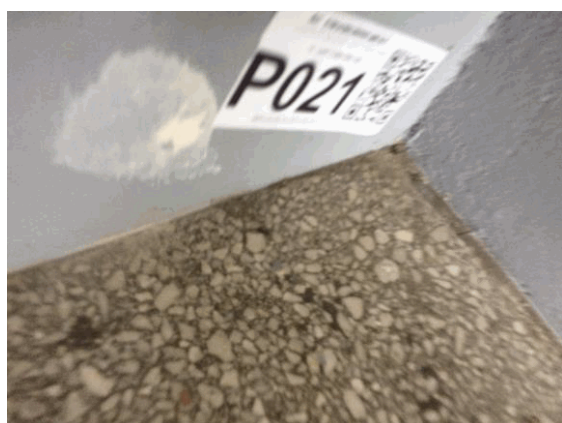

002LQ001030 n°21 - 2 (P21)




002LQ001030 n°22 - 1 (P22)



002LQ001030 n°22 - 2 (P22)



002LQ001030 n°23 - 1 (P23)

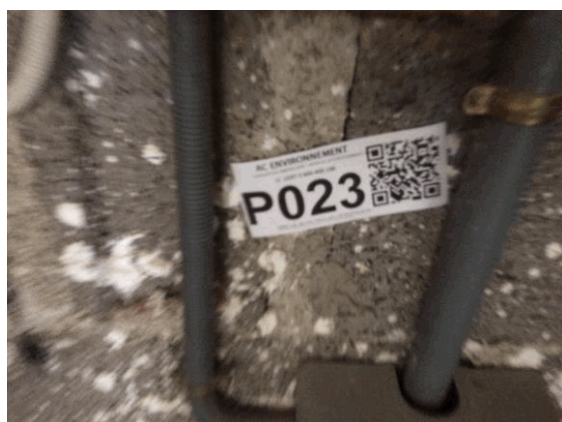

002LQ001030 n°23 - 2 (P23)



002LQ001030 n°24 - 1 (P24)



002LQ001030 n°24 - 2 (P24)



002LQ001030 n°25 - 1 (P25)



002LQ001030 n°25 - 2 (P25)



I2 - 1



002LQ001030 n°26 - 1 (P26)



002LQ001030 n°26 - 2 (P26)



S52 - 1 (A52)



002LQ001030 n°30 - 1 (P30)



002LQ001030 n°30 - 2 (P30)



002LQ001030 n°29 - 1 (P29)



002LQ001030 n°29 - 2 (P29)



002LQ001030 n°31 - 1 (P31)



002LQ001030 n°31 - 2 (P31)



002LQ001030 n°32 - 1 (P32)



002LQ001030 n°32 - 2 (P32)



002LQ001030 n°28 - 1 (P28)



002LQ001030 n°28 - 2 (P28)



S49 - 1 (A49)



S50 - 1 (A50)



S51 - 1 (A51)



002LQ001030 n°27 - 1 (P27)



002LQ001030 n°27 - 2 (P27)



S46 - 1 (A46)




S47 - 1 (A47)



S48 - 1 (A48)



002LQ001030 n°35 - 1 (P35)

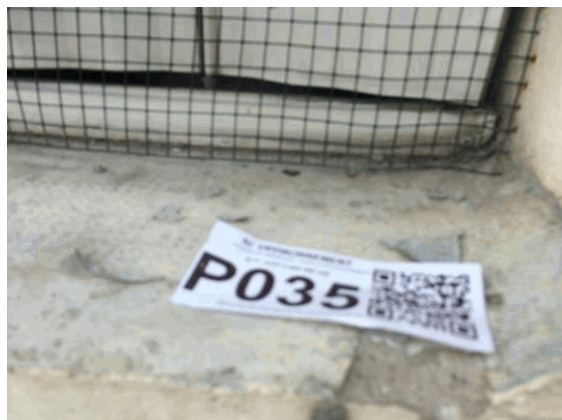

002LQ001030 n°35 - 2 (P35)



002LQ001030 n°34 - 1 (P34)



002LQ001030 n°34 - 2 (P34)



002LQ001030 n°33 - 1 (P33)



002LQ001030 n°33 - 2 (P33)



002LQ001030 n°36 - 1 (P36)



002LQ001030 n°36 - 2 (P36)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Enduit gris en vrac - -	Sous sol - Vol 1 (PC R-1)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac - Scellement parpaings -	Sous sol - Vol 1 (PC R-1)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac - Porteur brut -	Sous sol - Vol 1 (PC R-1)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac - Aspect gratté -	Sous sol - Vol 1 (PC R-1)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac - Sous face escalier -	Sous sol - Vol 1 (PC R-1)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en toile - Joints entre panneaux fibralith -	Sous sol - Vol 1 (PC R-1)	
P7	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau fibreux blanc + matériau fibreux multicolore avec poussières non séparable - Laine marron -	Sous sol - Vol 1 (PC R-1)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Carreaux de plâtre gaines techniques -	Sous sol - Vol 1 (PC R-1)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac - Ciment autour des conduits -	Sous sol - Vol 1 (PC R-1)	
P10	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau noir en mousse + toile blanche plâtrée en vrac non séparable - Enduit, blanc -	Sous sol - Vol 1 (PC R-1)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac - Support conduits fibrociment -	Sous sol - Vol 1 (PC R-1)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture non séparable - Peinture blanche pailletée bleu et jaune -	Etages - Vol 5 (Hall d'entrée)	
P13	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable - Grise -	Etages - Vol 5 (Hall d'entrée)	
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac + peinture - Carrelage 4x4 gris/beige tacheté -	Etages - Vol 5 (Hall d'entrée)	
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac - Partie haute porteur -	Etages - Vol 5 (Hall d'entrée)	
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac + peinture non séparable - Partie basse du porteur -	Etages - Vol 5 (Hall d'entrée)	
P17	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc - Cloisons briques -	Etages - Vol 6 (PC RDC)	
P18	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple blanc + peinture en faible quantité en vrac non séparable - -	Etages - Vol 5 (Hall d'entrée)	

P19	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac + peinture - Gris en plinthe -	Etages - Vol 6 (PC RDC)	
P20	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise + peinture - Plaques de marbre escalier -	Etages - Vol 6 (PC RDC)	
P21	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac + peinture - Contremarche -	Etages - Vol 6 (PC RDC)	
P22	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Etages - Vol 5 (Hall d'entrée)	
P23	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac - Scellement parpaings -	Etages - Vol 6 (PC RDC)	
P24	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + matériau rose en faible quantité en vrac non séparable - Scellement briques -	Etages - Vol 6 (PC RDC)	
P25	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité en vrac avec poussières non séparable - Gaines techniques -	Etages - Vol 6 (PC RDC)	
P26	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Dernier étage -	Etages - Vol 8 (Pc r+ 2)	
P27	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac - Cheminée -	Combles - Vol 9 (Comble)	
P28	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac - Conduits vmc -	Combles - Vol 9 (Comble)	
P29	Toiture et étanchéité	Élément sous toiture	Matériau fibreux jaune avec poussières + papier bitumé - Laine de verre + pare vapeur -	Combles - Vol 9 (Comble)	
P30	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Enduit plâtreux blanc -	Combles - Vol 9 (Comble)	
P31	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau compact beige + peinture non séparable - Lucarne -	Combles - Vol 9 (Comble)	
P32	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc -	Combles - Vol 9 (Comble)	
P33	Façades	Murs	Enduit compact gris + peinture - Orange -	Façade avant - Vol 12 (Façade 1)	
P34	Façades	Murs	Enduit compact gris + peintures multiples - Beige -	Façade avant - Vol 12 (Façade 1)	
P35	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Enduit compact gris + peintures multiples - Balcon -	Façade avant - Vol 12 (Façade 1)	
P36	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple blanc avec poussières - -	Façade avant - Vol 12 (Façade 1)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37887 EN DATE DU 25/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37479
Echantillon ITGA : IT071704-37887
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001030
Dossier client	_0005500009_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ001030001 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 1 (PC R-1)
Description ITGA	Enduit gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37888 EN DATE DU 25/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37479
Echantillon ITGA : IT071704-37888
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001030
Dossier client	_0005500009_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ001030002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 1 (PC R-1)
Description ITGA	Enduit gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37889 EN DATE DU 25/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37479
Echantillon ITGA : IT071704-37889
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001030
Dossier client	_0005500009_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ001030003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 1 (PC R-1)
Description ITGA	Enduit gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37890 EN DATE DU 25/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37479
Echantillon ITGA : IT071704-37890
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001030
Dossier client	_0005500009_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ001030004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 1 (PC R-1)
Description ITGA	Enduit gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37891 EN DATE DU 25/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37479
Echantillon ITGA : IT071704-37891
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001030
Dossier client	_0005500009_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ001030005 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 1 (PC R-1)
Description ITGA	Enduit gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37892 EN DATE DU 25/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37479
Echantillon ITGA : IT071704-37892
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001030
Dossier client	_0005500009_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ001030006 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Panneaux vissés / Vol 1 (PC R-1)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en toile

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en toile	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37893 EN DATE DU 25/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37479
Echantillon ITGA : IT071704-37893
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001030
Dossier client	_0005500009_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ001030007 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage / Vol 1 (PC R-1)
Description ITGA	Matériau fibreux blanc / Matériau fibreux multicolore avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau fibreux blanc + matériau fibreux multicolore avec poussières non séparable	MOLP le 21/04/2017	Amiante non détecté Analyse confirmée au META	---	2

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37894 EN DATE DU 25/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37479
Echantillon ITGA : IT071704-37894
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001030
Dossier client	_0005500009_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ001030008 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 1 (PC R-1)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37895 EN DATE DU 25/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37479
Echantillon ITGA : IT071704-37895
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001030
Dossier client	_0005500009_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ001030009 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage / Vol 1 (PC R-1)
Description ITGA	Enduit gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37896 EN DATE DU 25/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37479
Echantillon ITGA : IT071704-37896
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001030
Dossier client	_0005500009_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ001030010 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage / Vol 1 (PC R-1)
Description ITGA	Matériau noir en mousse / Toile blanche plâtrée en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau noir en mousse + toile blanche plâtrée en vrac non séparable	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37897 EN DATE DU 25/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37479
Echantillon ITGA : IT071704-37897
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001030
Dossier client	_0005500009_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ001030011 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 1 (PC R-1)
Description ITGA	Enduit gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37898 EN DATE DU 25/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37479
Echantillon ITGA : IT071704-37898
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001030
Dossier client	_0005500009_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ001030012 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Peinture décoratives / Vol 5 (Hall d'entrée)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture non séparable	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37899 EN DATE DU 25/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37479
Echantillon ITGA : IT071704-37899
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001030
Dossier client	_0005500009_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ001030013 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 5 (Hall d'entrée)
Description ITGA	Colle grise / Couche plâtrée blanche / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle grise + couche plâtrée blanche non séparable + peinture non séparable	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37900 EN DATE DU 25/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37479
Echantillon ITGA : IT071704-37900
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001030
Dossier client	_0005500009_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ001030014 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 5 (Hall d'entrée)
Description ITGA	Colle grise en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle grise en vrac + peinture	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37901 EN DATE DU 25/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37479
Echantillon ITGA : IT071704-37901
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001030
Dossier client	_0005500009_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ001030015 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 5 (Hall d'entrée)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37902 EN DATE DU 25/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37479
Echantillon ITGA : IT071704-37902
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001030
Dossier client	_0005500009_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ001030016 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 5 (Hall d'entrée)
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac + peinture non séparable	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37903 EN DATE DU 25/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37479
Echantillon ITGA : IT071704-37903
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001030
Dossier client	_0005500009_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ001030017 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 6 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37904 EN DATE DU 25/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37479
Echantillon ITGA : IT071704-37904
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001030
Dossier client	_0005500009_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ001030018 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 5 (Hall d'entrée)
Description ITGA	Matériau souple blanc / Peinture en faible quantité en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple blanc + peinture en faible quantité en vrac non séparable	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37905 EN DATE DU 25/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37479
Echantillon ITGA : IT071704-37905
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001030
Dossier client	_0005500009_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ001030019 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 6 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac + peinture	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37906 EN DATE DU 25/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37479
Echantillon ITGA : IT071704-37906
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001030
Dossier client	_0005500009_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ001030020 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 6 (PC RDC)
Description ITGA	Colle grise / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle grise + peinture	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37907 EN DATE DU 25/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37479
Echantillon ITGA : IT071704-37907
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001030
Dossier client	_0005500009_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ001030021 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 6 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac + peinture	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37908 EN DATE DU 25/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37479
Echantillon ITGA : IT071704-37908
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001030
Dossier client	_0005500009_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ001030022 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 5 (Hall d'entrée)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37909 EN DATE DU 25/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37479
Echantillon ITGA : IT071704-37909
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001030
Dossier client	_0005500009_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ001030023 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 6 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37910 EN DATE DU 25/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37479
Echantillon ITGA : IT071704-37910
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001030
Dossier client	_0005500009_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ001030024 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 6 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Matériau rose en faible quantité en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc + matériau rose en faible quantité en vrac non séparable	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37911 EN DATE DU 25/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37479
Echantillon ITGA : IT071704-37911
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001030
Dossier client	_0005500009_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ001030025 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 6 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peinture en faible quantité en vrac avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité en vrac avec poussières non séparable	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37912 EN DATE DU 25/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37479
Echantillon ITGA : IT071704-37912
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001030
Dossier client	_0005500009_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ001030026 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 8 (Pc r+ 2)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37913 EN DATE DU 25/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37479
Echantillon ITGA : IT071704-37913
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001030
Dossier client	_0005500009_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ001030027 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 9 (Comble)
Description ITGA	Enduit gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37914 EN DATE DU 25/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37479
Echantillon ITGA : IT071704-37914
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001030
Dossier client	_0005500009_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ001030028 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage / Vol 9 (Comble)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37915 EN DATE DU 25/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37479
Echantillon ITGA : IT071704-37915
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001030
Dossier client	_0005500009_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ001030029 / Toiture et étanchéité / Élément sous toiture / Isolant sous toiture / Vol 9 (Comble)
Description ITGA	Matériau fibreux jaune avec poussières / Papier bitumé

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau fibreux jaune avec poussières + papier bitumé	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37916 EN DATE DU 25/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37479
Echantillon ITGA : IT071704-37916
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001030
Dossier client	_0005500009_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ001030030 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Scellement briques / Vol 9 (Comble)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37917 EN DATE DU 25/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37479
Echantillon ITGA : IT071704-37917
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001030
Dossier client	_0005500009_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ001030031 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 9 (Comble)
Description ITGA	Matériau compact beige / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau compact beige + peinture non séparable	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37918 EN DATE DU 25/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37479
Echantillon ITGA : IT071704-37918
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001030
Dossier client	_0005500009_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ001030032 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre / Vol 9 (Comble)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37919 EN DATE DU 25/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37479
Echantillon ITGA : IT071704-37919
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001030
Dossier client	_0005500009_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ001030033 / Façades / Murs / Enduits projetés / Vol 12 (Façade 1)
Description ITGA	Enduit compact gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris + peinture	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37920 EN DATE DU 25/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37479
Echantillon ITGA : IT071704-37920
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001030
Dossier client	_0005500009_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ001030034 / Façades / Murs / Enduits projetés / Vol 12 (Façade 1)
Description ITGA	Enduit compact gris / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris + peintures multiples	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37921 EN DATE DU 25/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37479
Echantillon ITGA : IT071704-37921
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001030
Dossier client	_0005500009_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ001030035 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 12 (Façade 1)
Description ITGA	Enduit compact gris / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris + peintures multiples	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-37922 EN DATE DU 25/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37479
Echantillon ITGA : IT071704-37922
Reçu au laboratoire le : 13/04/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001030
Dossier client	_0005500009_ LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ001030036 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 12 (Façade 1)
Description ITGA	Matériau souple blanc avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple blanc avec poussières	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste