

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

### Adresse du bien

Adresse :	RES BEAULIEU
CP - Ville :	53200 CHATEAU GONTIER
Référence client :	_0005700003_
Date du repérage :	01/12/2016
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



## Sommaire

Rapport	Annexes
<p><b>- Renseignements administratifs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A - Désignation de l'immeuble</li> <li>B - Propriétaire / Donneur d'ordre</li> <li>C - Opérateur de repérage</li> <li>D - Personne autorisant l'émission du rapport</li> <li>E - Pièces visitées</li> </ul> <p><b>- Etude Préalable</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>F - Descriptif des travaux envisagés</li> <li>G - Périmètre du bâtiment concerné</li> <li>H - Objectif de la mission</li> <li>I - Document(s) mis à disposition</li> <li>J - Périmètre et programme de repérage</li> <li>K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements</li> <li>L - Adjonction(s) ou exclusion(s)</li> <li>M - Conditions existantes</li> </ul> <p><b>Conditions de repérage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>N - Modalités de repérage</li> <li>O - Moyens d'investigation</li> </ul> <p><b>Conclusions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage</li> <li>Q - Réserves / Commentaires</li> <li>R - Locaux ou partie de locaux non visités</li> </ul> <p><b>Grille de résultats du repérage</b></p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

## Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	RES BEAULIEU 53200 CHATEAU GONTIER	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_0005700003_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	GARDENAT Ludovic	Date du rapport :	15/12/2016
Accompagnateur :	néant (néant)	A Riorges, le 15/12/2016	
Date de repérage :	01/12/2016		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre			
Numéro attestation :	CPDI 4002 V3		
Délivré le :	23/06/2016		
		Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
sous-sol - Vol 1 (accès caves 1) sous-sol - Vol 3 (accès caves 2) sous-sol - Vol 5 (VS 1) sous-sol - Vol 7 (Local fioul) PC RDC - Vol 9 (Local à velo 1) PC RDC - Vol 11 (SAS extérieur) PC RDC - Vol 13 (VO RDC) PC RDC - Vol 15 (gaine tech) PC ETAGES - Vol 17 (PC R+1) PC ETAGES - Vol 19 (Séchoir R+1) PC ETAGES - Vol 21 (PC R+2) PC ETAGES - Vol 23 (Séchoir R+2) PC ETAGES - Vol 25 (PC R+3) PC ETAGES - Vol 27 (Séchoir R+3) combles non visités - Vol 29 (Comble) Façade avant - Vol 32 (Façade avant) pignon gauche - Vol 34 (pignon gauche)	sous-sol - Vol 2 (local tech) sous-sol - Vol 4 (Local entretien) sous-sol - Vol 6 (Chaufferie) PC RDC - Vol 8 (Local poubelle) PC RDC - Vol 10 (Local à velo 2) PC RDC - Vol 12 (Hall d'entrée) PC RDC - Vol 14 (PC RDC) PC RDC - Vol 16 (Séchoir RDC) PC ETAGES - Vol 18 (gaine tech r+1) PC ETAGES - Vol 20 (VO R+1) PC ETAGES - Vol 22 (gaine tech r+2) PC ETAGES - Vol 24 (VO R+2) PC ETAGES - Vol 26 (gaine tech r+3) PC ETAGES - Vol 28 (VO R+3) Plan masse - Vol 31 (Plan masse) Façade arrière - Vol 33 (Façade arrière) pignon droit - Vol 35 (pignon droit)



## Etude préalable

### F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans l'ensemble de parties communes du bâtiment

### G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble de parties communes du bâtiment

### H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

### I Document(s) mis à disposition

Aucun

### J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Conduits, canalisations et équipements	sous-sol	Vol 1 (accès caves 1) - Vol 2 (local tech) - Vol 3 (accès caves 2) - Vol 4 (Local entretien) - Vol 5 (VS 1) - Vol 6 (Chaufferie) - Vol 7 (Local fioul)	
Parois verticales intérieures et enduits	sous-sol	Vol 1 (accès caves 1) - Vol 2 (local tech) - Vol 3 (accès caves 2) - Vol 4 (Local entretien) - Vol 5 (VS 1) - Vol 6 (Chaufferie) - Vol 7 (Local fioul)	
Plafond et faux-plafonds	sous-sol	Vol 1 (accès caves 1) - Vol 3 (accès caves 2) - Vol 5 (VS 1) - Vol 6 (Chaufferie) - Vol 7 (Local fioul)	
Revêtement de sol	sous-sol	Vol 1 (accès caves 1) - Vol 2 (local tech) - Vol 3 (accès caves 2) - Vol 4 (Local entretien) - Vol 6 (Chaufferie) - Vol 7 (Local fioul)	
Conduits, canalisations et équipements	PC RDC	Vol 8 (Local poubelle) - Vol 13 (VO RDC) - Vol 15 (gaine tech)	



Parois verticales intérieures et enduits	PC RDC	Vol 8 (Local poubelle) - Vol 9 (Local à velo 1) - Vol 10 (Local à velo 2) - Vol 11 (SAS extérieur) - Vol 12 (Hall d'entrée) - Vol 13 (VO RDC) - Vol 14 (PC RDC) - Vol 15 (gaine tech) - Vol 16 (Séchoir RDC)	
Plafond et faux-plafonds	PC RDC	Vol 8 (Local poubelle) - Vol 9 (Local à velo 1) - Vol 10 (Local à velo 2) - Vol 11 (SAS extérieur) - Vol 12 (Hall d'entrée) - Vol 13 (VO RDC) - Vol 14 (PC RDC) - Vol 16 (Séchoir RDC)	
Revêtement de sol	PC RDC	Vol 8 (Local poubelle) - Vol 9 (Local à velo 1) - Vol 10 (Local à velo 2) - Vol 11 (SAS extérieur) - Vol 13 (VO RDC) - Vol 14 (PC RDC) - Vol 15 (gaine tech) - Vol 16 (Séchoir RDC)	
Revêtement de mur	PC RDC	Vol 14 (PC RDC)	
Parois verticales intérieures et enduits	PC ETAGES	Vol 17 (PC R+1) - Vol 18 (gaine tech r+1) - Vol 19 (Séchoir R+1) - Vol 20 (VO R+1) - Vol 21 (PC R+2) - Vol 22 (gaine tech r+2) - Vol 23 (Séchoir R+2) - Vol 24 (VO R+2) - Vol 25 (PC R+3) - Vol 26 (gaine tech r+3) - Vol 27 (Séchoir R+3) - Vol 28 (VO R+3)	
Plafond et faux-plafonds	PC ETAGES	Vol 17 (PC R+1) - Vol 19 (Séchoir R+1) - Vol 20 (VO R+1) - Vol 21 (PC R+2) - Vol 23 (Séchoir R+2) - Vol 24 (VO R+2) - Vol 27 (Séchoir R+3) - Vol 28 (VO R+3)	
Revêtement de sol	PC ETAGES	Vol 17 (PC R+1) - Vol 18 (gaine tech r+1) - Vol 19 (Séchoir R+1) - Vol 20 (VO R+1) - Vol 21 (PC R+2) - Vol 22 (gaine tech r+2) - Vol 23 (Séchoir R+2) - Vol 24 (VO R+2) - Vol 25 (PC R+3) - Vol 26 (gaine tech r+3) - Vol 27 (Séchoir R+3) - Vol 28 (VO R+3)	
Conduits, canalisations et équipements	PC ETAGES	Vol 20 (VO R+1) - Vol 24 (VO R+2) - Vol 26 (gaine tech r+3) - Vol 28 (VO R+3)	
Conduits, canalisations et équipements	combles non visités	Vol 29 (Comble)	

Equipements divers et accessoires	combles non visités	Vol 29 (Comble)	
Toiture et étanchéité	combles non visités	Vol 29 (Comble)	
Revêtement de sol	Plan masse	Vol 31 (Plan masse)	
Voies et réseaux divers	Plan masse	Vol 31 (Plan masse)	
Conduits, canalisations et équipements	Façade avant	Vol 32 (Façade avant)	
Façades	Façade avant	Vol 32 (Façade avant)	
Conduits, canalisations et équipements	Façade arrière	Vol 33 (Façade arrière)	
Façades	Façade arrière	Vol 33 (Façade arrière)	
Façades	pignon gauche	Vol 34 (pignon gauche)	
Façades	pignon droit	Vol 35 (pignon droit)	
Parois verticales intérieures et enduits	pignon droit	Vol 35 (pignon droit)	

**K** Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Sans Objet

**L** Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Sans Objet

**M** Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Sans Objet

## Conditions de repérage

### N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

### O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
  - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
  - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
  - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
  - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



## Conclusions

**P** Conclusion du présent rapport de repérage

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.**

Localisation	Matériau	Justification
Vol 12 (Hall d'entrée)	ALUMINIUM avec digicode	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 12 (Hall d'entrée)	carrelage grand carreaux	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client. (Carrelage réalisé dans les année 2010)
Vol 14 (PC RDC)	carrelage grand carreaux	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client. (Carrelage réalisé dans les année 2010)
Vol 12 (Hall d'entrée)	Colle de carrelage (faïence)	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client. (Carrelage réalisé dans les année 2010)
Vol 25 (PC R+3)	Métal (jointétanchéité)	accès impossible sans échelle grande hauteur
Vol 25 (PC R+3)	Plafond R+3	Accès impossible au plafond du R+3. Hauteur sous plafond trop importante.
Vol 25 (PC R+3)	Mastic vitrier	Accès impossible à la fenetre en haut de la cage sans échafaudage
Vol 6 (Chaufferie)	Joints et ensemble des réeaux de la chaudière	Impossibilités de réaliser des prélèvements sans dégradations de l'étanchéité du matériel et de ces accessoires, ce qui pourrait nuire au bon fonctionnement de la chaudière. Sur jugement visuelle : installation de chaudières récentes
Vol 6 (Chaufferie)	Calorifugeage plastiques gris récent	impossible de voir les matériaux présents sous les calorifugeages plastiques sans détérioration du matériau

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 2 (local tech)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S1
Vol 3 (accès caves 2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S2
Vol 4 (Local entretien)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S3
Vol 4 (Local entretien)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S4
Vol 3 (accès caves 2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S5
Vol 13 (VO RDC)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S36
Vol 13 (VO RDC)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S37
Vol 8 (Local poubelle)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S38
Vol 8 (Local poubelle)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S39
Vol 12 (Hall d'entrée)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P25
Vol 20 (VO R+1)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S52
Vol 20 (VO R+1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S53
Vol 20 (VO R+1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S54
Vol 24 (VO R+2)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S55



Vol 24 (VO R+2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S56
Vol 24 (VO R+2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S57
Vol 28 (VO R+3)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S58
Vol 28 (VO R+3)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S59
Vol 28 (VO R+3)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S60
Vol 26 (gaine tech r+3)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S62
Vol 33 (Façade arrière)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S119
Vol 33 (Façade arrière)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S120
Vol 32 (Façade avant)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S121
Vol 32 (Façade avant)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S122
Vol 29 (Comble)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S123
Vol 29 (Comble)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S124
Vol 29 (Comble)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S125
Vol 29 (Comble)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S126
Vol 29 (Comble)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S127
Vol 29 (Comble)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S128
Vol 29 (Comble)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S129
Vol 7 (Local fioul)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S133
Vol 6 (Chaufferie)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S134

Q

Réserves / Commentaires



Contre analyse :

Dans le cadre de travaux concernant les parois intérieures de la cage d'escalier et du hall d'entrée, (murs et cloisons), il est nécessaire de réaliser des prélèvements complémentaires afin de confirmer le résultat des matériaux au différents étages et au RDC.

- Commentaire n°1 : Le diagnostic amiante a été réalisé en simulant une prestation type démolition afin de repérer l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante. Cependant le bâtiment n'est pas à démolir. De plus il n'est pas vide de meubles.

Des réserves sont émises sur les matériaux non accessibles sans destruction importante ou démontage d'éléments de la construction.

Réserves sur :

Les matériaux présents entre les doublages et la maçonnerie, invisibles sans dépose du doublage.

Les sorties de conduits sur les façades extérieures avec caches intérieurs empêchant leur repérage si des sondages destructifs ne sont pas effectués.

Les matériaux présents dans les plénums, invisibles sans dépose du faux plafond.

Les matériaux présents sous le bardage présent en façade.

Les matériaux présents dans les coffrages verticaux et horizontaux.

Les éléments ponctuels de toiture où une nacelle est nécessaire pour être exhaustif.

Les réseaux et canalisations présents sous et autour du bâtiment et recouverts par d'autres matériaux, (exemple réseau d'évacuation des eaux usées...)

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans les parties communes du bâtiment, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures présentes dans les parties communes (Peinture sur les portes, fenêtres, garde-corps, murs, plafond...)

- Les colles de carrelage et faïence dans le SAS entrée. (Réalisé en 2013). Des prélèvements complémentaires sont nécessaires en cas de réalisation de travaux sur ces 2 éléments afin de voir les matériaux présents sous ceux-ci..

Commentaire n°2 : Diagnostic des combles :

Le diagnostic des combles n'a pu être réalisé de manière exhaustive dans la mesure où le déplacement dans ceux-ci est difficile. L'ensemble des conduits de ventilation repérés dans les combles sont en amiante-ciment.

Impossibilités de visualiser tous les matériaux présents dans les combles cachés par l'isolant (Ouate de cellulose blanche) de par sa forte densité ; empêchant de réaliser un repérage complet et exhaustif des combles

Présence d'ardoise naturelle posées au sol dans les combles.

Diagnostic toiture :

Impossible d'accéder à la toiture en extérieur sans nacelle par l'extérieur ou sans échafaudage par l'intérieur de la cage (présence de Skydome).

Dans les combles, on peut voir que la couverture est en ardoise naturelles.

**R** Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
toiture - Vol 30 (Toiture)	Moyen investigation non mis a disposition	Nacelle nécessaire pour accéder en toiture
Vol 29 (Comble) - combles	Le diagnostic des combles n'a pu être réalisé de manière exhaustive dans la mesure où le déplacement dans ceux-ci est difficile.	parties des combles difficile d'accès L'ensemble des conduits de ventilation repérés dans les combles sont en amiante-ciment.

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



## Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Toiture et étanchéité

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Conduits, canalisations et équipements

- Equipements divers et accessoires

- Voies et réseaux divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
sous-sol	Vol 2 (local tech)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S1	Réalisation d'un sondage		S1 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC RDC	Vol 15 (gaine tech)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S1	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S1		S1 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
sous-sol	Vol 3 (accès caves 2)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S2	Réalisation d'un sondage		S2 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
sous-sol	Vol 4 (Local entretien)	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S3	Réalisation d'un sondage		S3 - 1 - S3 - 2				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
sous-sol	Vol 4 (Local entretien)	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S4	Réalisation d'un sondage		S4 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
sous-sol	Vol 3 (accès caves 2)	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S5	Réalisation d'un sondage		S5 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
sous-sol	Vol 3 (accès caves 2)	Conduit eau	Calorifugeage	P5	Réalisation d'un prélèvement	Laine + matériaux bitumineux noir + tresse		P5	Matériau fibreux jaune / Couche bitumineuse noire / Toile fibreuse beige	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
sous-sol	Vol 3 (accès caves 2) - Vol 5 (VS 1) - Vol 1 (accès caves 1) - Vol 4 (Local entretien)	Conduit eau	Calorifugeage	P5 - S7 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Laine + matériaux bitumineux noir + tresse		P5	Matériau fibreux jaune / Couche bitumineuse noire / Toile fibreuse beige	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 13 (VO RDC)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S36	Réalisation d'un sondage		S36 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC RDC	Vol 13 (VO RDC)	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S37	Réalisation d'un sondage		S37 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC RDC	Vol 8 (Local poubelle)	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S38	Réalisation d'un sondage		S38 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC RDC	Vol 8 (Local poubelle)	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S39	Réalisation d'un sondage		S39 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC RDC	Vol 13 (VO RDC)	Conduit eau	Calorifugeage	P17	Réalisation d'un prélèvement	laine + tresse	002OY000 278 n°17 - 1 - 002OY000 278 n°17 - 2	P17	Matériau fibreux blanc avec poussières / Peinture en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 8 (Local poubelle)	Conduit eau	Calorifugeage	S40	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	laine + tresse	002OY000 278 n°17 - 1 - 002OY000 278 n°17 - 2	P17	Matériau fibreux blanc avec poussières / Peinture en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGES	Vol 20 (VO R+1)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S52	Réalisation d'un sondage		S52 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC ETAGES	Vol 20 (VO R+1)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S53	Réalisation d'un sondage	Dans la dalle au plafond	S53 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC ETAGES	Vol 24 (VO R+2)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S53	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S53	Dans la dalle au plafond	S53 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC ETAGES	Vol 28 (VO R+3)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S53	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S53	Dans la dalle au plafond	S53 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC ETAGES	Vol 20 (VO R+1)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S54	Réalisation d'un sondage		S54 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
PC ETAGES	Vol 24 (VO R+2)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S54	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S54		S54 - 1			Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC ETAGES	Vol 28 (VO R+3)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S54	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S54		S54 - 1			Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC ETAGES	Vol 24 (VO R+2)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S55	Réalisation d'un sondage		S55 - 1			Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC ETAGES	Vol 24 (VO R+2)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S56	Réalisation d'un sondage	Dans la dalle au plafond	S56 - 1			Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC ETAGES	Vol 28 (VO R+3)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S56	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S56	Dans la dalle au plafond	S56 - 1			Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC ETAGES	Vol 24 (VO R+2)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S57	Réalisation d'un sondage		S57 - 1			Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC ETAGES	Vol 28 (VO R+3)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S57	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S57		S57 - 1			Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
PC ETAGES	Vol 28 (VO R+3)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S58	Réalisation d'un sondage		S58 - 1			Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC ETAGES	Vol 28 (VO R+3)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S59	Réalisation d'un sondage		S59 - 1			Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC ETAGES	Vol 28 (VO R+3)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S60	Réalisation d'un sondage		S60 - 1			Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC ETAGES	Vol 26 (gaine tech r+3)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S62	Réalisation d'un sondage	plafond gaine tech gaz	S62 - 1 - S62 - 2			Présence sur document
Façade arrière	Vol 33 (Façade arrière)	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S119	Réalisation d'un sondage		S119 - 1			Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Façade arrière	Vol 33 (Façade arrière)	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S120	Réalisation d'un sondage		S120 - 1			Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Façade avant	Vol 32 (Façade avant)	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S121	Réalisation d'un sondage		S121 - 1			Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Façade avant	Vol 32 (Façade avant)	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S122	Réalisation d'un sondage		S122 - 1			Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
combles non visités	Vol 29 (Comble)	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S123	Réalisation d'un sondage		S123 - 1			Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
combles non visités	Vol 29 (Comble)	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S124	Réalisation d'un sondage		S124 - 1			Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
combles non visités	Vol 29 (Comble)	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S125	Réalisation d'un sondage		S125 - 1			Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
combles non visités	Vol 29 (Comble)	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S126	Réalisation d'un sondage		S126 - 1			Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
combles non visités	Vol 29 (Comble)	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S127	Réalisation d'un sondage		S127 - 1			Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
combles non visités	Vol 29 (Comble)	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S128	Réalisation d'un sondage		S128 - 1			Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
combles non visités	Vol 29 (Comble)	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S129	Réalisation d'un sondage		S129 - 1			Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
sous-sol	Vol 6 (Chaufferie)	Conduit eau	Calorifugeage plastiques gris récent	I8			I8 - 1			impossible de voir les matériaux présents sous les calorifugeages plastiques sans détérioration du matériau
sous-sol	Vol 7 (Local fioul)	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S133	Réalisation d'un sondage		S133 - 1			Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
sous-sol	Vol 6 (Chaufferie)	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S134	Réalisation d'un sondage		S134 - 1 - S134 - 2			Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
sous-sol	Vol 6 (Chaufferie)	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S134	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S134		S134 - 1 - S134 - 2			Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
combles non visités	Vol 29 (Comble)	Equipement acier gris	laines marron isolante	P44	Réalisation d'un prélèvement		002OY000 278 n°44 - 1 - 002OY000 278 n°44 - 2	P44	Matériau fibreux multicolore avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
sous-sol	Vol 6 (Chaufferie)	Chaudières	Joints et ensemble des réseaux de la chaudière	I7			I7 - 1				Impossibilités de réaliser des prélèvements sans dégradations de l'étanchéité du matériel et de ces accessoires, ce qui pourrait nuire au bon fonctionnement de la chaudière. Sur jugement visuelle : installation de chaudières récentes

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade avant	Vol 32 (Façade avant)	Murs	Enduits projetés	P37	Réalisation d'un prélèvement	Gris + peinture rose	002OY000 278 n°37 - 1	P37	Enduit compact gris hétérogène / Matériau plâtreux blanc / Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade arrière	Vol 33 (Façade arrière)	Murs	Enduits projetés	S109	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P37	Gris + peinture rose	002OY000 278 n°37 - 1	P37	Enduit compact gris hétérogène / Matériau plâtreux blanc / Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
pignon gauche	Vol 34 (pignon gauche)	Murs	Enduits projetés	S110	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P37	Gris + peinture rose	002OY000 278 n°37 - 1	P37	Enduit compact gris hétérogène / Matériau plâtreux blanc / Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
pignon droit	Vol 35 (pignon droit)	Bardages	Plaques fibres	P38	Réalisation d'un prélèvement	plaque beige + isolant extérieur	002OY000 278 n°38 - 1 - 002OY000 278 n°38 - 2	P38	Polystyrène blanc avec poussières / Matériau compact beige / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
pignon droit	Vol 35 (pignon droit)	Bardages	Plaques fibres	P38	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P38	plaque beige + isolant extérieur	002OY000 278 n°38 - 1 - 002OY000 278 n°38 - 2	P38	Polystyrène blanc avec poussières / Matériau compact beige / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 32 (Façade avant)	Bardages	Plaques fibres	S114	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P38	plaque beige + isolant extérieur	002OY000 278 n°38 - 1 - 002OY000 278 n°38 - 2	P38	Polystyrène blanc avec poussières / Matériau compact beige / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière	Vol 33 (Façade arrière)	Bardages	Plaques fibres	S113	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P38	plaque beige + isolant extérieur	002OY000 278 n°38 - 1 - 002OY000 278 n°38 - 2	P38	Polystyrène blanc avec poussières / Matériau compact beige / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
pignon gauche	Vol 34 (pignon gauche)	Bardages	Plaques fibres	S112	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P38	plaque beige + isolant extérieur	002OY000 278 n°38 - 1 - 002OY000 278 n°38 - 2	P38	Polystyrène blanc avec poussières / Matériau compact beige / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 32 (Façade avant)	Murs	Enduits projetés	P39	Réalisation d'un prélèvement	Gris avec granulats apparents	002OY000 278 n°39 - 1 - 002OY000 278 n°39 - 2	P39	Enduit compact gris hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière	Vol 33 (Façade arrière)	Murs	Enduits projetés	S115	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P39	Gris avec granulats apparents	002OY000 278 n°39 - 1 - 002OY000 278 n°39 - 2	P39	Enduit compact gris hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
pignon gauche	Vol 34 (pignon gauche)	Murs	Enduits projetés	S116	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P39	Gris avec granulats apparents	002OY000 278 n°39 - 1 - 002OY000 278 n°39 - 2	P39	Enduit compact gris hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
pignon droit	Vol 35 (pignon droit)	Murs	Enduits projetés	S117	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P39	Gris avec granulats apparents	002OY000 278 n°39 - 1 - 002OY000 278 n°39 - 2	P39	Enduit compact gris hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
pignon droit	Vol 35 (pignon droit)	Murs	Enduit ciment	P40	Réalisation d'un prélèvement	gris du muret d'accès à la chaufferie	002OY000 278 n°40 - 1 - 002OY000 278 n°40 - 2	P40	Enduit compact gris hétérogène / Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
pignon gauche	Vol 34 (pignon gauche)	Murs	Enduit ciment poteaux rond	P43	Réalisation d'un prélèvement		002OY000 278 n°43 - 1 - 002OY000 278 n°43 - 2	P43	Enduit gris en vrac / Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
pignon gauche	Vol 34 (pignon gauche)	Murs	Enduit ciment poteaux rond	P43	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P43		002OY000 278 n°43 - 1 - 002OY000 278 n°43 - 2	P43	Enduit gris en vrac / Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
sous-sol	Vol 3 (accès caves 2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P1	Réalisation d'un prélèvement	Joint gris d'assemblage des briques rouges	002OY000 278 n°1 - 1 - - 002OY000 278 n°1 - 2	P1	Enduit compact gris / Peinture en faible quantité / Matériau rouge	Négatif	Négatif sur analyse
sous-sol	Vol 1 (accès caves 1) - Vol 3 (accès caves 2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Joint gris d'assemblage des briques rouges	002OY000 278 n°1 - 1 - - 002OY000 278 n°1 - 2	P1	Enduit compact gris / Peinture en faible quantité / Matériau rouge	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
sous-sol	Vol 3 (accès caves 2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P2	Réalisation d'un prélèvement	Enduit débulage béton banché brut	002OY000 278 n°2 - 1 - 002OY000 278 n°2 - 2	P2	Enduit compact gris hétérogène / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
sous-sol	Vol 3 (accès caves 2) - Vol 4 (Local entretien) - Vol 1 (accès caves 1) - Vol 2 (local tech) - Vol 5 (VS 1) - Vol 7 (Local fioul)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P2 - S17 - S18 - S23 - S24 - S131	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Enduit débulage béton banché brut	002OY000 278 n°2 - 1 - 002OY000 278 n°2 - 2	P2	Enduit compact gris hétérogène / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 15 (gaine tech)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S63	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Enduit débulage béton banché brut	002OY000 278 n°2 - 1 - 002OY000 278 n°2 - 2	P2	Enduit compact gris hétérogène / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGES	Vol 18 (gaine tech r+1) - Vol 22 (gaine tech r+2) - Vol 26 (gaine tech r+3)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S64 - S65 - S66	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Enduit débulage béton banché brut	002OY000 278 n°2 - 1 - 002OY000 278 n°2 - 2	P2	Enduit compact gris hétérogène / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
sous-sol	Vol 3 (accès caves 2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P6	Réalisation d'un prélèvement	joint de parpaing gris	002OY000 278 n°6 - 1 - 002OY000 278 n°6 - 2	P6	Enduit compact gris hétérogène / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
sous-sol	Vol 4 (Local entretien)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	joint de parpaing gris	002OY000 278 n°6 - 1 - 002OY000 278 n°6 - 2	P6	Enduit compact gris hétérogène / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 13 (VO RDC) - Vol 10 (Local à velo 2) - Vol 9 (Local à velo 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S10 - S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	joints de parpaing gris	002OY000 278 n°6 - 1 - 002OY000 278 n°6 - 2	P6	Enduit compact gris hétérogène / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
sous-sol	Vol 5 (VS 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P7	Réalisation d'un prélèvement	joints de scellements des briquettes rouges	002OY000 278 n°7 - 1	P7	Enduit compact gris hétérogène / Peinture en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
sous-sol	Vol 1 (accès caves 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P8	Réalisation d'un prélèvement	Enduit gris taloché	002OY000 278 n°8 - 1 - 002OY000 278 n°8 - 2	P8	Enduit compact gris hétérogène / Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
sous-sol	Vol 1 (accès caves 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Enduit gris taloché	002OY000 278 n°8 - 1 - 002OY000 278 n°8 - 2	P8	Enduit compact gris hétérogène / Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
sous-sol	Vol 3 (accès caves 2)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P10	Réalisation d'un prélèvement	blanc autour du conduit en fibre-ciment	002OY000 278 n°10 - 1 - 002OY000 278 n°10 - 2	P10	Enduit plâtreux blanc / Peinture / Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
sous-sol	Vol 2 (local tech)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P11	Réalisation d'un prélèvement	Gris cimenteux autour gaine électrique (pénétration dans mur)	002OY000 278 n°11 - 1 - 002OY000 278 n°11 - 2	P11	Enduit compact gris hétérogène / Matériau beige en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
sous-sol	Vol 2 (local tech)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Gris cimenteux autour gaine électrique(pénétration dans mur)	002OY000 278 n°11 - 1 - 002OY000 278 n°11 - 2	P11	Enduit compact gris hétérogène / Matériau beige en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 12 (Hall d'entrée)	Menuiseries	ALUMINIUM avec digicode	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
PC RDC	Vol 12 (Hall d'entrée)	Murs et cloisons	Joint entre parement pierre	P13	Réalisation d'un prélèvement		002OY000 278 n°13 - 1 - 002OY000 278 n°13 - 2	P13	Matériau compact gris hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 11 (SAS extérieur) - Vol 10 (Local à velo 2)	Murs et cloisons	Joint entre parement pierre	S32 - S33	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002OY000 278 n°13 - 1 - 002OY000 278 n°13 - 2	P13	Matériau compact gris hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 12 (Hall d'entrée)	Menuiseries	Mastic vitrier	P15	Réalisation d'un prélèvement		002OY000 278 n°15 - 1 - 002OY000 278 n°15 - 2	P15	Matériau blanc en vrac avec poussières / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 9 (Local à velo 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P16	Réalisation d'un prélèvement	Enduit taloché gris + peinture	002OY000 278 n°16 - 1 - 002OY000 278 n°16 - 2	P16	Enduit compact gris hétérogène / Matériau compact rouge / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 10 (Local à velo 2) - Vol 8 (Local poubelle) - Vol 13 (VO RDC)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S34 - S70	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	Enduit taloché gris + peinture	002OY000 278 n°16 - 1 - 002OY000 278 n°16 - 2	P16	Enduit compact gris hétérogène / Matériau compact rouge / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGES	Vol 17 (PC R+1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P19	Réalisation d'un prélèvement	Enduit ciment + peinture goutté blanc et grise (mur porteur)	002OY000 278 n°19 - 1 - 002OY000 278 n°19 - 2	P19	Enduit compact gris / Matériau plâtreux blanc / Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGES	Vol 21 (PC R+2) - Vol 25 (PC R+3)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S76 - S77	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	Enduit ciment + peinture goutté blanc et grise (mur porteur)	002OY000 278 n°19 - 1 - 002OY000 278 n°19 - 2	P19	Enduit compact gris / Matériau plâtreux blanc / Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 14 (PC RDC) - Vol 12 (Hall d'entrée)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S41 - S46	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	Enduit ciment + peinture goutté blanc et grise (mur porteur)	002OY000 278 n°19 - 1 - 002OY000 278 n°19 - 2	P19	Enduit compact gris / Matériau plâtreux blanc / Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGES	Vol 21 (PC R+2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P20	Réalisation d'un prélèvement	Enduit ciment mur porteur (sous peinture goutté blanc et grise )	002OY000 278 n°20 - 1 - 002OY000 278 n°20 - 2	P20	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC ETAGES	Vol 25 (PC R+3) - Vol 17 (PC R+1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S77 - S78	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	Enduit ciment mur porteur (sous peinture gouttelé blanche et grise )	002OY000 278 n°20 - 1 - 002OY000 278 n°20 - 2	P20	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 14 (PC RDC) - Vol 12 (Hall d'entrée)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S43 - S44 - S47	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	Enduit ciment mur porteur (sous peinture gouttelé blanche et grise )	002OY000 278 n°20 - 1 - 002OY000 278 n°20 - 2	P20	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 12 (Hall d'entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P25	Réalisation d'un prélèvement	Enduit plâtre cloison	002OY000 278 n°25 - 1 - 002OY000 278 n°25 - 2	P25	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples + matériau gris en vrac	Positif	Présence sur analyse
PC RDC	Vol 16 (Séchoir RDC)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P26	Réalisation d'un prélèvement	doublage placoplâtre (bandes)	002OY000 278 n°26 - 1 - 002OY000 278 n°26 - 2	P26	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier / Peinture / Carton	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 16 (Séchoir RDC)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P26	doublage placoplâtre (bandes)	002OY000 278 n°26 - 1 - 002OY000 278 n°26 - 2	P26	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier / Peinture / Carton	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC ETAGES	Vol 19 (Séchoir R+1) - Vol 23 (Séchoir R+2) - Vol 27 (Séchoir R+3)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S85 - S86 - S87	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P26	doublage placoplâtre (bandes)	002OY000 278 n°26 - 1 - 002OY000 278 n°26 - 2	P26	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier / Peinture / Carton	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 16 (Séchoir RDC)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P28	Réalisation d'un prélèvement	Joint assemblage des parpaings avec peinture épaisse rosatre	002OY000 278 n°28 - 1 - 002OY000 278 n°28 - 2	P28	Enduit gris en vrac / Matériau plâtreux blanc / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGES	Vol 19 (Séchoir R+1) - Vol 23 (Séchoir R+2) - Vol 27 (Séchoir R+3)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S91 - S92 - S93	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P28	Joint assemblage des parpaings avec peinture épaisse rosatre	002OY000 278 n°28 - 1 - 002OY000 278 n°28 - 2	P28	Enduit gris en vrac / Matériau plâtreux blanc / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
pignon droit	Vol 35 (pignon droit)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S111	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P28	Joint assemblage des parpaings avec peinture épaisse rosatre	002OY000 278 n°28 - 1 - 002OY000 278 n°28 - 2	P28	Enduit gris en vrac / Matériau plâtreux blanc / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGES	Vol 18 (gaine tech r+1)	Murs et cloisons	joint assemblage des carreaux de plâtres	P30	Réalisation d'un prélèvement		002OY000 278 n°30 - 1 - 002OY000 278 n°30 - 2	P30	Enduit plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC ETAGES	Vol 18 (gaine tech r+1) - Vol 22 (gaine tech r+2) - Vol 26 (gaine tech r+3)	Murs et cloisons	joint assemblage des carreaux de plâtres	P30 - S96 - S97	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P30		002OY000 278 n°30 - 1 - 002OY000 278 n°30 - 2	P30	Enduit plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 15 (gaine tech)	Murs et cloisons	joint assemblage des carreaux de plâtres	S98	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P30		002OY000 278 n°30 - 1 - 002OY000 278 n°30 - 2	P30	Enduit plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGES	Vol 18 (gaine tech r+1)	Murs et cloisons	joint d'assemblage des briques rouges dans gaines technique	P31	Réalisation d'un prélèvement		002OY000 278 n°31 - 1 - 002OY000 278 n°31 - 2	P31	Matériau plâtreux blanc / Matériau compact gris / Peinture en faible quantité / Matériau rouge en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGES	Vol 22 (gaine tech r+2) - Vol 18 (gaine tech r+1) - Vol 26 (gaine tech r+3)	Murs et cloisons	joint d'assemblage des briques rouges dans gaines technique	S51 - S99 - S100	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P31		002OY000 278 n°31 - 1 - 002OY000 278 n°31 - 2	P31	Matériau plâtreux blanc / Matériau compact gris / Peinture en faible quantité / Matériau rouge en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 15 (gaine tech)	Murs et cloisons	joint d'assemblage des briques rouges dans gaines technique	S100	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P31		002OY000 278 n°31 - 1 - 002OY000 278 n°31 - 2	P31	Matériau plâtreux blanc / Matériau compact gris / Peinture en faible quantité / Matériau rouge en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC ETAGES	Vol 20 (VO R+1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P32	Réalisation d'un prélèvement	Ensemble des enduits du local vide ordure(enduit sur porteur et doublage)	002OY000 278 n°32 - 3 - 002OY000 278 n°32 - 4	P32	Enduit compact gris hétérogène / Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGES	Vol 24 (VO R+2) - Vol 28 (VO R+3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S101 - S102	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P32	Ensemble des enduits du local vide ordure(enduit sur porteur et doublage)	002OY000 278 n°32 - 3 - 002OY000 278 n°32 - 4	P32	Enduit compact gris hétérogène / Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGES	Vol 21 (PC R+2)	Murs et cloisons	Limon escalier	P34	Réalisation d'un prélèvement		002OY000 278 n°34 - 1 - 002OY000 278 n°34 - 2	P34	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGES	Vol 21 (PC R+2) - Vol 25 (PC R+3) - Vol 17 (PC R+1)	Murs et cloisons	Limon escalier	S61 - S105	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P34		002OY000 278 n°34 - 1 - 002OY000 278 n°34 - 2	P34	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 14 (PC RDC)	Murs et cloisons	Limon escalier	S105	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P34		002OY000 278 n°34 - 1 - 002OY000 278 n°34 - 2	P34	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC ETAGES	Vol 25 (PC R+3)	Menuiseries	Mastic vitrier	I6			I6 - 1				Accès impossible à la fenetre en haut de la cage sans échafaudage
sous-sol	Vol 6 (Chaufferie)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P50	Réalisation d'un prélèvement	porteur chaufferie +peinture blanches	002OY000 278 n°50 - 1 - 002OY000 278 n°50 - 2	P50	Enduit compact gris / Matériau plâtreux blanc en faible quantité / Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
sous-sol	Vol 6 (Chaufferie)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P51	Réalisation d'un prélèvement	cloisons chaufferie	002OY000 278 n°51 - 1 - 002OY000 278 n°51 - 2	P51	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
sous-sol	Vol 3 (accès caves 2)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P4	Réalisation d'un prélèvement	Enduit blanc entre panneaux fibralith	002OY000 278 n°4 - 1 - 002OY000 278 n°4 - 2	P4	Bois en lamelles avec liant / Matériau plâtreux blanc avec couche en toile / Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
sous-sol	Vol 5 (VS 1) - Vol 1 (accès caves 1)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S68 - S69	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Enduit blanc entre panneaux fibralith	002OY000 278 n°4 - 1 - 002OY000 278 n°4 - 2	P4	Bois en lamelles avec liant / Matériau plâtreux blanc avec couche en toile / Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 8 (Local poubelle) - Vol 13 (VO RDC) - Vol 9 (Local à velo 1) - Vol 10 (Local à velo 2)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S11 - S12 - S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Enduit blanc entre panneaux fibralth	002OY000 278 n°4 - 1 - 002OY000 278 n°4 - 2	P4	Bois en lamelles avec liant / Matériau plâtreux blanc avec couche en toile / Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
sous-sol	Vol 3 (accès caves 2)	Faux plafonds	Panneaux fibralth vissé	S6			S6 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
sous-sol	Vol 5 (VS 1)	Faux plafonds	Panneaux fibralth vissé	S6			S6 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
sous-sol	Vol 1 (accès caves 1)	Faux plafonds	Panneaux fibralth vissé	S6			S6 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
PC RDC	Vol 8 (Local poubelle)	Faux plafonds	Panneaux fibralth vissé	S6			S6 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
PC RDC	Vol 13 (VO RDC)	Faux plafonds	Panneaux fibralth vissé	S6			S6 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
sous-sol	Vol 1 (accès caves 1)	Plafonds	Enduit ciment	P9	Réalisation d'un prélèvement	Plafond brut droit + sous face escalier (enduit débulage)	002OY000 278 n°9 - 1 - 002OY000 278 n°9 - 2	P9	Enduit compact gris hétérogène / Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 12 (Hall d'entrée)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P14	Réalisation d'un prélèvement	Plafond placoplatre	002OY000 278 n°14 - 1 - 002OY000 278 n°14 - 2	P14	Matériau plâtreux blanc avec couche en papier / Toile fibreuse blanche / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 10 (Local à vélo 2)	Gaines et coffre horizontaux	bois	S35			S35 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
PC RDC	Vol 11 (SAS extérieur)	Gaines et coffre horizontaux	bois	S35			S35 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
PC ETAGES	Vol 17 (PC R+1)	Plafonds	Enduit plâtre	P22	Réalisation d'un prélèvement	Plafond dur rampant + droit	002OY000 278 n°22 - 1 - 002OY000 278 n°22 - 2	P22	Enduit plâtreux blanc / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGES	Vol 21 (PC R+2)	Plafonds	Enduit plâtre	S79	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22	Plafond dur rampant + droit	002OY000 278 n°22 - 1 - 002OY000 278 n°22 - 2	P22	Enduit plâtreux blanc / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 14 (PC RDC)	Plafonds	Enduit plâtre	S80	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22	Plafond dur rampant + droit	002OY000 278 n°22 - 1 - 002OY000 278 n°22 - 2	P22	Enduit plâtreux blanc / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 16 (Séchoir RDC)	Plafonds	Enduit ciment	P27	Réalisation d'un prélèvement	Enduit gratté	002OY000 278 n°27 - 1 - 002OY000 278 n°27 - 2	P27	Enduit compact gris / Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 16 (Séchoir RDC)	Plafonds	Enduit ciment	S104	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P27	Enduit gratté	002OY000 278 n°27 - 1 - 002OY000 278 n°27 - 2	P27	Enduit compact gris / Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGES	Vol 19 (Séchoir R+1) - Vol 23 (Séchoir R+2) - Vol 27 (Séchoir R+3)	Plafonds	Enduit ciment	S88 - S89 - S90 - S104	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P27	Enduit gratté	002OY000 278 n°27 - 1 - 002OY000 278 n°27 - 2	P27	Enduit compact gris / Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 16 (Séchoir RDC)	Plafonds	Enduit rebouchage plâtreux autour conduit aluminium	P29	Réalisation d'un prélèvement		002OY000 278 n°29 - 1 - 002OY000 278 n°29 - 2	P29	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau noir en faible quantité / Matériau rouge en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGES	Vol 19 (Séchoir R+1) - Vol 23 (Séchoir R+2) - Vol 27 (Séchoir R+3) - Vol 28 (VO R+3)	Plafonds	Enduit rebouchage plâtreux autour conduit aluminium	S48 - S49 - S50 - S94 - S95	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P29		002OY000 278 n°29 - 1 - 002OY000 278 n°29 - 2	P29	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau noir en faible quantité / Matériau rouge en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC ETAGES	Vol 24 (VO R+2)	Plafonds	Enduit plâtre	P33	Réalisation d'un prélèvement	Plafond local vide ordure	002OY000 278 n°33 - 1 - 002OY000 278 n°33 - 2	P33	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau rouge	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGES	Vol 28 (VO R+3) - Vol 20 (VO R+1)	Plafonds	Enduit plâtre	S103	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P33	Plafond local vide ordure	002OY000 278 n°33 - 1 - 002OY000 278 n°33 - 2	P33	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau rouge	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGES	Vol 25 (PC R+3)	SKYDOME	Métal (jointétanchéité)	I4			I4 - 2				accès impossible sans échelle grande hauteur
PC ETAGES	Vol 25 (PC R+3)	Plafonds	Plafond R+3	I5			I5 - 1				Accès impossible au plafond du R+3. Hauteur sous plafond trop importante.
PC RDC	Vol 12 (Hall d'entrée)	Plafonds	Enduit plâtre	P35	Réalisation d'un prélèvement	plafond droit	002OY000 278 n°35 - 1 - 002OY000 278 n°35 - 2	P35	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
sous-sol	Vol 6 (Chaufferie)	Plafonds	Flocages	P52	Réalisation d'un prélèvement	billes de polystyrène beige +colle transparents	002OY000 278 n°52 - 1 - 002OY000 278 n°52 - 2	P52	Polystyrène expansé (billes) blanc + matériau beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
sous-sol	Vol 7 (Local fioul)	Plafonds	Enduit ciment	P53	Réalisation d'un prélèvement	plafond brut local fioul	002OY000 278 n°53 - 1 - 002OY000 278 n°53 - 2	P53	Enduit compact gris + matériau compact rouge non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 12 (Hall d'entrée)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	I3	beiges		I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client. (Carrelage réalisé dans les années 2010)
PC RDC	Vol 14 (PC RDC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P21	Réalisation d'un prélèvement	grise	002OY000 278 n°21 - 1 - 002OY000 278 n°21 - 2	P21	Colle grise / Peintures multiples / Joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
sous-sol	Vol 1 (accès caves 1)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P3	Réalisation d'un prélèvement	Grise lissé	002OY000 278 n°3 - 1 - 002OY000 278 n°3 - 2	P3	Matériau compact gris hétérogène / Peinture en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
sous-sol	Vol 3 (accès caves 2) - Vol 4 (Local entretien) - Vol 2 (local tech) - Vol 7 (Local fioul)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S20 - S21 - S22 - S132	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Grise lissé	002OY000 278 n°3 - 1 - 002OY000 278 n°3 - 2	P3	Matériau compact gris hétérogène / Peinture en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 10 (Local à velo 2)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S67	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Grise lissé	002OY000 278 n°3 - 1 - 002OY000 278 n°3 - 2	P3	Matériau compact gris hétérogène / Peinture en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 16 (Séchoir RDC)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P12	Réalisation d'un prélèvement	Rampe + escalier (chape avec motif)	002OY000 278 n°12 - 1 - 002OY000 278 n°12 - 2	P12	Enduit compact gris hétérogène / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 13 (VO RDC) - Vol 8 (Local poubelle) - Vol 9 (Local à velo 1) - Vol 11 (SAS extérieur) - Vol 15 (gaine tech)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S25 - S26 - S27 - S29 - S30	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	Rampe + escalier (chape avec motif)	002OY000 278 n°12 - 1 - 002OY000 278 n°12 - 2	P12	Enduit compact gris hétérogène / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGES	Vol 18 (gaine tech r+1) - Vol 19 (Séchoir R+1) - Vol 20 (VO R+1) - Vol 23 (Séchoir R+2) - Vol 27 (Séchoir R+3) - Vol 26 (gaine tech r+3) - Vol 28 (VO R+3) - Vol 24 (VO R+2) - Vol 22 (gaine tech r+2)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S31 - S71 - S72 - S73 - S74 - S75	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	Rampe + escalier (chape avec motif)	002OY000 278 n°12 - 1 - 002OY000 278 n°12 - 2	P12	Enduit compact gris hétérogène / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 12 (Hall d'entrée)	Revêtement de sol	carrelage grand carreaux	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client. (Carrelage réalisé dans les années 2010)
PC RDC	Vol 14 (PC RDC)	Revêtement de sol	carrelage grand carreaux	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client. (Carrelage réalisé dans les années 2010)
PC RDC	Vol 8 (Local poubelle)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P18	Réalisation d'un prélèvement	Rampe + escalier accès local poubelle	002OY000 278 n°18 - 1 - 002OY000 278 n°18 - 2	P18	Matériau compact gris hétérogène / Peinture avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Plan masse	Vol 31 (Plan masse)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S118	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	Rampe + escalier accès local poubelle	002OY000 278 n°18 - 1 - 002OY000 278 n°18 - 2	P18	Matériau compact gris hétérogène / Peinture avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGES	Vol 17 (PC R+1)	Revêtement de sol	Colle plaque marbre (escalier)	P23	Réalisation d'un prélèvement		002OY000 278 n°23 - 1 - 002OY000 278 n°23 - 2	P23	Matériau compact gris / Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC ETAGES	Vol 17 (PC R+1) - Vol 21 (PC R+2) - Vol 25 (PC R+3)	Revêtement de sol	Colle plaque marbre (escalier)	P23 - S81 - S82	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23		002OY000 278 n°23 - 1 - 002OY000 278 n°23 - 2	P23	Matériau compact gris / Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 14 (PC RDC)	Revêtement de sol	Colle plaque marbre (escalier)	S83	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23		002OY000 278 n°23 - 1 - 002OY000 278 n°23 - 2	P23	Matériau compact gris / Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGES	Vol 25 (PC R+3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P24	Réalisation d'un prélèvement	Grise (carreaux 5 X 5)	002OY000 278 n°24 - 1 - 002OY000 278 n°24 - 2	P24	Colle grise en faible quantité / Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGES	Vol 25 (PC R+3) - Vol 21 (PC R+2) - Vol 17 (PC R+1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P24 - S84	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24	Grise (carreaux 5 X 5)	002OY000 278 n°24 - 1 - 002OY000 278 n°24 - 2	P24	Colle grise en faible quantité / Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 14 (PC RDC)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S45	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24	Grise (carreaux 5 X 5)	002OY000 278 n°24 - 1 - 002OY000 278 n°24 - 2	P24	Colle grise en faible quantité / Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC ETAGES	Vol 21 (PC R+2)	Revêtement de sol	enduit ciment contre marche de l'escalier	P36	Réalisation d'un prélèvement	gris + peinture marron	002OY000 278 n°36 - 1 - 002OY000 278 n°36 - 2	P36	Enduit compact gris / Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGES	Vol 21 (PC R+2) - Vol 25 (PC R+3) - Vol 17 (PC R+1)	Revêtement de sol	enduit ciment contre marche de l'escalier	P36 - S106 - S107	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P36	gris + peinture marron	002OY000 278 n°36 - 1 - 002OY000 278 n°36 - 2	P36	Enduit compact gris / Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 14 (PC RDC)	Revêtement de sol	enduit ciment contre marche de l'escalier	S108	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P36	gris + peinture marron	002OY000 278 n°36 - 1 - 002OY000 278 n°36 - 2	P36	Enduit compact gris / Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Plan masse	Vol 31 (Plan masse)	Revêtement de sol	joint entre les bordures	P42	Réalisation d'un prélèvement		002OY000 278 n°42 - 1 - 002OY000 278 n°42 - 2	P42	Matériau compact gris avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Plan masse	Vol 31 (Plan masse)	Revêtement de sol	joint entre les bordures	P42	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P42		002OY000 278 n°42 - 1 - 002OY000 278 n°42 - 2	P42	Matériau compact gris avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
sous-sol	Vol 6 (Chaufferie)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P49	Réalisation d'un prélèvement	grise+ résine de sol grise	002OY000 278 n°49 - 1 - 002OY000 278 n°49 - 2	P49	Matériau compact gris / Matériau compact beige hétérogène / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
combles non visités	Vol 29 (Comble)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	P45	Réalisation d'un prélèvement	ouate de cellulose blanche (recouvrant laine de verre jaune )	002OY000 278 n°45 - 1 - 002OY000 278 n°45 - 2	P45	Matériau fibreux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
combles non visités	Vol 29 (Comble)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	P46	Réalisation d'un prélèvement	Laine jaune + pare vapeur marron / noir ( au dessous ouate de cellulose)	002OY000 278 n°46 - 1 - 002OY000 278 n°46 - 2	P46	Matériau fibreux jaune avec poussières / Matériau fibreux beige avec poussières / Papier bitumé / Matériau beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
combles non visités	Vol 29 (Comble)	Ardoises	Ardoises naturelle	S130			S130 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
combles non visités	Vol 29 (Comble)	Elément sous toiture	enduit ciment sur cheminée	P47	Réalisation d'un prélèvement	gris	002OY000 278 n°47 - 1 - 002OY000 278 n°47 - 2	P47	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
combles non visités	Vol 29 (Comble)	Elément sous toiture	enduit ciment sur cheminée	P47	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P47	gris	002OY000 278 n°47 - 1 - 002OY000 278 n°47 - 2	P47	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
combles non visités	Vol 29 (Comble)	Accessoires de toitures	joint vitrier noir	P48	Réalisation d'un prélèvement		002OY000 278 n°48 - 1 - 002OY000 278 n°48 - 2	P48	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Voies et réseaux divers

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Plan masse	Vol 31 (Plan masse)	Revêtement routier	Bitume couche supérieure	P41	Réalisation d'un prélèvement		002OY000 278 n°41 - 1 - 002OY000 278 n°41 - 2	P41	Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 / Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 / Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	Négatif	Négatif sur analyse



## ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	sous-sol	sous-sol - Plan de repérage - Actions menées
	sous-sol	sous-sol - Plan des prélèvements
	sous-sol	sous-sol - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	PC RDC	PC RDC - Plan de repérage - Actions menées
	PC RDC	PC RDC - Plan des prélèvements
	PC RDC	PC RDC - MPCA Toutes catégories confondues
	PC RDC	PC RDC - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	PC RDC	PC RDC - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	PC ETAGES	PC ETAGES - Plan de repérage - Actions menées
	PC ETAGES	PC ETAGES - Plan des prélèvements
	PC ETAGES	PC ETAGES - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	combles non visités	combles - Plan de repérage - Actions menées
	combles non visités	combles - Plan des prélèvements
	combles non visités	combles - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	toiture	toiture - Plan de repérage - Actions menées
	Plan masse	Plan masse - Plan de repérage - Actions menées
	Façade avant	Façade avant - Plan de repérage - Actions menées
	Façade avant	Façade avant - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Façade arrière	Façade arrière - Plan de repérage - Actions menées
	Façade arrière	Façade arrière - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	pignon gauche	pignon gauche - Plan de repérage - Actions menées
	pignon droit	pignon droit - Plan de repérage - Actions menées






# SOUS-SOL - PLAN DES PRÉLÈVEMENTS

Référence:  
002OY000278

Légende

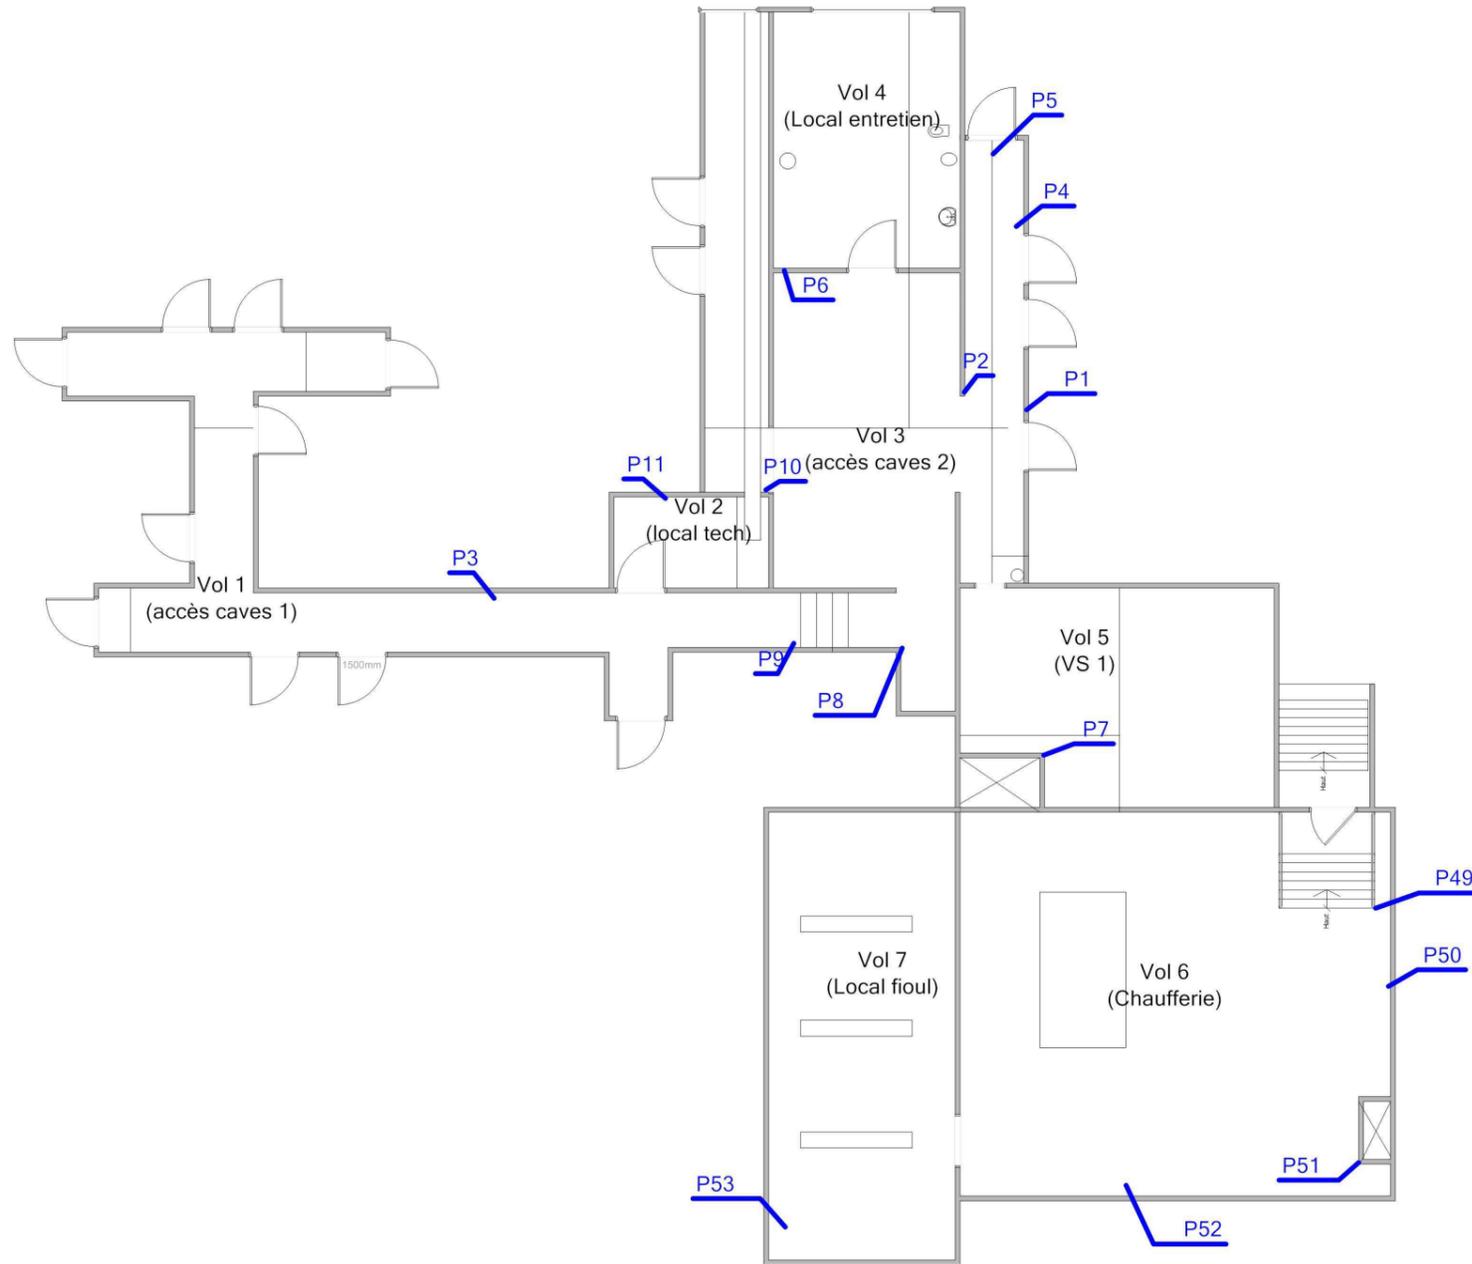

**Adresse du bien**  
RES BEAULIEU  
53200 CHATEAU GONTIER


**Désignation**  
Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

**Date intervention**  
01/12/2016

**Technicien intervenant**  
GARDENAT Ludovic

# SOUS-SOL - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:  
002OY000278

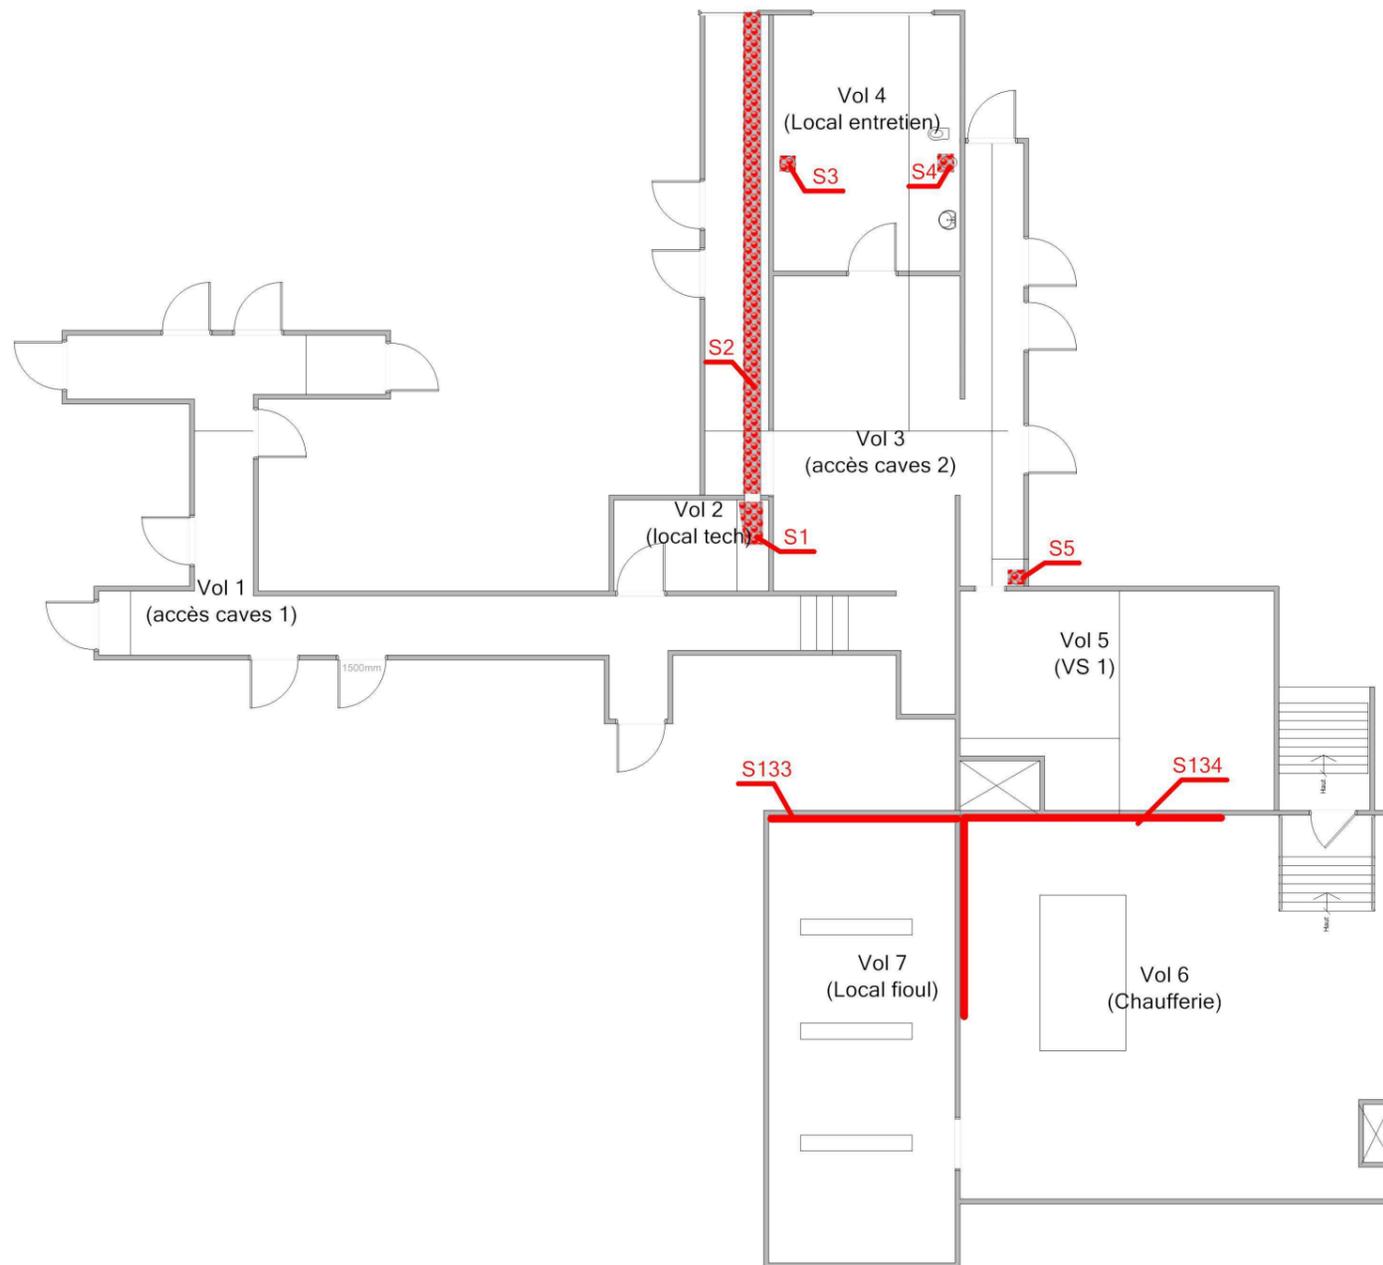

## Légende

	S5: Conduit en fibres-ciment
	S1: Conduit en fibres-ciment
	S133: Conduit en fibres-ciment
	S3: Conduit en fibres-ciment
	S4: Conduit en fibres-ciment
	S134: Conduit en fibres-ciment
	S2: Conduit en fibres-ciment



**Adresse du bien**  
RES BEAULIEU  
53200 CHATEAU GONTIER


**Désignation**  
Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

**Date intervention**  
01/12/2016

**Technicien intervenant**  
GARDENAT Ludovic

PC RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:  
002OY000278

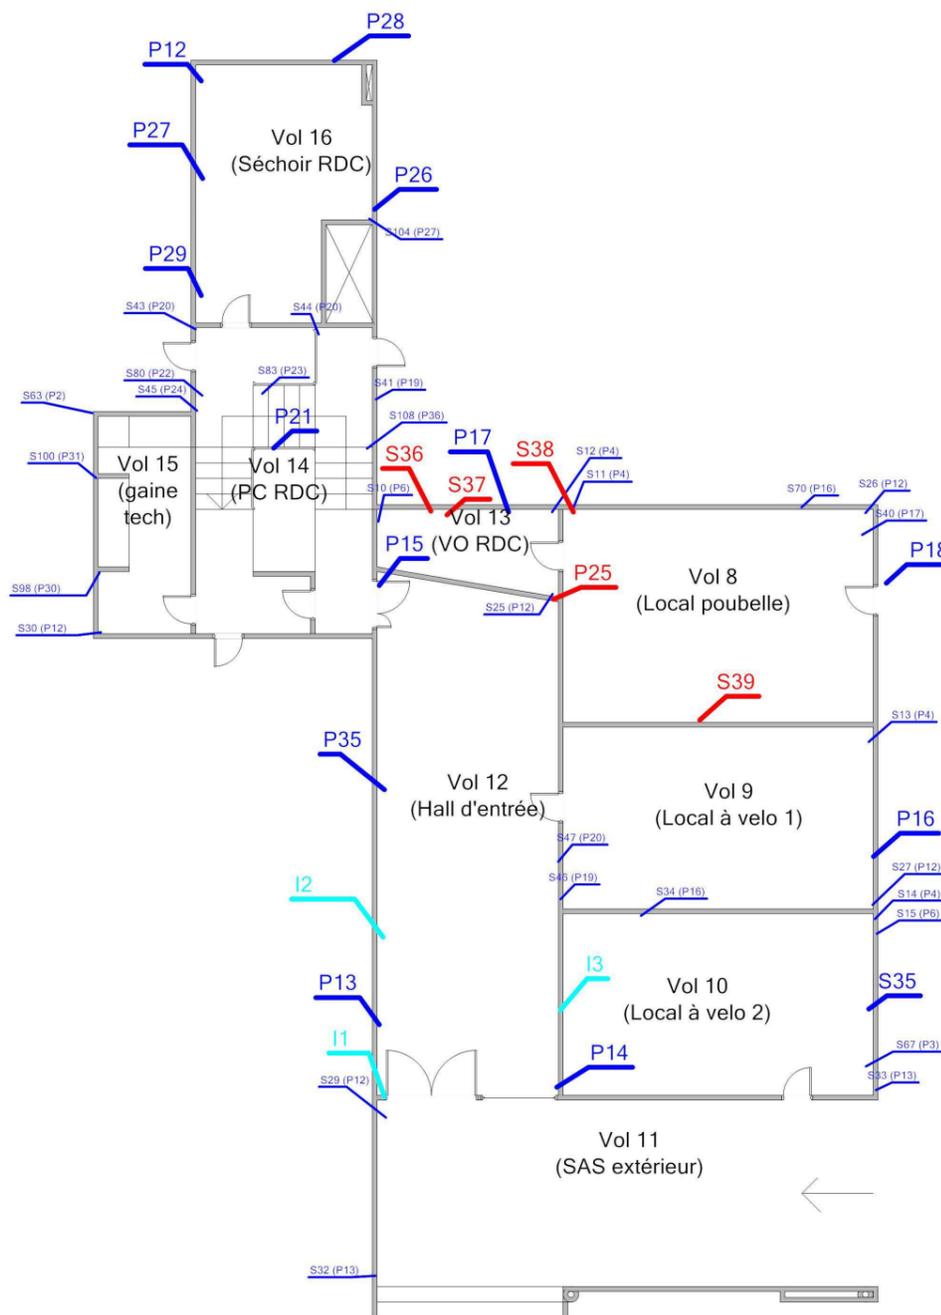

Légende

	Localisation d'un prélèvement positif
	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif
	Localisation d'un sondage positif



Adresse du bien  
RES BEAULIEU  
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation  
Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages


Date intervention  
01/12/2016

Technicien intervenant  
GARDENAT Ludovic

# PC RDC - PLAN DES PRÉLÈVEMENTS

Référence:  
002OY000278

Légende

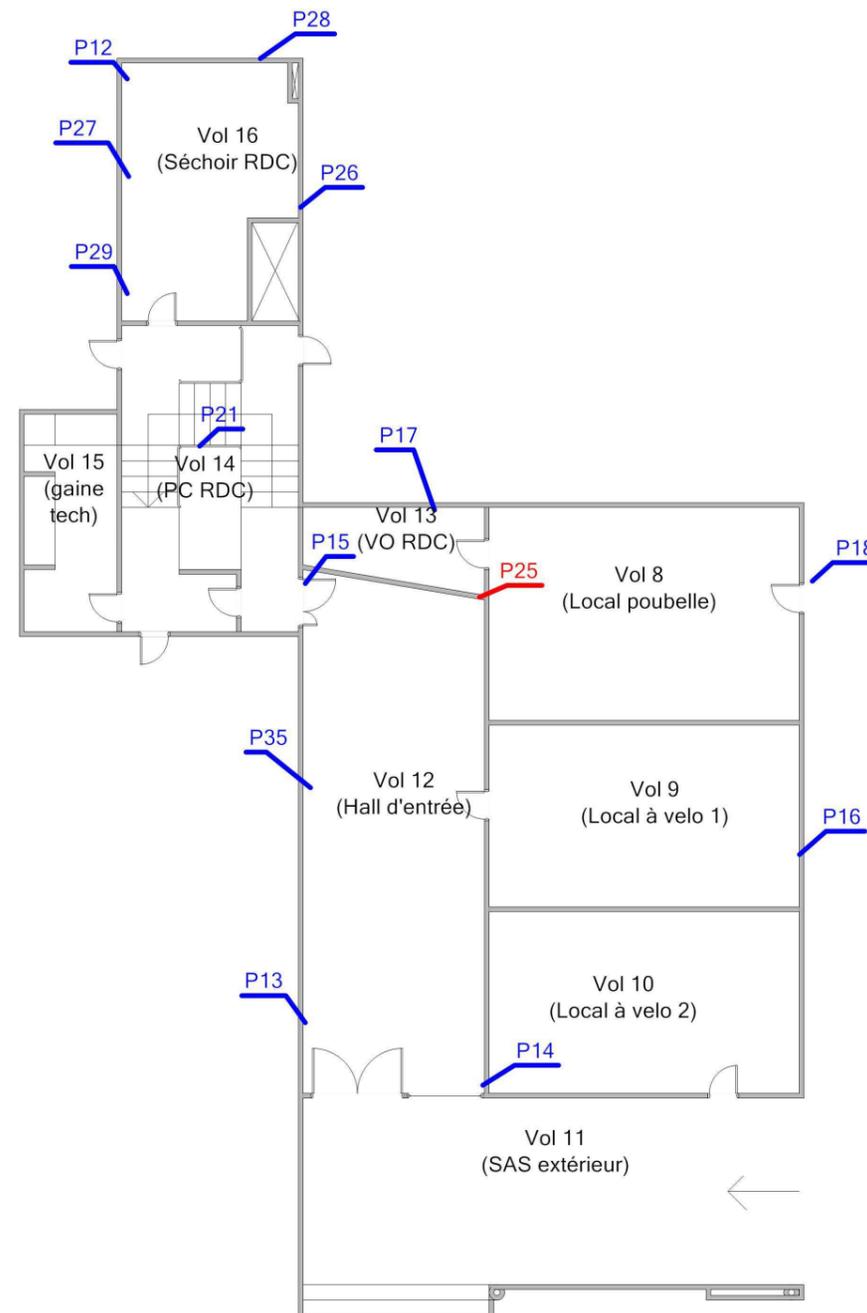

**Adresse du bien**  
RES BEAULIEU  
53200 CHATEAU GONTIER

**Désignation**  
Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages


**Date intervention**  
01/12/2016


**Technicien intervenant**  
GARDENAT Ludovic

**PC RDC - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES**

Référence:  
002OY000278

Légende

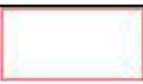	S36: Conduit en fibres-ciment
	S1: Conduit en fibres-ciment
	S38: Conduit en fibres-ciment
	S39: Conduit en fibres-ciment
	P25 : Enduits plâtreux blanc + peintures multiples
	S37: Conduit en fibres-ciment

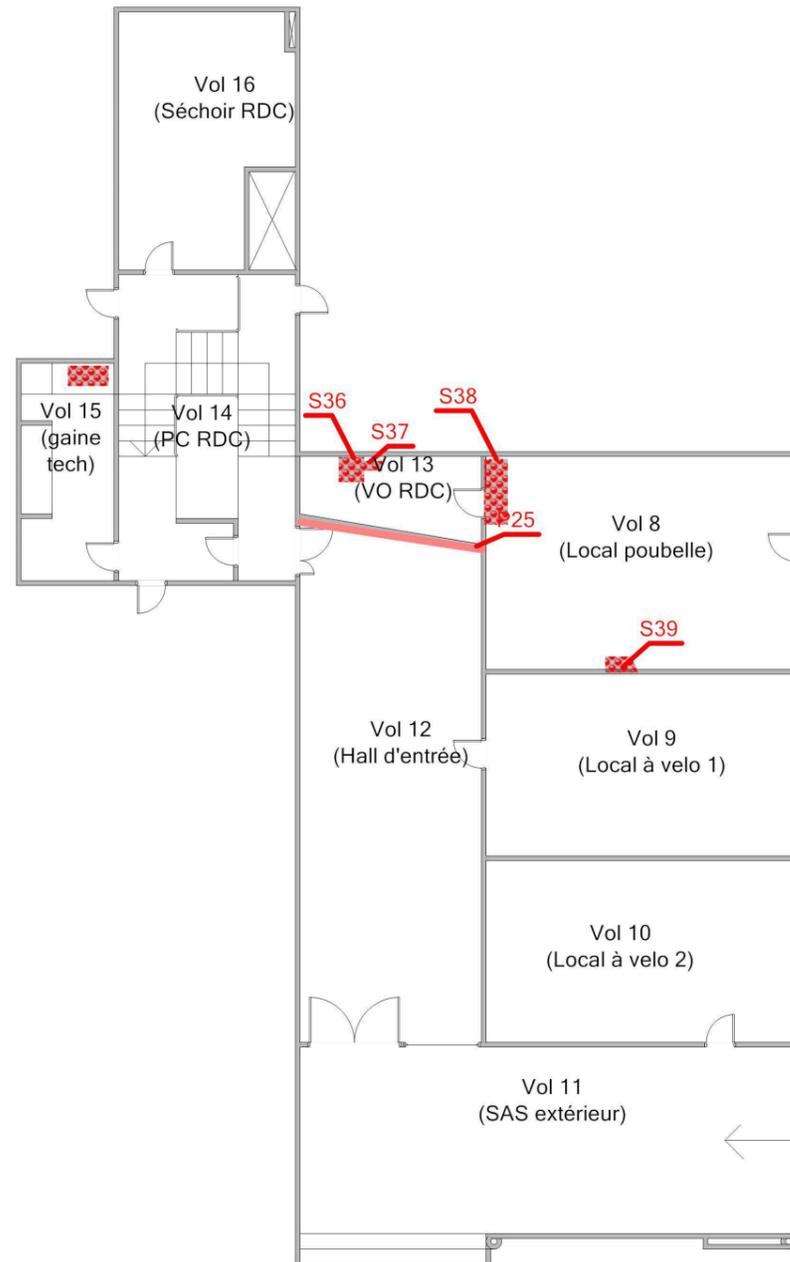

Adresse du bien  
RES BEAULIEU  
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation  
Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Date intervention  
01/12/2016


Technicien intervenant  
GARDENAT Ludovic

**PC RDC - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS**

Référence:  
002OY000278

Légende

 P25 : Enduits plâtreux blanc + peintures multiples

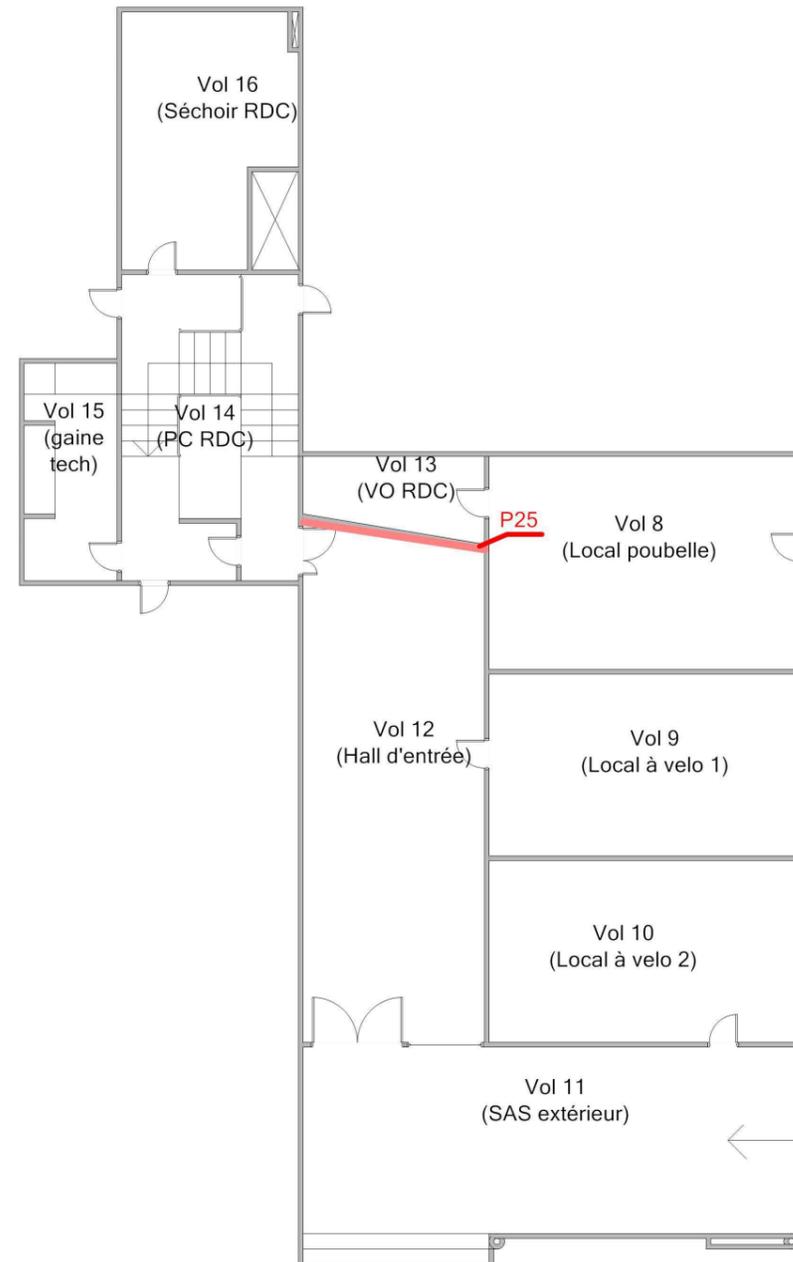

**Adresse du bien**  
RES BEAULIEU  
53200 CHATEAU GONTIER

**Désignation**  
Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

**Date intervention**  
01/12/2016


**Technicien intervenant**  
GARDENAT Ludovic

**PC RDC - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS**

Référence:  
002OY000278

Légende

	S36: Conduit en fibres-ciment
	S1: Conduit en fibres-ciment
	S38: Conduit en fibres-ciment
	S39: Conduit en fibres-ciment
	S37: Conduit en fibres-ciment

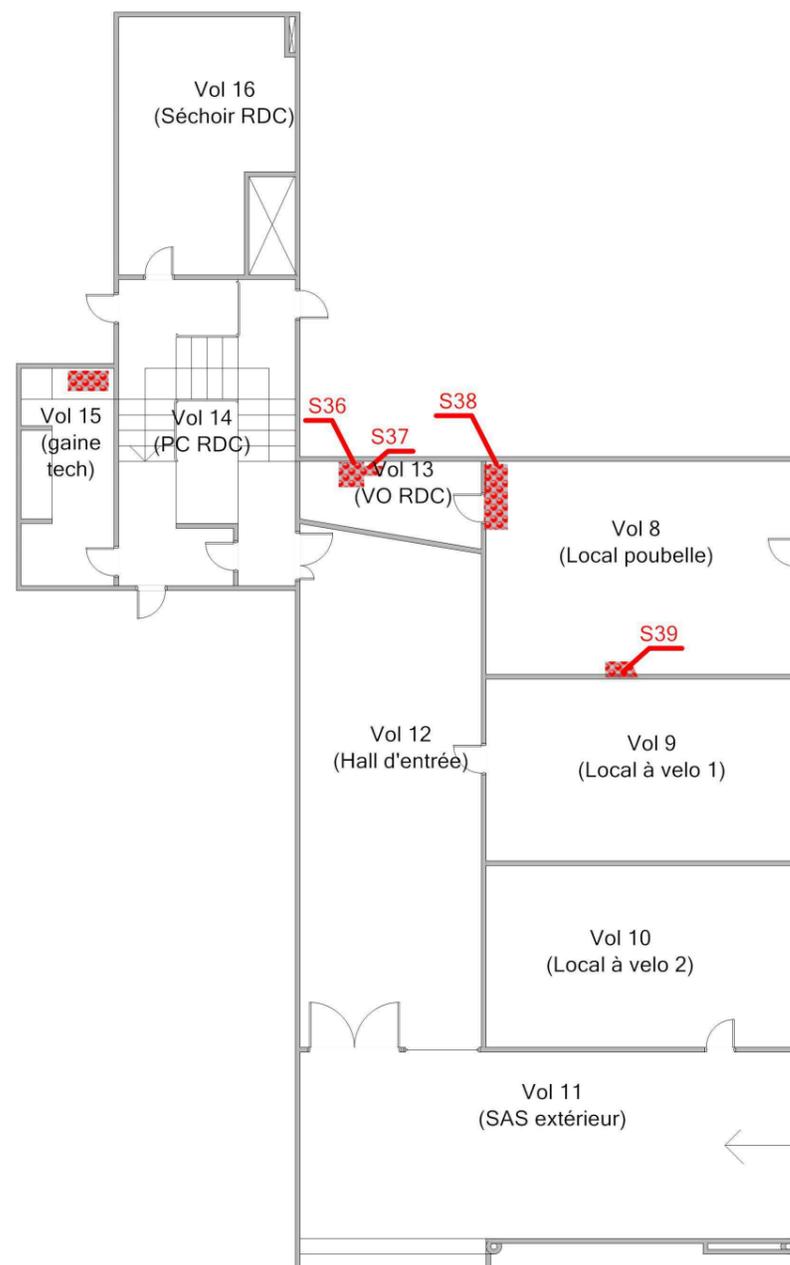

**Adresse du bien**  
RES BEAULIEU  
53200 CHATEAU GONTIER

**Désignation**  
Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

**Date intervention**  
01/12/2016


**Technicien intervenant**  
GARDENAT Ludovic



# PC ETAGES - PLAN DES PRÉLÈVEMENTS

Référence:  
002OY000278

Légende

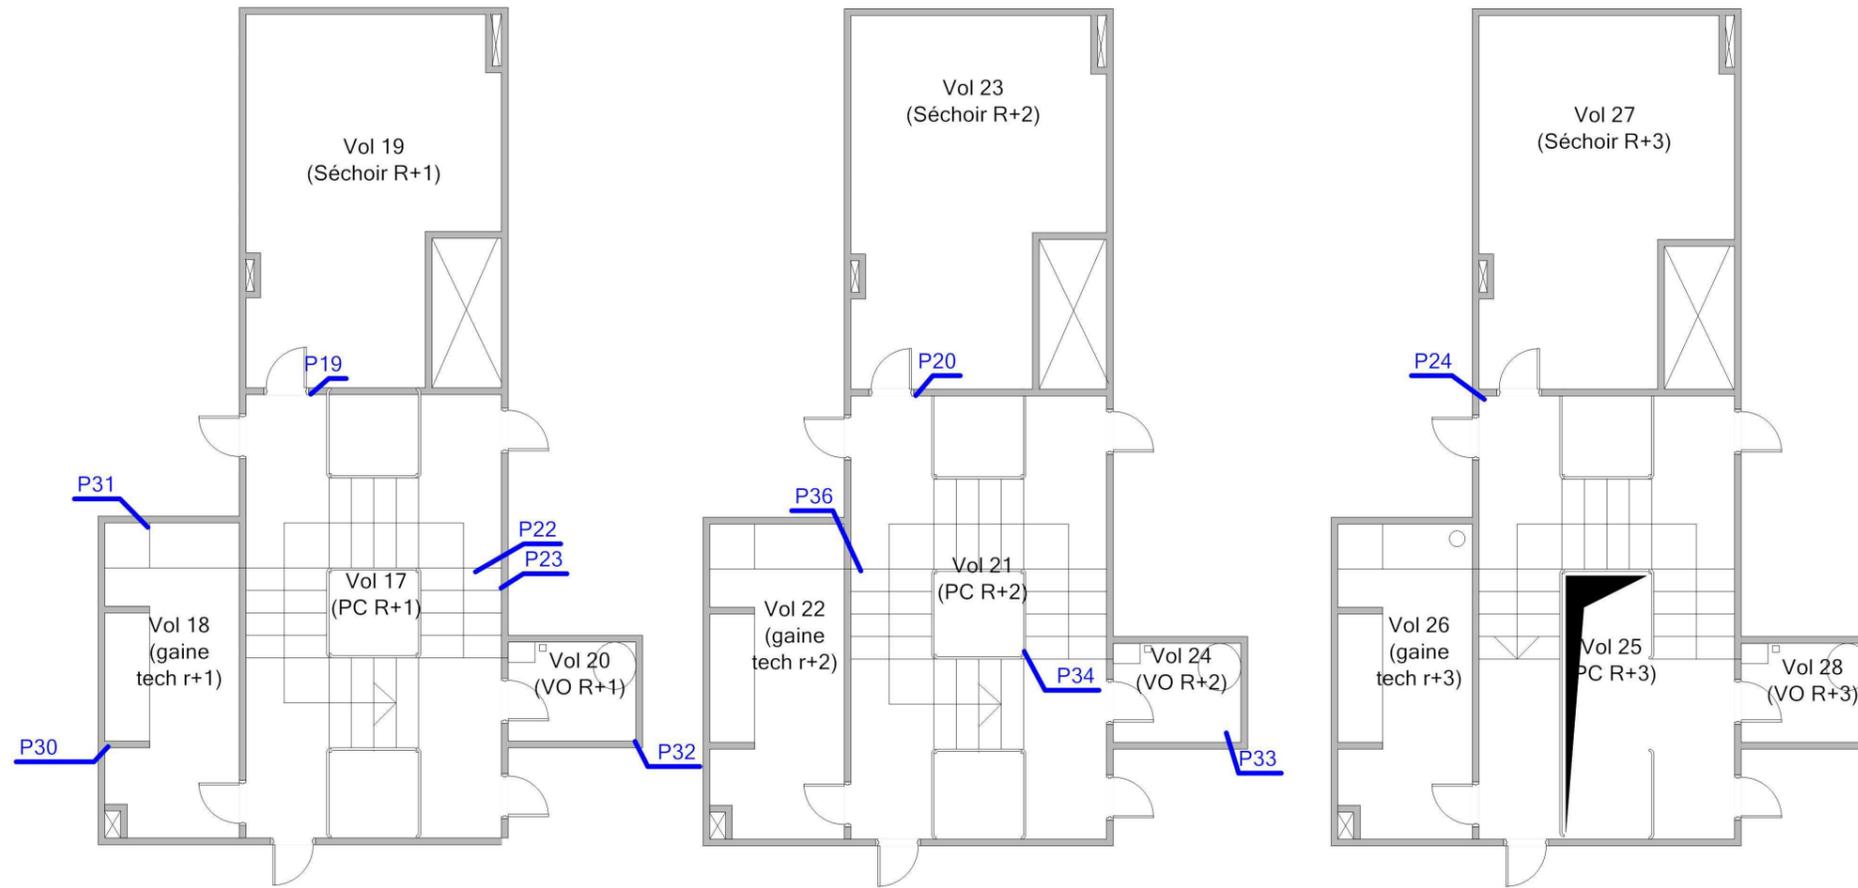

**Adresse du bien**  
RES BEAULIEU  
53200 CHATEAU GONTIER

**Désignation**  
Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

**Date intervention**  
01/12/2016

**Technicien intervenant**  
GARDENAT Ludovic

# PC ETAGES - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:  
002OY000278



## Légende

	S54: Conduit en fibres-ciment
	S53: Conduit en fibres-ciment
	S60: Conduit en fibres-ciment
	S59: Conduit en fibres-ciment
	S56: Conduit en fibres-ciment
	S52: Conduit en fibres-ciment
	S57: Conduit en fibres-ciment
	S62: Conduit en fibres-ciment
	S55: Conduit en fibres-ciment
	S58: Conduit en fibres-ciment



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RES BEAULIEU 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	01/12/2016	GARDENAT Ludovic




# COMBLES - PLAN DES PRÉLÈVEMENTS

Référence:  
002OY000278

## Légende

 volumes non visités

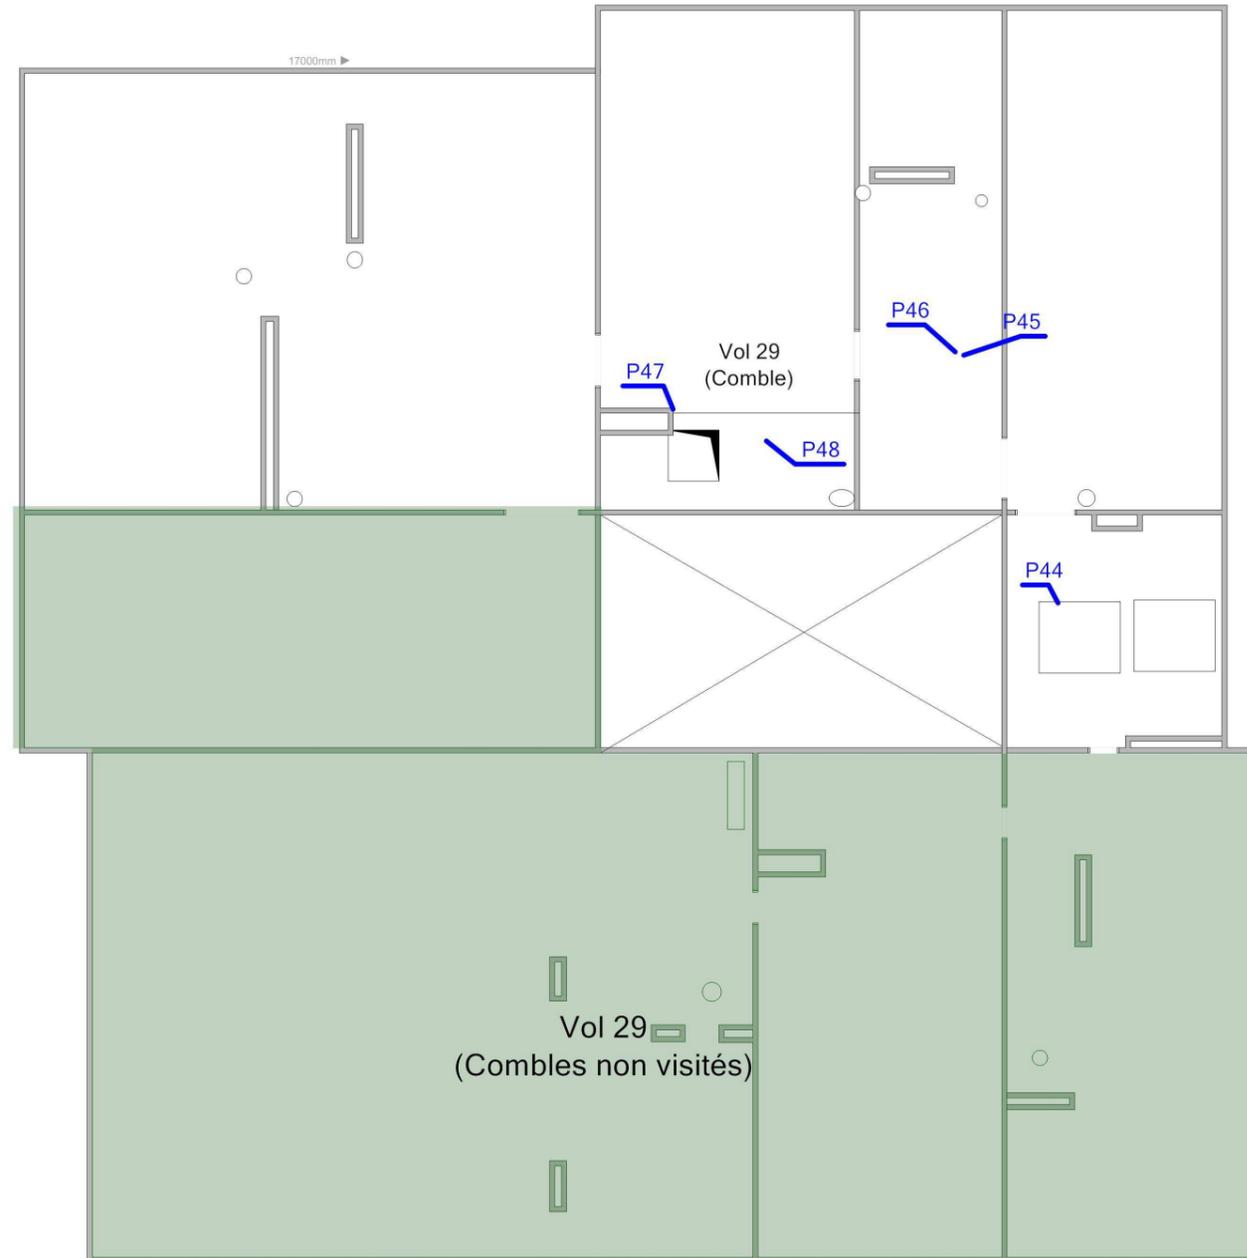

**Adresse du bien**  
RES BEAULIEU  
53200 CHATEAU GONTIER


**Désignation**  
Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

**Date intervention**  
01/12/2016

**Technicien intervenant**  
GARDENAT Ludovic

# COMBLES - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:  
002OY000278

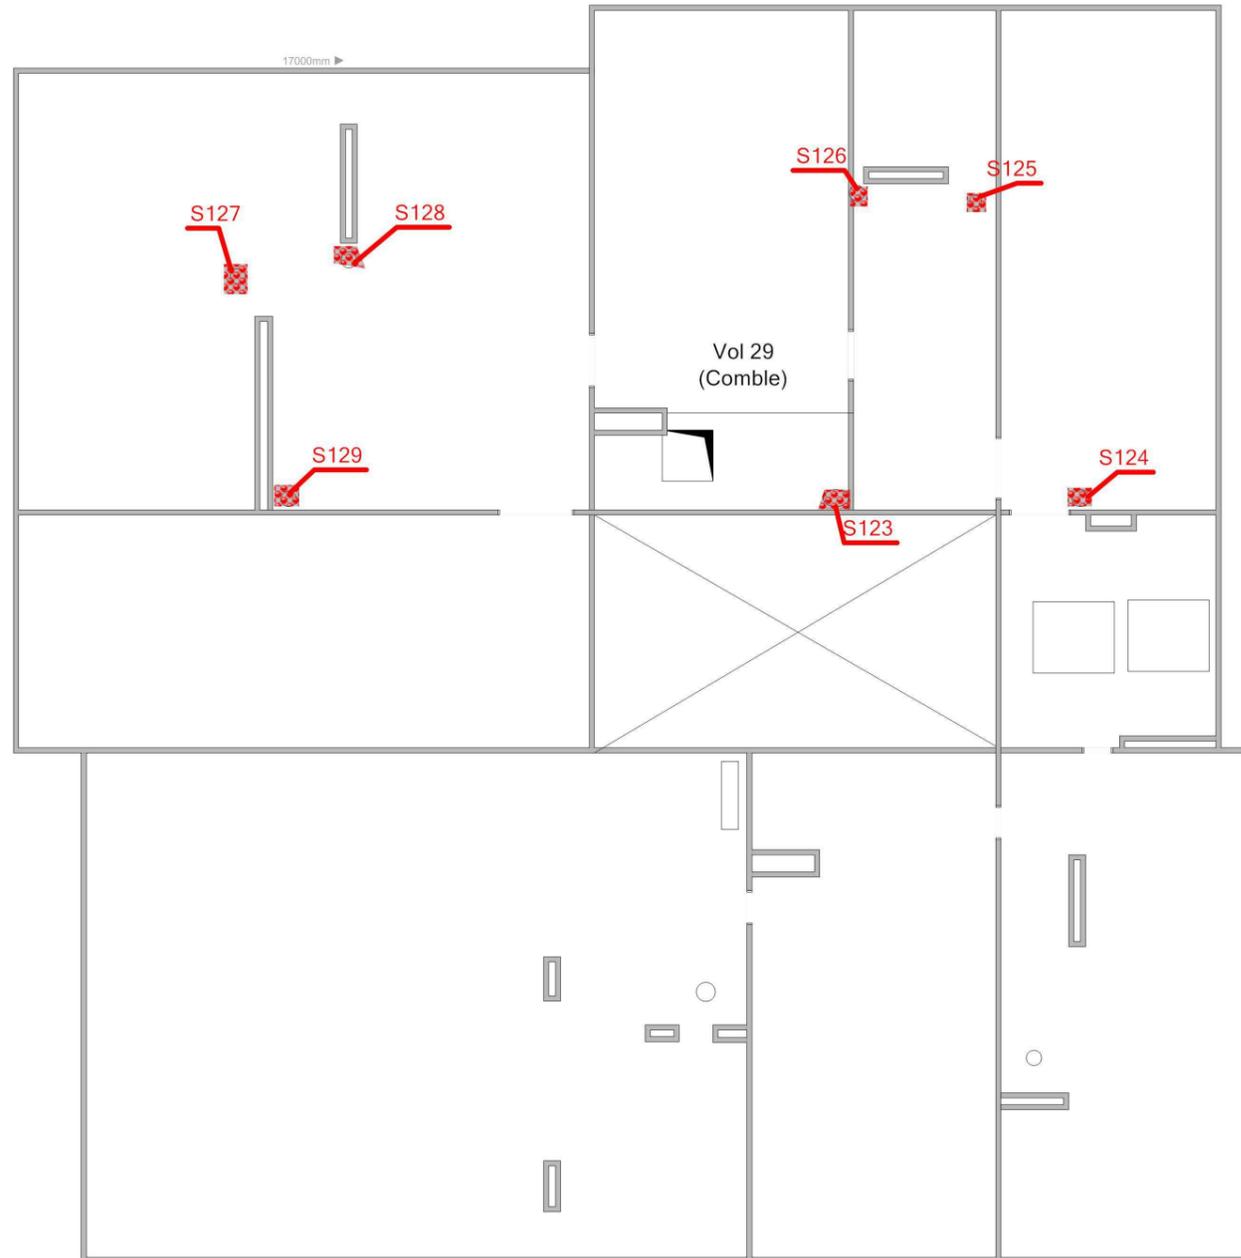

## Légende

	S123: Conduit en fibres-ciment
	S124: Conduit en fibres-ciment
	S128: Conduit en fibres-ciment
	S126: Conduit en fibres-ciment
	S127: Conduit en fibres-ciment
	S129: Conduit en fibres-ciment
	S125: Conduit en fibres-ciment



**Adresse du bien**  
RES BEAULIEU  
53200 CHATEAU GONTIER

**Désignation**  
Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages


**Date intervention**  
01/12/2016

**Technicien intervenant**  
GARDENAT Ludovic

Légende



Volume non visité

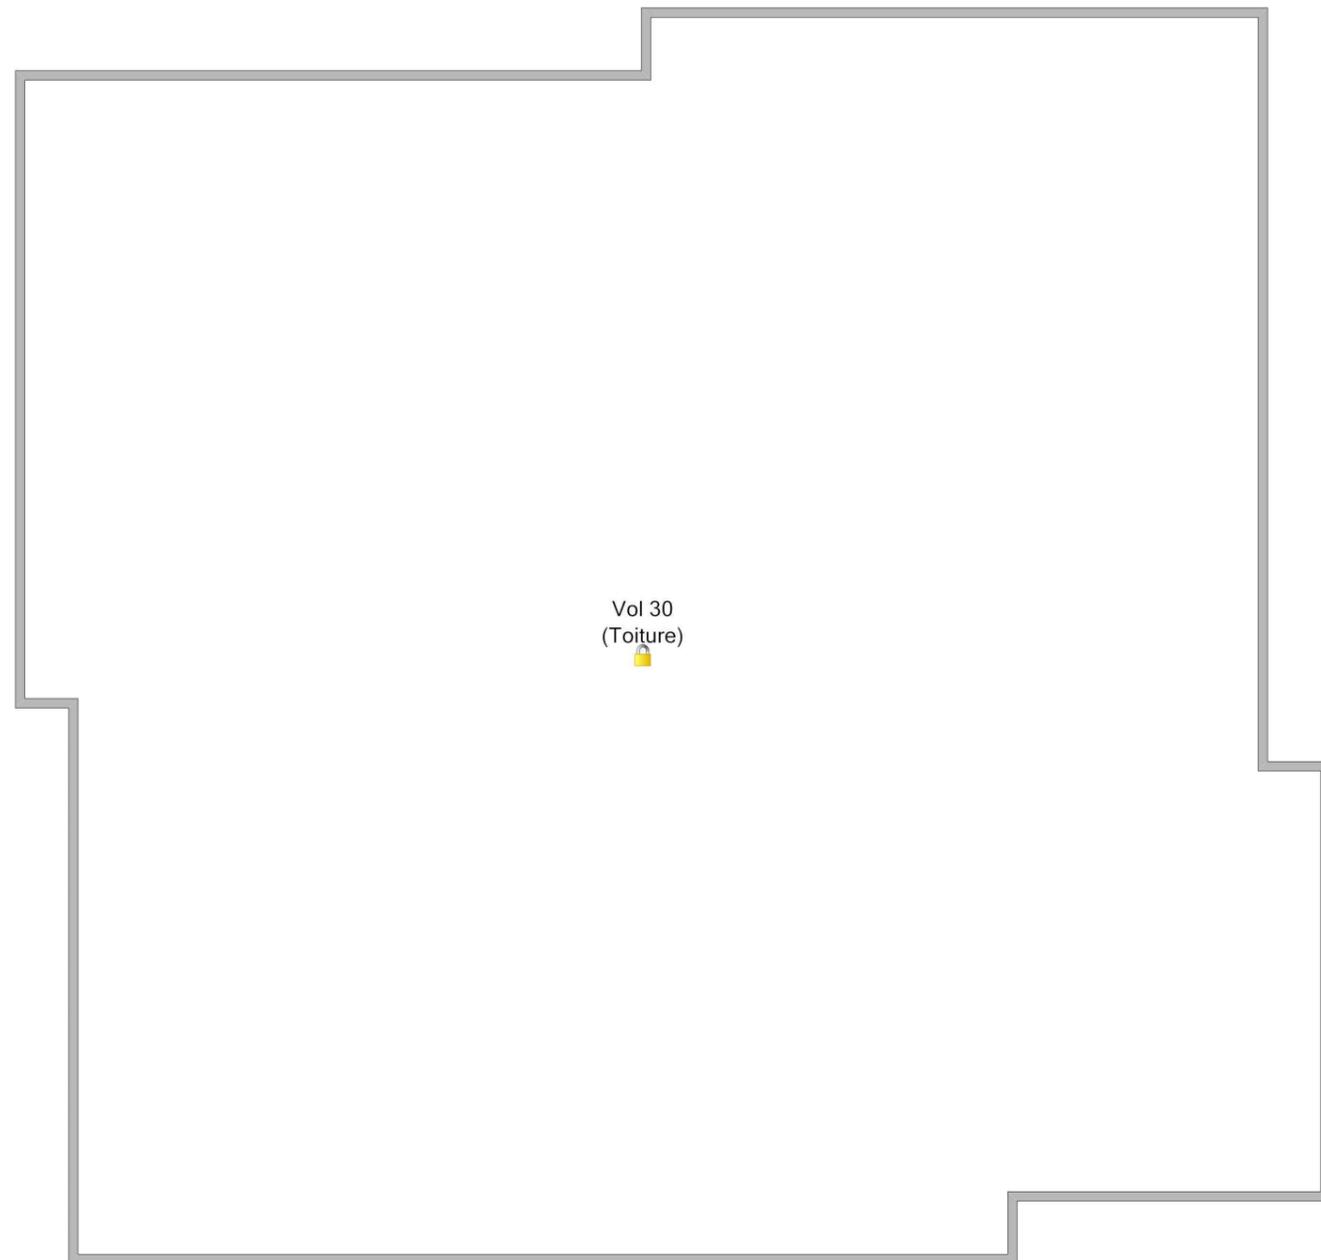

Vol 30  
(Toiture)



**Adresse du bien**  
RES BEAULIEU  
53200 CHATEAU GONTIER

**Désignation**  
Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages


**Date intervention**  
01/12/2016


**Technicien intervenant**  
GARDENAT Ludovic


PLAN MASSE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:  
002OY000278

Légende

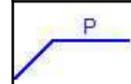 P Localisation d'un prélèvement

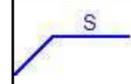 S Localisation d'un sondage négatif

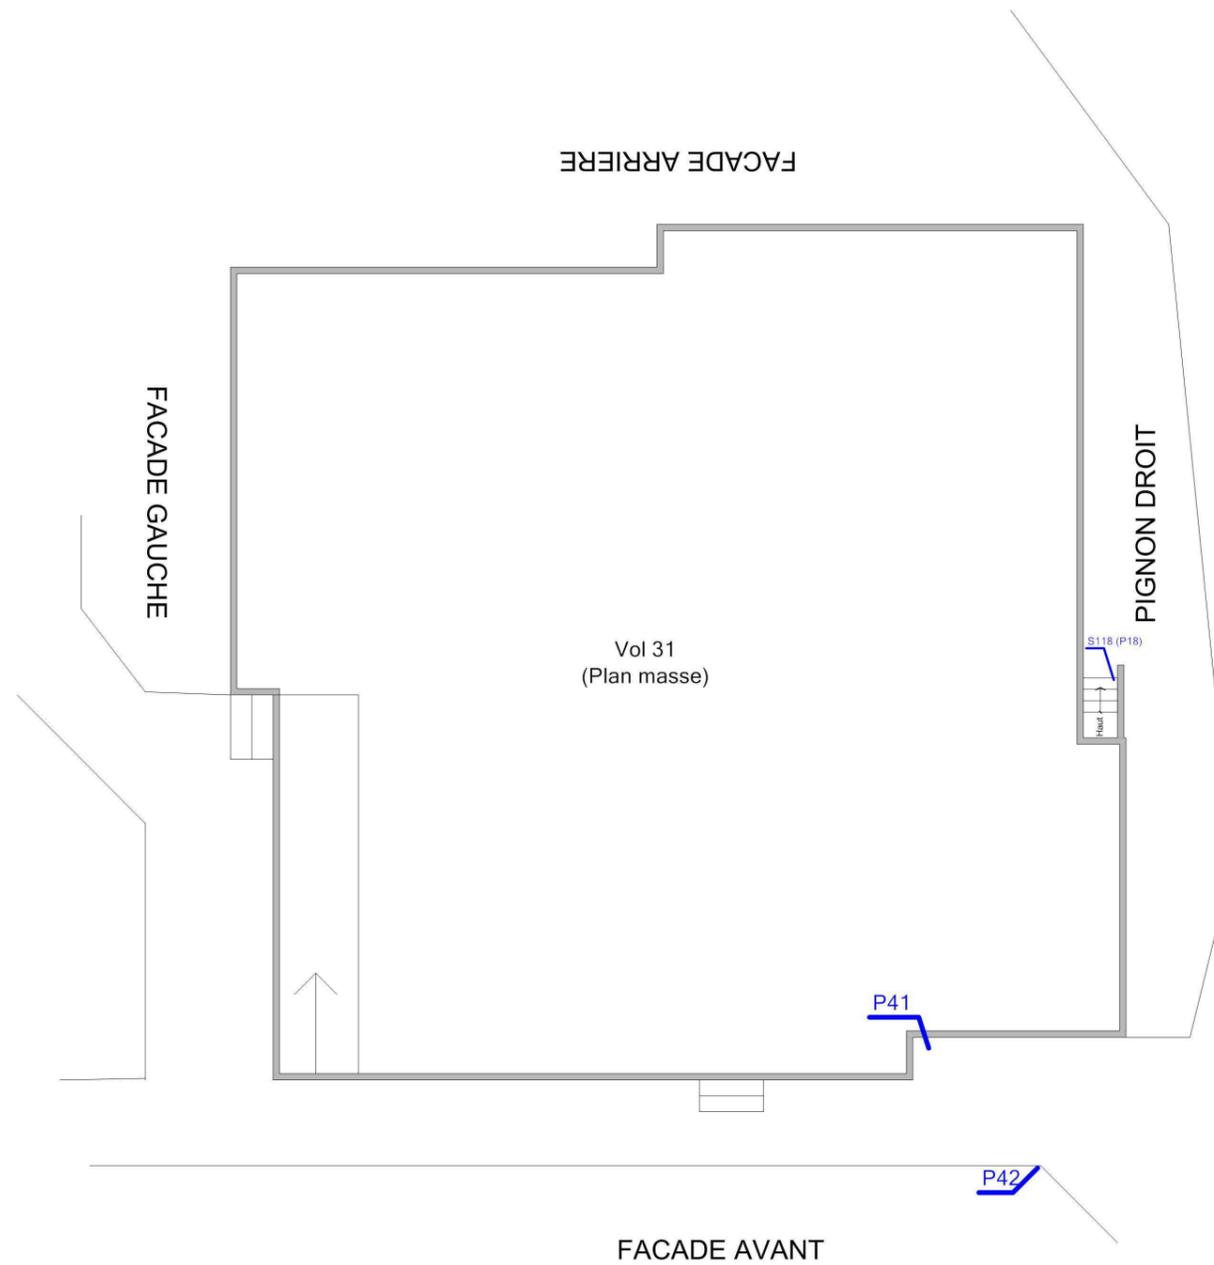

**Adresse du bien**  
RES BEAULIEU  
53200 CHATEAU GONTIER

**Désignation**  
Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

**Date intervention**  
01/12/2016

**Technicien intervenant**  
GARDENAT Ludovic













## ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002OY000278 n°44 - 1 (P44)	combles non visités - Vol 29 (Comble)	Prélevement négatif
002OY000278 n°44 - 2 (P44)	combles non visités - Vol 29 (Comble)	Prélevement négatif
002OY000278 n°45 - 2 (P45)	combles non visités - Vol 29 (Comble)	Prélevement négatif
002OY000278 n°45 - 1 (P45)	combles non visités - Vol 29 (Comble)	Prélevement négatif
002OY000278 n°46 - 2 (P46)	combles non visités - Vol 29 (Comble)	Prélevement négatif
002OY000278 n°46 - 1 (P46)	combles non visités - Vol 29 (Comble)	Prélevement négatif
002OY000278 n°47 - 1 (P47)	combles non visités - Vol 29 (Comble)	Prélevement négatif
002OY000278 n°47 - 2 (P47)	combles non visités - Vol 29 (Comble)	Prélevement négatif
002OY000278 n°48 - 1 (P48)	combles non visités - Vol 29 (Comble)	Prélevement négatif
002OY000278 n°48 - 2 (P48)	combles non visités - Vol 29 (Comble)	Prélevement négatif
S123 - 1 (A123)	combles non visités - Vol 29 (Comble)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S124 - 1 (A124)	combles non visités - Vol 29 (Comble)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S125 - 1 (A125)	combles non visités - Vol 29 (Comble)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S126 - 1 (A126)	combles non visités - Vol 29 (Comble)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S127 - 1 (A127)	combles non visités - Vol 29 (Comble)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S128 - 1 (A128)	combles non visités - Vol 29 (Comble)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S129 - 1 (A129)	combles non visités - Vol 29 (Comble)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S130 - 1 (A130)	combles non visités - Vol 29 (Comble)	Absence : pas d'amiante par nature

Référence	Localisation	Action
S119 - 1 (A119)	Façade arrière - Vol 33 (Façade arrière)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S120 - 1 (A120)	Façade arrière - Vol 33 (Façade arrière)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
002OY000278 n°37 - 1 (P37)	Façade avant - Vol 32 (Façade avant)	Prélevement négatif
002OY000278 n°39 - 2 (P39)	Façade avant - Vol 32 (Façade avant)	Prélevement négatif
002OY000278 n°39 - 1 (P39)	Façade avant - Vol 32 (Façade avant)	Prélevement négatif
S121 - 1 (A121)	Façade avant - Vol 32 (Façade avant)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S122 - 1 (A122)	Façade avant - Vol 32 (Façade avant)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
002OY000278 n°19 - 2 (P19)	PC ETAGES - Vol 17 (PC R+1)	Prélevement négatif
002OY000278 n°19 - 1 (P19)	PC ETAGES - Vol 17 (PC R+1)	Prélevement négatif



Référence	Localisation	Action
002OY000278 n°20 - 2 (P20)	PC ETAGES - Vol 21 (PC R+2)	Prélevement négatif
002OY000278 n°20 - 1 (P20)	PC ETAGES - Vol 21 (PC R+2)	Prélevement négatif
002OY000278 n°22 - 2 (P22)	PC ETAGES - Vol 17 (PC R+1)	Prélevement négatif
002OY000278 n°22 - 1 (P22)	PC ETAGES - Vol 17 (PC R+1)	Prélevement négatif
002OY000278 n°23 - 2 (P23)	PC ETAGES - Vol 17 (PC R+1)	Prélevement négatif
002OY000278 n°23 - 1 (P23)	PC ETAGES - Vol 17 (PC R+1)	Prélevement négatif
002OY000278 n°24 - 2 (P24)	PC ETAGES - Vol 25 (PC R+3)	Prélevement négatif
002OY000278 n°24 - 1 (P24)	PC ETAGES - Vol 25 (PC R+3)	Prélevement négatif
002OY000278 n°30 - 1 (P30)	PC ETAGES - Vol 18 (gaine)	Prélevement négatif
	tech r+1)	
002OY000278 n°30 - 2 (P30)	PC ETAGES - Vol 18 (gaine)	Prélevement négatif
	tech r+1)	
002OY000278 n°31 - 2 (P31)	PC ETAGES - Vol 18 (gaine)	Prélevement négatif
	tech r+1)	
002OY000278 n°31 - 1 (P31)	PC ETAGES - Vol 18 (gaine)	Prélevement négatif
	tech r+1)	
002OY000278 n°32 - 4 (P32)	PC ETAGES - Vol 20 (VO R+1)	Prélevement négatif
002OY000278 n°32 - 3 (P32)	PC ETAGES - Vol 20 (VO R+1)	Prélevement négatif
002OY000278 n°33 - 2 (P33)	PC ETAGES - Vol 24 (VO R+2)	Prélevement négatif
002OY000278 n°33 - 1 (P33)	PC ETAGES - Vol 24 (VO R+2)	Prélevement négatif
002OY000278 n°34 - 2 (P34)	PC ETAGES - Vol 21 (PC R+2)	Prélevement négatif
002OY000278 n°34 - 1 (P34)	PC ETAGES - Vol 21 (PC R+2)	Prélevement négatif
002OY000278 n°36 - 2 (P36)	PC ETAGES - Vol 21 (PC R+2)	Prélevement négatif
002OY000278 n°36 - 1 (P36)	PC ETAGES - Vol 21 (PC R+2)	Prélevement négatif
	PC ETAGES - Vol 25 (PC R+3)	14
	PC ETAGES - Vol 25 (PC R+3)	15
	PC ETAGES - Vol 25 (PC R+3)	16
<b>S52 - 1 (A52)</b>	<b>PC ETAGES - Vol 20 (VO R+1)</b>	<b>Présence sur décision de l'opérateur de repérage</b>
<b>S53 - 1 (A53)</b>	<b>PC ETAGES - Vol 20 (VO R+1)</b>	<b>Présence sur décision de l'opérateur de repérage</b>
<b>S54 - 1 (A54)</b>	<b>PC ETAGES - Vol 20 (VO R+1)</b>	<b>Présence sur décision de l'opérateur de repérage</b>
<b>S55 - 1 (A55)</b>	<b>PC ETAGES - Vol 24 (VO R+2)</b>	<b>Présence sur décision de l'opérateur de repérage</b>
<b>S56 - 1 (A56)</b>	<b>PC ETAGES - Vol 24 (VO R+2)</b>	<b>Présence sur décision de l'opérateur de repérage</b>
<b>S57 - 1 (A57)</b>	<b>PC ETAGES - Vol 24 (VO R+2)</b>	<b>Présence sur décision de l'opérateur de repérage</b>

Référence	Localisation	Action
S58 - 1 (A58)	PC ETAGES - Vol 28 (VO R+3)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S59 - 1 (A59)	PC ETAGES - Vol 28 (VO R+3)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S60 - 1 (A60)	PC ETAGES - Vol 28 (VO R+3)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S62 - 1 (A62)	PC ETAGES - Vol 26 (gaine  tech r+3)	Présence sur présentation de documents
S62 - 2 (A62)	PC ETAGES - Vol 26 (gaine  tech r+3)	Présence sur présentation de documents

Référence	Localisation	Action
002OY000278 n°12 - 2 (P12)	PC RDC - Vol 16 (Séchoir RDC)	Prélevement négatif
002OY000278 n°12 - 1 (P12)	PC RDC - Vol 16 (Séchoir RDC)	Prélevement négatif
002OY000278 n°13 - 1 (P13)	PC RDC - Vol 12 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002OY000278 n°13 - 2 (P13)	PC RDC - Vol 12 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002OY000278 n°14 - 1 (P14)	PC RDC - Vol 12 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002OY000278 n°14 - 2 (P14)	PC RDC - Vol 12 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002OY000278 n°15 - 2 (P15)	PC RDC - Vol 12 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002OY000278 n°15 - 1 (P15)	PC RDC - Vol 12 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002OY000278 n°16 - 2 (P16)	PC RDC - Vol 9 (Local à velo 1)	Prélevement négatif
002OY000278 n°16 - 1 (P16)	PC RDC - Vol 9 (Local à velo 1)	Prélevement négatif
002OY000278 n°17 - 2 (P17)	PC RDC - Vol 13 (VO RDC)	Prélevement négatif
002OY000278 n°17 - 1 (P17)	PC RDC - Vol 13 (VO RDC)	Prélevement négatif
002OY000278 n°18 - 1 (P18)	PC RDC - Vol 8 (Local poubelle)	Prélevement négatif
002OY000278 n°18 - 2 (P18)	PC RDC - Vol 8 (Local poubelle)	Prélevement négatif
002OY000278 n°21 - 2 (P21)	PC RDC - Vol 14 (PC RDC)	Prélevement négatif
002OY000278 n°21 - 1 (P21)	PC RDC - Vol 14 (PC RDC)	Prélevement négatif
002OY000278 n°25 - 1 (P25)	PC RDC - Vol 12 (Hall d'entrée)	Prélevement positif
002OY000278 n°25 - 2 (P25)	PC RDC - Vol 12 (Hall d'entrée)	Prélevement positif
002OY000278 n°26 - 1 (P26)	PC RDC - Vol 16 (Séchoir RDC)	Prélevement négatif
002OY000278 n°26 - 2 (P26)	PC RDC - Vol 16 (Séchoir RDC)	Prélevement négatif
002OY000278 n°27 - 1 (P27)	PC RDC - Vol 16 (Séchoir RDC)	Prélevement négatif
002OY000278 n°27 - 2 (P27)	PC RDC - Vol 16 (Séchoir RDC)	Prélevement négatif
002OY000278 n°28 - 2 (P28)	PC RDC - Vol 16 (Séchoir RDC)	Prélevement négatif
002OY000278 n°28 - 1 (P28)	PC RDC - Vol 16 (Séchoir RDC)	Prélevement négatif
002OY000278 n°29 - 1 (P29)	PC RDC - Vol 16 (Séchoir RDC)	Prélevement négatif
002OY000278 n°29 - 2 (P29)	PC RDC - Vol 16 (Séchoir RDC)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002OY000278 n°35 - 2 (P35)	PC RDC - Vol 12 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002OY000278 n°35 - 1 (P35)	PC RDC - Vol 12 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
	PC RDC - Vol 12 (Hall d'entrée)	I1
	PC RDC - Vol 12 (Hall d'entrée)	I2
	PC RDC - Vol 12 (Hall d'entrée)	I3
S35 - 1 (A35)	PC RDC - Vol 10 (Local à velo 2)	Absence : pas d'amiante par nature
<b>S36 - 1 (A36)</b>	<b>PC RDC - Vol 13 (VO RDC)</b>	<b>Présence sur décision de l'opérateur de repérage</b>
<b>S37 - 1 (A37)</b>	<b>PC RDC - Vol 13 (VO RDC)</b>	<b>Présence sur décision de l'opérateur de repérage</b>
<b>S38 - 1 (A38)</b>	<b>PC RDC - Vol 8 (Local poubelle)</b>	<b>Présence sur décision de l'opérateur de repérage</b>
<b>S39 - 1 (A39)</b>	<b>PC RDC - Vol 8 (Local poubelle)</b>	<b>Présence sur décision de l'opérateur de repérage</b>

Référence	Localisation	Action
002OY000278 n°38 - 2 (P38)	pignon droit - Vol 35 (pignon droit)	Prélevement négatif
002OY000278 n°38 - 1 (P38)	pignon droit - Vol 35 (pignon droit)	Prélevement négatif
002OY000278 n°40 - 2 (P40)	pignon droit - Vol 35 (pignon droit)	Prélevement négatif
002OY000278 n°40 - 1 (P40)	pignon droit - Vol 35 (pignon droit)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002OY000278 n°43 - 2 (P43)	pignon gauche - Vol 34 (pignon gauche)	Prélevement négatif
002OY000278 n°43 - 1 (P43)	pignon gauche - Vol 34 (pignon gauche)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002OY000278 n°41 - 2 (P41)	Plan masse - Vol 31 (Plan masse)	Prélevement négatif
002OY000278 n°41 - 1 (P41)	Plan masse - Vol 31 (Plan masse)	Prélevement négatif
002OY000278 n°42 - 2 (P42)	Plan masse - Vol 31 (Plan masse)	Prélevement négatif
002OY000278 n°42 - 1 (P42)	Plan masse - Vol 31 (Plan masse)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002OY000278 n°1 - 1 (P1)	sous-sol - Vol 3 (accès caves 2)	Prélevement négatif
002OY000278 n°1 - 2 (P1)	sous-sol - Vol 3 (accès caves 2)	Prélevement négatif
002OY000278 n°2 - 1 (P2)	sous-sol - Vol 3 (accès caves 2)	Prélevement négatif
002OY000278 n°2 - 2 (P2)	sous-sol - Vol 3 (accès caves 2)	Prélevement négatif
002OY000278 n°3 - 2 (P3)	sous-sol - Vol 1 (accès caves 1)	Prélevement négatif
002OY000278 n°3 - 1 (P3)	sous-sol - Vol 1 (accès caves 1)	Prélevement négatif
002OY000278 n°4 - 2 (P4)	sous-sol - Vol 3 (accès caves 2)	Prélevement négatif
002OY000278 n°4 - 1 (P4)	sous-sol - Vol 3 (accès caves 2)	Prélevement négatif
002OY000278 n°6 - 2 (P6)	sous-sol - Vol 3 (accès caves 2)	Prélevement négatif
002OY000278 n°6 - 1 (P6)	sous-sol - Vol 3 (accès caves 2)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002OY000278 n°7 - 1 (P7)	sous-sol - Vol 5 (VS 1)	Prélevement négatif
002OY000278 n°8 - 2 (P8)	sous-sol - Vol 1 (accès caves 1)	Prélevement négatif
002OY000278 n°8 - 1 (P8)	sous-sol - Vol 1 (accès caves 1)	Prélevement négatif
002OY000278 n°9 - 2 (P9)	sous-sol - Vol 1 (accès caves 1)	Prélevement négatif
002OY000278 n°9 - 1 (P9)	sous-sol - Vol 1 (accès caves 1)	Prélevement négatif
002OY000278 n°10 - 1 (P10)	sous-sol - Vol 3 (accès caves 2)	Prélevement négatif
002OY000278 n°10 - 2 (P10)	sous-sol - Vol 3 (accès caves 2)	Prélevement négatif
002OY000278 n°11 - 2 (P11)	sous-sol - Vol 2 (local tech)	Prélevement négatif
002OY000278 n°11 - 1 (P11)	sous-sol - Vol 2 (local tech)	Prélevement négatif
<b>S1 - 1 (A1)</b>	<b>sous-sol - Vol 2 (local tech)</b>	<b>Présence sur décision de l'opérateur de repérage</b>
<b>S2 - 1 (A2)</b>	<b>sous-sol - Vol 3 (accès caves 2)</b>	<b>Présence sur décision de l'opérateur de repérage</b>
<b>S3 - 1 (A3)</b>	<b>sous-sol - Vol 4 (Local entretien)</b>	<b>Présence sur décision de l'opérateur de repérage</b>
<b>S3 - 2 (A3)</b>	<b>sous-sol - Vol 4 (Local entretien)</b>	<b>Présence sur décision de l'opérateur de repérage</b>
<b>S4 - 1 (A4)</b>	<b>sous-sol - Vol 4 (Local entretien)</b>	<b>Présence sur décision de l'opérateur de repérage</b>
<b>S5 - 1 (A5)</b>	<b>sous-sol - Vol 3 (accès caves 2)</b>	<b>Présence sur décision de l'opérateur de repérage</b>
S6 - 1 (A6)	sous-sol - Vol 3 (accès caves 2)	Absence : pas d'amiante par nature
002OY000278 n°49 - 1 (P49)	sous-sol - Vol 6 (Chaufferie)	Prélevement négatif
002OY000278 n°49 - 2 (P49)	sous-sol - Vol 6 (Chaufferie)	Prélevement négatif
002OY000278 n°50 - 1 (P50)	sous-sol - Vol 6 (Chaufferie)	Prélevement négatif
002OY000278 n°50 - 2 (P50)	sous-sol - Vol 6 (Chaufferie)	Prélevement négatif
002OY000278 n°51 - 1 (P51)	sous-sol - Vol 6 (Chaufferie)	Prélevement négatif
002OY000278 n°51 - 2 (P51)	sous-sol - Vol 6 (Chaufferie)	Prélevement négatif
002OY000278 n°52 - 1 (P52)	sous-sol - Vol 6 (Chaufferie)	Prélevement négatif
002OY000278 n°52 - 2 (P52)	sous-sol - Vol 6 (Chaufferie)	Prélevement négatif
	sous-sol - Vol 6 (Chaufferie)	17
	sous-sol - Vol 6 (Chaufferie)	18
002OY000278 n°53 - 1 (P53)	sous-sol - Vol 7 (Local fioul)	Prélevement négatif
002OY000278 n°53 - 2 (P53)	sous-sol - Vol 7 (Local fioul)	Prélevement négatif
<b>S133 - 1 (A133)</b>	<b>sous-sol - Vol 7 (Local fioul)</b>	<b>Présence sur décision de l'opérateur de repérage</b>
<b>S134 - 1 (A134)</b>	<b>sous-sol - Vol 6 (Chaufferie)</b>	<b>Présence sur décision de l'opérateur de repérage</b>
<b>S134 - 2 (A134)</b>	<b>sous-sol - Vol 6 (Chaufferie)</b>	<b>Présence sur décision de l'opérateur de repérage</b>


002OY000278 n°1 - 1 (P1)




002OY000278 n°1 - 2 (P1)



002OY000278 n°2 - 1 (P2)

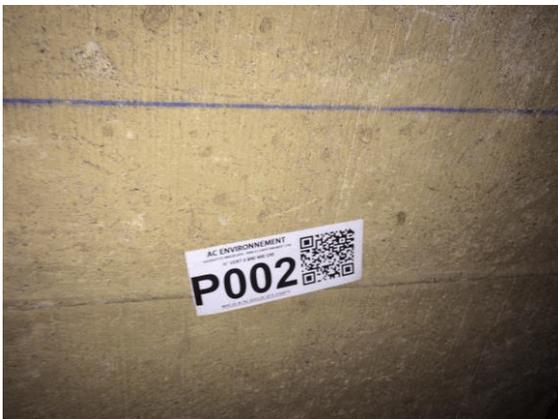

002OY000278 n°2 - 2 (P2)

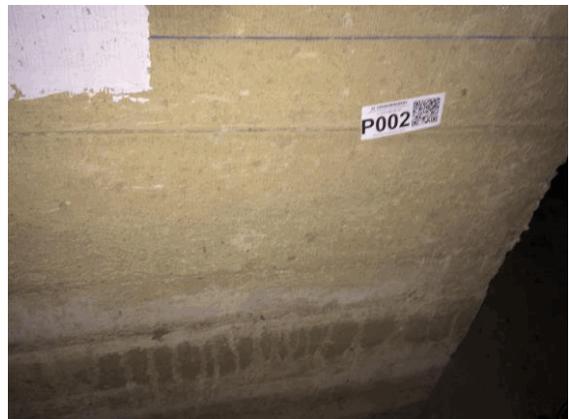

002OY000278 n°3 - 2 (P3)



002OY000278 n°3 - 1 (P3)



002OY000278 n°4 - 2 (P4)



002OY000278 n°4 - 1 (P4)



002OY000278 n°6 - 2 (P6)



002OY000278 n°6 - 1 (P6)



002OY000278 n°7 - 1 (P7)



002OY000278 n°8 - 2 (P8)



002OY000278 n°8 - 1 (P8)



002OY000278 n°9 - 2 (P9)



002OY000278 n°9 - 1 (P9)



002OY000278 n°10 - 1 (P10)



002OY000278 n°10 - 2 (P10)



002OY000278 n°11 - 2 (P11)



002OY000278 n°11 - 1 (P11)




002OY000278 n°12 - 2 (P12)



002OY000278 n°12 - 1 (P12)



002OY000278 n°13 - 1 (P13)

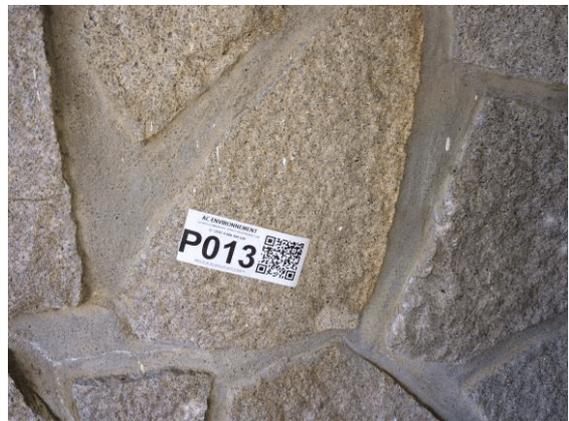

002OY000278 n°13 - 2 (P13)



002OY000278 n°14 - 1 (P14)



002OY000278 n°14 - 2 (P14)



002OY000278 n°15 - 2 (P15)



002OY000278 n°15 - 1 (P15)



002OY000278 n°16 - 2 (P16)



002OY000278 n°16 - 1 (P16)



002OY000278 n°17 - 2 (P17)



002OY000278 n°17 - 1 (P17)



002OY000278 n°18 - 1 (P18)



002OY000278 n°18 - 2 (P18)



002OY000278 n°19 - 2 (P19)



002OY000278 n°19 - 1 (P19)



002OY000278 n°20 - 2 (P20)



002OY000278 n°20 - 1 (P20)



002OY000278 n°21 - 2 (P21)



002OY000278 n°21 - 1 (P21)



002OY000278 n°22 - 2 (P22)



002OY000278 n°22 - 1 (P22)



002OY000278 n°23 - 2 (P23)



002OY000278 n°23 - 1 (P23)



002OY000278 n°24 - 2 (P24)



002OY000278 n°24 - 1 (P24)



002OY000278 n°25 - 1 (P25)



002OY000278 n°25 - 2 (P25)




002OY000278 n°26 - 1 (P26)



002OY000278 n°26 - 2 (P26)



002OY000278 n°27 - 1 (P27)

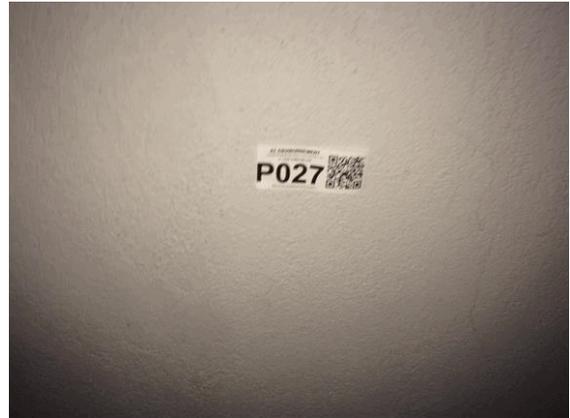

002OY000278 n°27 - 2 (P27)



002OY000278 n°28 - 2 (P28)



002OY000278 n°28 - 1 (P28)



002OY000278 n°29 - 1 (P29)



002OY000278 n°29 - 2 (P29)



002OY000278 n°30 - 1 (P30)



002OY000278 n°30 - 2 (P30)



002OY000278 n°31 - 2 (P31)



002OY000278 n°31 - 1 (P31)



002OY000278 n°32 - 4 (P32)



002OY000278 n°32 - 3 (P32)



002OY000278 n°33 - 2 (P33)



002OY000278 n°33 - 1 (P33)



002OY000278 n°34 - 2 (P34)



002OY000278 n°34 - 1 (P34)



002OY000278 n°35 - 2 (P35)



002OY000278 n°35 - 1 (P35)



002OY000278 n°36 - 2 (P36)



002OY000278 n°36 - 1 (P36)




002OY000278 n°37 - 1 (P37)



002OY000278 n°38 - 2 (P38)



002OY000278 n°38 - 1 (P38)

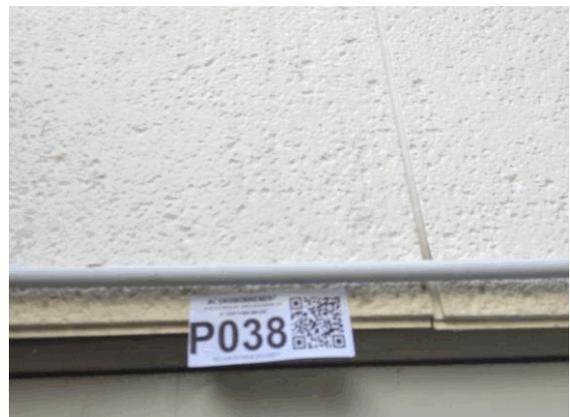

002OY000278 n°39 - 2 (P39)



002OY000278 n°39 - 1 (P39)



002OY000278 n°40 - 2 (P40)



002OY000278 n°40 - 1 (P40)



002OY000278 n°41 - 2 (P41)



002OY000278 n°41 - 1 (P41)



002OY000278 n°42 - 2 (P42)



002OY000278 n°42 - 1 (P42)



002OY000278 n°43 - 2 (P43)



002OY000278 n°43 - 1 (P43)



002OY000278 n°44 - 1 (P44)



002OY000278 n°44 - 2 (P44)



002OY000278 n°45 - 2 (P45)



002OY000278 n°45 - 1 (P45)



002OY000278 n°46 - 2 (P46)



002OY000278 n°46 - 1 (P46)



002OY000278 n°47 - 1 (P47)




002OY000278 n°47 - 2 (P47)



002OY000278 n°48 - 1 (P48)



002OY000278 n°48 - 2 (P48)

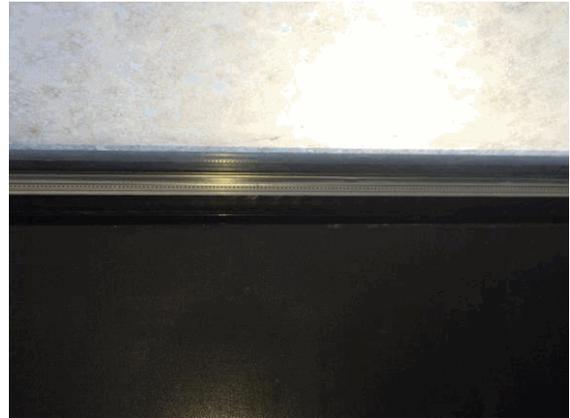

I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 2



I5 - 1



I6 - 1



S1 - 1 (A1)



S2 - 1 (A2)



S3 - 1 (A3)



S3 - 2 (A3)



S4 - 1 (A4)



S5 - 1 (A5)



S6 - 1 (A6)



S35 - 1 (A35)



S36 - 1 (A36)



S37 - 1 (A37)



S38 - 1 (A38)



S39 - 1 (A39)



S52 - 1 (A52)



S53 - 1 (A53)



S54 - 1 (A54)



S55 - 1 (A55)



S56 - 1 (A56)



S57 - 1 (A57)



S58 - 1 (A58)



S59 - 1 (A59)



S60 - 1 (A60)



S62 - 1 (A62)



S62 - 2 (A62)



S119 - 1 (A119)



S120 - 1 (A120)



S121 - 1 (A121)



S122 - 1 (A122)



S123 - 1 (A123)



S124 - 1 (A124)



S125 - 1 (A125)



S126 - 1 (A126)



S127 - 1 (A127)



S128 - 1 (A128)



S129 - 1 (A129)



S130 - 1 (A130)



002OY000278 n°49 - 1 (P49)



002OY000278 n°49 - 2 (P49)



002OY000278 n°50 - 1 (P50)



002OY000278 n°50 - 2 (P50)



002OY000278 n°51 - 1 (P51)



002OY000278 n°51 - 2 (P51)



002OY000278 n°52 - 1 (P52)




002OY000278 n°52 - 2 (P52)



17 - 1



18 - 1

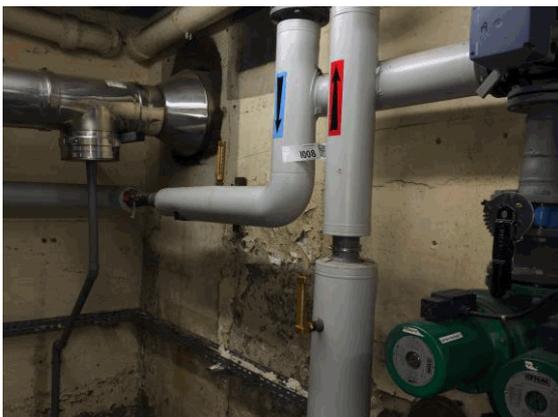

002OY000278 n°53 - 1 (P53)



002OY000278 n°53 - 2 (P53)



S133 - 1 (A133)



S134 - 1 (A134)



S134 - 2 (A134)



## ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

### Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris / Peinture en faible quantité / Matériau rouge - Joint gris d'assemblage des briques rouges -	sous-sol - Vol 3 (accès caves 2)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris hétérogène / Peinture - Enduit débulage béton banché brut -	sous-sol - Vol 3 (accès caves 2)	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène / Peinture en faible quantité - Grise lissé -	sous-sol - Vol 1 (accès caves 1)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Bois en lamelles avec liant / Matériau plâtreux blanc avec couche en toile / Peinture en vrac - Enduit blanc entre panneaux fibralith -	sous-sol - Vol 3 (accès caves 2)	
P5	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau fibreux jaune / Couche bitumineuse noire / Toile fibreuse beige - Laine + matériaux bitumineux noir + tresse -	sous-sol - Vol 3 (accès caves 2)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris hétérogène / Peinture - joints de parpaing gris -	sous-sol - Vol 3 (accès caves 2)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris hétérogène / Peinture en faible quantité - joints de scellements des briquettes rouges -	sous-sol - Vol 5 (VS 1)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris hétérogène / Peinture en vrac - Enduit gris taloché -	sous-sol - Vol 1 (accès caves 1)	
P9	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit compact gris hétérogène / Peinture en vrac - Plafond brut droit + sous face escalier (enduit débulage) -	sous-sol - Vol 1 (accès caves 1)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc / Peinture / Matériau gris en vrac - blanc autour du conduit en fibre-ciment -	sous-sol - Vol 3 (accès caves 2)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris hétérogène / Matériau beige en faible quantité en vrac - Gris cimenteux autour gaine électrique(pénétration dans mur) -	sous-sol - Vol 2 (local tech)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Enduit compact gris hétérogène / Peinture - Rampe + escalier (chape avec motif) -	PC RDC - Vol 16 (Séchoir RDC)	

P13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau compact gris hétérogène avec poussières - -	PC RDC - Vol 12 (Hall d'entrée)	
P14	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau plâtreux blanc avec couche en papier / Toile fibreuse blanche / Peinture - Plafond placoplatre -	PC RDC - Vol 12 (Hall d'entrée)	
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau blanc en vrac avec poussières / Peinture - -	PC RDC - Vol 12 (Hall d'entrée)	
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris hétérogène / Matériau compact rouge / Peinture - Enduit taloché gris + peinture -	PC RDC - Vol 9 (Local à velo 1)	
P17	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau fibreux blanc avec poussières / Peinture en faible quantité - laine + tresse -	PC RDC - Vol 13 (VO RDC)	
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène / Peinture avec poussières - Rampe + escalier accès local poubelle -	PC RDC - Vol 8 (Local poubelle)	
P19	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris / Matériau plâtreux blanc / Peinture en vrac - Enduit ciment + peinture gouttelé blanche et grise (mur porteur) -	PC ETAGES - Vol 17 (PC R+1)	
P20	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris hétérogène - Enduit ciment mur porteur (sous peinture gouttelé blanche et grise) -	PC ETAGES - Vol 21 (PC R+2)	
P21	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise / Peintures multiples / Joint cassant gris - grise -	PC RDC - Vol 14 (PC RDC)	
P22	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc / Peinture - Plafond dur rampant + droit -	PC ETAGES - Vol 17 (PC R+1)	
P23	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris / Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc - -	PC ETAGES - Vol 17 (PC R+1)	
P24	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en faible quantité / Matériau compact gris - Grise (carreaux 5 X 5) -	PC ETAGES - Vol 25 (PC R+3)	
P25	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples + matériau gris en vrac - Enduit platre cloison -	PC RDC - Vol 12 (Hall d'entrée)	
P26	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier / Peinture / Carton - doublage placoplatre (bandes) -	PC RDC - Vol 16 (Séchoir RDC)	
P27	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit compact gris / Peinture en vrac - Enduit gratté -	PC RDC - Vol 16 (Séchoir RDC)	

P28	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac / Matériau plâtreux blanc / Peinture - Joint assemblage des parpaings avec peinture épaisse rosâtre -	PC RDC - Vol 16 (Séchoir RDC)	
P29	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau noir en faible quantité / Matériau rouge en faible quantité - -	PC RDC - Vol 16 (Séchoir RDC)	
P30	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc - -	PC ETAGES - Vol 18 (gaine tech r+1)	
P31	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc / Matériau compact gris / Peinture en faible quantité / Matériau rouge en faible quantité en vrac - -	PC ETAGES - Vol 18 (gaine tech r+1)	
P32	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris hétérogène / Peinture en vrac - Ensemble des enduits du local vide ordure(enduit sur porteur et doublage) -	PC ETAGES - Vol 20 (VO R+1)	
P33	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau rouge - Plafond local vide ordure -	PC ETAGES - Vol 24 (VO R+2)	
P34	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture - -	PC ETAGES - Vol 21 (PC R+2)	
P35	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac - plafond droit -	PC RDC - Vol 12 (Hall d'entrée)	
P36	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Enduit compact gris / Peinture en vrac - gris + peinture marron -	PC ETAGES - Vol 21 (PC R+2)	
P37	Façades	Murs	Enduit compact gris hétérogène / Matériau plâtreux blanc / Peintures multiples - Gris + peinture rose -	Façade avant - Vol 32 (Façade avant)	
P38	Façades	Bardages	Polystyrène blanc avec poussières / Matériau compact beige / Peinture - plaque beige + isolant extérieur -	pignon droit - Vol 35 (pignon droit)	
P39	Façades	Murs	Enduit compact gris hétérogène avec poussières - Gris avec granulats apparents -	Façade avant - Vol 32 (Façade avant)	
P40	Façades	Murs	Enduit compact gris hétérogène / Peintures multiples - gris du muret d'accès à la chaufferie -	pignon droit - Vol 35 (pignon droit)	

P41	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 / Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 / Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3 - -	Plan masse - Vol 31 (Plan masse)	
P42	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris avec poussières - -	Plan masse - Vol 31 (Plan masse)	
P43	Façades	Murs	Enduit gris en vrac / Peintures multiples - -	pignon gauche - Vol 34 (pignon gauche)	
P44	Equipements divers et accessoires	Equipement acier gris	Matériau fibreux multicolore avec poussières - -	combles non visités - Vol 29 (Comble)	
P45	Toiture et étanchéité	Elément sous toiture	Matériau fibreux blanc avec poussières - ouate de cellulose blanche (recouvrant laine de verre jaune ) -	combles non visités - Vol 29 (Comble)	
P46	Toiture et étanchéité	Elément sous toiture	Matériau fibreux jaune avec poussières / Matériau fibreux beige avec poussières / Papier bitumé / Matériau beige en vrac - Laine jaune + pare vapeur marron / noir ( au dessous ouate de cellulose ) -	combles non visités - Vol 29 (Comble)	
P47	Toiture et étanchéité	Elément sous toiture	Enduit compact gris hétérogène - gris -	combles non visités - Vol 29 (Comble)	
P48	Toiture et étanchéité	Accessoires de toitures	Matériau souple noir - -	combles non visités - Vol 29 (Comble)	
P49	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris / Matériau compact beige hétérogène / Peinture - grise+ résine de sol grise -	sous-sol - Vol 6 (Chaufferie)	
P50	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris / Matériau plâtreux blanc en faible quantité / Peintures multiples - porteur chaufferie +peinture blanches -	sous-sol - Vol 6 (Chaufferie)	
P51	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable - cloisons chaufferie -	sous-sol - Vol 6 (Chaufferie)	
P52	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Polystyrène expansé (billes) blanc + matériau beige non séparable - billes de polystyrène beige +colle transparents -	sous-sol - Vol 6 (Chaufferie)	
P53	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit compact gris + matériau compact rouge non séparable - plafond brut local fioul -	sous-sol - Vol 7 (Local fioul)	



## RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-21852 EN DATE DU 14/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Ludovic GARDENAT  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-121894  
Echantillon ITGA : IT071612-21852  
Reçu au laboratoire le : 12/12/2016

### Réf. Client :

Commande	002OY000278
Dossier client	_0005700003_ RES BEAULIEU - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002OY000278051 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 6 (Chaufferie)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META le 14/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



## RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-21853 EN DATE DU 14/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Ludovic GARDENAT  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-121894  
Echantillon ITGA : IT071612-21853  
Reçu au laboratoire le : 12/12/2016

### Réf. Client :

Commande	002OY000278
Dossier client	_0005700003_ RES BEAULIEU - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002OY000278052 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages / Vol 6 (Chaufferie)
Description ITGA	Polystyrène expansé (billes) blanc / Matériau beige

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Polystyrène expansé (billes) blanc + matériau beige non séparable	META le 14/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



## RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-21854 EN DATE DU 14/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Ludovic GARDENAT  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-121894  
Echantillon ITGA : IT071612-21854  
Reçu au laboratoire le : 12/12/2016

### Réf. Client :

Commande	002OY000278
Dossier client	_0005700003_ RES BEAULIEU - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002OY000278053 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 7 (Local fioul)
Description ITGA	Enduit compact gris / Matériau compact rouge

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit compact gris + matériau compact rouge non séparable	META le 14/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste