

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	12 BD CX TETE BEAULIEU - BEAULIEU
CP - Ville :	53200 CHATEAU GONTIER
Référence client :	_00057000040000100060_
Date du repérage :	16/11/2016
Désignation :	Appartement n° 60 de type 5 situé au 03 ème étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	12 BD CX TETE BEAULIEU - BEAULIEU 53200 CHATEAU GONTIER	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00057000040000100060_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 60 de type 5 situé au 03 ème étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	GARDENAT Ludovic	Date du rapport :	05/12/2016
Accompagnateur :	néant (néant)	A Riorges, le 05/12/2016	
Date de repérage :	16/11/2016		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre			
Numéro attestation :	CPDI 4002 V3		
Délivré le :	23/06/2016		
		Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
LGT 60 - Vol 1 (Dégagement)	LGT 60 - Vol 2 (Rangement)
LGT 60 - Vol 3 (Séjour)	LGT 60 - Vol 4 (Chambre 4)
LGT 60 - Vol 5 (Chambre 1)	LGT 60 - Vol 6 (Chambre 2)
LGT 60 - Vol 7 (Chambre 3)	LGT 60 - Vol 8 (Cuisine)
LGT 60 - Vol 9 (SDB)	LGT 60 - Vol 10 (W.C)
LGT 60 - Vol 11 (Buanderie)	LGT 60 - Vol 12 (Dressing)



Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	LGT 60	Vol 1 (Dégagement) - Vol 2 (Rangement) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 4) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 3) - Vol 8 (Cuisine) - Vol 9 (SDB) - Vol 10 (W.C) - Vol 11 (Buanderie) - Vol 12 (Dressing)	
Plafond et faux-plafonds	LGT 60	Vol 1 (Dégagement) - Vol 2 (Rangement) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 4) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 3) - Vol 8 (Cuisine) - Vol 9 (SDB) - Vol 10 (W.C) - Vol 11 (Buanderie) - Vol 12 (Dressing)	



Revêtement de sol	LGT 60	Vol 1 (Dégagement) - Vol 2 (Rangement) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 4) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 3) - Vol 8 (Cuisine) - Vol 9 (SDB) - Vol 10 (W.C) - Vol 11 (Buanderie) - Vol 12 (Dressing)	
Equipements divers et accessoires	LGT 60	Vol 8 (Cuisine) - Vol 9 (SDB)	
Revêtement de mur	LGT 60	Vol 8 (Cuisine) - Vol 9 (SDB) - Vol 10 (W.C) - Vol 11 (Buanderie)	
Conduits, canalisations et équipements	LGT 60	Vol 11 (Buanderie)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Sans Objet

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Sans Objet

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Sans Objet

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 11 (Buanderie)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 9 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 8 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 8 (Cuisine)	pvc 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (Chambre 3)	pvc 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Chambre 2)	pvc 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Chambre 1)	pvc 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Chambre 4)	pvc 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Séjour)	pvc 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 1 (Dégagement)	Dalles souples grises claire	aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
Vol 3 (Séjour)	Dalles souples grises claire	aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
Vol 5 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
Vol 6 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
Vol 7 (Chambre 3)	Lés plastiques avec sous-couche	aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
Vol 12 (Dressing)	Lés plastiques avec sous-couche	aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
Vol 4 (Chambre 4)	Lés plastiques avec sous-couche	aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
Vol 3 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
Vol 2 (Rangement)	Lés plastiques avec sous-couche	aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
Vol 1 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche	aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
Vol 5 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les joints de radiateur
Vol 4 (Chambre 4)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les joints de radiateur
Vol 6 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les joints de radiateur
Vol 7 (Chambre 3)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les joints de radiateur



Vol 8 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les joints de radiateur
Vol 9 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les joints de radiateur
Vol 3 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les joints de radiateur
Vol 10 (W.C)	Conduit	Impossible de voir la nature du conduit présent sous l'enduit de rebouchage sans destruction importante.

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 11 (Buanderie)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	dalle plastiques décoratives	P10
Vol 11 (Buanderie)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S12
Vol 1 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P15
Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P15
Vol 1 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P16

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)
- Les matériaux compris entre le mur extérieur et le doublage des pièces
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif.

Commentaire n°2 : Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels récentes. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neufs mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sol.

Des prélèvements complémentaires peuvent s'avérer nécessaires en cas de réhabilitation complète des sols.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
LGT 60 - Vol 13 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	diagnostic réalisé lors des parties communes

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Conduits, canalisations et équipements

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 60	Vol 11 (Buanderie)	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S12	Réalisation d'un sondage	eaux usées					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
LGT 60	Vol 10 (W.C)	Conduit eau	Conduit	I6							Impossible de voir la nature du conduit présent sous l'enduit de rebouchage sans destruction importante.

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 60	Vol 8 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P2	Réalisation d'un prélèvement	noir	002OY000 249 n°2 - 1 - 002OY000 249 n°2 - 2	P2	Tampon Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 60	Vol 11 (Buanderie)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 60	Vol 9 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
LGT 60	Vol 8 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
LGT 60	Vol 9 (SDB)	Baignoire	Tampon bitumineux	P8	Réalisation d'un prélèvement	noir	002OY000 249 n°8 - 1 - 002OY000 249 n°8 - 2	P8	Tampon Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 60	Vol 5 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I5							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les joints de radiateur



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 60	Vol 4 (Chambre 4)	Radiateurs	Joints	15							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les joints de radiateur
LGT 60	Vol 6 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	15							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les joints de radiateur
LGT 60	Vol 7 (Chambre 3)	Radiateurs	Joints	15							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les joints de radiateur
LGT 60	Vol 8 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	15							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les joints de radiateur
LGT 60	Vol 9 (SDB)	Radiateurs	Joints	15							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les joints de radiateur



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 60	Vol 3 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I5							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les joints de radiateur

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 60	Vol 8 (Cuisine)	Menuiseries	pvc 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LGT 60	Vol 7 (Chambre 3)	Menuiseries	pvc 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LGT 60	Vol 6 (Chambre 2)	Menuiseries	pvc 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 60	Vol 5 (Chambre 1)	Menuiseries	pvc 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LGT 60	Vol 4 (Chambre 4)	Menuiseries	pvc 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LGT 60	Vol 3 (Séjour)	Menuiseries	pvc 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LGT 60	Vol 8 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P3	Réalisation d'un prélèvement	cloisons pièces humides	002OY000 249 n°3 - 1 - 002OY000 249 n°3 - 2	P3	Peinture Effritable Jaune Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 60	Vol 9 (SDB) - Vol 10 (W.C) - Vol 11 (Buanderie)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S1 - S2 - S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	cloisons pièces humides	002OY000 249 n°3 - 1 - 002OY000 249 n°3 - 2	P3	Peinture Effritable Jaune Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 60	Vol 9 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P4	Réalisation d'un prélèvement	porteur pièces humides	002OY000 249 n°4 - 1 - 002OY000 249 n°4 - 2	P4	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 60	Vol 11 (Buanderie) - Vol 10 (W.C) - Vol 8 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S4 - S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	porteur pièces humides	002OY000 249 n°4 - 1 - 002OY000 249 n°4 - 2	P4	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 60	Vol 1 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P17	Réalisation d'un prélèvement	porteur pièces sèches		P17	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 60	Vol 1 (Dégagement) - Vol 2 (Rangement) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 4) - Vol 12 (Dressing) - Vol 5 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P17 - S14 - S15 - S16 - S17 - S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	porteur pièces sèches		P17	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 60	Vol 2 (Rangement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P18	Réalisation d'un prélèvement	cloisons pièces sèches		P18	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 60	Vol 3 (Séjour) - Vol 1 (Dégagement) - Vol 4 (Chambre 4) - Vol 12 (Dressing) - Vol 7 (Chambre 3) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 5 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S20 - S21 - S22 - S23 - S24 - S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	cloisons pièces sèches		P18	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 60	Vol 4 (Chambre 4)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P20	Réalisation d'un prélèvement	doublage placoplâtre pièces sèches		P20	Peinture Effritable Beige Bleu Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 60	Vol 10 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre	P7	Réalisation d'un prélèvement	plafonds pièces humides	002OY000 249 n°7 - 1 - 002OY000 249 n°7 - 2	P7	Peinture Dur Blanc Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 60	Vol 9 (SDB) - Vol 8 (Cuisine) - Vol 11 (Buanderie)	Plafonds	Enduit plâtre	S30 - S31 - S32	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	plafonds pièces humides	002OY000 249 n°7 - 1 - 002OY000 249 n°7 - 2	P7	Peinture Dur Blanc Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 60	Vol 1 (Dégagement)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P11	Réalisation d'un prélèvement	dalles blanches	002OY000 249 n°11 - 1 - 002OY000 249 n°11 - 2	P11	Faux plafond Fibreux Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 60	Vol 1 (Dégagement)	Plafonds	Enduit plâtre	P12	Réalisation d'un prélèvement	pièces sèches	002OY000 249 n°12 - 1 - 002OY000 249 n°12 - 2 - 002OY000 249 n°12 - 3	P12	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 60	Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 3) - Vol 2 (Rangement) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 4) - Vol 12 (Dressing)	Plafonds	Enduit plâtre	S33 - S34 - S35 - S36 - S37	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	pièces sèches	002OY000 249 n°12 - 1 - 002OY000 249 n°12 - 2 - 002OY000 249 n°12 - 3	P12	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur											



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 60	Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P1	Réalisation d'un prélèvement	blanches 15*15	002OY000 249 n°1 - 1	P1 Phase 1	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 60	Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P1	Réalisation d'un prélèvement	blanches 15*15	002OY000 249 n°1 - 1	P1 Phase 2	Joint Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 60	Vol 9 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P6	Réalisation d'un prélèvement	blanches	002OY000 249 n°6 - 1 - 002OY000 249 n°6 - 2	P6	Colle Dur Blanc Colle Souple Jaune Peinture Effritable Orange	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 60	Vol 11 (Buanderie)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P9	Réalisation d'un prélèvement	7*7 rouges	002OY000 249 n°9 - 1 - 002OY000 249 n°9 - 2	P9	Colle Dur Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 60	Vol 8 (Cuisine) - Vol 9 (SDB) - Vol 10 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	7*7 rouges	002OY000 249 n°9 - 1 - 002OY000 249 n°9 - 2	P9	Colle Dur Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 60	Vol 11 (Buanderie)	Revêtement de mur	dalle plastiques décoratives	P10	Réalisation d'un prélèvement	grises clair	002OY000 249 n°10 - 1 - 002OY000 249 n°10 - 2	P10	Revêtement Semi-dur Gris Peinture Effritable Beige Colle Souple Jaune	Positif	Présence sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 60	Vol 9 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P5	Réalisation d'un prélèvement	beige tacheté 4*4	002OY000 249 n°5 - 1	P5	Colle Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 60	Vol 8 (Cuisine) - Vol 10 (W.C) - Vol 11 (Buanderie)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S7 - S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	beige tacheté 4*4	002OY000 249 n°5 - 1	P5	Colle Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 60	Vol 1 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage	P13	Réalisation d'un prélèvement	gris d'origine pièces sèches	002OY000 249 n°13 - 1 - 002OY000 249 n°13 - 2	P13	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Blanc Mousse Souple Rose	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 60	Vol 7 (Chambre 3) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 4 (Chambre 4) - Vol 3 (Séjour) - Vol 12 (Dressing) - Vol 2 (Rangement)	Revêtement de sol	Ragréage	S38 - S39 - S40 - S41 - S42 - S43 - S44	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	gris d'origine pièces sèches	002OY000 249 n°13 - 1 - 002OY000 249 n°13 - 2	P13	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Blanc Mousse Souple Rose	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 60	Vol 1 (Dégagement)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P14	Réalisation d'un prélèvement	orange	002OY000 249 n°14 - 1 - 002OY000 249 n°14 - 2	P14	Moquette Souple Fibreux Orange Colle Souple Fibreux Jaune Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 60	Vol 1 (Dégagement)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P15	Réalisation d'un prélèvement	colle noir sur ragréage d'origine	002OY000 249 n°15 - 1 - 002OY000 249 n°15 - 2	P15	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris	Positif	Présence sur analyse
LGT 60	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S13 (P15)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	colle noir sur ragréage d'origine	002OY000 249 n°15 - 1 - 002OY000 249 n°15 - 2	P15	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 60	Vol 1 (Dégagement)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P16	Réalisation d'un prélèvement	dur cassante roses	002OY000 249 n°16 - 1 - 002OY000 249 n°16 - 3	P16	Mousse Souple Blanc Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Colle Souple Jaune Revêtement Dur Rose Colle Bitumineux Noir	Positif	Présence sur analyse
LGT 60	Vol 1 (Dégagement)	Revêtement de sol	Dalles souples grises claire	I3	entre dalles plastiques d'origines et linoléum visibles		I3 - 1				aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
LGT 60	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Dalles souples grises claire	I3	entre dalles plastiques d'origines et linoléum visibles		I3 - 1				aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
LGT 60	Vol 2 (Rangement)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P19	Réalisation d'un prélèvement	jaune d'origine au dessous du ragréage rose		P19	Mousse Souple Blanc Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 60	Vol 12 (Dressing)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	jaune d'origine au dessous du ragréage rose		P19	Mousse Souple Blanc Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 60	Vol 4 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche tressé marrons	P21	Réalisation d'un prélèvement	bleu + colle jaune		P21	Revêtement Souple Fibreux Gris Marron Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 60	Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche tressé marrons	S27 - S28 - S29	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	bleu + colle jaune		P21	Revêtement Souple Fibreux Gris Marron Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 60	Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	couche supérieure visibles linoléum +colle jaune +ragréage rose non d'origines		I4 - 2 - I4 - 4 - I4 - 6 - I4 - 8 - I4 - 10				aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
LGT 60	Vol 6 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	couche supérieure visibles linoléum +colle jaune +ragréage rose non d'origines		I4 - 2 - I4 - 4 - I4 - 6 - I4 - 8 - I4 - 10				aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 60	Vol 7 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	couche supérieure visibles linoléum +colle jaune +ragréage rose non d'origines		I4 - 2 - I4 - 4 - I4 - 6 - I4 - 8 - I4 - 10				aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
LGT 60	Vol 12 (Dressing)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	couche supérieure visibles linoléum +colle jaune +ragréage rose non d'origines		I4 - 2 - I4 - 4 - I4 - 6 - I4 - 8 - I4 - 10				aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
LGT 60	Vol 4 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	couche supérieure visibles linoléum +colle jaune +ragréage rose non d'origines		I4 - 2 - I4 - 4 - I4 - 6 - I4 - 8 - I4 - 10				aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 60	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	couche supérieure visibles linoléum +colle jaune +ragréage rose non d'origines		I4 - 2 - I4 - 4 - I4 - 6 - I4 - 8 - I4 - 10				aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
LGT 60	Vol 2 (Rangement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	couche supérieure visibles linoléum +colle jaune +ragréage rose non d'origines		I4 - 2 - I4 - 4 - I4 - 6 - I4 - 8 - I4 - 10				aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
LGT 60	Vol 1 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	couche supérieure visibles linoléum +colle jaune +ragréage rose non d'origines		I4 - 2 - I4 - 4 - I4 - 6 - I4 - 8 - I4 - 10				aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
 LGT 60		LGT 60 - Plan de repérage - Actions menées
 LGT 60		LGT 60 - Plan des prélèvements
 LGT 60		LGT 60 - MPCA Toutes catégories confondues
 LGT 60		LGT 60 - MPCA Revêtement de sol
 LGT 60		LGT 60 - MPCA Revêtement de mur
 LGT 60		LGT 60 - MPCA Conduits, canalisations et équipements




LGT 60 - PLAN DES PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002OY000249

Légende



Volume non visité

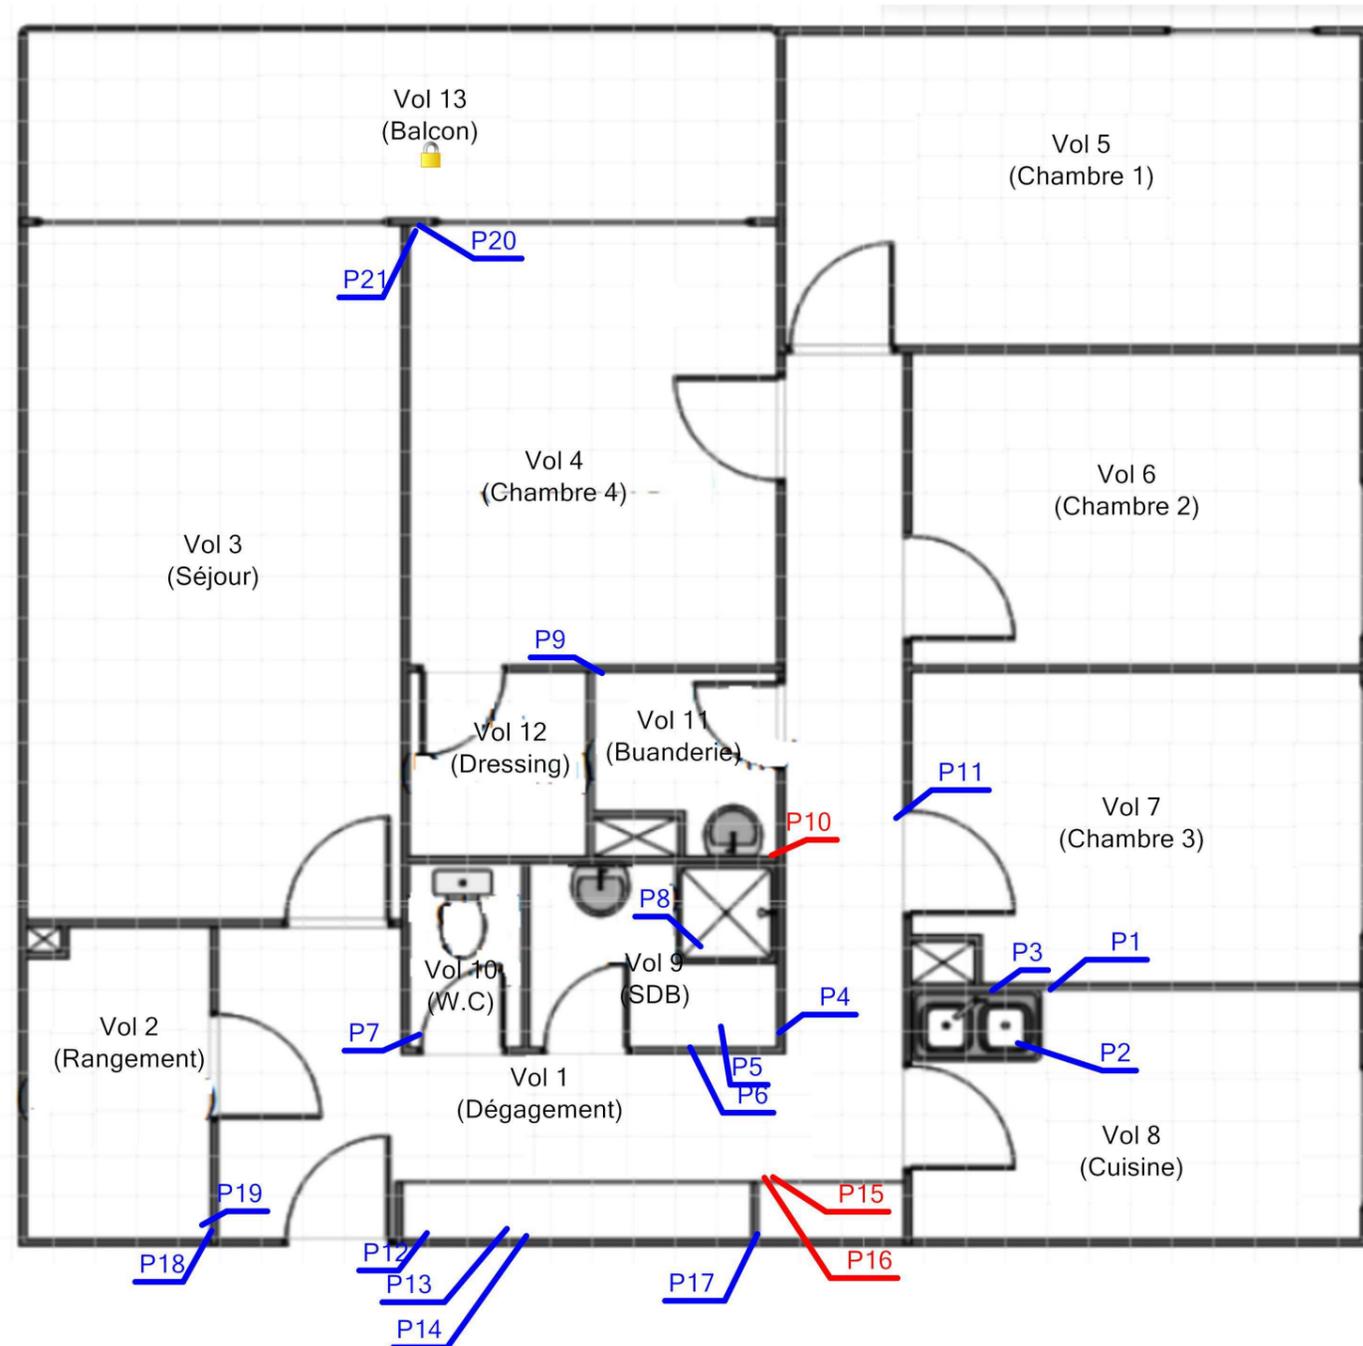


Adresse du bien
12 BD CX TETE BEAULIEU - BEAULIEU
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 60 de type 5 situé au 03 ème étage

Date intervention
16/11/2016

Technicien intervenant
GARDENAT Ludovic

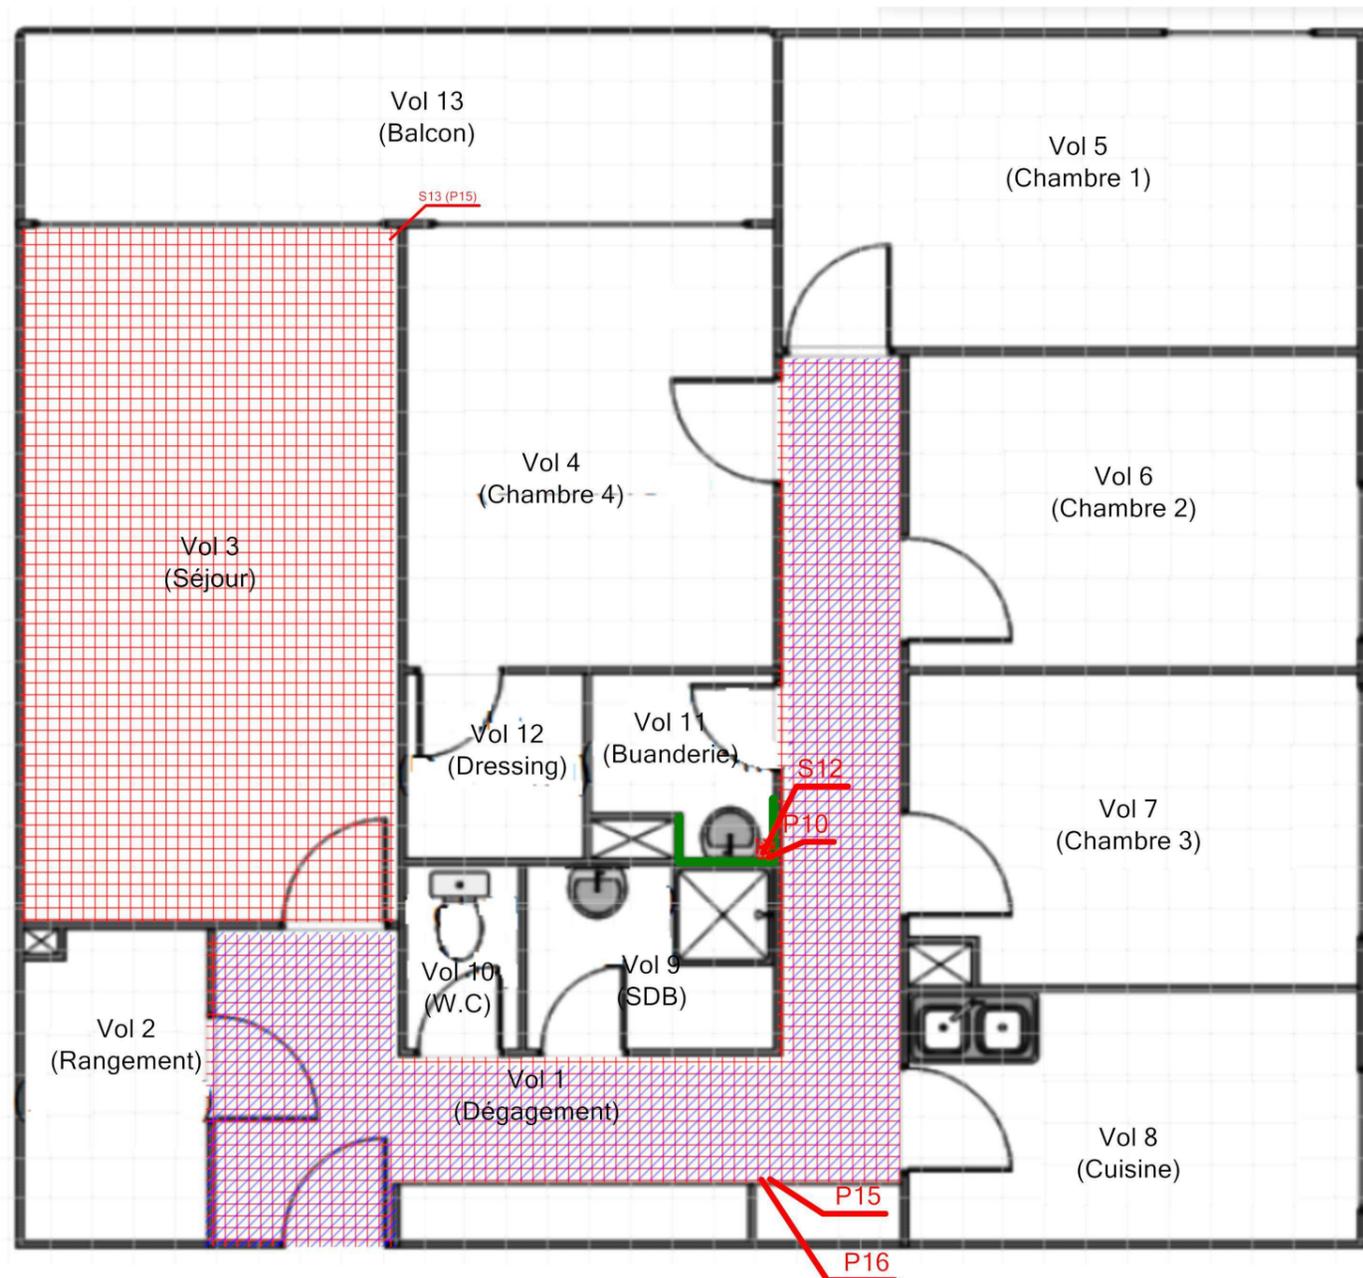

Légende

	P10 : dalle plastiques décoratives (Semi-dur Gris)
	S12: Conduit en fibres-ciment
	P15 : Colle Bitumineuse Noire de revêtement de sol
	P16 : Dalles plastiques Dur Rose



Adresse du bien
12 BD CX TETE BEAULIEU - BEAULIEU
53200 CHATEAU GONTIER


Désignation
Appartement n° 60 de type 5 situé au 03 ème étage

Date intervention
16/11/2016


Technicien intervenant
GARDENAT Ludovic

LGT 60 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002OY000249

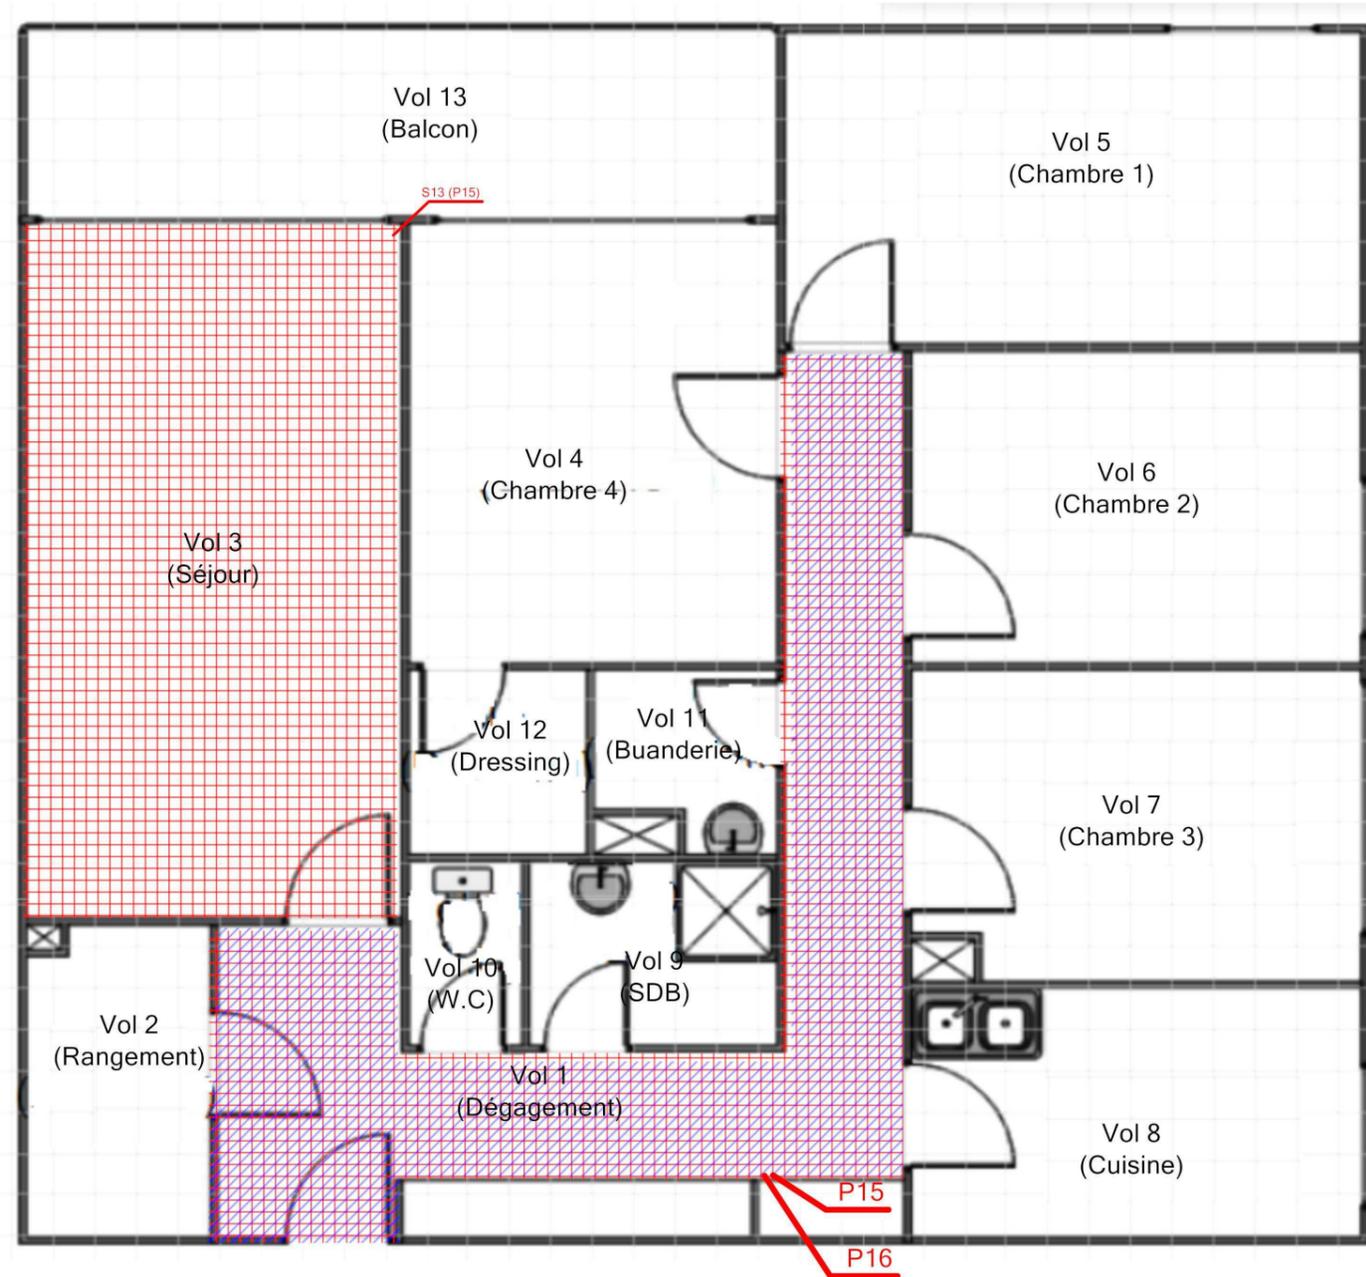

Légende

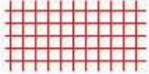	P15 : Colle Bitumineuse Noire de revêtement de sol
	P16 : Dalles plastiques Dur Rose



Adresse du bien
12 BD CX TETE BEAULIEU - BEAULIEU
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 60 de type 5 situé au 03 ème étage

Date intervention
16/11/2016


Technicien intervenant
GARDENAT Ludovic

LGT 60 - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

Référence:
002OY000249

Légende

	P10 : dalle plastiques décoratives (Semi-dur Gris)
--	--

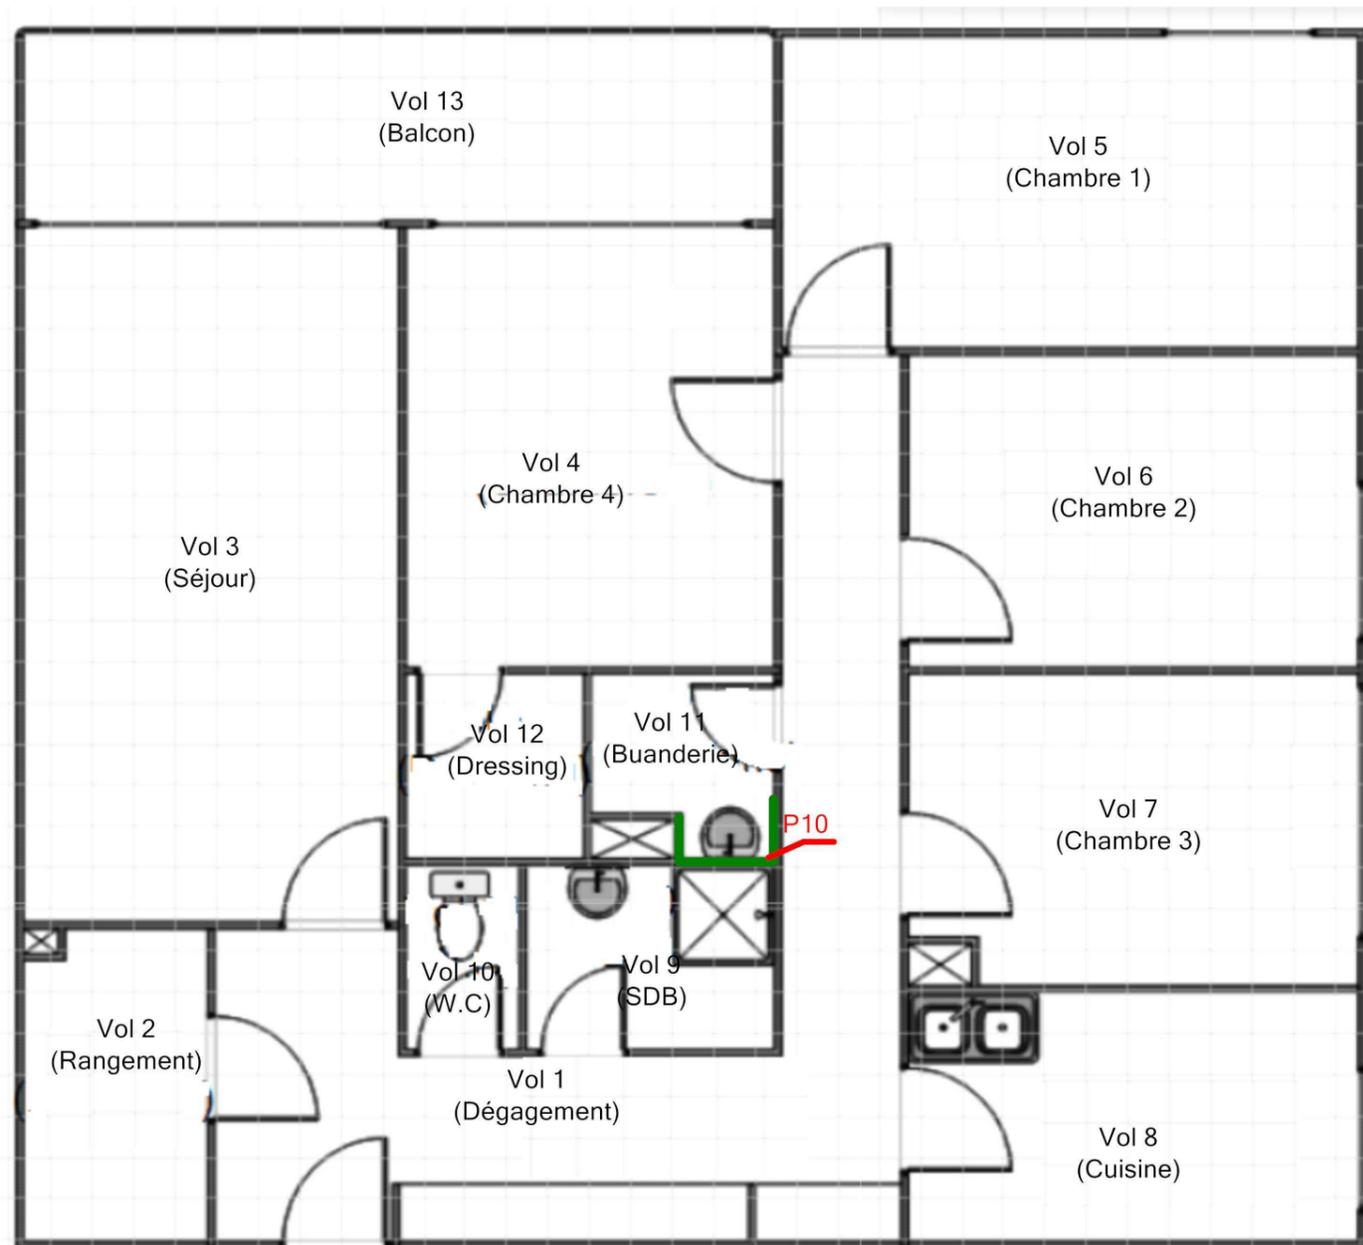

Adresse du bien
12 BD CX TETE BEAULIEU - BEAULIEU
53200 CHATEAU GONTIER


Désignation
Appartement n° 60 de type 5 situé au 03 ème étage

Date intervention
16/11/2016

Technicien intervenant
GARDENAT Ludovic

Légende

S12	S12: Conduit en fibres-ciment
-----	-------------------------------

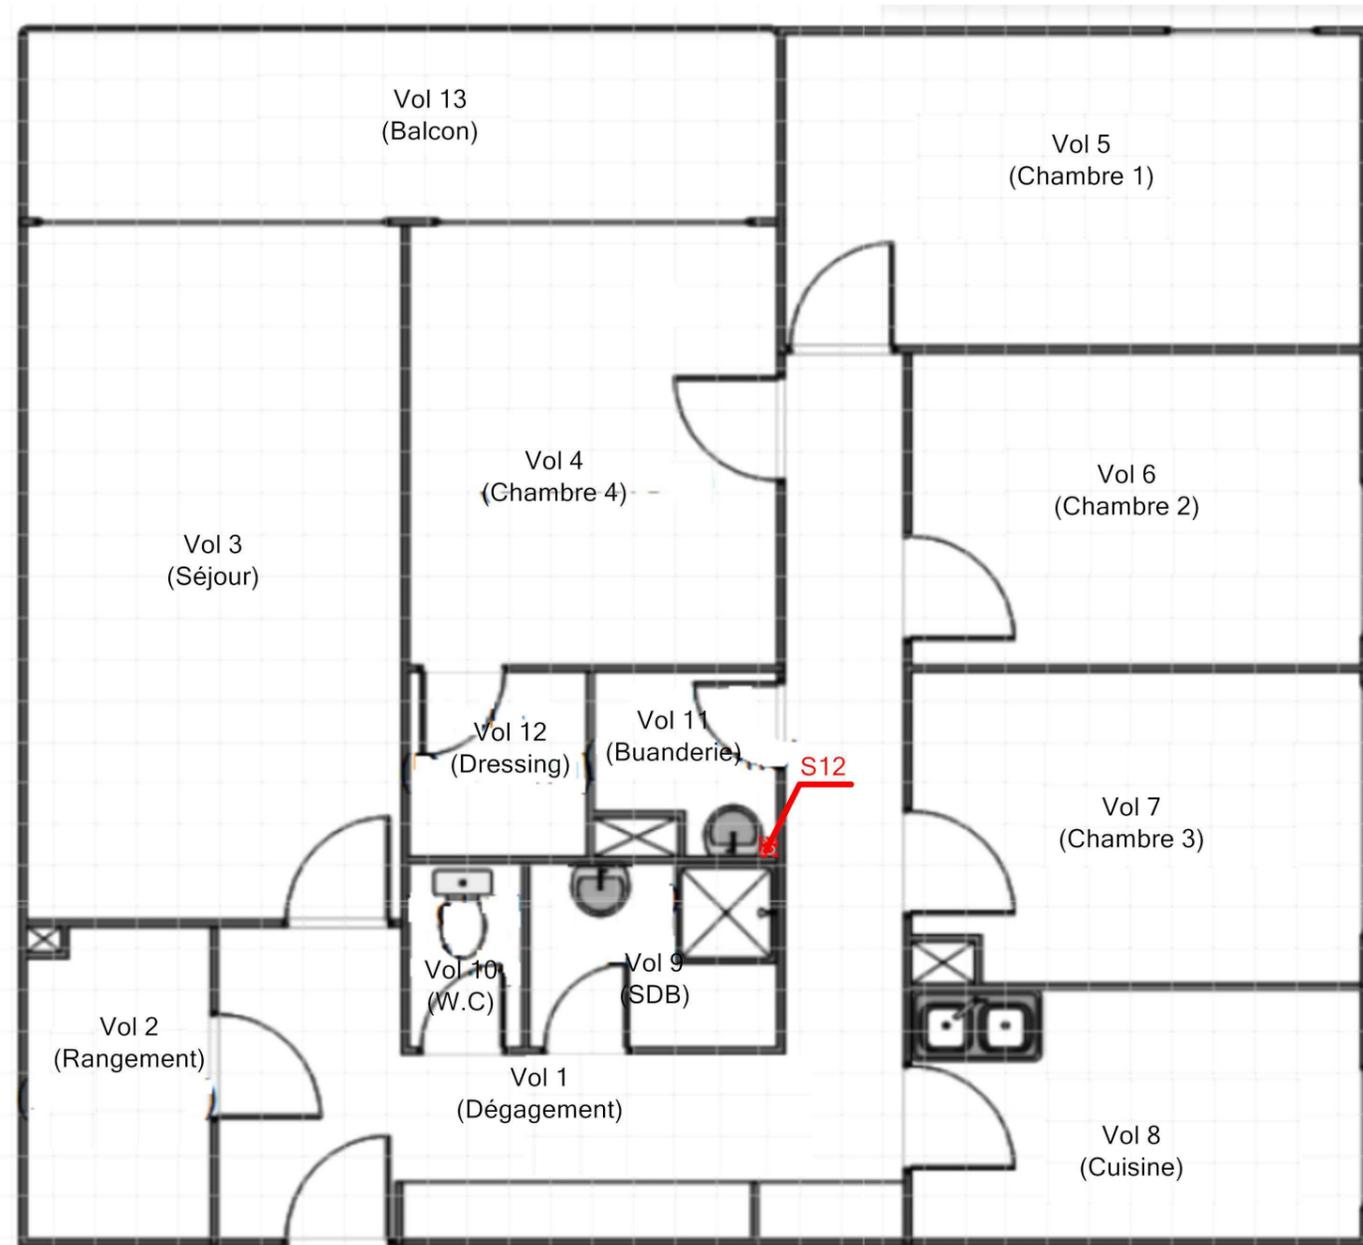

Adresse du bien
12 BD CX TETE BEAULIEU - BEAULIEU
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 60 de type 5 situé au 03 ème étage

Date intervention
16/11/2016

Technicien intervenant
GARDENAT Ludovic

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
	LGT 60 - Vol 5 (Chambre 1)	I4
	LGT 60 - Vol 5 (Chambre 1)	I4
	LGT 60 - Vol 5 (Chambre 1)	I4
	LGT 60 - Vol 5 (Chambre 1)	I4
	LGT 60 - Vol 5 (Chambre 1)	I4
002OY000249 n°1 - 1 (P1)	LGT 60 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000249 n°2 - 1 (P2)	LGT 60 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000249 n°2 - 2 (P2)	LGT 60 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
	LGT 60 - Vol 11 (Buanderie)	I1
	LGT 60 - Vol 8 (Cuisine)	I2
002OY000249 n°3 - 1 (P3)	LGT 60 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000249 n°3 - 2 (P3)	LGT 60 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000249 n°4 - 1 (P4)	LGT 60 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000249 n°4 - 2 (P4)	LGT 60 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000249 n°5 - 1 (P5)	LGT 60 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000249 n°6 - 1 (P6)	LGT 60 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000249 n°6 - 2 (P6)	LGT 60 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000249 n°7 - 1 (P7)	LGT 60 - Vol 10 (W.C)	Prélevement négatif
002OY000249 n°7 - 2 (P7)	LGT 60 - Vol 10 (W.C)	Prélevement négatif
002OY000249 n°8 - 1 (P8)	LGT 60 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000249 n°8 - 2 (P8)	LGT 60 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000249 n°9 - 1 (P9)	LGT 60 - Vol 11 (Buanderie)	Prélevement négatif
002OY000249 n°9 - 2 (P9)	LGT 60 - Vol 11 (Buanderie)	Prélevement négatif
002OY000249 n°10 - 1 (P10)	LGT 60 - Vol 11 (Buanderie)	Prélevement positif
002OY000249 n°10 - 2 (P10)	LGT 60 - Vol 11 (Buanderie)	Prélevement positif
002OY000249 n°12 - 1 (P12)	LGT 60 - Vol 1 (Dégagement)	Prélevement négatif
002OY000249 n°11 - 1 (P11)	LGT 60 - Vol 1 (Dégagement)	Prélevement négatif
002OY000249 n°11 - 2 (P11)	LGT 60 - Vol 1 (Dégagement)	Prélevement négatif
002OY000249 n°12 - 2 (P12)	LGT 60 - Vol 1 (Dégagement)	Prélevement négatif
002OY000249 n°12 - 3 (P12)	LGT 60 - Vol 1 (Dégagement)	Prélevement négatif
002OY000249 n°13 - 1 (P13)	LGT 60 - Vol 1 (Dégagement)	Prélevement négatif



Référence	Localisation	Action
002OY000249 n°13 - 2 (P13)	LGT 60 - Vol 1 (Dégagement)	Prélevement négatif
002OY000249 n°14 - 1 (P14)	LGT 60 - Vol 1 (Dégagement)	Prélevement négatif
002OY000249 n°14 - 2 (P14)	LGT 60 - Vol 1 (Dégagement)	Prélevement négatif
	LGT 60 - Vol 1 (Dégagement)	13
002OY000249 n°15 - 1 (P15)	LGT 60 - Vol 1 (Dégagement)	Prélevement positif
002OY000249 n°15 - 2 (P15)	LGT 60 - Vol 1 (Dégagement)	Prélevement positif
002OY000249 n°16 - 1 (P16)	LGT 60 - Vol 1 (Dégagement)	Prélevement positif
002OY000249 n°16 - 3 (P16)	LGT 60 - Vol 1 (Dégagement)	Prélevement positif



I4 - 2



I4 - 4



I4 - 6



I4 - 8



I4 - 10



002OY000249 n°1 - 1 (P1)



002OY000249 n°2 - 1 (P2)



I1 - 1



002OY000249 n°3 - 1 (P3)



002OY000249 n°2 - 2 (P2)



I2 - 1



002OY000249 n°3 - 2 (P3)



002OY000249 n°4 - 1 (P4)



002OY000249 n°4 - 2 (P4)



002OY000249 n°5 - 1 (P5)



002OY000249 n°6 - 1 (P6)



002OY000249 n°6 - 2 (P6)



002OY000249 n°7 - 1 (P7)



002OY000249 n°7 - 2 (P7)



002OY000249 n°8 - 1 (P8)



002OY000249 n°8 - 2 (P8)



002OY000249 n°9 - 1 (P9)



002OY000249 n°9 - 2 (P9)



002OY000249 n°10 - 1 (P10)



002OY000249 n°10 - 2 (P10)



002OY000249 n°12 - 1 (P12)



002OY000249 n°11 - 1 (P11)



002OY000249 n°11 - 2 (P11)



002OY000249 n°12 - 2 (P12)



002OY000249 n°12 - 3 (P12)



002OY000249 n°13 - 1 (P13)



002OY000249 n°13 - 2 (P13)



002OY000249 n°14 - 1 (P14)



002OY000249 n°14 - 2 (P14)



I3 - 1



002OY000249 n°15 - 1 (P15)



002OY000249 n°15 - 2 (P15)



002OY000249 n°16 - 1 (P16)



002OY000249 n°16 - 3 (P16)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc - blanches 15*15 -	LGT 60 - Vol 8 (Cuisine)	
P1 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint Dur Blanc - blanches 15*15 -	LGT 60 - Vol 8 (Cuisine)	
P2	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon Bitumineux Fibreux Noir - noir -	LGT 60 - Vol 8 (Cuisine)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Jaune Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Noir - cloisons pièces humides -	LGT 60 - Vol 8 (Cuisine)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Ciment Effritable Gris - porteur pièces humides -	LGT 60 - Vol 9 (SDB)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Effritable Gris Ciment Effritable Gris - beige tacheté 4*4 -	LGT 60 - Vol 9 (SDB)	
P6	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc Colle Souple Jaune Peinture Effritable Orange - blanches -	LGT 60 - Vol 9 (SDB)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture Dur Blanc Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - plafonds pièces humides -	LGT 60 - Vol 10 (W.C)	
P8	Equipements divers et accessoires	Baignoire	Tampon Bitumineux Noir - noir -	LGT 60 - Vol 9 (SDB)	
P9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Peinture Effritable Blanc - 7*7 rouges -	LGT 60 - Vol 11 (Buanderie)	
P10	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Revêtement Semi-dur Gris Peinture Effritable Beige Colle Souple Jaune - grises clair -	LGT 60 - Vol 11 (Buanderie)	
P11	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Faux plafond Fibreux Effritable Beige Peinture Effritable Blanc - dalles blanches -	LGT 60 - Vol 1 (Dégagement)	
P12	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc - pièces sèches -	LGT 60 - Vol 1 (Dégagement)	
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Blanc Mousse Souple Rose - gris d'origine pièces sèches -	LGT 60 - Vol 1 (Dégagement)	
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette Souple Fibreux Orange Colle Souple Fibreux Jaune Matériau Effritable Blanc - orange -	LGT 60 - Vol 1 (Dégagement)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris - colle noir sur ragréage d'origine -	LGT 60 - Vol 1 (Dégagement)	

P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mousse Souple Blanc Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Colle Souple Jaune Revêtement Dur Rose Colle Bitumineux Noir - dur cassante roses -	LGT 60 - Vol 1 (Dégagement)	
P17	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Jaune - porteur pièces sèches -	LGT 60 - Vol 1 (Dégagement)	
P18	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige - cloisons pièces sèches -	LGT 60 - Vol 2 (Rangement)	
P19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mousse Souple Blanc Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc Ciment Dur Gris - jaune d'origine au dessous du ragréage rose -	LGT 60 - Vol 2 (Rangement)	
P20	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Bleu Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc - doublage placoplatre pièces sèches -	LGT 60 - Vol 4 (Chambre 4)	
P21	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Fibreux Gris Marron Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Ciment Effritable Gris - bleu + colle jaune -	LGT 60 - Vol 4 (Chambre 4)	

Référence chantier : C012016173909
Adresse chantier : Commande : 002OY000249
Affaire : _00057000040000100060_
12 BD CX TETE BEAULIEU - BEAULIEU
53200 CHATEAU GONTIER

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 05/12/2016

SYNTHESE RAPPORTS DOSSIER REFERENCE : C012016173909 (21 prélèvements)

Référence échantillon laboratoire : PM01079770

Description client		Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002OY000249_001 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 8 (Cuisine)		1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
		2	Joint	Dur	Blanc	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01079771

Description client		Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002OY000249_002 Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux Vol 8 (Cuisine)		1	Tampon	Bitumineux Fibreux	Noir	Attaque chimique : Chloroforme	2	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01079772

Description client		Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002OY000249_003 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 8 (Cuisine)		1	Peinture	Effritable	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
		2	Plâtre	Effritable	Blanc				
		3	Matériau	Effritable	Noir				

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01079773

Description client		Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002OY000249_004 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 9 (SDB)		1	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
		2	Plâtre	Effritable	Blanc				
		3	Ciment	Effritable	Gris				

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01079774

Description client		Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002OY000249_005 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 9 (SDB)		1	Colle	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
		2	Ciment	Effritable	Gris				

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01079775								
Date de réception : 24/11/2016			Date de préparation : 02/12/2016			Date d'analyse : 03/12/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002OY000249_006	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté
Revêtement de mur /	2	Colle	Souple	Jaune	Acétone,Acide			
Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)	3	Peinture	Effritable	Orange	chlorhydrique			
Vol 9 (SDB)								
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01079776								
Date de réception : 24/11/2016			Date de préparation : 02/12/2016			Date d'analyse : 03/12/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002OY000249_007	1	Peinture	Dur	Blanc Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté
Plafond et faux-plafonds /	2	Enduit	Effritable	Beige	Acétone			
Plafonds / Enduit plâtre	3	Plâtre	Effritable	Blanc				
Vol 10 (W.C)								
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01079777								
Date de réception : 24/11/2016			Date de préparation : 02/12/2016			Date d'analyse : 03/12/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002OY000249_008	1	Tampon	Bitumineux	Noir	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté
Equipements divers et accessoires / Baignoire / Tampon bitumineux					Chloroforme			
Vol 9 (SDB)								
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01079778								
Date de réception : 24/11/2016			Date de préparation : 02/12/2016			Date d'analyse : 03/12/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002OY000249_009	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté
Revêtement de mur /	2	Peinture	Effritable	Blanc	Acétone,Acide			
Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe)					chlorhydrique			
Vol 11 (Buanderie)								
Remarque : Echantillon humide								

Référence échantillon laboratoire : PM01079779								
Date de réception : 24/11/2016			Date de préparation : 02/12/2016			Date d'analyse : 03/12/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002OY000249_010	1	Revêtement	Semi-dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Détecté : Chrysotile
Revêtement de mur /	2	Peinture	Effritable	Beige	Acétone			
Revêtement de mur / dalle plastiques décoratives	3	Colle	Souple	Jaune				
Vol 11 (Buanderie)								
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01079780								
Date de réception : 24/11/2016			Date de préparation : 02/12/2016			Date d'analyse : 03/12/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002OY000249_011	1	Faux plafond	Fibreux Effritable	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté
Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques	2	Peinture	Effritable	Blanc	Acétone			
Vol 1 (Dégagement)								
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01079781								
Date de réception : 24/11/2016			Date de préparation : 02/12/2016			Date d'analyse : 03/12/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002OY000249_012	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté
Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone			
Vol 1 (Dégagement)								
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01079782								
Date de réception : 24/11/2016			Date de préparation : 02/12/2016			Date d'analyse : 03/12/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002OY000249_013 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1 (Dégagement)	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
	2	Peinture	Effritable	Blanc				
	3	Mousse	Souple	Rose				
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01079783								
Date de réception : 24/11/2016			Date de préparation : 02/12/2016			Date d'analyse : 03/12/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002OY000249_014 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes avec sous-couche Vol 1 (Dégagement)	1	Moquette	Souple Fibreux	Orange	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Colle	Souple Fibreux	Jaune				
	3	Matériau	Effritable	Blanc				
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01079784								
Date de réception : 24/11/2016			Date de préparation : 02/12/2016			Date d'analyse : 03/12/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002OY000249_015 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol Vol 1 (Dégagement)	1	Colle	Bitumineux	Noir	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	1	MET*	Détecté : Chrysotile
	2	Ragréage	Effritable	Gris				
Remarque : Echantillon humide								

Référence échantillon laboratoire : PM01079785								
Date de réception : 24/11/2016			Date de préparation : 02/12/2016			Date d'analyse : 03/12/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002OY000249_016 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques Vol 1 (Dégagement)	1	Mousse	Souple	Blanc	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	1	MET*	Détecté : Chrysotile
	2	Colle	Souple	Jaune				
	3	Ragréage	Effritable	Rose				
	4	Colle	Souple	Jaune				
	5	Revêtement	Dur	Rose				
	6	Colle	Bitumineux	Noir				
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01079786								
Date de réception : 24/11/2016			Date de préparation : 02/12/2016			Date d'analyse : 03/12/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002OY000249_017 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 1 (Dégagement)	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Peinture	Effritable	Jaune				
Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

Référence échantillon laboratoire : PM01079787								
Date de réception : 24/11/2016			Date de préparation : 02/12/2016			Date d'analyse : 03/12/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002OY000249_018 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 2 (Rangement)	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Peinture	Effritable	Beige				
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01079788

Date de réception : 24/11/2016		Date de préparation : 02/12/2016				Date d'analyse : 03/12/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002OY000249_019	1	Mousse	Souple	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté
Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol	2	Colle	Souple	Jaune	Acétone,Acide chlorhydrique			
	3	Ragréage	Effritable	Rose				
	4	Matériau	Effritable	Blanc				
Vol 2 (Rangement)	5	Ciment	Dur	Gris				

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01079789

Date de réception : 24/11/2016		Date de préparation : 02/12/2016				Date d'analyse : 03/12/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002OY000249_020	1	Peinture	Effritable	Beige Bleu	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté
Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués	2	Carton	Souple Fibreux	Marron	Acétone			
Vol 4 (Chambre 4)	3	Plâtre	Effritable	Blanc				

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01079790

Date de réception : 24/11/2016		Date de préparation : 02/12/2016				Date d'analyse : 03/12/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002OY000249_021	1	Revêtement	Souple Fibreux	Gris Marron	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté
Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche tressé marrons	2	Colle	Souple	Jaune	Acétone,Acide chlorhydrique			
	3	Ragréage	Effritable	Rose				
Vol 4 (Chambre 4)	4	Ciment	Effritable	Gris				

Remarque : RAS

* En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET). Méthode : Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Responsable Laboratoire - En suppléance

Sabbah Abdelslame

