

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	11 PLACE DE BOURGOGNE - PLACE DE BOURGOGNE
CP - Ville :	53000 LAVAL
Référence client :	_00058000010000100007_
Date du repérage :	19/07/2017
Désignation :	Appartement n° 7 de type 4 situé au 03 ème étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	11 PLACE DE BOURGOGNE - PLACE DE BOURGOGNE 53000 LAVAL	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00058000010000100007_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 7 de type 4 situé au 03 ème étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	GONDARD Didier	Date du rapport :	01/08/2017
Accompagnateur :	H.MERCIER (0 800 400 100)		A Riorges, le 01/08/2017
Date de repérage :	19/07/2017		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre			
Numéro attestation :	CPDI 3884	Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Délivré le :	28/04/2016		

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
Logement 7 - Vol 1 (W.C) Logement 7 - Vol 3 (Cuisine) Logement 7 - Vol 5 (Cellier) Logement 7 - Vol 7 (Salon) Logement 7 - Vol 9 (Loggia) Logement 7 - Vol 11 (Rgt)	Logement 7 - Vol 2 (SDB) Logement 7 - Vol 4 (Entrée) Logement 7 - Vol 6 (Chambre 3) Logement 7 - Vol 8 (Chambre 1) Logement 7 - Vol 10 (Chambre 2)



Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Conduits, canalisations et équipements	Logement 7	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB)	
Parois verticales intérieures et enduits	Logement 7	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Entrée) - Vol 5 (Cellier) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Salon) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Loggia) - Vol 10 (Chambre 2) - Vol 11 (Rgt)	
Plafond et faux-plafonds	Logement 7	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Entrée) - Vol 5 (Cellier) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Salon) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Loggia) - Vol 10 (Chambre 2) - Vol 11 (Rgt)	
Revêtement de sol	Logement 7	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Entrée) - Vol 5 (Cellier) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Salon) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Loggia) - Vol 10 (Chambre 2) - Vol 11 (Rgt)	
Revêtement de mur	Logement 7	Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine)	
Equipements divers et accessoires	Logement 7	Vol 3 (Cuisine)	



K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 3 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 2 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 3 (Cuisine)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (SDB)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Cellier)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 10 (Chambre 2)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 9 (Loggia)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (Salon)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Chambre 3)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 2 (SDB)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S1
Vol 1 (W.C)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S2

Q Réserves / Commentaires



Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC type 4/16/4
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considéré comme non visités.
- Les garages ou caves considéré comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.

Bilan cartographique du bâtiment :

- 2 conduits fibres-ciment amiantés dans chaque logement (conduits eaux usées dans la SDB et le WC). Seuls les conduits visibles ont été repérés. Les gaines techniques ne pouvant être complètement investigués sans le démontage total des parois d'encoffrement.
- 1 prélèvement d'ancienne colle est revenu amianté et identifié dans un autre logement. Au regard des différentes couches de sols et dans le cas de travaux sur ceux-ci, un repérage complémentaire pourra être menés suite à la dépose des sols qui ne sont pas d'origine. A défaut, il faudra considérer la présence d'amiante au niveau des sols dans l'ensemble des logements du bâtiment.
- 2 prélèvements d'enduit plâtre sur des cloisons en briques rouges en pièces humides et pièces sèches sont revenus amiantés dans 1 seul logement sur les 12. Ce matériau a été prélevé dans l'ensemble des 12 logements investigués. Des prélèvements complémentaires de ce matériau devront être menés dans les logements non visités dans le cadre de travaux.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Conduits, canalisations et équipements

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 7	Vol 2 (SDB)	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S1	Réalisation d'un sondage		S1 - 2 - S1 - 4				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Logement 7	Vol 1 (W.C)	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S2	Réalisation d'un sondage		S2 - 2 - S2 - 4				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 7	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P11	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 743 n°11 - 2 - 002OA001 743 n°11 - 4	P11	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 7	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002OA001 743 n°11 - 2 - 002OA001 743 n°11 - 4	P11	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 7	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 2 - I1 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Logement 7	Vol 2 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 2 - I1 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 7	Vol 4 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 743 n°1 - 2 - 002OA001 743 n°1 - 4	P1	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier peint en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 7	Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Salon) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 10 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	S6 - S7 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002OA001 743 n°1 - 2 - 002OA001 743 n°1 - 4	P1	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier peint en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 7	Vol 4 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Cloison pièces sèches (plâtre sur brique rouge)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 743 n°2 - 2 - 002OA001 743 n°2 - 4	P2	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau rouge en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 7	Vol 4 (Entrée) - Vol 11 (Rgt) - Vol 10 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Salon)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Cloison pièces sèches (plâtre sur brique rouge)	P2 - S9 - S10 - S11 - S12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002OA001 743 n°2 - 2 - 002OA001 743 n°2 - 4	P2	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau rouge en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 7	Vol 9 (Loggia)	Murs et cloisons	Enduit ciment porteur loggia	P5	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 743 n°5 - 2 - 002OA001 743 n°5 - 4	P5	Enduit compact beige et gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 7	Vol 9 (Loggia)	Murs et cloisons	Enduit ciment porteur loggia allège	P6	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 743 n°6 - 2 - 002OA001 743 n°6 - 4	P6	Enduit gris hétérogène + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 7	Vol 9 (Loggia)	Murs et cloisons	Isolation par l'extérieur	P7	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 743 n°7 - 2 - 002OA001 743 n°7 - 4	P7	Matériau compact beige et gris en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 7	Vol 9 (Loggia)	Murs et cloisons	Isolation par l'extérieur	P7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002OA001 743 n°7 - 2 - 002OA001 743 n°7 - 4	P7	Matériau compact beige et gris en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 7	Vol 9 (Loggia)	Menuiseries	Mastic vitrier	P8	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 743 n°8 - 2 - 002OA001 743 n°8 - 4	P8	Matériau compact beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 7	Vol 1 (W.C) - Vol 9 (Loggia)	Menuiseries	Mastic vitrier	S5 - P8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002OA001 743 n°8 - 2 - 002OA001 743 n°8 - 4	P8	Matériau compact beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 7	Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	P10	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 743 n°10 - 2 - 002OA001 743 n°10 - 4	P10	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 7	Vol 3 (Cuisine) - Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	P10 - S21 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002OA001 743 n°10 - 2 - 002OA001 743 n°10 - 4	P10	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 7	Vol 1 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Cloison pièces humides (plâtre sur brique rouge)	P13	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 743 n°13 - 2 - 002OA001 743 n°13 - 4	P13	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 7	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Cloison pièces humides (plâtre sur brique rouge)	P13 - S23 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002OA001 743 n°13 - 2 - 002OA001 743 n°13 - 4	P13	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 7	Vol 5 (Cellier)	Murs et cloisons	Enduit ciment (sous bassement cellier)	P15	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 743 n°15 - 2 - 002OA001 743 n°15 - 4	P15	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 7	Vol 5 (Cellier)	Murs et cloisons	Enduit ciment (sous bassement cellier)	P15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002OA001 743 n°15 - 2 - 002OA001 743 n°15 - 4	P15	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 7	Vol 5 (Cellier)	Murs et cloisons	Joint de scellement parpaings cellier	P16	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 743 n°16 - 2 - 002OA001 743 n°16 - 4	P16	Matériau gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 7	Vol 5 (Cellier)	Murs et cloisons	Joint de scellement parpaings cellier	P16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002OA001 743 n°16 - 2 - 002OA001 743 n°16 - 4	P16	Matériau gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 7	Vol 4 (Entrée)	Menuiseries	Porte d'entrée (4 points de sécurité)	S3			S3 - 2 - S3 - 4				Négatif sur marquage



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 7	Vol 3 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Logement 7	Vol 2 (SDB)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Logement 7	Vol 5 (Cellier)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Logement 7	Vol 10 (Chambre 2)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Logement 7	Vol 9 (Loggia)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 7	Vol 7 (Salon)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Logement 7	Vol 6 (Chambre 3)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 7	Vol 8 (Chambre 1)	Plafonds	Enduit ciment (Plafond pièces sèches)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 743 n°3 - 2 - 002OA001 743 n°3 - 4	P3	Enduit gris en vrac + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 7	Vol 7 (Salon) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 4 (Entrée) - Vol 10 (Chambre 2) - Vol 11 (Rgt)	Plafonds	Enduit ciment (Plafond pièces sèches)	S14 - S15 - S16 - S17 - S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002OA001 743 n°3 - 2 - 002OA001 743 n°3 - 4	P3	Enduit gris en vrac + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 7	Vol 3 (Cuisine)	Plafonds	Enduit ciment (Plafond pièces humides)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 743 n°9 - 2 - 002OA001 743 n°9 - 4	P9	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 7	Vol 2 (SDB) - Vol 1 (W.C)	Plafonds	Enduit ciment (Plafond pièces humides)	S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002OA001 743 n°9 - 2 - 002OA001 743 n°9 - 4	P9	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 7	Vol 9 (Loggia)	Plafonds	Enduit ciment loggia + cellier	P21	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 743 n°21 - 2 - 002OA001 743 n°21 - 4	P21	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 7	Vol 5 (Cellier)	Plafonds	Enduit ciment loggia + cellier	S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21		002OA001 743 n°21 - 2 - 002OA001 743 n°21 - 4	P21	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 7	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence) cuisine	P12	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 743 n°12 - 2 - 002OA001 743 n°12 - 4	P12	Colle beige en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 7	Vol 2 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence) SDB	P14	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 743 n°14 - 2 - 002OA001 743 n°14 - 4	P14	Colle blanche + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 7	Vol 2 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence) SDB	P14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002OA001 743 n°14 - 2 - 002OA001 743 n°14 - 4	P14	Colle blanche + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 7	Vol 9 (Loggia)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment) loggia	P4	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 743 n°4 - 2 - - 002OA001 743 n°4 - 4	P4	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 7	Vol 10 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P17	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 743 n°17 - 2 - 002OA001 743 n°17 - 4	P17	Moquette bleue avec couche en mousse + colle polymère jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 7	Vol 6 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002OA001 743 n°17 - 2 - 002OA001 743 n°17 - 4	P17	Moquette bleue avec couche en mousse + colle polymère jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 7	Vol 4 (Entrée)	Revêtement de sol	Dalles semi-dur beiges	P18	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 743 n°18 - 2 - 002OA001 743 n°18 - 4	P18	Revêtement bicouche souple beige et rouge + peinture non séparable + colle polymère jaune + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 7	Vol 3 (Cuisine) - Vol 2 (SDB) - Vol 11 (Rgt) - Vol 7 (Salon) - Vol 5 (Cellier) - Vol 1 (W.C)	Revêtement de sol	Dalles semi-dur beiges	S26 - S27 - S28 - S29 - S48 - S49	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18		002OA001 743 n°18 - 2 - 002OA001 743 n°18 - 4	P18	Revêtement bicouche souple beige et rouge + peinture non séparable + colle polymère jaune + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 7	Vol 8 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P19	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 743 n°19 - 2 - 002OA001 743 n°19 - 4	P19	Colle polymère jaune + ragréage gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 7	Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Salon) - Vol 11 (Rgt) - Vol 4 (Entrée) - Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 10 (Chambre 2) - Vol 5 (Cellier)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S30 - S31 - S32 - S33 - S34 - S35 - S36 - S37 - S38	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19		002OA001 743 n°19 - 2 - 002OA001 743 n°19 - 4	P19	Colle polymère jaune + ragréage gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 7	Vol 8 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	P20	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 743 n°20 - 2 - 002OA001 743 n°20 - 4	P20	Ragréage gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 7	Vol 7 (Salon) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 2 (SDB) - Vol 5 (Cellier) - Vol 10 (Chambre 2) - Vol 11 (Rgt) - Vol 4 (Entrée) - Vol 1 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage	S39 - S40 - S41 - S42 - S43 - S44 - S45 - S46 - S47	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20		002OA001 743 n°20 - 2 - 002OA001 743 n°20 - 4	P20	Ragréage gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
 Logement 7	Logement 7	Logement 7 - Plan de repérage - Actions menées
 Logement 7	Logement 7	Logement 7 - Plan de prélèvements
 Logement 7	Logement 7	Logement 7 - MPCA Toutes catégories confondues



ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002OA001743 n°1 - 2 (P1)	Logement 7 - Vol 4 (Entrée)	Prélevement négatif
002OA001743 n°1 - 4 (P1)	Logement 7 - Vol 4 (Entrée)	Prélevement négatif
002OA001743 n°2 - 2 (P2)	Logement 7 - Vol 4 (Entrée)	Prélevement négatif
002OA001743 n°2 - 4 (P2)	Logement 7 - Vol 4 (Entrée)	Prélevement négatif
002OA001743 n°3 - 4 (P3)	Logement 7 - Vol 8 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002OA001743 n°3 - 2 (P3)	Logement 7 - Vol 8 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002OA001743 n°4 - 2 (P4)	Logement 7 - Vol 9 (Loggia)	Prélevement négatif
002OA001743 n°4 - 4 (P4)	Logement 7 - Vol 9 (Loggia)	Prélevement négatif
002OA001743 n°5 - 4 (P5)	Logement 7 - Vol 9 (Loggia)	Prélevement négatif
002OA001743 n°5 - 2 (P5)	Logement 7 - Vol 9 (Loggia)	Prélevement négatif
002OA001743 n°6 - 4 (P6)	Logement 7 - Vol 9 (Loggia)	Prélevement négatif
002OA001743 n°6 - 2 (P6)	Logement 7 - Vol 9 (Loggia)	Prélevement négatif
002OA001743 n°7 - 2 (P7)	Logement 7 - Vol 9 (Loggia)	Prélevement négatif
002OA001743 n°7 - 4 (P7)	Logement 7 - Vol 9 (Loggia)	Prélevement négatif
002OA001743 n°8 - 4 (P8)	Logement 7 - Vol 9 (Loggia)	Prélevement négatif
002OA001743 n°8 - 2 (P8)	Logement 7 - Vol 9 (Loggia)	Prélevement négatif
002OA001743 n°9 - 4 (P9)	Logement 7 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OA001743 n°9 - 2 (P9)	Logement 7 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OA001743 n°10 - 2 (P10)	Logement 7 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OA001743 n°10 - 4 (P10)	Logement 7 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OA001743 n°11 - 2 (P11)	Logement 7 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OA001743 n°11 - 4 (P11)	Logement 7 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OA001743 n°12 - 4 (P12)	Logement 7 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OA001743 n°12 - 2 (P12)	Logement 7 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OA001743 n°13 - 4 (P13)	Logement 7 - Vol 1 (W.C)	Prélevement négatif
002OA001743 n°13 - 2 (P13)	Logement 7 - Vol 1 (W.C)	Prélevement négatif
002OA001743 n°14 - 2 (P14)	Logement 7 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002OA001743 n°14 - 4 (P14)	Logement 7 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002OA001743 n°15 - 4 (P15)	Logement 7 - Vol 5 (Cellier)	Prélevement négatif
002OA001743 n°15 - 2 (P15)	Logement 7 - Vol 5 (Cellier)	Prélevement négatif
002OA001743 n°16 - 2 (P16)	Logement 7 - Vol 5 (Cellier)	Prélevement négatif



Référence	Localisation	Action
002OA001743 n°16 - 4 (P16)	Logement 7 - Vol 5 (Cellier)	Prélevement négatif
002OA001743 n°17 - 4 (P17)	Logement 7 - Vol 10 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002OA001743 n°17 - 2 (P17)	Logement 7 - Vol 10 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002OA001743 n°18 - 2 (P18)	Logement 7 - Vol 4 (Entrée)	Prélevement négatif
002OA001743 n°18 - 4 (P18)	Logement 7 - Vol 4 (Entrée)	Prélevement négatif
002OA001743 n°19 - 2 (P19)	Logement 7 - Vol 8 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002OA001743 n°19 - 4 (P19)	Logement 7 - Vol 8 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002OA001743 n°20 - 4 (P20)	Logement 7 - Vol 8 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002OA001743 n°20 - 2 (P20)	Logement 7 - Vol 8 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002OA001743 n°21 - 4 (P21)	Logement 7 - Vol 9 (Loggia)	Prélevement négatif
002OA001743 n°21 - 2 (P21)	Logement 7 - Vol 9 (Loggia)	Prélevement négatif
	Logement 7 - Vol 3 (Cuisine)	I1
	Logement 7 - Vol 3 (Cuisine)	I1
	Logement 7 - Vol 3 (Cuisine)	I2
	Logement 7 - Vol 3 (Cuisine)	I2
S1 - 4 (A1)	Logement 7 - Vol 2 (SDB)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S1 - 2 (A1)	Logement 7 - Vol 2 (SDB)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S2 - 4 (A2)	Logement 7 - Vol 1 (W.C)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S2 - 2 (A2)	Logement 7 - Vol 1 (W.C)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S3 - 4 (A3)	Logement 7 - Vol 4 (Entrée)	Absence sur marquage du matériau
S3 - 2 (A3)	Logement 7 - Vol 4 (Entrée)	Absence sur marquage du matériau

002OA001743 n°1 - 2 (P1)



002OA001743 n°1 - 4 (P1)



002OA001743 n°2 - 2 (P2)



002OA001743 n°2 - 4 (P2)



002OA001743 n°3 - 4 (P3)



002OA001743 n°3 - 2 (P3)



002OA001743 n°4 - 2 (P4)



002OA001743 n°4 - 4 (P4)



002OA001743 n°5 - 4 (P5)



002OA001743 n°5 - 2 (P5)



002OA001743 n°6 - 4 (P6)



002OA001743 n°6 - 2 (P6)



002OA001743 n°7 - 2 (P7)



002OA001743 n°7 - 4 (P7)



002OA001743 n°8 - 4 (P8)



002OA001743 n°8 - 2 (P8)



002OA001743 n°9 - 4 (P9)



002OA001743 n°9 - 2 (P9)



002OA001743 n°10 - 2 (P10)



002OA001743 n°10 - 4 (P10)



002OA001743 n°11 - 2 (P11)



002OA001743 n°11 - 4 (P11)



002OA001743 n°12 - 4 (P12)



002OA001743 n°12 - 2 (P12)



002OA001743 n°13 - 4 (P13)



002OA001743 n°13 - 2 (P13)



002OA001743 n°14 - 2 (P14)



002OA001743 n°14 - 4 (P14)




002OA001743 n°15 - 4 (P15)



002OA001743 n°15 - 2 (P15)



002OA001743 n°16 - 2 (P16)

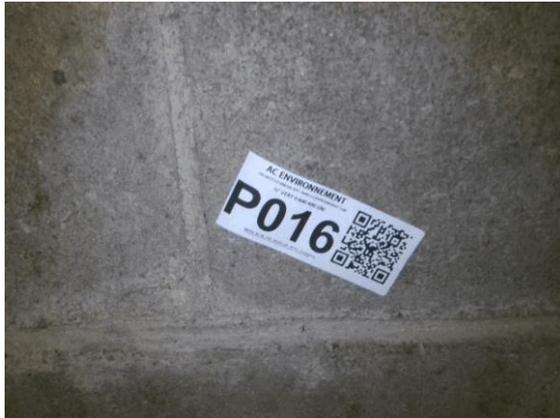

002OA001743 n°16 - 4 (P16)



002OA001743 n°17 - 4 (P17)



002OA001743 n°17 - 2 (P17)



002OA001743 n°18 - 2 (P18)



002OA001743 n°18 - 4 (P18)



002OA001743 n°19 - 2 (P19)



002OA001743 n°19 - 4 (P19)



002OA001743 n°20 - 4 (P20)



002OA001743 n°20 - 2 (P20)



002OA001743 n°21 - 4 (P21)



002OA001743 n°21 - 2 (P21)



I1 - 4



I1 - 2



I2 - 4



I2 - 2



S1 - 4 (A1)



S1 - 2 (A1)



S2 - 4 (A2)



S2 - 2 (A2)



S3 - 4 (A3)



S3 - 2 (A3)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier peint en vrac - -	Logement 7 - Vol 4 (Entrée)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau rouge en vrac - -	Logement 7 - Vol 4 (Entrée)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Logement 7 - Vol 8 (Chambre 1)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène - -	Logement 7 - Vol 9 (Loggia)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact beige et gris + peinture non séparable - -	Logement 7 - Vol 9 (Loggia)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris hétérogène + peintures multiples non séparable - -	Logement 7 - Vol 9 (Loggia)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau compact beige et gris en vrac + peintures multiples non séparable - -	Logement 7 - Vol 9 (Loggia)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau compact beige en vrac + peinture non séparable - -	Logement 7 - Vol 9 (Loggia)	
P9	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable - -	Logement 7 - Vol 3 (Cuisine)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable - -	Logement 7 - Vol 3 (Cuisine)	
P11	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	Logement 7 - Vol 3 (Cuisine)	
P12	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac + peintures multiples non séparable - -	Logement 7 - Vol 3 (Cuisine)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable - -	Logement 7 - Vol 1 (W.C)	
P14	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche + peinture non séparable - -	Logement 7 - Vol 2 (SDB)	
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac + peinture non séparable - -	Logement 7 - Vol 5 (Cellier)	
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau gris en vrac + peinture non séparable - -	Logement 7 - Vol 5 (Cellier)	
P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette bleue avec couche en mousse + colle polymère jaune en faible quantité - -	Logement 7 - Vol 10 (Chambre 2)	
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement bicouche souple beige et rouge + peinture non séparable + colle polymère jaune + ragréage gris - -	Logement 7 - Vol 4 (Entrée)	
P19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage gris en vrac - -	Logement 7 - Vol 8 (Chambre 1)	
P20	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris hétérogène - -	Logement 7 - Vol 8 (Chambre 1)	



P21	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac + peinture non séparable - -	Logement 7 - Vol 9 (Loggia)	
-----	--------------------------	----------	--	--------------------------------	--





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
 13590 MEYREUIL
 Tel : 04.42.12.11.20
 Fax : 04.42.26.69.58
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029



Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-72964 EN DATE DU 01/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-72964 Réf. Commande Client : 002OA001743
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon


- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
 ou
 - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
 ou
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00058000010000100007_ 11 PLACE DE BOURGOGNE - PLACE DE BOURGOGNE - 53000 LAVAL Appartement n° 7 de type 4 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002OA001743001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces sèches) / Vol 4 (Entrée)				
		Réf échantillon ITGA : IT041707-16245		
		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture / Papier peint en vrac		
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier peint en vrac	META	1	31/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00058000010000100007_ 11 PLACE DE BOURGOGNE - PLACE DE BOURGOGNE - 53000 LAVAL Appartement n° 7 de type 4 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002OA001743002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Cloison pièces sèches (plâtre sur brique rouge) / Vol 4 (Entrée)				
		Réf échantillon ITGA : IT041707-16246		
		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture / Matériau rouge en vrac		
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau rouge en vrac	META	1	31/07/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Valérie NOYER - Responsable de Laboratoire Adjoint

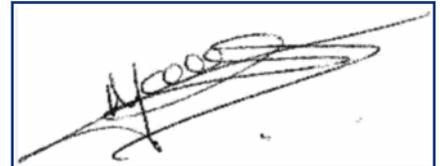

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-72964 EN DATE DU 01/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00058000010000100007_ 11 PLACE DE BOURGOGNE - PLACE DE BOURGOGNE - 53000 LAVAL Appartement n° 7 de type 4 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 0020A001743003 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment (Plafond pièces sèches) / Vol 8 (Chambre 1)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT041707-16247</p> <p>Description ITGA : Enduit gris en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture</p>				
▶ Enduit gris en vrac + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	31/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00058000010000100007_ 11 PLACE DE BOURGOGNE - PLACE DE BOURGOGNE - 53000 LAVAL Appartement n° 7 de type 4 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 0020A001743004 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) loggia / Vol 9 (Loggia)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT041707-16248</p> <p>Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène</p>				
▶ Matériau compact gris hétérogène	META	1	31/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00058000010000100007_ 11 PLACE DE BOURGOGNE - PLACE DE BOURGOGNE - 53000 LAVAL Appartement n° 7 de type 4 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 0020A001743005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment porteur loggia / Vol 9 (Loggia)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT041707-16249</p> <p>Description ITGA : Enduit compact beige et gris / Peinture</p>				
▶ Enduit compact beige et gris + peinture non séparable	META	1	31/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00058000010000100007_ 11 PLACE DE BOURGOGNE - PLACE DE BOURGOGNE - 53000 LAVAL Appartement n° 7 de type 4 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 0020A001743006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment porteur loggia allège / Vol 9 (Loggia)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT041707-16250</p> <p>Description ITGA : Enduit gris hétérogène / Peintures multiples</p>				
▶ Enduit gris hétérogène + peintures multiples non séparable	META	1	31/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-72964 EN DATE DU 01/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00058000010000100007_ 11 PLACE DE BOURGOGNE - PLACE DE BOURGOGNE - 53000 LAVAL Appartement n° 7 de type 4 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002OA001743007 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Isolation par l'extérieur / Vol 9 (Loggia)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT041707-16251</p> <p>Description ITGA : Matériau compact beige et gris en vrac / Peintures multiples</p>				
▶ Matériau compact beige et gris en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	31/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00058000010000100007_ 11 PLACE DE BOURGOGNE - PLACE DE BOURGOGNE - 53000 LAVAL Appartement n° 7 de type 4 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002OA001743008 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 9 (Loggia)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT041707-16252</p> <p>Description ITGA : Matériau compact beige en vrac / Peinture</p>				
▶ Matériau compact beige en vrac + peinture non séparable	META	1	31/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00058000010000100007_ 11 PLACE DE BOURGOGNE - PLACE DE BOURGOGNE - 53000 LAVAL Appartement n° 7 de type 4 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002OA001743009 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment (Plafond pièces humides) / Vol 3 (Cuisine)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT041707-16253</p> <p>Description ITGA : Enduit gris en vrac / Peintures multiples</p>				
▶ Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	META	2	01/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00058000010000100007_ 11 PLACE DE BOURGOGNE - PLACE DE BOURGOGNE - 53000 LAVAL Appartement n° 7 de type 4 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002OA001743010 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces humides) / Vol 3 (Cuisine)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT041707-16254</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-72964 EN DATE DU 01/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00058000010000100007_ Réf échantillon ITGA : IT041707-16255 11 PLACE DE BOURGOGNE - PLACE DE BOURGOGNE - 53000 LAVAL Appartement n° 7 de type 4 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002OA001743011 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 3 (Cuisine) Description ITGA : Tampon bitumineux noir</p>				
▶ Tampon bitumineux noir	META	1	31/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00058000010000100007_ Réf échantillon ITGA : IT041707-16256 11 PLACE DE BOURGOGNE - PLACE DE BOURGOGNE - 53000 LAVAL Appartement n° 7 de type 4 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002OA001743012 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) cuisine / Vol 3 (Cuisine) Description ITGA : Colle beige en vrac / Peintures multiples</p>				
▶ Colle beige en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00058000010000100007_ Réf échantillon ITGA : IT041707-16257 11 PLACE DE BOURGOGNE - PLACE DE BOURGOGNE - 53000 LAVAL Appartement n° 7 de type 4 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002OA001743013 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Cloison pièces humides (plâtre sur brique rouge) / Vol 1 (W.C) Description ITGA : Enduit plâtreux beige en vrac / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00058000010000100007_ Réf échantillon ITGA : IT041707-16258 11 PLACE DE BOURGOGNE - PLACE DE BOURGOGNE - 53000 LAVAL Appartement n° 7 de type 4 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002OA001743014 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) SDB / Vol 2 (SDB) Description ITGA : Colle blanche / Peinture / Carrelage</p>				
▶ Colle blanche + peinture non séparable	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-72964 EN DATE DU 01/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00058000010000100007_ 11 PLACE DE BOURGOGNE - PLACE DE BOURGOGNE - 53000 LAVAL Appartement n° 7 de type 4 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002OA001743015 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment (sous bassement cellier) / Vol 5 (Cellier)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT041707-16259</p> <p>Description ITGA : Enduit gris en vrac / Peinture</p>				
▶ Enduit gris en vrac + peinture non séparable	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00058000010000100007_ 11 PLACE DE BOURGOGNE - PLACE DE BOURGOGNE - 53000 LAVAL Appartement n° 7 de type 4 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002OA001743016 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement parpaings cellier / Vol 5 (Cellier)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT041707-16260</p> <p>Description ITGA : Matériau gris en vrac / Peinture</p>				
▶ Matériau gris en vrac + peinture non séparable	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00058000010000100007_ 11 PLACE DE BOURGOGNE - PLACE DE BOURGOGNE - 53000 LAVAL Appartement n° 7 de type 4 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002OA001743017 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes avec sous-couche / Vol 10 (Chambre 2)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT041707-16261</p> <p>Description ITGA : Moquette bleue avec couche en mousse / Colle polymère jaune en faible quantité</p>				
▶ Moquette bleue avec couche en mousse + colle polymère jaune en faible quantité	META	1	31/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00058000010000100007_ 11 PLACE DE BOURGOGNE - PLACE DE BOURGOGNE - 53000 LAVAL Appartement n° 7 de type 4 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002OA001743018 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles semi-dur beiges / Vol 4 (Entrée)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT041707-16262</p> <p>Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et rouge / Peinture / Colle polymère jaune / Ragréage gris</p>				
▶ Revêtement bicouche souple beige et rouge + peinture non séparable + colle polymère jaune + ragréage gris	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-72964 EN DATE DU 01/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00058000010000100007_ 11 PLACE DE BOURGOGNE - PLACE DE BOURGOGNE - 53000 LAVAL Appartement n° 7 de type 4 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002OA001743019 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 8 (Chambre 1)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT041707-16263</p> <p>Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac</p>				
▶ Colle polymère jaune + ragréage gris en vrac	META	1	31/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00058000010000100007_ 11 PLACE DE BOURGOGNE - PLACE DE BOURGOGNE - 53000 LAVAL Appartement n° 7 de type 4 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002OA001743020 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 8 (Chambre 1)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT041707-16264</p> <p>Description ITGA : Ragréage gris hétérogène</p>				
▶ Ragréage gris hétérogène	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00058000010000100007_ 11 PLACE DE BOURGOGNE - PLACE DE BOURGOGNE - 53000 LAVAL Appartement n° 7 de type 4 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002OA001743021 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment loggia + cellier / Vol 9 (Loggia)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT041707-16265</p> <p>Description ITGA : Enduit gris en vrac / Peinture</p>				
▶ Enduit gris en vrac + peinture non séparable	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.