

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	3 PLACE DE BOURGOGNE - PLACE DE BOURGOGNE
CP - Ville :	53000 LAVAL
Référence client :	_00058000010000300019_
Date du repérage :	20/07/2017
Désignation :	Appartement n° 19 de type 4 situé au 01 er étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	3 PLACE DE BOURGOGNE - PLACE DE BOURGOGNE 53000 LAVAL	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00058000010000300019_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 19 de type 4 situé au 01 er étage		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : AC Environnement (N° 441355914) Nom : GONDARD Didier Accompagnateur : H.MERCIER (0 800 400 100) Date de repérage : 20/07/2017		Nom : MORA Denis Date du rapport : 03/08/2017 A Riorges, le 03/08/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre Numéro attestation : CPDI 3884 Délivré le : 28/04/2016		 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Logement 19 - Vol 1 (W.C) Logement 19 - Vol 3 (Cuisine) Logement 19 - Vol 5 (Cellier) Logement 19 - Vol 7 (Rgt) Logement 19 - Vol 9 (Chambre 1) Logement 19 - Vol 11 (Chambre 3)	Logement 19 - Vol 2 (SDB) Logement 19 - Vol 4 (Entrée) Logement 19 - Vol 6 (Loggia) Logement 19 - Vol 8 (Salon) Logement 19 - Vol 10 (Chambre 2)

Etude préalable

F	Descriptif des travaux envisagés
---	----------------------------------

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G	Périmètre du bâtiment concerné	H	Objectif de la mission
	Ensemble du logement (garage et balcon non compris)		Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I	Document(s) mis à disposition
---	-------------------------------

Aucun

J	Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
---	---

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Conduits, canalisations et équipements	Logement 19	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB)	
Parois verticales intérieures et enduits	Logement 19	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Entrée) - Vol 5 (Cellier) - Vol 6 (Loggia) - Vol 7 (Rgt) - Vol 8 (Salon) - Vol 9 (Chambre 1) - Vol 10 (Chambre 2) - Vol 11 (Chambre 3)	
Plafond et faux-plafonds	Logement 19	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Entrée) - Vol 5 (Cellier) - Vol 6 (Loggia) - Vol 7 (Rgt) - Vol 8 (Salon) - Vol 9 (Chambre 1) - Vol 10 (Chambre 2) - Vol 11 (Chambre 3)	
Revêtement de sol	Logement 19	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Entrée) - Vol 5 (Cellier) - Vol 6 (Loggia) - Vol 7 (Rgt) - Vol 8 (Salon) - Vol 9 (Chambre 1) - Vol 10 (Chambre 2) - Vol 11 (Chambre 3)	
Revêtement de mur	Logement 19	Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine)	
Equipements divers et accessoires	Logement 19	Vol 3 (Cuisine)	



K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 3 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 2 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 3 (Cuisine)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (SDB)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Cellier)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 11 (Chambre 3)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Loggia)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 8 (Salon)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 9 (Chambre 1)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 8 (Salon)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Cellier)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 11 (Chambre 3)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Rgt)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 10 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 1 (W.C)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit d'évacuation	Conduit en fibres-ciment	S8



Vol 2 (SDB)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit d'évacuation	Conduit en fibres-ciment	S9
-------------	--	----------------------	--------------------------	----

Q Réserves / Commentaires

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC type 4/16/4
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.

Bilan cartographique du bâtiment :

- 2 conduits fibres-ciment amiantés dans chaque logement (conduits eaux usées dans la SDB et le WC). Seuls les conduits visibles ont été repérés. Les gaines techniques ne pouvant être complètement investigués sans le démontage total des parois d'encoffrement.
- 1 prélèvement d'ancienne colle est revenu amianté et identifié dans un autre logement. Au regard des différentes couches de sols et dans le cas de travaux sur ceux-ci, un repérage complémentaire pourra être menés suite à la dépose des sols qui ne sont pas d'origine. A défaut, il faudra considérer la présence d'amiante au niveau des sols dans l'ensemble des logements du bâtiment.
- 2 prélèvements d'enduit plâtre sur des cloisons en briques rouges en pièces humides et pièces sèches sont revenus amiantés dans 1 seul logement sur les 12. Ce matériau a été prélevé dans l'ensemble des 12 logements investigués. Des prélèvements complémentaires de ce matériau devront être menés dans les logements non visités dans le cadre de travaux.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 2 (SDB) - Logement 19	Inaccessible sans sondage destructif	Dessous du bac à douche

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Conduits, canalisations et équipements

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 19	Vol 1 (W.C)	Conduit d'évacuation	Conduit en fibres-ciment	S8	Réalisation d'un sondage		S8 - 2 - S8 - 4				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Logement 19	Vol 2 (SDB)	Conduit d'évacuation	Conduit en fibres-ciment	S9	Réalisation d'un sondage		S9 - 2 - S9 - 4				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 19	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	S7			S7 - 2 - S7 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 11 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001743
Logement 19	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 2 - I1 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 19	Vol 2 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 2 - I1 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 19	Vol 10 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 750 n°1 - 2 - 002OA001 750 n°1 - 4	P1	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 19	Vol 10 (Chambre 2) - Vol 11 (Chambre 3) - Vol 8 (Salon) - Vol 9 (Chambre 1) - Vol 4 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	P1 - S10 - S11 - S12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002OA001 750 n°1 - 2 - 002OA001 750 n°1 - 4	P1	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 19	Vol 10 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces sèches)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 750 n°2 - 2 - 002OA001 750 n°2 - 4	P2	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 19	Vol 10 (Chambre 2) - Vol 7 (Rgt) - Vol 11 (Chambre 3) - Vol 8 (Salon) - Vol 9 (Chambre 1) - Vol 4 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces sèches)	P2 - S14 - S15 - S16 - S17 - S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002OA001 750 n°2 - 2 - 002OA001 750 n°2 - 4	P2	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 19	Vol 2 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 750 n°4 - 2 - 002OA001 750 n°4 - 4	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 19	Vol 2 (SDB) - Vol 1 (W.C) - Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	P4 - S24 - S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002OA001 750 n°4 - 2 - 002OA001 750 n°4 - 4	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 19	Vol 2 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces humides)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 750 n°5 - 2 - 002OA001 750 n°5 - 4	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 19	Vol 2 (SDB) - Vol 1 (W.C) - Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces humides)	P5 - S26 - S27	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002OA001 750 n°5 - 2 - 002OA001 750 n°5 - 4	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 19	Vol 6 (Loggia)	Murs et cloisons	Enduit ciment porteur loggia	P10	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 750 n°10 - 2 - 002OA001 750 n°10 - 4	P10	Enduit gris en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 19	Vol 6 (Loggia)	Murs et cloisons	Isolation par l'extérieur	P11	Réalisation d'un prélèvement		002OA001750 n°11 - 2 - 002OA001750 n°11 - 4	P11	Matériau gris en vrac + enduit jaune en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 19	Vol 6 (Loggia)	Murs et cloisons	Isolation par l'extérieur	P11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002OA001750 n°11 - 2 - 002OA001750 n°11 - 4	P11	Matériau gris en vrac + enduit jaune en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 19	Vol 6 (Loggia)	Murs et cloisons	Enduit ciment (allège loggia)	P12	Réalisation d'un prélèvement		002OA001750 n°12 - 2 - 002OA001750 n°12 - 4	P12	Enduit gris en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 19	Vol 4 (Entrée)	Menuiseries	Porte d'entrée (4 points de sécurité)	S1			S1 - 2 - S1 - 4				Négatif sur marquage
Logement 19	Vol 6 (Loggia)	Menuiseries	Mastic vitrier	S2			S2 - 2 - S2 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 8 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001743



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 19	Vol 1 (W.C)	Menuiseries	Mastic vitrier	S2			S2 - 2 - S2 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 8 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001743
Logement 19	Vol 5 (Cellier)	Murs et cloisons	Enduit ciment sous bassement	S3			S3 - 2 - S3 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 15 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001743
Logement 19	Vol 5 (Cellier)	Murs et cloisons	Joint de scellement parpaings cellier	S4			S4 - 2 - S4 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 16 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001743
Logement 19	Vol 3 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 19	Vol 2 (SDB)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Logement 19	Vol 5 (Cellier)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Logement 19	Vol 11 (Chambre 3)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Logement 19	Vol 6 (Loggia)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Logement 19	Vol 8 (Salon)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 19	Vol 9 (Chambre 1)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 19	Vol 10 (Chambre 2)	Plafonds	Enduit ciment(Plafond pièces sèches)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002OA001750 n°3 - 2 - 002OA001750 n°3 - 4	P3	Enduit gris en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 19	Vol 7 (Rgt) - Vol 11 (Chambre 3) - Vol 8 (Salon) - Vol 9 (Chambre 1) - Vol 4 (Entrée)	Plafonds	Enduit ciment(Plafond pièces sèches)	S19 - S20 - S21 - S22 - S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002OA001750 n°3 - 2 - 002OA001750 n°3 - 4	P3	Enduit gris en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 19	Vol 2 (SDB)	Plafonds	Enduit ciment (Plafond pièces humides)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002OA001750 n°6 - 2 - 002OA001750 n°6 - 4	P6	Enduit gris en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 19	Vol 1 (W.C) - Vol 3 (Cuisine)	Plafonds	Enduit ciment (Plafond pièces humides)	S28 - S29	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002OA001750 n°6 - 2 - 002OA001750 n°6 - 4	P6	Enduit gris en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 19	Vol 6 (Loggia)	Plafonds	Enduit ciment (loggia + cellier)	P13	Réalisation d'un prélèvement		002OA001750 n°13 - 2 - 002OA001750 n°13 - 4	P13	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 19	Vol 5 (Cellier)	Plafonds	Enduit ciment (loggia + cellier)	S30	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002OA001750 n°13 - 2 - 002OA001750 n°13 - 4	P13	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 19	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence) cuisine	P7	Réalisation d'un prélèvement		002OA001750 n°7 - 2 - 002OA001750 n°7 - 4	P7	Colle beige + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 19	Vol 2 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence) SDB	P8	Réalisation d'un prélèvement		002OA001750 n°8 - 2 - 002OA001750 n°8 - 4	P8	Colle beige + joint cassant blanc + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 19	Vol 2 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence) SDB	P8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002OA001750 n°8 - 2 - 002OA001750 n°8 - 4	P8	Colle beige + joint cassant blanc + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 19	Vol 6 (Loggia)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment) loggia	P9	Réalisation d'un prélèvement		002OA001750 n°9 - 2 - 002OA001750 n°9 - 4	P9	Matériau gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 19	Vol 4 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol	S5			S5 - 2 - S5 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 19 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001743
Logement 19	Vol 10 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol	S5			S5 - 2 - S5 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 19 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001743
Logement 19	Vol 7 (Rgt)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol	S5			S5 - 2 - S5 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 19 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001743



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 19	Vol 11 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol	S5			S5 - 2 - S5 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 19 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001743
Logement 19	Vol 5 (Cellier)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol	S5			S5 - 2 - S5 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 19 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001743
Logement 19	Vol 1 (W.C)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol	S5			S5 - 2 - S5 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 19 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001743



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 19	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol	S5			S5 - 2 - S5 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 19 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001743
Logement 19	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol	S5			S5 - 2 - S5 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 19 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001743
Logement 19	Vol 9 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol	S5			S5 - 2 - S5 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 19 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001743



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 19	Vol 8 (Salon)	Revêtement de sol	Ragréage	S6			S6 - 2 - S6 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 20 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001743
Logement 19	Vol 9 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S6			S6 - 2 - S6 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 20 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001743
Logement 19	Vol 4 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	S6			S6 - 2 - S6 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 20 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001743



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 19	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	S6			S6 - 2 - S6 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 20 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001743
Logement 19	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	S6			S6 - 2 - S6 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 20 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001743
Logement 19	Vol 5 (Cellier)	Revêtement de sol	Ragréage	S6			S6 - 2 - S6 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 20 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001743



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 19	Vol 1 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage	S6			S6 - 2 - S6 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 20 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001743
Logement 19	Vol 11 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S6			S6 - 2 - S6 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 20 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001743
Logement 19	Vol 7 (Rgt)	Revêtement de sol	Ragréage	S6			S6 - 2 - S6 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 20 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001743



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 19	Vol 10 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S6			S6 - 2 - S6 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 20 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001743
Logement 19	Vol 8 (Salon)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 19	Vol 9 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 19	Vol 4 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 19	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 19	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 19	Vol 5 (Cellier)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 19	Vol 1 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 19	Vol 11 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 19	Vol 7 (Rgt)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 19	Vol 10 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
 Logement 19		Logement 19 - Plan de repérage - Actions menées
 Logement 19		Logement 19 - Plan de prélèvements
 Logement 19		Logement 19 - MPCA Toutes catégories confondues

LOGEMENT 19 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002OA001750

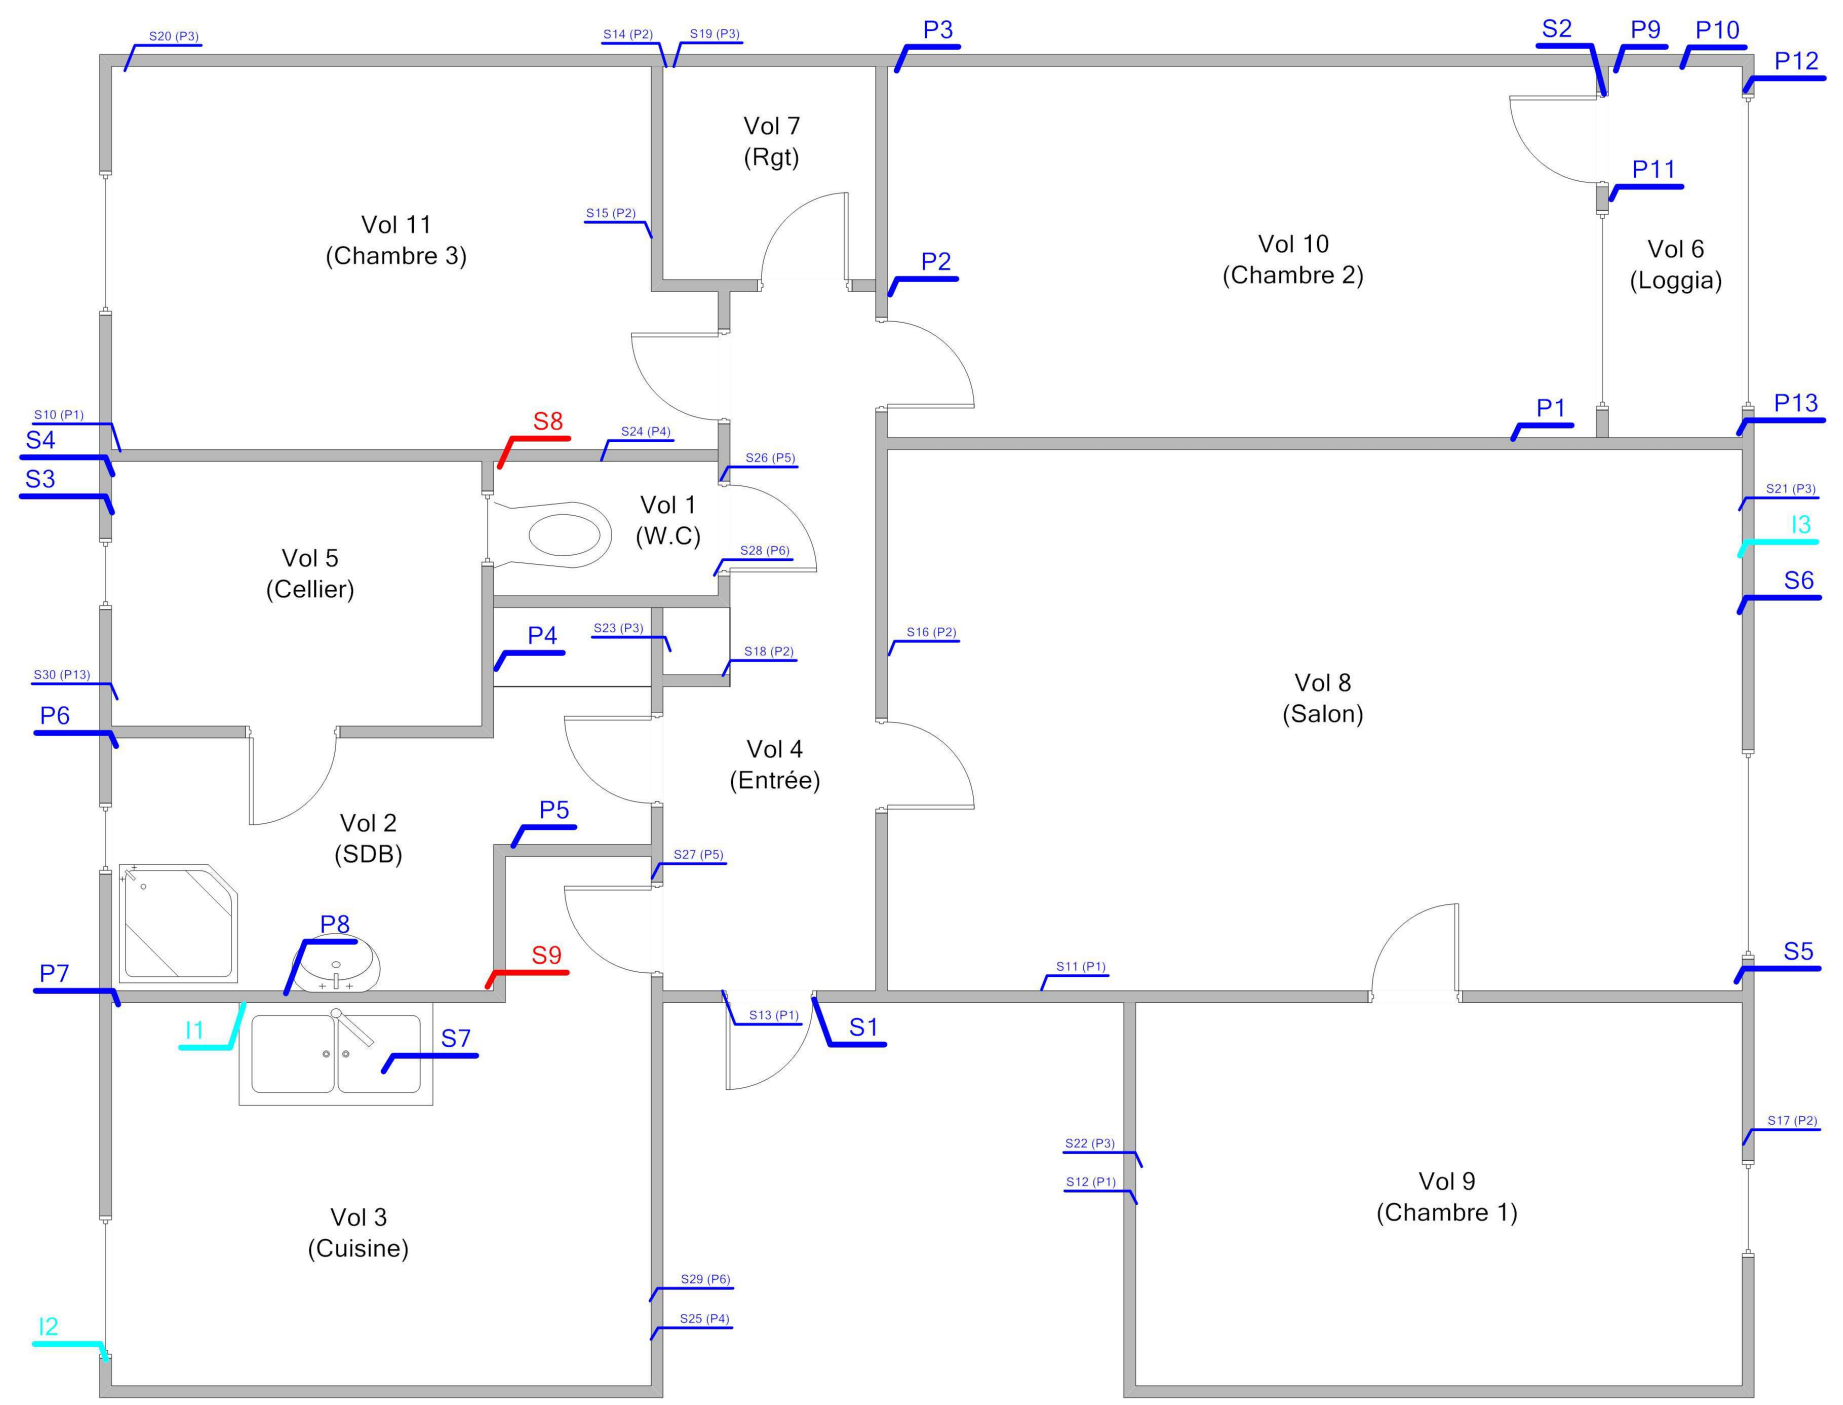

Légende

	Localisation dun prélèvement
	Localisation dune impossibilité technique
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
3 PLACE DE BOURGOGNE - PLACE DE BOURGOGNE 53000 LAVAL	Appartement n° 19 de type 4 situé au 01 er étage	20/07/2017	GONDARD Didier


LOGEMENT 19 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002OA001750
				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	3 PLACE DE BOURGOGNE - PLACE DE BOURGOGNE 53000 LAVAL	Appartement n° 19 de type 4 situé au 01 er étage	20/07/2017	GONDARD Didier

LOGEMENT 19 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002OA001750

Légende

	S8: Conduit en fibres-ciment
	S9: Conduit en fibres-ciment

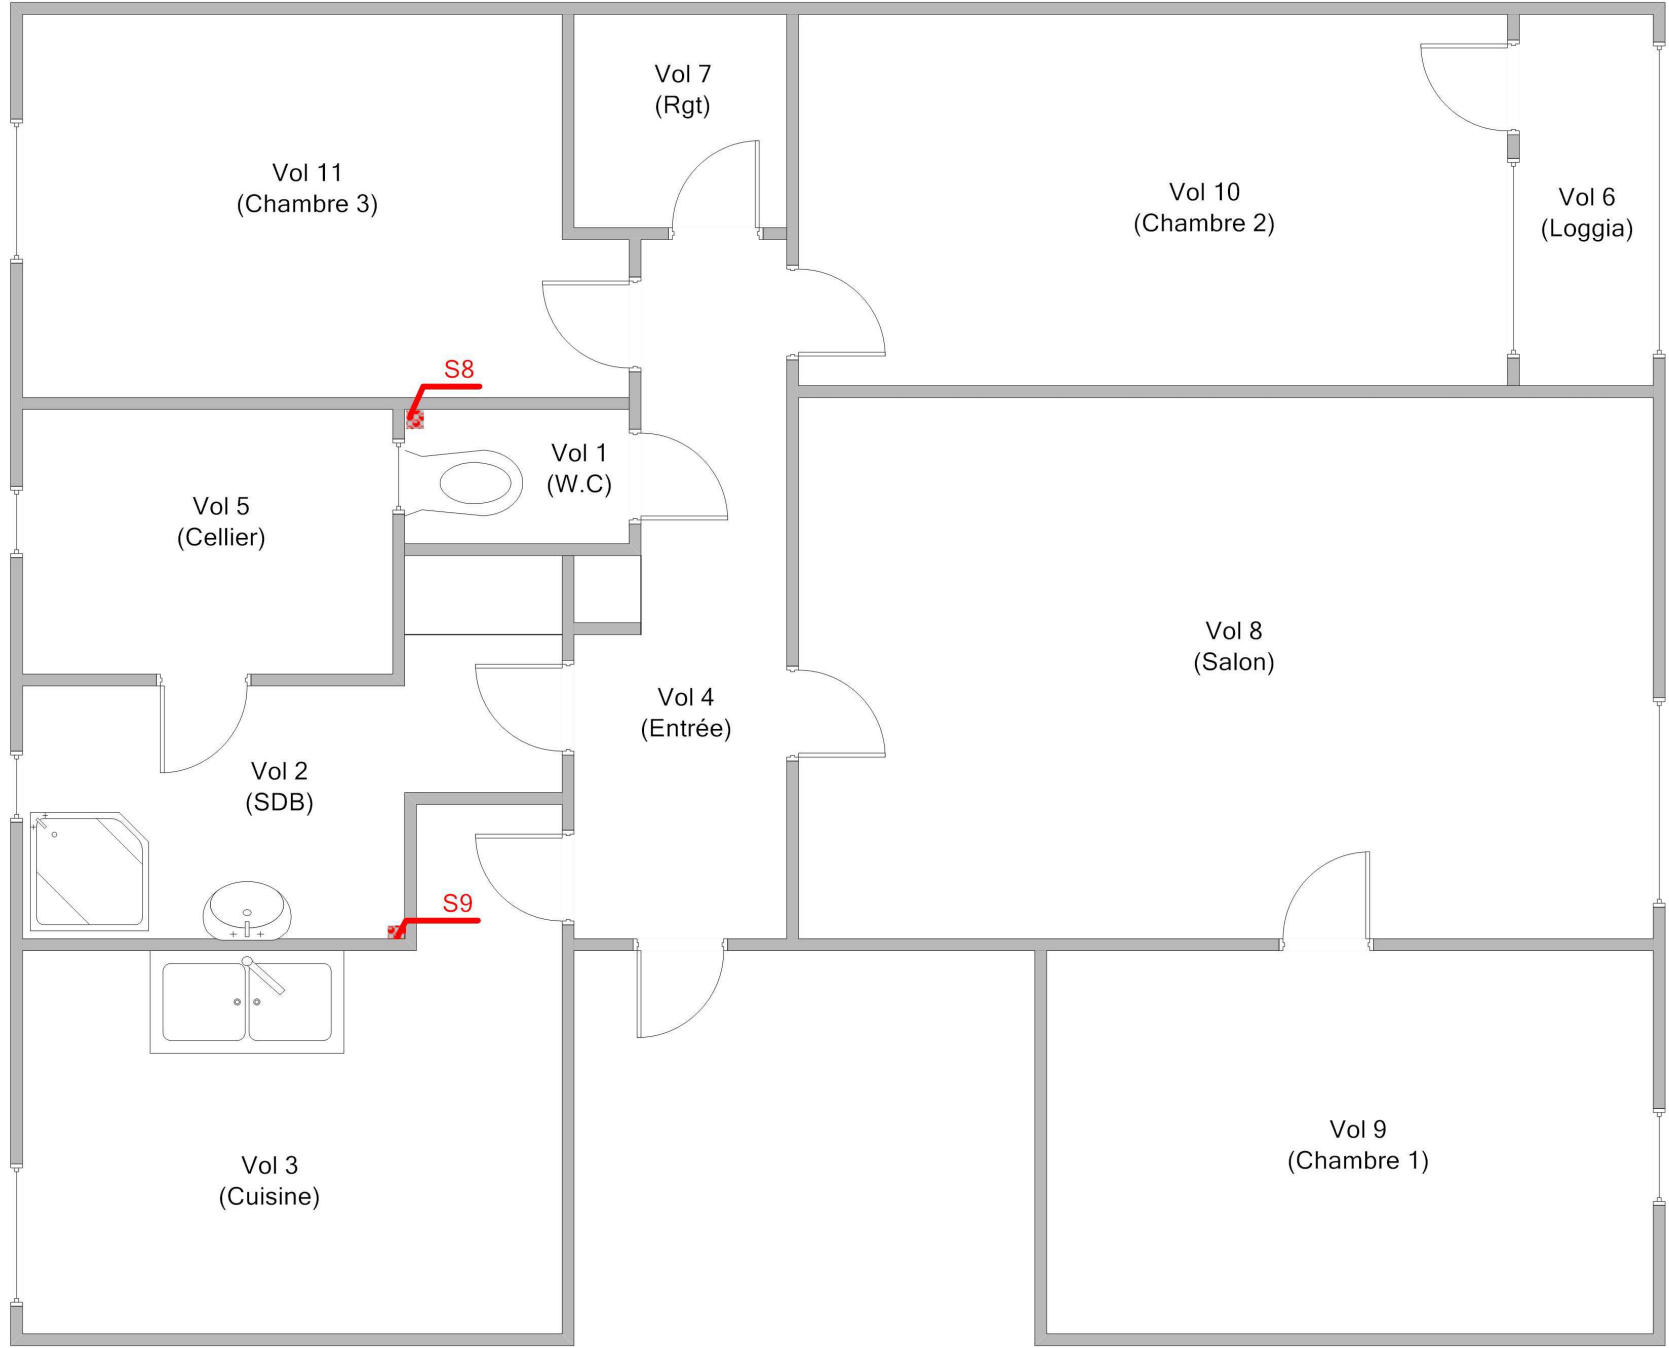

Adresse du bien

3 PLACE DE BOURGOGNE - PLACE DE BOURGOGNE
53000 LAVAL

Désignation

Appartement n° 19 de type 4 situé au 01 er étage

Date intervention

20/07/2017

Technicien intervenant

GONDARD Didier

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002OA001750 n°1 - 2 (P1)	Logement 19 - Vol 10 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002OA001750 n°1 - 4 (P1)	Logement 19 - Vol 10 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002OA001750 n°2 - 4 (P2)	Logement 19 - Vol 10 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002OA001750 n°2 - 2 (P2)	Logement 19 - Vol 10 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002OA001750 n°3 - 4 (P3)	Logement 19 - Vol 10 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002OA001750 n°3 - 2 (P3)	Logement 19 - Vol 10 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002OA001750 n°4 - 4 (P4)	Logement 19 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002OA001750 n°4 - 2 (P4)	Logement 19 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002OA001750 n°5 - 4 (P5)	Logement 19 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002OA001750 n°5 - 2 (P5)	Logement 19 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002OA001750 n°6 - 4 (P6)	Logement 19 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002OA001750 n°6 - 2 (P6)	Logement 19 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002OA001750 n°7 - 4 (P7)	Logement 19 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OA001750 n°7 - 2 (P7)	Logement 19 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OA001750 n°8 - 2 (P8)	Logement 19 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002OA001750 n°8 - 4 (P8)	Logement 19 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002OA001750 n°9 - 4 (P9)	Logement 19 - Vol 6 (Loggia)	Prélevement négatif
002OA001750 n°9 - 2 (P9)	Logement 19 - Vol 6 (Loggia)	Prélevement négatif
002OA001750 n°10 - 2 (P10)	Logement 19 - Vol 6 (Loggia)	Prélevement négatif
002OA001750 n°10 - 4 (P10)	Logement 19 - Vol 6 (Loggia)	Prélevement négatif
002OA001750 n°11 - 2 (P11)	Logement 19 - Vol 6 (Loggia)	Prélevement négatif
002OA001750 n°11 - 4 (P11)	Logement 19 - Vol 6 (Loggia)	Prélevement négatif
002OA001750 n°12 - 2 (P12)	Logement 19 - Vol 6 (Loggia)	Prélevement négatif
002OA001750 n°12 - 4 (P12)	Logement 19 - Vol 6 (Loggia)	Prélevement négatif
002OA001750 n°13 - 4 (P13)	Logement 19 - Vol 6 (Loggia)	Prélevement négatif
002OA001750 n°13 - 2 (P13)	Logement 19 - Vol 6 (Loggia)	Prélevement négatif
	Logement 19 - Vol 3 (Cuisine)	I1
	Logement 19 - Vol 3 (Cuisine)	I1
	Logement 19 - Vol 3 (Cuisine)	I2
	Logement 19 - Vol 3 (Cuisine)	I2
	Logement 19 - Vol 8 (Salon)	I3

Référence	Localisation	Action
	Logement 19 - Vol 8 (Salon)	I3
S1 - 2 (A1)	Logement 19 - Vol 4 (Entrée)	Absence sur marquage du matériau
S1 - 4 (A1)	Logement 19 - Vol 4 (Entrée)	Absence sur marquage du matériau
S2 - 4 (A2)	Logement 19 - Vol 6 (Loggia)	Absence sur présentation de documents
S2 - 2 (A2)	Logement 19 - Vol 6 (Loggia)	Absence sur présentation de documents
S3 - 2 (A3)	Logement 19 - Vol 5 (Cellier)	Absence sur présentation de documents
S3 - 4 (A3)	Logement 19 - Vol 5 (Cellier)	Absence sur présentation de documents
S4 - 2 (A4)	Logement 19 - Vol 5 (Cellier)	Absence sur présentation de documents
S4 - 4 (A4)	Logement 19 - Vol 5 (Cellier)	Absence sur présentation de documents
S5 - 2 (A5)	Logement 19 - Vol 4 (Entrée)	Absence sur présentation de documents
S5 - 4 (A5)	Logement 19 - Vol 4 (Entrée)	Absence sur présentation de documents
S6 - 2 (A6)	Logement 19 - Vol 8 (Salon)	Absence sur présentation de documents
S6 - 4 (A6)	Logement 19 - Vol 8 (Salon)	Absence sur présentation de documents
S7 - 2 (A7)	Logement 19 - Vol 3 (Cuisine)	Absence sur présentation de documents
S7 - 4 (A7)	Logement 19 - Vol 3 (Cuisine)	Absence sur présentation de documents
S8 - 2 (A8)	Logement 19 - Vol 1 (W.C)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S8 - 4 (A8)	Logement 19 - Vol 1 (W.C)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S9 - 2 (A9)	Logement 19 - Vol 2 (SDB)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S9 - 4 (A9)	Logement 19 - Vol 2 (SDB)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

002OA001750 n°1 - 2 (P1)



002OA001750 n°1 - 4 (P1)



002OA001750 n°2 - 4 (P2)




002OA001750 n°2 - 2 (P2)



002OA001750 n°3 - 4 (P3)



002OA001750 n°3 - 2 (P3)

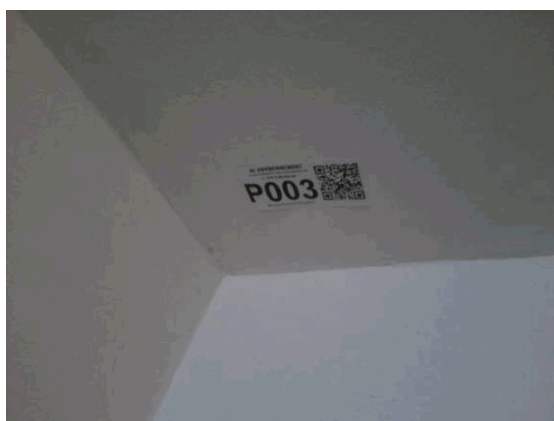

002OA001750 n°4 - 4 (P4)



002OA001750 n°4 - 2 (P4)



002OA001750 n°5 - 4 (P5)



002OA001750 n°5 - 2 (P5)



002OA001750 n°6 - 4 (P6)



002OA001750 n°6 - 2 (P6)



002OA001750 n°7 - 4 (P7)



002OA001750 n°7 - 2 (P7)



002OA001750 n°8 - 2 (P8)



002OA001750 n°8 - 4 (P8)



002OA001750 n°9 - 4 (P9)



002OA001750 n°9 - 2 (P9)



002OA001750 n°10 - 2 (P10)



002OA001750 n°10 - 4 (P10)



002OA001750 n°11 - 2 (P11)



002OA001750 n°11 - 4 (P11)



002OA001750 n°12 - 2 (P12)



002OA001750 n°12 - 4 (P12)




002OA001750 n°13 - 4 (P13)



I1 - 2




I2 - 4

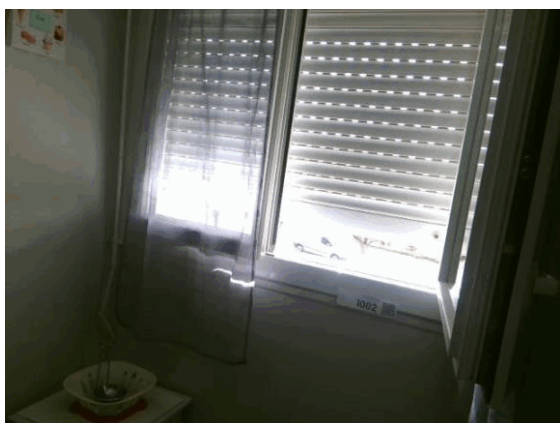

002OA001750 n°13 - 2 (P13)



I1 - 4

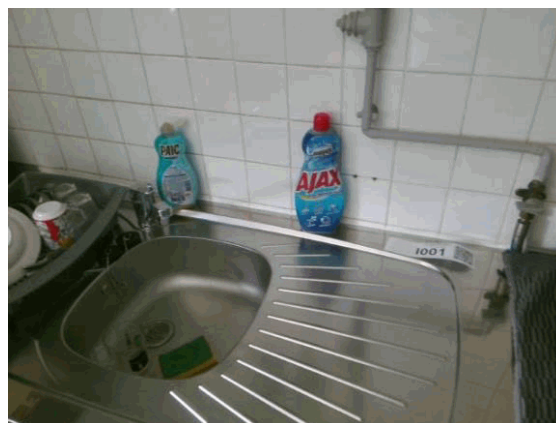

I2 - 2



I3 - 4



I3 - 2



S1 - 2 (A1)



S1 - 4 (A1)



S2 - 4 (A2)



S2 - 2 (A2)



S3 - 2 (A3)



S3 - 4 (A3)



S4 - 2 (A4)



S4 - 4 (A4)



S5 - 2 (A5)



S5 - 4 (A5)



S6 - 2 (A6)



S6 - 4 (A6)



S7 - 2 (A7)



S7 - 4 (A7)



S8 - 2 (A8)



S8 - 4 (A8)



S9 - 2 (A9)



S9 - 4 (A9)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable - -	Logement 19 - Vol 10 (Chambre 2)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + papier non séparable - -	Logement 19 - Vol 10 (Chambre 2)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable - -	Logement 19 - Vol 10 (Chambre 2)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable - -	Logement 19 - Vol 2 (SDB)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable - -	Logement 19 - Vol 2 (SDB)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable - -	Logement 19 - Vol 2 (SDB)	
P7	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peintures multiples - -	Logement 19 - Vol 3 (Cuisine)	
P8	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + joint cassant blanc + peintures multiples non séparable - -	Logement 19 - Vol 2 (SDB)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris en vrac + peinture non séparable - -	Logement 19 - Vol 6 (Loggia)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable - -	Logement 19 - Vol 6 (Loggia)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau gris en vrac + enduit jaune en vrac non séparable + peinture non séparable - -	Logement 19 - Vol 6 (Loggia)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable - -	Logement 19 - Vol 6 (Loggia)	
P13	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable - -	Logement 19 - Vol 6 (Loggia)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-73616 EN DATE DU 03/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-73616 Réf. Commande Client : 002OA001750
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 28/07/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :

- ou
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00058000010000300019_ 3 PLACE DE BOURGOGNE - PLACE DE BOURGOGNE - 53000 LAVAL Appartement n° 19 de type 4 situé au 01 ^{er} étage Réf échantillon client : 002OA001750001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces sèches) / Vol 10 (Chambre 2)		Réf échantillon ITGA : IT071707-55073		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples
► Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-73616 EN DATE DU 03/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00058000010000300019_ 3 PLACE DE BOURGOGNE - PLACE DE BOURGOGNE - 53000 LAVAL Appartement n° 19 de type 4 situé au 01^{er} étage Réf échantillon client : 0020A001750002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces sèches) / Vol 10 (Chambre 2) Réf échantillon ITGA : IT071707-55074 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples / Papier				
► Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + papier non séparable	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00058000010000300019_ 3 PLACE DE BOURGOGNE - PLACE DE BOURGOGNE - 53000 LAVAL Appartement n° 19 de type 4 situé au 01^{er} étage Réf échantillon client : 0020A001750003 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment(Plafond pièces sèches) / Vol 10 (Chambre 2) Réf échantillon ITGA : IT071707-55075 Description ITGA : Enduit gris en vrac / Matériau plâtreux blanc / Peinture				
► Enduit gris en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00058000010000300019_ 3 PLACE DE BOURGOGNE - PLACE DE BOURGOGNE - 53000 LAVAL Appartement n° 19 de type 4 situé au 01^{er} étage Réf échantillon client : 0020A001750004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces humides) / Vol 2 (SDB) Réf échantillon ITGA : IT071707-55076 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples				
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00058000010000300019_ 3 PLACE DE BOURGOGNE - PLACE DE BOURGOGNE - 53000 LAVAL Appartement n° 19 de type 4 situé au 01^{er} étage Réf échantillon client : 0020A001750005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces humides) / Vol 2 (SDB) Réf échantillon ITGA : IT071707-55077 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples				
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-73616 EN DATE DU 03/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00058000010000300019_ 3 PLACE DE BOURGOGNE - PLACE DE BOURGOGNE - 53000 LAVAL Appartement n° 19 de type 4 situé au 01 ^{er} étage Réf échantillon client : 0020A001750006 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment (Plafond pièces humides) / Vol 2 (SDB)				
Réf échantillon ITGA : IT071707-55078 Description ITGA : Enduit gris en vrac / Matériau plâtreux blanc / Peinture				
► Enduit gris en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00058000010000300019_ 3 PLACE DE BOURGOGNE - PLACE DE BOURGOGNE - 53000 LAVAL Appartement n° 19 de type 4 situé au 01 ^{er} étage Réf échantillon client : 0020A001750007 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) cuisine / Vol 3 (Cuisine)				
Réf échantillon ITGA : IT071707-55079 Description ITGA : Colle beige / Peintures multiples / Carrelage				
► Colle beige + peintures multiples Carrelage	META ---	1	03/08/2017	Amiante non détecté / - Non analysé
Réf dossier client : _00058000010000300019_ 3 PLACE DE BOURGOGNE - PLACE DE BOURGOGNE - 53000 LAVAL Appartement n° 19 de type 4 situé au 01 ^{er} étage Réf échantillon client : 0020A001750008 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) SDB / Vol 2 (SDB)				
Réf échantillon ITGA : IT071707-55080 Description ITGA : Colle beige / Joint cassant blanc / Peintures multiples / Carrelage				
► Colle beige + joint cassant blanc + peintures multiples non séparable Carrelage	META ---	1	03/08/2017	Amiante non détecté / - Non analysé
Réf dossier client : _00058000010000300019_ 3 PLACE DE BOURGOGNE - PLACE DE BOURGOGNE - 53000 LAVAL Appartement n° 19 de type 4 situé au 01 ^{er} étage Réf échantillon client : 0020A001750009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) loggia / Vol 6 (Loggia)				
Réf échantillon ITGA : IT071707-55081 Description ITGA : Matériau gris en vrac / Peinture				
► Matériau gris en vrac + peinture non séparable	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-73616 EN DATE DU 03/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00058000010000300019_ 3 PLACE DE BOURGOGNE - PLACE DE BOURGOGNE - 53000 LAVAL Appartement n° 19 de type 4 situé au 01^{er} étage Réf échantillon client : 0020A001750010 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment porteur loggia / Vol 6 (Loggia) Réf échantillon ITGA : IT071707-55082 Description ITGA : Enduit gris en vrac / Matériau plâtreux blanc / Peinture				
▶ Enduit gris en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00058000010000300019_ 3 PLACE DE BOURGOGNE - PLACE DE BOURGOGNE - 53000 LAVAL Appartement n° 19 de type 4 situé au 01^{er} étage Réf échantillon client : 0020A001750011 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Isolation par l'extérieur / Vol 6 (Loggia) Réf échantillon ITGA : IT071707-55083 Description ITGA : Matériau gris en vrac / Enduit jaune en vrac / Peinture				
▶ Matériau gris en vrac + enduit jaune en vrac non séparable + peinture non séparable	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00058000010000300019_ 3 PLACE DE BOURGOGNE - PLACE DE BOURGOGNE - 53000 LAVAL Appartement n° 19 de type 4 situé au 01^{er} étage Réf échantillon client : 0020A001750012 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment (allège loggia) / Vol 6 (Loggia) Réf échantillon ITGA : IT071707-55084 Description ITGA : Enduit gris en vrac / Matériau plâtreux blanc / Peinture				
▶ Enduit gris en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00058000010000300019_ 3 PLACE DE BOURGOGNE - PLACE DE BOURGOGNE - 53000 LAVAL Appartement n° 19 de type 4 situé au 01^{er} étage Réf échantillon client : 0020A001750013 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment (loggia + cellier) / Vol 6 (Loggia) Réf échantillon ITGA : IT071707-55085 Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène / Peinture				
▶ Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.