

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

| | |
|--------------------|--|
| Adresse : | 21 RUE VICTOR - ST NICOLAS 1 |
| CP - Ville : | 53000 LAVAL |
| Référence client : | _00065000110000100373_ |
| Date du repérage : | 01/06/2017 |
| Désignation : | Appartement n° 373 de type 4 situé au 06 ème étage |



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

| Rapport | Annexes |
|--|--|
| <p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p> | <p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p> |

Renseignements administratifs

| A | | B | |
|---------------------------|--|--|--|
| Designation de l'immeuble | | Propriétaire / Donneur d'ordre | |
| Adresse : | 21 RUE VICTOR - ST NICOLAS 1 53000 LAVAL | <u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT | <u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT |
| Référence client : | _00065000110000100373_ | <u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9 | <u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9 |
| Désignation : | Appartement n° 373 de type 4 situé au 06 ème étage | | |
| Date de construction : | | | |



| C | Opérateur de repérage | D | Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020 |
|--|---|--|---|
| Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage : | AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David H.MERCIER (0 800 400 100) 01/06/2017 | Nom : MORA Denis Date du rapport : 19/06/2017 A Riorges, le 19/06/2017 | |
| <p>Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre</p> <p>Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015</p>  | | |  Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018) |

| E | Pièces visitées |
|---|-----------------|
|---|-----------------|

| Liste des locaux visités : | |
|---|---|
| Appartement n°373 - Vol 1 (Chambre 1) Appartement n°373 - Vol 3 (Chambre 3) Appartement n°373 - Vol 5 (Cuisine) Appartement n°373 - Vol 7 (W.C) Appartement n°373 - Vol 9 (Placard 2) Appartement n°373 - Vol 11 (Placard 3) | Appartement n°373 - Vol 2 (Chambre 2) Appartement n°373 - Vol 4 (Séjour) Appartement n°373 - Vol 6 (SDB) Appartement n°373 - Vol 8 (Placard 1) Appartement n°373 - Vol 10 (Dégagement) Appartement n°373 - Vol 12 (Balcon) |



Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

| G | Périmètre du bâtiment concerné | H | Objectif de la mission |
|---|---|---|--|
| | Ensemble du logement (garage et balcon non compris) | | Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés. |

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

| Categorie | Plan | Volume | Localisation |
|--|-------------------|---|--------------|
| Parois verticales intérieures et enduits | Appartement n°373 | Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 3) - Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (W.C) - Vol 8 (Placard 1) - Vol 9 (Placard 2) - Vol 10 (Dégagement) - Vol 11 (Placard 3) | |
| Plafond et faux-plafonds | Appartement n°373 | Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 3) - Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (W.C) - Vol 8 (Placard 1) - Vol 9 (Placard 2) - Vol 10 (Dégagement) - Vol 11 (Placard 3) | |
| Revêtement de sol | Appartement n°373 | Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 3) - Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (W.C) - Vol 8 (Placard 1) - Vol 9 (Placard 2) - Vol 10 (Dégagement) - Vol 11 (Placard 3) | |
| Conduits, canalisations et équipements | Appartement n°373 | Vol 5 (Cuisine) - Vol 7 (W.C) | |



| | | | |
|-----------------------------------|-------------------|--|--|
| Equipements divers et accessoires | Appartement n°373 | Vol 5 (Cuisine) | |
| Revêtement de mur | Appartement n°373 | Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (W.C) | |
| Façades | Appartement n°373 | Vol 12 (Balcon) | |

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020 , les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

| Localisation | Matériau | Justification |
|---------------------|---|--|
| Vol 5 (Cuisine) | Mastic étanchéité | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers |
| Vol 6 (SDB) | Mastic étanchéité | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers |
| Vol 5 (Cuisine) | Lés plastiques avec sous-couche (couche supérieure visible) | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Vol 4 (Séjour) | Lés plastiques avec sous-couche (couche supérieure visible) | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Vol 3 (Chambre 3) | Lés plastiques avec sous-couche (couche supérieure visible) | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Vol 2 (Chambre 2) | Lés plastiques avec sous-couche (couche supérieure visible) | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Vol 9 (Placard 2) | Lés plastiques avec sous-couche (couche supérieure visible) | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Vol 1 (Chambre 1) | Lés plastiques avec sous-couche (couche supérieure visible) | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Vol 8 (Placard 1) | Lés plastiques avec sous-couche (couche supérieure visible) | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Vol 6 (SDB) | Lés plastiques avec sous-couche (couche supérieure visible) | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Vol 10 (Dégagement) | Lés plastiques avec sous-couche (couche supérieure visible) | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Vol 11 (Placard 3) | Lés plastiques avec sous-couche (couche supérieure visible) | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Vol 7 (W.C) | Lés plastiques avec sous-couche (couche supérieure visible) | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Vol 4 (Séjour) | Panneaux bois | Impossible de voir les matériaux présents entre les panneaux bois sans destruction de ceux-ci |

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

| Localisation | Catégorie | Composant | Partie de composant | Sur avis / réf pré. |
|-----------------|--|-------------|--|---------------------|
| Vol 5 (Cuisine) | Equipements divers et accessoires | Evier | Tampon bitumineux | P3 |
| Vol 5 (Cuisine) | Conduits, canalisations et équipements | Vide ordure | Conduit en fibres-ciment | S5 |
| Vol 12 (Balcon) | Façades | Murs | Joint de dilatation noir (non visible) | P30 |

Q Réserves / Commentaires



Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les balcons considérer comme non visités.

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

| Localisation / Désignation | Justification | Remarque |
|----------------------------|---------------|------------|
| Sans objet | Sans objet | Sans objet |

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Conduits, canalisations et équipements

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-------------------|-----------------|-------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------|---|-------------|------------------------------------|----------|--|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°373 | Vol 5 (Cuisine) | Vide ordure | Conduit en fibres-ciment | S5 | Réalisation d'un sondage | | S5 - 1 | | | | Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage |
| Appartement n°373 | Vol 7 (W.C) | Conduit eau | Joint entre éléments (mastic dur beige) | P10 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 21 n°10 - 1 - 002HD0015 21 n°10 - 2 | P10 | Matériau mou beige avec poussières | Négatif | Négatif sur analyse |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--|----------------|--|-------------|--------------------------|----------|--|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°373 | Vol 5 (Cuisine) | Evier | Tampon bitumineux | P3 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 21 n°3 - 1 - 002HD0015 21 n°3 - 2 | P3 | Matériau bitumineux noir | Positif | Présence sur analyse |
| Appartement n°373 | Vol 5 (Cuisine) | Evier | Tampon bitumineux | P3 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3 | | 002HD0015 21 n°3 - 1 - 002HD0015 21 n°3 - 2 | P3 | Matériau bitumineux noir | Positif | Présence sur analyse |
| Appartement n°373 | Vol 5 (Cuisine) | Evier / baignoire | Mastic étanchéité | I1 | | | I1 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|--|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°373 | Vol 6 (SDB) | Evier / baignoire | Mastic étanchéité | I1 | | | I1 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-------------------|-----------------|-----------|---|------------------------------|------------------------------|----------------|---|-------------|---|----------|----------------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°373 | Vol 12 (Balcon) | Murs | Joint de dilatation gris visible balcon | P12 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 21 n°12 - 1 - 002HD0015 21 n°12 - 2 | P12 | Matériau souple beige avec poussières + peintures multiples non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°373 | Vol 12 (Balcon) | Murs | Joint de dilatation noir (non visible) | P30 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 21 n°30 - 1 - 002HD0015 21 n°30 - 2 | P30 | Matériau souple noir + peintures multiples + colle polymère jaune non séparable | Positif | Présence sur analyse |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-------------------|-----------------|-------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|--|-------------|--|----------|---------------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°373 | Vol 5 (Cuisine) | Menuiseries | Mastic vitrier dur beige | P4 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 21 n°4 - 1 - 002HD0015 21 n°4 - 2 | P4 | Matériau compact beige + peinture + matériau beige en vrac non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-------------------|--|------------------|--|------------------------------|--|----------------|--|-------------|--|----------|---------------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°373 | Vol 4 (Séjour) - Vol 3 (Chambre 3) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 1 (Chambre 1) | Menuiseries | Mastic vitrier dur beige | S1 - S2 - S3 - S4 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4 | | 002HD0015 21 n°4 - 1 - 002HD0015 21 n°4 - 2 | P4 | Matériau compact beige + peinture + matériau beige en vrac non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°373 | Vol 7 (W.C) | Murs et cloisons | Enduit ciment (Porteur pièces humides) | P7 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 21 n°7 - 1 - 002HD0015 21 n°7 - 2 | P7 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°373 | Vol 7 (W.C) - Vol 6 (SDB) - Vol 5 (Cuisine) | Murs et cloisons | Enduit ciment (Porteur pièces humides) | P7 - S15 - S16 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7 | | 002HD0015 21 n°7 - 1 - 002HD0015 21 n°7 - 2 | P7 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°373 | Vol 7 (W.C) | Murs et cloisons | Enduit plâtre (Cloison pièces humides) | P8 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 21 n°8 - 1 - 002HD0015 21 n°8 - 2 | P8 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°373 | Vol 7 (W.C) - Vol 6 (SDB) - Vol 5 (Cuisine) | Murs et cloisons | Enduit plâtre (Cloison pièces humides) | P8 - S17 - S18 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8 | | 002HD0015 21 n°8 - 1 - 002HD0015 21 n°8 - 2 | P8 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°373 | Vol 10 (Dégagement) | Menuiseries | Joint porte d'entrée | P11 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 21 n°11 - 1 - 002HD0015 21 n°11 - 2 | P11 | Matériau souple noir + peinture en faible quantité non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°373 | Vol 3 (Chambre 3) | Murs et cloisons | Enduit ciment (Porteur pièces sèches) | P15 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 21 n°15 - 1 - 002HD0015 21 n°15 - 2 | P15 | Enduit gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-------------------|---|-----------------------------------|---|---|---|----------------|---|-------------|--|----------|---------------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°373 | Vol 3 (Chambre 3) - Vol 4 (Séjour) - Vol 9 (Placard 2) - Vol 11 (Placard 3) - Vol 10 (Dégagement) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 1 (Chambre 1) - Vol 8 (Placard 1) | Murs et cloisons | Enduit ciment (Porteur pièces sèches) | P15 - S23 - S24 - S25 - S26 - S27 - S28 - S29 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15 | | 002HD0015 21 n°15 - 1 - 002HD0015 21 n°15 - 2 | P15 | Enduit gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°373 | Vol 4 (Séjour) | Menuiseries | Joint souple noir sur ouvrant | P16 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 21 n°16 - 1 - 002HD0015 21 n°16 - 2 | P16 | Matériau souple noir + peinture en faible quantité non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°373 | Vol 3 (Chambre 3) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 1 (Chambre 1) | Menuiseries | Joint souple noir sur ouvrant | S30 - S31 - S32 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16 | | 002HD0015 21 n°16 - 1 - 002HD0015 21 n°16 - 2 | P16 | Matériau souple noir + peinture en faible quantité non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°373 | Vol 9 (Placard 2) | Murs et cloisons | Enduit plâtre (Cloison pièces sèches) | P20 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 21 n°20 - 1 - 002HD0015 21 n°20 - 2 | P20 | Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau orange en vrac | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°373 | Vol 9 (Placard 2) - Vol 4 (Séjour) - Vol 10 (Dégagement) - Vol 2 (Chambre 2) | Murs et cloisons | Enduit plâtre (Cloison pièces sèches) | P20 - S35 - S36 - S37 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20 | | 002HD0015 21 n°20 - 1 - 002HD0015 21 n°20 - 2 | P20 | Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau orange en vrac | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°373 | Vol 1 (Chambre 1) | Cloisons légères ou préfabriquées | Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches | P23 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 21 n°23 - 1 - 002HD0015 21 n°23 - 2 | P23 | Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|---|----------------|---|-------------|--|----------|---|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°373 | Vol 3 (Chambre 3) | Cloisons légères ou préfabriquées | Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches | S42 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23 | | 002HD0015 21 n°23 - 1 - 002HD0015 21 n°23 - 2 | P23 | Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°373 | Vol 4 (Séjour) | Cloisons légères ou préfabriquées | Panneaux bois | I3 | | | I3 - 1 | | | | Impossible de voir les matériaux présents entre les panneaux bois sans destruction de ceux-ci |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-------------------|--|-----------|--|-------------------------------------|--|----------------|--|-------------|--|----------|---------------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°373 | Vol 11 (Placard 3) | Plafonds | Enduit plâtre (Plafond pièces sèches) | P5 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 21 n°5 - 1 - 002HD0015 21 n°5 - 2 | P5 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°373 | Vol 10 (Dégagement) - Vol 9 (Placard 2) - Vol 3 (Chambre 3) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 1 (Chambre 1) - Vol 8 (Placard 1) - Vol 4 (Séjour) | Plafonds | Enduit plâtre (Plafond pièces sèches) | S6 - S7 - S8 - S9 - S10 - S11 - S12 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5 | | 002HD0015 21 n°5 - 1 - 002HD0015 21 n°5 - 2 | P5 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°373 | Vol 7 (W.C) | Plafonds | Enduit plâtre (Plafond pièces humides) | P9 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 21 n°9 - 1 - 002HD0015 21 n°9 - 2 | P9 | Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-------------------|-------------------------------|-----------|--|------------------------------|--|----------------|--|-------------|--|----------|---------------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°373 | Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (SDB) | Plafonds | Enduit plâtre (Plafond pièces humides) | S19 - S20 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9 | | 002HD0015 21 n°9 - 1 - 002HD0015 21 n°9 - 2 | P9 | Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-------------------|-----------------|-------------------|--|------------------------------|------------------------------|----------------|---|-------------|---|----------|---------------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°373 | Vol 5 (Cuisine) | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence marron cuisine) | P1 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 21 n°1 - 1 - 002HD0015 21 n°1 - 2 | P1 | Colle polymère jaune en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°373 | Vol 5 (Cuisine) | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence blanche cuisine) | P2 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 21 n°2 - 1 - 002HD0015 21 n°2 - 2 | P2 | Colle beige + matériau souple blanc en faible quantité non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°373 | Vol 7 (W.C) | Revêtement de mur | Colle de plinthe noire WC | P6 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 21 n°6 - 1 - 002HD0015 21 n°6 - 2 | P6 | Colle polymère jaune + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°373 | Vol 6 (SDB) | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence sdb) | P17 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 21 n°17 - 1 - - 002HD0015 21 n°17 - 2 | P17 | Colle beige + peinture | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°373 | Vol 6 (SDB) | Revêtement de mur | Colle de plinthe grise | P29 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 21 n°29 - 1 - - 002HD0015 21 n°29 - 2 | P29 | Colle polymère jaune avec couche cartonnée non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|---|----------------|---|-------------|---|----------|---------------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°373 | Vol 6 (SDB) - Vol 5 (Cuisine) | Revêtement de mur | Colle de plinthe grise | P29 - S56 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P29 | | 002HD0015 21 n°29 - 1 - 002HD0015 21 n°29 - 2 | P29 | Colle polymère jaune avec couche cartonnée non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-------------------|-------------------|-------------------|--|------------------------------|---|----------------|---|-------------|--|----------|---------------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°373 | Vol 4 (Séjour) | Revêtement de sol | Lés plastiques ancien avec colle jaune | P13 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 21 n°13 - 1 - 002HD0015 21 n°13 - 2 | P13 | Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + peinture en faible quantité non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°373 | Vol 3 (Chambre 3) | Revêtement de sol | Lés plastiques ancien avec colle jaune | S22 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13 | | 002HD0015 21 n°13 - 1 - 002HD0015 21 n°13 - 2 | P13 | Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + peinture en faible quantité non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°373 | Vol 4 (Séjour) | Revêtement de sol | Ensemble des ragréages avec colle jaune séjour | P14 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 21 n°14 - 1 - 002HD0015 21 n°14 - 2 | P14 | Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°373 | Vol 3 (Chambre 3) | Revêtement de sol | Ensemble des ragréages avec colle jaune séjour | S21 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14 | | 002HD0015 21 n°14 - 1 - 002HD0015 21 n°14 - 2 | P14 | Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|---|----------------|---|-------------|---|----------|---------------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°373 | Vol 6 (SDB) | Revêtement de sol | 4 couches de agréages avec les colles présentes entre | P18 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 21 n°18 - 1 - 002HD0015 21 n°18 - 2 | P18 | Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage rose + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable + matériau compact gris | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°373 | Vol 7 (W.C) | Revêtement de sol | 4 couches de agréages avec les colles présentes entre | S33 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18 | | 002HD0015 21 n°18 - 1 - 002HD0015 21 n°18 - 2 | P18 | Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage rose + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable + matériau compact gris | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°373 | Vol 6 (SDB) | Revêtement de sol | Lés plastiques ancien avec colle jaune | P19 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 21 n°19 - 1 - 002HD0015 21 n°19 - 2 | P19 | Revêtement souple multicolore + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage rose | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°373 | Vol 7 (W.C) | Revêtement de sol | Lés plastiques ancien avec colle jaune | S34 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19 | | 002HD0015 21 n°19 - 1 - 002HD0015 21 n°19 - 2 | P19 | Revêtement souple multicolore + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage rose | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°373 | Vol 9 (Placard 2) | Revêtement de sol | Dalles rosatre avec colle jaune | P21 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 21 n°21 - 1 - 002HD0015 21 n°21 - 2 | P21 | Revêtement souple rose + colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité non séparable + peinture | Négatif | Négatif sur analyse |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-------------------|---|-------------------|---|---|---|----------------|---|-------------|--|----------|---------------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°373 | Vol 10 (Dégagement) - Vol 11 (Placard 3) | Revêtement de sol | Dalles rosatre avec colle jaune | S40 - S41 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21 | | 002HD0015 21 n°21 - 1 - 002HD0015 21 n°21 - 2 | P21 | Revêtement souple rose + colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité non séparable + peinture | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°373 | Vol 9 (Placard 2) | Revêtement de sol | Ensemble des Ragréages avec colle jaune | P22 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 21 n°22 - 1 - 002HD0015 21 n°22 - 2 | P22 | Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage grise non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°373 | Vol 10 (Dégagement) - Vol 11 (Placard 3) | Revêtement de sol | Ensemble des Ragréages avec colle jaune | S38 - S39 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22 | | 002HD0015 21 n°22 - 1 - 002HD0015 21 n°22 - 2 | P22 | Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage grise non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°373 | Vol 8 (Placard 1) | Revêtement de sol | Ragréage seul d'origine | P24 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 21 n°24 - 1 - 002HD0015 21 n°24 - 2 | P24 | Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°373 | Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 6 (SDB) - Vol 10 (Dégagement) - Vol 11 (Placard 3) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 4 (Séjour) - Vol 3 (Chambre 3) - Vol 9 (Placard 2) - Vol 7 (W.C) | Revêtement de sol | Ragréage seul d'origine | S43 - S44 - S45 - S46 - S47 - S48 - S49 - S50 - S51 - S52 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24 | | 002HD0015 21 n°24 - 1 - 002HD0015 21 n°24 - 2 | P24 | Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-------------------|---|-------------------|---|------------------------------|---|----------------|---|-------------|---|----------|---------------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°373 | Vol 8 (Placard 1) | Revêtement de sol | Ensemble des ragréages avec colles jaune fibreuse chambre | P25 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 21 n°25 - 1 - 002HD0015 21 n°25 - 2 | P25 | Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + colle polymère jaune avec couche fibreuse non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°373 | Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 3) | Revêtement de sol | Ensemble des ragréages avec colles jaune fibreuse chambre | S53 - S54 - S55 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P25 | | 002HD0015 21 n°25 - 1 - 002HD0015 21 n°25 - 2 | P25 | Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + colle polymère jaune avec couche fibreuse non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°373 | Vol 5 (Cuisine) | Revêtement de sol | Ragréage avec colle marron | P26 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 21 n°26 - 1 | P26 | Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage grise + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°373 | Vol 5 (Cuisine) | Revêtement de sol | Dalles semies dures bleues avec colle jaune | P27 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 21 n°27 - 1 | P27 | Revêtement cassant bleu + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°373 | Vol 5 (Cuisine) | Revêtement de sol | Lés plastiques orange avec colle jaune | P28 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 21 n°28 - 1 - 002HD0015 21 n°28 - 2 | P28 | Revêtement cassant orange + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|--|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°373 | Vol 5 (Cuisine) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche (couche supérieure visible) | I2 | | | I2 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Appartement n°373 | Vol 4 (Séjour) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche (couche supérieure visible) | I2 | | | I2 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Appartement n°373 | Vol 3 (Chambre 3) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche (couche supérieure visible) | I2 | | | I2 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Appartement n°373 | Vol 2 (Chambre 2) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche (couche supérieure visible) | I2 | | | I2 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|--|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°373 | Vol 9 (Placard 2) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche (couche supérieure visible) | I2 | | | I2 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Appartement n°373 | Vol 1 (Chambre 1) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche (couche supérieure visible) | I2 | | | I2 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Appartement n°373 | Vol 8 (Placard 1) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche (couche supérieure visible) | I2 | | | I2 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Appartement n°373 | Vol 6 (SDB) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche (couche supérieure visible) | I2 | | | I2 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-------------------|---------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|--|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°373 | Vol 10 (Dégagement) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche (couche supérieure visible) | I2 | | | I2 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Appartement n°373 | Vol 11 (Placard 3) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche (couche supérieure visible) | I2 | | | I2 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Appartement n°373 | Vol 7 (W.C) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche (couche supérieure visible) | I2 | | | I2 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


| Ref. | Plans | Titre du plan |
|--|-------------------|---|
|  | Appartement n°373 | Appartement n°373 - Plan de repérage - Actions menées |
|  | Appartement n°373 | Appartement n°373 - Plan de prélèvements |
|  | Appartement n°373 | Appartement n°373 - MPCA Toutes catégories confondues |
|  | Appartement n°373 | Appartement n°373 - MPCA Façades |
|  | Appartement n°373 | Appartement n°373 - MPCA Conduits, canalisations et équipements |
|  | Appartement n°373 | Appartement n°373 - MPCA Equipements divers et accessoires |



APPARTEMENT N°373 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001521

Légende

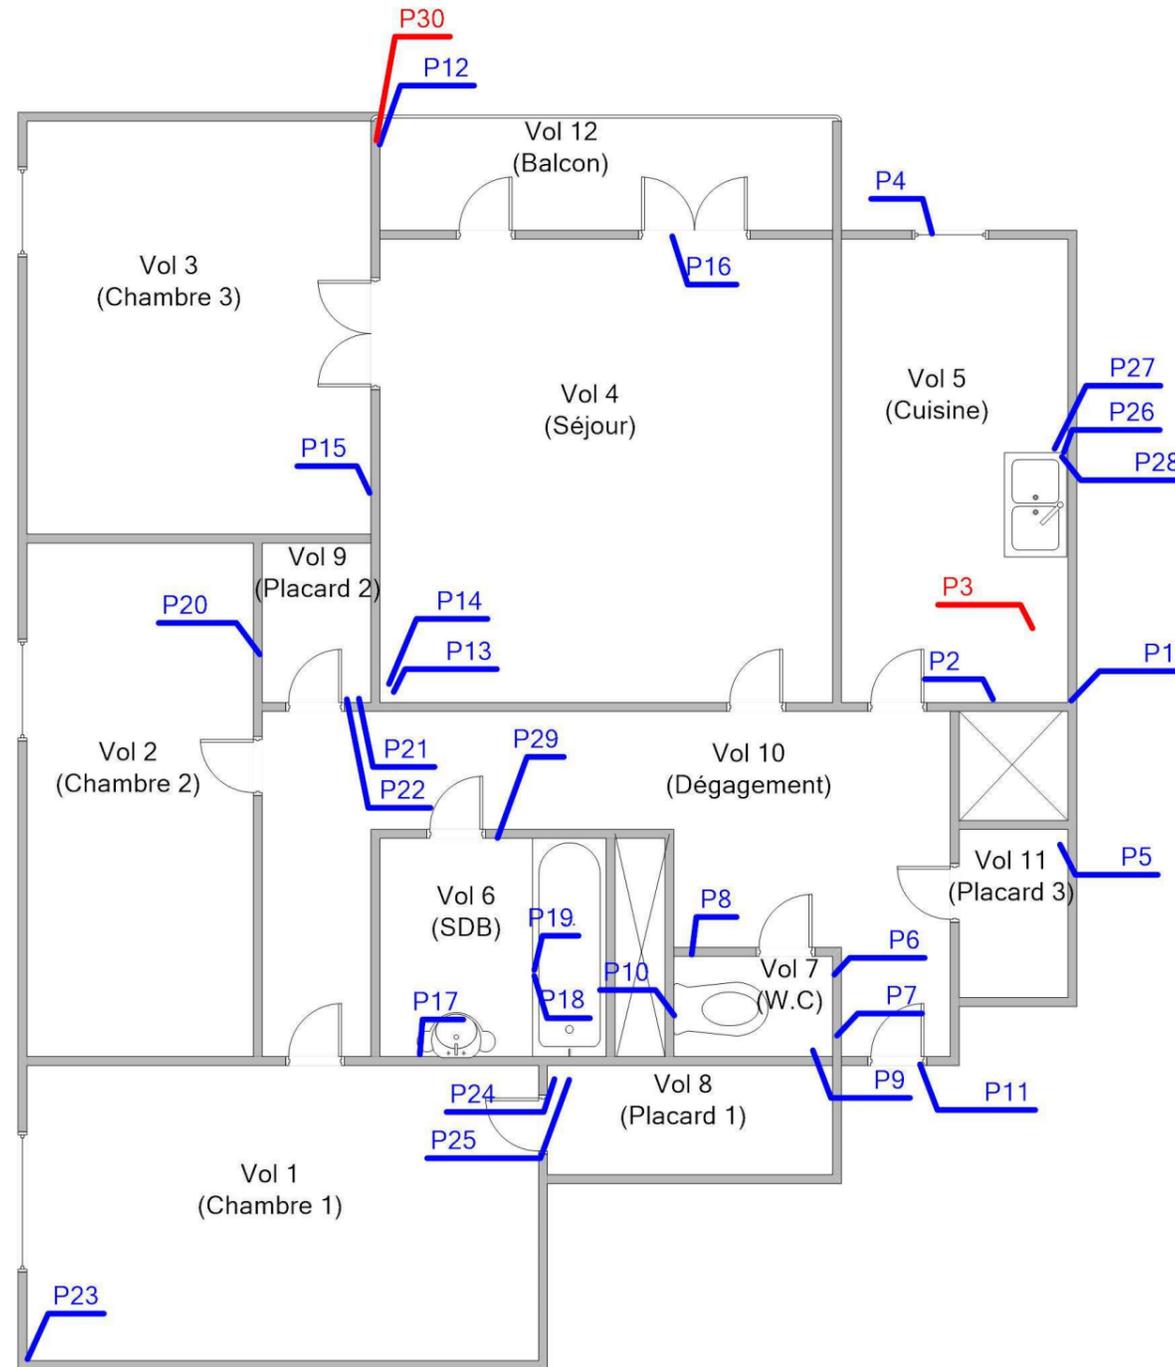


Adresse du bien
21 RUE VICTOR - ST NICOLAS 1
53000 LAVAL

Désignation
Appartement n° 373 de type 4 situé au 06 ème étage

Date intervention
01/06/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

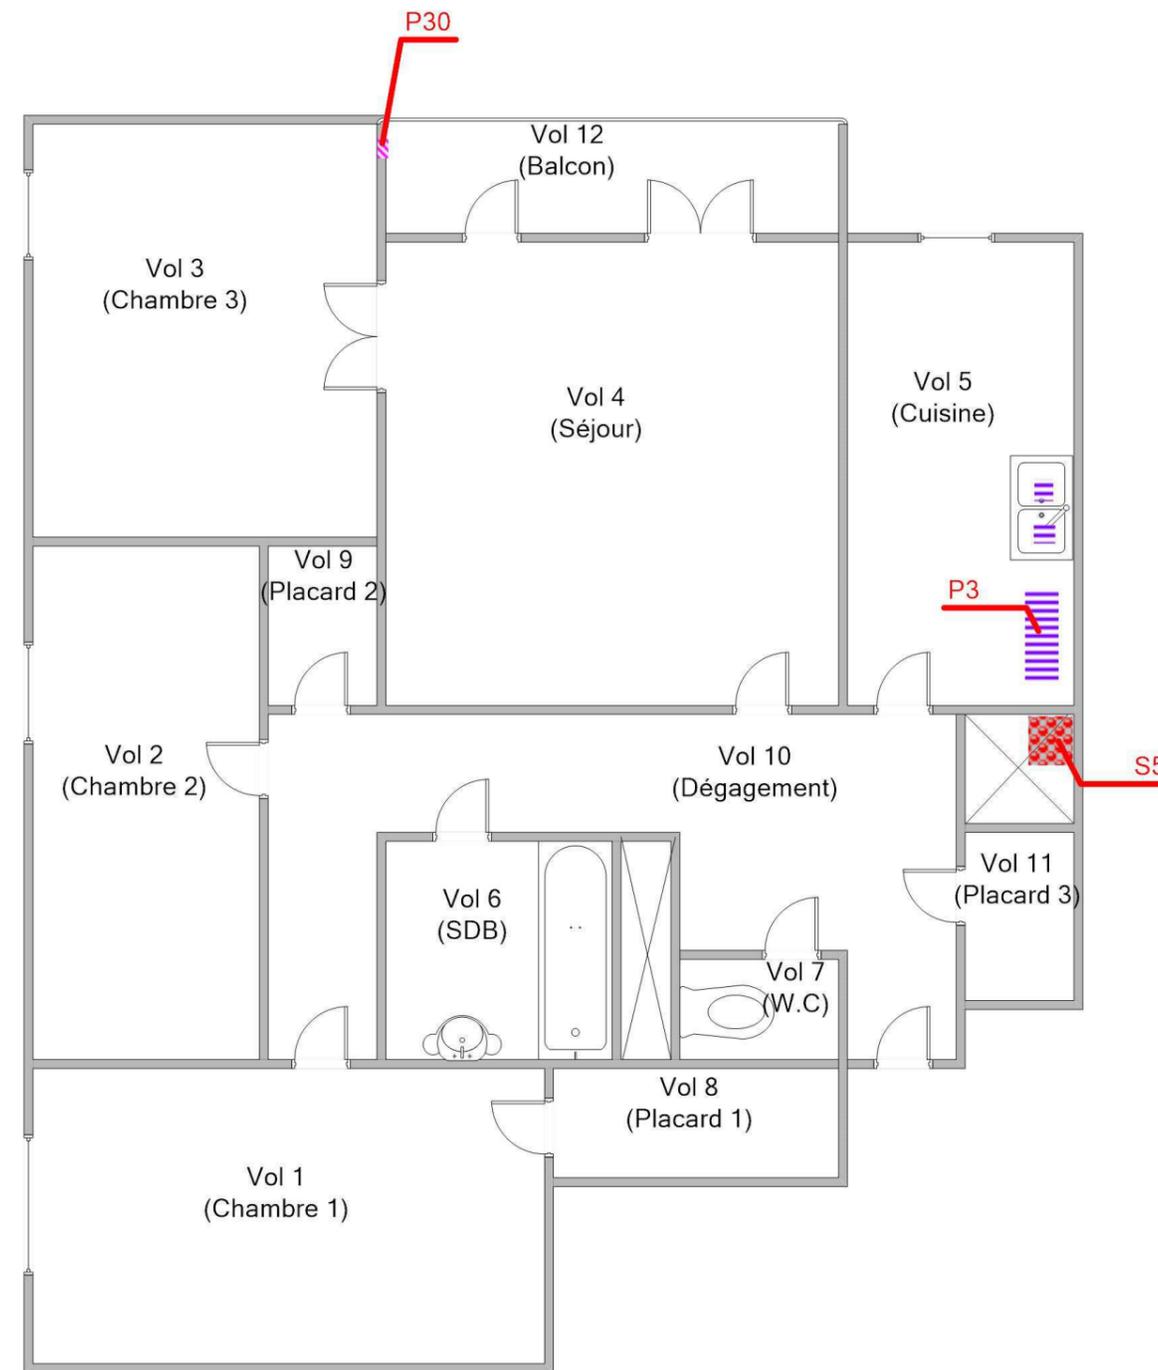

Légende

| | |
|---|--|
|  | P3 : Tampon bitumineux cuisine |
|  | S5: Conduit en fibres-ciment |
|  | P30 : Joint de dilatation noir (non visible) |



Adresse du bien
21 RUE VICTOR - ST NICOLAS 1
53000 LAVAL


Désignation
Appartement n° 373 de type 4 situé au 06 ème étage

Date intervention
01/06/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°373 - MPCA FAÇADES

Référence:
002HD001521

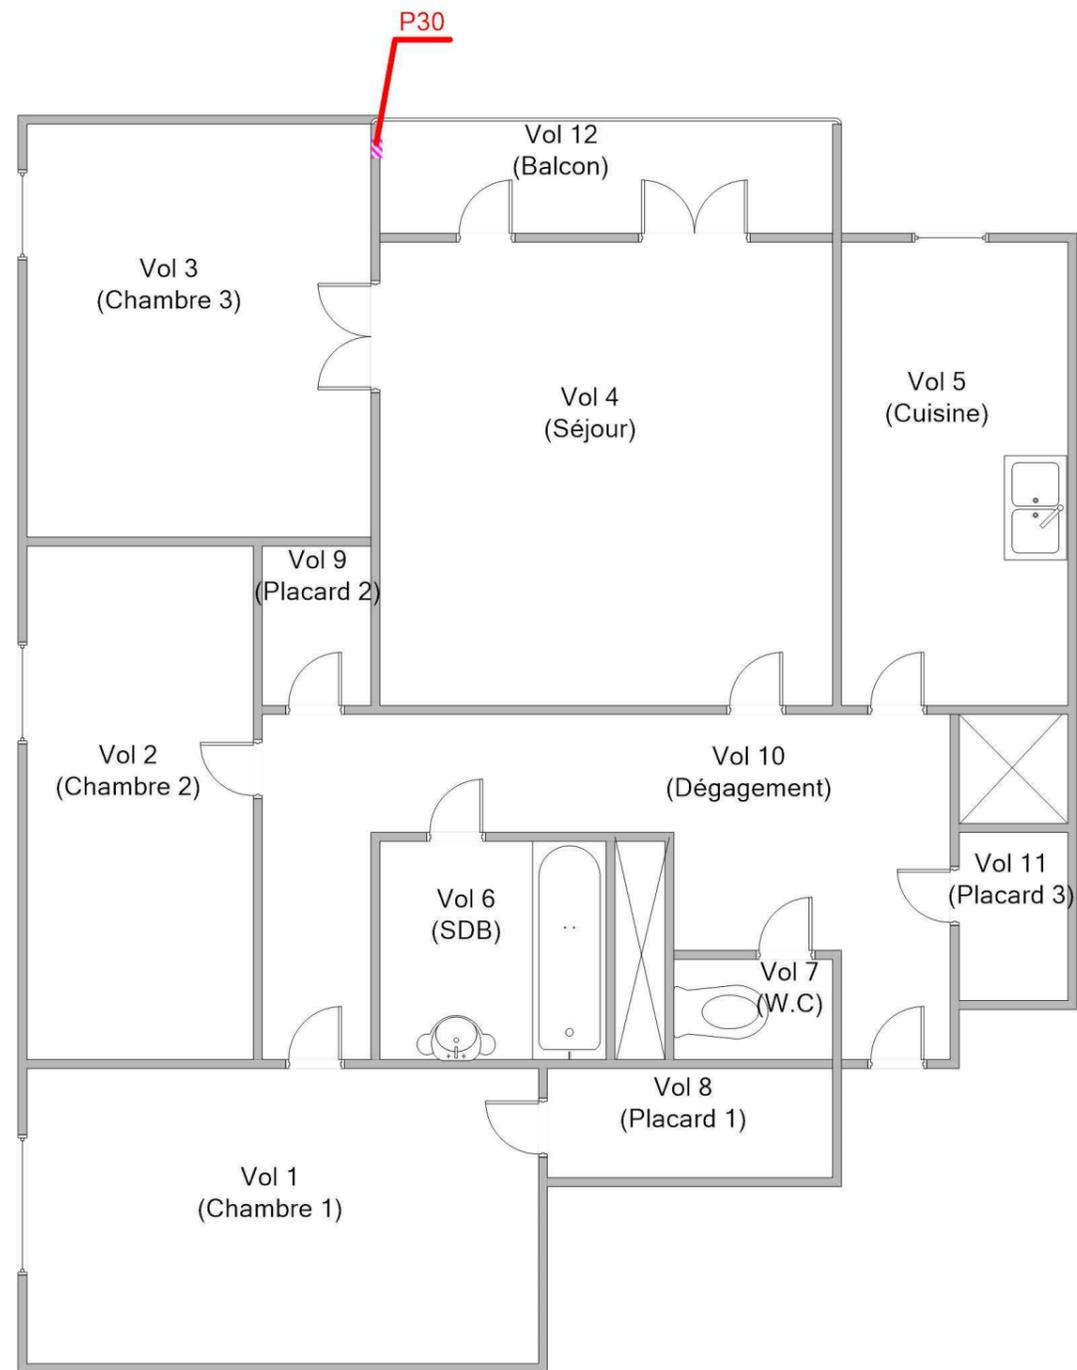

Légende

 P30 : Joint de dilatation noir (non visible)



Adresse du bien
21 RUE VICTOR - ST NICOLAS 1
53000 LAVAL

Désignation
Appartement n° 373 de type 4 situé au 06 ème étage


Date intervention
01/06/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

Légende



S5: Conduit en fibres-ciment

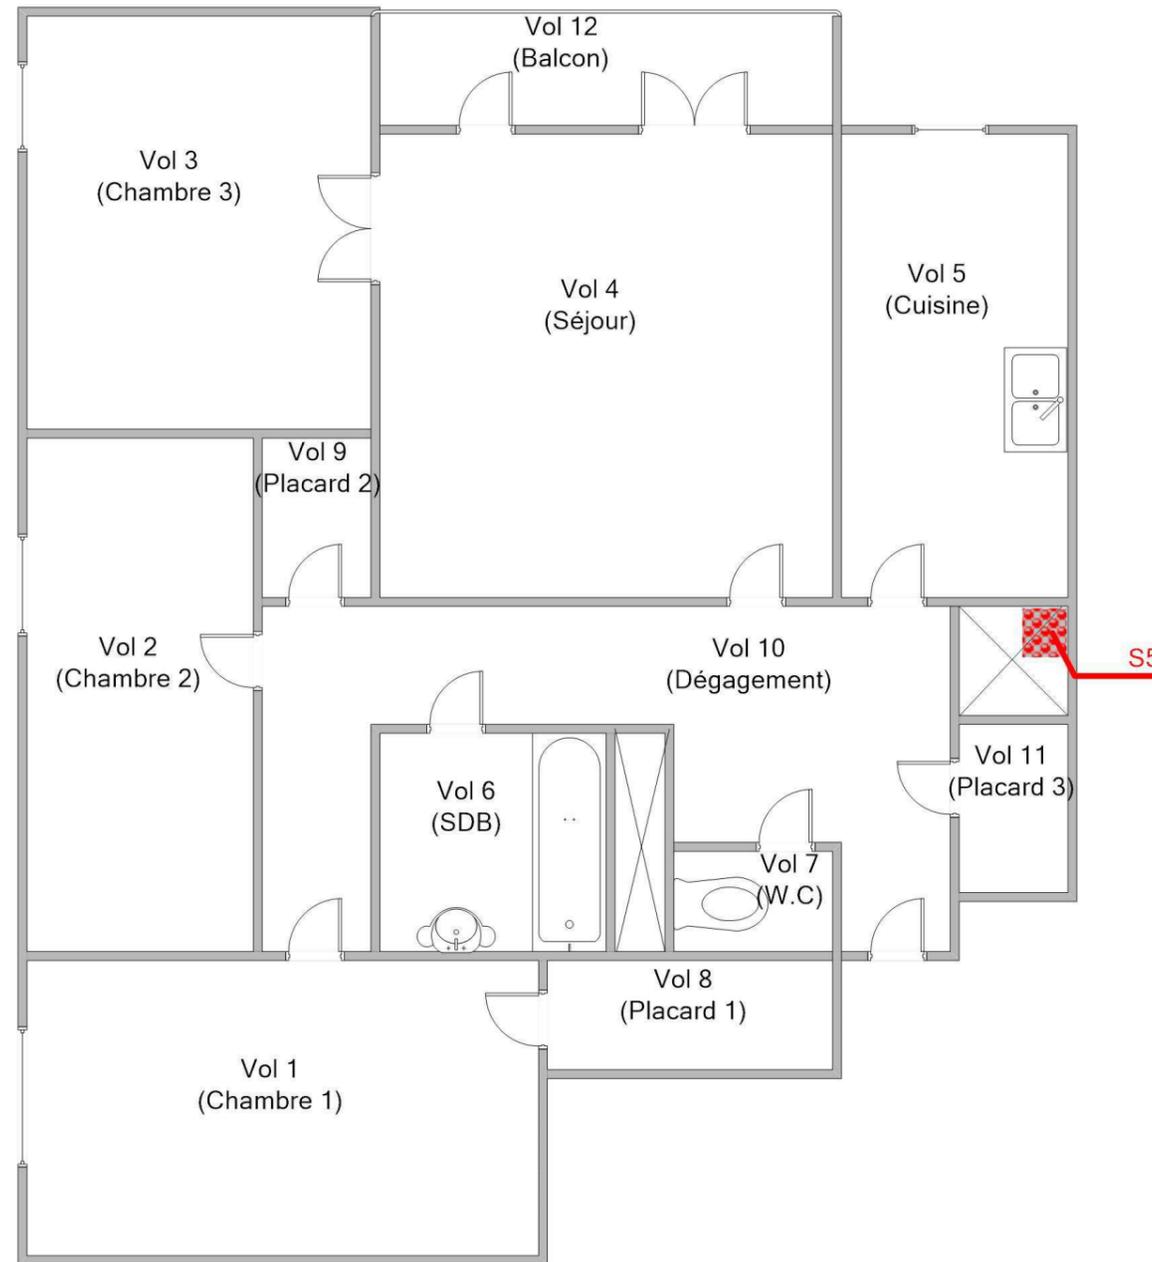


Adresse du bien
21 RUE VICTOR - ST NICOLAS 1
53000 LAVAL

Désignation
Appartement n° 373 de type 4 situé au 06 ème étage

Date intervention
01/06/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

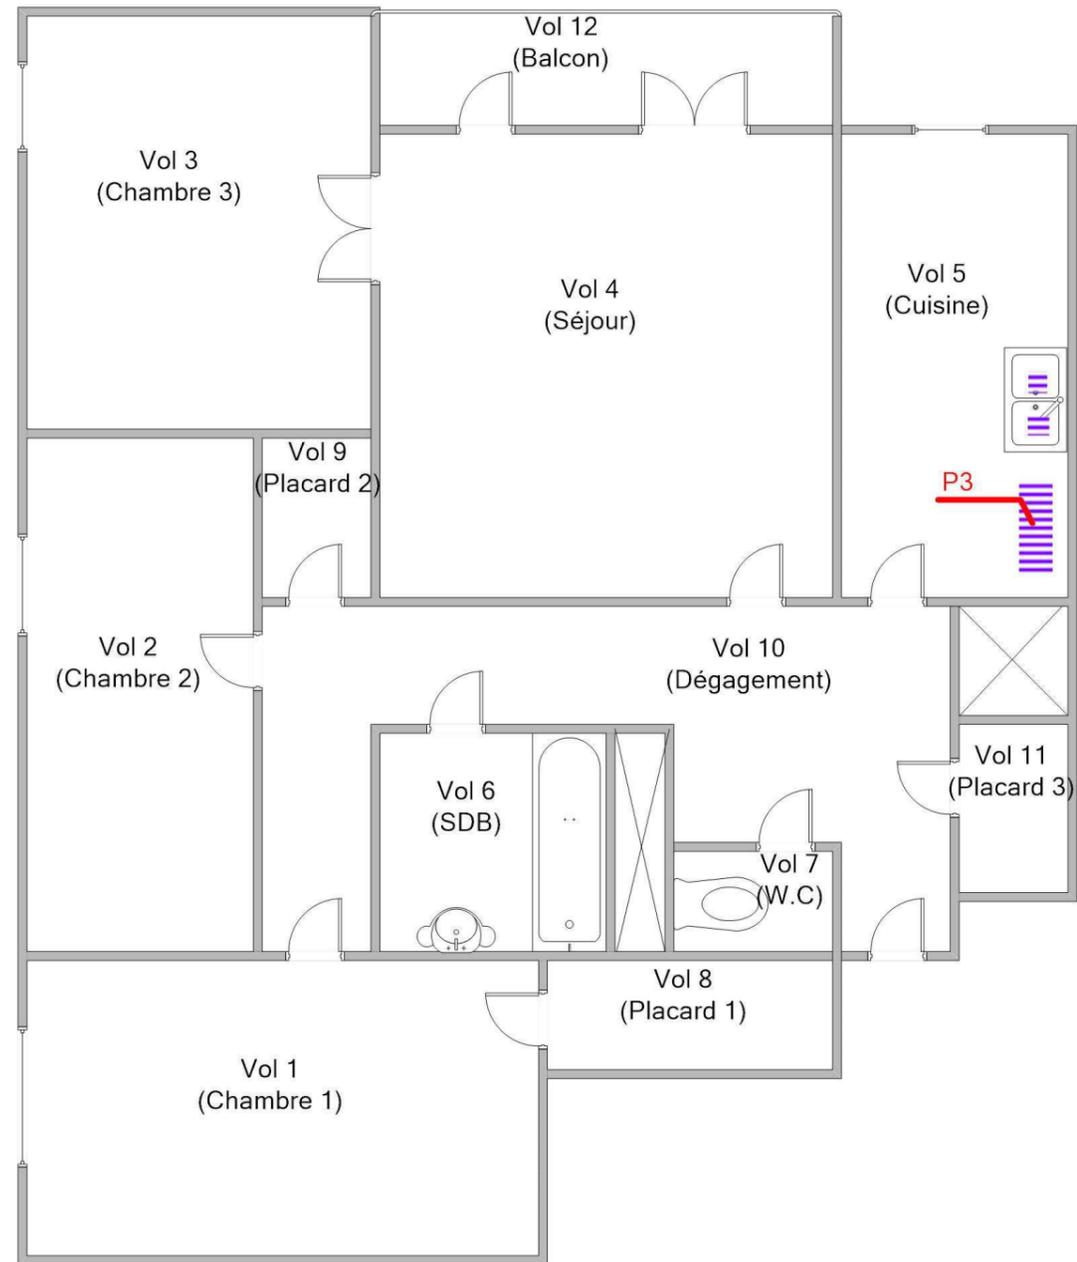

Légende

 P3 : Tampon bitumineux cuisine



Adresse du bien
21 RUE VICTOR - ST NICOLAS 1
53000 LAVAL

Désignation
Appartement n° 373 de type 4 situé au 06 ème étage

Date intervention
01/06/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

| Référence | Localisation | Action |
|-----------------------------------|--|----------------------------|
| 002HD001521 n°1 - 1 (P1) | Appartement n°373 - Vol 5 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002HD001521 n°1 - 2 (P1) | Appartement n°373 - Vol 5 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002HD001521 n°2 - 1 (P2) | Appartement n°373 - Vol 5 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002HD001521 n°2 - 2 (P2) | Appartement n°373 - Vol 5 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002HD001521 n°3 - 1 (P3) | Appartement n°373 - Vol 5 (Cuisine) | Prélevement positif |
| 002HD001521 n°3 - 2 (P3) | Appartement n°373 - Vol 5 (Cuisine) | Prélevement positif |
| 002HD001521 n°4 - 1 (P4) | Appartement n°373 - Vol 5 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002HD001521 n°4 - 2 (P4) | Appartement n°373 - Vol 5 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002HD001521 n°5 - 1 (P5) | Appartement n°373 - Vol 11 (Placard 3) | Prélevement négatif |
| 002HD001521 n°5 - 2 (P5) | Appartement n°373 - Vol 11 (Placard 3) | Prélevement négatif |
| 002HD001521 n°6 - 1 (P6) | Appartement n°373 - Vol 7 (W.C) | Prélevement négatif |
| 002HD001521 n°6 - 2 (P6) | Appartement n°373 - Vol 7 (W.C) | Prélevement négatif |
| 002HD001521 n°7 - 1 (P7) | Appartement n°373 - Vol 7 (W.C) | Prélevement négatif |
| 002HD001521 n°7 - 2 (P7) | Appartement n°373 - Vol 7 (W.C) | Prélevement négatif |
| 002HD001521 n°8 - 1 (P8) | Appartement n°373 - Vol 7 (W.C) | Prélevement négatif |
| 002HD001521 n°8 - 2 (P8) | Appartement n°373 - Vol 7 (W.C) | Prélevement négatif |
| 002HD001521 n°9 - 1 (P9) | Appartement n°373 - Vol 7 (W.C) | Prélevement négatif |
| 002HD001521 n°9 - 2 (P9) | Appartement n°373 - Vol 7 (W.C) | Prélevement négatif |
| 002HD001521 n°10 - 1 (P10) | Appartement n°373 - Vol 7 (W.C) | Prélevement négatif |
| 002HD001521 n°10 - 2 (P10) | Appartement n°373 - Vol 7 (W.C) | Prélevement négatif |
| 002HD001521 n°11 - 1 (P11) | Appartement n°373 - Vol 10 (Dégagement) | Prélevement négatif |
| 002HD001521 n°11 - 2 (P11) | Appartement n°373 - Vol 10 (Dégagement) | Prélevement négatif |
| 002HD001521 n°12 - 1 (P12) | Appartement n°373 - Vol 12 (Balcon) | Prélevement négatif |
| 002HD001521 n°12 - 2 (P12) | Appartement n°373 - Vol 12 (Balcon) | Prélevement négatif |
| 002HD001521 n°30 - 1 (P30) | Appartement n°373 - Vol 12 (Balcon) | Prélevement positif |
| 002HD001521 n°30 - 2 (P30) | Appartement n°373 - Vol 12 (Balcon) | Prélevement positif |
| 002HD001521 n°13 - 1 (P13) | Appartement n°373 - Vol 4 (Séjour) | Prélevement négatif |
| 002HD001521 n°13 - 2 (P13) | Appartement n°373 - Vol 4 (Séjour) | Prélevement négatif |
| 002HD001521 n°14 - 1 (P14) | Appartement n°373 - Vol 4 (Séjour) | Prélevement négatif |
| 002HD001521 n°14 - 2 (P14) | Appartement n°373 - Vol 4 (Séjour) | Prélevement négatif |
| 002HD001521 n°15 - 1 (P15) | Appartement n°373 - Vol 3 (Chambre 3) | Prélevement négatif |



| Référence | Localisation | Action |
|----------------------------|--|---|
| 002HD001521 n°15 - 2 (P15) | Appartement n°373 - Vol 3 (Chambre 3) | Prélevement négatif |
| 002HD001521 n°16 - 1 (P16) | Appartement n°373 - Vol 4 (Séjour) | Prélevement négatif |
| 002HD001521 n°16 - 2 (P16) | Appartement n°373 - Vol 4 (Séjour) | Prélevement négatif |
| 002HD001521 n°17 - 1 (P17) | Appartement n°373 - Vol 6 (SDB) | Prélevement négatif |
| 002HD001521 n°17 - 2 (P17) | Appartement n°373 - Vol 6 (SDB) | Prélevement négatif |
| 002HD001521 n°18 - 1 (P18) | Appartement n°373 - Vol 6 (SDB) | Prélevement négatif |
| 002HD001521 n°18 - 2 (P18) | Appartement n°373 - Vol 6 (SDB) | Prélevement négatif |
| 002HD001521 n°19 - 1 (P19) | Appartement n°373 - Vol 6 (SDB) | Prélevement négatif |
| 002HD001521 n°19 - 2 (P19) | Appartement n°373 - Vol 6 (SDB) | Prélevement négatif |
| 002HD001521 n°20 - 1 (P20) | Appartement n°373 - Vol 9 (Placard 2) | Prélevement négatif |
| 002HD001521 n°20 - 2 (P20) | Appartement n°373 - Vol 9 (Placard 2) | Prélevement négatif |
| 002HD001521 n°21 - 1 (P21) | Appartement n°373 - Vol 9 (Placard 2) | Prélevement négatif |
| 002HD001521 n°21 - 2 (P21) | Appartement n°373 - Vol 9 (Placard 2) | Prélevement négatif |
| 002HD001521 n°22 - 1 (P22) | Appartement n°373 - Vol 9 (Placard 2) | Prélevement négatif |
| 002HD001521 n°22 - 2 (P22) | Appartement n°373 - Vol 9 (Placard 2) | Prélevement négatif |
| 002HD001521 n°23 - 1 (P23) | Appartement n°373 - Vol 1 (Chambre 1) | Prélevement négatif |
| 002HD001521 n°23 - 2 (P23) | Appartement n°373 - Vol 1 (Chambre 1) | Prélevement négatif |
| 002HD001521 n°24 - 1 (P24) | Appartement n°373 - Vol 8 (Placard 1) | Prélevement négatif |
| 002HD001521 n°24 - 2 (P24) | Appartement n°373 - Vol 8 (Placard 1) | Prélevement négatif |
| 002HD001521 n°25 - 1 (P25) | Appartement n°373 - Vol 8 (Placard 1) | Prélevement négatif |
| 002HD001521 n°25 - 2 (P25) | Appartement n°373 - Vol 8 (Placard 1) | Prélevement négatif |
| 002HD001521 n°26 - 1 (P26) | Appartement n°373 - Vol 5 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002HD001521 n°27 - 1 (P27) | Appartement n°373 - Vol 5 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002HD001521 n°28 - 1 (P28) | Appartement n°373 - Vol 5 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002HD001521 n°28 - 2 (P28) | Appartement n°373 - Vol 5 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002HD001521 n°29 - 1 (P29) | Appartement n°373 - Vol 6 (SDB) | Prélevement négatif |
| 002HD001521 n°29 - 2 (P29) | Appartement n°373 - Vol 6 (SDB) | Prélevement négatif |
| | Appartement n°373 - Vol 5 (Cuisine) | I1 |
| | Appartement n°373 - Vol 5 (Cuisine) | I2 |
| | Appartement n°373 - Vol 4 (Séjour) | I3 |
| S5 - 1 (A5) | Appartement n°373 - Vol 5 (Cuisine) | Présence sur décision de l'opérateur de repérage |

002HD001521 n°1 - 1 (P1)



002HD001521 n°1 - 2 (P1)



002HD001521 n°2 - 1 (P2)



002HD001521 n°2 - 2 (P2)



002HD001521 n°3 - 1 (P3)



002HD001521 n°3 - 2 (P3)



002HD001521 n°4 - 1 (P4)



002HD001521 n°4 - 2 (P4)



002HD001521 n°5 - 1 (P5)



002HD001521 n°5 - 2 (P5)



002HD001521 n°6 - 1 (P6)



002HD001521 n°6 - 2 (P6)



002HD001521 n°7 - 1 (P7)



002HD001521 n°7 - 2 (P7)



002HD001521 n°8 - 1 (P8)



002HD001521 n°8 - 2 (P8)



002HD001521 n°9 - 1 (P9)



002HD001521 n°9 - 2 (P9)



002HD001521 n°10 - 1 (P10)



002HD001521 n°10 - 2 (P10)



002HD001521 n°11 - 1 (P11)



002HD001521 n°11 - 2 (P11)



002HD001521 n°12 - 1 (P12)



002HD001521 n°12 - 2 (P12)



002HD001521 n°30 - 1 (P30)



002HD001521 n°30 - 2 (P30)



002HD001521 n°13 - 1 (P13)



002HD001521 n°13 - 2 (P13)



002HD001521 n°14 - 1 (P14)



002HD001521 n°14 - 2 (P14)



002HD001521 n°15 - 1 (P15)



002HD001521 n°15 - 2 (P15)



002HD001521 n°16 - 1 (P16)



002HD001521 n°16 - 2 (P16)



002HD001521 n°17 - 1 (P17)



002HD001521 n°17 - 2 (P17)



002HD001521 n°18 - 1 (P18)



002HD001521 n°18 - 2 (P18)



002HD001521 n°19 - 1 (P19)



002HD001521 n°19 - 2 (P19)



002HD001521 n°20 - 1 (P20)



002HD001521 n°20 - 2 (P20)



002HD001521 n°21 - 1 (P21)



002HD001521 n°21 - 2 (P21)



002HD001521 n°22 - 1 (P22)




002HD001521 n°22 - 2 (P22)



002HD001521 n°23 - 1 (P23)



002HD001521 n°23 - 2 (P23)

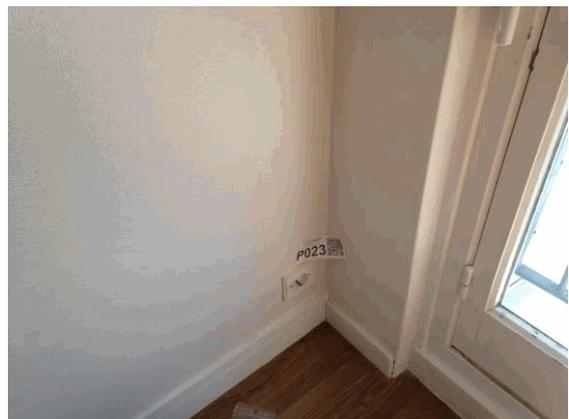

002HD001521 n°24 - 1 (P24)




002HD001521 n°24 - 2 (P24)



002HD001521 n°25 - 1 (P25)



002HD001521 n°25 - 2 (P25)

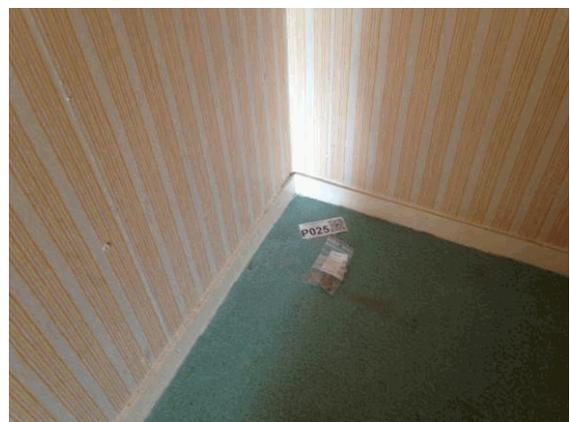

002HD001521 n°26 - 1 (P26)



002HD001521 n°27 - 1 (P27)



002HD001521 n°28 - 1 (P28)



002HD001521 n°28 - 2 (P28)



002HD001521 n°29 - 1 (P29)



002HD001521 n°29 - 2 (P29)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



S5 - 1 (A5)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

| Référence | Categorie | Composant | Materiu | Localisation | Observation |
|-----------|--|-------------------|--|--|-------------|
| P1 | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Colle polymère jaune en vrac non séparable + couche plâtréuse blanche - - | Appartement n°373 - Vol 5 (Cuisine) | |
| P2 | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Colle beige + matériau souple blanc en faible quantité non séparable - - | Appartement n°373 - Vol 5 (Cuisine) | |
| P3 | Equipements divers et accessoires | Evier | Matériau bitumineux noir - - | Appartement n°373 - Vol 5 (Cuisine) | |
| P4 | Parois verticales intérieures et enduits | Menuiseries | Matériau compact beige + peinture + matériau beige en vrac non séparable - - | Appartement n°373 - Vol 5 (Cuisine) | |
| P5 | Plafond et faux-plafonds | Plafonds | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - - | Appartement n°373 - Vol 11 (Placard 3) | |
| P6 | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Colle polymère jaune + peinture non séparable + couche plâtréuse blanche en faible quantité non séparable - - | Appartement n°373 - Vol 7 (W.C) | |
| P7 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable - - | Appartement n°373 - Vol 7 (W.C) | |
| P8 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - - | Appartement n°373 - Vol 7 (W.C) | |
| P9 | Plafond et faux-plafonds | Plafonds | Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable - - | Appartement n°373 - Vol 7 (W.C) | |
| P10 | Conduits, canalisations et équipements | Conduit eau | Matériau mou beige avec poussières - - | Appartement n°373 - Vol 7 (W.C) | |
| P11 | Parois verticales intérieures et enduits | Menuiseries | Matériau souple noir + peinture en faible quantité non séparable - - | Appartement n°373 - Vol 10 (Dégagement) | |
| P12 | Façades | Murs | Matériau souple beige avec poussières + peintures multiples non séparable - - | Appartement n°373 - Vol 12 (Balcon) | |
| P13 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + peinture en faible quantité non séparable - - | Appartement n°373 - Vol 4 (Séjour) | |
| P14 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable - - | Appartement n°373 - Vol 4 (Séjour) | |
| P15 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduit gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable - - | Appartement n°373 - Vol 3 (Chambre 3) | |

| | | | | | |
|-----|--|-----------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| P16 | Parois verticales intérieures et enduits | Menuiseries | Matériau souple noir + peinture en faible quantité non séparable - - | Appartement n°373 - Vol 4 (Séjour) | |
| P17 | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Colle beige + peinture - - | Appartement n°373 - Vol 6 (SDB) | |
| P18 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage rose + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable + matériau compact gris - - | Appartement n°373 - Vol 6 (SDB) | |
| P19 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Revêtement souple multicolore + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage rose - - | Appartement n°373 - Vol 6 (SDB) | |
| P20 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau orange en vrac - - | Appartement n°373 - Vol 9 (Placard 2) | |
| P21 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Revêtement souple rose + colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité non séparable + peinture - - | Appartement n°373 - Vol 9 (Placard 2) | |
| P22 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage grise non séparable - - | Appartement n°373 - Vol 9 (Placard 2) | |
| P23 | Parois verticales intérieures et enduits | Cloisons légères ou préfabriquées | Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable - - | Appartement n°373 - Vol 1 (Chambre 1) | |
| P24 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable - - | Appartement n°373 - Vol 8 (Placard 1) | |
| P25 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + colle polymère jaune avec couche fibreuse non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable - - | Appartement n°373 - Vol 8 (Placard 1) | |
| P26 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage grise + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable - - | Appartement n°373 - Vol 5 (Cuisine) | |

| | | | | | |
|------------|-------------------|-------------------|---|--|--|
| P27 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Revêtement cassant bleu + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris - - | Appartement n°373 - Vol 5 (Cuisine) | |
| P28 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Revêtement cassant orange + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable - - | Appartement n°373 - Vol 5 (Cuisine) | |
| P29 | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Colle polymère jaune avec couche cartonnée non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable - - | Appartement n°373 - Vol 6 (SDB) | |
| P30 | Façades | Murs | Matériau souple noir + peintures multiples + colle polymère jaune non séparable - - | Appartement n°373 - Vol 12 (Balcon) | |



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tel : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-55284 EN DATE DU 19/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

| | |
|---|---|
| Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES | Réf. Commande ITGA : IT0717-55284 Réf. Commande Client : 002HD001521 |
|---|---|

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 07/06/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
 ou
 - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|----------------------|--|----------------|---------------------------|
| Réf dossier client : _00065000110000100373_ 21 RUE VICTOR - ST NICOLAS 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 373 de type 4 situé au 06 ème étage | | Réf échantillon ITGA : IT071706-23674 | | |
| Réf échantillon client : 002HD001521001 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence marron cuisine) / Vol 5 (Cuisine) | | Description ITGA : Colle polymère jaune en vrac / Couche plâtreuse blanche | | |
| ▶ Colle polymère jaune en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche | META | 1 | 16/06/2017 | Amiante non détecté / - |

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-55284 EN DATE DU 19/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|----------------------|--------------------|----------------|---|
| <p>Réf dossier client : _00065000110000100373_ Réf échantillon ITGA : IT071706-23675 21 RUE VICTOR - ST NICOLAS 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 373 de type 4 situé au 06 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001521002 / Revêtement de mur / Description ITGA : Colle beige / Matériau souple blanc en faible quantité / Carrelage (faïence blanche cuisine) / Vol 5 (Cuisine)</p> | | | | |
| ▶ Colle beige + matériau souple blanc en faible quantité non séparable | META | 1 | 16/06/2017 | Amiante non détecté / - |
| Carrelage | --- | | | Non analysé |
| <p>Réf dossier client : _00065000110000100373_ Réf échantillon ITGA : IT071706-23676 21 RUE VICTOR - ST NICOLAS 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 373 de type 4 situé au 06 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001521003 / Equipements divers et Description ITGA : Matériau bitumineux noir accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 5 (Cuisine)</p> | | | | |
| ▶ Matériau bitumineux noir | META | 1 | 16/06/2017 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| <p>Réf dossier client : _00065000110000100373_ Réf échantillon ITGA : IT071706-23677 21 RUE VICTOR - ST NICOLAS 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 373 de type 4 situé au 06 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001521004 / Parois verticales Description ITGA : Matériau compact beige / Peinture / Matériau beige en vrac intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier dur beige / Vol 5 (Cuisine)</p> | | | | |
| ▶ Matériau compact beige + peinture + matériau beige en vrac non séparable | META | 1 | 16/06/2017 | Amiante non détecté / - |
| <p>Réf dossier client : _00065000110000100373_ Réf échantillon ITGA : IT071706-23678 21 RUE VICTOR - ST NICOLAS 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 373 de type 4 situé au 06 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001521005 / Plafond et faux-plafonds / Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces sèches) / Vol 11 (Placard 3)</p> | | | | |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | META | 1 | 16/06/2017 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-55284 EN DATE DU 19/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|----------------------|--------------------|----------------|---------------------------|
| <p>Réf dossier client : _00065000110000100373_ Réf échantillon ITGA : IT071706-23679 21 RUE VICTOR - ST NICOLAS 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 373 de type 4 situé au 06 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001521006 / Revêtement de mur / Description ITGA : Colle polymère jaune / Peinture / Couche plâtreuse Revêtement de mur / Colle de plinthe noire WC blanche en faible quantité / Vol 7 (W.C)</p> | | | | |
| ▶ Colle polymère jaune + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable | META | 1 | 16/06/2017 | Amiante non détecté / - |
| <p>Réf dossier client : _00065000110000100373_ Réf échantillon ITGA : IT071706-23680 21 RUE VICTOR - ST NICOLAS 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 373 de type 4 situé au 06 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001521007 / Parois verticales Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment (Porteur pièces humides) / Vol 7 (W.C)</p> | | | | |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | META | 1 | 16/06/2017 | Amiante non détecté / - |
| <p>Réf dossier client : _00065000110000100373_ Réf échantillon ITGA : IT071706-23681 21 RUE VICTOR - ST NICOLAS 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 373 de type 4 situé au 06 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001521008 / Parois verticales Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Cloison pièces humides) / Vol 7 (W.C)</p> | | | | |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | META | 1 | 16/06/2017 | Amiante non détecté / - |
| <p>Réf dossier client : _00065000110000100373_ Réf échantillon ITGA : IT071706-23682 21 RUE VICTOR - ST NICOLAS 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 373 de type 4 situé au 06 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001521009 / Plafond et faux-plafonds / Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces quantité / Peintures multiples humides) / Vol 7 (W.C)</p> | | | | |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable | META | 1 | 16/06/2017 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-55284 EN DATE DU 19/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|--|----------------------|--|----------------|---------------------------|
| Réf dossier client : _00065000110000100373_ 21 RUE VICTOR - ST NICOLAS 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 373 de type 4 situé au 06 ème étage Réf échantillon client : 002HD001521010 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Joint entre éléments (mastic dur beige) / Vol 7 (W.C) | | Réf échantillon ITGA : IT071706-23683 Description ITGA : Matériau mou beige avec poussières | | |
| ▶ Matériau mou beige avec poussières | META | 2 | 16/06/2017 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : _00065000110000100373_ 21 RUE VICTOR - ST NICOLAS 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 373 de type 4 situé au 06 ème étage Réf échantillon client : 002HD001521011 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint porte d'entrée / Vol 10 (Dégagement) | | Réf échantillon ITGA : IT071706-23684 Description ITGA : Matériau souple noir / Peinture en faible quantité | | |
| ▶ Matériau souple noir + peinture en faible quantité non séparable | META | 1 | 16/06/2017 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : _00065000110000100373_ 21 RUE VICTOR - ST NICOLAS 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 373 de type 4 situé au 06 ème étage Réf échantillon client : 002HD001521012 / Façades / Murs / Joint de dilatation gris visible balcon / Vol 12 (Balcon) | | Réf échantillon ITGA : IT071706-23685 Description ITGA : Matériau souple beige avec poussières / Peintures multiples | | |
| ▶ Matériau souple beige avec poussières + peintures multiples non séparable | META | 1 | 16/06/2017 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : _00065000110000100373_ 21 RUE VICTOR - ST NICOLAS 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 373 de type 4 situé au 06 ème étage Réf échantillon client : 002HD001521013 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques ancien avec colle jaune / Vol 4 (Séjour) | | Réf échantillon ITGA : IT071706-23686 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage gris / Peinture en faible quantité | | |
| ▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + peinture en faible quantité non séparable | META | 1 | 16/06/2017 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-55284 EN DATE DU 19/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|--|----------------------|--------------------|----------------|---------------------------|
| <p>Réf dossier client : _00065000110000100373_ Réf échantillon ITGA : IT071706-23687 21 RUE VICTOR - ST NICOLAS 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 373 de type 4 situé au 06 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001521014 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ensemble des ragréages avec colle jaune séjour / Vol 4 (Séjour) Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris / Ragréage rose / Sous couche de ragréage blanche</p> | | | | |
| ▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable | META | 1 | 16/06/2017 | Amiante non détecté / - |
| <p>Réf dossier client : _00065000110000100373_ Réf échantillon ITGA : IT071706-23688 21 RUE VICTOR - ST NICOLAS 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 373 de type 4 situé au 06 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001521015 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment (Porteur pièces sèches) / Vol 3 (Chambre 3) Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène / Peinture en faible quantité</p> | | | | |
| ▶ Enduit gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable | META | 1 | 16/06/2017 | Amiante non détecté / - |
| <p>Réf dossier client : _00065000110000100373_ Réf échantillon ITGA : IT071706-23689 21 RUE VICTOR - ST NICOLAS 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 373 de type 4 situé au 06 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001521016 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint souple noir sur ouvrant / Vol 4 (Séjour) Description ITGA : Matériau souple noir / Peinture en faible quantité</p> | | | | |
| ▶ Matériau souple noir + peinture en faible quantité non séparable | META | 2 | 16/06/2017 | Amiante non détecté / - |
| <p>Réf dossier client : _00065000110000100373_ Réf échantillon ITGA : IT071706-23690 21 RUE VICTOR - ST NICOLAS 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 373 de type 4 situé au 06 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001521017 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence sdb) / Vol 6 (SDB) Description ITGA : Colle beige / Peinture / Carrelage</p> | | | | |
| ▶ Colle beige + peinture | META | 1 | 16/06/2017 | Amiante non détecté / - |
| Carrelage | --- | | | Non analysé |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-55284 EN DATE DU 19/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|----------------------|--------------------|----------------|---------------------------|
| <p>Réf dossier client : _00065000110000100373_ Réf échantillon ITGA : IT071706-23691 21 RUE VICTOR - ST NICOLAS 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 373 de type 4 situé au 06 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001521018 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / 4 couches de ragréages avec les colles présentes entre / Vol 6 (SDB) Description ITGA : Colle polymère jaune avec couche en mousse / Ragréage rose / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche en faible quantité / Matériau compact gris</p> | | | | |
| ▶ Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage rose + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable + matériau compact gris | META | 1 | 16/06/2017 | Amiante non détecté / - |
| <p>Réf dossier client : _00065000110000100373_ Réf échantillon ITGA : IT071706-23692 21 RUE VICTOR - ST NICOLAS 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 373 de type 4 situé au 06 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001521019 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques ancien avec colle jaune / Vol 6 (SDB) Description ITGA : Revêtement souple multicolore / Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage rose</p> | | | | |
| ▶ Revêtement souple multicolore + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage rose | META | 1 | 16/06/2017 | Amiante non détecté / - |
| <p>Réf dossier client : _00065000110000100373_ Réf échantillon ITGA : IT071706-23693 21 RUE VICTOR - ST NICOLAS 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 373 de type 4 situé au 06 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001521020 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Cloison pièces sèches) / Vol 9 (Placard 2) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau orange en vrac</p> | | | | |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau orange en vrac | META | 2 | 17/06/2017 | Amiante non détecté / - |
| <p>Réf dossier client : _00065000110000100373_ Réf échantillon ITGA : IT071706-23694 21 RUE VICTOR - ST NICOLAS 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 373 de type 4 situé au 06 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001521021 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles rosatre avec colle jaune / Vol 9 (Placard 2) Description ITGA : Revêtement souple rose / Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité / Peinture</p> | | | | |
| ▶ Revêtement souple rose + colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité non séparable + peinture | META | 1 | 16/06/2017 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-55284 EN DATE DU 19/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|----------------------|--------------------|----------------|---------------------------|
| <p>Réf dossier client : _00065000110000100373_ Réf échantillon ITGA : IT071706-23695 21 RUE VICTOR - ST NICOLAS 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 373 de type 4 situé au 06 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001521022 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ensemble des Ragréages avec colle jaune / Vol 9 (Placard 2) Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage grise</p> | | | | |
| ▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage grise non séparable | META | 1 | 16/06/2017 | Amiante non détecté / - |
| <p>Réf dossier client : _00065000110000100373_ Réf échantillon ITGA : IT071706-23696 21 RUE VICTOR - ST NICOLAS 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 373 de type 4 situé au 06 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001521023 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches / Vol 1 (Chambre 1) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Carton / Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier</p> | | | | |
| ▶ Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable | META | 1 | 16/06/2017 | Amiante non détecté / - |
| <p>Réf dossier client : _00065000110000100373_ Réf échantillon ITGA : IT071706-23697 21 RUE VICTOR - ST NICOLAS 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 373 de type 4 situé au 06 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001521024 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage seul d'origine / Vol 8 (Placard 1) Description ITGA : Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche en faible quantité</p> | | | | |
| ▶ Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable | META | 1 | 16/06/2017 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-55284 EN DATE DU 19/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|--|----------------------|--------------------|----------------|---------------------------|
| <p>Réf dossier client : _00065000110000100373_ Réf échantillon ITGA : IT071706-23698 21 RUE VICTOR - ST NICOLAS 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 373 de type 4 situé au 06 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001521025 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ensemble des ragréages avec colles jaune fibreuse chambre / Vol 8 (Placard 1) Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage rose / Colle polymère jaune avec couche fibreuse / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche en faible quantité</p> | | | | |
| ▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + colle polymère jaune avec couche fibreuse non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable | META | 1 | 16/06/2017 | Amiante non détecté / - |
| <p>Réf dossier client : _00065000110000100373_ Réf échantillon ITGA : IT071706-23699 21 RUE VICTOR - ST NICOLAS 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 373 de type 4 situé au 06 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001521026 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage avec colle marron / Vol 5 (Cuisine) Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage grise / Sous couche de ragréage blanche en faible quantité</p> | | | | |
| ▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage grise + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable | META | 1 | 16/06/2017 | Amiante non détecté / - |
| <p>Réf dossier client : _00065000110000100373_ Réf échantillon ITGA : IT071706-23700 21 RUE VICTOR - ST NICOLAS 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 373 de type 4 situé au 06 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001521027 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles semies dures bleues avec colle jaune / Vol 5 (Cuisine) Description ITGA : Revêtement cassant bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris</p> | | | | |
| ▶ Revêtement cassant bleu + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris | META | 1 | 16/06/2017 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-55284 EN DATE DU 19/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|--|----------------------|--------------------|----------------|---|
| <p>Réf dossier client : _00065000110000100373_ Réf échantillon ITGA : IT071706-23701 21 RUE VICTOR - ST NICOLAS 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 373 de type 4 situé au 06 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001521028 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques orange avec colle jaune / Vol 5 (Cuisine) Description ITGA : Revêtement cassant orange / Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières</p> | | | | |
| ▶ Revêtement cassant orange + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable | META | 1 | 16/06/2017 | Amiante non détecté / - |
| <p>Réf dossier client : _00065000110000100373_ Réf échantillon ITGA : IT071706-23702 21 RUE VICTOR - ST NICOLAS 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 373 de type 4 situé au 06 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001521029 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe grise / Vol 6 (SDB) Description ITGA : Colle polymère jaune avec couche cartonnée / Couche plâtreuse blanche</p> | | | | |
| ▶ Colle polymère jaune avec couche cartonnée non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable | META | 1 | 16/06/2017 | Amiante non détecté / - |
| <p>Réf dossier client : _00065000110000100373_ Réf échantillon ITGA : IT071706-23703 21 RUE VICTOR - ST NICOLAS 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 373 de type 4 situé au 06 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001521030 / Façades / Murs / Joint de dilatation noir (non visible) / Vol 12 (Balcon) Description ITGA : Matériau souple noir / Peintures multiples / Colle polymère jaune</p> | | | | |
| ▶ Matériau souple noir + peintures multiples + colle polymère jaune non séparable | META | 2 | 17/06/2017 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.