

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	ST NICOLAS "TB"
CP - Ville :	53000 LAVAL
Référence client :	_0006600025_
Date du repérage :	16/02/2016
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.




Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	ST NICOLAS "TB" 53000 LAVAL	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_0006600025_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages		
Date de construction :			

C Opérateur de repérage		D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	JOUSSELIN David	Date du rapport :	04/03/2016
Accompagnateur :	Néant ()	A Riorges, le	04/03/2016
Date de repérage :	16/02/2016		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre			
Numéro attestation :	CPDI3391 V2		
Délivré le :	03/04/2015		
			
		Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E Pièces visitées

Liste des locaux visités :	
Sous-sol - Vol 8 (dgt 2) Sous-sol - Vol 10 (entrée) Sous-sol - Vol 12 (local VO) Sous-sol - Vol 15 (encombrant) RDC - Vol 17 (SAS entrée) RDC - Vol 19 (Local tech) Etage 1 / 2 / 3 - Vol 21 (esc R+1) Etage 1 / 2 / 3 - Vol 23 (Accès lgt R+1) Etage 1 / 2 / 3 - Vol 25 (Local tech) Etage 1 / 2 / 3 - Vol 27 (esc R+3) Etage 1 / 2 / 3 - Vol 29 (Accès lgt R+3) Etage 4 / 5 / 6 - Vol 31 (Local tech) Etage 4 / 5 / 6 - Vol 33 (esc R+5) Etage 4 / 5 / 6 - Vol 35 (Accès lgt R+5) Etage 4 / 5 / 6 - Vol 37 (Local tech) Etage 7 / 8 / 9 - Vol 39 (esc R+7) Etage 7 / 8 / 9 - Vol 41 (Accès lgt R+7) Etage 7 / 8 / 9 - Vol 43 (Local tech) Etage 7 / 8 / 9 - Vol 45 (esc R+9) Etage 7 / 8 / 9 - Vol 47 (Accès lgt R+9) Etage 10 / 11 - Vol 49 (Local tech) Etage 10 / 11 - Vol 51 (esc R+11) Etage 10 / 11 - Vol 53 (Accès lgt R+11) Plan masse / façade / extérieur - Vol 56 (extérieur) Plan masse / façade / extérieur - Vol 58 (pignon droite) Plan masse / façade / extérieur - Vol 60 (pignon gauche)	Sous-sol - Vol 9 (esc) Sous-sol - Vol 11 (dgt 1) Sous-sol - Vol 13 (local vélo) RDC - Vol 16 (SAS extérieur) RDC - Vol 18 (Accès lgt RDC) RDC - Vol 20 (esc RDC) Etage 1 / 2 / 3 - Vol 22 (Local tech) Etage 1 / 2 / 3 - Vol 24 (esc R+2) Etage 1 / 2 / 3 - Vol 26 (Accès lgt R+2) Etage 1 / 2 / 3 - Vol 28 (Local tech) Etage 4 / 5 / 6 - Vol 30 (esc R+4) Etage 4 / 5 / 6 - Vol 32 (Accès lgt R+4) Etage 4 / 5 / 6 - Vol 34 (Local tech) Etage 4 / 5 / 6 - Vol 36 (esc R+6) Etage 4 / 5 / 6 - Vol 38 (Accès lgt R+6) Etage 7 / 8 / 9 - Vol 40 (Local tech) Etage 7 / 8 / 9 - Vol 42 (esc R+8) Etage 7 / 8 / 9 - Vol 44 (Accès lgt R+8) Etage 7 / 8 / 9 - Vol 46 (Local tech) Etage 10 / 11 - Vol 48 (esc R+10) Etage 10 / 11 - Vol 50 (Accès lgt R+10) Etage 10 / 11 - Vol 52 (Local tech) Toiture / combles VMC - Vol 54 (toiture) Plan masse / façade / extérieur - Vol 57 (façade avant) Plan masse / façade / extérieur - Vol 59 (façade arrière) Toiture / combles VMC - Vol 61 (combles VMC)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux présent dans le bâtiment et susceptible de contenir de l'amiante.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du bâtiment. (Vide sanitaire, ascenseur et machinerie ascenseur non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Conduits, canalisations et équipements	Sous-sol	Vol 1 (vide sanitaire 1) - Vol 2 (vide sanitaire 2) - Vol 3 (vide sanitaire 3) - Vol 4 (vide sanitaire 4) - Vol 5 (vide sanitaire 5) - Vol 6 (vide sanitaire 6) - Vol 7 (vide sanitaire 7) - Vol 8 (dgt 2) - Vol 9 (esc) - Vol 10 (entrée) - Vol 11 (dgt 1) - Vol 12 (local VO) - Vol 13 (local vélo) - Vol 15 (encombrant)	
Parois verticales intérieures et enduits	Sous-sol	Vol 8 (dgt 2) - Vol 9 (esc) - Vol 10 (entrée) - Vol 11 (dgt 1) - Vol 12 (local VO) - Vol 13 (local vélo) - Vol 15 (encombrant)	
Plafond et faux-plafonds	Sous-sol	Vol 8 (dgt 2) - Vol 9 (esc) - Vol 10 (entrée) - Vol 11 (dgt 1) - Vol 12 (local VO) - Vol 13 (local vélo) - Vol 15 (encombrant)	
Revêtement de sol	Sous-sol	Vol 8 (dgt 2) - Vol 9 (esc) - Vol 10 (entrée) - Vol 11 (dgt 1) - Vol 12 (local VO) - Vol 13 (local vélo) - Vol 15 (encombrant)	

Parois verticales intérieures et enduits	RDC	Vol 16 (SAS extérieur) - Vol 17 (SAS entrée) - Vol 18 (Accès lgt RDC) - Vol 19 (Local tech) - Vol 20 (esc RDC)	
Plafond et faux-plafonds	RDC	Vol 16 (SAS extérieur) - Vol 17 (SAS entrée) - Vol 18 (Accès lgt RDC) - Vol 19 (Local tech) - Vol 20 (esc RDC)	
Revêtement de sol	RDC	Vol 16 (SAS extérieur) - Vol 17 (SAS entrée) - Vol 18 (Accès lgt RDC) - Vol 19 (Local tech) - Vol 20 (esc RDC)	
Revêtement de mur	RDC	Vol 17 (SAS entrée) - Vol 18 (Accès lgt RDC) - Vol 20 (esc RDC)	
Conduits, canalisations et équipements	RDC	Vol 18 (Accès lgt RDC) - Vol 19 (Local tech) - Vol 20 (esc RDC)	
Conduits, canalisations et équipements	Etage 1 / 2 / 3	Vol 21 (esc R+1) - Vol 22 (Local tech) - Vol 23 (Accès lgt R+1) - Vol 24 (esc R+2) - Vol 25 (Local tech) - Vol 26 (Accès lgt R+2) - Vol 27 (esc R+3) - Vol 28 (Local tech) - Vol 29 (Accès lgt R+3)	
Parois verticales intérieures et enduits	Etage 1 / 2 / 3	Vol 21 (esc R+1) - Vol 22 (Local tech) - Vol 23 (Accès lgt R+1) - Vol 24 (esc R+2) - Vol 25 (Local tech) - Vol 26 (Accès lgt R+2) - Vol 27 (esc R+3) - Vol 28 (Local tech) - Vol 29 (Accès lgt R+3)	
Plafond et faux-plafonds	Etage 1 / 2 / 3	Vol 21 (esc R+1) - Vol 22 (Local tech) - Vol 23 (Accès lgt R+1) - Vol 24 (esc R+2) - Vol 25 (Local tech) - Vol 26 (Accès lgt R+2) - Vol 27 (esc R+3) - Vol 28 (Local tech) - Vol 29 (Accès lgt R+3)	
Revêtement de mur	Etage 1 / 2 / 3	Vol 21 (esc R+1) - Vol 23 (Accès lgt R+1) - Vol 26 (Accès lgt R+2) - Vol 29 (Accès lgt R+3)	

Revêtement de sol	Etage 1 / 2 / 3	Vol 21 (esc R+1) - Vol 22 (Local tech) - Vol 23 (Accès lgt R+1) - Vol 24 (esc R+2) - Vol 25 (Local tech) - Vol 26 (Accès lgt R+2) - Vol 27 (esc R+3) - Vol 28 (Local tech) - Vol 29 (Accès lgt R+3)	
Conduits, canalisations et équipements	Etage 4 / 5 / 6	Vol 30 (esc R+4) - Vol 31 (Local tech) - Vol 32 (Accès lgt R+4) - Vol 33 (esc R+5) - Vol 34 (Local tech) - Vol 35 (Accès lgt R+5) - Vol 36 (esc R+6) - Vol 37 (Local tech) - Vol 38 (Accès lgt R+6)	
Parois verticales intérieures et enduits	Etage 4 / 5 / 6	Vol 30 (esc R+4) - Vol 31 (Local tech) - Vol 32 (Accès lgt R+4) - Vol 33 (esc R+5) - Vol 34 (Local tech) - Vol 35 (Accès lgt R+5) - Vol 36 (esc R+6) - Vol 37 (Local tech) - Vol 38 (Accès lgt R+6)	
Plafond et faux-plafonds	Etage 4 / 5 / 6	Vol 30 (esc R+4) - Vol 31 (Local tech) - Vol 32 (Accès lgt R+4) - Vol 33 (esc R+5) - Vol 34 (Local tech) - Vol 35 (Accès lgt R+5) - Vol 36 (esc R+6) - Vol 37 (Local tech) - Vol 38 (Accès lgt R+6)	
Revêtement de sol	Etage 4 / 5 / 6	Vol 30 (esc R+4) - Vol 31 (Local tech) - Vol 32 (Accès lgt R+4) - Vol 33 (esc R+5) - Vol 34 (Local tech) - Vol 35 (Accès lgt R+5) - Vol 36 (esc R+6) - Vol 37 (Local tech) - Vol 38 (Accès lgt R+6)	
Revêtement de mur	Etage 4 / 5 / 6	Vol 32 (Accès lgt R+4) - Vol 35 (Accès lgt R+5) - Vol 38 (Accès lgt R+6)	
Conduits, canalisations et équipements	Etage 7 / 8 / 9	Vol 39 (esc R+7) - Vol 40 (Local tech) - Vol 41 (Accès lgt R+7) - Vol 42 (esc R+8) - Vol 43 (Local tech) - Vol 44 (Accès lgt R+8) - Vol 45 (esc R+9) - Vol 46 (Local tech) - Vol 47 (Accès lgt R+9)	

Parois verticales intérieures et enduits	Etage 7 / 8 / 9	Vol 39 (esc R+7) - Vol 40 (Local tech) - Vol 41 (Accès lgt R+7) - Vol 42 (esc R+8) - Vol 43 (Local tech) - Vol 44 (Accès lgt R+8) - Vol 45 (esc R+9) - Vol 46 (Local tech) - Vol 47 (Accès lgt R+9)	
Plafond et faux-plafonds	Etage 7 / 8 / 9	Vol 39 (esc R+7) - Vol 40 (Local tech) - Vol 41 (Accès lgt R+7) - Vol 42 (esc R+8) - Vol 43 (Local tech) - Vol 44 (Accès lgt R+8) - Vol 45 (esc R+9) - Vol 46 (Local tech) - Vol 47 (Accès lgt R+9)	
Revêtement de sol	Etage 7 / 8 / 9	Vol 39 (esc R+7) - Vol 40 (Local tech) - Vol 41 (Accès lgt R+7) - Vol 42 (esc R+8) - Vol 43 (Local tech) - Vol 44 (Accès lgt R+8) - Vol 45 (esc R+9) - Vol 46 (Local tech) - Vol 47 (Accès lgt R+9)	
Revêtement de mur	Etage 7 / 8 / 9	Vol 41 (Accès lgt R+7) - Vol 44 (Accès lgt R+8) - Vol 47 (Accès lgt R+9)	
Conduits, canalisations et équipements	Etage 10 / 11	Vol 48 (esc R+10) - Vol 49 (Local tech) - Vol 50 (Accès lgt R+10) - Vol 51 (esc R+11) - Vol 52 (Local tech) - Vol 53 (Accès lgt R+11)	
Parois verticales intérieures et enduits	Etage 10 / 11	Vol 48 (esc R+10) - Vol 49 (Local tech) - Vol 50 (Accès lgt R+10) - Vol 51 (esc R+11) - Vol 52 (Local tech) - Vol 53 (Accès lgt R+11)	
Plafond et faux-plafonds	Etage 10 / 11	Vol 48 (esc R+10) - Vol 49 (Local tech) - Vol 50 (Accès lgt R+10) - Vol 51 (esc R+11) - Vol 52 (Local tech) - Vol 53 (Accès lgt R+11)	
Revêtement de mur	Etage 10 / 11	Vol 48 (esc R+10) - Vol 50 (Accès lgt R+10) - Vol 51 (esc R+11) - Vol 53 (Accès lgt R+11)	
Revêtement de sol	Etage 10 / 11	Vol 48 (esc R+10) - Vol 49 (Local tech) - Vol 50 (Accès lgt R+10) - Vol 51 (esc R+11) - Vol 52 (Local tech) - Vol 53 (Accès lgt R+11)	
Toiture et étanchéité	Toiture / combles VMC	Vol 54 (toiture) - Vol 61 (combles VMC)	

Façades	Plan masse / façade / extérieur	Vol 56 (extérieur) - Vol 57 (façade avant) - Vol 58 (pignon droite) - Vol 59 (façade arrière) - Vol 60 (pignon gauche)	
Parois verticales intérieures et enduits	Plan masse / façade / extérieur	Vol 56 (extérieur)	
Revêtement de mur	Plan masse / façade / extérieur	Vol 56 (extérieur)	
Revêtement de sol	Plan masse / façade / extérieur	Vol 56 (extérieur)	
Parois verticales intérieures et enduits	Toiture / combles VMC	Vol 61 (combles VMC)	
Plafond et faux-plafonds	Toiture / combles VMC	Vol 61 (combles VMC)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Sans Objet

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Sans Objet

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Sans Objet

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 54 (toiture)	Joint d'étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client pour éviter les infiltration et assurer la pérennité le l'ouvrage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 15 (encombrant)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S6
Vol 38 (Accès Igt R+6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P24
Vol 35 (Accès Igt R+5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P24
Vol 32 (Accès Igt R+4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P24
Vol 29 (Accès Igt R+3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P24
Vol 26 (Accès Igt R+2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P24
Vol 23 (Accès Igt R+1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P24
Vol 21 (esc R+1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P24
Vol 41 (Accès Igt R+7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P24
Vol 44 (Accès Igt R+8)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P24
Vol 47 (Accès Igt R+9)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P24
Vol 48 (esc R+10)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P24
Vol 51 (esc R+11)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P24
Vol 50 (Accès Igt R+10)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P24
Vol 53 (Accès Igt R+11)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P24
Vol 38 (Accès Igt R+6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P25
Vol 35 (Accès Igt R+5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P25
Vol 32 (Accès Igt R+4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P25
Vol 23 (Accès Igt R+1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P25
Vol 26 (Accès Igt R+2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P25
Vol 29 (Accès Igt R+3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P25
Vol 21 (esc R+1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P25
Vol 41 (Accès Igt R+7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P25
Vol 44 (Accès Igt R+8)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P25
Vol 47 (Accès Igt R+9)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P25



Vol 48 (esc R+10)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P25
Vol 51 (esc R+11)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P25
Vol 50 (Accès Igt R+10)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P25
Vol 53 (Accès Igt R+11)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P25
Vol 37 (Local tech)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S49
Vol 37 (Local tech)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Revêtement durs (plaques revêtues)	P28
Vol 34 (Local tech)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Revêtement durs (plaques revêtues)	P28
Vol 31 (Local tech)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Revêtement durs (plaques revêtues)	P28
Vol 19 (Local tech)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Revêtement durs (plaques revêtues)	P28
Vol 28 (Local tech)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Revêtement durs (plaques revêtues)	P28
Vol 25 (Local tech)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Revêtement durs (plaques revêtues)	P28
Vol 22 (Local tech)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Revêtement durs (plaques revêtues)	P28
Vol 40 (Local tech)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Revêtement durs (plaques revêtues)	P28
Vol 43 (Local tech)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Revêtement durs (plaques revêtues)	P28
Vol 46 (Local tech)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Revêtement durs (plaques revêtues)	P28
Vol 49 (Local tech)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Revêtement durs (plaques revêtues)	P28
Vol 52 (Local tech)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Revêtement durs (plaques revêtues)	P28
Vol 41 (Accès Igt R+7)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S51
Vol 48 (esc R+10)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P35
Vol 51 (esc R+11)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P35
Vol 52 (Local tech)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S71
Vol 20 (esc RDC)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P37
Vol 18 (Accès Igt RDC)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P37
Vol 17 (SAS entrée)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P37
Vol 18 (Accès Igt RDC)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P38
Vol 61 (combles VMC)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	P53

Q

Réserves / Commentaires

Le diagnostic amiante a été réalisé en simulant une prestation type démolition afin de repérer l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante. Cependant le bâtiment n'est pas à démolir. De plus il n'est pas vide de meubles ni d'occupants.

Des réserves sont émises sur les matériaux non accessibles sans destruction importante ou démontage d'éléments de la construction.

Réserves sur :

- Les matériaux présents entre les doublages et la maçonnerie, invisibles sans dépose du doublage.
- Les matériaux présents dans les plénums, invisibles sans dépose du faux plafond Placoplatre ou de la frissette PVC.
- Les matériaux présents dans les coffrages verticaux et horizontaux.
- Les réseaux et canalisations présents sous et autour du bâtiment et recouvert par d'autres matériaux, (exemple réseau d'évacuation des eaux usées...)

Présence d'amiante dans la laine de verre présente dans tout le comble. (Couverture bac acier)

Explications possible :

- Découpe de conduit en fibre ciment dans le comble ayant pu libérer des fibres d'amiante.
- Présence d'une couverture en fibre ciment dans le passé. (remplacé par la couverture en bac acier actuelle)

- Commentaire n°1 : Aucun prélèvement réalisé dans le vide sanitaire dans le cadre du diagnostic avant travaux. Seul le DTA est réalisé dans le vide sanitaire. Commentaire n°2 : Des réserves sont émises sur les matériaux présent dans le local encombrant au Sous sol. Local très encombré lors de la réalisation du diagnostic et impossible d'affirmer la visite complète du volume. Commentaire n°3 : Le diagnostic amiante a été réalisé en simulant une prestation type démolition afin de repérer l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante. Cependant le bâtiment n'est pas à démolir. De plus il n'est pas vide de meubles.

Des réserves sont émises sur les matériaux non accessibles sans destruction importante ou démontage d'éléments de la construction.

Réserves sur :

Les matériaux présents entre les doublages et la maçonnerie, invisibles sans dépose du doublage.

Les matériaux présents dans les plénums, invisibles sans dépose du faux plafond.

Les matériaux présents dans les coffrages verticaux et horizontaux.

Les matériaux présents sous la frissette de toit.

Les réseaux et canalisation présent sous et autour du bâtiment et recouvert par d'autres matériaux, (exemple réseau d'évacuation des eaux usées...)

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans les parties communes du bâtiment, certains matériaux susceptible de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures présentes dans les parties communes (Peinture sur les portes, fenêtres, garde corps, murs, plafond...)

R	Locaux ou partie de locaux non visités
----------	---

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sous-sol - Vol 14 (local EDF)	Moyen investigation non mis a disposition	Accès impossible sans professionnel
Vol 16 (SAS extérieur) - RDC	Inaccessible sans sondage destructif	Plénum au dessus frisette bois
Du RDC au R+11 (plus machinerie ascenseur) - Ascenseur	Moyen investigation non mis a disposition	Tout le volume Présence ascensoriste obligatoire.
Etage 10 / 11 - Vol 55 (machinerie ascenseur)	Moyen investigation non mis a disposition	Présence ascensoriste obligatoire pour la visite
Toiture / combles VMC - Vol 62 (combles innaccessibles)	Risque sanitaire ou physique avéré	Accès difficile, hauteur sous conduit VMC trop faible pour le déplacement dans le combles
Plafond de l'ensemble du sous sol - Sous-sol	Inaccessible sans sondage destructif	Plénum entre fibralith bois et la structure porteuse

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Toiture et étanchéité

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Conduits, canalisations et équipements

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous-sol	Vol 10 (entrée)	Conduit eau	Conduit métal ou PVC	S2	EAUX USEES		S2 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Sous-sol	Vol 11 (dgt 1)	Conduit eau	Conduit métal ou PVC	S2	EAUX USEES		S2 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Sous-sol	Vol 12 (local VO)	Conduit eau	Conduit métal ou PVC	S2	EAUX USEES		S2 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Sous-sol	Vol 2 (vide sanitaire 2)	Conduit eau	Conduit métal ou PVC	S2	EAUX USEES		S2 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Sous-sol	Vol 5 (vide sanitaire 5)	Conduit eau	Conduit métal ou PVC	S2	EAUX USEES		S2 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Sous-sol	Vol 6 (vide sanitaire 6)	Conduit eau	Conduit métal ou PVC	S2	EAUX USEES		S2 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Sous-sol	Vol 15 (encombrant)	Conduit eau	Conduit métal ou PVC	S2	EAUX USEES		S2 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Sous-sol	Vol 8 (dgt 2)	Conduit eau	Conduit métal ou PVC	S2	EAUX USEES		S2 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous-sol	Vol 9 (esc)	Conduit eau	Conduit métal ou PVC	S2	EAUX USEES		S2 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Sous-sol	Vol 10 (entrée)	Conduit eau	Calorifugeage	S3	Noir		S3 - 1				Négatif sur marquageCalori fugeage daté des années 2000
Sous-sol	Vol 12 (local VO)	Conduit eau	Calorifugeage	S3	Noir		S3 - 1				Négatif sur marquageCalori fugeage daté des années 2000
Sous-sol	Vol 3 (vide sanitaire 3)	Conduit eau	Calorifugeage	S3	Noir		S3 - 1				Négatif sur marquageCalori fugeage daté des années 2000
Sous-sol	Vol 2 (vide sanitaire 2)	Conduit eau	Calorifugeage	S3	Noir		S3 - 1				Négatif sur marquageCalori fugeage daté des années 2000
Sous-sol	Vol 5 (vide sanitaire 5)	Conduit eau	Calorifugeage	S3	Noir		S3 - 1				Négatif sur marquageCalori fugeage daté des années 2000
Sous-sol	Vol 7 (vide sanitaire 7)	Conduit eau	Calorifugeage	S3	Noir		S3 - 1				Négatif sur marquageCalori fugeage daté des années 2000



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous-sol	Vol 6 (vide sanitaire 6)	Conduit eau	Calorifugeage	S3	Noir		S3 - 1				Négatif sur marquageCalori fugeage daté des années 2000
Sous-sol	Vol 8 (dgt 2)	Conduit eau	Calorifugeage	S3	Noir		S3 - 1				Négatif sur marquageCalori fugeage daté des années 2000
Sous-sol	Vol 15 (encombrant)	Conduit eau	Calorifugeage	S3	Noir		S3 - 1				Négatif sur marquageCalori fugeage daté des années 2000
Sous-sol	Vol 12 (local VO)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P6	Réalisation d'un prélèvement	mousse + matériaux bitumineux noir	002HD0008 11 n°6 - 1 - 002HD0008 11 n°6 - 2	P6	Calorifugeage orange fibreux homogène avec toile fibreuse bitumée	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 12 (local VO) - Vol 11 (dgt 1) - Vol 13 (local vélo) - Vol 15 (encombrant) - Vol 9 (esc)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P6 - S27 - S28 - S29 - S35 - S36	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	mousse + matériaux bitumineux noir	002HD0008 11 n°6 - 1 - 002HD0008 11 n°6 - 2	P6	Calorifugeage orange fibreux homogène avec toile fibreuse bitumée	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous-sol	Vol 12 (local VO)	Vide ordure	métal	S5			S5 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par naturell est possible que le conduit en métal encapsule un conduit vide ordure en fibre-ciment amianté que l'on retrouve dans les locaux vides ordures des étages courant.
Sous-sol	Vol 15 (encombrant)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S6	Réalisation d'un sondage	Recouvert enduit platre	S6 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Sous-sol	Vol 8 (dgt 2)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S6	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S6	Recouvert enduit platre	S6 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Sous-sol	Vol 3 (vide sanitaire 3)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S6	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S6	Recouvert enduit platre	S6 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous-sol	Vol 8 (dgt 2)	Conduit air	Enduit platre autour conduit fibre ciment	P12	Réalisation d'un prélèvement		002HD0008 11 n°12 - 1 - 002HD0008 11 n°12 - 2	P12	Enduit blanchâtre plâtreux avec peintures et traces grises	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 15 (encombrant) - Vol 8 (dgt 2)	Conduit air	Enduit platre autour conduit fibre ciment	S41 - S43	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HD0008 11 n°12 - 1 - 002HD0008 11 n°12 - 2	P12	Enduit blanchâtre plâtreux avec peintures et traces grises	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 4 / 5 / 6	Vol 36 (esc R+6)	Conduit eau	Conduit métallique	S45			S45 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Etage 4 / 5 / 6	Vol 33 (esc R+5)	Conduit eau	Conduit métallique	S45			S45 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Etage 4 / 5 / 6	Vol 30 (esc R+4)	Conduit eau	Conduit métallique	S45			S45 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
RDC	Vol 20 (esc RDC)	Conduit eau	Conduit métallique	S45			S45 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Etage 1 / 2 / 3	Vol 21 (esc R+1)	Conduit eau	Conduit métallique	S45			S45 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Etage 1 / 2 / 3	Vol 24 (esc R+2)	Conduit eau	Conduit métallique	S45			S45 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etage 1 / 2 / 3	Vol 27 (esc R+3)	Conduit eau	Conduit métallique	S45			S45 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Etage 7 / 8 / 9	Vol 39 (esc R+7)	Conduit eau	Conduit métallique	S45			S45 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Etage 7 / 8 / 9	Vol 42 (esc R+8)	Conduit eau	Conduit métallique	S45			S45 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Etage 7 / 8 / 9	Vol 45 (esc R+9)	Conduit eau	Conduit métallique	S45			S45 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Etage 10 / 11	Vol 48 (esc R+10)	Conduit eau	Conduit métallique	S45			S45 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Etage 10 / 11	Vol 51 (esc R+11)	Conduit eau	Conduit métallique	S45			S45 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Etage 4 / 5 / 6	Vol 37 (Local tech)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S49	Réalisation d'un sondage		S49 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Etage 4 / 5 / 6	Vol 34 (Local tech)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S49	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S49		S49 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etage 4 / 5 / 6	Vol 31 (Local tech)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S49	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S49		S49 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
RDC	Vol 19 (Local tech)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S49	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S49		S49 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Etage 1 / 2 / 3	Vol 22 (Local tech)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S49	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S49		S49 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Etage 1 / 2 / 3	Vol 25 (Local tech)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S49	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S49		S49 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Etage 1 / 2 / 3	Vol 28 (Local tech)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S49	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S49		S49 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Etage 7 / 8 / 9	Vol 40 (Local tech)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S49	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S49		S49 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Etage 7 / 8 / 9	Vol 43 (Local tech)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S49	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S49		S49 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etage 7 / 8 / 9	Vol 46 (Local tech)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S49	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S49		S49 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Etage 10 / 11	Vol 49 (Local tech)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S49	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S49		S49 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Etage 10 / 11	Vol 52 (Local tech)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S49	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S49		S49 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Etage 7 / 8 / 9	Vol 41 (Accès Igt R+7)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S51	Réalisation d'un sondage	Derrière grille de ventilation	S51 - 1 - S51 - 2 - S51 - 3				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Etage 7 / 8 / 9	Vol 41 (Accès Igt R+7)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S51	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S51	Derrière grille de ventilation	S51 - 1 - S51 - 2 - S51 - 3				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Etage 7 / 8 / 9	Vol 44 (Accès Igt R+8)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S51	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S51	Derrière grille de ventilation	S51 - 1 - S51 - 2 - S51 - 3				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Etage 7 / 8 / 9	Vol 47 (Accès Igt R+9)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S51	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S51	Derrière grille de ventilation	S51 - 1 - S51 - 2 - S51 - 3				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 18 (Accès Igt RDC)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S51	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S51	Derrière grille de ventilation	S51 - 1 - S51 - 2 - S51 - 3				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Etage 1 / 2 / 3	Vol 29 (Accès Igt R+3)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S51	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S51	Derrière grille de ventilation	S51 - 1 - S51 - 2 - S51 - 3				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Etage 1 / 2 / 3	Vol 26 (Accès Igt R+2)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S51	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S51	Derrière grille de ventilation	S51 - 1 - S51 - 2 - S51 - 3				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Etage 1 / 2 / 3	Vol 23 (Accès Igt R+1)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S51	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S51	Derrière grille de ventilation	S51 - 1 - S51 - 2 - S51 - 3				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Etage 4 / 5 / 6	Vol 32 (Accès Igt R+4)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S51	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S51	Derrière grille de ventilation	S51 - 1 - S51 - 2 - S51 - 3				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Etage 4 / 5 / 6	Vol 35 (Accès Igt R+5)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S51	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S51	Derrière grille de ventilation	S51 - 1 - S51 - 2 - S51 - 3				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Etage 4 / 5 / 6	Vol 38 (Accès Igt R+6)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S51	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S51	Derrière grille de ventilation	S51 - 1 - S51 - 2 - S51 - 3				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etage 10 / 11	Vol 50 (Accès Igt R+10)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S51	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S51	Derrière grille de ventilation	S51 - 1 - S51 - 2 - S51 - 3				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Etage 10 / 11	Vol 53 (Accès Igt R+11)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S51	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S51	Derrière grille de ventilation	S51 - 1 - S51 - 2 - S51 - 3				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Etage 10 / 11	Vol 52 (Local tech)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S71	Réalisation d'un sondage		S71 - 1 - S71 - 2 - S71 - 3				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Etage 10 / 11	Vol 52 (Local tech)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S71	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S71		S71 - 1 - S71 - 2 - S71 - 3				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Plan masse / façade / extérieur	Vol 56 (extérieur)	Murs	Enduits projetés	P47	Réalisation d'un prélèvement	Rampe acces garage	002HD0008 11 n°47 - 1 - 002HD0008 11 n°47 - 2	P47	Enduit gris hétérogène en vrac avec peintures	Négatif	Négatif sur analyse
Plan masse / façade / extérieur	Vol 60 (pignon gauche)	Murs	Enduits projetés	P49	Réalisation d'un prélèvement	gris + peinture beige	002HD0008 11 n°49 - 1 - 002HD0008 11 n°49 - 2	P49	Enduit gris en vrac avec peinture et matériau beige compact	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Plan masse / façade / extérieur	Vol 60 (pignon gauche)	Murs	Enduits projetés	P49	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P49	gris + peinture beige	002HD0008 11 n°49 - 1 - 002HD0008 11 n°49 - 2	P49	Enduit gris en vrac avec peinture et matériau beige compact	Négatif	Négatif sur analyse
Plan masse / façade / extérieur	Vol 57 (façade avant)	Bardages	Plaques fibres	P50	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002HD0008 11 n°50 - 1	P50	Matériau blanchâtre fibreux compact avec peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Plan masse / façade / extérieur	Vol 58 (pignon droite) - Vol 59 (façade arrière)	Bardages	Plaques fibres	S331 - S332	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P50	Beige	002HD0008 11 n°50 - 1	P50	Matériau blanchâtre fibreux compact avec peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Plan masse / façade / extérieur	Vol 57 (façade avant)	Murs	Enduits projetés	P51	Réalisation d'un prélèvement	Soubassement gris	002HD0008 11 n°51 - 1 - 002HD0008 11 n°51 - 2	P51	Enduit gris compact hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Plan masse / façade / extérieur	Vol 57 (façade avant) - Vol 58 (pignon droite) - Vol 59 (façade arrière) - Vol 60 (pignon gauche)	Murs	Enduits projetés	P51 - S333 - S334 - S335	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P51	Soubassement gris	002HD0008 11 n°51 - 1 - 002HD0008 11 n°51 - 2	P51	Enduit gris compact hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Plan masse / façade / extérieur	Vol 58 (pignon droite)	Bardages	Métallique	S214			S214 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Plan masse / façade / extérieur	Vol 57 (façade avant)	Bardages	Métallique	S214			S214 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Plan masse / façade / extérieur	Vol 59 (façade arrière)	Bardages	Métallique	S214			S214 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Plan masse / façade / extérieur	Vol 60 (pignon gauche)	Bardages	Métallique	S214			S214 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Plan masse / façade / extérieur	Vol 57 (façade avant)	Menuiseries	PVC et ALU	S215			S215 - 1 - S215 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature Les prélèvements des joints des menuiseries en façades sont prélevé dans le diagnostic des parties privatives (logement) Aucun joint des menuiserie n'a donc été prélevé



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Plan masse / façade / extérieur	Vol 59 (façade arrière)	Menuiseries	PVC et ALU	S215			S215 - 1 - S215 - 2				Matériau ne contenant pas d'amiante par natureLes prélèvements des joints des menuiseries en façades sont prélevé dans le diagnostic des partie privatives (logement) Aucun joint des menuiserie n'a donc été prélevé
Plan masse / façade / extérieur	Vol 60 (pignon gauche)	Menuiseries	PVC et ALU	S215			S215 - 1 - S215 - 2				Matériau ne contenant pas d'amiante par natureLes prélèvements des joints des menuiseries en façades sont prélevé dans le diagnostic des partie privatives (logement) Aucun joint des menuiserie n'a donc été prélevé



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Plan masse / façade / extérieur	Vol 58 (pignon droite)	Bardages	Plaques bois	S218			S218 - 1 - S218 - 2				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Plan masse / façade / extérieur	Vol 57 (façade avant)	Bardages	Plaques bois	S218			S218 - 1 - S218 - 2				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Plan masse / façade / extérieur	Vol 59 (façade arrière)	Bardages	Plaques bois	S218			S218 - 1 - S218 - 2				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Plan masse / façade / extérieur	Vol 57 (façade avant)	Bardages	Plaques métallique	S219							Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Plan masse / façade / extérieur	Vol 58 (pignon droite)	Bardages	Plaques métallique	S219							Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Plan masse / façade / extérieur	Vol 59 (façade arrière)	Bardages	Plaques métallique	S219							Matériau ne contenant pas d'amiante par nature

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous-sol	Vol 10 (entrée)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P1	Réalisation d'un prélèvement	Enduit ciment sur mur porteur	002HD0008 11 n°1 - 1 - 002HD0008 11 n°1 - 2	P1	Enduit gris hétérogène en vrac avec peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous-sol	Vol 11 (dgt 1) - Vol 13 (local vélo) - Vol 12 (local VO) - Vol 15 (encombrant) - Vol 8 (dgt 2) - Vol 9 (esc)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S7 - S8 - S9 - S10 - S11 - S12 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Enduit ciment sur mur porteur	002HD0008 11 n°1 - 1 - 002HD0008 11 n°1 - 2	P1	Enduit gris hétérogène en vrac avec peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 10 (entrée)	Menuiseries	Porte métallique	S4			S4 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Sous-sol	Vol 13 (local vélo)	Menuiseries	Porte métallique	S4			S4 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Sous-sol	Vol 13 (local vélo)	Murs et cloisons	joint d'assemblage des parpaings	P5	Réalisation d'un prélèvement		002HD0008 11 n°5 - 1 - 002HD0008 11 n°5 - 2	P5	Joint gris hétérogène en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 13 (local vélo) - Vol 12 (local VO) - Vol 11 (dgt 1) - Vol 15 (encombrant)	Murs et cloisons	joint d'assemblage des parpaings	P5 - S37 - S38 - S39	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HD0008 11 n°5 - 1 - 002HD0008 11 n°5 - 2	P5	Joint gris hétérogène en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 12 (local VO)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P7	Réalisation d'un prélèvement	obturation du passage autour tuyau	002HD0008 11 n°7 - 1	P7	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 12 (local VO) - Vol 9 (esc)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P7 - S40	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	obturation du passage autour tuyau	002HD0008 11 n°7 - 1	P7	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 15 (encombrant)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P8	Réalisation d'un prélèvement	Gratté	002HD0008 11 n°8 - 1	P8	Enduit gris hétérogène en vrac avec peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 9 (esc)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Gratté	002HD0008 11 n°8 - 1	P8	Enduit gris hétérogène en vrac avec peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous-sol	Vol 9 (esc)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits projetés	P10	Réalisation d'un prélèvement		002HD0008 11 n°10 - 1 - 002HD0008 11 n°10 - 2	P10	Enduit gris hétérogène en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20 (esc RDC)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits projetés	S82	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HD0008 11 n°10 - 1 - 002HD0008 11 n°10 - 2	P10	Enduit gris hétérogène en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 1 / 2 / 3	Vol 21 (esc R+1) - Vol 24 (esc R+2) - Vol 27 (esc R+3)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits projetés	S83 - S84 - S85	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HD0008 11 n°10 - 1 - 002HD0008 11 n°10 - 2	P10	Enduit gris hétérogène en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 4 / 5 / 6	Vol 36 (esc R+6) - Vol 30 (esc R+4) - Vol 33 (esc R+5)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits projetés	S44 - S86 - S87	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HD0008 11 n°10 - 1 - 002HD0008 11 n°10 - 2	P10	Enduit gris hétérogène en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 7 / 8 / 9	Vol 39 (esc R+7) - Vol 42 (esc R+8) - Vol 45 (esc R+9)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits projetés	S88 - S89 - S90	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HD0008 11 n°10 - 1 - 002HD0008 11 n°10 - 2	P10	Enduit gris hétérogène en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 10 / 11	Vol 48 (esc R+10) - Vol 51 (esc R+11)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits projetés	S91 - S92	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HD0008 11 n°10 - 1 - 002HD0008 11 n°10 - 2	P10	Enduit gris hétérogène en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 9 (esc)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P11	Réalisation d'un prélèvement	blanc entre marche et mur porteur	002HD0008 11 n°11 - 1 - 002HD0008 11 n°11 - 2	P11	Enduit blanchâtre plâtreux en vrac avec peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etage 4 / 5 / 6	Vol 36 (esc R+6)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P13	Réalisation d'un prélèvement	Porteur cage escalier / enduit ciment lissé	002HD0008 11 n°13 - 1	P13	Enduit gris hétérogène en vrac avec peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 4 / 5 / 6	Vol 36 (esc R+6) - Vol 37 (Local tech) - Vol 31 (Local tech) - Vol 33 (esc R+5) - Vol 30 (esc R+4) - Vol 34 (Local tech)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P13 - S50 - S72 - S93 - S94 - S99	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Porteur cage escalier / enduit ciment lissé	002HD0008 11 n°13 - 1	P13	Enduit gris hétérogène en vrac avec peinture	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 19 (Local tech)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S317	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Porteur cage escalier / enduit ciment lissé	002HD0008 11 n°13 - 1	P13	Enduit gris hétérogène en vrac avec peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 1 / 2 / 3	Vol 22 (Local tech) - Vol 24 (esc R+2) - Vol 25 (Local tech) - Vol 27 (esc R+3) - Vol 28 (Local tech)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S73 - S95 - S96 - S97 - S98	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Porteur cage escalier / enduit ciment lissé	002HD0008 11 n°13 - 1	P13	Enduit gris hétérogène en vrac avec peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 7 / 8 / 9	Vol 39 (esc R+7) - Vol 40 (Local tech) - Vol 42 (esc R+8) - Vol 45 (esc R+9) - Vol 46 (Local tech)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S100 - S101 - S102 - S103 - S104	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Porteur cage escalier / enduit ciment lissé	002HD0008 11 n°13 - 1	P13	Enduit gris hétérogène en vrac avec peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 4 / 5 / 6	Vol 36 (esc R+6)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P16	Réalisation d'un prélèvement	Enduit rebouchage au niveau de la dalle supérieur.	002HD0008 11 n°16 - 1	P16	Enduit blanchâtre plâtreux en vrac avec peintures et traces grises	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 4 / 5 / 6	Vol 33 (esc R+5) - Vol 30 (esc R+4)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S121 - S122	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	Enduit rebouchage au niveau de la dalle supérieur.	002HD0008 11 n°16 - 1	P16	Enduit blanchâtre plâtreux en vrac avec peintures et traces grises	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 9 (esc)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S127	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	Enduit rebouchage au niveau de la dalle supérieur.	002HD0008 11 n°16 - 1	P16	Enduit blanchâtre plâtreux en vrac avec peintures et traces grises	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 20 (esc RDC)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S126	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	Enduit rebouchage au niveau de la dalle supérieur.	002HD0008 11 n°16 - 1	P16	Enduit blanchâtre plâtreux en vrac avec peintures et traces grises	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 1 / 2 / 3	Vol 27 (esc R+3) - Vol 24 (esc R+2) - Vol 21 (esc R+1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S123 - S124 - S125	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	Enduit rebouchage au niveau de la dalle supérieur.	002HD0008 11 n°16 - 1	P16	Enduit blanchâtre plâtreux en vrac avec peintures et traces grises	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 7 / 8 / 9	Vol 39 (esc R+7) - Vol 42 (esc R+8) - Vol 45 (esc R+9)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S128 - S129 - S130	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	Enduit rebouchage au niveau de la dalle supérieur.	002HD0008 11 n°16 - 1	P16	Enduit blanchâtre plâtreux en vrac avec peintures et traces grises	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 10 / 11	Vol 48 (esc R+10) - Vol 51 (esc R+11)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S131 - S148	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	Enduit rebouchage au niveau de la dalle supérieur.	002HD0008 11 n°16 - 1	P16	Enduit blanchâtre plâtreux en vrac avec peintures et traces grises	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 4 / 5 / 6	Vol 38 (Accès lgt R+6)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P19	Réalisation d'un prélèvement	Porteur	002HD0008 11 n°19 - 1	P19	Enduit gris hétérogène en vrac avec peintures	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 4 / 5 / 6	Vol 38 (Accès lgt R+6) - Vol 35 (Accès lgt R+5) - Vol 32 (Accès lgt R+4)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P19 - S167 - S168	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	Porteur	002HD0008 11 n°19 - 1	P19	Enduit gris hétérogène en vrac avec peintures	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18 (Accès lgt RDC) - Vol 20 (esc RDC) - Vol 17 (SAS entrée)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S172 - S173 - S177	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	Porteur	002HD0008 11 n°19 - 1	P19	Enduit gris hétérogène en vrac avec peintures	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 1 / 2 / 3	Vol 21 (esc R+1) - Vol 29 (Accès lgt R+3) - Vol 26 (Accès lgt R+2) - Vol 23 (Accès lgt R+1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S161 - S169 - S170 - S171	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	Porteur	002HD0008 11 n°19 - 1	P19	Enduit gris hétérogène en vrac avec peintures	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 7 / 8 / 9	Vol 47 (Accès lgt R+9) - Vol 44 (Accès lgt R+8) - Vol 41 (Accès lgt R+7)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S164 - S165 - S166	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	Porteur	002HD0008 11 n°19 - 1	P19	Enduit gris hétérogène en vrac avec peintures	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etage 10 / 11	Vol 48 (esc R+10) - Vol 51 (esc R+11) - Vol 50 (Accès lgt R+10) - Vol 53 (Accès lgt R+11)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S59 - S60 - S64 - S162 - S163	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	Porteur	002HD0008 11 n°19 - 1	P19	Enduit gris hétérogène en vrac avec peintures	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 4 / 5 / 6	Vol 38 (Accès lgt R+6)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	P20	Réalisation d'un prélèvement	Goutté épaisse beige	002HD0008 11 n°20 - 1 - 002HD0008 11 n°20 - 2	P20	Matériau blanchâtre plâtreux en vrac avec peintures	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 4 / 5 / 6	Vol 38 (Accès lgt R+6) - Vol 32 (Accès lgt R+4) - Vol 35 (Accès lgt R+5)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	P20 - S181 - S182	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	Goutté épaisse beige	002HD0008 11 n°20 - 1 - 002HD0008 11 n°20 - 2	P20	Matériau blanchâtre plâtreux en vrac avec peintures	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20 (esc RDC) - Vol 18 (Accès lgt RDC) - Vol 17 (SAS entrée)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	S174 - S175 - S176	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	Goutté épaisse beige	002HD0008 11 n°20 - 1 - 002HD0008 11 n°20 - 2	P20	Matériau blanchâtre plâtreux en vrac avec peintures	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 1 / 2 / 3	Vol 23 (Accès lgt R+1) - Vol 26 (Accès lgt R+2) - Vol 29 (Accès lgt R+3)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	S178 - S179 - S180	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	Goutté épaisse beige	002HD0008 11 n°20 - 1 - 002HD0008 11 n°20 - 2	P20	Matériau blanchâtre plâtreux en vrac avec peintures	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 7 / 8 / 9	Vol 41 (Accès lgt R+7) - Vol 44 (Accès lgt R+8) - Vol 47 (Accès lgt R+9)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	S183 - S184 - S185	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	Goutté épaisse beige	002HD0008 11 n°20 - 1 - 002HD0008 11 n°20 - 2	P20	Matériau blanchâtre plâtreux en vrac avec peintures	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 10 / 11	Vol 48 (esc R+10) - Vol 51 (esc R+11) - Vol 50 (Accès lgt R+10) - Vol 53 (Accès lgt R+11)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	S58 - P20 - S61 - S186 - S187	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	Goutté épaisse beige	002HD0008 11 n°20 - 1 - 002HD0008 11 n°20 - 2	P20	Matériau blanchâtre plâtreux en vrac avec peintures	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etage 4 / 5 / 6	Vol 38 (Accès lgt R+6)	Gaines et coffre verticaux	Enduits projetés	P21	Réalisation d'un prélèvement	Gaine Ventilation	002HD0008 11 n°21 - 1 - 002HD0008 11 n°21 - 2	P21	Enduit blanchâtre plâtreux en vrac avec peintures	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 4 / 5 / 6	Vol 38 (Accès lgt R+6) - Vol 35 (Accès lgt R+5) - Vol 32 (Accès lgt R+4)	Gaines et coffre verticaux	Enduits projetés	P21 - S188 - S189	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	Gaine Ventilation	002HD0008 11 n°21 - 1 - 002HD0008 11 n°21 - 2	P21	Enduit blanchâtre plâtreux en vrac avec peintures	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18 (Accès lgt RDC)	Gaines et coffre verticaux	Enduits projetés	S194	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	Gaine Ventilation	002HD0008 11 n°21 - 1 - 002HD0008 11 n°21 - 2	P21	Enduit blanchâtre plâtreux en vrac avec peintures	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 1 / 2 / 3	Vol 23 (Accès lgt R+1) - Vol 26 (Accès lgt R+2) - Vol 29 (Accès lgt R+3)	Gaines et coffre verticaux	Enduits projetés	S190 - P21 - S191 - S192 - S193	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	Gaine Ventilation	002HD0008 11 n°21 - 1 - 002HD0008 11 n°21 - 2	P21	Enduit blanchâtre plâtreux en vrac avec peintures	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 7 / 8 / 9	Vol 41 (Accès lgt R+7) - Vol 44 (Accès lgt R+8) - Vol 47 (Accès lgt R+9)	Gaines et coffre verticaux	Enduits projetés	S195 - S196 - S197	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	Gaine Ventilation	002HD0008 11 n°21 - 1 - 002HD0008 11 n°21 - 2	P21	Enduit blanchâtre plâtreux en vrac avec peintures	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 10 / 11	Vol 50 (Accès lgt R+10) - Vol 53 (Accès lgt R+11)	Gaines et coffre verticaux	Enduits projetés	S198 - S199	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	Gaine Ventilation	002HD0008 11 n°21 - 1 - 002HD0008 11 n°21 - 2	P21	Enduit blanchâtre plâtreux en vrac avec peintures	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etage 4 / 5 / 6	Vol 38 (Accès Igt R+6)	Menuiseries	Porte bois	S46			S46 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature Porte bois récente avec huisserie métallique
Etage 4 / 5 / 6	Vol 35 (Accès Igt R+5)	Menuiseries	Porte bois	S46			S46 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature Porte bois récente avec huisserie métallique
Etage 4 / 5 / 6	Vol 32 (Accès Igt R+4)	Menuiseries	Porte bois	S46			S46 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature Porte bois récente avec huisserie métallique
RDC	Vol 18 (Accès Igt RDC)	Menuiseries	Porte bois	S46			S46 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature Porte bois récente avec huisserie métallique
Etage 1 / 2 / 3	Vol 29 (Accès Igt R+3)	Menuiseries	Porte bois	S46			S46 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature Porte bois récente avec huisserie métallique



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etage 1 / 2 / 3	Vol 26 (Accès Igt R+2)	Menuiseries	Porte bois	S46			S46 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature Porte bois récente avec huisserie métallique
Etage 1 / 2 / 3	Vol 23 (Accès Igt R+1)	Menuiseries	Porte bois	S46			S46 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature Porte bois récente avec huisserie métallique
Etage 7 / 8 / 9	Vol 41 (Accès Igt R+7)	Menuiseries	Porte bois	S46			S46 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature Porte bois récente avec huisserie métallique
Etage 7 / 8 / 9	Vol 44 (Accès Igt R+8)	Menuiseries	Porte bois	S46			S46 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature Porte bois récente avec huisserie métallique
Etage 7 / 8 / 9	Vol 47 (Accès Igt R+9)	Menuiseries	Porte bois	S46			S46 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature Porte bois récente avec huisserie métallique



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etage 10 / 11	Vol 50 (Accès Igt R+10)	Menuiseries	Porte bois	S46			S46 - 2				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature Porte bois récente avec huisserie métallique
Etage 10 / 11	Vol 53 (Accès Igt R+11)	Menuiseries	Porte bois	S46			S46 - 2				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature Porte bois récente avec huisserie métallique
Etage 4 / 5 / 6	Vol 37 (Local tech)	Murs et cloisons	Revêtement durs (plaques revêtues)	P28	Réalisation d'un prélèvement	Plaque vissé sur porte gaine (intérieur)	002HD0008 11 n°28 - 1	P28	Matériau gris compact avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
Etage 4 / 5 / 6	Vol 34 (Local tech)	Murs et cloisons	Revêtement durs (plaques revêtues)	S287 (P28)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P28	Plaque vissé sur porte gaine (intérieur)	002HD0008 11 n°28 - 1	P28	Matériau gris compact avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
Etage 4 / 5 / 6	Vol 31 (Local tech)	Murs et cloisons	Revêtement durs (plaques revêtues)	S288 (P28)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P28	Plaque vissé sur porte gaine (intérieur)	002HD0008 11 n°28 - 1	P28	Matériau gris compact avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 19 (Local tech)	Murs et cloisons	Revêtement durs (plaques revêtues)	S292 (P28)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P28	Plaque vissé sur porte gaine (intérieur)	002HD0008 11 n°28 - 1	P28	Matériau gris compact avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
Etage 1 / 2 / 3	Vol 28 (Local tech)	Murs et cloisons	Revêtement durs (plaques revêtues)	S289 (P28)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P28	Plaque vissé sur porte gaine (intérieur)	002HD0008 11 n°28 - 1	P28	Matériau gris compact avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
Etage 1 / 2 / 3	Vol 25 (Local tech)	Murs et cloisons	Revêtement durs (plaques revêtues)	S290 (P28)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P28	Plaque vissé sur porte gaine (intérieur)	002HD0008 11 n°28 - 1	P28	Matériau gris compact avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
Etage 1 / 2 / 3	Vol 22 (Local tech)	Murs et cloisons	Revêtement durs (plaques revêtues)	S291 (P28)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P28	Plaque vissé sur porte gaine (intérieur)	002HD0008 11 n°28 - 1	P28	Matériau gris compact avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etage 7 / 8 / 9	Vol 40 (Local tech)	Murs et cloisons	Revêtement durs (plaques revêtues)	S293 (P28)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P28	Plaque vissé sur porte gaine (intérieur)	002HD0008 11 n°28 - 1	P28	Matériau gris compact avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
Etage 7 / 8 / 9	Vol 43 (Local tech)	Murs et cloisons	Revêtement durs (plaques revêtues)	S294 (P28)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P28	Plaque vissé sur porte gaine (intérieur)	002HD0008 11 n°28 - 1	P28	Matériau gris compact avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
Etage 7 / 8 / 9	Vol 46 (Local tech)	Murs et cloisons	Revêtement durs (plaques revêtues)	S295 (P28)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P28	Plaque vissé sur porte gaine (intérieur)	002HD0008 11 n°28 - 1	P28	Matériau gris compact avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
Etage 10 / 11	Vol 49 (Local tech)	Murs et cloisons	Revêtement durs (plaques revêtues)	S296 (P28)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P28	Plaque vissé sur porte gaine (intérieur)	002HD0008 11 n°28 - 1	P28	Matériau gris compact avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
Etage 10 / 11	Vol 52 (Local tech)	Murs et cloisons	Revêtement durs (plaques revêtues)	S297 (P28)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P28	Plaque vissé sur porte gaine (intérieur)	002HD0008 11 n°28 - 1	P28	Matériau gris compact avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
Etage 4 / 5 / 6	Vol 37 (Local tech)	Murs et cloisons	Joint assemblage des carreaux de plâtre	P29	Réalisation d'un prélèvement		002HD0008 11 n°29 - 1	P29	Joint blanchâtre plâtreux en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 4 / 5 / 6	Vol 34 (Local tech) - Vol 31 (Local tech)	Murs et cloisons	Joint assemblage des carreaux de plâtre	S298 - S299	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P29		002HD0008 11 n°29 - 1	P29	Joint blanchâtre plâtreux en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 19 (Local tech)	Murs et cloisons	Joint assemblage des carreaux de plâtre	S308	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P29		002HD0008 11 n°29 - 1	P29	Joint blanchâtre plâtreux en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 1 / 2 / 3	Vol 28 (Local tech) - Vol 25 (Local tech) - Vol 22 (Local tech)	Murs et cloisons	Joint assemblage des carreaux de plâtre	S305 - S306 - S307	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P29		002HD0008 11 n°29 - 1	P29	Joint blanchâtre plâtreux en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 7 / 8 / 9	Vol 40 (Local tech) - Vol 43 (Local tech) - Vol 46 (Local tech)	Murs et cloisons	Joint assemblage des carreaux de plâtre	S300 - S301 - S302	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P29		002HD0008 11 n°29 - 1	P29	Joint blanchâtre plâtreux en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 10 / 11	Vol 49 (Local tech) - Vol 52 (Local tech)	Murs et cloisons	Joint assemblage des carreaux de plâtre	S303 - S304	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P29		002HD0008 11 n°29 - 1	P29	Joint blanchâtre plâtreux en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 4 / 5 / 6	Vol 37 (Local tech)	Murs et cloisons	Joint d'assemblage des briques	P30	Réalisation d'un prélèvement		002HD0008 11 n°30 - 1	P30	Joint gris en vrac avec traces rouges	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etage 4 / 5 / 6	Vol 37 (Local tech) - Vol 34 (Local tech)	Murs et cloisons	Joint d'assemblage des briques	P30 - S309	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P30		002HD0008 11 n°30 - 1	P30	Joint gris en vrac avec traces rouges	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 1 / 2 / 3	Vol 22 (Local tech) - Vol 29 (Accès Igt R+3)	Murs et cloisons	Joint d'assemblage des briques	S310 - S311	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P30		002HD0008 11 n°30 - 1	P30	Joint gris en vrac avec traces rouges	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 7 / 8 / 9	Vol 40 (Local tech) - Vol 43 (Local tech) - Vol 46 (Local tech)	Murs et cloisons	Joint d'assemblage des briques	S312 - S313 - S314	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P30		002HD0008 11 n°30 - 1	P30	Joint gris en vrac avec traces rouges	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 10 / 11	Vol 49 (Local tech) - Vol 52 (Local tech)	Murs et cloisons	Joint d'assemblage des briques	S315 - S316	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P30		002HD0008 11 n°30 - 1	P30	Joint gris en vrac avec traces rouges	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 10 / 11	Vol 48 (esc R+10)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P35	Réalisation d'un prélèvement	Entre marche et maçonnerie	002HD0008 11 n°35 - 1 - 002HD0008 11 n°35 - 2	P35	Enduit gris compact avec traces marron et peinture	Positif	Présence sur analyse
Etage 10 / 11	Vol 51 (esc R+11)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	S57 (P35)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P35	Entre marche et maçonnerie	002HD0008 11 n°35 - 1 - 002HD0008 11 n°35 - 2	P35	Enduit gris compact avec traces marron et peinture	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 18 (Accès Igt RDC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P39	Réalisation d'un prélèvement	Doublage	002HD0008 11 n°39 - 1 - 002HD0008 11 n°39 - 2	P39	Enduit blanchâtre plâtreux en vrac avec peintures	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18 (Accès Igt RDC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P39	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P39	Doublage	002HD0008 11 n°39 - 1 - 002HD0008 11 n°39 - 2	P39	Enduit blanchâtre plâtreux en vrac avec peintures	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 18 (Accès Igt RDC)	Gaines et coffre verticaux	bois	S74			S74 - 1 - S74 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiant par nature
RDC	Vol 17 (SAS entrée)	Menuiseries	Mastic vitrier	P40	Réalisation d'un prélèvement	noir	002HD0008 11 n°40 - 1 - 002HD0008 11 n°40 - 2	P40	Matériau souple noir avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16 (SAS extérieur)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P41	Réalisation d'un prélèvement	joint souple blanc	002HD0008 11 n°41 - 1 - 002HD0008 11 n°41 - 2	P41	Joint blanc souple	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16 (SAS extérieur)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P41	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P41	joint souple blanc	002HD0008 11 n°41 - 1 - 002HD0008 11 n°41 - 2	P41	Joint blanc souple	Négatif	Négatif sur analyse
Plan masse / façade / extérieur	Vol 56 (extérieur)	Murs et cloisons	joint assemblage chaperon en tete de mur	P44	Réalisation d'un prélèvement		002HD0008 11 n°44 - 1 - 002HD0008 11 n°44 - 2	P44	Joint gris en vrac avec peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture / combles VMC	Vol 61 (combles VMC)	Gaines et coffre verticaux	Plaque bois	S216	cage accès en toiture						Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repérage

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous-sol	Vol 10 (entrée)	Plafonds	Enduit entre panneaux de fibralith	P2	Réalisation d'un prélèvement	Enduit blanc	002HD0008 11 n°2 - 1 - 002HD0008 11 n°2 - 2	P2	Enduit blanchâtre plâtreux en vrac avec peinture + panneau de lamelles de bois avec liant gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 10 (entrée) - Vol 12 (local VO) - Vol 11 (dgt 1) - Vol 13 (local vélo)	Plafonds	Enduit entre panneaux de fibralith	S15 - S16 - S17 - S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Enduit blanc	002HD0008 11 n°2 - 1 - 002HD0008 11 n°2 - 2	P2	Enduit blanchâtre plâtreux en vrac avec peinture + panneau de lamelles de bois avec liant gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 10 (entrée)	Faux plafonds	Panneaux fibralith bois vissé	S1			S1 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Sous-sol	Vol 11 (dgt 1)	Faux plafonds	Panneaux fibralith bois vissé	S1			S1 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Sous-sol	Vol 12 (local VO)	Faux plafonds	Panneaux fibralith bois vissé	S1			S1 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Sous-sol	Vol 13 (local vélo)	Faux plafonds	Panneaux fibralith bois vissé	S1			S1 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Sous-sol	Vol 15 (encombrant)	Faux plafonds	Panneaux fibralith bois vissé	S1			S1 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Etage 1 / 2 / 3	Vol 22 (Local tech)	Faux plafonds	Panneaux fibralith bois vissé	S1			S1 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etage 1 / 2 / 3	Vol 25 (Local tech)	Faux plafonds	Panneaux fibralith bois vissé	S1			S1 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Etage 1 / 2 / 3	Vol 28 (Local tech)	Faux plafonds	Panneaux fibralith bois vissé	S1			S1 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Etage 4 / 5 / 6	Vol 37 (Local tech)	Faux plafonds	Panneaux fibralith bois vissé	S1			S1 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Etage 4 / 5 / 6	Vol 31 (Local tech)	Faux plafonds	Panneaux fibralith bois vissé	S1			S1 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Etage 4 / 5 / 6	Vol 34 (Local tech)	Faux plafonds	Panneaux fibralith bois vissé	S1			S1 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Etage 7 / 8 / 9	Vol 40 (Local tech)	Faux plafonds	Panneaux fibralith bois vissé	S1			S1 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Etage 7 / 8 / 9	Vol 43 (Local tech)	Faux plafonds	Panneaux fibralith bois vissé	S1			S1 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Etage 7 / 8 / 9	Vol 46 (Local tech)	Faux plafonds	Panneaux fibralith bois vissé	S1			S1 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etage 10 / 11	Vol 49 (Local tech)	Faux plafonds	Panneaux fibralith bois vissé	S1			S1 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Sous-sol	Vol 8 (dgt 2)	Faux plafonds	Panneaux fibralith collé	P9	Réalisation d'un prélèvement	colle jaune	002HD0008 11 n°9 - 1 - 002HD0008 11 n°9 - 2	P9	Panneau de lamelles de bois avec liant gris et poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 9 (esc)	Faux plafonds	Panneaux fibralith collé	S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	colle jaune	002HD0008 11 n°9 - 1 - 002HD0008 11 n°9 - 2	P9	Panneau de lamelles de bois avec liant gris et poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 4 / 5 / 6	Vol 36 (esc R+6)	Plafonds	Sous face escalier	P14	Réalisation d'un prélèvement		002HD0008 11 n°14 - 1 - - 002HD0008 11 n°14 - 2	P14	Matériau gris hétérogène en vrac avec peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 4 / 5 / 6	Vol 33 (esc R+5) - Vol 30 (esc R+4)	Plafonds	Sous face escalier	S105 - S106	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002HD0008 11 n°14 - 1 - - 002HD0008 11 n°14 - 2	P14	Matériau gris hétérogène en vrac avec peinture	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20 (esc RDC)	Plafonds	Sous face escalier	S143	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002HD0008 11 n°14 - 1 - - 002HD0008 11 n°14 - 2	P14	Matériau gris hétérogène en vrac avec peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 1 / 2 / 3	Vol 27 (esc R+3) - Vol 24 (esc R+2) - Vol 21 (esc R+1)	Plafonds	Sous face escalier	S107 - S108 - S144	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002HD0008 11 n°14 - 1 - - 002HD0008 11 n°14 - 2	P14	Matériau gris hétérogène en vrac avec peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etage 7 / 8 / 9	Vol 39 (esc R+7) - Vol 42 (esc R+8) - Vol 45 (esc R+9)	Plafonds	Sous face escalier	S109 - S110 - S111	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002HD0008 11 n°14 - 1 - 002HD0008 11 n°14 - 2	P14	Matériau gris hétérogène en vrac avec peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 10 / 11	Vol 48 (esc R+10)	Plafonds	Sous face escalier	S112	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002HD0008 11 n°14 - 1 - 002HD0008 11 n°14 - 2	P14	Matériau gris hétérogène en vrac avec peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 4 / 5 / 6	Vol 36 (esc R+6)	Plafonds	Enduit ciment	P17	Réalisation d'un prélèvement	Enduit ciment lissé	002HD0008 11 n°17 - 1 - 002HD0008 11 n°17 - 2	P17	Enduit gris hétérogène en vrac avec peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 4 / 5 / 6	Vol 36 (esc R+6) - Vol 33 (esc R+5) - Vol 30 (esc R+4)	Plafonds	Enduit ciment	P17 - S133 - S134	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	Enduit ciment lissé	002HD0008 11 n°17 - 1 - 002HD0008 11 n°17 - 2	P17	Enduit gris hétérogène en vrac avec peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 1 / 2 / 3	Vol 27 (esc R+3) - Vol 24 (esc R+2)	Plafonds	Enduit ciment	S135 - S136	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	Enduit ciment lissé	002HD0008 11 n°17 - 1 - 002HD0008 11 n°17 - 2	P17	Enduit gris hétérogène en vrac avec peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 7 / 8 / 9	Vol 45 (esc R+9) - Vol 42 (esc R+8) - Vol 39 (esc R+7)	Plafonds	Enduit ciment	S137 - S138 - S139	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	Enduit ciment lissé	002HD0008 11 n°17 - 1 - 002HD0008 11 n°17 - 2	P17	Enduit gris hétérogène en vrac avec peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 10 / 11	Vol 48 (esc R+10)	Plafonds	Enduit ciment	S140	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	Enduit ciment lissé	002HD0008 11 n°17 - 1 - 002HD0008 11 n°17 - 2	P17	Enduit gris hétérogène en vrac avec peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etage 4 / 5 / 6	Vol 38 (Accès Igt R+6)	Plafonds	Peinture décorative	P22	Réalisation d'un prélèvement	Epaisse Goutté blanche	002HD0008 11 n°22 - 1 - 002HD0008 11 n°22 - 2	P22	Matériau blanchâtre plâtreux en vrac avec peintures	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 4 / 5 / 6	Vol 35 (Accès Igt R+5) - Vol 32 (Accès Igt R+4)	Plafonds	Peinture décorative	S202 - S203	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22	Epaisse Goutté blanche	002HD0008 11 n°22 - 1 - 002HD0008 11 n°22 - 2	P22	Matériau blanchâtre plâtreux en vrac avec peintures	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20 (esc RDC) - Vol 18 (Accès Igt RDC) - Vol 17 (SAS entrée)	Plafonds	Peinture décorative	S201 - S207 - S208	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22	Epaisse Goutté blanche	002HD0008 11 n°22 - 1 - 002HD0008 11 n°22 - 2	P22	Matériau blanchâtre plâtreux en vrac avec peintures	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 1 / 2 / 3	Vol 21 (esc R+1) - Vol 23 (Accès Igt R+1) - Vol 26 (Accès Igt R+2) - Vol 29 (Accès Igt R+3)	Plafonds	Peinture décorative	S200 - S204 - S205 - S206	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22	Epaisse Goutté blanche	002HD0008 11 n°22 - 1 - 002HD0008 11 n°22 - 2	P22	Matériau blanchâtre plâtreux en vrac avec peintures	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 7 / 8 / 9	Vol 41 (Accès Igt R+7) - Vol 44 (Accès Igt R+8) - Vol 47 (Accès Igt R+9)	Plafonds	Peinture décorative	S209 - S210 - S211	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22	Epaisse Goutté blanche	002HD0008 11 n°22 - 1 - 002HD0008 11 n°22 - 2	P22	Matériau blanchâtre plâtreux en vrac avec peintures	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 10 / 11	Vol 51 (esc R+11) - Vol 48 (esc R+10) - Vol 50 (Accès Igt R+10) - Vol 53 (Accès Igt R+11)	Plafonds	Peinture décorative	S62 - S63 - P22 - S212 - S213	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22	Epaisse Goutté blanche	002HD0008 11 n°22 - 1 - 002HD0008 11 n°22 - 2	P22	Matériau blanchâtre plâtreux en vrac avec peintures	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 4 / 5 / 6	Vol 37 (Local tech)	Plafonds	Enduit ciment	P23	Réalisation d'un prélèvement	Plafond dur	002HD0008 11 n°23 - 1 - 002HD0008 11 n°23 - 2	P23	Enduit gris hétérogène en vrac avec peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etage 4 / 5 / 6	Vol 38 (Accès Igt R+6) - Vol 35 (Accès Igt R+5) - Vol 32 (Accès Igt R+4) - Vol 31 (Local tech) - Vol 34 (Local tech)	Plafonds	Enduit ciment	S47 - S220 - S221 - S222 - S223	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23	Plafond dur	002HD0008 11 n°23 - 1 - 002HD0008 11 n°23 - 2	P23	Enduit gris hétérogène en vrac avec peinture	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18 (Accès Igt RDC) - Vol 20 (esc RDC) - Vol 17 (SAS entrée) - Vol 19 (Local tech)	Plafonds	Enduit ciment	S230 - S231 - S232 - S348	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23	Plafond dur	002HD0008 11 n°23 - 1 - 002HD0008 11 n°23 - 2	P23	Enduit gris hétérogène en vrac avec peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 1 / 2 / 3	Vol 29 (Accès Igt R+3) - Vol 28 (Local tech) - Vol 25 (Local tech) - Vol 26 (Accès Igt R+2) - Vol 23 (Accès Igt R+1) - Vol 22 (Local tech) - Vol 21 (esc R+1)	Plafonds	Enduit ciment	S224 - S225 - S226 - S227 - S228 - S229 - S243	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23	Plafond dur	002HD0008 11 n°23 - 1 - 002HD0008 11 n°23 - 2	P23	Enduit gris hétérogène en vrac avec peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 7 / 8 / 9	Vol 47 (Accès Igt R+9) - Vol 46 (Local tech) - Vol 44 (Accès Igt R+8) - Vol 43 (Local tech) - Vol 41 (Accès Igt R+7) - Vol 40 (Local tech)	Plafonds	Enduit ciment	S233 - S234 - S235 - S236 - S237 - S238	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23	Plafond dur	002HD0008 11 n°23 - 1 - 002HD0008 11 n°23 - 2	P23	Enduit gris hétérogène en vrac avec peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 10 / 11	Vol 48 (esc R+10) - Vol 51 (esc R+11) - Vol 53 (Accès Igt R+11) - Vol 50 (Accès Igt R+10) - Vol 49 (Local tech) - Vol 52 (Local tech)	Plafonds	Enduit ciment	S65 - S66 - S239 - S240 - S241 - S242	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23	Plafond dur	002HD0008 11 n°23 - 1 - 002HD0008 11 n°23 - 2	P23	Enduit gris hétérogène en vrac avec peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 16 (SAS extérieur)	Faux plafonds	Frisette toit bois	S75			S75 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Toiture / combles VMC	Vol 61 (combles VMC)	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	P53	Réalisation d'un prélèvement	Laine de verre + pare vapeur	002HD0008 11 n°53 - 1	P53	Amas fibreux jaune avec couche cartonnée et traces blanches + poussières inséparables	Positif	Présence sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etage 4 / 5 / 6	Vol 38 (Accès Igt R+6)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P27	Réalisation d'un prélèvement	Plynthe plastique noir + colle jaune	002HD0008 11 n°27 - 1 - 002HD0008 11 n°27 - 2	P27	Colle plastique jaune avec plinthe souple noire	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 4 / 5 / 6	Vol 35 (Accès Igt R+5) - Vol 32 (Accès Igt R+4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S281 - S282	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P27	Plynthe plastique noir + colle jaune	002HD0008 11 n°27 - 1 - 002HD0008 11 n°27 - 2	P27	Colle plastique jaune avec plinthe souple noire	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 1 / 2 / 3	Vol 29 (Accès Igt R+3) - Vol 26 (Accès Igt R+2) - Vol 23 (Accès Igt R+1) - Vol 21 (esc R+1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S283 - S284 - S285 - S286	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P27	Plynthe plastique noir + colle jaune	002HD0008 11 n°27 - 1 - 002HD0008 11 n°27 - 2	P27	Colle plastique jaune avec plinthe souple noire	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 7 / 8 / 9	Vol 47 (Accès Igt R+9) - Vol 41 (Accès Igt R+7)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S277 - S278	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P27	Plynthe plastique noir + colle jaune	002HD0008 11 n°27 - 1 - 002HD0008 11 n°27 - 2	P27	Colle plastique jaune avec plinthe souple noire	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etage 10 / 11	Vol 48 (esc R+10) - Vol 51 (esc R+11) - Vol 50 (Accès Igt R+10) - Vol 53 (Accès Igt R+11)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S55 - S70 - S279 - S280	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P27	Plynthe plastique noir + colle jaune	002HD0008 11 n°27 - 1 - 002HD0008 11 n°27 - 2	P27	Colle plastique jaune avec plinthe souple noire	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 7 / 8 / 9	Vol 44 (Accès Igt R+8)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P32	Réalisation d'un prélèvement	Plynthe plastique grise + colle jaune	002HD0008 11 n°32 - 1 - 002HD0008 11 n°32 - 2	P32	Colle plastique jaune avec matériau souple blanc et plinthe souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20 (esc RDC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P37	Réalisation d'un prélèvement	Grise	002HD0008 11 n°37 - 1 - 002HD0008 11 n°37 - 2	P37	Colle grise compacte avec traces blanches et grises + matériau souple blanc	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 20 (esc RDC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P37	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P37	Grise	002HD0008 11 n°37 - 1 - 002HD0008 11 n°37 - 2	P37	Colle grise compacte avec traces blanches et grises + matériau souple blanc	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 18 (Accès Igt RDC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S76 (P37)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P37	Grise	002HD0008 11 n°37 - 1 - 002HD0008 11 n°37 - 2	P37	Colle grise compacte avec traces blanches et grises + matériau souple blanc	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 17 (SAS entrée)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S77 (P37)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P37	Grise	002HD0008 11 n°37 - 1 - 002HD0008 11 n°37 - 2	P37	Colle grise compacte avec traces blanches et grises + matériau souple blanc	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 18 (Accès Igt RDC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P38	Réalisation d'un prélèvement	Grise	002HD0008 11 n°38 - 1 - 002HD0008 11 n°38 - 2	P38	Colle beige en vrac avec peinture et traces grises	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Plan masse / façade / extérieur	Vol 56 (extérieur)	Revêtement de mur	colle parement façade rampe extérieur	P42	Réalisation d'un prélèvement		002HD0008 11 n°42 - 1 - 002HD0008 11 n°42 - 2	P42	Colle beige compacte hétérogène avec traces grises	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous-sol	Vol 10 (entrée)	Revêtement de sol	Chape maigre	P3	Réalisation d'un prélèvement	Grise avec motif	002HD0008 11 n°3 - 1 - 002HD0008 11 n°3 - 2	P3	Matériau gris compact hétérogène avec couche noire et poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 13 (local vélo) - Vol 15 (encombrant) - Vol 8 (dgt 2) - Vol 9 (esc)	Revêtement de sol	Chape maigre	S20 - S21 - S22 - S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Grise avec motif	002HD0008 11 n°3 - 1 - 002HD0008 11 n°3 - 2	P3	Matériau gris compact hétérogène avec couche noire et poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 10 (entrée)	Revêtement de sol	Chape maigre	P4	Réalisation d'un prélèvement	Lissé	002HD0008 11 n°4 - 1 - 002HD0008 11 n°4 - 2	P4	Matériau beige compact hétérogène avec couches grises	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 13 (local vélo) - Vol 11 (dgt 1) - Vol 12 (local VO)	Revêtement de sol	Chape maigre	S24 - S25 - S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Lissé	002HD0008 11 n°4 - 1 - 002HD0008 11 n°4 - 2	P4	Matériau beige compact hétérogène avec couches grises	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 4 / 5 / 6	Vol 36 (esc R+6)	Revêtement de sol	Chape maigre	P15	Réalisation d'un prélèvement	Marche escalier	002HD0008 11 n°15 - 1	P15	Matériau gris hétérogène en vrac avec peintures	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 4 / 5 / 6	Vol 33 (esc R+5) - Vol 30 (esc R+4)	Revêtement de sol	Chape maigre	S113 - S114	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	Marche escalier	002HD0008 11 n°15 - 1	P15	Matériau gris hétérogène en vrac avec peintures	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20 (esc RDC)	Revêtement de sol	Chape maigre	S118	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	Marche escalier	002HD0008 11 n°15 - 1	P15	Matériau gris hétérogène en vrac avec peintures	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etage 1 / 2 / 3	Vol 27 (esc R+3) - Vol 24 (esc R+2) - Vol 21 (esc R+1)	Revêtement de sol	Chape maigre	S115 - S116 - S117	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	Marche escalier	002HD0008 11 n°15 - 1	P15	Matériau gris hétérogène en vrac avec peintures	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 7 / 8 / 9	Vol 39 (esc R+7) - Vol 42 (esc R+8) - Vol 45 (esc R+9)	Revêtement de sol	Chape maigre	S145 - S146 - S147	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	Marche escalier	002HD0008 11 n°15 - 1	P15	Matériau gris hétérogène en vrac avec peintures	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 10 / 11	Vol 48 (esc R+10) - Vol 51 (esc R+11)	Revêtement de sol	Chape maigre	S119 - S120	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	Marche escalier	002HD0008 11 n°15 - 1	P15	Matériau gris hétérogène en vrac avec peintures	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 4 / 5 / 6	Vol 36 (esc R+6)	Revêtement de sol	Chape maigre	P18	Réalisation d'un prélèvement	Palier escalier	002HD0008 11 n°18 - 1 - 002HD0008 11 n°18 - 2	P18	Matériau gris hétérogène en vrac avec peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 4 / 5 / 6	Vol 36 (esc R+6) - Vol 37 (Local tech) - Vol 34 (Local tech) - Vol 33 (esc R+5) - Vol 31 (Local tech) - Vol 30 (esc R+4)	Revêtement de sol	Chape maigre	P18 - S48 - S141 - S142 - S153 - S154	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	Palier escalier	002HD0008 11 n°18 - 1 - 002HD0008 11 n°18 - 2	P18	Matériau gris hétérogène en vrac avec peinture	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 19 (Local tech)	Revêtement de sol	Chape maigre	S347	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	Palier escalier	002HD0008 11 n°18 - 1 - 002HD0008 11 n°18 - 2	P18	Matériau gris hétérogène en vrac avec peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 1 / 2 / 3	Vol 24 (esc R+2) - Vol 25 (Local tech) - Vol 28 (Local tech) - Vol 27 (esc R+3)	Revêtement de sol	Chape maigre	S149 - S150 - S151 - S152	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	Palier escalier	002HD0008 11 n°18 - 1 - 002HD0008 11 n°18 - 2	P18	Matériau gris hétérogène en vrac avec peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etage 7 / 8 / 9	Vol 45 (esc R+9) - Vol 46 (Local tech) - Vol 43 (Local tech) - Vol 42 (esc R+8) - Vol 40 (Local tech) - Vol 39 (esc R+7)	Revêtement de sol	Chape maigre	S155 - S156 - S157 - S158 - S159 - S160	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	Palier escalier	002HD0008 11 n°18 - 1 - 002HD0008 11 n°18 - 2	P18	Matériau gris hétérogène en vrac avec peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 4 / 5 / 6	Vol 38 (Accès Igt R+6)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P24	Réalisation d'un prélèvement	Dalle plastique Beige marbré marron	002HD0008 11 n°24 - 1 - 002HD0008 11 n°24 - 2	P24	Dalle dure beige cassante compacte et traces de peinture	Positif	Présence sur analyse
Etage 4 / 5 / 6	Vol 35 (Accès Igt R+5)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S244 (P24)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24	Dalle plastique Beige marbré marron	002HD0008 11 n°24 - 1 - 002HD0008 11 n°24 - 2	P24	Dalle dure beige cassante compacte et traces de peinture	Positif	Présence sur analyse
Etage 4 / 5 / 6	Vol 32 (Accès Igt R+4)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S245 (P24)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24	Dalle plastique Beige marbré marron	002HD0008 11 n°24 - 1 - 002HD0008 11 n°24 - 2	P24	Dalle dure beige cassante compacte et traces de peinture	Positif	Présence sur analyse
Etage 1 / 2 / 3	Vol 29 (Accès Igt R+3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S246 (P24)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24	Dalle plastique Beige marbré marron	002HD0008 11 n°24 - 1 - 002HD0008 11 n°24 - 2	P24	Dalle dure beige cassante compacte et traces de peinture	Positif	Présence sur analyse
Etage 1 / 2 / 3	Vol 26 (Accès Igt R+2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S247 (P24)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24	Dalle plastique Beige marbré marron	002HD0008 11 n°24 - 1 - 002HD0008 11 n°24 - 2	P24	Dalle dure beige cassante compacte et traces de peinture	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etage 1 / 2 / 3	Vol 23 (Accès Igt R+1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S248 (P24)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24	Dalle plastique Beige marbré marron	002HD0008 11 n°24 - 1 - 002HD0008 11 n°24 - 2	P24	Dalle dure beige cassante compacte et traces de peinture	Positif	Présence sur analyse
Etage 1 / 2 / 3	Vol 21 (esc R+1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S249 (P24)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24	Dalle plastique Beige marbré marron	002HD0008 11 n°24 - 1 - 002HD0008 11 n°24 - 2	P24	Dalle dure beige cassante compacte et traces de peinture	Positif	Présence sur analyse
Etage 7 / 8 / 9	Vol 41 (Accès Igt R+7)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S250 (P24)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24	Dalle plastique Beige marbré marron	002HD0008 11 n°24 - 1 - 002HD0008 11 n°24 - 2	P24	Dalle dure beige cassante compacte et traces de peinture	Positif	Présence sur analyse
Etage 7 / 8 / 9	Vol 44 (Accès Igt R+8)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S251 (P24)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24	Dalle plastique Beige marbré marron	002HD0008 11 n°24 - 1 - 002HD0008 11 n°24 - 2	P24	Dalle dure beige cassante compacte et traces de peinture	Positif	Présence sur analyse
Etage 7 / 8 / 9	Vol 47 (Accès Igt R+9)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S252 (P24)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24	Dalle plastique Beige marbré marron	002HD0008 11 n°24 - 1 - 002HD0008 11 n°24 - 2	P24	Dalle dure beige cassante compacte et traces de peinture	Positif	Présence sur analyse
Etage 10 / 11	Vol 48 (esc R+10)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S52 (P24)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24	Dalle plastique Beige marbré marron	002HD0008 11 n°24 - 1 - 002HD0008 11 n°24 - 2	P24	Dalle dure beige cassante compacte et traces de peinture	Positif	Présence sur analyse
Etage 10 / 11	Vol 51 (esc R+11)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S67 (P24)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24	Dalle plastique Beige marbré marron	002HD0008 11 n°24 - 1 - 002HD0008 11 n°24 - 2	P24	Dalle dure beige cassante compacte et traces de peinture	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etage 10 / 11	Vol 50 (Accès Igt R+10)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S253 (P24)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24	Dalle plastique Beige marbré marron	002HD0008 11 n°24 - 1 - 002HD0008 11 n°24 - 2	P24	Dalle dure beige cassante compacte et traces de peinture	Positif	Présence sur analyse
Etage 10 / 11	Vol 53 (Accès Igt R+11)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S254 (P24)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24	Dalle plastique Beige marbré marron	002HD0008 11 n°24 - 1 - 002HD0008 11 n°24 - 2	P24	Dalle dure beige cassante compacte et traces de peinture	Positif	Présence sur analyse
Etage 4 / 5 / 6	Vol 38 (Accès Igt R+6)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P25	Réalisation d'un prélèvement	Noir	002HD0008 11 n°25 - 1	P25	Colle noire bitumineuse avec ragréage gris en vrac	Positif	Présence sur analyse
Etage 4 / 5 / 6	Vol 35 (Accès Igt R+5)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S255 (P25)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P25	Noir	002HD0008 11 n°25 - 1	P25	Colle noire bitumineuse avec ragréage gris en vrac	Positif	Présence sur analyse
Etage 4 / 5 / 6	Vol 32 (Accès Igt R+4)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S256 (P25)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P25	Noir	002HD0008 11 n°25 - 1	P25	Colle noire bitumineuse avec ragréage gris en vrac	Positif	Présence sur analyse
Etage 1 / 2 / 3	Vol 23 (Accès Igt R+1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S257 (P25)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P25	Noir	002HD0008 11 n°25 - 1	P25	Colle noire bitumineuse avec ragréage gris en vrac	Positif	Présence sur analyse
Etage 1 / 2 / 3	Vol 26 (Accès Igt R+2)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S258 (P25)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P25	Noir	002HD0008 11 n°25 - 1	P25	Colle noire bitumineuse avec ragréage gris en vrac	Positif	Présence sur analyse
Etage 1 / 2 / 3	Vol 29 (Accès Igt R+3)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S259 (P25)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P25	Noir	002HD0008 11 n°25 - 1	P25	Colle noire bitumineuse avec ragréage gris en vrac	Positif	Présence sur analyse
Etage 1 / 2 / 3	Vol 21 (esc R+1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S260 (P25)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P25	Noir	002HD0008 11 n°25 - 1	P25	Colle noire bitumineuse avec ragréage gris en vrac	Positif	Présence sur analyse
Etage 7 / 8 / 9	Vol 41 (Accès Igt R+7)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S261 (P25)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P25	Noir	002HD0008 11 n°25 - 1	P25	Colle noire bitumineuse avec ragréage gris en vrac	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etage 7 / 8 / 9	Vol 44 (Accès Igt R+8)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S262 (P25)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P25	Noir	002HD0008 11 n°25 - 1	P25	Colle noire bitumineuse avec ragréage gris en vrac	Positif	Présence sur analyse
Etage 7 / 8 / 9	Vol 47 (Accès Igt R+9)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S263 (P25)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P25	Noir	002HD0008 11 n°25 - 1	P25	Colle noire bitumineuse avec ragréage gris en vrac	Positif	Présence sur analyse
Etage 10 / 11	Vol 48 (esc R+10)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S53 (P25)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P25	Noir	002HD0008 11 n°25 - 1	P25	Colle noire bitumineuse avec ragréage gris en vrac	Positif	Présence sur analyse
Etage 10 / 11	Vol 51 (esc R+11)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S68 (P25)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P25	Noir	002HD0008 11 n°25 - 1	P25	Colle noire bitumineuse avec ragréage gris en vrac	Positif	Présence sur analyse
Etage 10 / 11	Vol 50 (Accès Igt R+10)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S264 (P25)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P25	Noir	002HD0008 11 n°25 - 1	P25	Colle noire bitumineuse avec ragréage gris en vrac	Positif	Présence sur analyse
Etage 10 / 11	Vol 53 (Accès Igt R+11)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S265 (P25)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P25	Noir	002HD0008 11 n°25 - 1	P25	Colle noire bitumineuse avec ragréage gris en vrac	Positif	Présence sur analyse
Etage 4 / 5 / 6	Vol 38 (Accès Igt R+6)	Revêtement de sol	Ragréage	P26	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002HD0008 11 n°26 - 1	P26	Ragréage gris avec traces blanches	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 4 / 5 / 6	Vol 35 (Accès Igt R+5) - Vol 32 (Accès Igt R+4)	Revêtement de sol	Ragréage	S266 - S267	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P26	Gris	002HD0008 11 n°26 - 1	P26	Ragréage gris avec traces blanches	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 1 / 2 / 3	Vol 29 (Accès Igt R+3) - Vol 26 (Accès Igt R+2) - Vol 23 (Accès Igt R+1) - Vol 21 (esc R+1)	Revêtement de sol	Ragréage	S268 - S269 - S270 - S271	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P26	Gris	002HD0008 11 n°26 - 1	P26	Ragréage gris avec traces blanches	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 7 / 8 / 9	Vol 41 (Accès Igt R+7) - Vol 44 (Accès Igt R+8) - Vol 47 (Accès Igt R+9)	Revêtement de sol	Ragréage	S272 - S273 - S274	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P26	Gris	002HD0008 11 n°26 - 1	P26	Ragréage gris avec traces blanches	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etage 10 / 11	Vol 48 (esc R+10) - Vol 51 (esc R+11) - Vol 50 (Accès lgt R+10) - Vol 53 (Accès lgt R+11)	Revêtement de sol	Ragréage	S54 - S69 - S275 - S276	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P26	Gris	002HD0008 11 n°26 - 1	P26	Ragréage gris avec traces blanches	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 4 / 5 / 6	Vol 37 (Local tech)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P31	Réalisation d'un prélèvement	Recharge sur panneaux fibralith	002HD0008 11 n°31 - 1	P31	Matériau gris compact hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 4 / 5 / 6	Vol 34 (Local tech) - Vol 31 (Local tech)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S318 - S319	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P31	Recharge sur panneaux fibralith	002HD0008 11 n°31 - 1	P31	Matériau gris compact hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 19 (Local tech)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S323	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P31	Recharge sur panneaux fibralith	002HD0008 11 n°31 - 1	P31	Matériau gris compact hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 1 / 2 / 3	Vol 22 (Local tech) - Vol 25 (Local tech) - Vol 28 (Local tech)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S320 - S321 - S322	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P31	Recharge sur panneaux fibralith	002HD0008 11 n°31 - 1	P31	Matériau gris compact hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 7 / 8 / 9	Vol 40 (Local tech) - Vol 43 (Local tech) - Vol 46 (Local tech)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S324 - S325 - S326	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P31	Recharge sur panneaux fibralith	002HD0008 11 n°31 - 1	P31	Matériau gris compact hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 10 / 11	Vol 52 (Local tech) - Vol 49 (Local tech)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S327 - S328	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P31	Recharge sur panneaux fibralith	002HD0008 11 n°31 - 1	P31	Matériau gris compact hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 10 / 11	Vol 48 (esc R+10)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P33	Réalisation d'un prélèvement	Jaune	002HD0008 11 n°33 - 1 - 002HD0008 11 n°33 - 2	P33	Dalle dure jaune cassante compacte avec cole plastique jaune et traces grises	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 10 / 11	Vol 48 (esc R+10)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P34	Réalisation d'un prélèvement	Colle grise carrelage marche	002HD0008 11 n°34 - 1 - 002HD0008 11 n°34 - 2	P34	Colle grise hétérogène en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etage 10 / 11	Vol 51 (esc R+11)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S56	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P34	Colle grise carrelage marche	002HD0008 11 n°34 - 1 - 002HD0008 11 n°34 - 2	P34	Colle grise hétérogène en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16 (SAS extérieur) - Vol 20 (esc RDC)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S81 - S329	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P34	Colle grise carrelage marche	002HD0008 11 n°34 - 1 - 002HD0008 11 n°34 - 2	P34	Colle grise hétérogène en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 1 / 2 / 3	Vol 21 (esc R+1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S330	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P34	Colle grise carrelage marche	002HD0008 11 n°34 - 1 - 002HD0008 11 n°34 - 2	P34	Colle grise hétérogène en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20 (esc RDC)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P36	Réalisation d'un prélèvement	Grise carrelage petit carreaux	002HD0008 11 n°36 - 1 - 002HD0008 11 n°36 - 2	P36	Colle grise hétérogène en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20 (esc RDC) - Vol 18 (Accès lgt RDC) - Vol 17 (SAS entrée) - Vol 16 (SAS extérieur)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P36 - S78 - S79 - S80	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P36	Grise carrelage petit carreaux	002HD0008 11 n°36 - 1 - 002HD0008 11 n°36 - 2	P36	Colle grise hétérogène en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Plan masse / façade / extérieur	Vol 56 (extérieur)	Revêtement de sol	Chape avec granulat apparent	P43	Réalisation d'un prélèvement		002HD0008 11 n°43 - 1 - 002HD0008 11 n°43 - 2	P43	Matériau gris compact hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Plan masse / façade / extérieur	Vol 56 (extérieur)	Revêtement de sol	Chape avec granulat apparent	P43	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P43		002HD0008 11 n°43 - 1 - 002HD0008 11 n°43 - 2	P43	Matériau gris compact hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Plan masse / façade / extérieur	Vol 56 (extérieur)	Revêtement de sol	joint d'assemblage des bordures	P45	Réalisation d'un prélèvement	gris	002HD0008 11 n°45 - 1 - 002HD0008 11 n°45 - 2	P45	Joint gris compact hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Plan masse / façade / extérieur	Vol 56 (extérieur)	Revêtement de sol	bitume	P46	Réalisation d'un prélèvement		002HD0008 11 n°46 - 1 - 002HD0008 11 n°46 - 2	P46	Matériau gris et noir bitumineux compact hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 19 (Local tech)	Revêtement de sol	Enduit plâtre	P55	Réalisation d'un prélèvement	Dans gaine technique	002HD0008 11 n°48 - 1 - 002HD0008 11 n°48 - 2	P48	Enduit blanchâtre plâtreux en vrac avec peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 1 / 2 / 3	Vol 22 (Local tech) - Vol 25 (Local tech) - Vol 28 (Local tech)	Revêtement de sol	Enduit plâtre	S336 - S337 - S338	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P48	Dans gaine technique	002HD0008 11 n°48 - 1 - 002HD0008 11 n°48 - 2	P48	Enduit blanchâtre plâtreux en vrac avec peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 4 / 5 / 6	Vol 31 (Local tech) - Vol 34 (Local tech) - Vol 37 (Local tech)	Revêtement de sol	Enduit plâtre	S339 - S340 - S341	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P48	Dans gaine technique	002HD0008 11 n°48 - 1 - 002HD0008 11 n°48 - 2	P48	Enduit blanchâtre plâtreux en vrac avec peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 7 / 8 / 9	Vol 40 (Local tech) - Vol 43 (Local tech) - Vol 46 (Local tech)	Revêtement de sol	Enduit plâtre	S342 - S343 - S344	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P48	Dans gaine technique	002HD0008 11 n°48 - 1 - 002HD0008 11 n°48 - 2	P48	Enduit blanchâtre plâtreux en vrac avec peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Etage 10 / 11	Vol 49 (Local tech) - Vol 52 (Local tech)	Revêtement de sol	Enduit plâtre	S345 - S346	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P48	Dans gaine technique	002HD0008 11 n°48 - 1 - 002HD0008 11 n°48 - 2	P48	Enduit blanchâtre plâtreux en vrac avec peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Toiture / combles VMC	Vol 61 (combles VMC)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P52	Réalisation d'un prélèvement	Noir (au sol dans combles VMC)	002HD0008 11 n°52 - 1	P52	Couche bitumineuse souple avec couche d'aluminium	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture / combles VMC	Vol 54 (toiture)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P54	Réalisation d'un prélèvement	Noir gravillonneuse	002HD0008 11 n°54 - 1 - 002HD0008 11 n°54 - 2	P54	Couche bitumineuse souple avec gravillons	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture / combles VMC	Vol 54 (toiture)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P54	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P54	Noir gravillonneuse	002HD0008 11 n°54 - 1 - 002HD0008 11 n°54 - 2	P54	Couche bitumineuse souple avec gravillons	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture / combles VMC	Vol 54 (toiture)	couverture	bac acier	S217			S217 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Toiture / combles VMC	Vol 54 (toiture)	Eléments ponctuels	Joint d'étanchéité	I1			I1 - 1 - I1 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client pour éviter les infiltration et assurer la pérenité le l'ouvrage




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Sous-sol	Sous-sol - Plan de repérage - Actions menées
	Sous-sol	Sous-sol - MPCA Toutes catégories confondues
	Sous-sol	Sous-sol - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	RDC	RDC - Plan de repérage - Actions menées
	RDC	RDC - MPCA Toutes catégories confondues
	RDC	RDC - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	RDC	RDC - MPCA Revêtement de mur
	RDC	RDC - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Etage 1 / 2 / 3	Etage 1 / 2 / 3 - Plan de repérage - Actions menées
	Etage 1 / 2 / 3	Etage 1 / 2 / 3 - MPCA Toutes catégories confondues
	Etage 1 / 2 / 3	Etage 1 / 2 / 3 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	Etage 1 / 2 / 3	Etage 1 / 2 / 3 - MPCA Revêtement de sol
	Etage 1 / 2 / 3	Etage 1 / 2 / 3 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Etage 4 / 5 / 6	Etage 4 / 5 / 6 - Plan de repérage - Actions menées
	Etage 4 / 5 / 6	Etage 4 / 5 / 6 - MPCA Toutes catégories confondues
	Etage 4 / 5 / 6	Etage 4 / 5 / 6 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	Etage 4 / 5 / 6	Etage 4 / 5 / 6 - MPCA Revêtement de sol
	Etage 4 / 5 / 6	Etage 4 / 5 / 6 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Etage 7 / 8 / 9	Etage 7 / 8 / 9 - Plan de repérage - Actions menées
	Etage 7 / 8 / 9	Etage 7 / 8 / 9 - MPCA Toutes catégories confondues
	Etage 7 / 8 / 9	Etage 7 / 8 / 9 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	Etage 7 / 8 / 9	Etage 7 / 8 / 9 - MPCA Revêtement de sol
	Etage 7 / 8 / 9	Etage 7 / 8 / 9 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Etage 10 / 11	Etage 10 / 11 - Plan de repérage - Actions menées
	Etage 10 / 11	Etage 10 / 11 - MPCA Toutes catégories confondues
	Etage 10 / 11	Etage 10 / 11 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	Etage 10 / 11	Etage 10 / 11 - MPCA Revêtement de sol
	Etage 10 / 11	Etage 10 / 11 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Toiture / combles VMC	Toiture / combles VMC - Plan de repérage - Actions menées
	Toiture / combles VMC	Toiture / combles VMC - MPCA Toutes catégories confondues
	Toiture / combles VMC	Toiture / combles VMC - MPCA Plafond et faux-plafonds
	Plan masse / façade / extérieur	Plan masse / façade / extérieur - Plan de repérage - Actions menées
	Plan masse / façade / extérieur	Plan masse / façade / extérieur - Extérieur - Actions menées
	Plan masse / façade / extérieur	Plan masse / façade / extérieur - Façade avant - Actions menées
	Plan masse / façade / extérieur	Plan masse / façade / extérieur - Pignon droite - Actions menées
	Plan masse / façade / extérieur	Plan masse / façade / extérieur - Façade arrière - Actions menées
	Plan masse / façade / extérieur	Plan masse / façade / extérieur - Pignon gauche - Actions menées

SOUS-SOL - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD000811

Légende

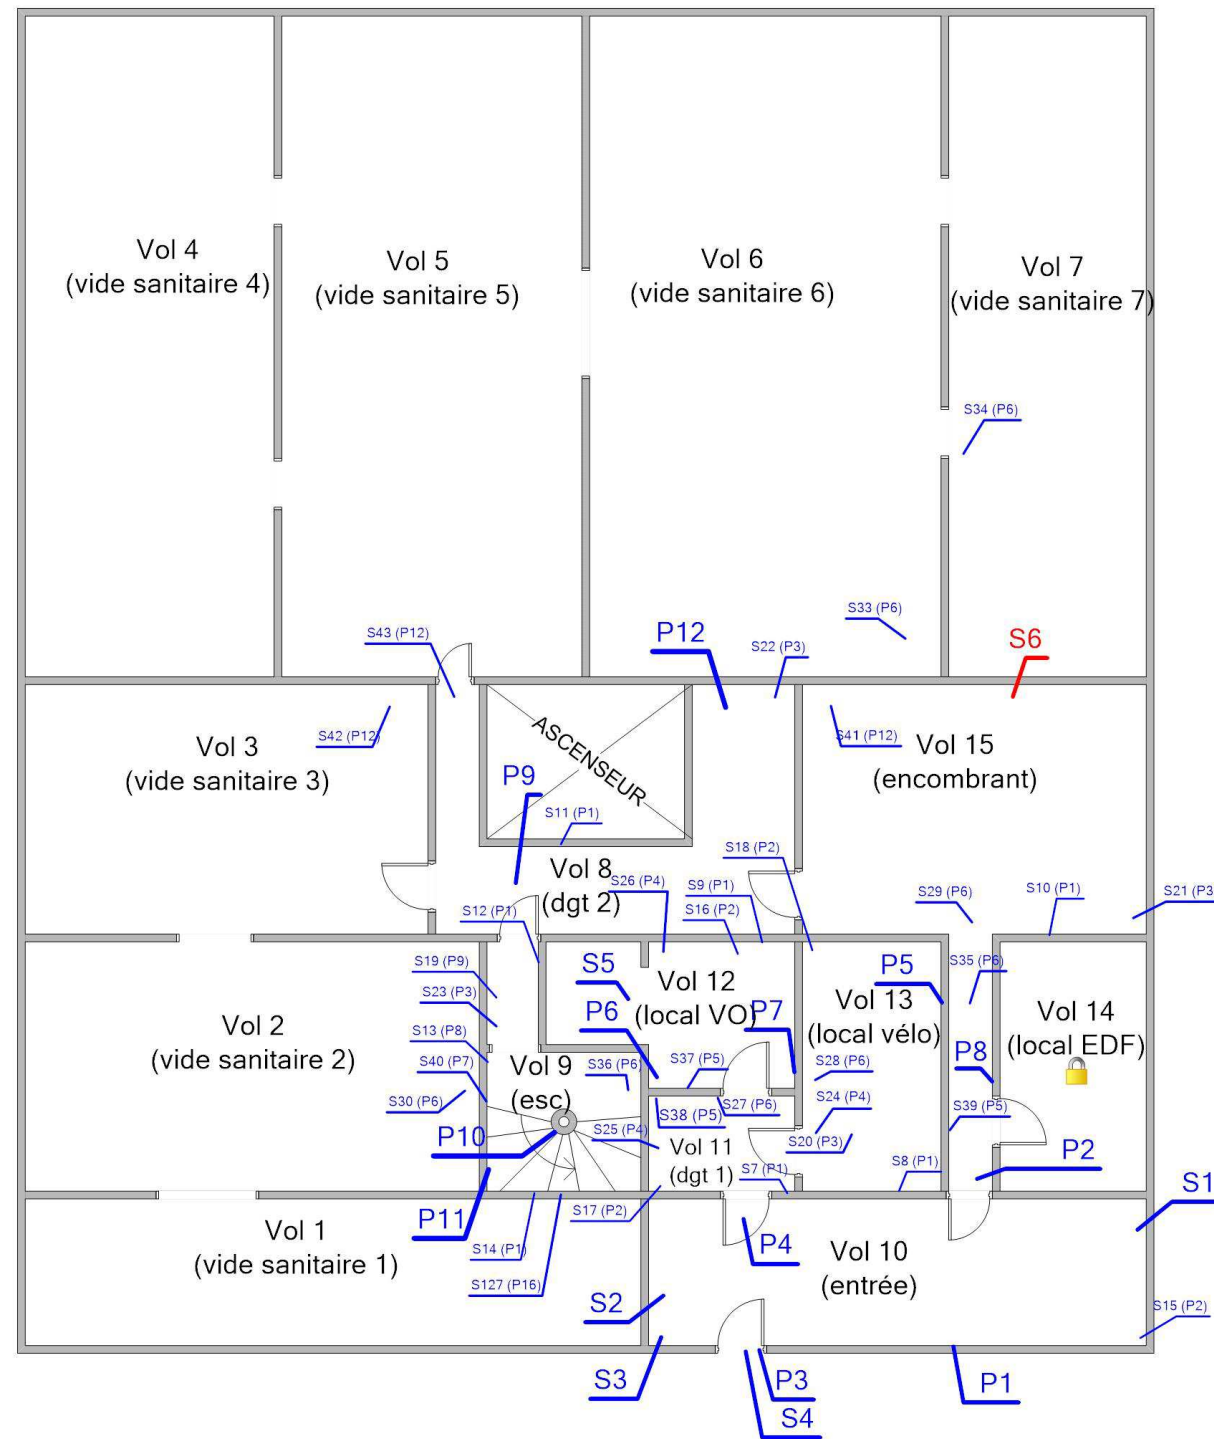

Localisation du prélèvement

S	Localisation d'un sondage négatif
---	-----------------------------------

	Localisation dun sondage positif
---	----------------------------------

	Volume non visité
---	-------------------



	ST NICOLAS "TB" 53000 LAVAL

Adresse du bien

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Désignation

	16/02/2016

Date intervention

Technicien intervenant


JOUSSELIN David

SOUS-SOL - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD000811

Légende

 S6: Conduit en fibres-ciment

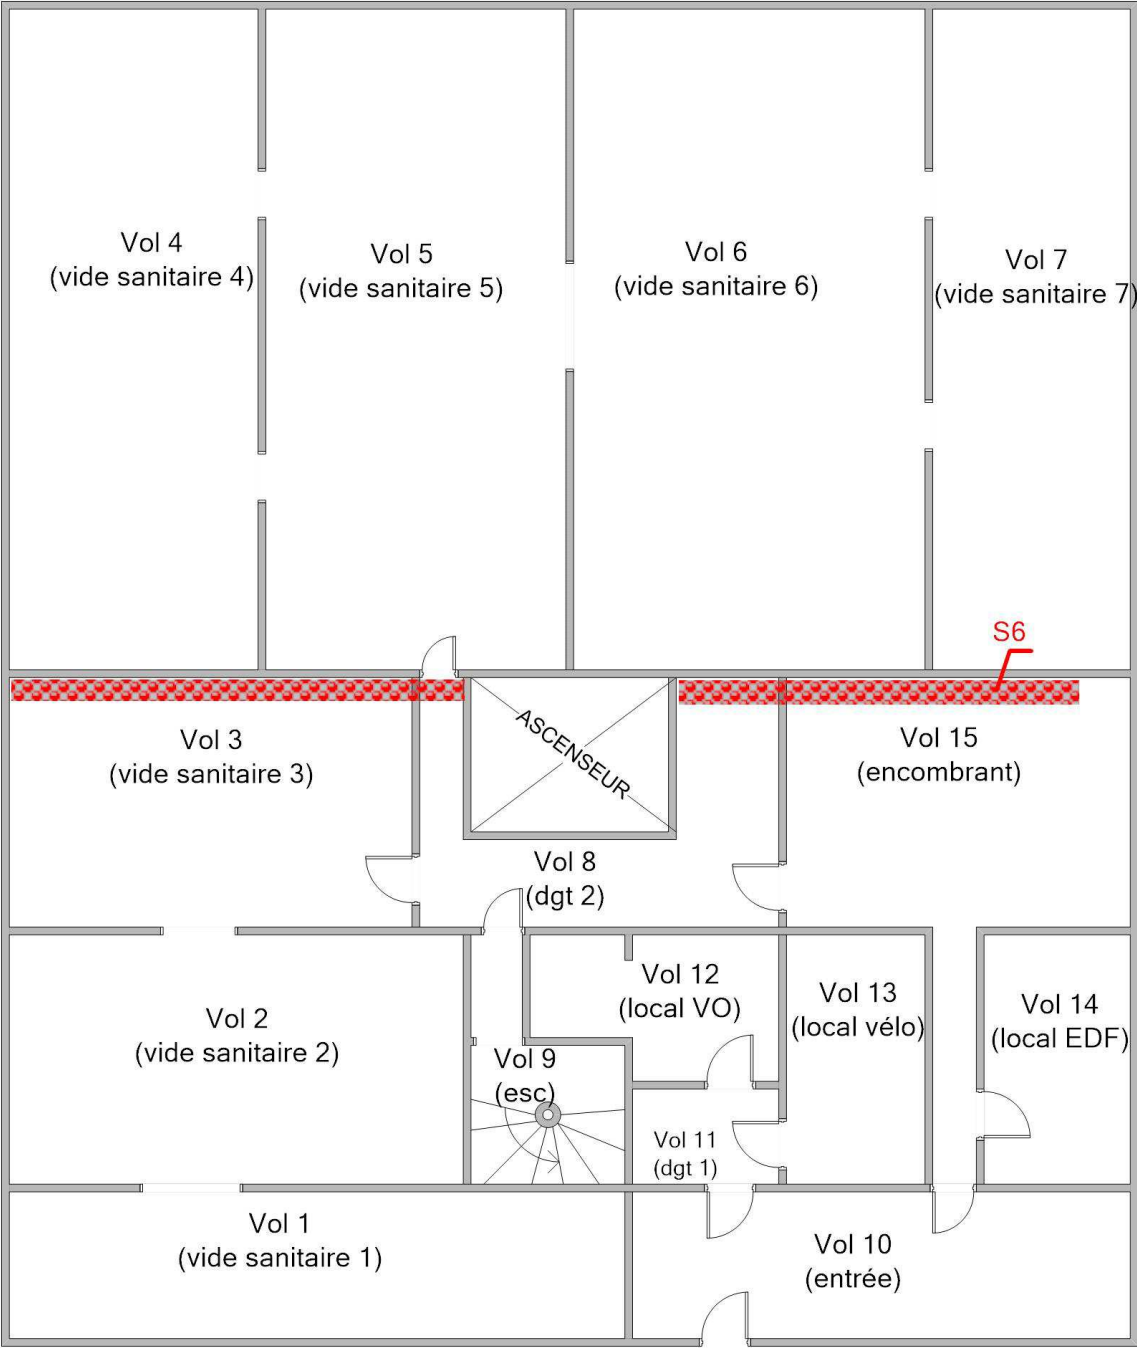

Adresse du bien
ST NICOLAS "TB"
53000 LAVAL

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Date intervention
16/02/2016


Technicien intervenant
JOUSSELIN David

SOUS-SOL - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002HD000811

Légende

 S6: Conduit en fibres-ciment

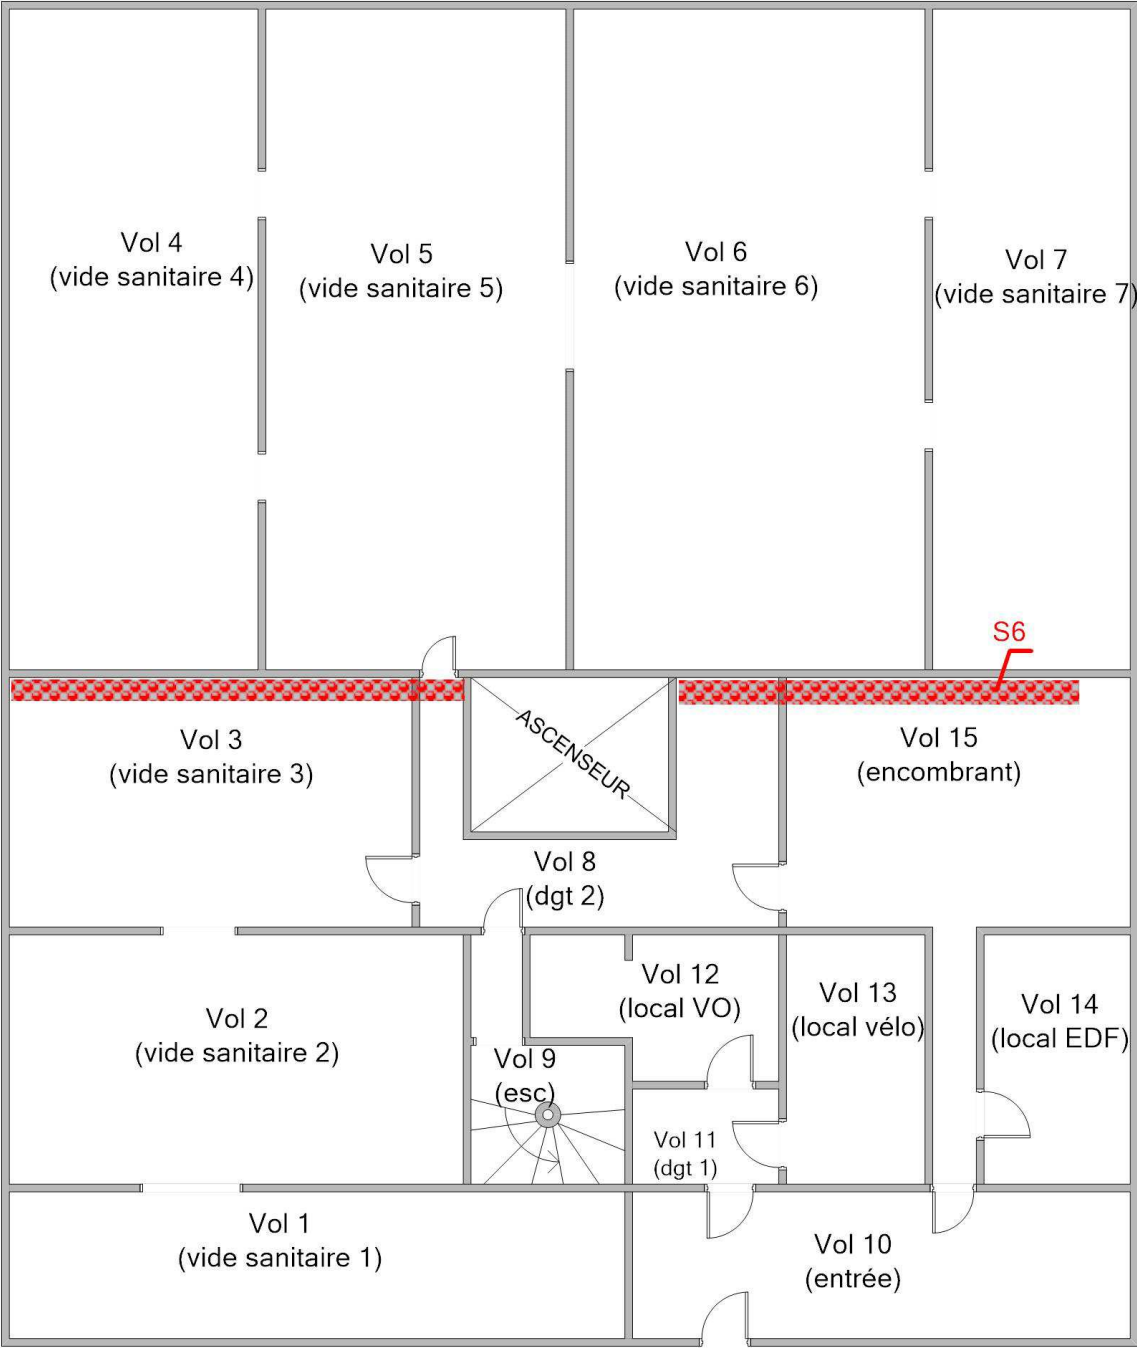

Adresse du bien

ST NICOLAS "TB"
53000 LAVAL

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Date intervention

16/02/2016

Technicien intervenant


JOUSSELIN David

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD000811

Légende

	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif

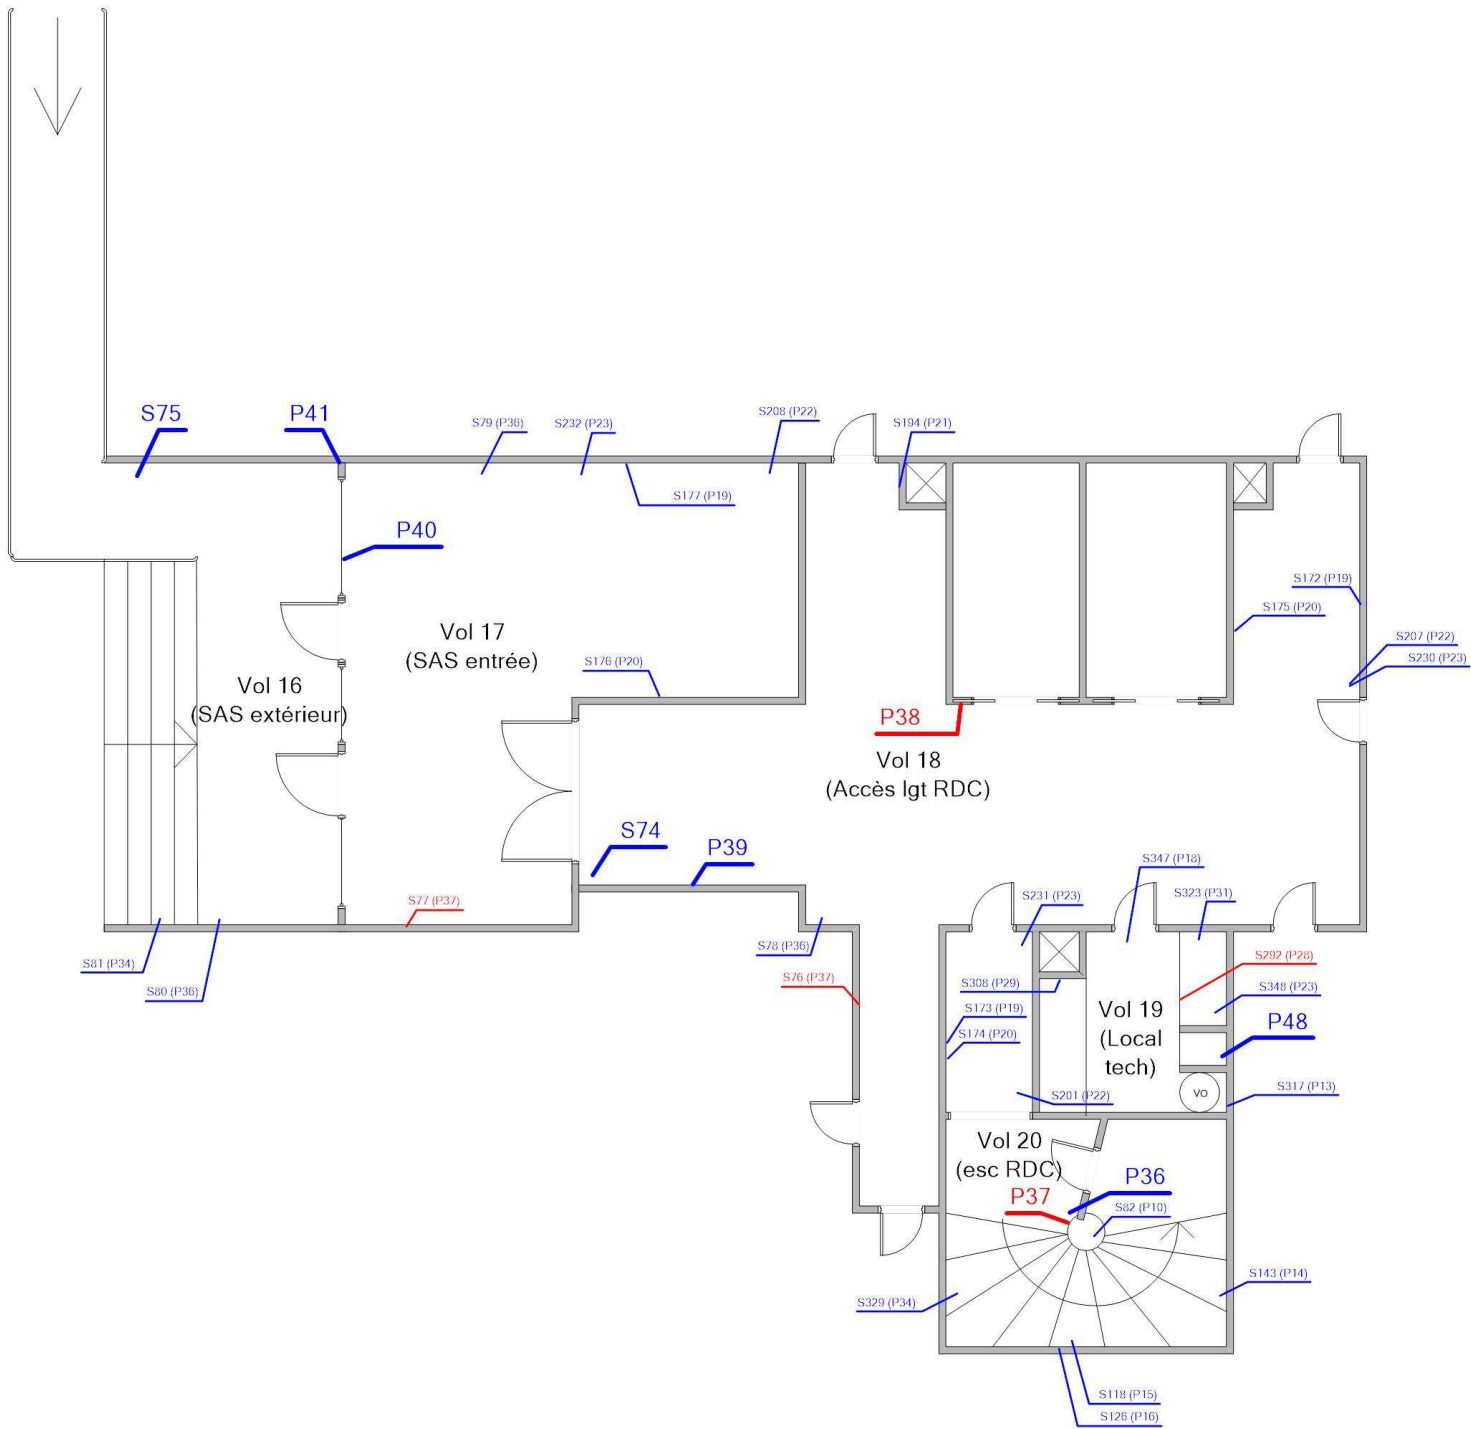

Adresse du bien

ST NICOLAS "TB"
53000 LAVAL

Désignation




Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages


Date intervention


16/02/2016

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

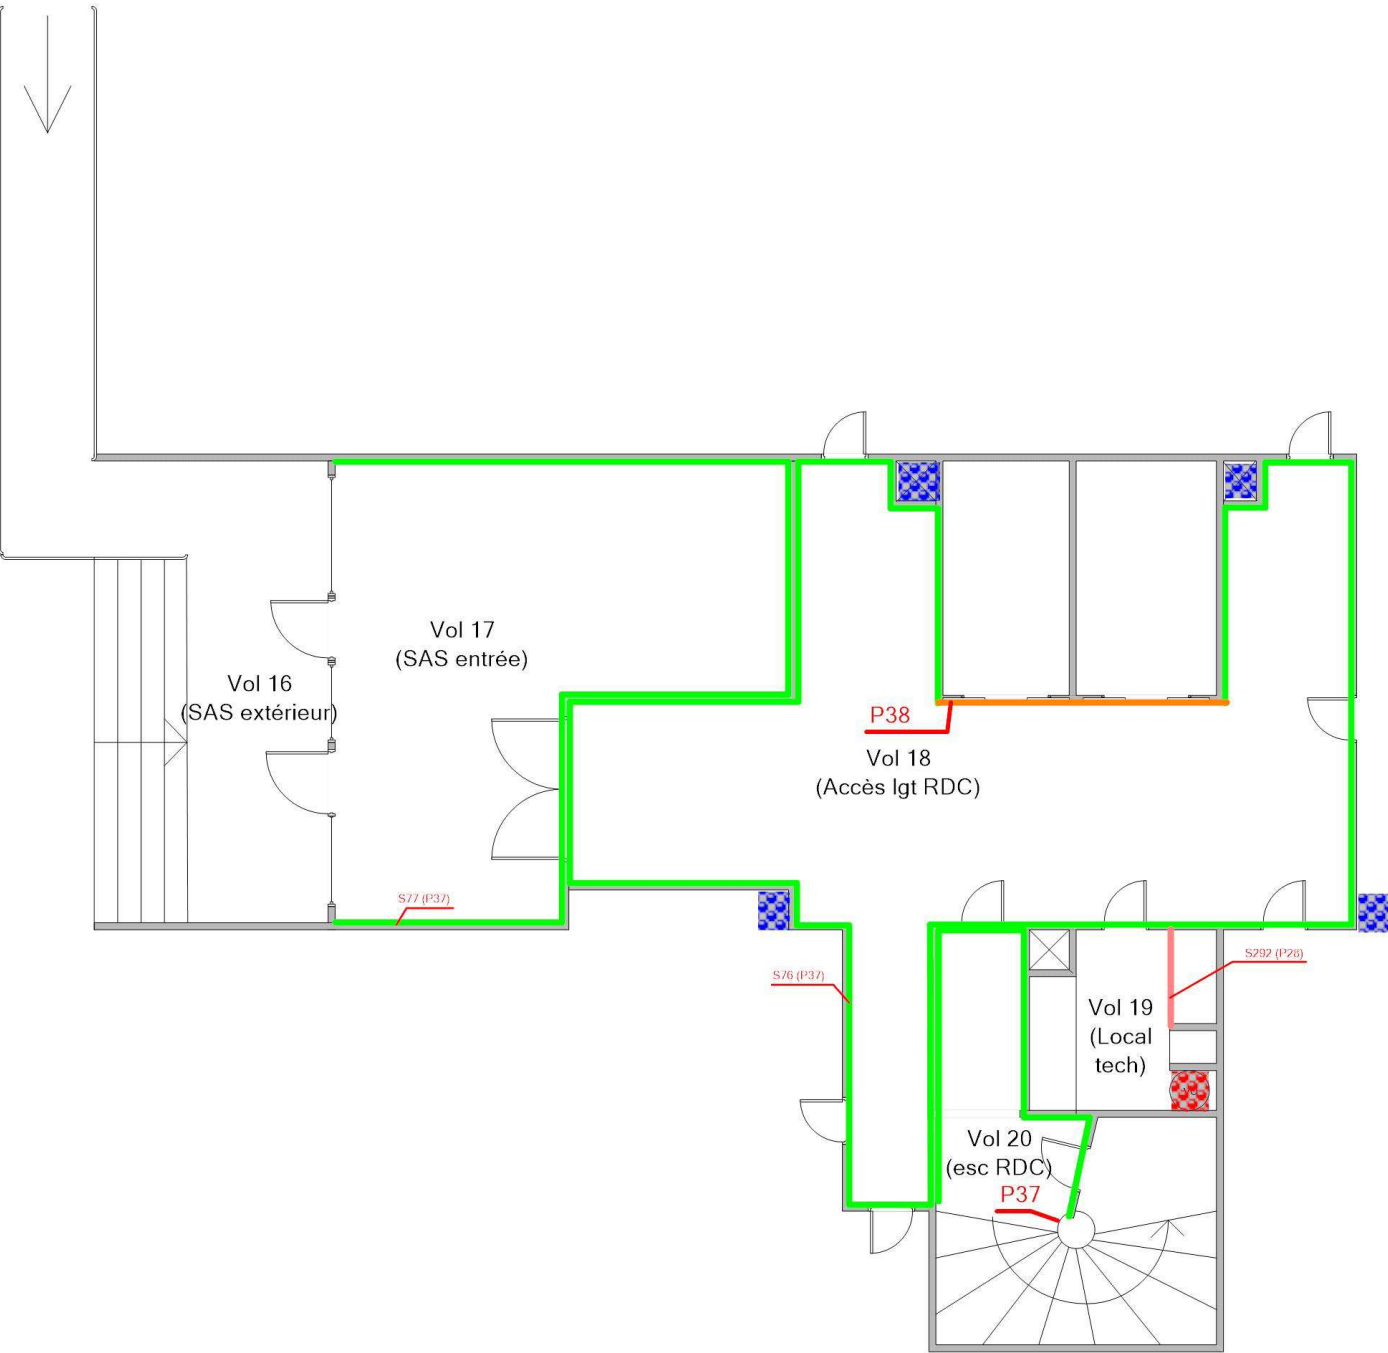RDC - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES				Référence: 002HD000811
				Légende
				 P38 : Colle de carrelage (plinthe)
				 S51: Conduit en fibres-ciment
				 P28 : Revêtement durs (plaques revêtues)
				 P37 : Colle de carrelage (plinthe)
				 S49: Conduit en fibres-ciment
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
 ST NICOLAS "TB" 53000 LAVAL		Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages	16/02/2016	JOUSSELIN David

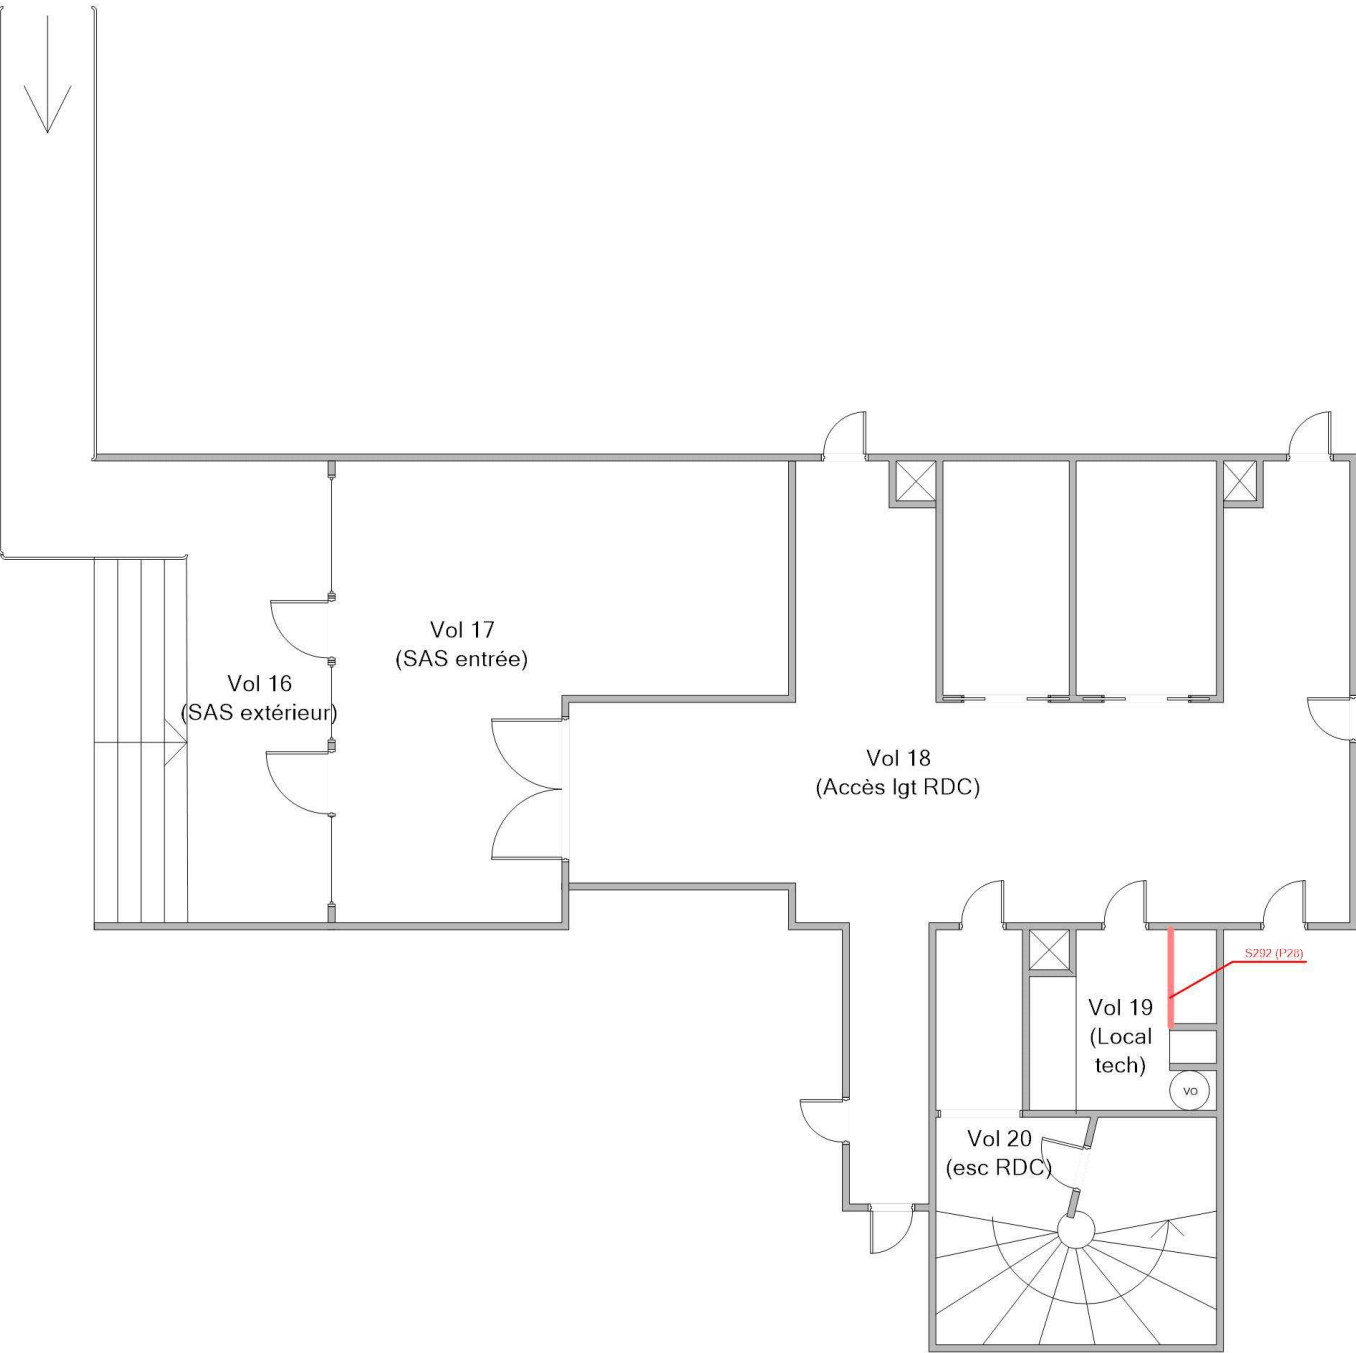
RDC - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS				Référence: 002HD000811
				Légende
				P28 : Revêtement durs (plaques revêtues)
Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
 ST NICOLAS "TB" 53000 LAVAL	Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages	16/02/2016	JOUSSELIN David	

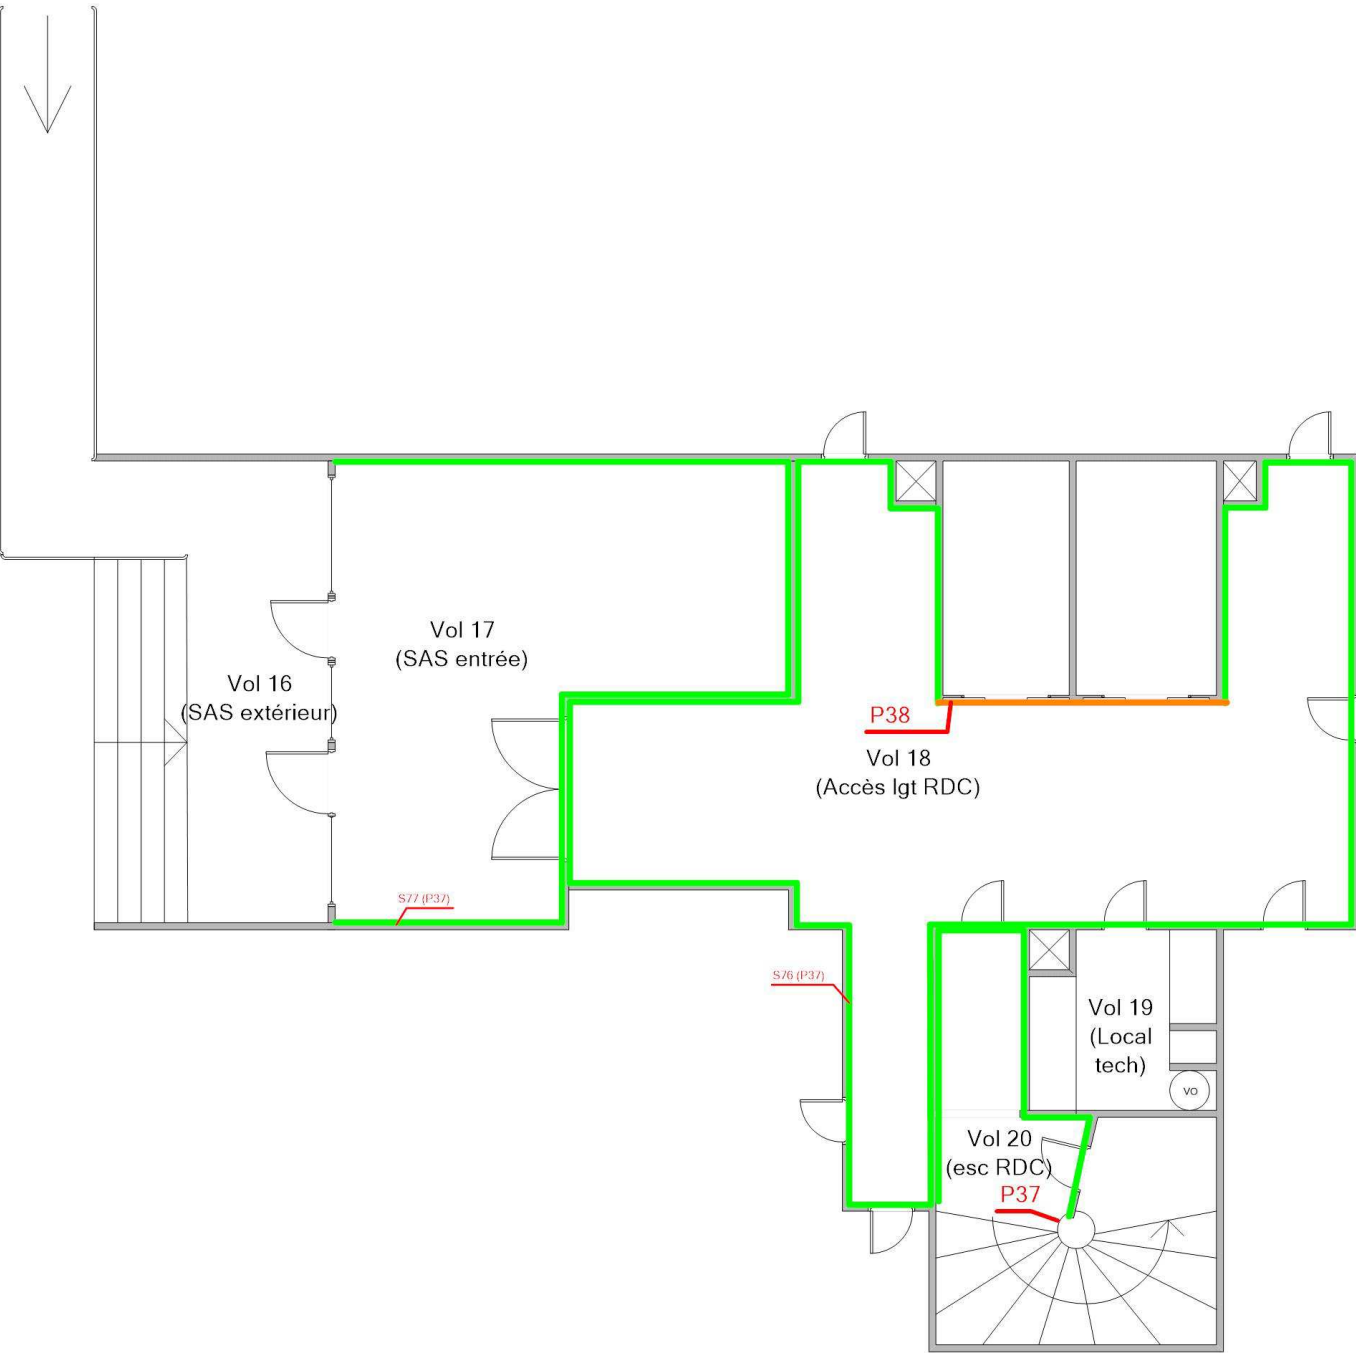
RDC - MPCA REVÊTEMENT DE MUR				Référence: 002HD000811
				Légende
				 P38 : Colle de carrelage (plinthe)
				 P37 : Colle de carrelage (plinthe)
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
 ST NICOLAS "TB" 53000 LAVAL		Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages	16/02/2016	JOUSSELIN David

RDC - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002HD000811

Légende

	S51: Conduit en fibres-ciment
	S49: Conduit en fibres-ciment


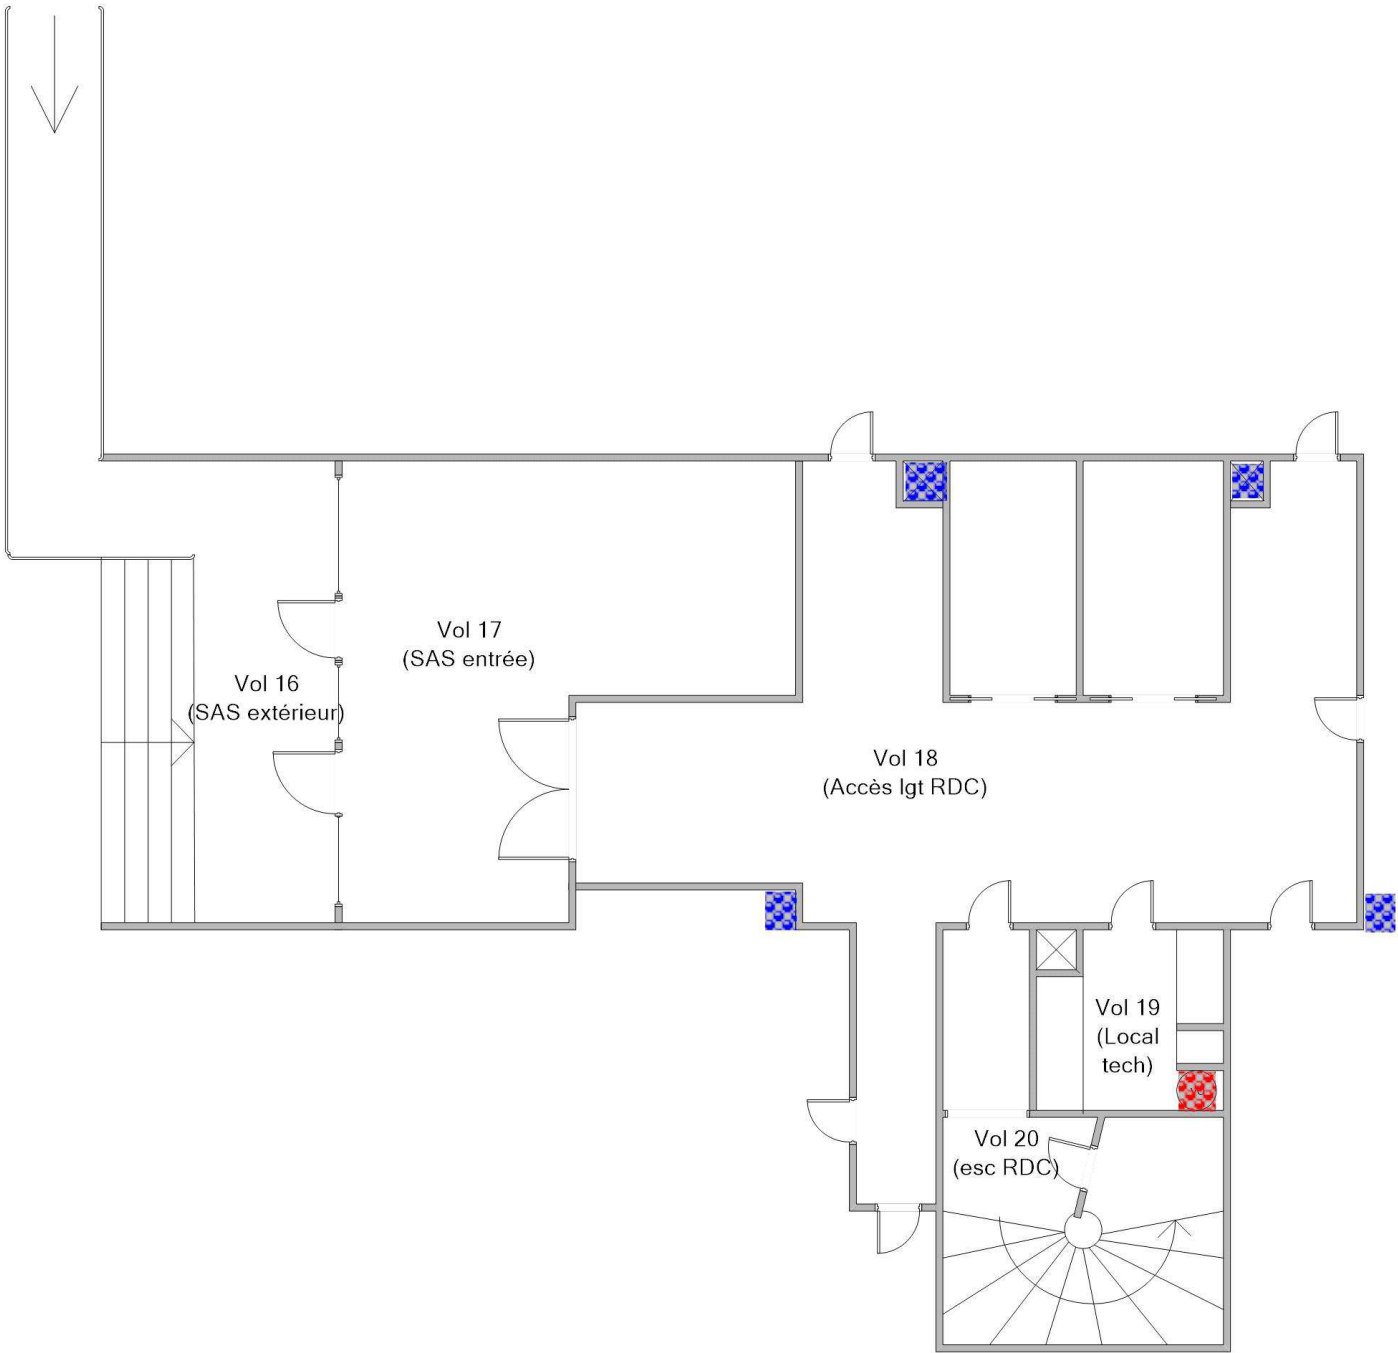



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
ST NICOLAS "TB" 53000 LAVAL	Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages	16/02/2016	JOUSSELIN David

ETAGE 1 / 2 / 3 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD000811

Légende

	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif

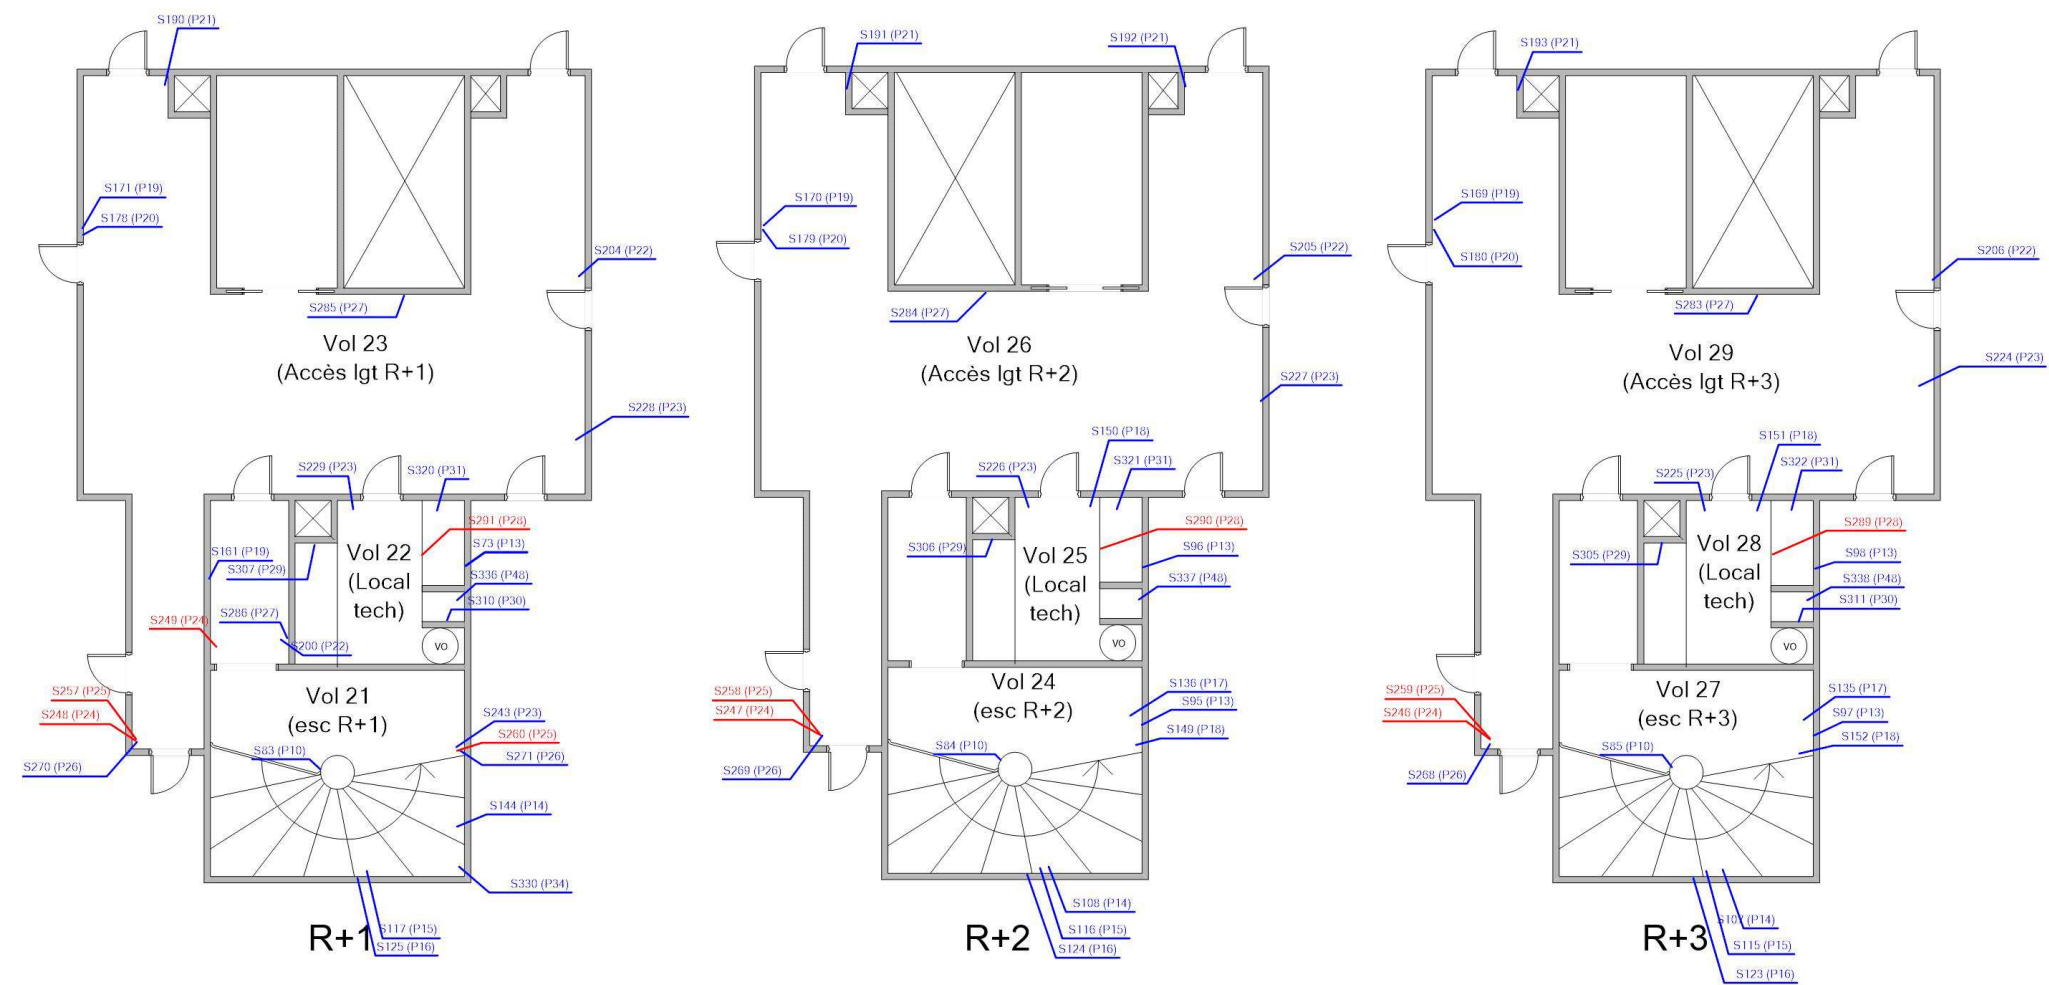

Adresse du bien
ST NICOLAS "TB"
53000 LAVAL


Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Date intervention
16/02/2016


Technicien intervenant
JOUSSELIN David

Légende


	S51: Conduit en fibres-ciment
	P28 : Revêtement durs (plaques revêtues)
	S49: Conduit en fibres-ciment
	P24 : Dalles plastiques
	P25 : Colle bitumeuses

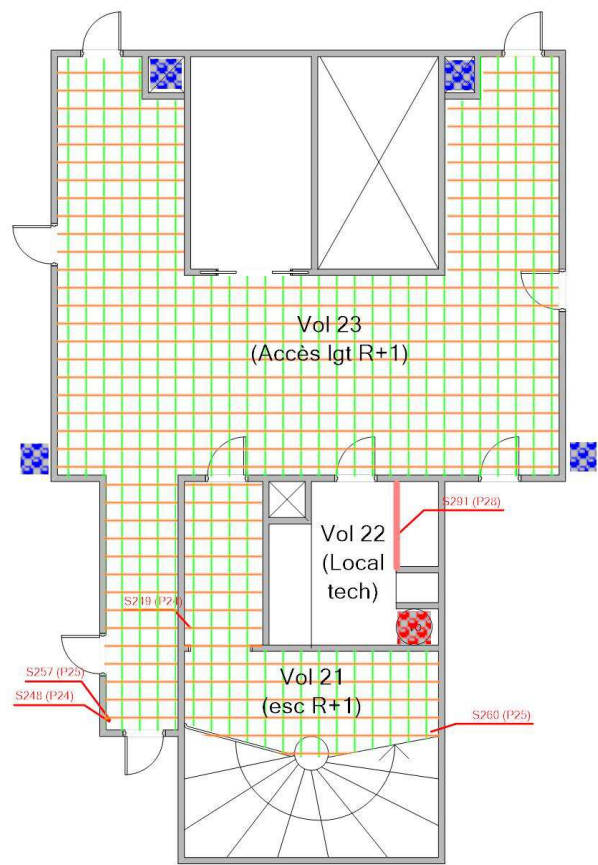

R+1

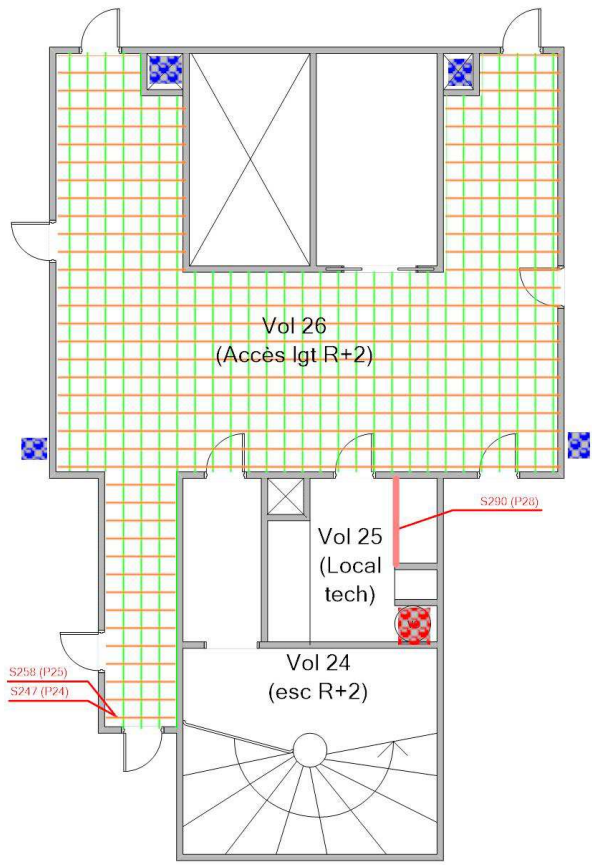

R+2

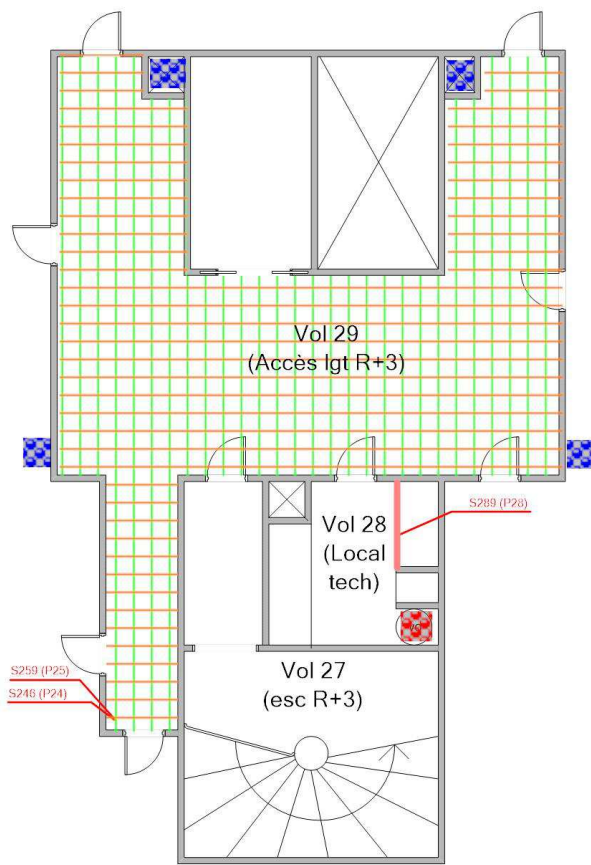

R+3



Adresse du bien

ST NICOLAS "TB"
53000 LAVAL

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Date intervention

16/02/2016

Technicien intervenant


JOUSSELIN David

ETAGE 1 / 2 / 3 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS


Référence:
002HD000811

Légende


 P28 : Revêtement durs
(plaques revêtues)

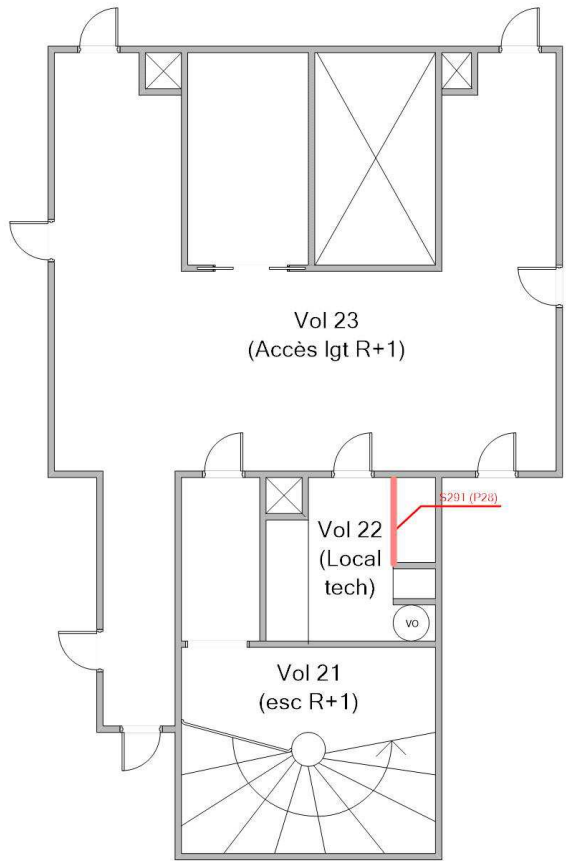

R+1

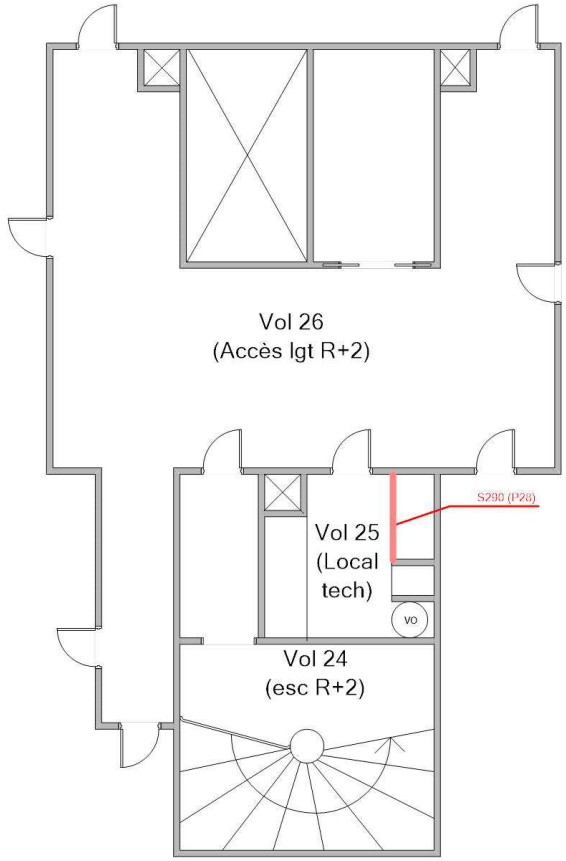

R+2

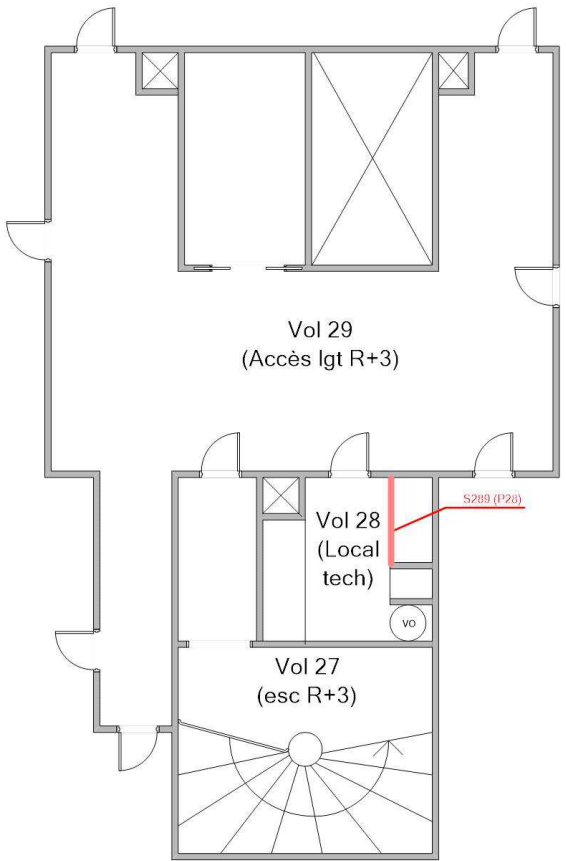

R+3



Adresse du bien

ST NICOLAS "TB"
53000 LAVAL

Désignation




Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Date intervention

16/02/2016

Technicien intervenant


JOUSSELIN David

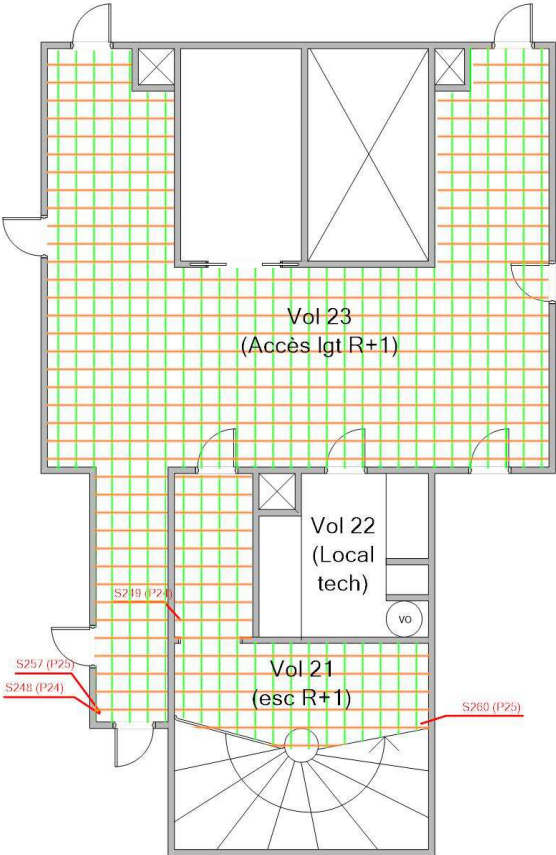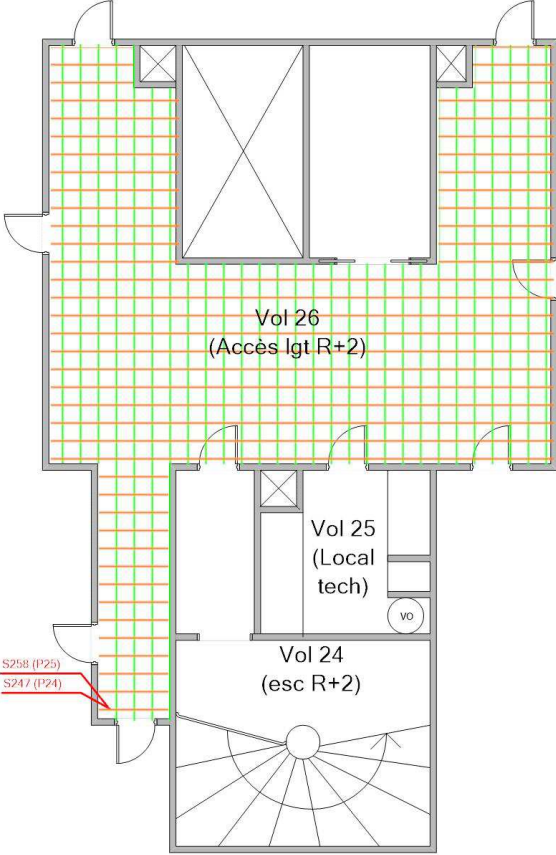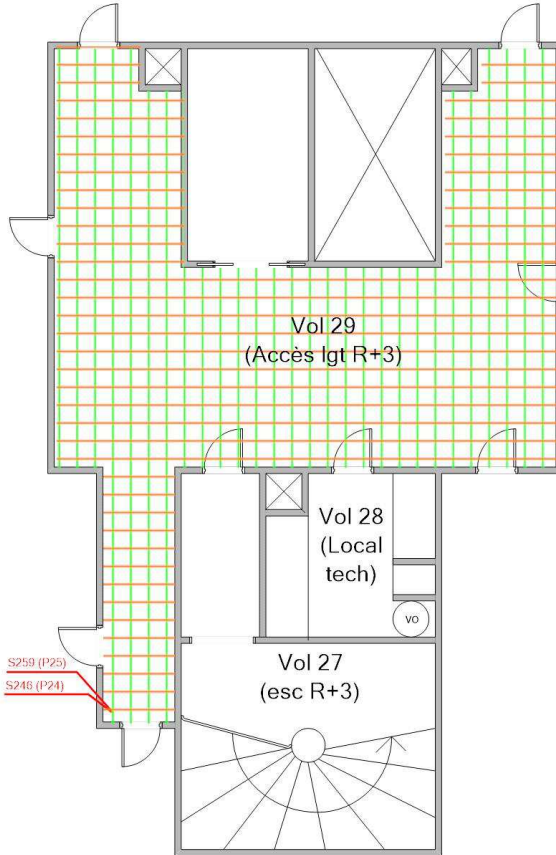
ETAGE 1 / 2 / 3 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL				Référence: 002HD000811
 R+1  R+2  R+3				Légende  P24 : Dalles plastiques  P25 : Colle bitumeuses
	Adresse du bien ST NICOLAS "TB" 53000 LAVAL	Désignation Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages	Date intervention 16/02/2016	Technicien intervenant JOUSSELIN David

ETAGE 1 / 2 / 3 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS


Référence:
002HD000811

Légende


	S51: Conduit en fibres-ciment
	S49: Conduit en fibres-ciment

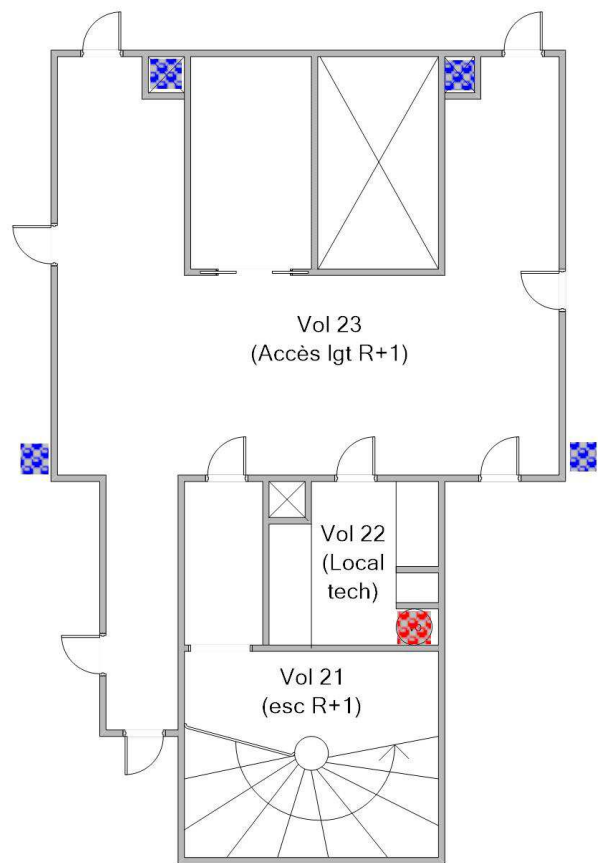

R+1

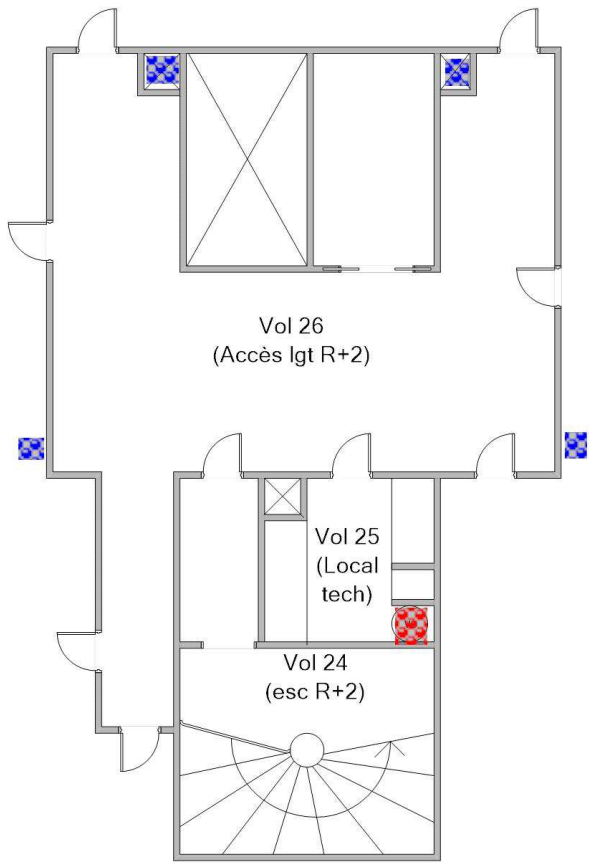

R+2

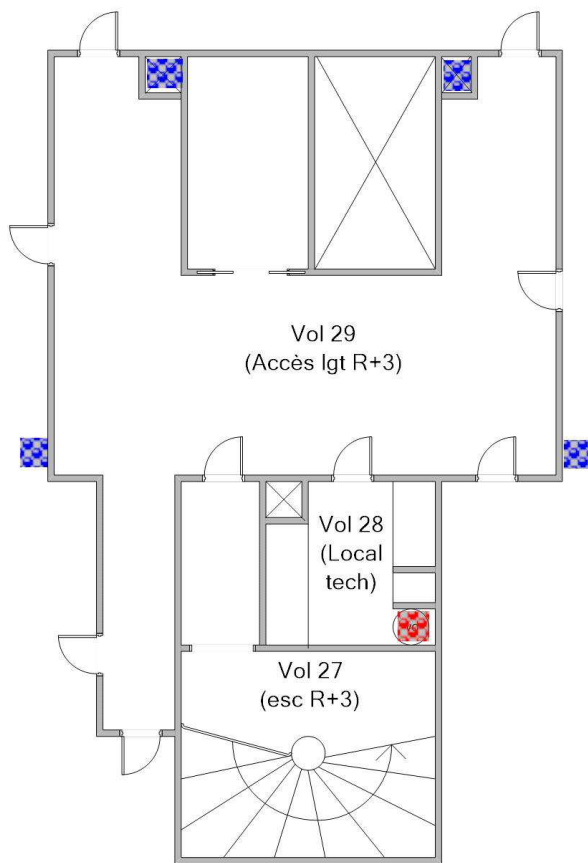

R+3



Adresse du bien

ST NICOLAS "TB"
53000 LAVAL

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Date intervention

16/02/2016

Technicien intervenant


JOUSSELIN David

ETAGE 4 / 5 / 6 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD000811

Légende

	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif

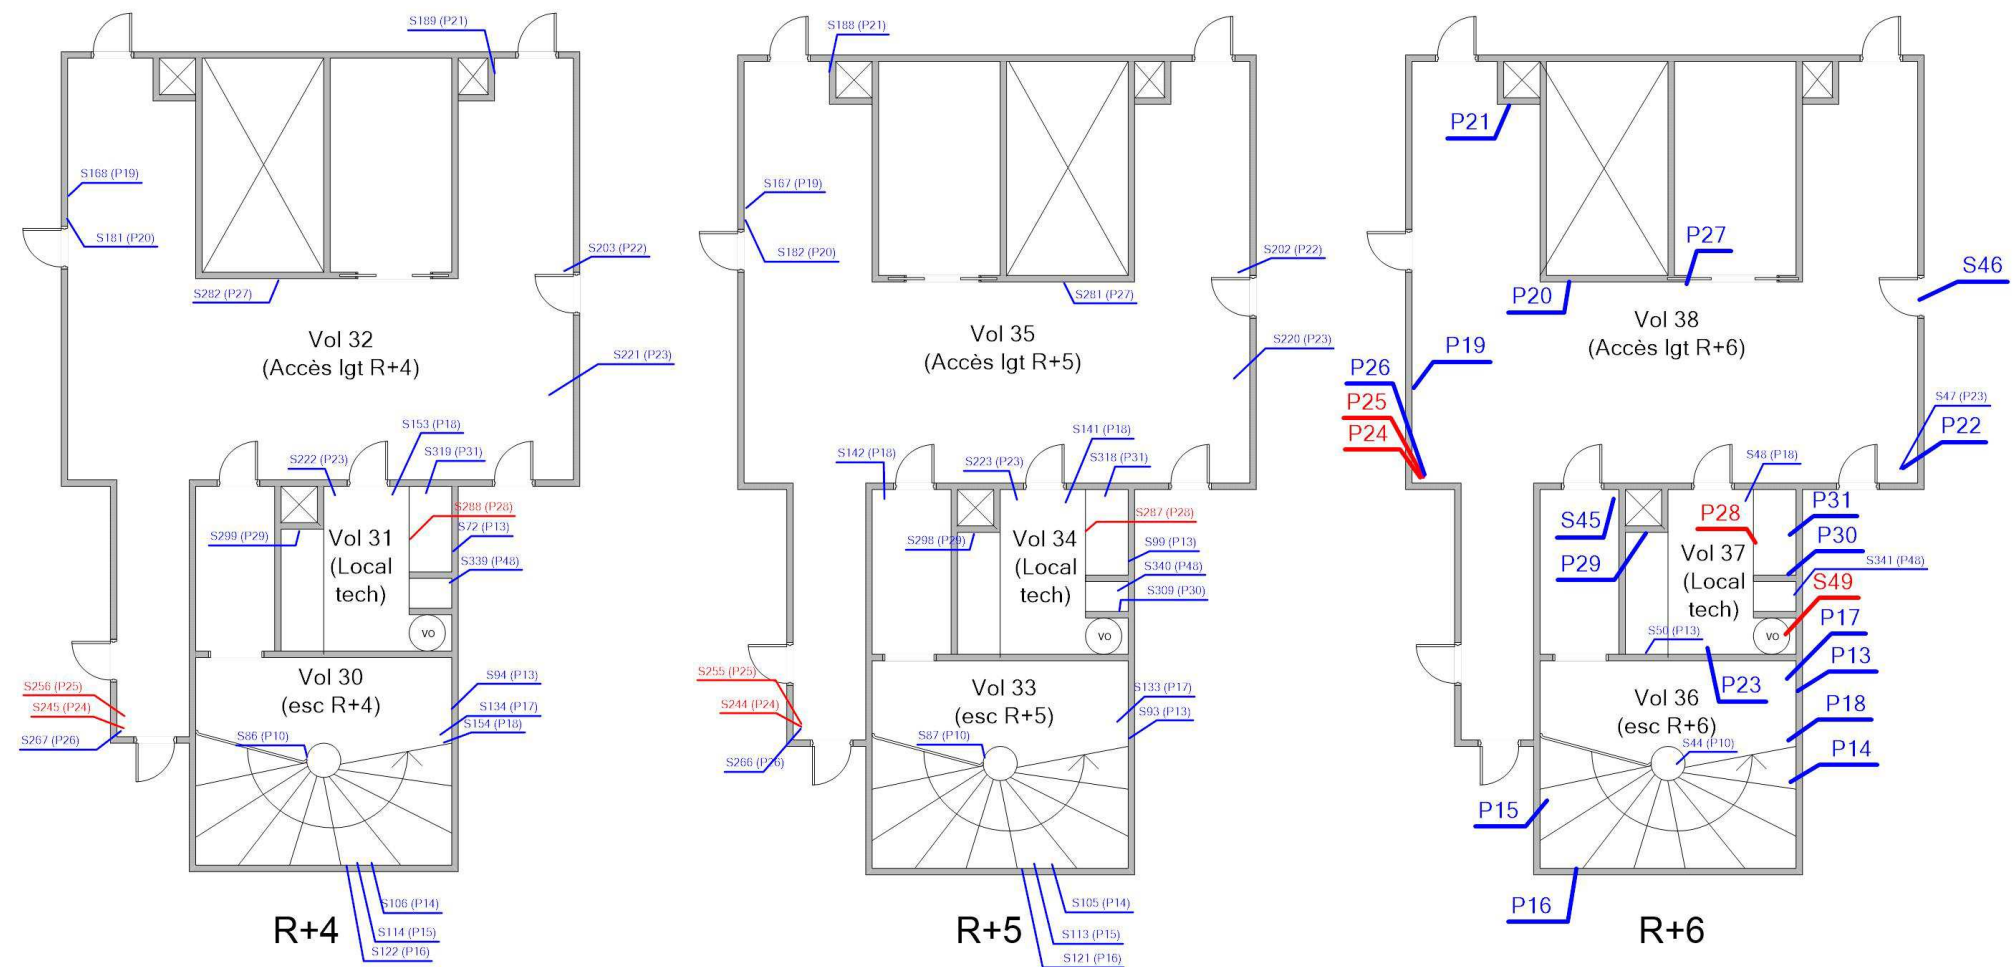

Adresse du bien

ST NICOLAS "TB"
53000 LAVAL

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Date intervention


16/02/2016

Technicien intervenant


JOUSSELIN David

Légende


	S51: Conduit en fibres-ciment
	P28 : Revêtement durs (plaques revêtues)
	S49: Conduit en fibres-ciment
	P24 : Dalles plastiques
	P25 : Colle bitumeuses

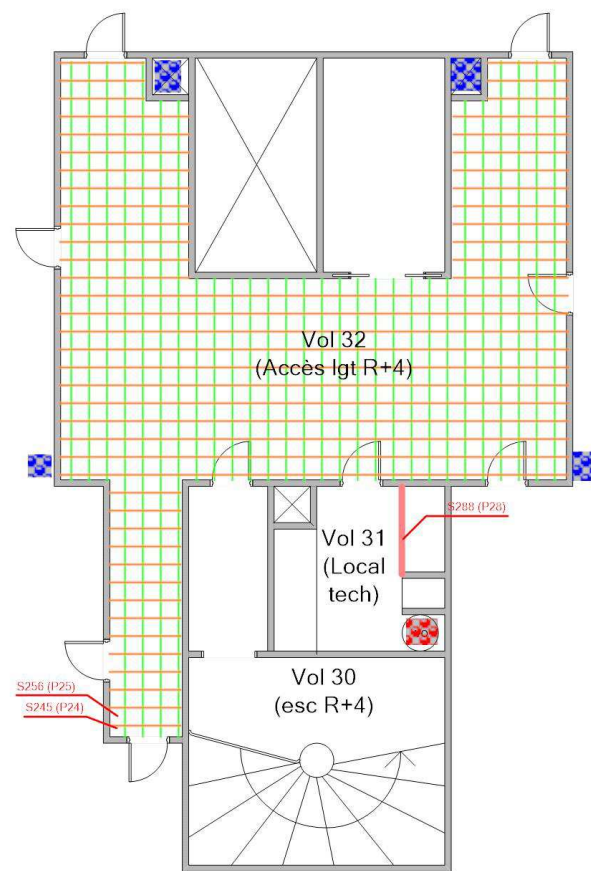

R+4

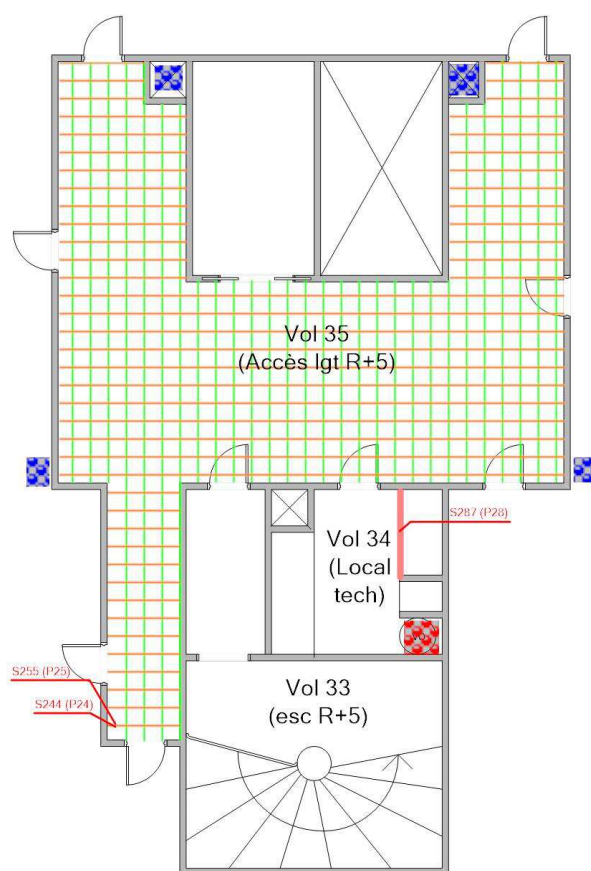

R+5

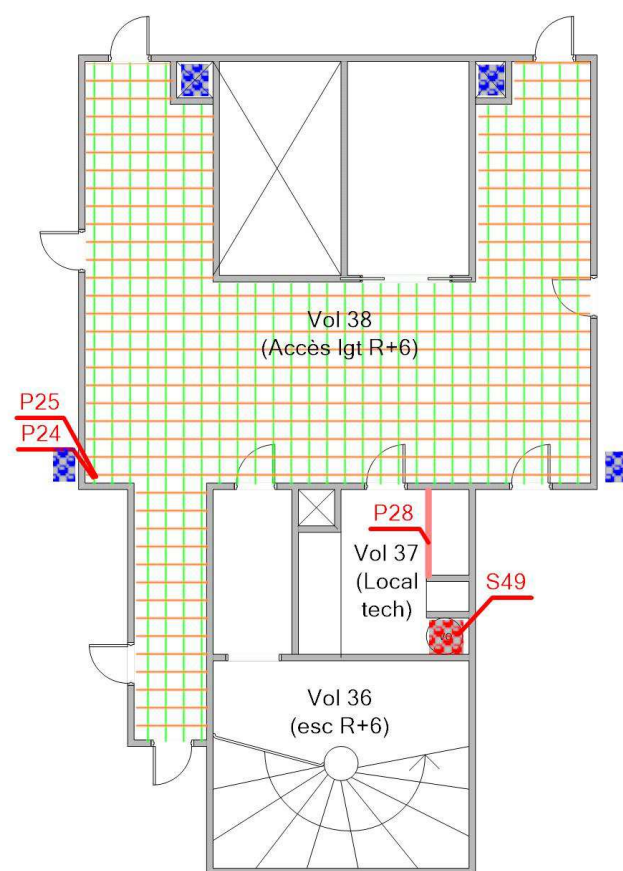

R+6



Adresse du bien

ST NICOLAS "TB"
53000 LAVAL

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Date intervention

16/02/2016

Technicien intervenant


JOUSSELIN David

ETAGE 4 / 5 / 6 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS


Référence:
002HD000811

Légende


 P28 : Revêtement durs
(plaques revêtues)

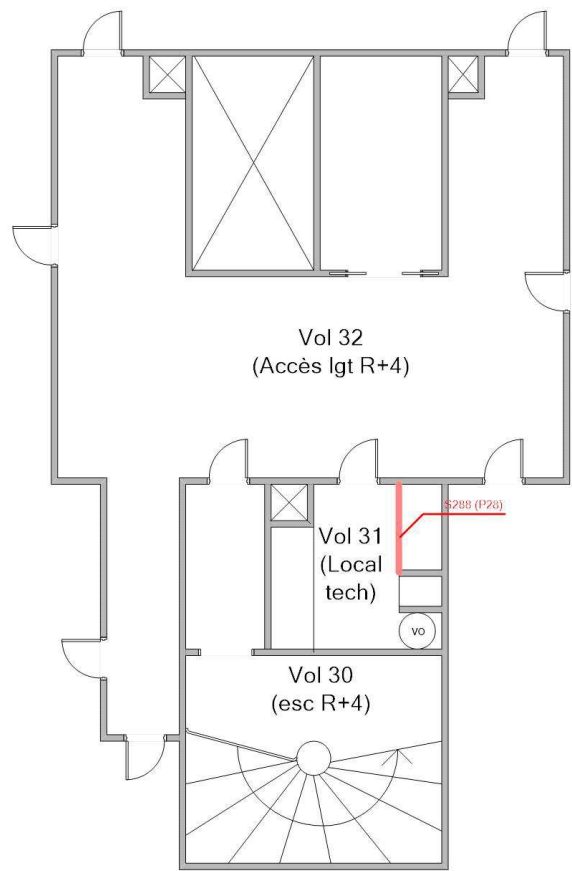

R+4

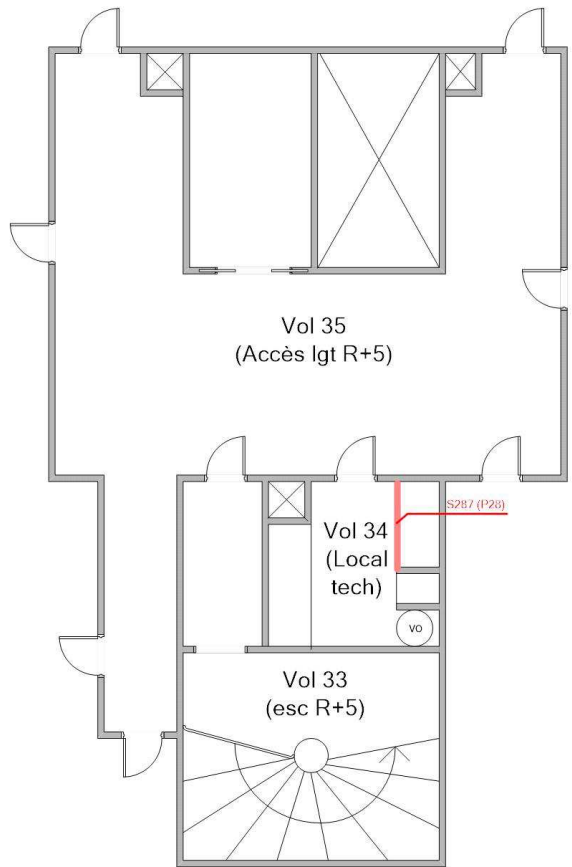

R+5

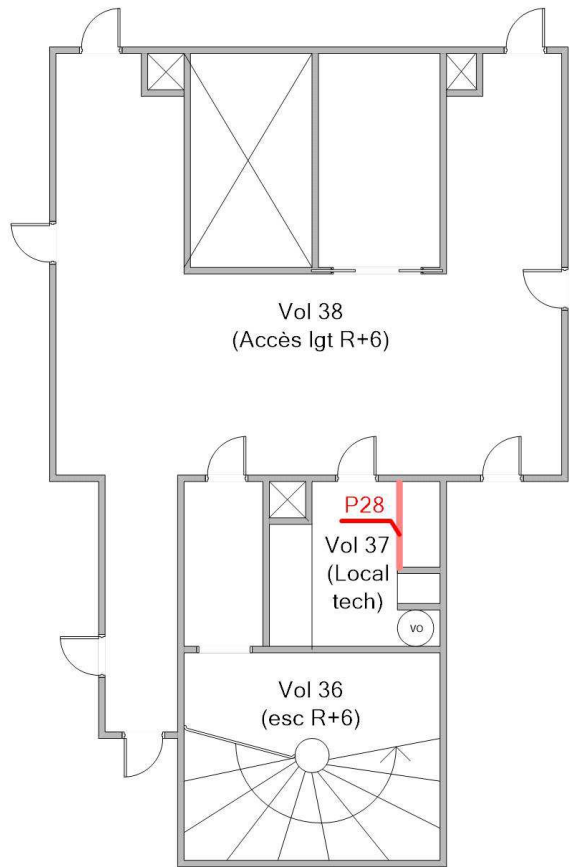

R+6



Adresse du bien

ST NICOLAS "TB"
53000 LAVAL

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Date intervention


16/02/2016


Technicien intervenant

JOUSSELIN David


ETAGE 4 / 5 / 6 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL				Référence: 002HD000811	
Vol 32 (Accès lgt R+4) Vol 31 (Local tech) Vol 30 (esc R+4) S256 (P25) S245 (P24) R+4 Vol 35 (Accès lgt R+5) Vol 34 (Local tech) Vol 33 (esc R+5) S244 (P24) R+5 Vol 38 (Accès lgt R+6) Vol 37 (Local tech) Vol 36 (esc R+6) P25 P24 R+6				Légende	
					P24 : Dalles plastiques
					P25 : Colle bitumeuses

Légende


	S51: Conduit en fibres-ciment
	S49: Conduit en fibres-ciment

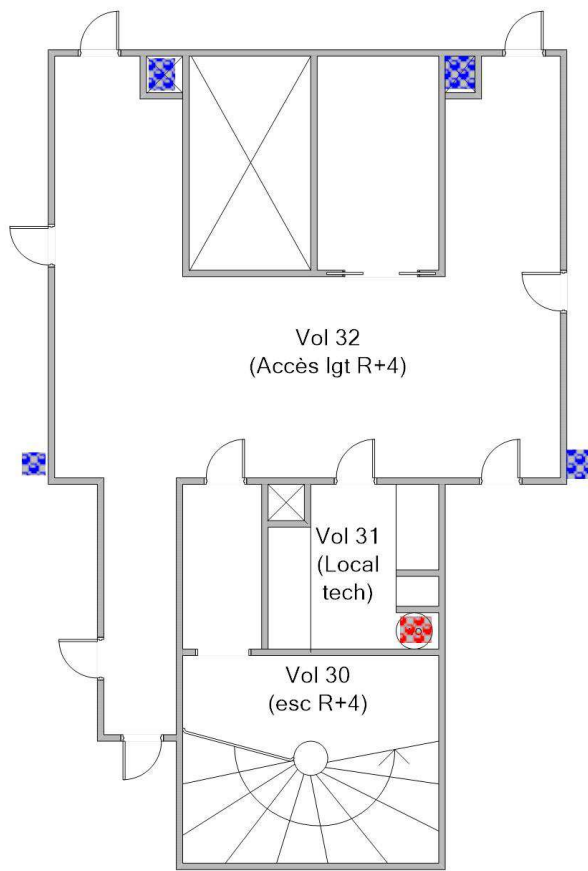

R+4

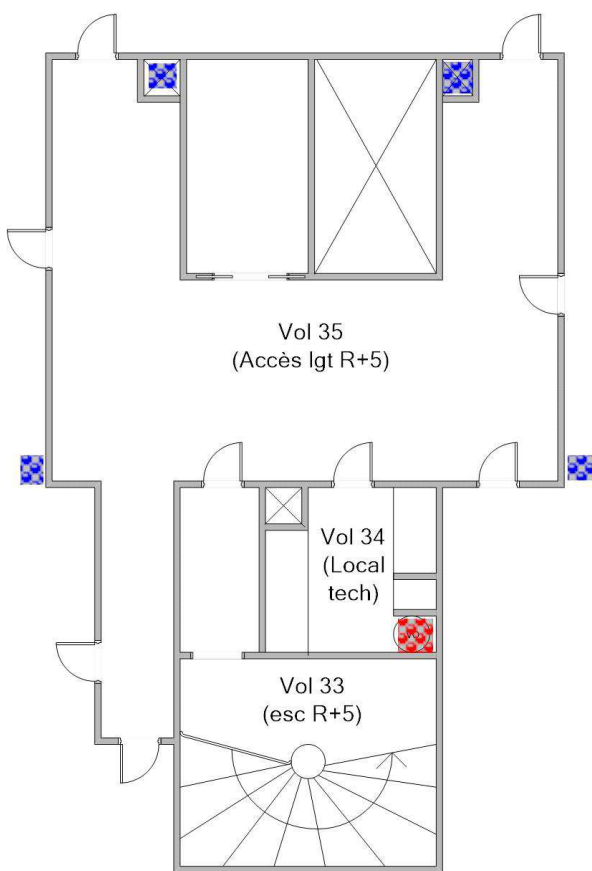

R+5

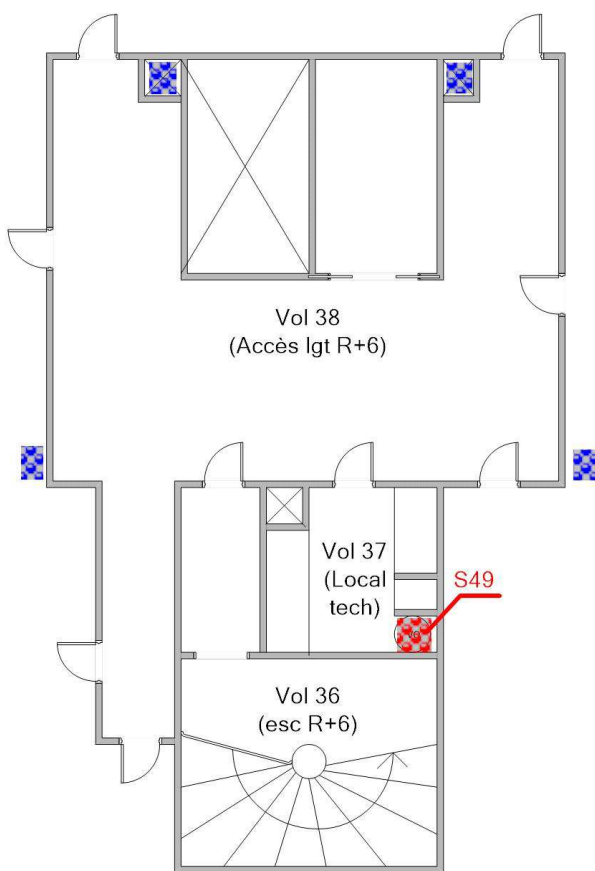

R+6



Adresse du bien

ST NICOLAS "TB"
53000 LAVAL

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Date intervention

16/02/2016

Technicien intervenant


JOUSSELIN David

ETAGE 7 / 8 / 9 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD000811

Légende

	Localisation dun prélèvement
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif

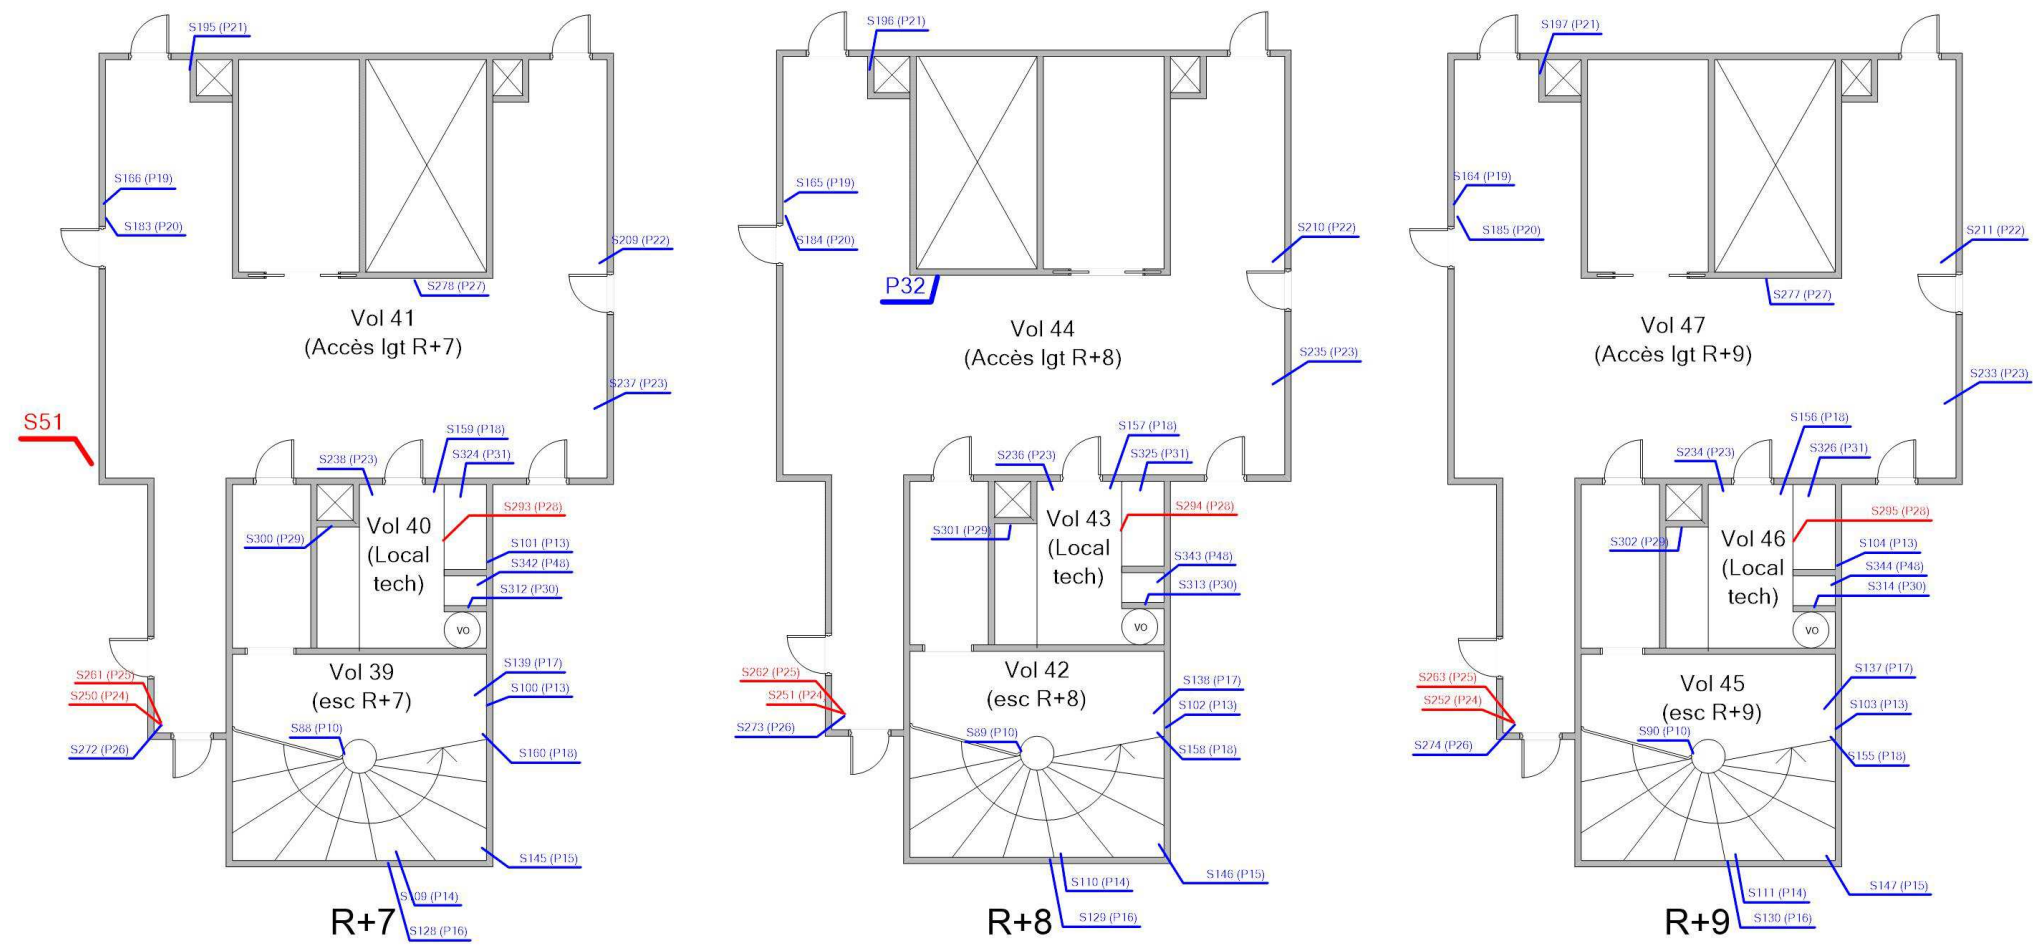

Adresse du bien

ST NICOLAS "TB"
53000 LAVAL

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Date intervention

16/02/2016

Technicien intervenant


JOUSSELIN David

ETAGE 7 / 8 / 9 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002HD000811

Légende


	S51: Conduit en fibres-ciment
	P28 : Revêtement durs (plaques revêtues)
	S49: Conduit en fibres-ciment
	P24 : Dalles plastiques
	P25 : Colle bitumeuses

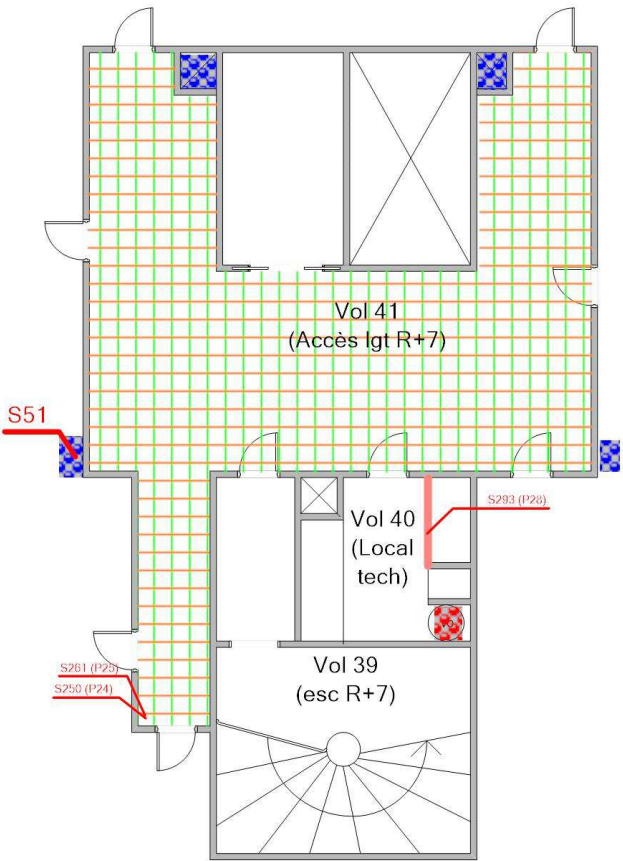

R+7

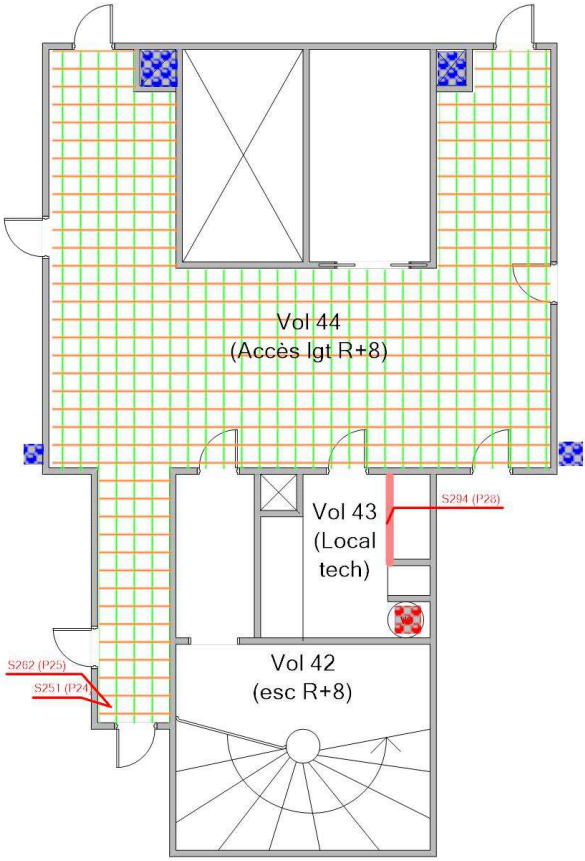

R+8

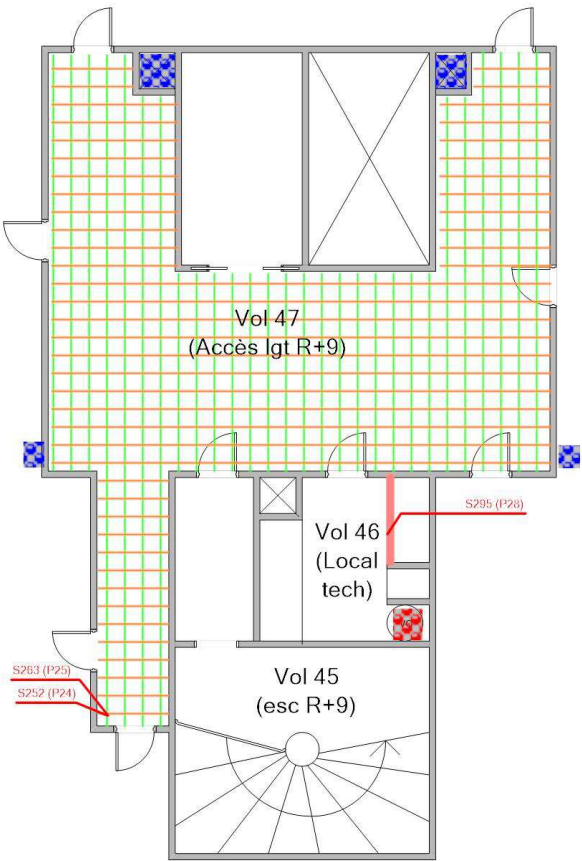

R+9



Adresse du bien

ST NICOLAS "TB"
53000 LAVAL

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Date intervention

16/02/2016

Technicien intervenant


JOUSSELIN David

ETAGE 7 / 8 / 9 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS


Référence:
002HD000811

Légende


 P28 : Revêtement durs
(plaques revêtues)

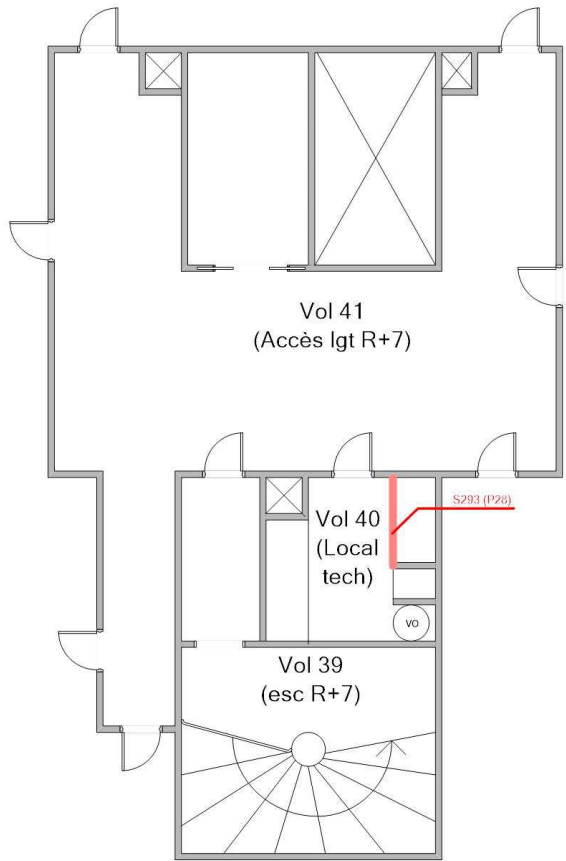

R+7

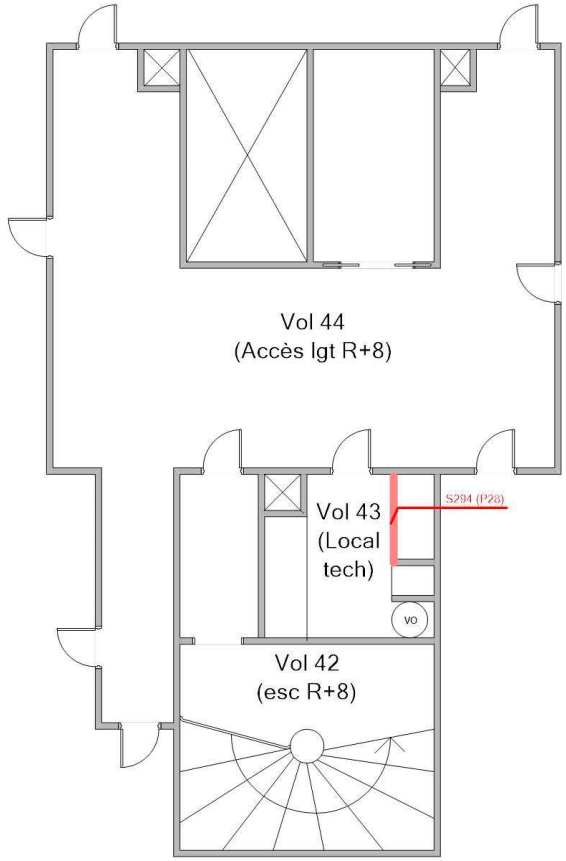

R+8

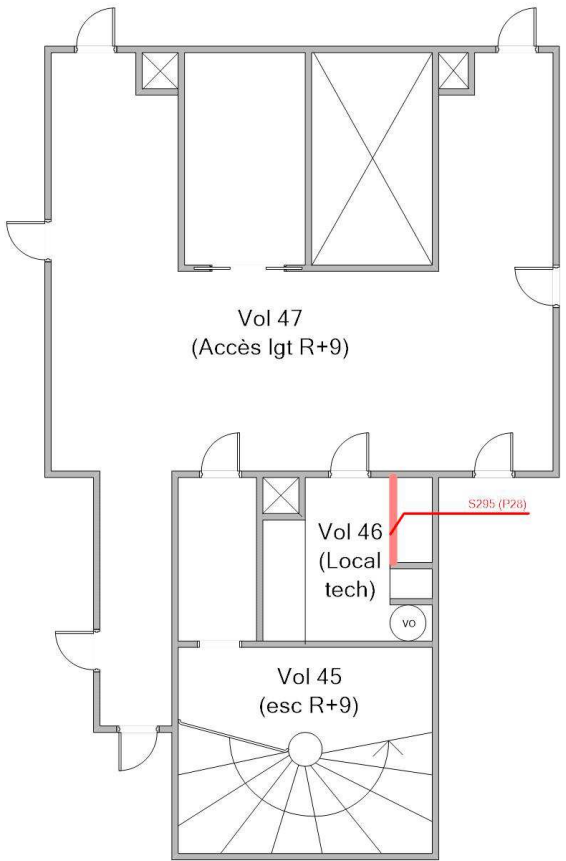

R+9



Adresse du bien

ST NICOLAS "TB"
53000 LAVAL

Désignation




Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Date intervention



16/02/2016


Technicien intervenant

JOUSSELIN David

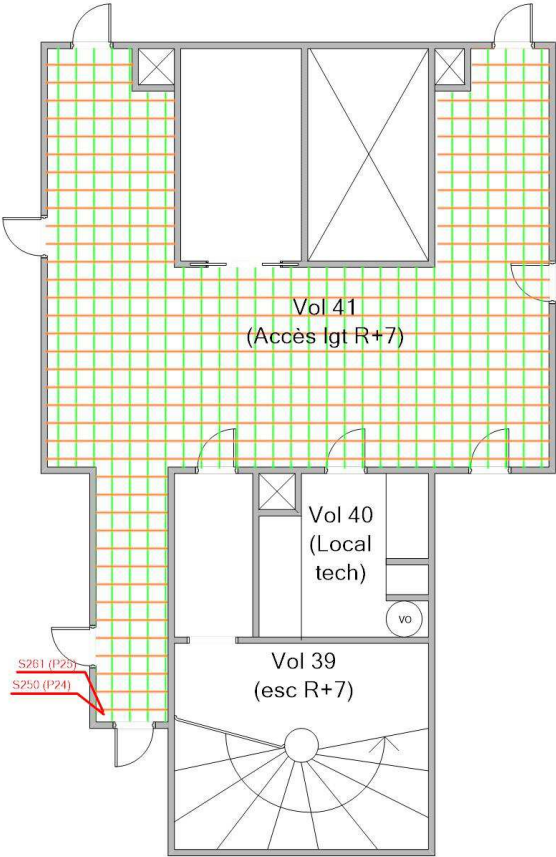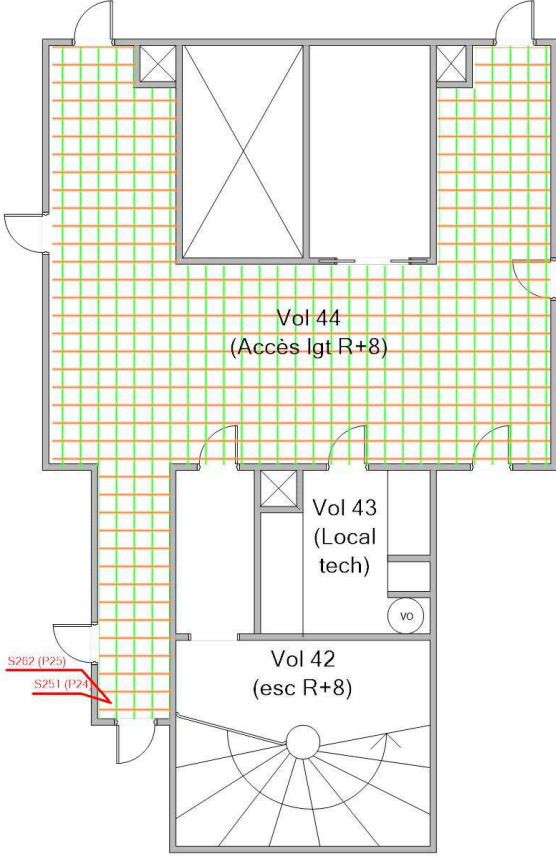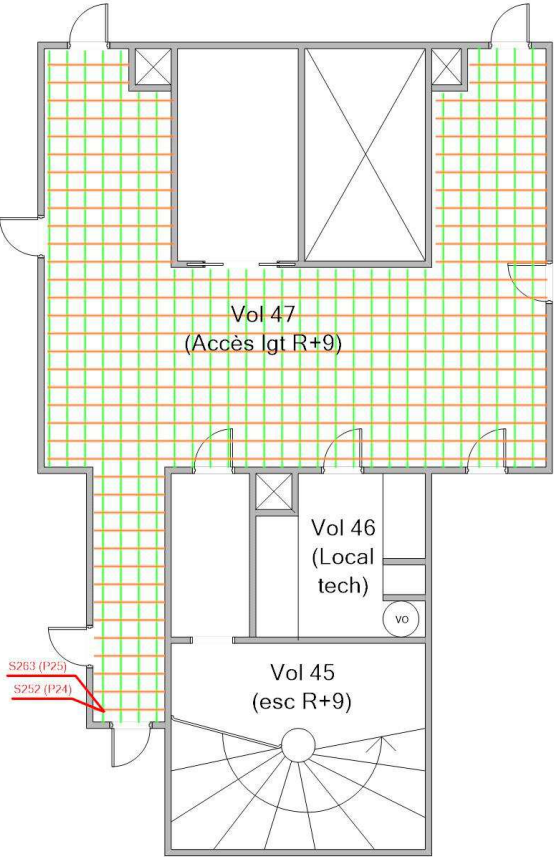
ETAGE 7 / 8 / 9 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL				Référence: 002HD000811
   R+7 R+8 R+9				Légende  P24 : Dalles plastiques  P25 : Colle bitumeuses
	Adresse du bien ST NICOLAS "TB" 53000 LAVAL	Désignation Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages	Date intervention 16/02/2016	Technicien intervenant JOUSSELIN David

Légende


	S51: Conduit en fibres-ciment
	S49: Conduit en fibres-ciment

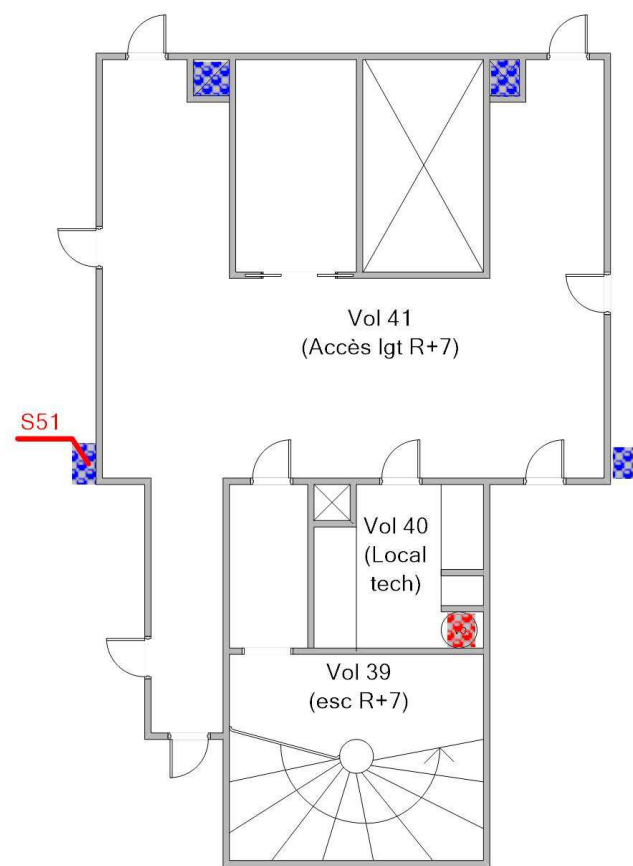

R+7

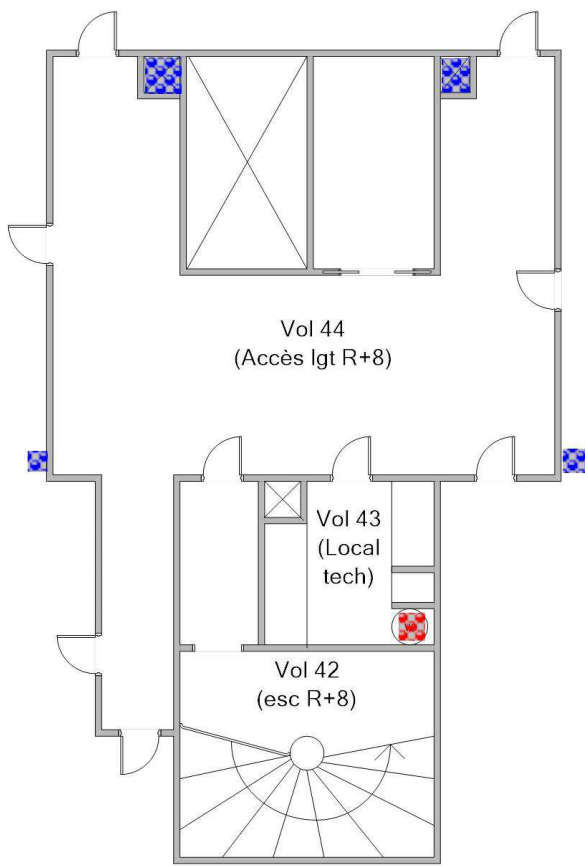

R+8

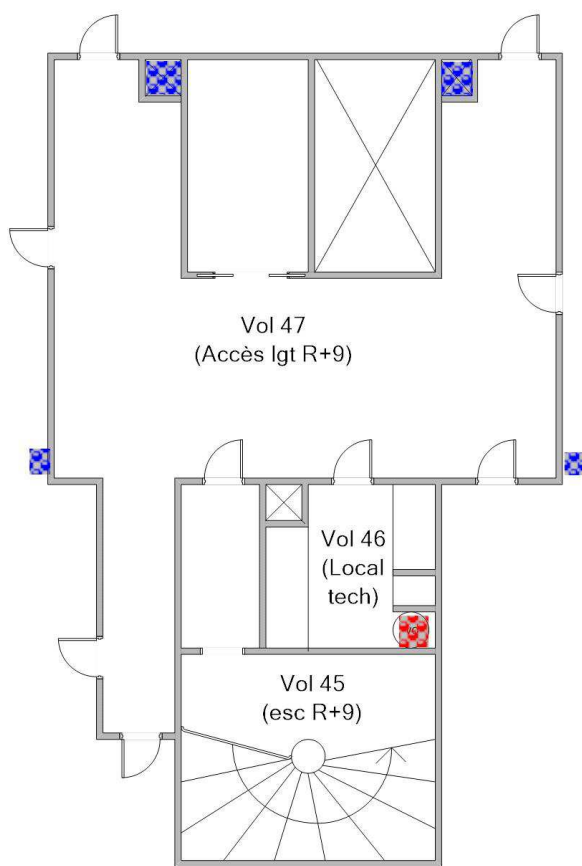

R+9



Adresse du bien

ST NICOLAS "TB"
53000 LAVAL

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Date intervention

16/02/2016


Technicien intervenant

JOUSSELIN David

ETAGE 10 / 11 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD000811

Légende

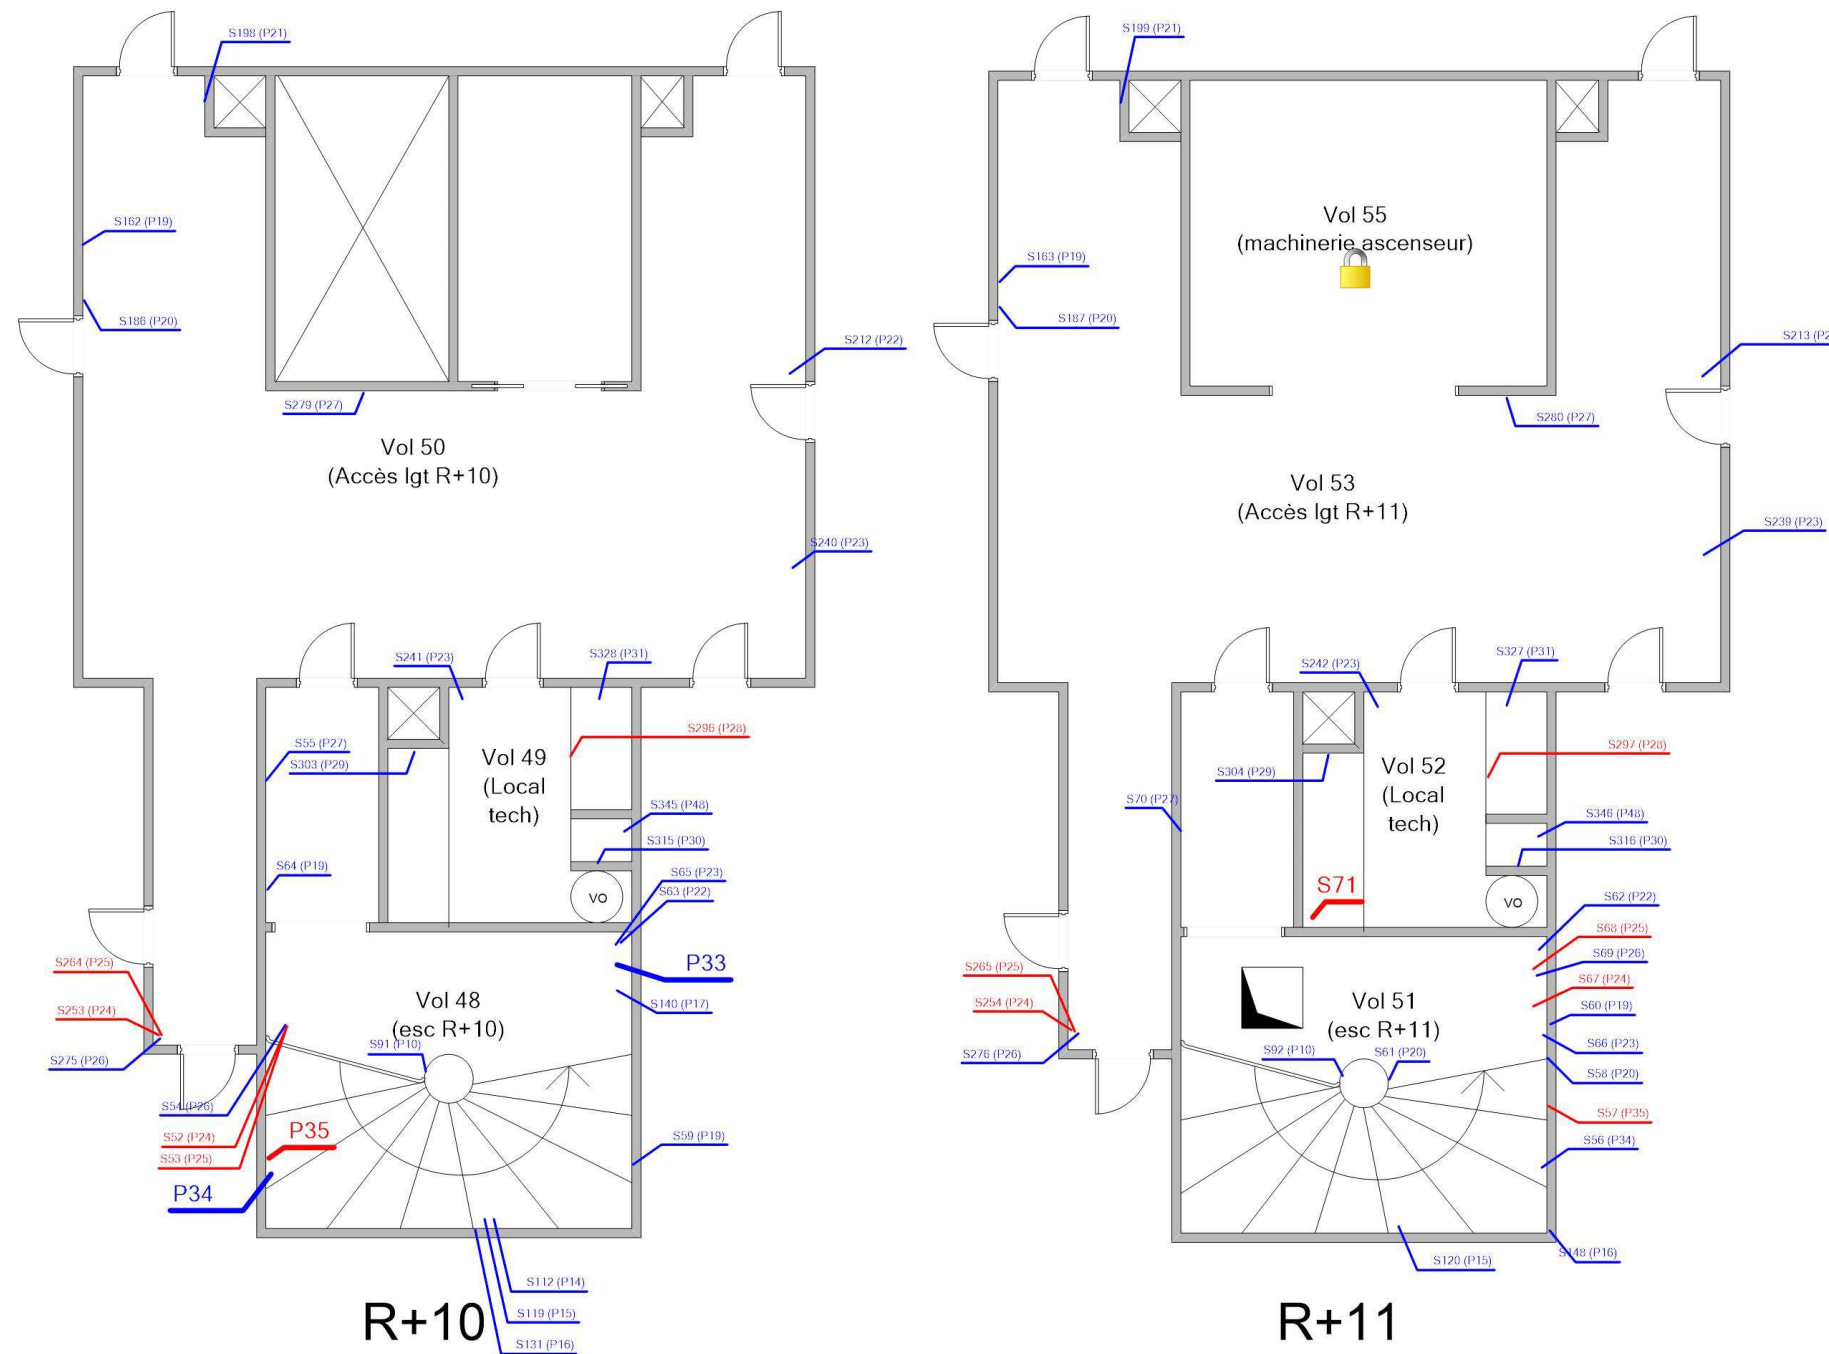

Localisation du
prélèvement positif

Localisation du prélèvement	
--------------------------------	--

A graph with a vertical axis labeled 'S' and a horizontal axis labeled 't'. The curve starts at the origin (0,0), increases linearly with a constant positive slope, and then becomes a horizontal line, indicating that S remains constant after a certain time.

Localisation dun sondage négatif

A graph with a vertical axis labeled S and a horizontal axis labeled t . The curve starts at the origin, increases linearly with a constant positive slope, and then becomes a horizontal line.

Localisation du sondage positif



Volume non visité

R+10

R+11



Adresse du bien

ST NICOLAS "TB"
53000 LAVAL

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages
--

Date intervention

	16/02/2016
--	------------



Techniciens intervenant


JOUSSELIN David

ETAGE 10 / 11 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002HD000811

Légende

	P35 : Enduit de rebouchage
	S51: Conduit en fibres-ciment
	P28 : Revêtement durs (plaques revêtues)
	S49: Conduit en fibres-ciment
	P24 : Dalles plastiques
	P25 : Colle bitumeuses
	S71: Conduit en fibres-ciment

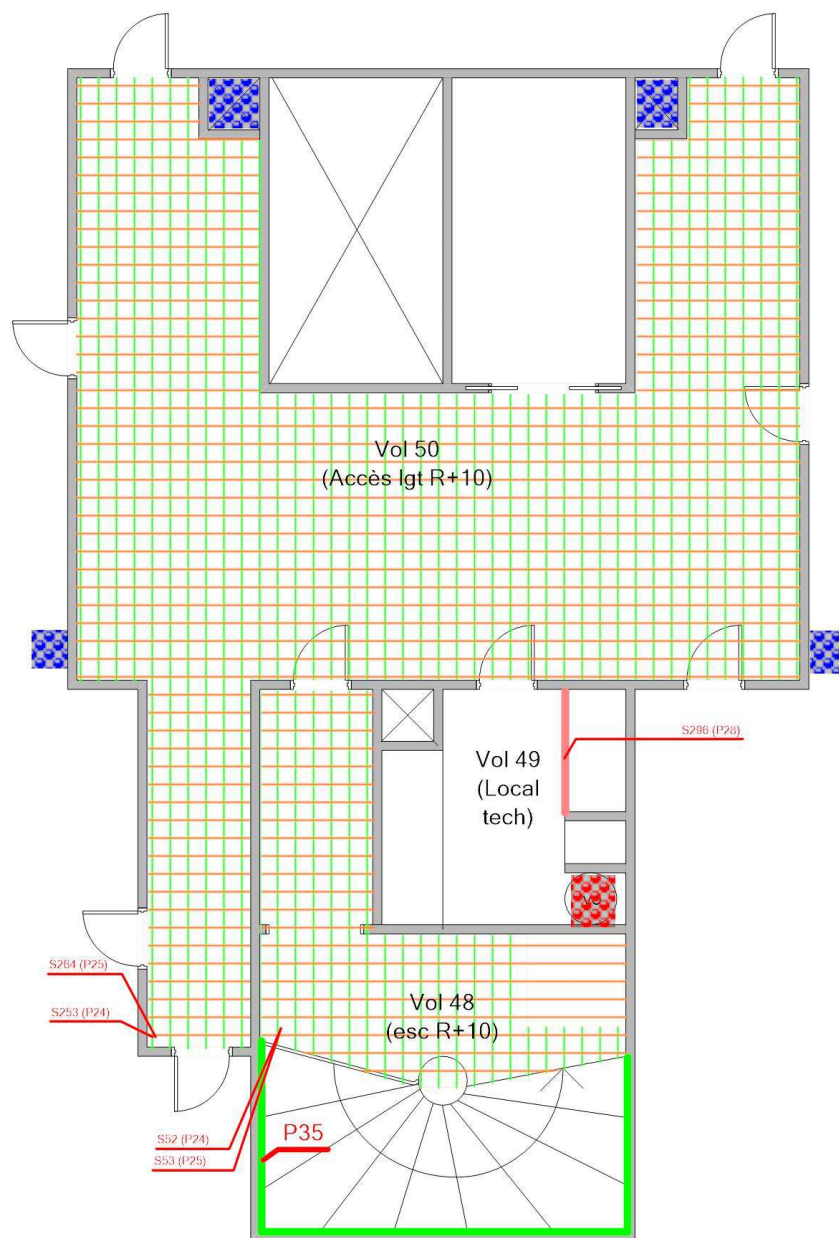

R+10

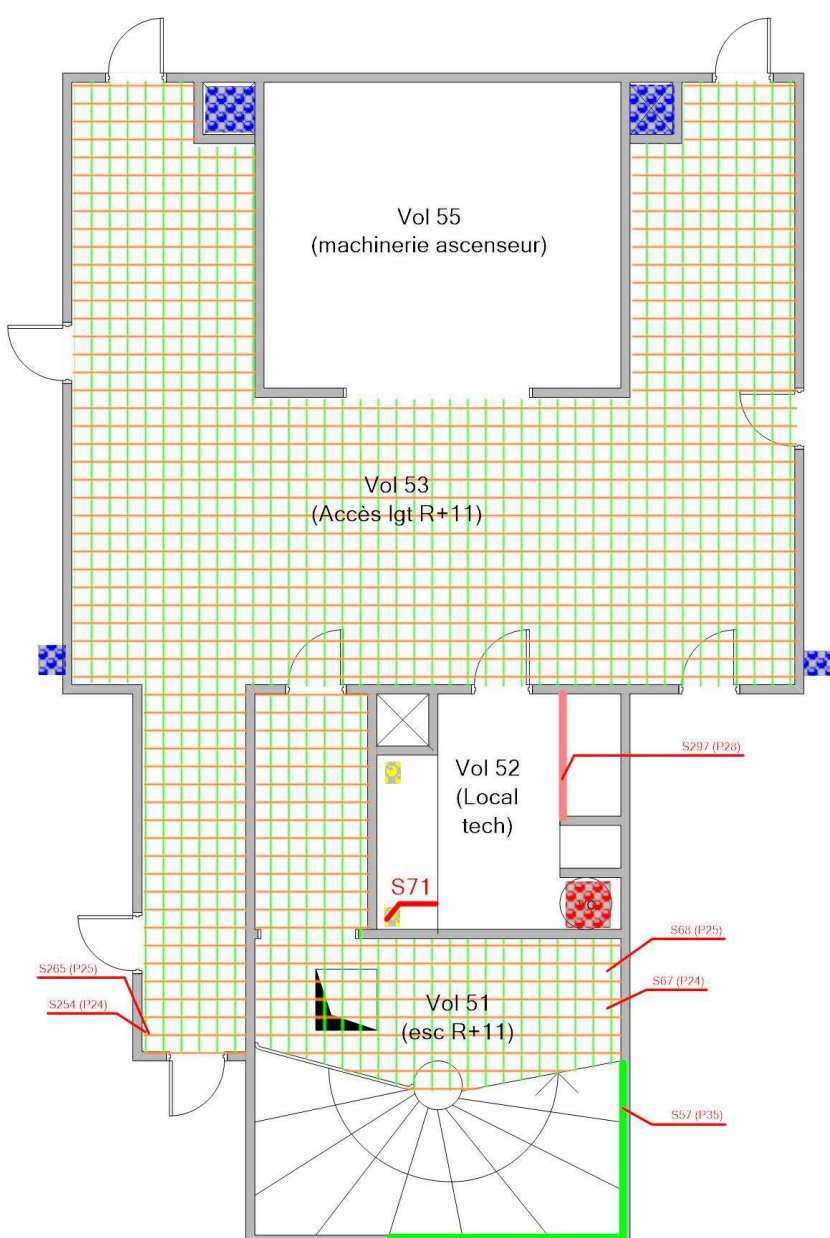


R+11




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
ST NICOLAS "TB" 53000 LAVAL	Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages	16/02/2016	JOUSSELIN David

Légende

	P35 : Enduit de rebouchage
	P28 : Revêtement durs (plaques revêtues)

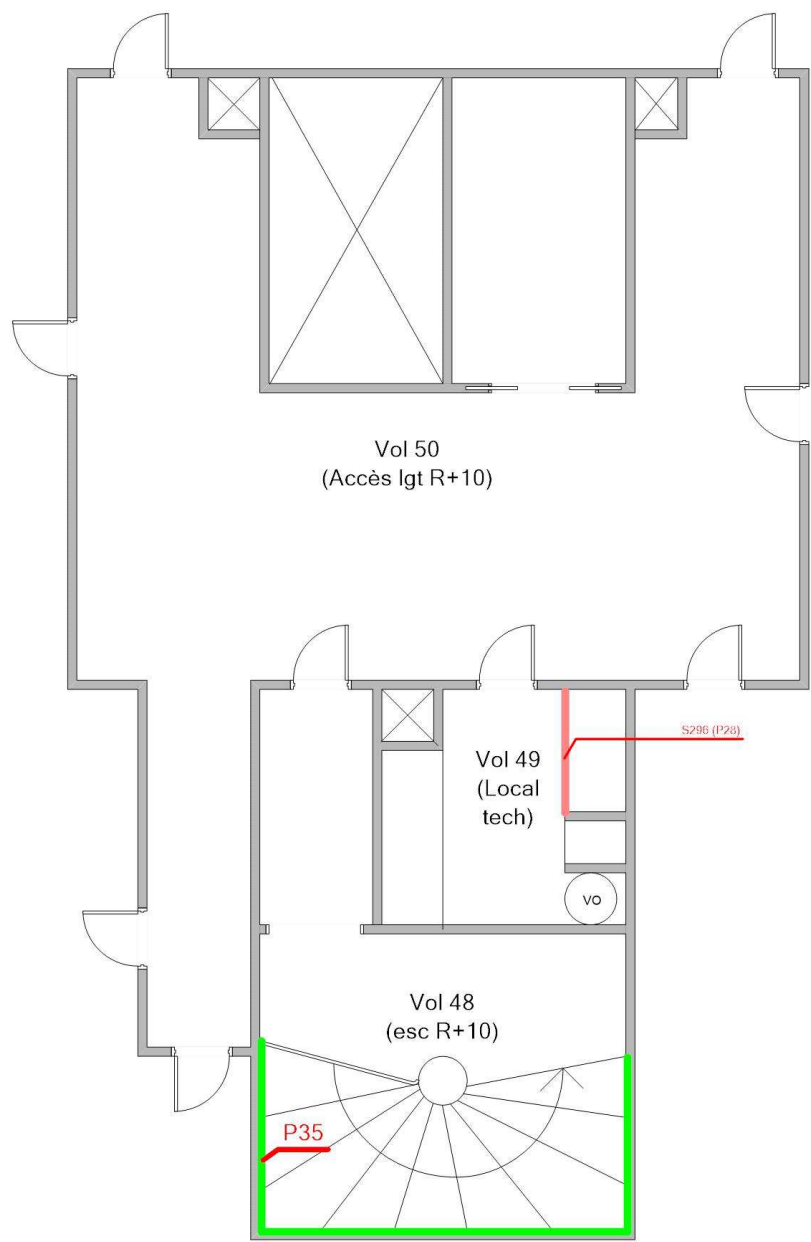

R+10

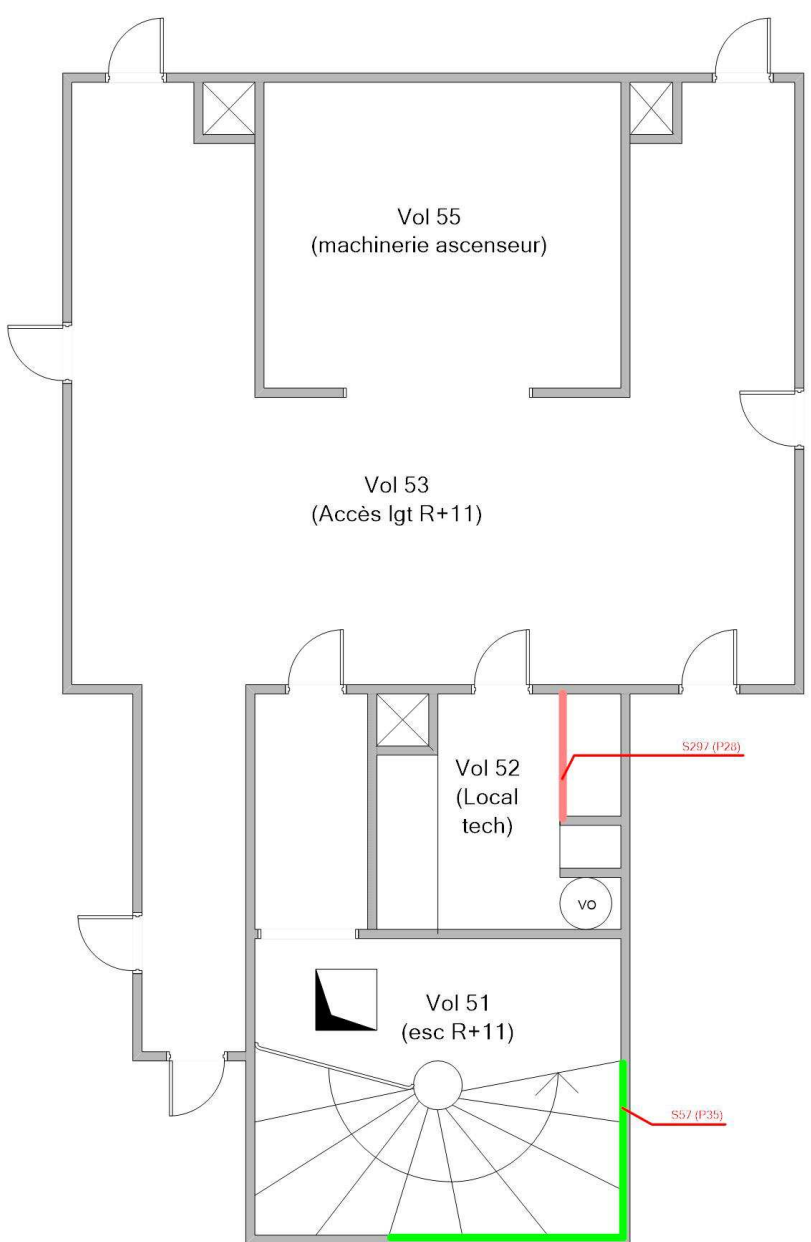

R+11



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
ST NICOLAS "TB" 53000 LAVAL	Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages	16/02/2016	JOUSSELIN David


ETAGE 10 / 11 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002HD000811


Légende

P24 : Dalles plastiques

P25 : Colle bitumeuses

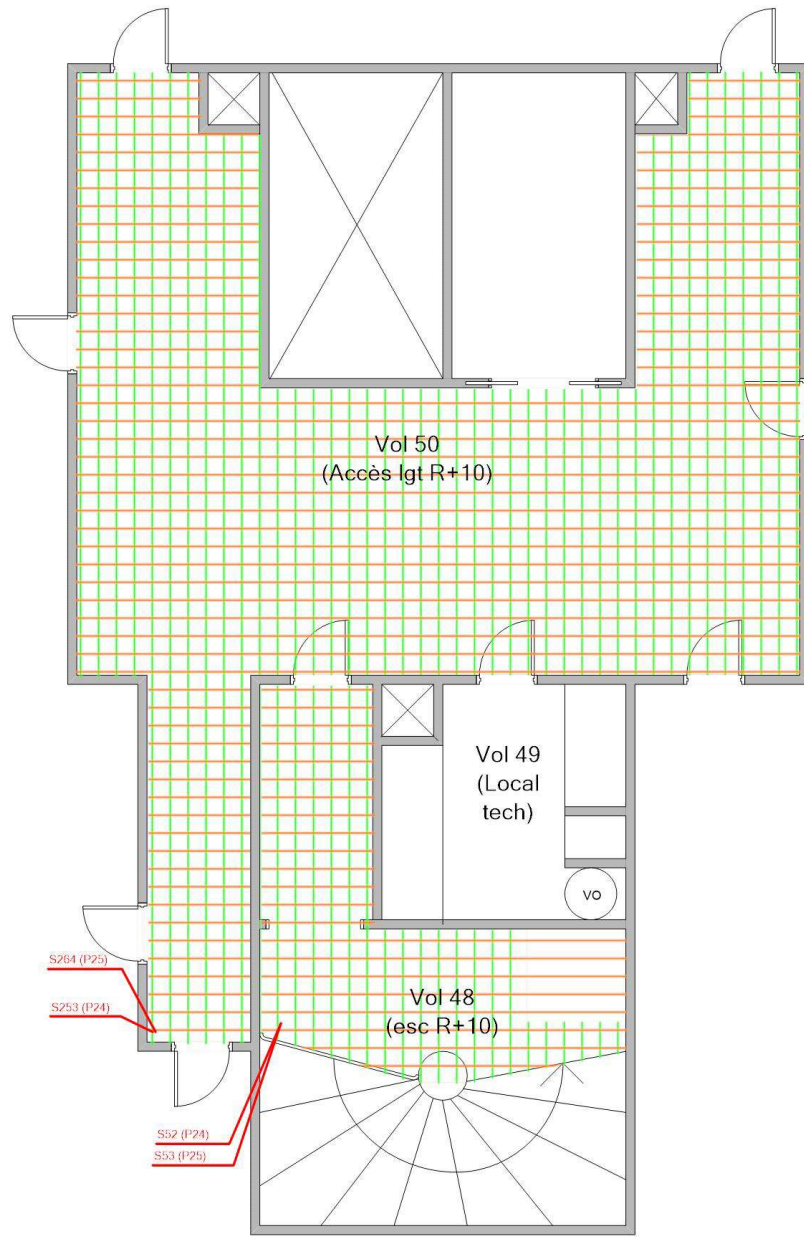

R+10

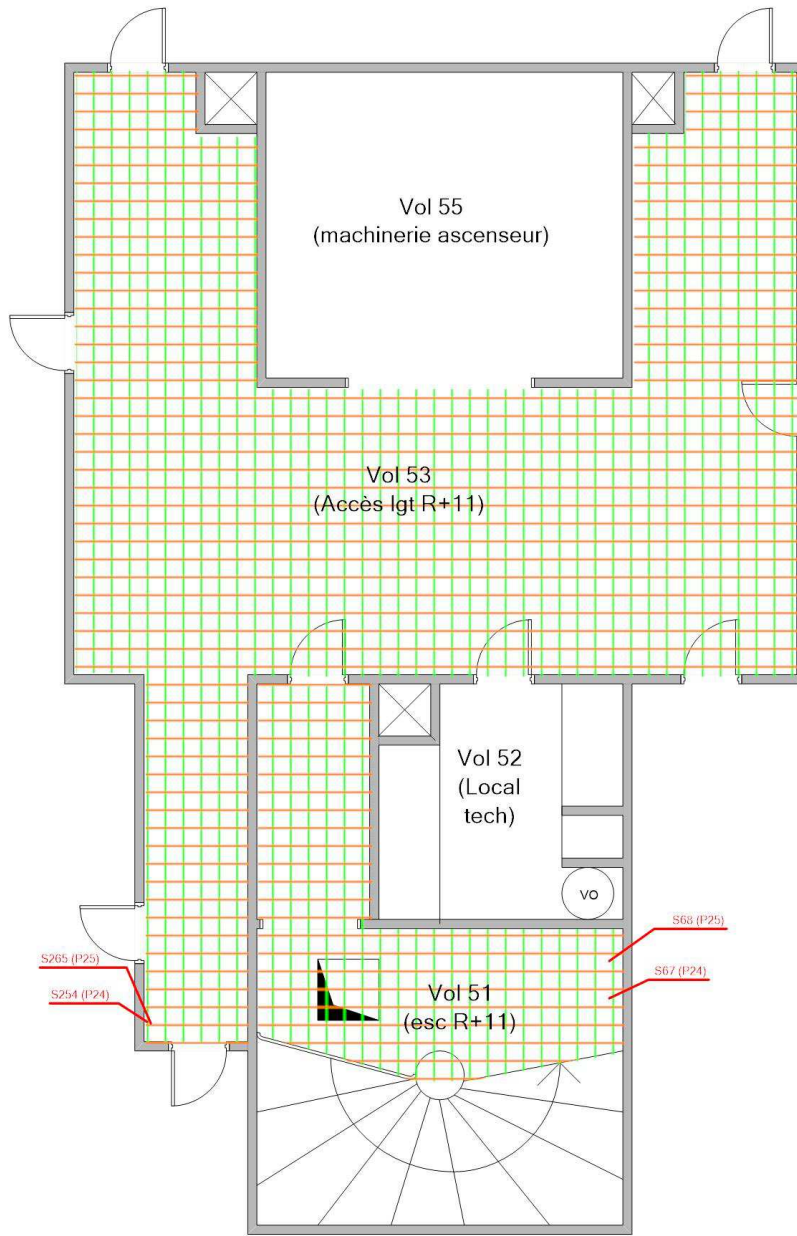

R+11



Adresse du bien

ST NICOLAS "TB"
53000 LAVAL

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Date intervention

16/02/2016



Techniciens intervenant


JOUSSELIN David

ETAGE 10 / 11 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS


Référence:
002HD000811

Légende

	S51: Conduit en fibres-ciment
	S49: Conduit en fibres-ciment
	S71: Conduit en fibres-ciment

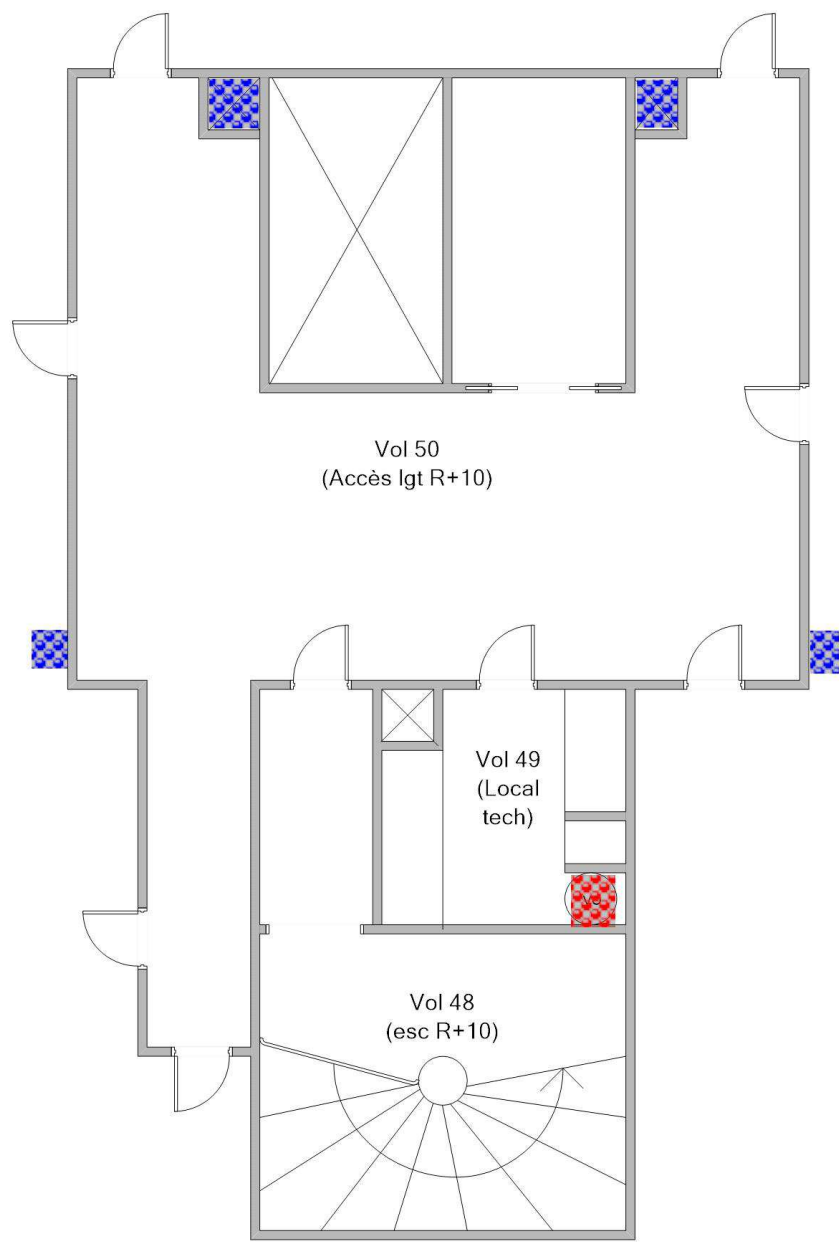

R+10

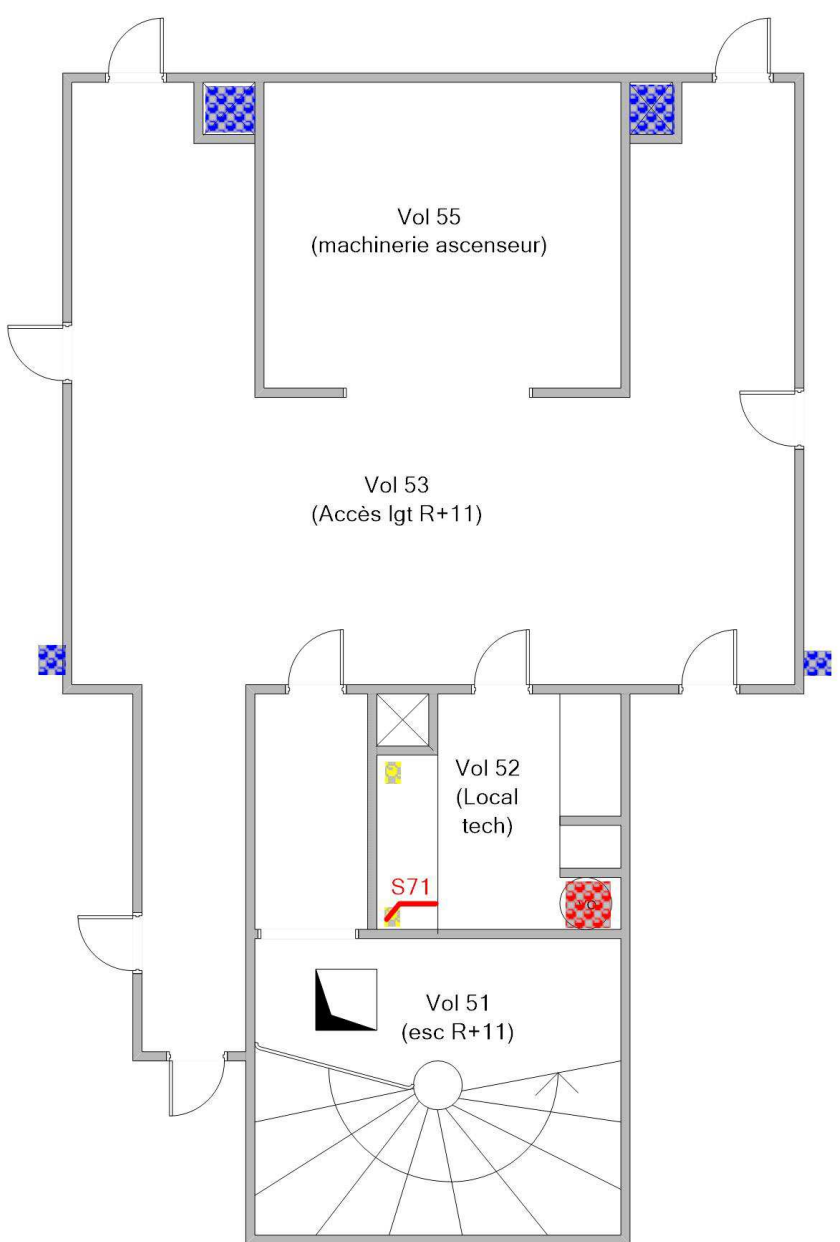

R+11



Adresse du bien

ST NICOLAS "TB"
53000 LAVAL

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Date intervention

16/02/2016




Technicien intervenant


JOUSSELIN David

TOITURE / COMBLES VMC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD000811

Légende



	Localisation d'un prélèvement positif
	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif
	Volume non visité

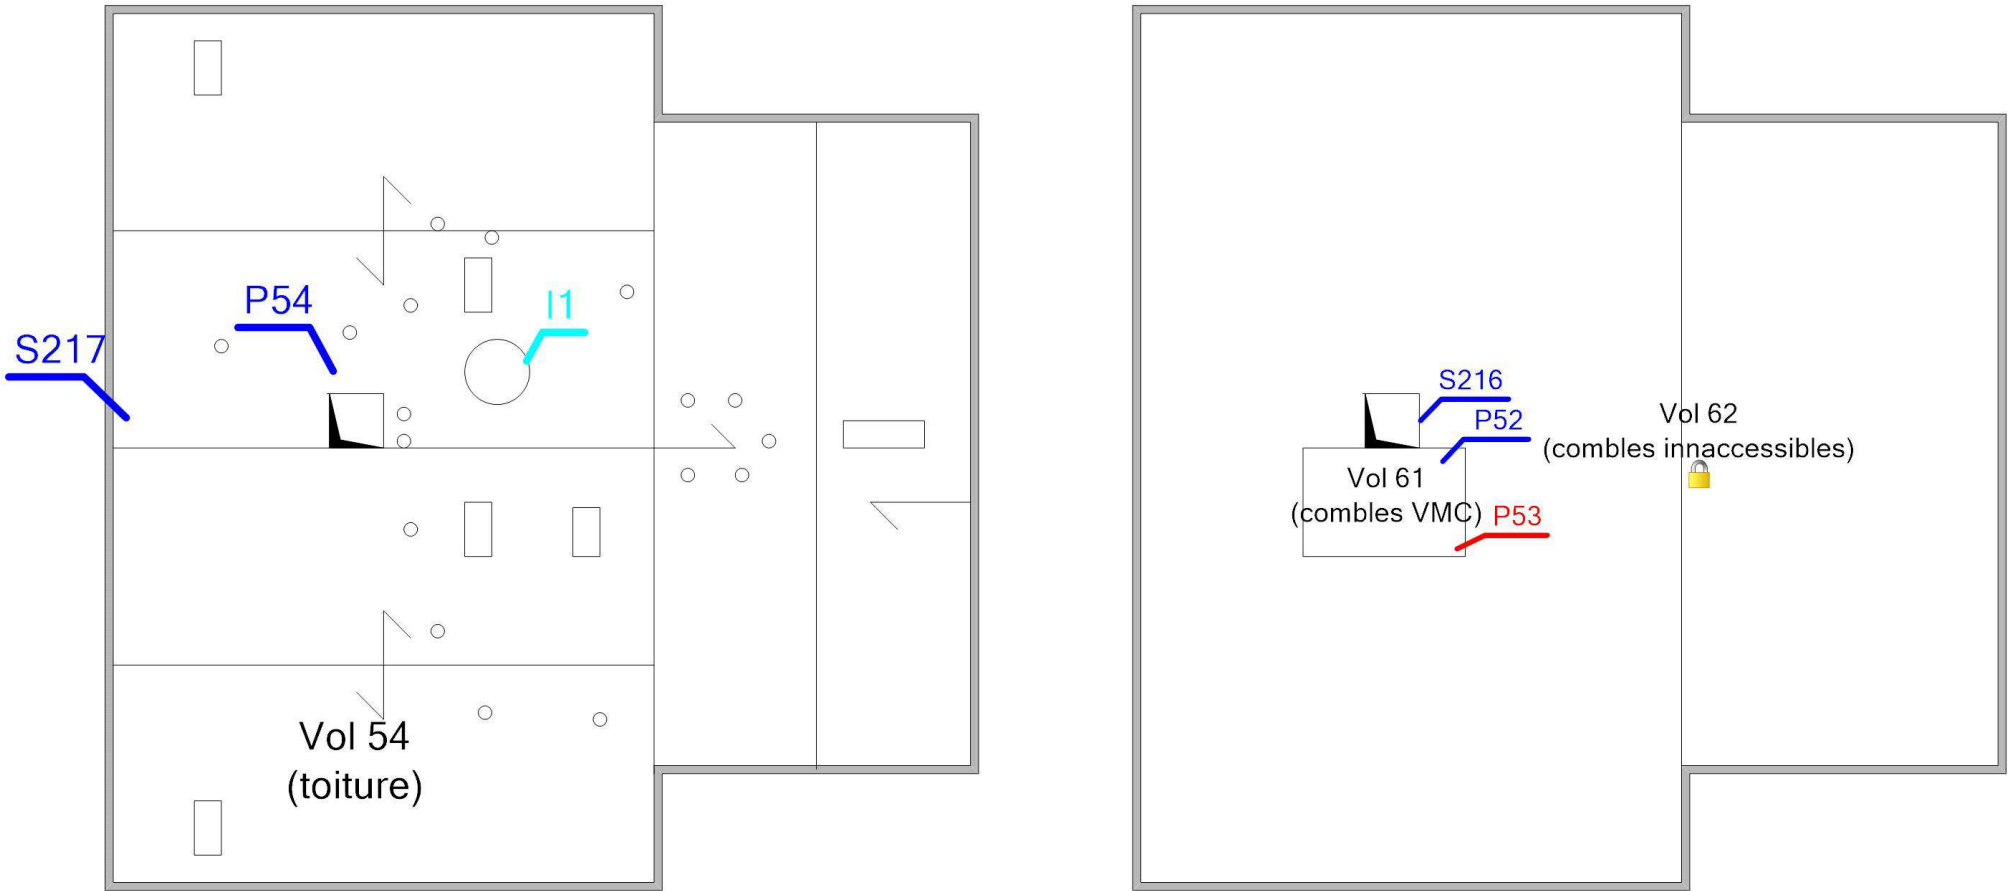

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
ST NICOLAS "TB" 53000 LAVAL	Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages	16/02/2016	JOUSSELIN David

Légende

 P53 : Isolant de faux-plafond

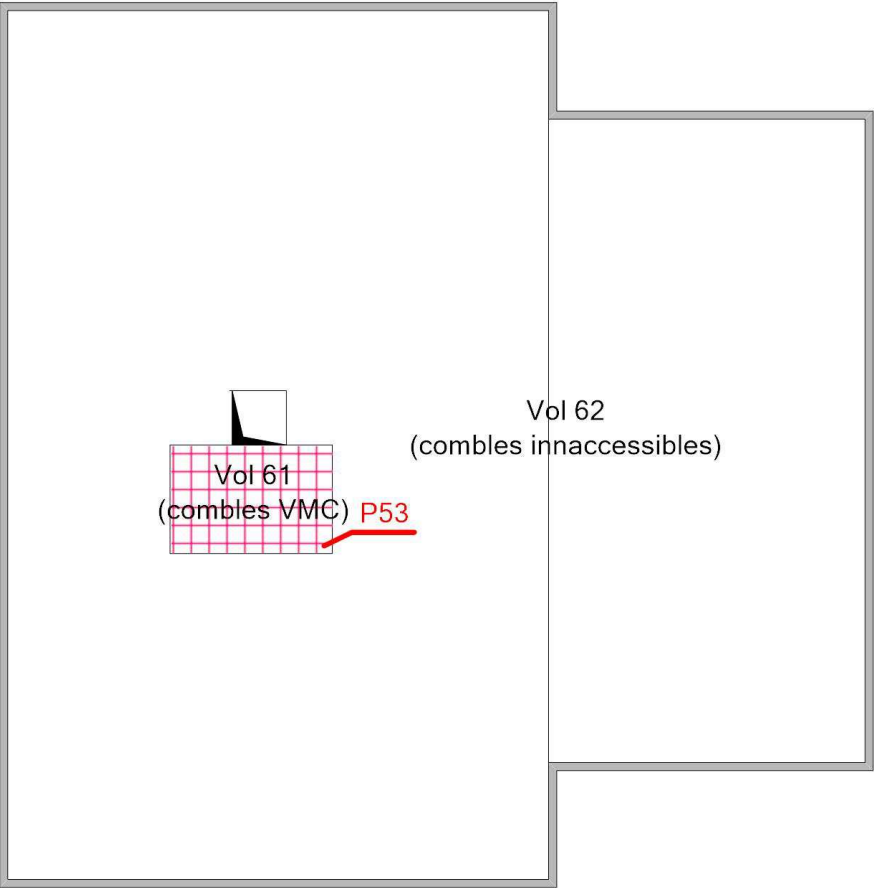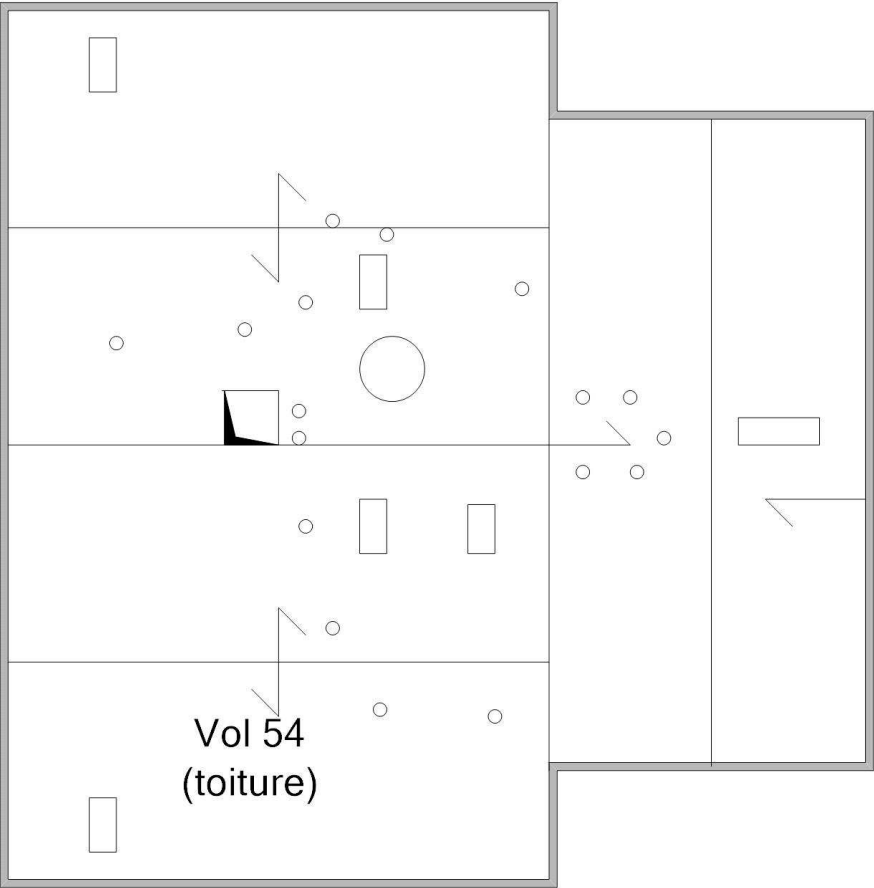

Adresse du bien

ST NICOLAS "TB"
53000 LAVAL

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Date intervention

16/02/2016



Technicien intervenant

JOUSSELIN David

Légende



P53 : Isolant de faux-plafond

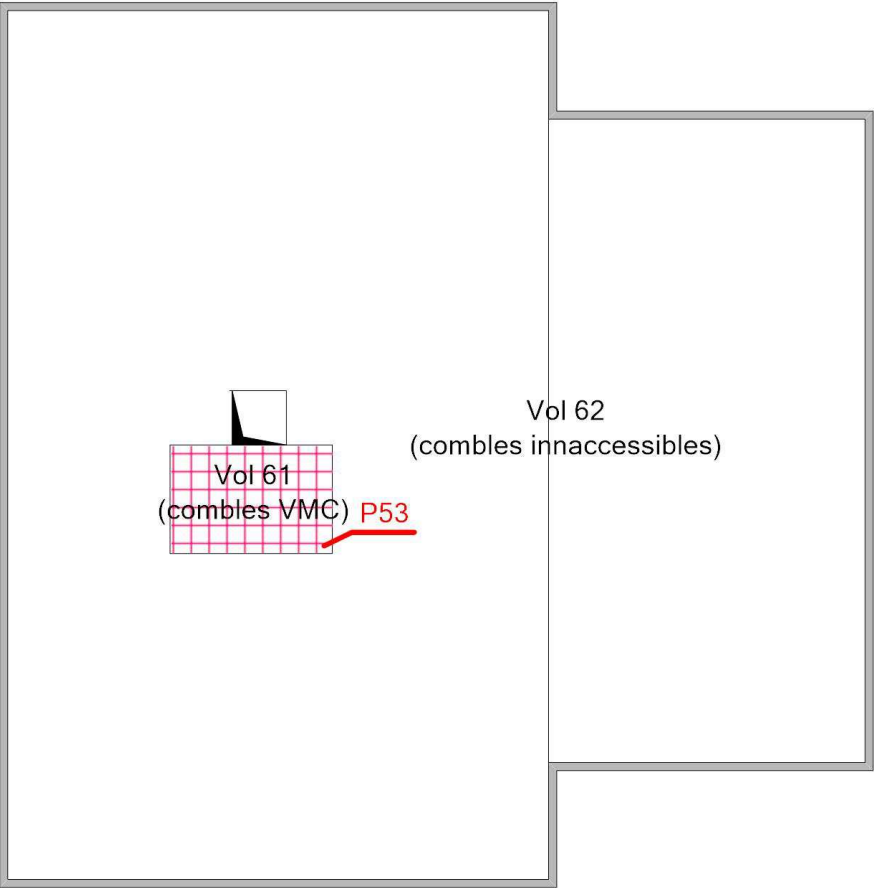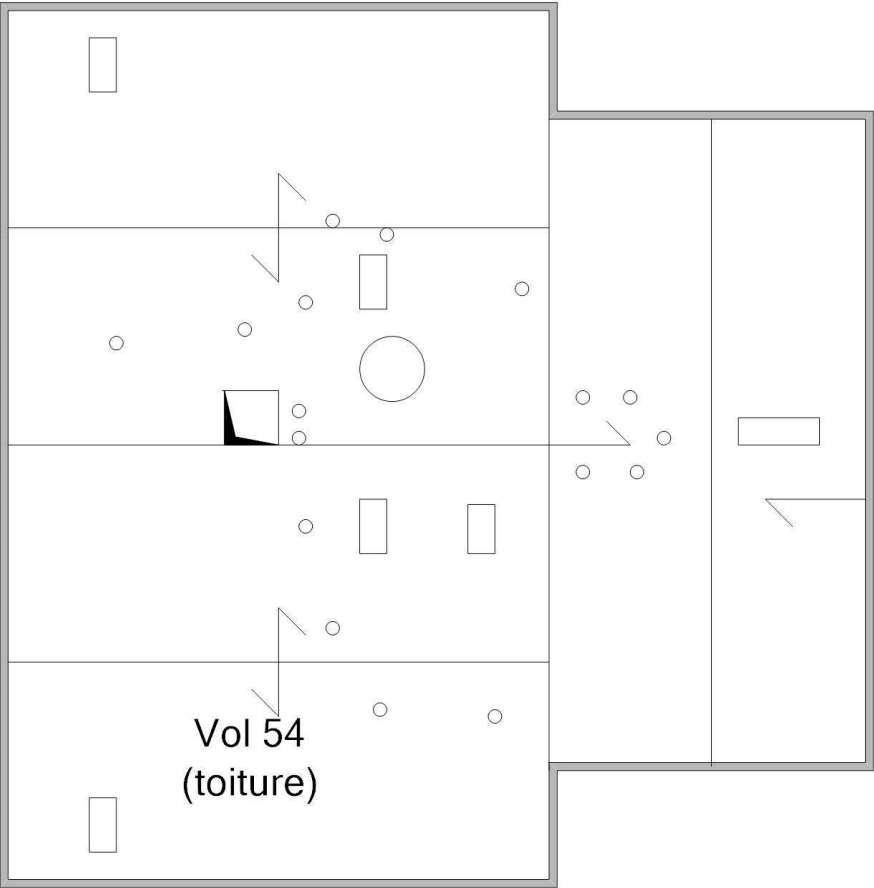

Adresse du bien

ST NICOLAS "TB"
53000 LAVAL

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Date intervention

16/02/2016

Technicien intervenant

JOUSSELIN David


Légende



Extérieur




Façade avant




Pignon droite



Façade arrière



Pignon gauche

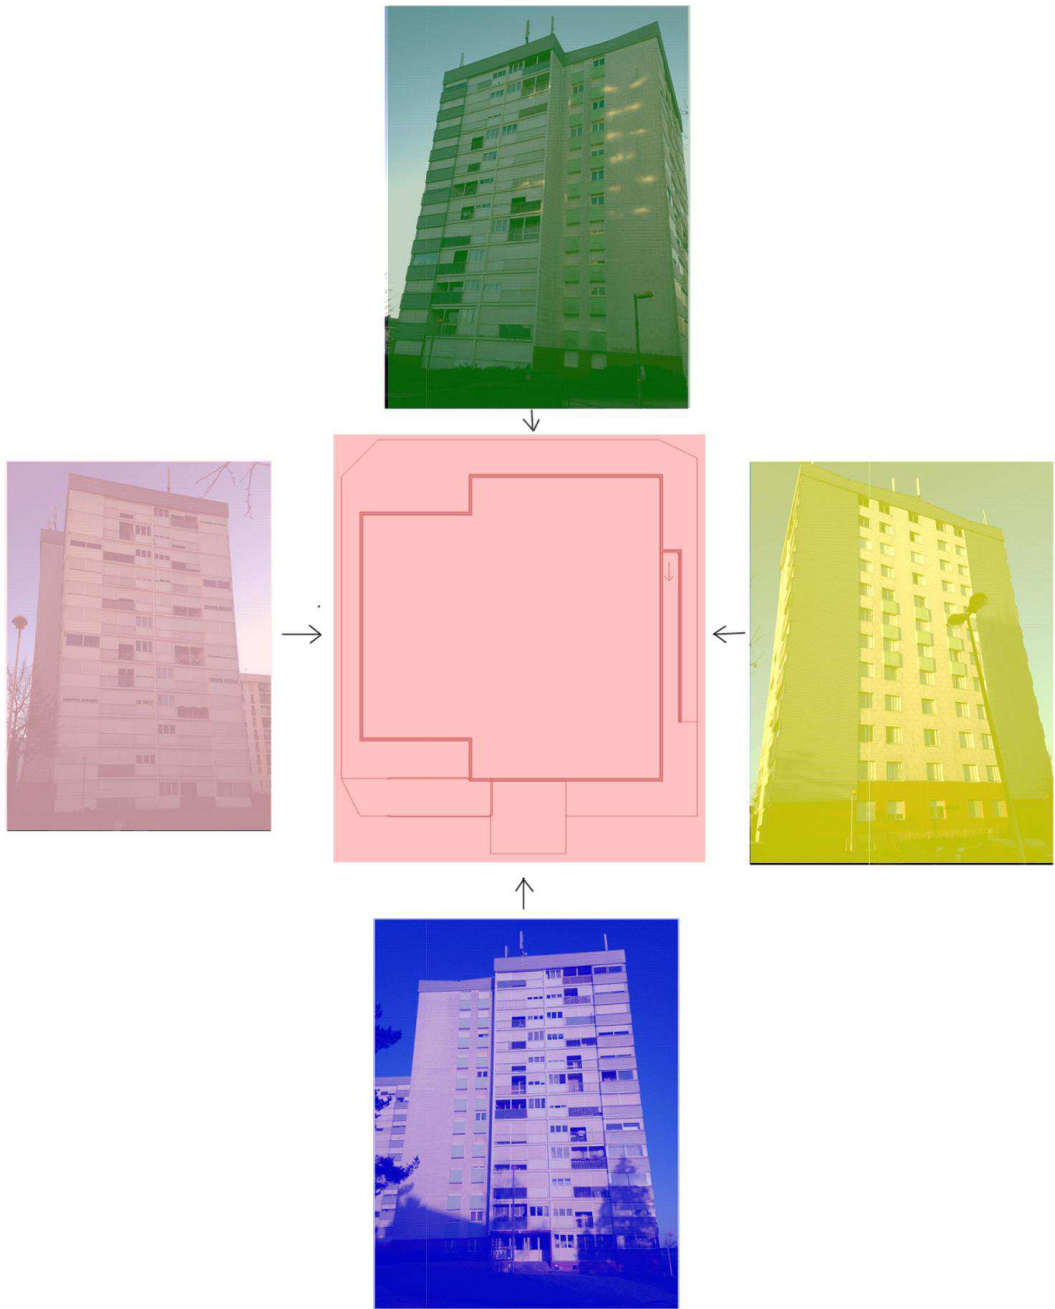

Adresse du bien

ST NICOLAS "TB"
53000 LAVAL

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Date intervention


16/02/2016

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

Légende

 P Localisation d'un
prélèvement

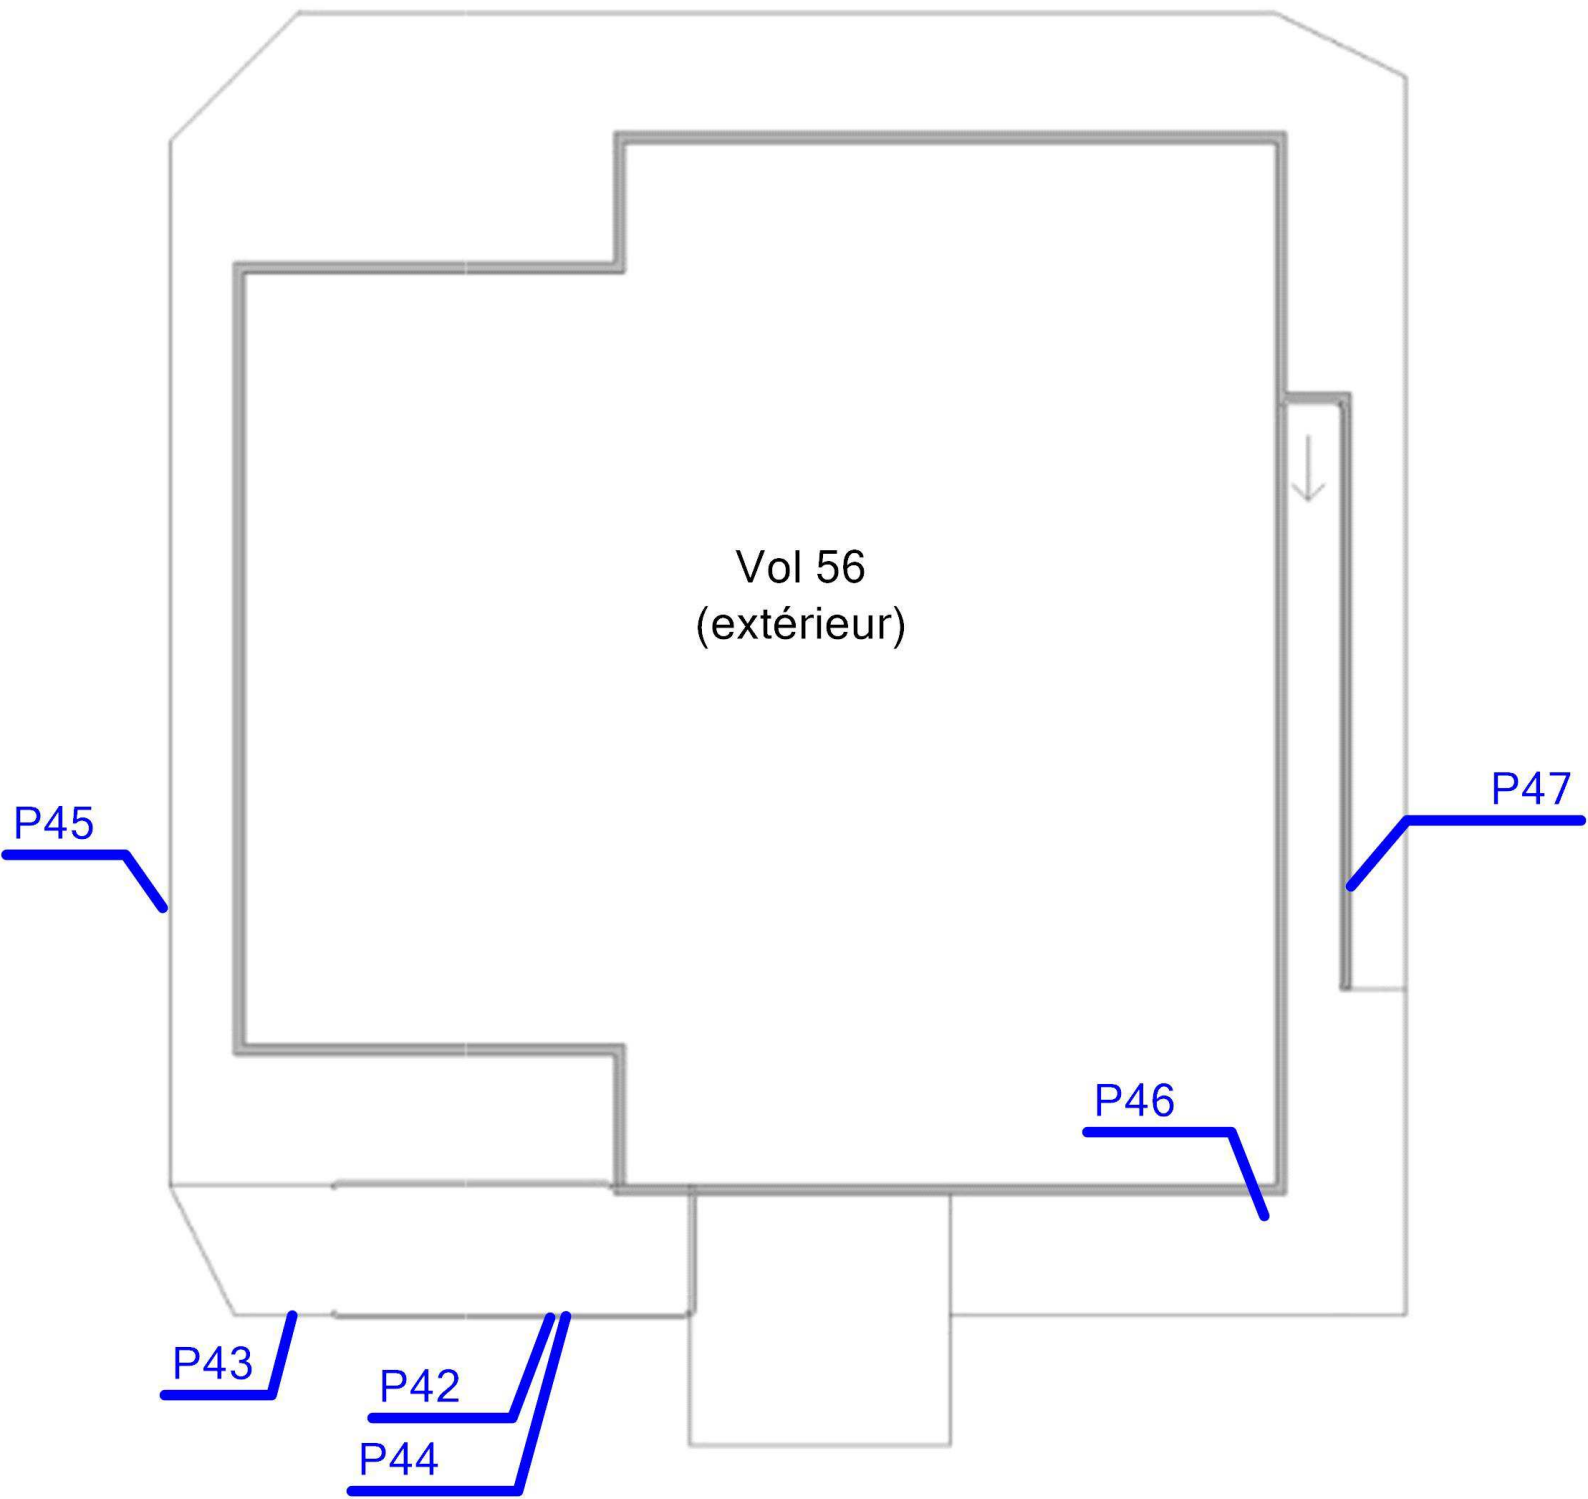

Plan de situation



Adresse du bien

ST NICOLAS "TB"
53000 LAVAL

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages



Date intervention

16/02/2016

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

Légende

	Localisation dun prélèvement
	Localisation dun sondage négatif



Vol 57
(façade avant)



	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	ST NICOLAS "TB" 53000 LAVAL	Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages	16/02/2016	JOUSSELIN David

Légende

S Localisation d'un sondage négatif



Plan de situation



Adresse du bien

ST NICOLAS "TB"
53000 LAVAL

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages


Date intervention

16/02/2016

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

Légende


	Localisation d'un sondage négatif
---	-----------------------------------



S332 (P50)

S334 (P51)

Plan de situation

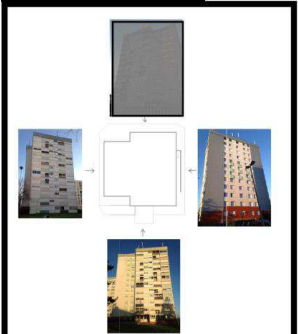

Adresse du bien

ST NICOLAS "TB"
53000 LAVAL

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Date intervention

16/02/2016

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

Vol 60
(pignon gauche)



S335 (P51)

P49

Plan de situation



Légende

	Localisation dun prélèvement
	Localisation dun sondage négatif



Adresse du bien

ST NICOLAS "TB"
53000 LAVAL

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Date intervention

16/02/2016

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD000811 n°33 - 1 (P33)	Etage 10 / 11 - Vol 48	Prélèvement négatif
	(esc R+10)	
002HD000811 n°33 - 2 (P33)	Etage 10 / 11 - Vol 48	Prélèvement négatif
	(esc R+10)	
002HD000811 n°34 - 1 (P34)	Etage 10 / 11 - Vol 48	Prélèvement négatif
	(esc R+10)	
002HD000811 n°34 - 2 (P34)	Etage 10 / 11 - Vol 48	Prélèvement négatif
	(esc R+10)	
002HD000811 n°35 - 1 (P35)	Etage 10 / 11 - Vol 48	Prélèvement positif
	(esc R+10)	
002HD000811 n°35 - 2 (P35)	Etage 10 / 11 - Vol 48	Prélèvement positif
	(esc R+10)	
S71 - 2 (A71)	Etage 10 / 11 - Vol 52 (Local tech)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S71 - 3 (A71)	Etage 10 / 11 - Vol 52 (Local tech)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S71 - 1 (A71)	Etage 10 / 11 - Vol 52 (Local tech)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
002HD000811 n°13 - 1 (P13)	Etage 4 / 5 / 6 - Vol 36	Prélèvement négatif
	(esc R+6)	
002HD000811 n°14 - 2 (P14)	Etage 4 / 5 / 6 - Vol 36	Prélèvement négatif
	(esc R+6)	
002HD000811 n°14 - 1 (P14)	Etage 4 / 5 / 6 - Vol 36	Prélèvement négatif
	(esc R+6)	
002HD000811 n°15 - 1 (P15)	Etage 4 / 5 / 6 - Vol 36	Prélèvement négatif
	(esc R+6)	
002HD000811 n°16 - 1 (P16)	Etage 4 / 5 / 6 - Vol 36	Prélèvement négatif
	(esc R+6)	
002HD000811 n°17 - 2 (P17)	Etage 4 / 5 / 6 - Vol 36	Prélèvement négatif
	(esc R+6)	
002HD000811 n°17 - 1 (P17)	Etage 4 / 5 / 6 - Vol 36	Prélèvement négatif
	(esc R+6)	



Référence	Localisation	Action
002HD000811 n°18 - 1 (P18)	Etage 4 / 5 / 6 - Vol 36 (esc R+6)	Prélevement négatif
002HD000811 n°18 - 2 (P18)	Etage 4 / 5 / 6 - Vol 36 (esc R+6)	Prélevement négatif
002HD000811 n°19 - 1 (P19)	Etage 4 / 5 / 6 - Vol 38 (Accès lgt R+6)	Prélevement négatif
002HD000811 n°20 - 2 (P20)	Etage 4 / 5 / 6 - Vol 38 (Accès lgt R+6)	Prélevement négatif
002HD000811 n°20 - 1 (P20)	Etage 4 / 5 / 6 - Vol 38 (Accès lgt R+6)	Prélevement négatif
002HD000811 n°21 - 1 (P21)	Etage 4 / 5 / 6 - Vol 38 (Accès lgt R+6)	Prélevement négatif
002HD000811 n°21 - 2 (P21)	Etage 4 / 5 / 6 - Vol 38 (Accès lgt R+6)	Prélevement négatif
002HD000811 n°22 - 2 (P22)	Etage 4 / 5 / 6 - Vol 38 (Accès lgt R+6)	Prélevement négatif
002HD000811 n°22 - 1 (P22)	Etage 4 / 5 / 6 - Vol 38 (Accès lgt R+6)	Prélevement négatif
002HD000811 n°23 - 1 (P23)	Etage 4 / 5 / 6 - Vol 37 (Local tech)	Prélevement négatif
002HD000811 n°23 - 2 (P23)	Etage 4 / 5 / 6 - Vol 37 (Local tech)	Prélevement négatif
002HD000811 n°24 - 1 (P24)	Etage 4 / 5 / 6 - Vol 38 (Accès lgt R+6)	Prélevement positif
002HD000811 n°24 - 2 (P24)	Etage 4 / 5 / 6 - Vol 38 (Accès lgt R+6)	Prélevement positif
002HD000811 n°25 - 1 (P25)	Etage 4 / 5 / 6 - Vol 38 (Accès lgt R+6)	Prélevement positif
002HD000811 n°26 - 1 (P26)	Etage 4 / 5 / 6 - Vol 38 (Accès lgt R+6)	Prélevement négatif
002HD000811 n°27 - 1 (P27)	Etage 4 / 5 / 6 - Vol 38 (Accès lgt R+6)	Prélevement négatif
002HD000811 n°27 - 2 (P27)	Etage 4 / 5 / 6 - Vol 38 (Accès lgt R+6)	Prélevement négatif
002HD000811 n°28 - 1 (P28)	Etage 4 / 5 / 6 - Vol 37 (Local tech)	Prélevement positif
002HD000811 n°29 - 1 (P29)	Etage 4 / 5 / 6 - Vol 37 (Local tech)	Prélevement négatif
002HD000811 n°30 - 1 (P30)	Etage 4 / 5 / 6 - Vol 37 (Local tech)	Prélevement négatif
002HD000811 n°31 - 1 (P31)	Etage 4 / 5 / 6 - Vol 37 (Local tech)	Prélevement négatif
S45 - 1 (A45)	Etage 4 / 5 / 6 - Vol 36 (esc R+6)	Absence : pas d'amiante par nature
S46 - 2 (A46)	Etage 4 / 5 / 6 - Vol 38 (Accès lgt R+6)	Absence : pas d'amiante par nature

Référence	Localisation	Action
S49 - 1 (A49)	Etage 4 / 5 / 6 - Vol 37 (Local tech)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
002HD000811 n°32 - 2 (P32)	Etage 7 / 8 / 9 - Vol 44 (Accès lgt R+8)	Prélevement négatif
002HD000811 n°32 - 1 (P32)	Etage 7 / 8 / 9 - Vol 44 (Accès lgt R+8)	Prélevement négatif
S51 - 3 (A51)	Etage 7 / 8 / 9 - Vol 41 (Accès lgt R+7)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S51 - 1 (A51)	Etage 7 / 8 / 9 - Vol 41 (Accès lgt R+7)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S51 - 2 (A51)	Etage 7 / 8 / 9 - Vol 41 (Accès lgt R+7)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
002HD000811 n°42 - 1 (P42)	Plan masse / façade / extérieur - Vol 56 (extérieur)	Prélevement négatif
002HD000811 n°42 - 2 (P42)	Plan masse / façade / extérieur - Vol 56 (extérieur)	Prélevement négatif
002HD000811 n°43 - 2 (P43)	Plan masse / façade / extérieur - Vol 56 (extérieur)	Prélevement négatif
002HD000811 n°43 - 1 (P43)	Plan masse / façade / extérieur - Vol 56 (extérieur)	Prélevement négatif
002HD000811 n°44 - 1 (P44)	Plan masse / façade / extérieur - Vol 56 (extérieur)	Prélevement négatif
002HD000811 n°44 - 2 (P44)	Plan masse / façade / extérieur - Vol 56 (extérieur)	Prélevement négatif
002HD000811 n°45 - 2 (P45)	Plan masse / façade / extérieur - Vol 56 (extérieur)	Prélevement négatif
002HD000811 n°45 - 1 (P45)	Plan masse / façade / extérieur - Vol 56 (extérieur)	Prélevement négatif
002HD000811 n°46 - 1 (P46)	Plan masse / façade / extérieur - Vol 56 (extérieur)	Prélevement négatif
002HD000811 n°46 - 2 (P46)	Plan masse / façade / extérieur - Vol 56 (extérieur)	Prélevement négatif
002HD000811 n°47 - 2 (P47)	Plan masse / façade / extérieur - Vol 56 (extérieur)	Prélevement négatif
002HD000811 n°47 - 1 (P47)	Plan masse / façade / extérieur - Vol 56 (extérieur)	Prélevement négatif
002HD000811 n°49 - 1 (P49)	Plan masse / façade / extérieur - Vol 60 (pignon gauche)	Prélevement négatif
002HD000811 n°49 - 2 (P49)	Plan masse / façade / extérieur - Vol 60 (pignon gauche)	Prélevement négatif
002HD000811 n°50 - 1 (P50)	Plan masse / façade / extérieur - Vol 57 (façade avant)	Prélevement négatif
002HD000811 n°51 - 2 (P51)	Plan masse / façade / extérieur - Vol 57 (façade avant)	Prélevement négatif
002HD000811 n°51 - 1 (P51)	Plan masse / façade / extérieur - Vol 57 (façade avant)	Prélevement négatif
S214 - 1 (A214)	Plan masse / façade / extérieur - Vol 58 (pignon droite)	Absence : pas d'amiante par nature
S215 - 2 (A215)	Plan masse / façade / extérieur - Vol 57 (façade avant)	Absence : pas d'amiante par nature
S215 - 1 (A215)	Plan masse / façade / extérieur - Vol 57 (façade avant)	Absence : pas d'amiante par nature
S218 - 1 (A218)	Plan masse / façade / extérieur - Vol 58 (pignon droite)	Absence : pas d'amiante par nature
S218 - 2 (A218)	Plan masse / façade / extérieur - Vol 58 (pignon droite)	Absence : pas d'amiante par nature

Référence	Localisation	Action
002HD000811 n°36 - 1 (P36)	RDC - Vol 20 (esc RDC)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD000811 n°36 - 2 (P36)	RDC - Vol 20 (esc RDC)	Prélevement négatif
002HD000811 n°37 - 1 (P37)	RDC - Vol 20 (esc RDC)	Prélevement positif
002HD000811 n°37 - 2 (P37)	RDC - Vol 20 (esc RDC)	Prélevement positif
002HD000811 n°38 - 2 (P38)	RDC - Vol 18 (Accès lgt RDC)	Prélevement positif
002HD000811 n°38 - 1 (P38)	RDC - Vol 18 (Accès lgt RDC)	Prélevement positif
002HD000811 n°39 - 2 (P39)	RDC - Vol 18 (Accès lgt RDC)	Prélevement négatif
002HD000811 n°39 - 1 (P39)	RDC - Vol 18 (Accès lgt RDC)	Prélevement négatif
002HD000811 n°40 - 2 (P40)	RDC - Vol 17 (SAS entrée)	Prélevement négatif
002HD000811 n°40 - 1 (P40)	RDC - Vol 17 (SAS entrée)	Prélevement négatif
002HD000811 n°41 - 2 (P41)	RDC - Vol 16 (SAS extérieur)	Prélevement négatif
002HD000811 n°41 - 1 (P41)	RDC - Vol 16 (SAS extérieur)	Prélevement négatif
002HD000811 n°48 - 2 (P48)	RDC - Vol 19 (Local tech)	Prélevement négatif
002HD000811 n°48 - 1 (P48)	RDC - Vol 19 (Local tech)	Prélevement négatif
S74 - 1 (A74)	RDC - Vol 18 (Accès lgt RDC)	Absence : pas d'amiante par nature
S74 - 2 (A74)	RDC - Vol 18 (Accès lgt RDC)	Absence : pas d'amiante par nature
S75 - 1 (A75)	RDC - Vol 16 (SAS extérieur)	Absence : pas d'amiante par nature

Référence	Localisation	Action
002HD000811 n°1 - 1 (P1)	Sous-sol - Vol 10 (entrée)	Prélevement négatif
002HD000811 n°1 - 2 (P1)	Sous-sol - Vol 10 (entrée)	Prélevement négatif
002HD000811 n°2 - 1 (P2)	Sous-sol - Vol 10 (entrée)	Prélevement négatif
002HD000811 n°2 - 2 (P2)	Sous-sol - Vol 10 (entrée)	Prélevement négatif
002HD000811 n°3 - 2 (P3)	Sous-sol - Vol 10 (entrée)	Prélevement négatif
002HD000811 n°3 - 1 (P3)	Sous-sol - Vol 10 (entrée)	Prélevement négatif
002HD000811 n°4 - 2 (P4)	Sous-sol - Vol 10 (entrée)	Prélevement négatif
002HD000811 n°4 - 1 (P4)	Sous-sol - Vol 10 (entrée)	Prélevement négatif
002HD000811 n°5 - 2 (P5)	Sous-sol - Vol 13 (local vélo)	Prélevement négatif
002HD000811 n°5 - 1 (P5)	Sous-sol - Vol 13 (local vélo)	Prélevement négatif
002HD000811 n°6 - 2 (P6)	Sous-sol - Vol 12 (local VO)	Prélevement négatif
002HD000811 n°6 - 1 (P6)	Sous-sol - Vol 12 (local VO)	Prélevement négatif
002HD000811 n°7 - 1 (P7)	Sous-sol - Vol 12 (local VO)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD000811 n°8 - 1 (P8)	Sous-sol - Vol 15 (encombrant)	Prélevement négatif
002HD000811 n°9 - 2 (P9)	Sous-sol - Vol 8 (dgt 2)	Prélevement négatif
002HD000811 n°9 - 1 (P9)	Sous-sol - Vol 8 (dgt 2)	Prélevement négatif
002HD000811 n°10 - 1 (P10)	Sous-sol - Vol 9 (esc)	Prélevement négatif
002HD000811 n°10 - 2 (P10)	Sous-sol - Vol 9 (esc)	Prélevement négatif
002HD000811 n°11 - 2 (P11)	Sous-sol - Vol 9 (esc)	Prélevement négatif
002HD000811 n°11 - 1 (P11)	Sous-sol - Vol 9 (esc)	Prélevement négatif
002HD000811 n°12 - 1 (P12)	Sous-sol - Vol 8 (dgt 2)	Prélevement négatif
002HD000811 n°12 - 2 (P12)	Sous-sol - Vol 8 (dgt 2)	Prélevement négatif
S1 - 1 (A1)	Sous-sol - Vol 10 (entrée)	Absence : pas d'amiante par nature
S2 - 1 (A2)	Sous-sol - Vol 10 (entrée)	Absence : pas d'amiante par nature
S3 - 1 (A3)	Sous-sol - Vol 10 (entrée)	Absence sur marquage du matériau
S4 - 1 (A4)	Sous-sol - Vol 10 (entrée)	Absence : pas d'amiante par nature
S5 - 1 (A5)	Sous-sol - Vol 12 (local VO)	Absence : pas d'amiante par nature
S6 - 1 (A6)	Sous-sol - Vol 15 (encombrant)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
002HD000811 n°52 - 1 (P52)	Toiture / combles VMC - Vol 61 (combles VMC)	Prélevement négatif
002HD000811 n°53 - 1 (P53)	Toiture / combles VMC - Vol 61 (combles VMC)	Prélevement positif
002HD000811 n°54 - 2 (P54)	Toiture / combles VMC - Vol 54 (toiture)	Prélevement négatif
002HD000811 n°54 - 1 (P54)	Toiture / combles VMC - Vol 54 (toiture)	Prélevement négatif
	Toiture / combles VMC - Vol 54 (toiture)	I1
	Toiture / combles VMC - Vol 54 (toiture)	I1
S217 - 1 (A217)	Toiture / combles VMC - Vol 54 (toiture)	Absence : pas d'amiante par nature

002HD000811 n°1 - 1 (P1)



002HD000811 n°1 - 2 (P1)



002HD000811 n°2 - 1 (P2)



002HD000811 n°2 - 2 (P2)



002HD000811 n°3 - 2 (P3)



002HD000811 n°3 - 1 (P3)



002HD000811 n°4 - 2 (P4)



002HD000811 n°4 - 1 (P4)



002HD000811 n°5 - 2 (P5)



002HD000811 n°5 - 1 (P5)



002HD000811 n°6 - 2 (P6)




002HD000811 n°6 - 1 (P6)



002HD000811 n°7 - 1 (P7)




002HD000811 n°8 - 1 (P8)

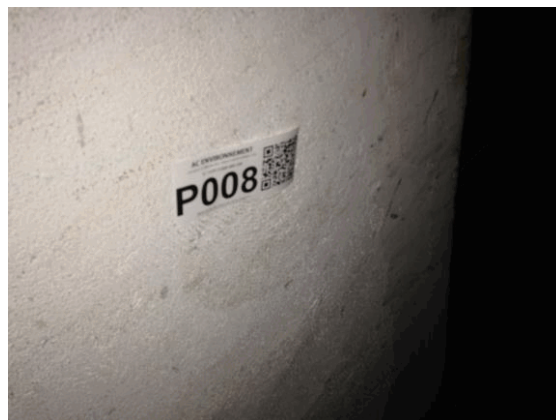

002HD000811 n°9 - 2 (P9)



002HD000811 n°9 - 1 (P9)

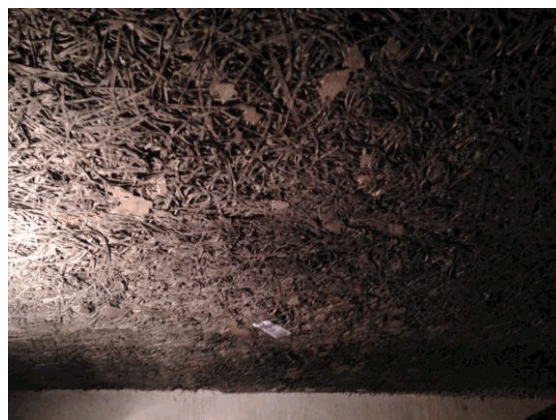

002HD000811 n°10 - 1 (P10)



002HD000811 n°10 - 2 (P10)



002HD000811 n°11 - 2 (P11)



002HD000811 n°11 - 1 (P11)



002HD000811 n°12 - 1 (P12)



002HD000811 n°12 - 2 (P12)



002HD000811 n°13 - 1 (P13)



002HD000811 n°14 - 2 (P14)




002HD000811 n°14 - 1 (P14)



002HD000811 n°15 - 1 (P15)



002HD000811 n°16 - 1 (P16)

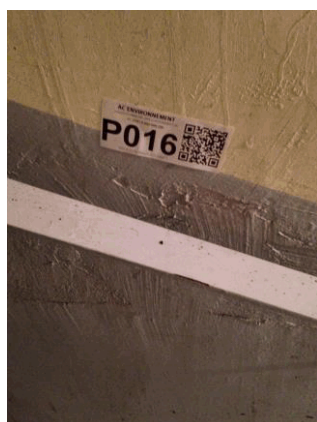

002HD000811 n°17 - 2 (P17)



002HD000811 n°17 - 1 (P17)



002HD000811 n°18 - 1 (P18)



002HD000811 n°18 - 2 (P18)




002HD000811 n°19 - 1 (P19)



002HD000811 n°20 - 2 (P20)



002HD000811 n°20 - 1 (P20)

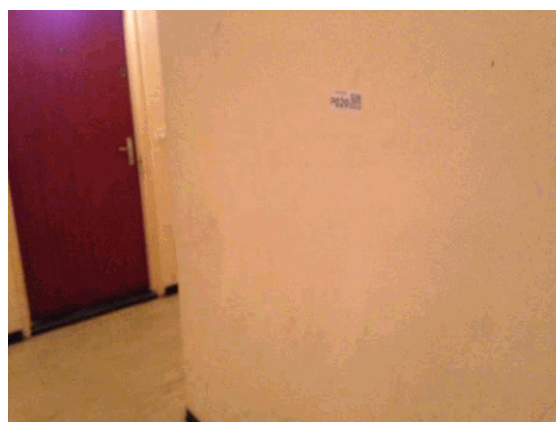

002HD000811 n°21 - 1 (P21)




002HD000811 n°21 - 2 (P21)



002HD000811 n°22 - 2 (P22)



002HD000811 n°22 - 1 (P22)

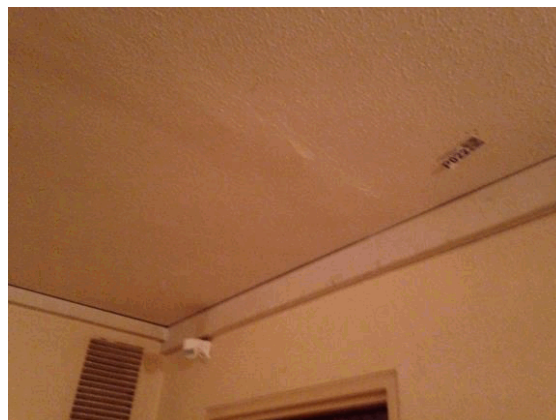

002HD000811 n°23 - 1 (P23)




002HD000811 n°23 - 2 (P23)




002HD000811 n°24 - 1 (P24)




002HD000811 n°24 - 2 (P24)

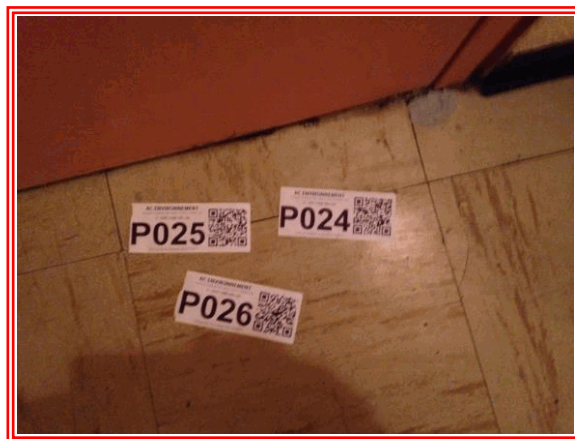

002HD000811 n°25 - 1 (P25)

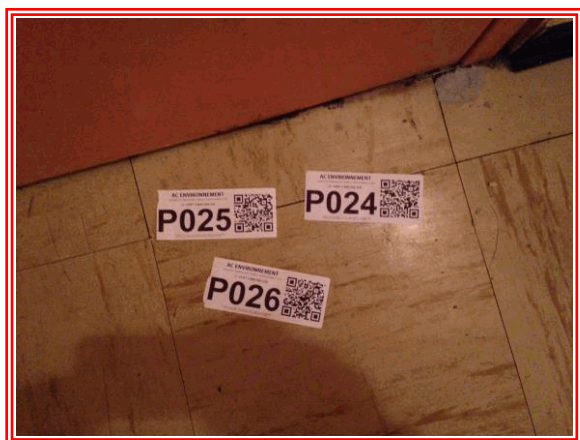

002HD000811 n°26 - 1 (P26)

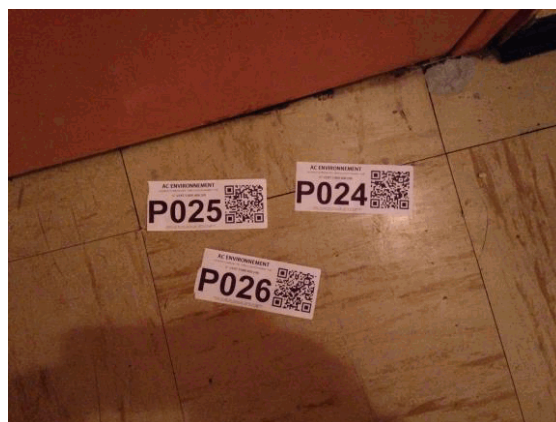

002HD000811 n°27 - 1 (P27)



002HD000811 n°27 - 2 (P27)



002HD000811 n°28 - 1 (P28)



002HD000811 n°29 - 1 (P29)



002HD000811 n°30 - 1 (P30)




002HD000811 n°31 - 1 (P31)



002HD000811 n°32 - 2 (P32)



002HD000811 n°32 - 1 (P32)

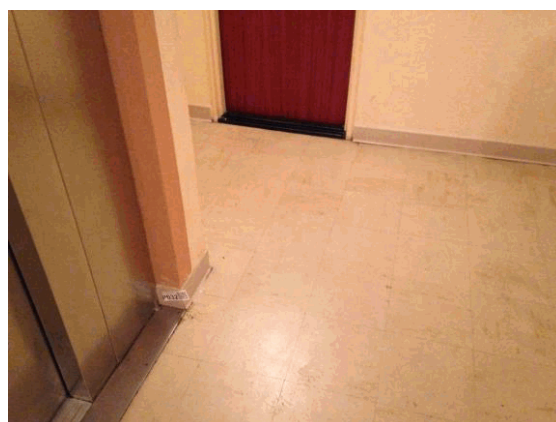

002HD000811 n°33 - 1 (P33)



002HD000811 n°33 - 2 (P33)



002HD000811 n°34 - 1 (P34)




002HD000811 n°34 - 2 (P34)




002HD000811 n°35 - 1 (P35)



002HD000811 n°35 - 2 (P35)

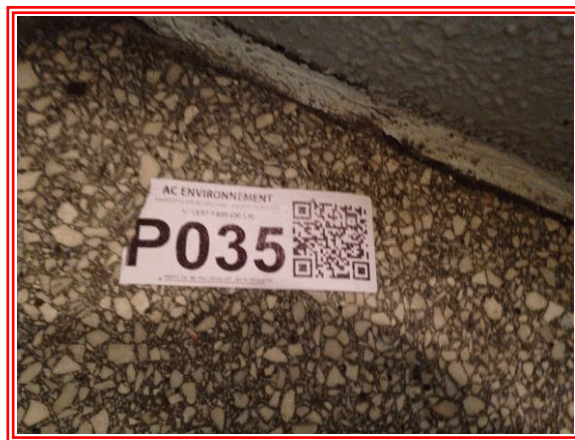

002HD000811 n°36 - 1 (P36)

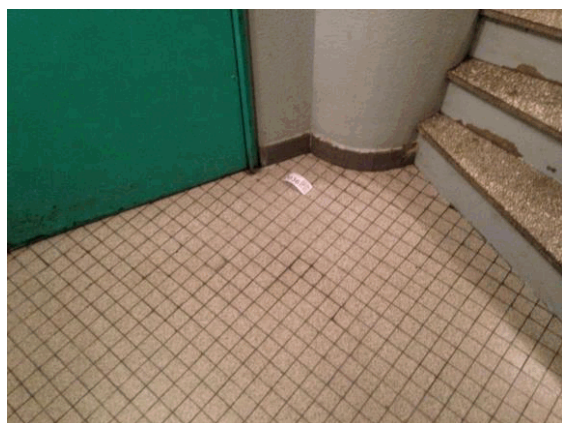

002HD000811 n°36 - 2 (P36)



002HD000811 n°37 - 1 (P37)



002HD000811 n°37 - 2 (P37)



002HD000811 n°38 - 2 (P38)



002HD000811 n°38 - 1 (P38)



002HD000811 n°39 - 2 (P39)



002HD000811 n°39 - 1 (P39)



002HD000811 n°40 - 2 (P40)



002HD000811 n°40 - 1 (P40)



002HD000811 n°41 - 2 (P41)



002HD000811 n°41 - 1 (P41)




002HD000811 n°42 - 1 (P42)



002HD000811 n°42 - 2 (P42)



002HD000811 n°43 - 2 (P43)

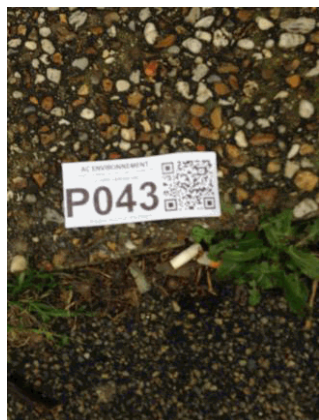

002HD000811 n°43 - 1 (P43)



002HD000811 n°44 - 1 (P44)



002HD000811 n°44 - 2 (P44)



002HD000811 n°45 - 2 (P45)



002HD000811 n°45 - 1 (P45)



002HD000811 n°46 - 1 (P46)



002HD000811 n°46 - 2 (P46)



002HD000811 n°47 - 2 (P47)



002HD000811 n°47 - 1 (P47)



002HD000811 n°48 - 2 (P48)



002HD000811 n°48 - 1 (P48)



002HD000811 n°49 - 1 (P49)



002HD000811 n°49 - 2 (P49)



002HD000811 n°50 - 1 (P50)



002HD000811 n°51 - 2 (P51)



002HD000811 n°51 - 1 (P51)



002HD000811 n°52 - 1 (P52)




002HD000811 n°53 - 1 (P53)



002HD000811 n°54 - 2 (P54)



002HD000811 n°54 - 1 (P54)

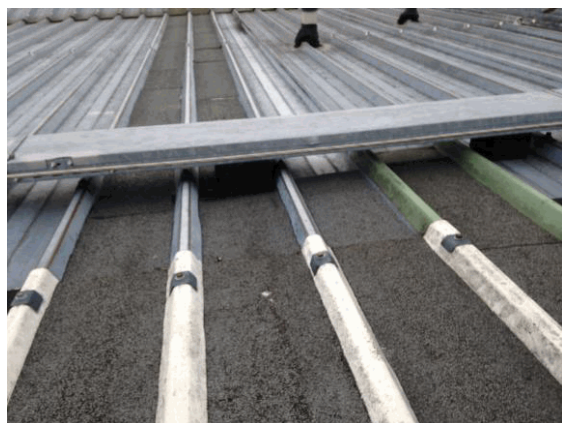

I1 - 2



I1 - 1




S1 - 1 (A1)



S2 - 1 (A2)



S3 - 1 (A3)

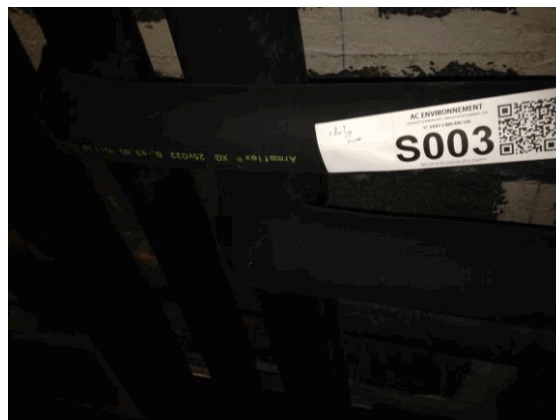

S4 - 1 (A4)



S5 - 1 (A5)



S6 - 1 (A6)




S45 - 1 (A45)



S46 - 2 (A46)



S49 - 1 (A49)

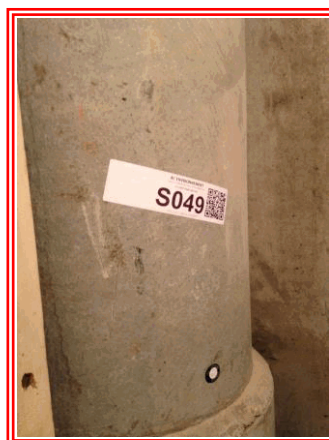

S51 - 3 (A51)



S51 - 1 (A51)



S51 - 2 (A51)



S71 - 2 (A71)



S71 - 3 (A71)



S71 - 1 (A71)



S74 - 1 (A74)



S74 - 2 (A74)




S75 - 1 (A75)



S214 - 1 (A214)



S215 - 2 (A215)

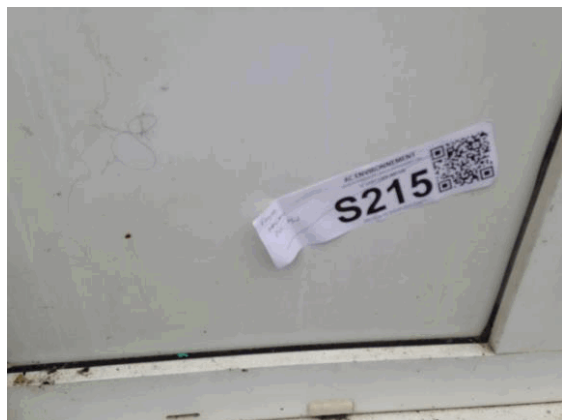

S215 - 1 (A215)



S217 - 1 (A217)



S218 - 1 (A218)



S218 - 2 (A218)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris hétérogène en vrac avec peinture - Enduit ciment sur mur porteur -	Sous-sol - Vol 10 (entrée)	
P2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit blanchâtre plâtreux en vrac avec peinture + panneau de lamelles de bois avec liant gris - Enduit blanc -	Sous-sol - Vol 10 (entrée)	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris compact hétérogène avec couche noire et poussières - Grise avec motif -	Sous-sol - Vol 10 (entrée)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau beige compact hétérogène avec couches grises - Lissé -	Sous-sol - Vol 10 (entrée)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Joint gris hétérogène en vrac - -	Sous-sol - Vol 13 (local vélo)	
P6	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage orange fibreux homogène avec toile fibreuse bitumée - mousse + matériaux bitumineux noir -	Sous-sol - Vol 12 (local VO)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac - obturation du passage autour tuyau -	Sous-sol - Vol 12 (local VO)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris hétérogène en vrac avec peinture - Gratté -	Sous-sol - Vol 15 (encombrant)	
P9	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneau de lamelles de bois avec liant gris et poussières - colle jaune -	Sous-sol - Vol 8 (dgt 2)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduit gris hétérogène en vrac - -	Sous-sol - Vol 9 (esc)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit blanchâtre plâtreux en vrac avec peinture - blanc entre marche et mur porteur -	Sous-sol - Vol 9 (esc)	
P12	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Enduit blanchâtre plâtreux avec peintures et traces grises - -	Sous-sol - Vol 8 (dgt 2)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris hétérogène en vrac avec peinture - Porteur cage escalier / enduit ciment lissé -	Etage 4 / 5 / 6 - Vol 36 (esc R+6)	
P14	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau gris hétérogène en vrac avec peinture - -	Etage 4 / 5 / 6 - Vol 36 (esc R+6)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris hétérogène en vrac avec peintures - Marche escalier -	Etage 4 / 5 / 6 - Vol 36 (esc R+6)	
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit blanchâtre plâtreux en vrac avec peintures et traces grises - Enduit rebouchage au niveau de la dalle supérieur. -	Etage 4 / 5 / 6 - Vol 36 (esc R+6)	

P17	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris hétérogène en vrac avec peinture - Enduit ciment lissé -	Etage 4 / 5 / 6 - Vol 36 (esc R+6)	
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris hétérogène en vrac avec peinture - Palier escalier -	Etage 4 / 5 / 6 - Vol 36 (esc R+6)	
P19	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris hétérogène en vrac avec peintures - Porteur -	Etage 4 / 5 / 6 - Vol 38 (Accès lgt R+6)	
P20	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau blanchâtre plâtreux en vrac avec peintures - Goutté épaisse beige -	Etage 4 / 5 / 6 - Vol 38 (Accès lgt R+6)	
P21	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Enduit blanchâtre plâtreux en vrac avec peintures - Gaine Ventilation -	Etage 4 / 5 / 6 - Vol 38 (Accès lgt R+6)	
P22	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau blanchâtre plâtreux en vrac avec peintures - Epaisse Goutté blanche -	Etage 4 / 5 / 6 - Vol 38 (Accès lgt R+6)	
P23	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris hétérogène en vrac avec peinture - Plafond dur -	Etage 4 / 5 / 6 - Vol 37 (Local tech)	
P24	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure beige cassante compacte et traces de peinture - Dalle plastique Beige marbré marron -	Etage 4 / 5 / 6 - Vol 38 (Accès lgt R+6)	
P25	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle noire bitumineuse avec ragréage gris en vrac - Noir -	Etage 4 / 5 / 6 - Vol 38 (Accès lgt R+6)	
P26	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris avec traces blanches - Gris -	Etage 4 / 5 / 6 - Vol 38 (Accès lgt R+6)	
P27	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle plastique jaune avec plinthe souple noire - Plynthe plastique noir + colle jaune -	Etage 4 / 5 / 6 - Vol 38 (Accès lgt R+6)	
P28	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau gris compact avec fibres visibles - Plaque vissé sur porte gaine (intérieur) -	Etage 4 / 5 / 6 - Vol 37 (Local tech)	
P29	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Joint blanchâtre plâtreux en vrac - -	Etage 4 / 5 / 6 - Vol 37 (Local tech)	
P30	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Joint gris en vrac avec traces rouges - -	Etage 4 / 5 / 6 - Vol 37 (Local tech)	
P31	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris compact hétérogène - Recharge sur panneaux fibrilith -	Etage 4 / 5 / 6 - Vol 37 (Local tech)	
P32	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle plastique jaune avec matériau souple blanc et plinthe souple beige - Plynthe plastique grise + colle jaune -	Etage 7 / 8 / 9 - Vol 44 (Accès lgt R+8)	

P33	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure jaune cassante compacte avec cole plastique jaune et traces grises - Jaune -	Etage 10 / 11 - Vol 48 (esc R+10)	
P34	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise hétérogène en vrac - Colle grise carrelage marche -	Etage 10 / 11 - Vol 48 (esc R+10)	
P35	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris compact avec traces marron et peinture - Entre marche et maçonnerie -	Etage 10 / 11 - Vol 48 (esc R+10)	
P36	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise hétérogène en vrac - Grise carrelage petit carreaux -	RDC - Vol 20 (esc RDC)	
P37	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise compacte avec traces blanches et grises + matériau souple blanc - Grise -	RDC - Vol 20 (esc RDC)	
P38	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac avec peinture et traces grises - Grise -	RDC - Vol 18 (Accès lgt RDC)	
P39	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit blanchâtre plâtreux en vrac avec peintures - Doublage -	RDC - Vol 18 (Accès lgt RDC)	
P40	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir avec poussières - noir -	RDC - Vol 17 (SAS entrée)	
P41	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint blanc souple - joint souple blanc -	RDC - Vol 16 (SAS extérieur)	
P42	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige compacte hétérogène avec traces grises - -	Plan masse / façade / extérieur - Vol 56 (extérieur)	
P43	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris compact hétérogène - -	Plan masse / façade / extérieur - Vol 56 (extérieur)	
P44	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Joint gris en vrac avec peinture - -	Plan masse / façade / extérieur - Vol 56 (extérieur)	
P45	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint gris compact hétérogène - gris -	Plan masse / façade / extérieur - Vol 56 (extérieur)	
P46	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris et noir bitumineux compact hétérogène - -	Plan masse / façade / extérieur - Vol 56 (extérieur)	
P47	Façades	Murs	Enduit gris hétérogène en vrac avec peintures - Rampe acces garage -	Plan masse / façade / extérieur - Vol 56 (extérieur)	
P49	Façades	Murs	Enduit gris en vrac avec peinture et matériau beige compact - gris + peinture beige -	Plan masse / façade / extérieur - Vol 60 (pignon gauche)	
P50	Façades	Bardages	Matériau blanchâtre fibreux compact avec peinture - Beige -	Plan masse / façade / extérieur - Vol 57 (façade avant)	
P51	Façades	Murs	Enduit gris compact hétérogène - Soubassement gris -	Plan masse / façade / extérieur - Vol 57 (façade avant)	
P52	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Couche bitumineuse souple avec couche d'aluminium - Noir (au sol dans combles VMC) -	Toiture / combles VMC - Vol 61 (combles VMC)	

P53	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Amas fibreux jaune avec couche cartonnée et traces blanches + poussières inséparables - Laine de verre + pare vapeur -	Toiture / combles VMC - Vol 61 (combles VMC)	
P54	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Couche bitumineuse souple avec gravillons - Noir gravillonneuse -	Toiture / combles VMC - Vol 54 (toiture)	
P48	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Enduit blanchâtre plâtreux en vrac avec peinture - Dans gaine technique -	RDC - Vol 19 (Local tech)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1774 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_4ac085bb-e032-4ad3-aff8-d25e7af5b1d
8

Réf. Client :

Commande	002HD000811
Echantillon	002HD000811001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 10 (entrée)
Dossier client	_0006600025_ ST NICOLAS "TB" - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21856
Echantillon	IT071603-1774
Description ITGA	Enduit gris hétérogène en vrac avec peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris hétérogène en vrac avec peinture	META le 03/03/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1775 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_214839ca-f000-4fa5-9d28-7f6a855ca2
47

Réf. Client :

Commande	002HD000811
Echantillon	002HD000811002 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit entre panneaux de fibralith / Vol 10 (entrée)
Dossier client	_0006600025_ ST NICOLAS "TB" - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21856
Echantillon	IT071603-1775
Description ITGA	Enduit blanchâtre plâtreux en vrac avec peinture + panneau de lamelles de bois avec liant gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit blanchâtre plâtreux en vrac avec peinture + panneau de lamelles de bois avec liant gris	META le 04/03/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1776 EN DATE DU 04/03/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_2d5fd88e-0cd6-49f8-b0a3-141ba47bae49

Réf. Client :

Commande	002HD000811
Echantillon	002HD000811003 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 10 (entrée)
Dossier client	_0006600025_ ST NICOLAS "TB" - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21856
Echantillon	IT071603-1776
Description ITGA	Matériau gris compact hétérogène avec couche noire et poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau gris compact hétérogène avec couche noire et poussières	META le 04/03/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1777 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_70508b8f-8de4-42ec-bd11-0cffa4dbdc9
a

Réf. Client :

Commande	002HD000811
Echantillon	002HD000811004 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 10 (entrée)
Dossier client	_0006600025_ ST NICOLAS "TB" - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21856
Echantillon	IT071603-1777
Description ITGA	Matériau beige compact hétérogène avec couches grises

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau beige compact hétérogène avec couches grises	META le 04/03/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1778 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_28be2486-f098-4dd9-b38e-22b1e1021
b5e

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	002HD000811	Commande	IT0716-21856
Echantillon	002HD000811005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / joint d'assemblage des parpaings / Vol 13 (local vélo)	Echantillon	IT071603-1778
Dossier client	_0006600025_ ST NICOLAS "TB" - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages	Description ITGA	Joint gris hétérogène en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Joint gris hétérogène en vrac	META le 04/03/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1779 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_4f03ddeb-4d30-4444-be6c-109fbccc7a5
b

Réf. Client :

Commande	002HD000811
Echantillon	002HD000811006 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit fluide non identifié / Calorifugeage / Vol 12 (local VO)
Dossier client	_0006600025_ ST NICOLAS "TB" - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21856
Echantillon	IT071603-1779
Description ITGA	Calorifugeage orange fibreux homogène avec toile fibreuse bitumée

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Calorifugeage orange fibreux homogène avec toile fibreuse bitumée	META le 04/03/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1780 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_35c26d49-d951-426f-99b7-453ee72ac
378

Réf. Client :

Commande	002HD000811
Echantillon	002HD000811007 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage / Vol 12 (local VO)
Dossier client	_0006600025_ ST NICOLAS "TB" - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21856
Echantillon	IT071603-1780
Description ITGA	Enduit gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac	META le 04/03/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1781 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_9f25310a-773b-40da-af1d-f912a4450af
8

Réf. Client :

Commande	002HD000811
Echantillon	002HD000811008 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 15 (encombrant)
Dossier client	_0006600025_ ST NICOLAS "TB" - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21856
Echantillon	IT071603-1781
Description ITGA	Enduit gris hétérogène en vrac avec peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris hétérogène en vrac avec peinture	META le 03/03/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1782 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_bb1e2540-1b93-4de4-a570-bd4295253
7e0

Réf. Client :

Commande	002HD000811
Echantillon	002HD000811009 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux fibralith collé / Vol 8 (dgt 2)
Dossier client	_0006600025_ ST NICOLAS "TB" - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21856
Echantillon	IT071603-1782
Description ITGA	Panneau de lamelles de bois avec liant gris et poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Panneau de lamelles de bois avec liant gris et poussières	META le 04/03/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1783 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_e8458db6-67af-4ad7-b58c-077a40e41642

Réf. Client :

Commande	002HD000811
Echantillon	002HD000811010 / Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits projetés / Vol 9 (esc)
Dossier client	_0006600025_ ST NICOLAS "TB" - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21856
Echantillon	IT071603-1783
Description ITGA	Enduit gris hétérogène en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris hétérogène en vrac	META le 03/03/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1784 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_3c4fac72-50fc-4ad9-9cb8-e9c2c22d513
5

Réf. Client :

Commande	002HD000811
Echantillon	002HD000811011 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage / Vol 9 (esc)
Dossier client	_0006600025_ ST NICOLAS "TB" - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21856
Echantillon	IT071603-1784
Description ITGA	Enduit blanchâtre plâtreux en vrac avec peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit blanchâtre plâtreux en vrac avec peinture	META le 03/03/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1785 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_89bf046a-7911-4dc3-b2f6-9c9564e5e3
ed

Réf. Client :

Commande	002HD000811
Echantillon	002HD000811012 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Enduit plâtre autour conduit fibre ciment / Vol 8 (dgt 2)
Dossier client	_0006600025_ ST NICOLAS "TB" - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21856
Echantillon	IT071603-1785
Description ITGA	Enduit blanchâtre plâtreux avec peintures et traces grises

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit blanchâtre plâtreux avec peintures et traces grises	META le 04/03/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1786 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_f249bcf9-5849-44c7-b7c6-799773f908
f0

Réf. Client :

Commande	002HD000811
Echantillon	002HD000811013 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 36 (esc R+6)
Dossier client	_0006600025_ ST NICOLAS "TB" - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21856
Echantillon	IT071603-1786
Description ITGA	Enduit gris hétérogène en vrac avec peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris hétérogène en vrac avec peinture	META le 03/03/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1787 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_00dc79e4-749b-494c-b891-a3b801fbe2
84

Réf. Client :

Commande	002HD000811
Echantillon	002HD000811014 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Sous face escalier / Vol 36 (esc R+6)
Dossier client	_0006600025_ ST NICOLAS "TB" - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21856
Echantillon	IT071603-1787
Description ITGA	Matériau gris hétérogène en vrac avec peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau gris hétérogène en vrac avec peinture	META le 03/03/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1788 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_c657085f-e75b-4c31-a69c-cb7410dd15
6e

Réf. Client :

Commande	002HD000811
Echantillon	002HD000811015 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 36 (esc R+6)
Dossier client	_0006600025_ ST NICOLAS "TB" - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21856
Echantillon	IT071603-1788
Description ITGA	Matériau gris hétérogène en vrac avec peintures

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau gris hétérogène en vrac avec peintures	META le 03/03/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1789 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_df2c3773-157a-45b1-b116-c1a00a1f70
b5

Réf. Client :

Commande	002HD000811
Echantillon	002HD000811016 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 36 (esc R+6)
Dossier client	_0006600025_ ST NICOLAS "TB" - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21856
Echantillon	IT071603-1789
Description ITGA	Enduit blanchâtre plâtreux en vrac avec peintures et traces grises

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit blanchâtre plâtreux en vrac avec peintures et traces grises	META le 04/03/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1790 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_05e109ab-dd3e-4aa7-9dc1-5a6da08170
bf

Réf. Client :

Commande	002HD000811
Echantillon	002HD000811017 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 36 (esc R+6)
Dossier client	_0006600025_ ST NICOLAS "TB" - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21856
Echantillon	IT071603-1790
Description ITGA	Enduit gris hétérogène en vrac avec peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris hétérogène en vrac avec peinture	META le 04/03/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1791 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_d31bd1a4-d3a5-4e84-9248-145948a5a3d9

Réf. Client :

Commande	002HD000811
Echantillon	002HD000811018 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 36 (esc R+6)
Dossier client	_0006600025_ ST NICOLAS "TB" - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21856
Echantillon	IT071603-1791
Description ITGA	Matériau gris hétérogène en vrac avec peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau gris hétérogène en vrac avec peinture	META le 04/03/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1792 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_230a1299-2495-4423-82b9-9f950e019
411

Réf. Client :

Commande	002HD000811
Echantillon	002HD000811019 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 38 (Accès lgt R+6)
Dossier client	_0006600025_ ST NICOLAS "TB" - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21856
Echantillon	IT071603-1792
Description ITGA	Enduit gris hétérogène en vrac avec peintures

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris hétérogène en vrac avec peintures	META le 04/03/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1793 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_4f6923ab-ee1e-4bf6-9323-a613ba72e8
1f

Réf. Client :

Commande	002HD000811
Echantillon	002HD000811020 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Peinture décoratives / Vol 38 (Accès lgt R+6)
Dossier client	_0006600025_ ST NICOLAS "TB" - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21856
Echantillon	IT071603-1793
Description ITGA	Matériau blanchâtre plâtreux en vrac avec peintures

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau blanchâtre plâtreux en vrac avec peintures	META le 04/03/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1794 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_f86e98bb-65a7-47f7-a2fd-c6e92c7642
51

Réf. Client :

Commande	002HD000811
Echantillon	002HD000811021 / Parois verticales intérieures et enduits / Gaines et coffre verticaux / Enduits projetés / Vol 38 (Accès lgt R+6)
Dossier client	_0006600025_ ST NICOLAS "TB" - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21856
Echantillon	IT071603-1794
Description ITGA	Enduit blanchâtre plâtreux en vrac avec peintures

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit blanchâtre plâtreux en vrac avec peintures	META le 04/03/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1795 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_d29ea9bc-25d3-4198-85ba-adf918969b
83

Réf. Client :

Commande	002HD000811
Echantillon	002HD000811022 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Peinture décorative / Vol 38 (Accès lgt R+6)
Dossier client	_0006600025_ ST NICOLAS "TB" - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21856
Echantillon	IT071603-1795
Description ITGA	Matériau blanchâtre plâtreux en vrac avec peintures

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau blanchâtre plâtreux en vrac avec peintures	META le 04/03/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1796 EN DATE DU 04/03/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_f118f7ec-91a8-480c-a497-e1648546ac
04

Réf. Client :

Commande	002HD000811
Echantillon	002HD000811023 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 37 (Local tech)
Dossier client	_0006600025_ ST NICOLAS "TB" - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21856
Echantillon	IT071603-1796
Description ITGA	Enduit gris hétérogène en vrac avec peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris hétérogène en vrac avec peinture	META le 04/03/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1797 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_edb369e0-6783-46ef-b37e-3d4d38daa1
b7

Réf. Client :

Commande	002HD000811
Echantillon	002HD000811024 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 38 (Accès lgt R+6)
Dossier client	_0006600025_ ST NICOLAS "TB" - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21856
Echantillon	IT071603-1797
Description ITGA	Dalle dure beige cassante compacte et traces de peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Dalle dure beige cassante compacte et traces de peinture	META le 04/03/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1798 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_f506c04b-c327-4d0f-a920-565deaa403
1e

Réf. Client :

Commande	002HD000811
Echantillon	002HD000811025 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colle bitumeuses / Vol 38 (Accès lgt R+6)
Dossier client	_0006600025_ ST NICOLAS "TB" - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21856
Echantillon	IT071603-1798
Description ITGA	Colle noire bitumineuse avec ragréage gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle noire bitumineuse avec ragréage gris en vrac	MOLP le 03/03/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1799 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_7f42d0cb-5f23-4eae-bb3c-3980653c838b

Réf. Client :

Commande	002HD000811
Echantillon	002HD000811026 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréege / Vol 38 (Accès lgt R+6)
Dossier client	_0006600025_ ST NICOLAS "TB" - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21856
Echantillon	IT071603-1799
Description ITGA	Ragréege gris avec traces blanches

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Ragréege gris avec traces blanches	META le 04/03/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1800 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_4ed6607b-7c34-481d-9529-57b094e20
c80

Réf. Client :

Commande	002HD000811
Echantillon	002HD000811027 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 38 (Accès lgt R+6)
Dossier client	_0006600025_ ST NICOLAS "TB" - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21856
Echantillon	IT071603-1800
Description ITGA	Colle plastique jaune avec plinthe souple noire

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle plastique jaune avec plinthe souple noire	META le 04/03/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1801 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_436119a3-92fe-47d8-8d60-be6d13a07c
a7

Réf. Client :

Commande	002HD000811
Echantillon	002HD000811028 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Revêtement durs (plaques revêtues) / Vol 37 (Local tech)
Dossier client	_0006600025_ ST NICOLAS "TB" - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21856
Echantillon	IT071603-1801
Description ITGA	Matériau gris compact avec fibres visibles

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau gris compact avec fibres visibles	MOLP le 03/03/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1802 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_4be505ee-ab4e-4edb-9b78-577874866
89e

Réf. Client :

Commande	002HD000811
Echantillon	002HD000811029 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint assemblage des carreaux de plâtre / Vol 37 (Local tech)
Dossier client	_0006600025_ ST NICOLAS "TB" - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21856
Echantillon	IT071603-1802
Description ITGA	Joint blanchâtre plâtreux en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Joint blanchâtre plâtreux en vrac	META le 04/03/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1803 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_31c57c1e-29ae-4b7a-af93-0d9597327b89

Réf. Client :

Commande	002HD000811
Echantillon	002HD000811030 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint d'assemblage des briques / Vol 37 (Local tech)
Dossier client	_0006600025_ ST NICOLAS "TB" - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21856
Echantillon	IT071603-1803
Description ITGA	Joint gris en vrac avec traces rouges

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Joint gris en vrac avec traces rouges	META le 04/03/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1804 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_e7583e63-ea13-4039-bbc0-e7934075cf
4c

Réf. Client :

Commande	002HD000811
Echantillon	002HD000811031 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 37 (Local tech)
Dossier client	_0006600025_ ST NICOLAS "TB" - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21856
Echantillon	IT071603-1804
Description ITGA	Matériau gris compact hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau gris compact hétérogène	META le 03/03/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1805 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_205013c1-9f0d-4eb2-b4bc-0344b1845
d41

Réf. Client :

Commande	002HD000811
Echantillon	002HD000811032 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 44 (Accès lgt R+8)
Dossier client	_0006600025_ ST NICOLAS "TB" - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21856
Echantillon	IT071603-1805
Description ITGA	Colle plastique jaune avec matériau souple blanc et plinthe souple beige

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle plastique jaune avec matériau souple blanc et plinthe souple beige	META le 04/03/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1807 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_97a90cde-c59c-4b51-88b8-ee40d65aa3
29

Réf. Client :

Commande	002HD000811
Echantillon	002HD000811033 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 48 (esc R+10)
Dossier client	_0006600025_ ST NICOLAS "TB" - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21856
Echantillon	IT071603-1807
Description ITGA	Dalle dure jaune cassante compacte avec cole plastique jaune et traces grises

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Dalle dure jaune cassante compacte avec cole plastique jaune et traces grises	META le 04/03/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1808 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_22066e1d-1de9-412e-b11b-69ac04efb1
8b

Réf. Client :

Commande	002HD000811
Echantillon	002HD000811034 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 48 (esc R+10)
Dossier client	_0006600025_ ST NICOLAS "TB" - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21856
Echantillon	IT071603-1808
Description ITGA	Colle grise hétérogène en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle grise hétérogène en vrac	META le 03/03/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1809 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_Od59cc17-ae1f-4db2-be95-97fa48d726a
4

Réf. Client :

Commande	002HD000811
Echantillon	002HD000811035 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage / Vol 48 (esc R+10)
Dossier client	_0006600025_ ST NICOLAS "TB" - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21856
Echantillon	IT071603-1809
Description ITGA	Enduit gris compact avec traces marron et peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris compact avec traces marron et peinture	META le 04/03/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1810 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_05523949-2e6c-438c-aefd-182cf8b1d3
72

Réf. Client :

Commande	002HD000811
Echantillon	002HD000811036 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 20 (esc RDC)
Dossier client	_0006600025_ ST NICOLAS "TB" - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21856
Echantillon	IT071603-1810
Description ITGA	Colle grise hétérogène en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle grise hétérogène en vrac	META le 04/03/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1811 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_c982f6ed-2506-4957-8462-5a9a66d7c
15f

Réf. Client :

Commande	002HD000811
Echantillon	002HD000811037 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 20 (esc RDC)
Dossier client	_0006600025_ ST NICOLAS "TB" - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21856
Echantillon	IT071603-1811
Description ITGA	Colle grise compacte avec traces blanches et grises + matériau souple blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle grise compacte avec traces blanches et grises + matériau souple blanc	META le 03/03/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1812 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_05584393-a08c-42c8-868b-6ee5def053f4

Réf. Client :

Commande	002HD000811
Echantillon	002HD000811038 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 18 (Accès Igt RDC)
Dossier client	_0006600025_ ST NICOLAS "TB" - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21856
Echantillon	IT071603-1812
Description ITGA	Colle beige en vrac avec peinture et traces grises

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle beige en vrac avec peinture et traces grises	META le 03/03/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1813 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_388d0849-4fbb-4b72-857e-84cd6875c
0a4

Réf. Client :

Commande	002HD000811
Echantillon	002HD000811039 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 18 (Accès Igt RDC)
Dossier client	_0006600025_ ST NICOLAS "TB" - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21856
Echantillon	IT071603-1813
Description ITGA	Enduit blanchâtre plâtreux en vrac avec peintures

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit blanchâtre plâtreux en vrac avec peintures	META le 04/03/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1814 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_32165b52-c79c-4c74-93cd-c15fc1879f
e6

Réf. Client :

Commande	002HD000811
Echantillon	002HD000811040 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 17 (SAS entrée)
Dossier client	_0006600025_ ST NICOLAS "TB" - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21856
Echantillon	IT071603-1814
Description ITGA	Matériau souple noir avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau souple noir avec poussières	META le 04/03/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1815 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_708af089-1c76-4b3c-af8e-e93dc6c8fa6
6

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	002HD000811	Commande	IT0716-21856
Echantillon	002HD000811041 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 16 (SAS extérieur)	Echantillon	IT071603-1815
Dossier client	_0006600025_ ST NICOLAS "TB" - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages	Description ITGA	Joint blanc souple

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Joint blanc souple	META le 04/03/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1816 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_c4dc8397-30f0-42e7-9777-552b34967
b45

Réf. Client :

Commande	002HD000811
Echantillon	002HD000811042 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / colle parement façade rampe extérieur / Vol 56 (extérieur)
Dossier client	_0006600025_ ST NICOLAS "TB" - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21856
Echantillon	IT071603-1816
Description ITGA	Colle beige compacte hétérogène avec traces grises

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle beige compacte hétérogène avec traces grises	META le 03/03/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1817 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_d2184157-3c37-4731-a17a-9cf5e5711
743

Réf. Client :

Commande	002HD000811
Echantillon	002HD000811043 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape avec granulat apparent / Vol 56 (extérieur)
Dossier client	_0006600025_ ST NICOLAS "TB" - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21856
Echantillon	IT071603-1817
Description ITGA	Matériau gris compact hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau gris compact hétérogène	META le 03/03/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1818 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_6473140f-3822-41f0-9d6b-3a0012790
a5e

Réf. Client :

Commande	002HD000811
Echantillon	002HD000811044 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / joint assemblage chaperon en tete de mur / Vol 56 (extérieur)
Dossier client	_0006600025_ ST NICOLAS "TB" - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21856
Echantillon	IT071603-1818
Description ITGA	Joint gris en vrac avec peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Joint gris en vrac avec peinture	META le 03/03/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1819 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_4cf6e20a-4ed9-4b57-a665-1d98cc4a1ad
6

Réf. Client :

Commande	002HD000811
Echantillon	002HD000811045 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / joint d'assemblage des bordures / Vol 56 (extérieur)
Dossier client	_0006600025_ ST NICOLAS "TB" - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21856
Echantillon	IT071603-1819
Description ITGA	Joint gris compact hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Joint gris compact hétérogène	META le 04/03/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1820 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_15a946f4-0258-43b8-8b91-2300f73ff9
c5

Réf. Client :

Commande	002HD000811
Echantillon	002HD000811046 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / bitume / Vol 56 (extérieur)
Dossier client	_0006600025_ ST NICOLAS "TB" - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21856
Echantillon	IT071603-1820
Description ITGA	Matériau gris et noir bitumineux compact hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau gris et noir bitumineux compact hétérogène	META le 04/03/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1821 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_fa09885e-1e08-42d8-8b4a-6ed73c94b5
a0

Réf. Client :

Commande	002HD000811
Echantillon	002HD000811047 / Façades / Murs / Enduits projetés / Vol 56 (extérieur)
Dossier client	_0006600025_ ST NICOLAS "TB" - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21856
Echantillon	IT071603-1821
Description ITGA	Enduit gris hétérogène en vrac avec peintures

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris hétérogène en vrac avec peintures	META le 03/03/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1822 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_2651a1f7-8f87-4437-85b5-1f6e899efa
d9

Réf. Client :

Commande	002HD000811
Echantillon	002HD000811048 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Enduit plâtre / Vol 19 (Local tech)
Dossier client	_0006600025_ ST NICOLAS "TB" - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21856
Echantillon	IT071603-1822
Description ITGA	Enduit blanchâtre plâtreux en vrac avec peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit blanchâtre plâtreux en vrac avec peinture	META le 03/03/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1823 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_97ed9e89-2a57-4c88-96d0-ea061068d
640

Réf. Client :

Commande	002HD000811
Echantillon	002HD000811049 / Façades / Murs / Enduits projetés / Vol 60 (pignon gauche)
Dossier client	_0006600025_ ST NICOLAS "TB" - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21856
Echantillon	IT071603-1823
Description ITGA	Enduit gris en vrac avec peinture et matériau beige compact

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac avec peinture et matériau beige compact	META le 03/03/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1824 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_b7687359-e246-4447-a673-3f22e9088
f12

Réf. Client :

Commande	002HD000811
Echantillon	002HD000811050 / Façades / Bardages / Plaques fibres / Vol 57 (façade avant)
Dossier client	_0006600025_ ST NICOLAS "TB" - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21856
Echantillon	IT071603-1824
Description ITGA	Matériau blanchâtre fibreux compact avec peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau blanchâtre fibreux compact avec peinture	META le 04/03/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1825 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_31d416cf-5412-4c5b-b38e-fbbe560118e3

Réf. Client :

Commande	002HD000811
Echantillon	002HD000811051 / Façades / Murs / Enduits projetés / Vol 57 (façade avant)
Dossier client	_0006600025_ ST NICOLAS "TB" - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21857
Echantillon	IT071603-1825
Description ITGA	Enduit gris compact hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris compact hétérogène	META le 03/03/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1826 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_439cd178-2a34-484c-8c8e-d55b25e60
8ec

Réf. Client :

Commande	002HD000811
Echantillon	002HD000811052 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Bandes bitumeuses / Vol 61 (combles VMC)
Dossier client	_0006600025_ ST NICOLAS "TB" - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21857
Echantillon	IT071603-1826
Description ITGA	Couche bitumineuse souple avec couche d'aluminium

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Couche bitumineuse souple avec couche d'aluminium	META le 04/03/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1827 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_c0c8e58d-12db-44b8-8b1d-4739cac0f1
94

Réf. Client :

Commande	002HD000811
Echantillon	002HD000811053 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Isolant de faux-plafond / Vol 61 (combles VMC)
Dossier client	_0006600025_ ST NICOLAS "TB" - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21857
Echantillon	IT071603-1827
Description ITGA	Amas fibreux jaune avec couche cartonnée et traces blanches + poussières inséparables

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Amas fibreux jaune avec couche cartonnée et traces blanches + poussières inséparables	META le 04/03/2016	Présence de fibres d'amiante (*)	Chrysotile	2

(*) Seules quelques fibres d'amiante ont été détectées

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1828 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_5bed9735-123b-4e34-85ea-b414ae4ada
cc

Réf. Client :

Commande	002HD000811
Echantillon	002HD000811054 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Bandes bitumeuses / Vol 54 (toiture)
Dossier client	_0006600025_ ST NICOLAS "TB" - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 1 cage et de 11 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21857
Echantillon	IT071603-1828
Description ITGA	Couche bitumineuse souple avec gravillons

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Couche bitumineuse souple avec gravillons	META le 04/03/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste