

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	29 RUE LANNES - ST NICOLAS 2
CP - Ville :	53000 LAVAL
Référence client :	_00066000260000100909_
Date du repérage :	05/07/2017
Désignation :	Appartement n° 909 de type 2 situé au 03 ème étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	29 RUE LANNES - ST NICOLAS 2 53000 LAVAL	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00066000260000100909_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 909 de type 2 situé au 03 ème étage		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David D.JOUSSELIN (0 800 400 100) 05/07/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 22/07/2017 A Riorges, le 22/07/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015 		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Appartement n°909 - Vol 1 (Cuisine) Appartement n°909 - Vol 3 (SDB) Appartement n°909 - Vol 5 (Placard) Appartement n°909 - Vol 7 (Dégagement)	Appartement n°909 - Vol 2 (W.C) Appartement n°909 - Vol 4 (Débarras) Appartement n°909 - Vol 6 (Séjour) Appartement n°909 - Vol 8 (Chambre)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Equipements divers et accessoires	Appartement n°909	Vol 1 (Cuisine)	
Façades	Appartement n°909	Vol 1 (Cuisine) - Vol 6 (Séjour) - Vol 8 (Chambre)	
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°909	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Débaras) - Vol 5 (Placard) - Vol 6 (Séjour) - Vol 7 (Dégagement) - Vol 8 (Chambre)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°909	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Débaras) - Vol 5 (Placard) - Vol 6 (Séjour) - Vol 7 (Dégagement) - Vol 8 (Chambre)	
Revêtement de mur	Appartement n°909	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Débaras)	
Revêtement de sol	Appartement n°909	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Débaras) - Vol 5 (Placard) - Vol 6 (Séjour) - Vol 7 (Dégagement) - Vol 8 (Chambre)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 1 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 3 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 1 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Débarras)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Chambre)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 5 (Placard)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante rouge + colle bitumineuse noire en faible quantité	P17
Vol 5 (Placard)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche	P18

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les balcons considérés comme non visités.

Les garages ou caves considérés comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neufs mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Appartement n°909 - Vol 9 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	Balcon pris en compte dans le diagnostic des façades du bâtiment

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°909	Vol 1 (Cuisine)	Evier	Peinture bleue sous évier	P6	Réalisation d'un prélèvement		002HD001588 n°6 - 1	P6	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°909	Vol 1 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°909	Vol 3 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°909	Vol 1 (Cuisine)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité beige menuiserie PVC	P7	Réalisation d'un prélèvement		002HD001588 n°7 - 1	P7	Matériau souple beige + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°909	Vol 1 (Cuisine) - Vol 8 (Chambre)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité beige menuiserie PVC	P7 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002HD001588 n°7 - 1	P7	Matériau souple beige + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°909	Vol 6 (Séjour)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité menuiserie bois	P10	Réalisation d'un prélèvement		002HD001588 n°10 - 1 - 002HD001588 n°10 - 2	P10	Matériau souple blanc + peinture + bois en lamelles	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°909	Vol 6 (Séjour)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité menuiserie bois	P10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HD001588 n°10 - 1 - 002HD001588 n°10 - 2	P10	Matériau souple blanc + peinture + bois en lamelles	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°909	Vol 4 (Débaras)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002HD001588 n°1 - 1 - 002HD001588 n°1 - 2	P1	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°909	Vol 3 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002HD001588 n°1 - 1 - 002HD001588 n°1 - 2	P1	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°909	Vol 1 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	doublage plaque plâtre pièces humides	P2	Réalisation d'un prélèvement		002HD001588 n°2 - 1 - 002HD001588 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux beige en vrac avec couche en papier + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°909	Vol 4 (Débaras)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces humides)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002HD001588 n°3 - 1 - 002HD001588 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°909	Vol 4 (Débaras) - Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces humides)	P3 - S1 - S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002HD001588 n°3 - 1 - 002HD001588 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°909	Vol 1 (Cuisine)	Menuiseries	Mastic vitrier	P8	Réalisation d'un prélèvement	Gris intérieur et extérieur sur fenêtre bois	002HD001588 n°8 - 1 - 002HD001588 n°8 - 2	P8	Matériau souple gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°909	Vol 6 (Séjour)	Menuiseries	Mastic vitrier	S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Gris intérieur et extérieur sur fenêtre bois	002HD001588 n°8 - 1 - 002HD001588 n°8 - 2	P8	Matériau souple gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°909	Vol 6 (Séjour)	Menuiseries	joint d'étanchéité	S4	Blanc sur dormant		S4 - 1				Négatif sur document cf prélèvement n° 16 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD000810
Appartement n°909	Vol 1 (Cuisine)	Menuiseries	Ensemble des joints et mastic de la menuiserie PVC	P9	Réalisation d'un prélèvement		002HD001588 n°9 - 1 - 002HD001588 n°9 - 2	P9	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°909	Vol 8 (Chambre)	Menuiseries	Ensemble des joints et mastic de la menuiserie PVC	S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002HD001588 n°9 - 1 - 002HD001588 n°9 - 2	P9	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°909	Vol 7 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces sèches)	P12	Réalisation d'un prélèvement		002HD001588 n°12 - 1 - 002HD001588 n°12 - 2	P12	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°909	Vol 5 (Placard) - Vol 6 (Séjour) - Vol 8 (Chambre)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces sèches)	S15 - S16 - S17 - S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HD001588 n°12 - 1 - 002HD001588 n°12 - 2	P12	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°909	Vol 7 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	P13	Réalisation d'un prélèvement		002HD001588 n°13 - 1 - 002HD001588 n°13 - 2	P13	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°909	Vol 8 (Chambre) - Vol 6 (Séjour) - Vol 5 (Placard)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	S19 - S20 - S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002HD001588 n°13 - 1 - 002HD001588 n°13 - 2	P13	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°909	Vol 7 (Dégagement)	Menuiseries	Joint porte d'entrée	P14	Réalisation d'un prélèvement		002HD001588 n°14 - 1 - 002HD001588 n°14 - 2	P14	Matériau souple noir + peinture en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°909	Vol 8 (Chambre)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P24	Réalisation d'un prélèvement		002HD001588 n°24 - 1 - 002HD001588 n°24 - 2	P24	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°909	Vol 1 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002HD001588 n°4 - 1	P4	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°909	Vol 4 (Débaras) - Vol 3 (SDB) - Vol 2 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	S2 - S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002HD001588 n°4 - 1	P4	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°909	Vol 7 (Dégagement)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	P11	Réalisation d'un prélèvement		002HD001588 n°11 - 1	P11	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°909	Vol 8 (Chambre) - Vol 6 (Séjour) - Vol 5 (Placard)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	S12 - S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002HD001588 n°11 - 1	P11	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°909	Vol 5 (Placard)	Plafonds	Enduit ciment brut (plafond placard)	P23	Réalisation d'un prélèvement		002HD001588 n°23 - 1	P23	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°909	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002HD001588 n°5 - 1 - 002HD001588 n°5 - 2	P5	Colle grise avec couche en papier + couche plâtreuse blanche + carrelage + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°909	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P15	Réalisation d'un prélèvement		002HD001588 n°15 - 1 - 002HD001588 n°15 - 2	P15	Colle beige + peinture en faible quantité + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°909	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de plinthe plastique noire	P16	Réalisation d'un prélèvement		002HD001588 n°16 - 1 - 002HD001588 n°16 - 2	P16	Colle polymère jaune avec couche en papier + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°909	Vol 2 (W.C) - Vol 1 (Cuisine) - Vol 4 (Débaras)	Revêtement de mur	Colle de plinthe plastique noire	S22 - S23 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002HD001588 n°16 - 1 - 002HD001588 n°16 - 2	P16	Colle polymère jaune avec couche en papier + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°909	Vol 5 (Placard)	Revêtement de sol	Dalles dures cassantes rouges	P17	Réalisation d'un prélèvement		002HD001588 n°17 - 1	P17	Dalle dure cassante rouge + colle bitumineuse noire en faible quantité	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°909	Vol 5 (Placard)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noires	P18	Réalisation d'un prélèvement		002HD001588 n°18 - 1 - 002HD001588 n°18 - 2	P18	Colle bitumineuse noire + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°909	Vol 5 (Placard)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine pièces sèches	P19	Réalisation d'un prélèvement		002HD001588 n°19 - 1	P19	Matériau compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°909	Vol 7 (Dégagement) - Vol 6 (Séjour) - Vol 8 (Chambre)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine pièces sèches	S25 - S26 - S27	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19		002HD001588 n°19 - 1	P19	Matériau compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°909	Vol 7 (Dégagement)	Revêtement de sol	Dalles souple beige semie dure avec colle jaune	P20	Réalisation d'un prélèvement	Sous lino actuel	002HD001588 n°20 - 1 - 002HD001588 n°20 - 2	P20	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°909	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Dalles semie dure rouge avec colle jaune	P21	Réalisation d'un prélèvement		002HD001588 n°21 - 1	P21	Dalle dure cassante rouge + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°909	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Dalles semie dure rouge avec colle jaune	S33	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21		002HD001588 n°21 - 1	P21	Dalle dure cassante rouge + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°909	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage gris avec colle jaune d'origine pièces humide	P22	Réalisation d'un prélèvement	Sous lino actuel	002HD001588 n°22 - 1 - 002HD001588 n°22 - 2	P22	Colle polymère jaune + ragréage gris + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°909	Vol 1 (Cuisine) - Vol 4 (Débaras) - Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage gris avec colle jaune d'origine pièces humide	S30 - S31 - S32	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22	Sous lino actuel	002HD001588 n°22 - 1 - 002HD001588 n°22 - 2	P22	Colle polymère jaune + ragréage gris + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°909	Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol d'origine pièces sèches (entre ragréage gris et rose)	P25	Réalisation d'un prélèvement		002HD001588 n°25 - 1 - 002HD001588 n°25 - 2	P25	Colle polymère jaune + ragréage gris + ragréage rose + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°909	Vol 8 (Chambre) - Vol 7 (Dégagement)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol d'origine pièces sèches (entre ragréage gris et rose)	S28 - S29	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P25		002HD001588 n°25 - 1 - 002HD001588 n°25 - 2	P25	Colle polymère jaune + ragréage gris + ragréage rose + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°909	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°909	Vol 4 (Débarras)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°909	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°909	Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°909	Vol 8 (Chambre)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°909	Vol 7 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°909	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°909	Appartement n°909 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°909	Appartement n°909 - Plan de prélèvements
	Appartement n°909	Appartement n°909 - MPCA Toutes catégories confondues



APPARTEMENT N°909 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001588

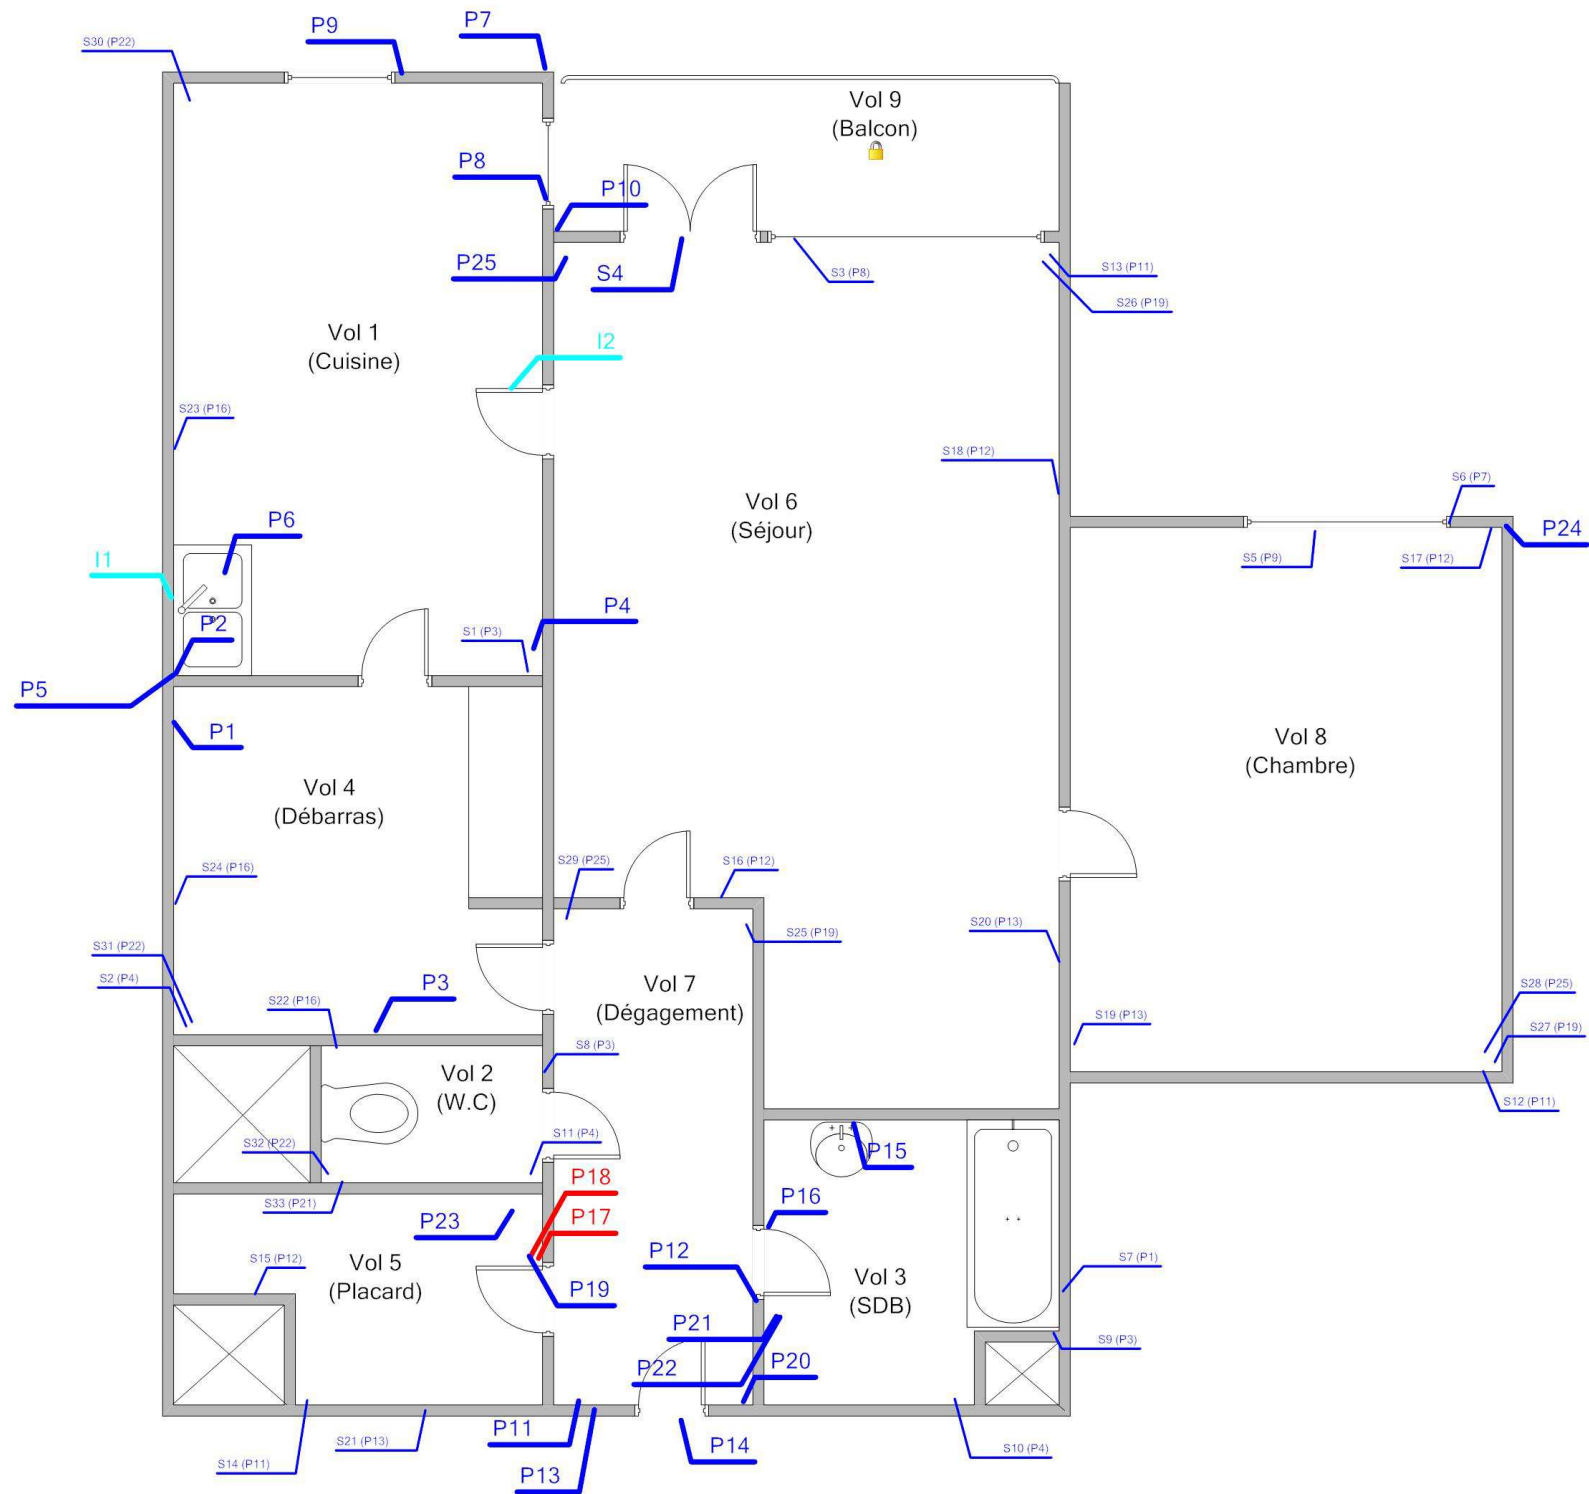

Légende

	Localisation d'un prélèvement positif
	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif
	Volume non visité



Adresse du bien
29 RUE LANNES - ST NICOLAS 2
53000 LAVAL

Désignation
Appartement n° 909 de type 2 situé au 03 ème étage

Date intervention
05/07/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David


APPARTEMENT N°909 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001588

Légende



Volume non visité

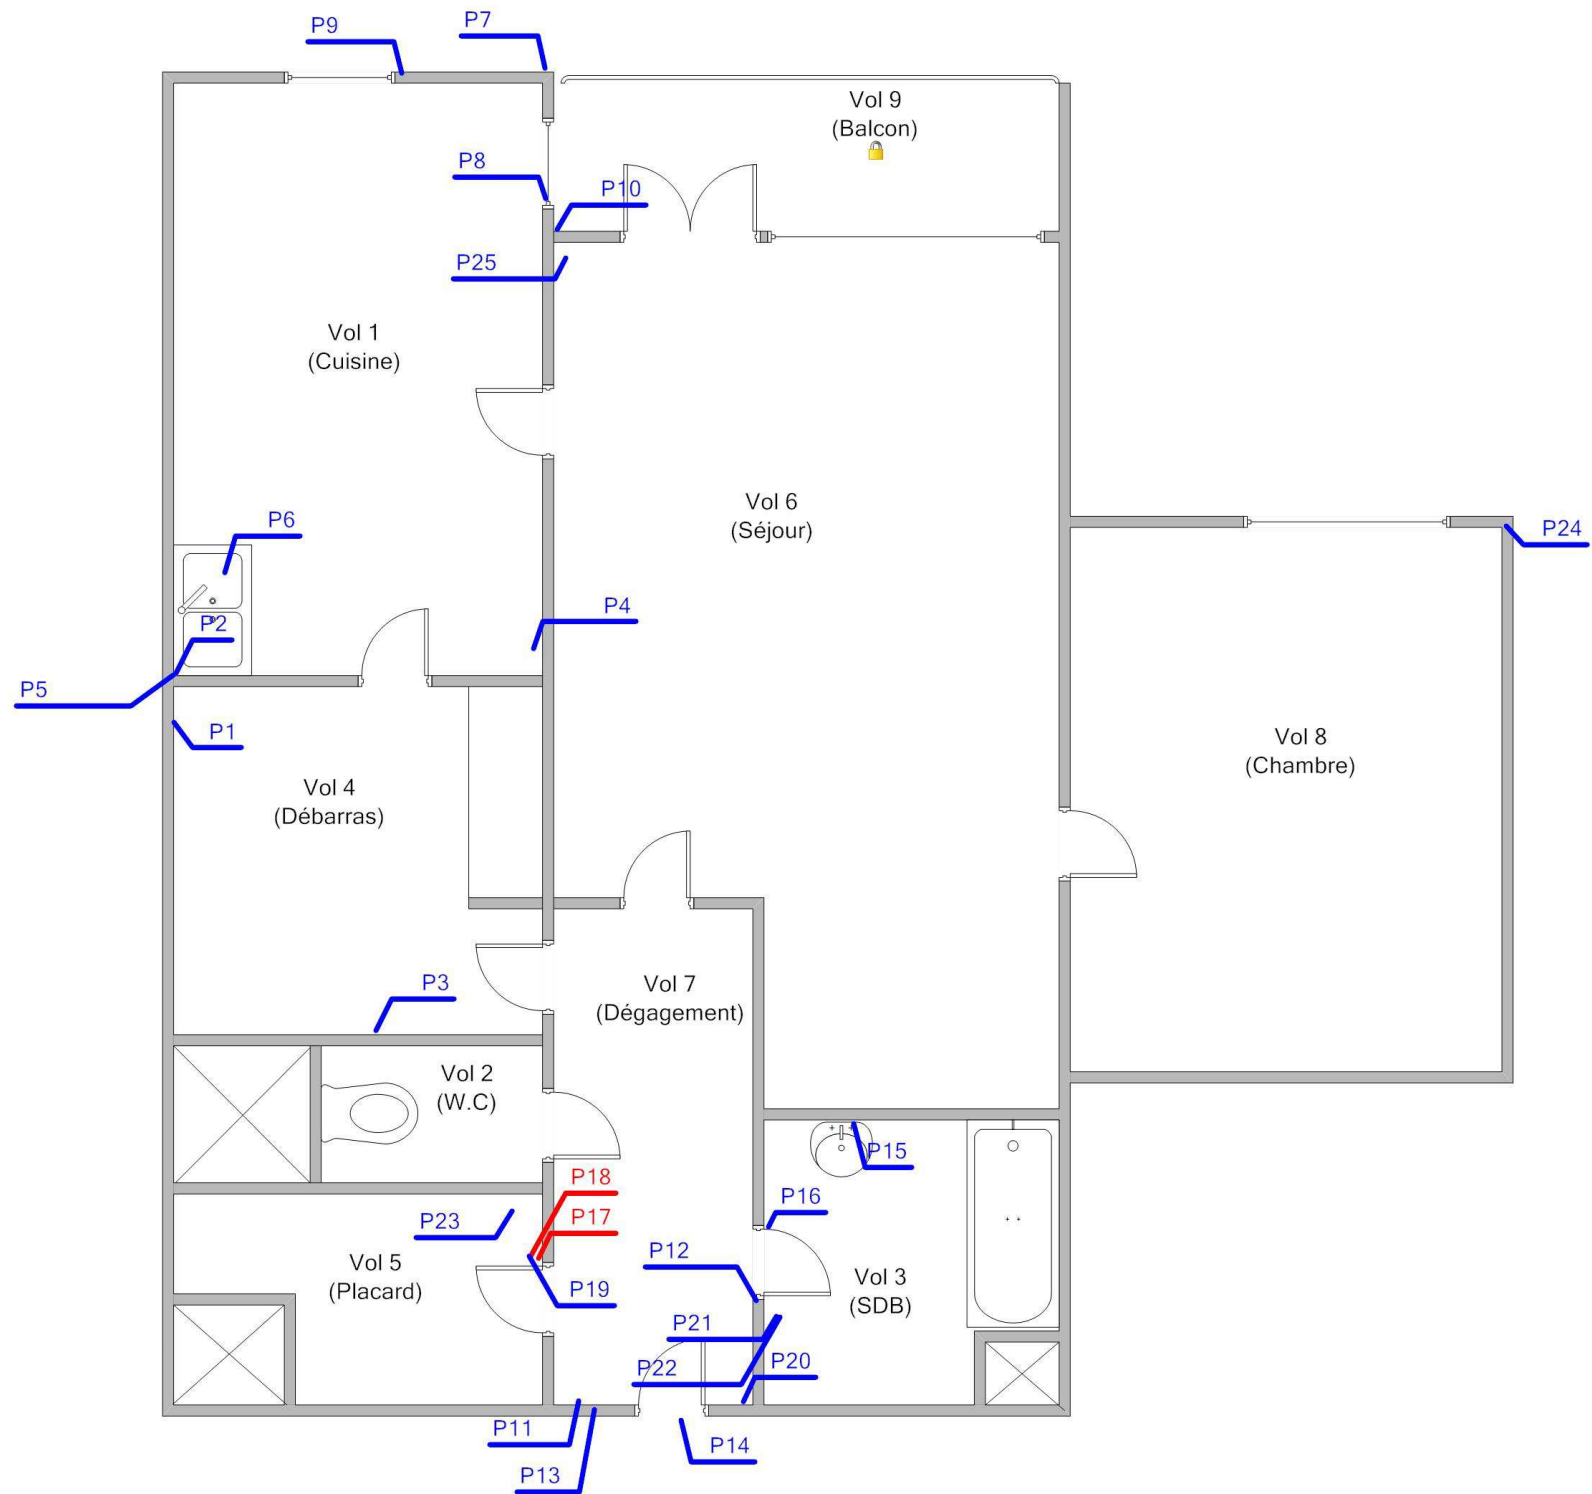

Adresse du bien

29 RUE LANNES - ST NICOLAS 2
53000 LAVAL

Désignation

Appartement n° 909 de type 2 situé au 03 ème étage

Date intervention

05/07/2017

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°909 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD001588


Légende



P17 : Dalles dures
cassantes rouges



P18 : Colle bitumeuses
noires

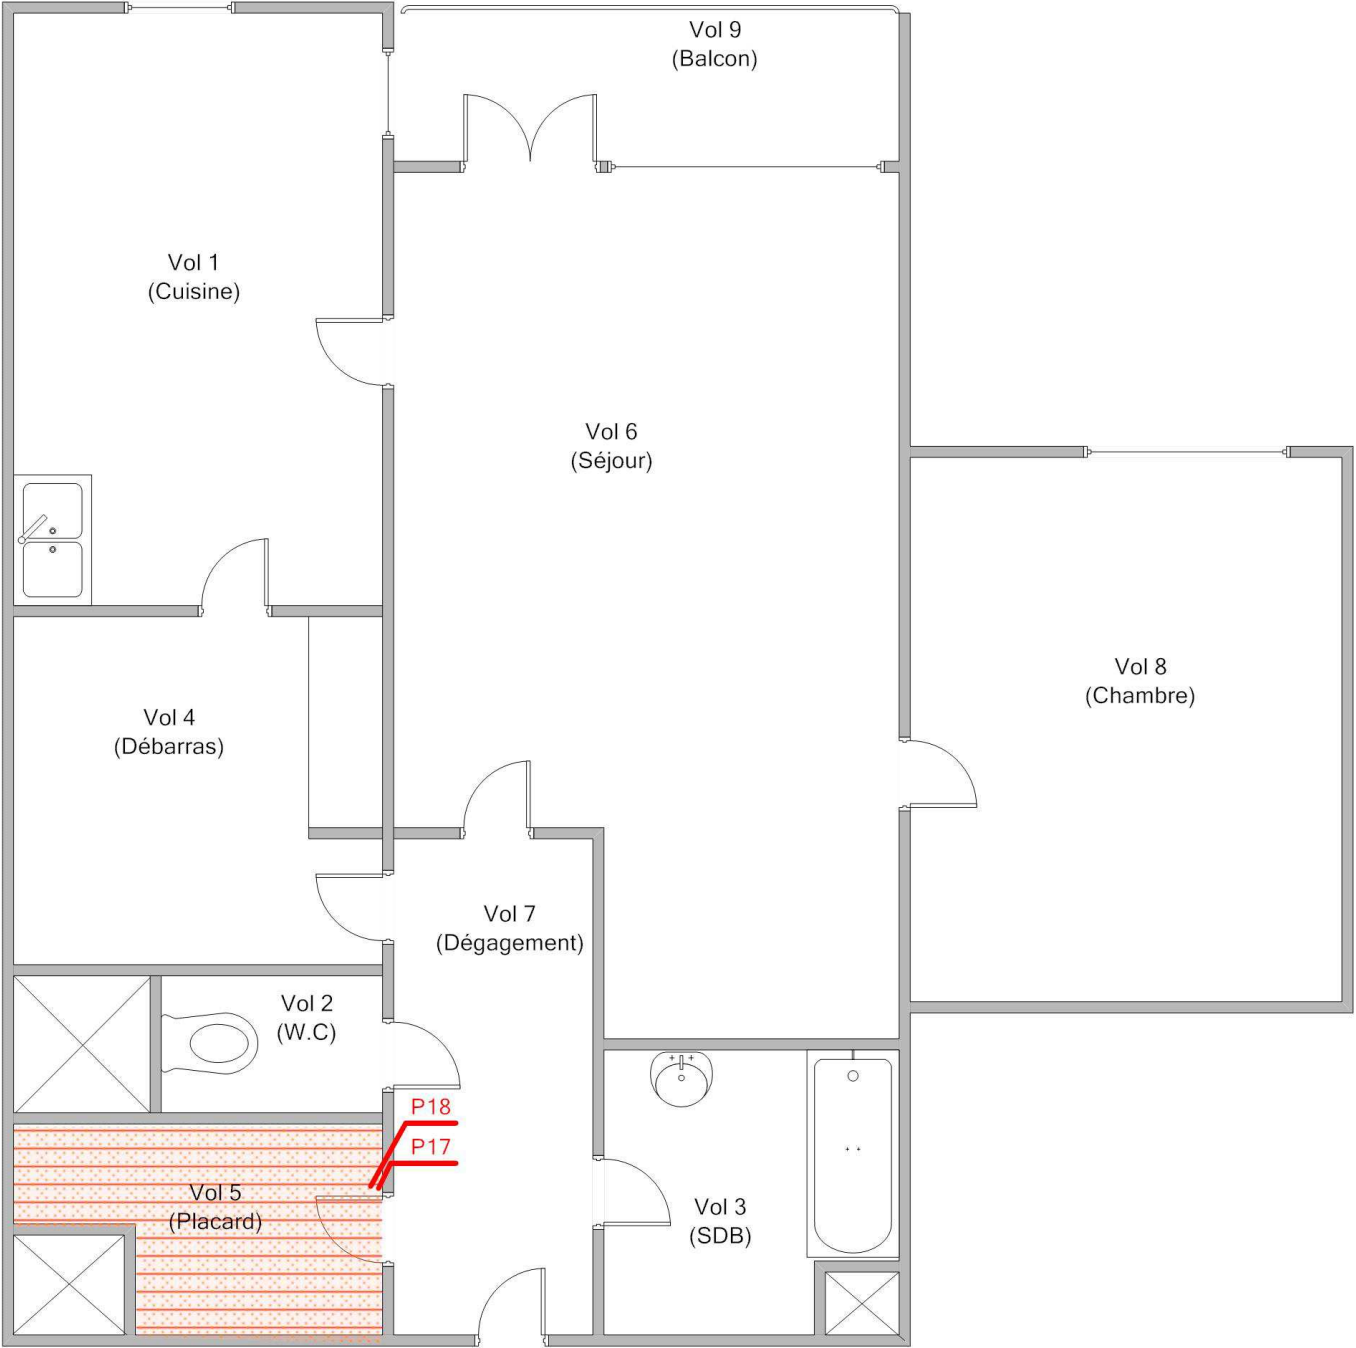

Adresse du bien

29 RUE LANNES - ST NICOLAS 2
53000 LAVAL

Désignation

Appartement n° 909 de type 2 situé au 03 ème étage

Date intervention

05/07/2017

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001588 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°909 - Vol 4 (Débarras)	Prélevement
002HD001588 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°909 - Vol 4 (Débarras)	Prélevement
002HD001588 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°909 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement
002HD001588 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°909 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement
002HD001588 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°909 - Vol 4 (Débarras)	Prélevement
002HD001588 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°909 - Vol 4 (Débarras)	Prélevement
002HD001588 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°909 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement
002HD001588 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°909 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement
002HD001588 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°909 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement
002HD001588 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°909 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement
002HD001588 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°909 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement
002HD001588 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°909 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement
002HD001588 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°909 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement
S4 - 1 (A4)	Appartement n°909 - Vol 6 (Séjour)	Absence sur présentation de documents
002HD001588 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°909 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement
002HD001588 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°909 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement
002HD001588 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°909 - Vol 6 (Séjour)	Prélevement
002HD001588 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°909 - Vol 6 (Séjour)	Prélevement
002HD001588 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°909 - Vol 7 (Dégagement)	Prélevement
002HD001588 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°909 - Vol 7 (Dégagement)	Prélevement
002HD001588 n°12 - 2 (P12)	Appartement n°909 - Vol 7 (Dégagement)	Prélevement
002HD001588 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°909 - Vol 7 (Dégagement)	Prélevement
002HD001588 n°13 - 2 (P13)	Appartement n°909 - Vol 7 (Dégagement)	Prélevement
002HD001588 n°14 - 1 (P14)	Appartement n°909 - Vol 7 (Dégagement)	Prélevement
002HD001588 n°14 - 2 (P14)	Appartement n°909 - Vol 7 (Dégagement)	Prélevement
002HD001588 n°15 - 1 (P15)	Appartement n°909 - Vol 3 (SDB)	Prélevement
002HD001588 n°15 - 2 (P15)	Appartement n°909 - Vol 3 (SDB)	Prélevement
002HD001588 n°16 - 1 (P16)	Appartement n°909 - Vol 3 (SDB)	Prélevement
002HD001588 n°16 - 2 (P16)	Appartement n°909 - Vol 3 (SDB)	Prélevement
002HD001588 n°17 - 1 (P17)	Appartement n°909 - Vol 5 (Placard)	Prélevement
002HD001588 n°18 - 1 (P18)	Appartement n°909 - Vol 5 (Placard)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002HD001588 n°18 - 2 (P18)	Appartement n°909 - Vol 5 (Placard)	Prélevement
002HD001588 n°19 - 1 (P19)	Appartement n°909 - Vol 5 (Placard)	Prélevement
002HD001588 n°20 - 1 (P20)	Appartement n°909 - Vol 7 (Dégagement)	Prélevement
002HD001588 n°20 - 2 (P20)	Appartement n°909 - Vol 7 (Dégagement)	Prélevement
002HD001588 n°21 - 1 (P21)	Appartement n°909 - Vol 3 (SDB)	Prélevement
002HD001588 n°22 - 1 (P22)	Appartement n°909 - Vol 3 (SDB)	Prélevement
002HD001588 n°22 - 2 (P22)	Appartement n°909 - Vol 3 (SDB)	Prélevement
002HD001588 n°23 - 1 (P23)	Appartement n°909 - Vol 5 (Placard)	Prélevement
002HD001588 n°24 - 1 (P24)	Appartement n°909 - Vol 8 (Chambre)	Prélevement
002HD001588 n°24 - 2 (P24)	Appartement n°909 - Vol 8 (Chambre)	Prélevement
002HD001588 n°25 - 1 (P25)	Appartement n°909 - Vol 6 (Séjour)	Prélevement
002HD001588 n°25 - 2 (P25)	Appartement n°909 - Vol 6 (Séjour)	Prélevement
	Appartement n°909 - Vol 1 (Cuisine)	I1
	Appartement n°909 - Vol 1 (Cuisine)	I2

002HD001588 n°1 - 1 (P1)



002HD001588 n°1 - 2 (P1)



002HD001588 n°2 - 1 (P2)



002HD001588 n°2 - 2 (P2)



002HD001588 n°3 - 1 (P3)



002HD001588 n°3 - 2 (P3)



002HD001588 n°4 - 1 (P4)



002HD001588 n°5 - 1 (P5)



002HD001588 n°5 - 2 (P5)



002HD001588 n°6 - 1 (P6)



002HD001588 n°7 - 1 (P7)



002HD001588 n°8 - 1 (P8)



002HD001588 n°8 - 2 (P8)




S4 - 1 (A4)



002HD001588 n°9 - 1 (P9)



002HD001588 n°9 - 2 (P9)

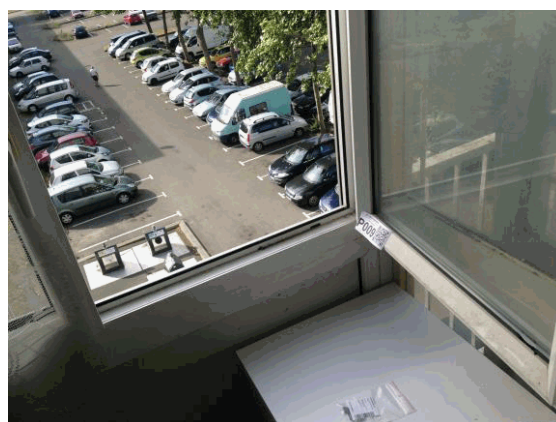


002HD001588 n°10 - 1 (P10)



002HD001588 n°10 - 2 (P10)




002HD001588 n°11 - 1 (P11)

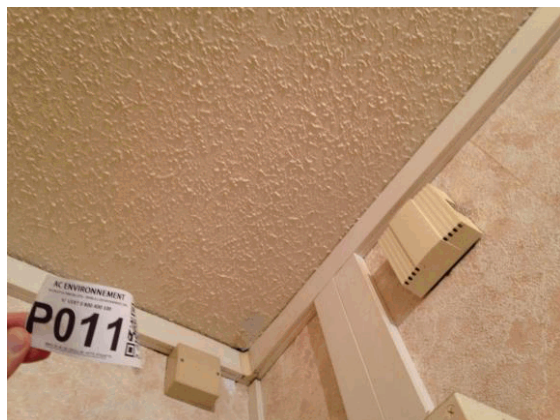

002HD001588 n°12 - 1 (P12)




002HD001588 n°12 - 2 (P12)

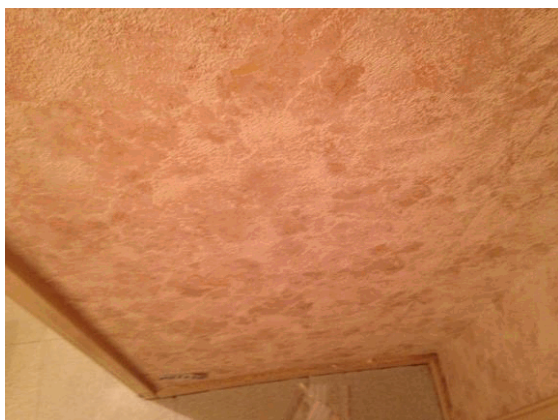

002HD001588 n°13 - 1 (P13)




002HD001588 n°13 - 2 (P13)

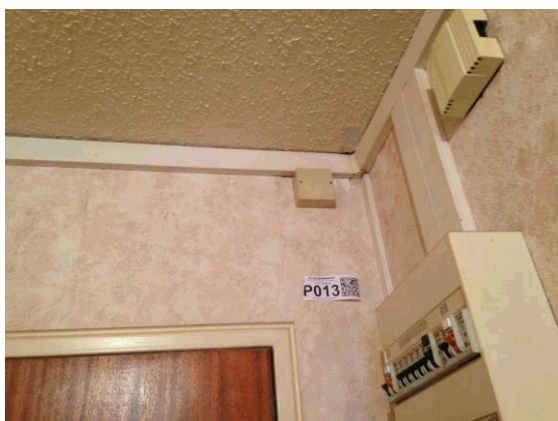

002HD001588 n°14 - 1 (P14)



002HD001588 n°14 - 2 (P14)

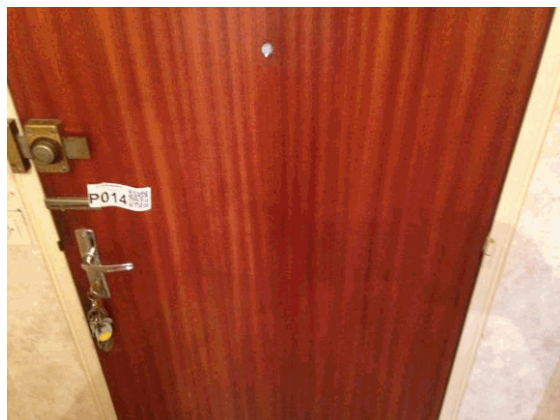

002HD001588 n°15 - 1 (P15)



002HD001588 n°15 - 2 (P15)



002HD001588 n°16 - 1 (P16)



002HD001588 n°16 - 2 (P16)



002HD001588 n°17 - 1 (P17)



002HD001588 n°18 - 1 (P18)



002HD001588 n°18 - 2 (P18)




002HD001588 n°19 - 1 (P19)



002HD001588 n°20 - 1 (P20)



002HD001588 n°20 - 2 (P20)

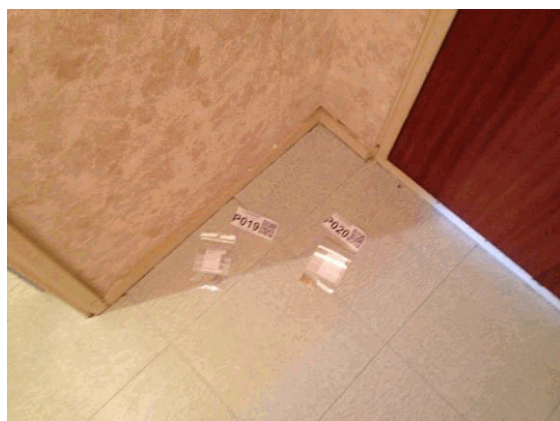

002HD001588 n°21 - 1 (P21)



002HD001588 n°22 - 1 (P22)



002HD001588 n°22 - 2 (P22)



002HD001588 n°23 - 1 (P23)



002HD001588 n°24 - 1 (P24)



002HD001588 n°24 - 2 (P24)




002HD001588 n°25 - 1 (P25)



002HD001588 n°25 - 2 (P25)



I1 - 1

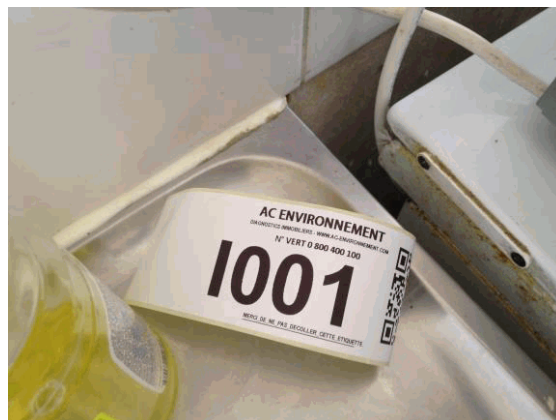

I2 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture - -	Appartement n°909 - Vol 4 (Débaras)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux beige en vrac avec couche en papier + peinture - -	Appartement n°909 - Vol 1 (Cuisine)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture - -	Appartement n°909 - Vol 4 (Débaras)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture - -	Appartement n°909 - Vol 1 (Cuisine)	
P5	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise avec couche en papier + couche plâtreuse blanche + carrelage + peinture - -	Appartement n°909 - Vol 1 (Cuisine)	
P6	Equipements divers et accessoires	Evier	Peinture en vrac - -	Appartement n°909 - Vol 1 (Cuisine)	
P7	Façades	Menuiseries	Matériau souple beige + peinture - -	Appartement n°909 - Vol 1 (Cuisine)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple gris + peinture - Gris intérieur et extérieur sur fenêtre bois -	Appartement n°909 - Vol 1 (Cuisine)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir - -	Appartement n°909 - Vol 1 (Cuisine)	
P10	Façades	Menuiseries	Matériau souple blanc + peinture + bois en lamelles - -	Appartement n°909 - Vol 6 (Séjour)	
P11	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture - -	Appartement n°909 - Vol 7 (Dégagement)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture - -	Appartement n°909 - Vol 7 (Dégagement)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture - -	Appartement n°909 - Vol 7 (Dégagement)	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir + peinture en faible quantité - -	Appartement n°909 - Vol 7 (Dégagement)	
P15	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peinture en faible quantité + carrelage - -	Appartement n°909 - Vol 3 (SDB)	
P16	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle polymère jaune avec couche en papier + matériau plâtreux blanc - -	Appartement n°909 - Vol 3 (SDB)	
P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante rouge + colle bitumineuse noire en faible quantité - -	Appartement n°909 - Vol 5 (Placard)	
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche - -	Appartement n°909 - Vol 5 (Placard)	
P19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris + peinture - -	Appartement n°909 - Vol 5 (Placard)	
P20	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris - Sous lino actuel -	Appartement n°909 - Vol 7 (Dégagement)	
P21	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante rouge + colle polymère jaune - -	Appartement n°909 - Vol 3 (SDB)	

P22	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage gris + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche - Sous lino actuel -	Appartement n°909 - Vol 3 (SDB)	
P23	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture - -	Appartement n°909 - Vol 5 (Placard)	
P24	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture - -	Appartement n°909 - Vol 8 (Chambre)	
P25	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage gris + ragréage rose + peinture - -	Appartement n°909 - Vol 6 (Séjour)	



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tel : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-67456 EN DATE DU 22/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-67456 Réf. Commande Client : 002HD001588
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 10/07/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00066000260000100909_ 29 RUE LANNES - ST NICOLAS 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 909 de type 2 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002HD001588001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces humides) / Vol 4 (Débaras)		Réf échantillon ITGA : IT041707-10860		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture
► Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture	META	2	21/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00066000260000100909_ 29 RUE LANNES - ST NICOLAS 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 909 de type 2 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002HD001588002 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / doublage plaque plâtre pièces humides / Vol 1 (Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT041707-10861		Description ITGA : Enduit plâtreux beige en vrac avec couche en papier / Peinture
► Enduit plâtreux beige en vrac avec couche en papier + peinture	META	1	21/07/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-67456 EN DATE DU 22/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00066000260000100909_ 29 RUE LANNES - ST NICOLAS 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 909 de type 2 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002HD001588003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces humides) / Vol 4 (Débarras) Réf échantillon ITGA : IT041707-10862 Description ITGA : Enduit plâtreux beige en vrac / Peinture				
▶ Enduit plâtreux beige en vrac + peinture	META	2	21/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00066000260000100909_ 29 RUE LANNES - ST NICOLAS 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 909 de type 2 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002HD001588004 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces humides) / Vol 1 (Cuisine) Réf échantillon ITGA : IT041707-10863 Description ITGA : Enduit plâtreux beige en vrac / Peinture				
▶ Enduit plâtreux beige en vrac + peinture	META	2	21/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00066000260000100909_ 29 RUE LANNES - ST NICOLAS 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 909 de type 2 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002HD001588005 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 1 (Cuisine) Réf échantillon ITGA : IT041707-10864 Description ITGA : Colle grise avec couche en papier / Couche plâtreuse blanche / Carrelage / Peinture				
▶ Colle grise avec couche en papier + couche plâtreuse blanche + carrelage + peinture	META	1	21/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00066000260000100909_ 29 RUE LANNES - ST NICOLAS 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 909 de type 2 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002HD001588006 / Equipements divers et accessoires / Evier / Peinture bleue sous évier / Vol 1 (Cuisine) Réf échantillon ITGA : IT041707-10865 Description ITGA : Peinture en vrac				
▶ Peinture en vrac	META	2	21/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-67456 EN DATE DU 22/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00066000260000100909_ 29 RUE LANNES - ST NICOLAS 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 909 de type 2 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002HD001588007 / Façades / Menuiseries / Reprise d'étanchéité beige menuiserie PVC / Vol 1 (Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT041707-10866 Description ITGA : Matériau souple beige / Peinture		
▶ Matériau souple beige + peinture	META	1	21/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00066000260000100909_ 29 RUE LANNES - ST NICOLAS 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 909 de type 2 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002HD001588008 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 1 (Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT041707-10867 Description ITGA : Matériau souple gris / Peinture		
▶ Matériau souple gris + peinture	META	2	21/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00066000260000100909_ 29 RUE LANNES - ST NICOLAS 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 909 de type 2 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002HD001588009 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Ensemble des joints et mastic de la menuiserie PVC / Vol 1 (Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT041707-10868 Description ITGA : Matériau souple noir		
▶ Matériau souple noir	META	1	21/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00066000260000100909_ 29 RUE LANNES - ST NICOLAS 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 909 de type 2 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002HD001588010 / Façades / Menuiseries / Reprise d'étanchéité menuiserie bois / Vol 6 (Séjour)		Réf échantillon ITGA : IT041707-10869 Description ITGA : Matériau souple blanc / Peinture / Bois en lamelles		
▶ Matériau souple blanc + peinture + bois en lamelles	META	1	21/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00066000260000100909_ 29 RUE LANNES - ST NICOLAS 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 909 de type 2 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002HD001588011 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces sèches) / Vol 7 (Dégagement)		Réf échantillon ITGA : IT041707-10870 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture		
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture	META	2	21/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-67456 EN DATE DU 22/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00066000260000100909_ 29 RUE LANNES - ST NICOLAS 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 909 de type 2 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002HD001588012 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces sèches) / Vol 7 (Dégagement)		Réf échantillon ITGA : IT041707-10871 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture		
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture	META	1	21/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00066000260000100909_ 29 RUE LANNES - ST NICOLAS 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 909 de type 2 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002HD001588013 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces sèches) / Vol 7 (Dégagement)		Réf échantillon ITGA : IT041707-10872 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier / Peinture		
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture	META	2	21/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00066000260000100909_ 29 RUE LANNES - ST NICOLAS 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 909 de type 2 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002HD001588014 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint porte d'entrée / Vol 7 (Dégagement)		Réf échantillon ITGA : IT041707-10873 Description ITGA : Matériau souple noir / Peinture en faible quantité		
▶ Matériau souple noir + peinture en faible quantité	META	1	21/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00066000260000100909_ 29 RUE LANNES - ST NICOLAS 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 909 de type 2 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002HD001588015 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence sdb) / Vol 3 (SDB)		Réf échantillon ITGA : IT041707-10874 Description ITGA : Colle beige / Peinture en faible quantité / Carrelage		
▶ Colle beige + peinture en faible quantité + carrelage	META	1	21/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-67456 EN DATE DU 22/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00066000260000100909_ 29 RUE LANNES - ST NICOLAS 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 909 de type 2 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002HD001588016 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe plastique noire / Vol 3 (SDB)	Réf échantillon ITGA : IT041707-10875 Description ITGA : Colle polymère jaune avec couche en papier / Matériau plâtreux blanc			
▶ Colle polymère jaune avec couche en papier + matériau plâtreux blanc	META	1	21/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00066000260000100909_ 29 RUE LANNES - ST NICOLAS 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 909 de type 2 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002HD001588017 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles dures cassantes rouges / Vol 5 (Placard)	Réf échantillon ITGA : IT041707-10876 Description ITGA : Dalle dure cassante rouge / Colle bitumineuse noire en faible quantité			
▶ Dalle dure cassante rouge + colle bitumineuse noire en faible quantité	META	1	21/07/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : _00066000260000100909_ 29 RUE LANNES - ST NICOLAS 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 909 de type 2 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002HD001588018 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colle bitumeuses noires / Vol 5 (Placard)	Réf échantillon ITGA : IT041707-10877 Description ITGA : Colle bitumineuse noire / Ragrée gris / Sous couche de ragrée blanche			
▶ Colle bitumineuse noire + ragrée gris + sous couche de ragrée blanche	META	1	21/07/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : _00066000260000100909_ 29 RUE LANNES - ST NICOLAS 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 909 de type 2 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002HD001588019 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragrée gris d'origine pièces sèches / Vol 5 (Placard)	Réf échantillon ITGA : IT041707-10878 Description ITGA : Matériau compact gris / Peinture			
▶ Matériau compact gris + peinture	META	2	21/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-67456 EN DATE DU 22/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00066000260000100909_ 29 RUE LANNES - ST NICOLAS 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 909 de type 2 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002HD001588020 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles souple beige semie dure avec colle jaune / Vol 7 (Dégagement) Réf échantillon ITGA : IT041707-10879 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragrée gris				
► Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris	META	1	21/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00066000260000100909_ 29 RUE LANNES - ST NICOLAS 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 909 de type 2 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002HD001588021 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles semie dure rouge avec colle jaune / Vol 3 (SDB) Réf échantillon ITGA : IT041707-10880 Description ITGA : Dalle dure cassante rouge / Colle polymère jaune				
► Dalle dure cassante rouge + colle polymère jaune	META	2	22/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00066000260000100909_ 29 RUE LANNES - ST NICOLAS 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 909 de type 2 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002HD001588022 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragrée gris avec colle jaune d'origine pièces humide / Vol 3 (SDB) Réf échantillon ITGA : IT041707-10881 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragrée gris / Ragrée rose / Sous couche de ragréage blanche				
► Colle polymère jaune + ragréage gris + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche	META	1	21/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00066000260000100909_ 29 RUE LANNES - ST NICOLAS 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 909 de type 2 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002HD001588023 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment brut (plafond placard) / Vol 5 (Placard) Réf échantillon ITGA : IT041707-10882 Description ITGA : Enduit plâtreux beige en vrac / Peinture				
► Enduit plâtreux beige en vrac + peinture	META	1	22/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-67456 EN DATE DU 22/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00066000260000100909_ 29 RUE LANNES - ST NICOLAS 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 909 de type 2 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002HD001588024 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches / Vol 8 (Chambre)		Réf échantillon ITGA : IT041707-10883 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier / Peinture		
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture	META	1	22/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00066000260000100909_ 29 RUE LANNES - ST NICOLAS 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 909 de type 2 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002HD001588025 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaune de revêtement de sol d'origine pièces sèches (entre ragréage gris et rose) / Vol 6 (Séjour)		Réf échantillon ITGA : IT041707-10884 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris / Ragréage rose / Peinture		
▶ Colle polymère jaune + ragréage gris + ragréage rose + peinture	META	1	21/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.