

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	20 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU - GUTENBERG RTE D ARON
CP - Ville :	53100 MAYENNE
Référence client :	_00067000020000100027_
Date du repérage :	25/07/2017
Désignation :	Appartement n° 27 de type 6 situé au 01 er étage



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	20 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU - GUTENBERG RTE D ARON 53100 MAYENNE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00067000020000100027_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 27 de type 6 situé au 01 er étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) SEVEN Jérôme D.JOUSSELIN (0 800 400 100) 25/07/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 07/08/2017 A Riorges, le 07/08/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria - Numéro attestation : CPDI 4455 Délivré le : 28/06/2017		 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées	
Liste des locaux visités :		
Appartement n°27 - Vol 1 (Entrée)		Appartement n°27 - Vol 2 (Chambre 3)
Appartement n°27 - Vol 3 (Chambre 4)		Appartement n°27 - Vol 4 (W.C)
Appartement n°27 - Vol 5 (SDB)		Appartement n°27 - Vol 6 (Chambre 1)
Appartement n°27 - Vol 7 (Chambre 2)		Appartement n°27 - Vol 8 (Bureau)
Appartement n°27 - Vol 9 (Séjour)		Appartement n°27 - Vol 11 (Cuisine)
Appartement n°27 - Vol 12 (Loggia)		

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°27	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Chambre 3) - Vol 3 (Chambre 4) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Bureau) - Vol 9 (Séjour) - Vol 11 (Cuisine) - Vol 12 (Loggia)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°27	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Chambre 3) - Vol 3 (Chambre 4) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Bureau) - Vol 9 (Séjour) - Vol 11 (Cuisine) - Vol 12 (Loggia)	
Revêtement de sol	Appartement n°27	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Chambre 3) - Vol 3 (Chambre 4) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Bureau) - Vol 9 (Séjour) - Vol 11 (Cuisine) - Vol 12 (Loggia)	
Revêtement de mur	Appartement n°27	Vol 3 (Chambre 4) - Vol 5 (SDB) - Vol 11 (Cuisine)	

Equipements divers et accessoires	Appartement n°27	Vol 11 (Cuisine)	
-----------------------------------	------------------	------------------	--

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 11 (Cuisine)	PVC 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 9 (Séjour)	PVC 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 8 (Bureau)	PVC 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (Chambre 2)	PVC 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Chambre 1)	PVC 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Chambre 4)	PVC 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Chambre 3)	PVC 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 12 (Loggia)	PVC 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 11 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 9 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 8 (Bureau)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (Entrée)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (Chambre 4)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 7 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 11 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 3 (Chambre 4)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Chambre 3)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 11 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Bureau)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Vol 9 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
----------------	---------------------------------	--

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Bilan cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 67 :

Après analyse, un prélèvement de tresse en sous face de lino est amiantée sur deux prélévées.

Il conviendra de réaliser des analyses complémentaires sur ce matériau dans le cas de travaux portant sur les sols des logements, ou à défaut de le considérer comme amianté.

Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neufs mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastics dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérés comme non visités.
- Les garages ou caves considérés comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Appartement n°27 - Vol 10 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	Intérieur du balcon Non concerné par les travaux
Vol 5 (SDB) - Appartement n°27	pièce non visée par le présent diagnostic	Volume sous baignoire Mastic sut tablier de baignoire

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°27	Vol 11 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	S7	Souple noir						Négatif sur document Prélèvement n°7 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000012
Appartement n°27	Vol 11 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°27	Vol 9 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°27	Vol 8 (Bureau)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°27	Vol 1 (Entrée)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°27	Vol 3 (Chambre 4)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°27	Vol 5 (SDB)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°27	Vol 6 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°27	Vol 7 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°27	Vol 5 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°27	Vol 11 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°27	Vol 12 (Loggia)	Murs et cloisons	Joint assemblage carreaux de plâtre	S2							Négatif sur document Prélèvement n°2 du dossier AC-ENVIRONNEMENT
Appartement n°27	Vol 12 (Loggia)	Cloisons légères ou préfabriquées	Doublage plaque de plâtre loggia	S3							Négatif sur document Prélèvement n°3 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000012



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°27	Vol 12 (Loggia)	Murs et cloisons	Enduit ciment (Porteur loggia)	S4							Négatif sur document Prélèvement n°4 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000012
Appartement n°27	Vol 11 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison pièces humides)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002VW000 017 n°1 - 1 - 002VW000 017 n°1 - 2	P1	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°27	Vol 5 (SDB) - Vol 4 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison pièces humides)	S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002VW000 017 n°1 - 1 - 002VW000 017 n°1 - 2	P1	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°27	Vol 2 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002VW000 017 n°4 - 1 - 002VW000 017 n°4 - 2	P4	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore Matériau Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°27	Vol 2 (Chambre 3) - Vol 3 (Chambre 4) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 1 (Entrée) - Vol 9 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	P4 - S27 - S29 - S31 - S30	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002VW000 017 n°4 - 1 - 002VW000 017 n°4 - 2	P4	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore Matériau Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°27	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Porte d'entrée 4 points de sécurité	S8							Négatif sur document Prélèvement n°10 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002HD000890



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°27	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison pièces sèches)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002VW000 017 n°5 - 1 - 002VW000 017 n°5 - 2	P5	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°27	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Chambre 3) - Vol 3 (Chambre 4) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Bureau) - Vol 9 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison pièces sèches)	P5 - S12 - S13 - S14 - S15 - S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002VW000 017 n°5 - 1 - 002VW000 017 n°5 - 2	P5	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°27	Vol 11 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	P8	Réalisation d'un prélèvement		002VW000 017 n°8 - 1 - 002VW000 017 n°8 - 2	P8	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°27	Vol 11 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	P8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002VW000 017 n°8 - 1 - 002VW000 017 n°8 - 2	P8	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°27	Vol 11 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4 / 16 / 4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°27	Vol 9 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4 / 16 / 4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°27	Vol 8 (Bureau)	Menuiseries	PVC 4 / 16 / 4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°27	Vol 7 (Chambre 2)	Menuiseries	PVC 4 / 16 / 4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°27	Vol 6 (Chambre 1)	Menuiseries	PVC 4 / 16 / 4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°27	Vol 3 (Chambre 4)	Menuiseries	PVC 4 / 16 / 4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°27	Vol 2 (Chambre 3)	Menuiseries	PVC 4 / 16 / 4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°27	Vol 12 (Loggia)	Menuiseries	PVC 4 / 16 / 4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°27	Vol 12 (Loggia)	Plafonds	Enduit plâtre (plafond loggia)	S1							Négatif sur document Prélèvement n°1 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000012
Appartement n°27	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002VW000017 n°3 - 1	P3	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°27	Vol 2 (Chambre 3) - Vol 3 (Chambre 4) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Bureau) - Vol 9 (Séjour) - Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	S19 - S20 - S21 - S22 - S23 - S24 - P3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002VW000 017 n°3 - 1	P3	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°27	Vol 5 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002VW000 017 n°7 - 1	P7	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°27	Vol 4 (W.C) - Vol 11 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	S25 - S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002VW000 017 n°7 - 1	P7	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°27	Vol 11 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P2	Réalisation d'un prélèvement	Carreaux 15 X 15 Blanc + colle grise	002VW000 017 n°2 - 1 - 002VW000 017 n°2 - 2	P2	Colle Dur Gris Peinture Effritable Vert Joint Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°27	Vol 5 (SDB)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P6	Réalisation d'un prélèvement	Gris (carreaux 15 X 15 Blanc)	002VW000 017 n°6 - 1 - 002VW000 017 n°6 - 2 - 002VW000 017 n°6 - 3 - 002VW000 017 n°6 - 4	P6	Colle Dur Gris Peinture Effritable Blanc Matériau Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°27	Vol 5 (SDB)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Gris (carreaux 15 X 15 Blanc)	002VW000017 n°6 - 1 - 002VW000017 n°6 - 2 - 002VW000017 n°6 - 3 - 002VW000017 n°6 - 4	P6	Colle Dur Gris Peinture Effritable Blanc Matériau Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°27	Vol 3 (Chambre 4)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P9	Réalisation d'un prélèvement	Carreaux 15 X 15 Blanc + colle grise	002VW000017 n°9 - 1 - 002VW000017 n°9 - 2	P9	Colle Dur Gris Papier Fibreux Souple Beige Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°27	Vol 11 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol pièces humides	S9							Négatif sur document Prélèvement n°6 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000016
Appartement n°27	Vol 4 (W.C)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol pièces humides	S9							Négatif sur document Prélèvement n°6 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000016



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°27	Vol 5 (SDB)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol pièces humides	S9							Négatif sur document Prélèvement n°6 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000016
Appartement n°27	Vol 11 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S10							Négatif sur document Prélèvement n°7 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000016
Appartement n°27	Vol 9 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S10							Négatif sur document Prélèvement n°7 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000016
Appartement n°27	Vol 8 (Bureau)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S10							Négatif sur document Prélèvement n°7 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000016
Appartement n°27	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S10							Négatif sur document Prélèvement n°7 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000016



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°27	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S10							Négatif sur document Prélèvement n°7 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000016
Appartement n°27	Vol 5 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S10							Négatif sur document Prélèvement n°7 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000016
Appartement n°27	Vol 4 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S10							Négatif sur document Prélèvement n°7 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000016
Appartement n°27	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S10							Négatif sur document Prélèvement n°7 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000016
Appartement n°27	Vol 3 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S10							Négatif sur document Prélèvement n°7 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000016



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°27	Vol 2 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S10							Négatif sur document Prélèvement n°7 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000016
Appartement n°27	Vol 9 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol pièces sèches	S11							Négatif sur document Prélèvement n°8 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000016
Appartement n°27	Vol 8 (Bureau)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol pièces sèches	S11							Négatif sur document Prélèvement n°8 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000016
Appartement n°27	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol pièces sèches	S11							Négatif sur document Prélèvement n°8 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000016
Appartement n°27	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol pièces sèches	S11							Négatif sur document Prélèvement n°8 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000016



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°27	Vol 3 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol pièces sèches	S11							Négatif sur document Prélèvement n°8 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000016
Appartement n°27	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol pièces sèches	S11							Négatif sur document Prélèvement n°8 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000016
Appartement n°27	Vol 2 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol pièces sèches	S11							Négatif sur document Prélèvement n°8 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000016
Appartement n°27	Vol 3 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Lino + colle jaune		I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°27	Vol 2 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Lino + colle jaune		I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°27	Vol 5 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Lino + colle jaune		I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°27	Vol 4 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Lino + colle jaune		I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°27	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Lino + colle jaune		I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°27	Vol 11 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Lino + colle jaune		I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°27	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Lino + colle jaune		I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°27	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Lino + colle jaune		I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°27	Vol 8 (Bureau)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Lino + colle jaune		I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°27	Vol 9 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Lino + colle jaune		I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°27	Vol 12 (Loggia)	Revêtement de sol	Chape maigre	S18							Négatif sur document Prélèvement n°17 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000012



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
 Appartement n°27	Appartement n°27	Appartement n°27 - Plan de repérage - Actions menées

APPARTEMENT N°27 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002VW000017

Légende

0

Localisation du
prélèvement




Localisation d'une impossibilité technique
--

5

Localisation d'un sondage négatif



Volume non visité

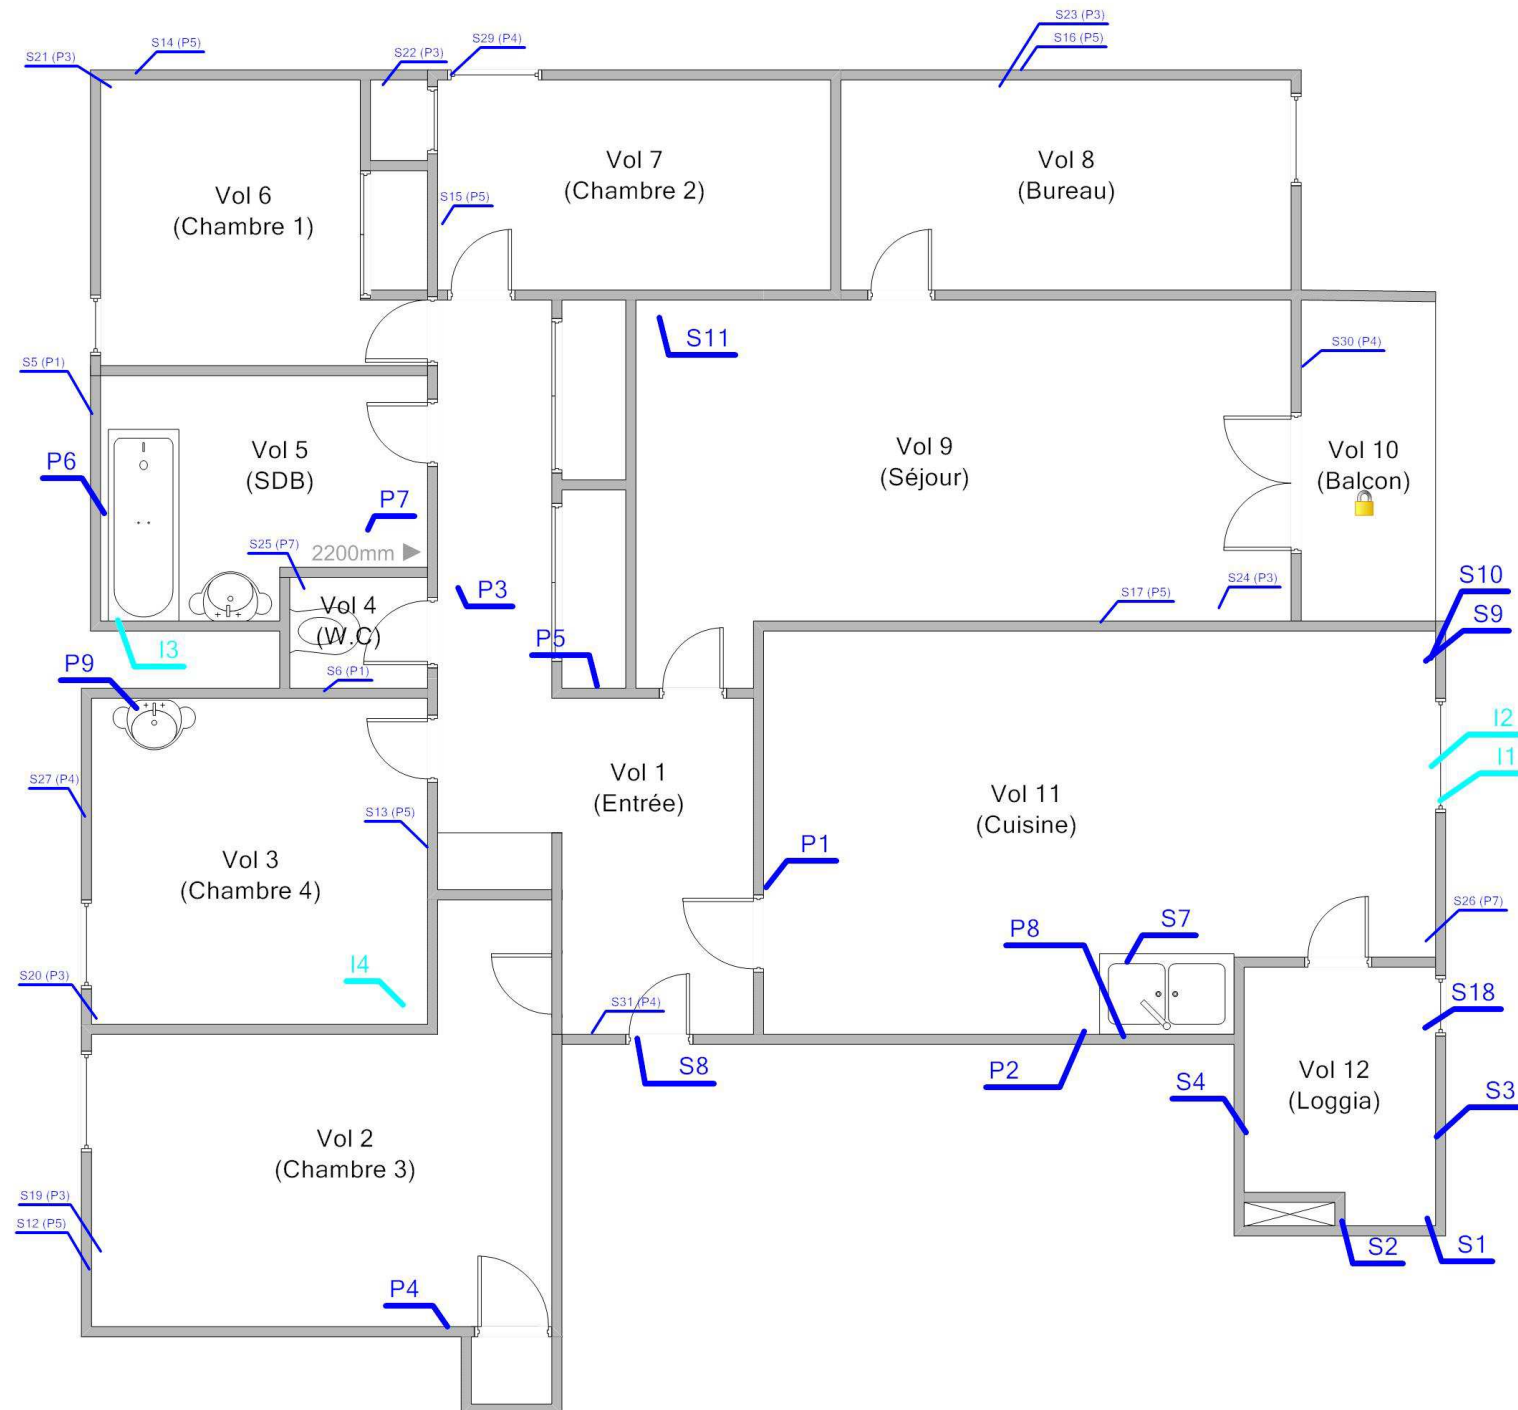

Adresse du bien

20 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU - GUTENBERG RTE D ARON
53100 MAYENNE

Désignation

Appartement n° 27 de type 6 situé au 01 er étage

Date intervention

	25/07/2017
--	------------

Techniciens intervenant

SEVEN Jérèmy

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002VW000017 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°27 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000017 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°27 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000017 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°27 - Vol 11 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VW000017 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°27 - Vol 11 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VW000017 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°27 - Vol 11 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VW000017 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°27 - Vol 11 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VW000017 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°27 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VW000017 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°27 - Vol 2 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002VW000017 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°27 - Vol 2 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002VW000017 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°27 - Vol 3 (Chambre 4)	Prélevement négatif
002VW000017 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°27 - Vol 3 (Chambre 4)	Prélevement négatif
002VW000017 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°27 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VW000017 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°27 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VW000017 n°6 - 3 (P6)	Appartement n°27 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000017 n°6 - 4 (P6)	Appartement n°27 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000017 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°27 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000017 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°27 - Vol 11 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VW000017 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°27 - Vol 11 (Cuisine)	Prélevement négatif
	Appartement n°27 - Vol 11 (Cuisine)	I1
	Appartement n°27 - Vol 11 (Cuisine)	I2
	Appartement n°27 - Vol 5 (SDB)	I3
	Appartement n°27 - Vol 3 (Chambre 4)	I4

002VW000017 n°6 - 1 (P6)



002VW000017 n°6 - 2 (P6)



002VW000017 n°1 - 1 (P1)



002VW000017 n°1 - 2 (P1)



002VW000017 n°2 - 1 (P2)



002VW000017 n°2 - 2 (P2)



002VW000017 n°3 - 1 (P3)



002VW000017 n°4 - 1 (P4)




002VW000017 n°4 - 2 (P4)



002VW000017 n°9 - 1 (P9)



002VW000017 n°9 - 2 (P9)

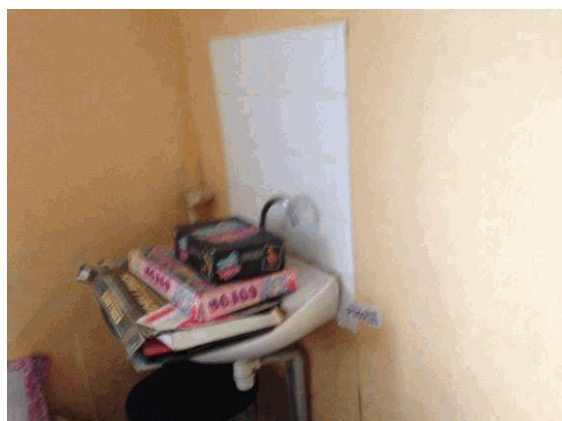

002VW000017 n°5 - 1 (P5)



002VW000017 n°5 - 2 (P5)



002VW000017 n°6 - 3 (P6)



002VW000017 n°6 - 4 (P6)



002VW000017 n°7 - 1 (P7)



002VW000017 n°8 - 1 (P8)



002VW000017 n°8 - 2 (P8)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore - -	Appartement n°27 - Vol 11 (Cuisine)	
P2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Peinture Effritable Vert Joint Dur Blanc - Carreaux 15 X 15 Blanc + colle grise -	Appartement n°27 - Vol 11 (Cuisine)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore - -	Appartement n°27 - Vol 1 (Entrée)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore Matériau Souple Fibreux Blanc - -	Appartement n°27 - Vol 2 (Chambre 3)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Appartement n°27 - Vol 1 (Entrée)	
P6	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Peinture Effritable Blanc Matériau Dur Blanc - Gris (carreaux 15 X 15 Blanc) -	Appartement n°27 - Vol 5 (SDB)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore - -	Appartement n°27 - Vol 5 (SDB)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige - -	Appartement n°27 - Vol 11 (Cuisine)	
P9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Papier Fibreux Souple Beige Enduit Effritable Blanc - Carreaux 15 X 15 Blanc + colle grise -	Appartement n°27 - Vol 3 (Chambre 4)	

Référence chantier : C012017227593
Adresse chantier : Commande : 002VW000017
Affaire : _00067000020000100027_
20 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU -
GUTENBERG RTE D ARON
53100 MAYENNE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 07/08/2017

SYNTHESE RAPPORTS DOSSIER REFERENCE : C012017227593 (9 prélèvements)

Référence échantillon laboratoire : PM01536905

Date de réception : 01/08/2017

Date de préparation : 05/08/2017

Date d'analyse : 05/08/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VW000017_001	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté
Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Cloison pièces humides)	2	Peinture	Effritable	Multicolore	Acétone			
Vol 11 (Cuisine)								

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01536906

Date de réception : 01/08/2017

Date de préparation : 05/08/2017

Date d'analyse : 05/08/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VW000017_002	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté
Revêtement de mur /	2	Peinture	Effritable	Vert	Acétone, Acide			
Revêtement de mur / Colles de carrelages (faïences)	3	Joint	Dur	Blanc	chlorhydrique			
Vol 11 (Cuisine)								

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01536907

Date de réception : 01/08/2017

Date de préparation : 05/08/2017

Date d'analyse : 05/08/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VW000017_003	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté
Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	2	Peinture	Effritable	Multicolore	Acétone			
Vol 1 (Entrée)								

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01536908

Date de réception : 01/08/2017

Date de préparation : 05/08/2017

Date d'analyse : 05/08/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VW000017_004	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté
Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	2	Peinture	Effritable	Multicolore	Acétone			
Vol 2 (Chambre 3)	3	Matériau	Souple Fibreux	Blanc				

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01536909

Date de réception : 01/08/2017			Date de préparation : 05/08/2017			Date d'analyse : 05/08/2017		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VW000017_005 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Cloison pièces sèches) Vol 1 (Entrée)	1 2	Plâtre Peinture	Effritable Effritable	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01536910

Date de réception : 01/08/2017			Date de préparation : 05/08/2017			Date d'analyse : 05/08/2017		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VW000017_006 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colles de carrelages (faïences) Vol 5 (SDB)	1 2 3	Colle Peinture Matériau	Dur Effritable Dur	Gris Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone, Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01536911

Date de réception : 01/08/2017			Date de préparation : 05/08/2017			Date d'analyse : 05/08/2017		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VW000017_007 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces humides) Vol 5 (SDB)	1 2	Plâtre Peinture	Effritable Effritable	Blanc Multicolore	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01536912

Date de réception : 01/08/2017			Date de préparation : 05/08/2017			Date d'analyse : 05/08/2017		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VW000017_008 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces humides) Vol 11 (Cuisine)	1 2	Plâtre Peinture	Effritable Effritable	Blanc Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01536913

Date de réception : 01/08/2017			Date de préparation : 05/08/2017			Date d'analyse : 05/08/2017		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VW000017_009 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colles de carrelages (faïences) Vol 3 (Chambre 4)	1 2 3	Colle Papier Enduit	Dur Fibreux Souple Effritable	Gris Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone, Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
Remarque : RAS								

* En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET). Méthode : Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Directrice laboratoires
Sana Bourguiba



