

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	40 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU - GUTENBERG RTE D ARON
CP - Ville :	53100 MAYENNE
Référence client :	_00067000020000200037_
Date du repérage :	26/07/2017
Désignation :	Appartement n° 37 de type 4 situé au 02 ème étage



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	40 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU - GUTENBERG RTE D ARON 53100 MAYENNE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00067000020000200037_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 37 de type 4 situé au 02 ème étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) SEVEN Jérôme D.JOUSSELIN (0 800 400 100) 26/07/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 07/08/2017 A Riorges, le 07/08/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria - Numéro attestation : CPDI 4455 Délivré le : 28/06/2017		Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
Appartement n°37 - Vol 1 (Entrée) Appartement n°37 - Vol 3 (Chambre 2) Appartement n°37 - Vol 5 (W.C) Appartement n°37 - Vol 8 (Cuisine) Appartement n°37 - Vol 10 (Chambre 3)	Appartement n°37 - Vol 2 (Chambre 1) Appartement n°37 - Vol 4 (SDB) Appartement n°37 - Vol 6 (Séjour) Appartement n°37 - Vol 9 (Loggia)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°37	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Chambre 1) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (Séjour) - Vol 8 (Cuisine) - Vol 9 (Loggia) - Vol 10 (Chambre 3)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°37	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Chambre 1) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (Séjour) - Vol 8 (Cuisine) - Vol 9 (Loggia) - Vol 10 (Chambre 3)	
Revêtement de sol	Appartement n°37	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Chambre 1) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (Séjour) - Vol 8 (Cuisine) - Vol 9 (Loggia) - Vol 10 (Chambre 3)	
Revêtement de mur	Appartement n°37	Vol 4 (SDB) - Vol 5 (W.C) - Vol 8 (Cuisine)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°37	Vol 8 (Cuisine)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 8 (Cuisine)	PVC 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 9 (Loggia)	PVC 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Séjour)	PVC 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Chambre 2)	PVC 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Chambre 1)	PVC 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 10 (Chambre 3)	PVC 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 10 (Chambre 3)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (Entrée)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 8 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 8 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 4 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 3 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 10 (Chambre 3)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Bilan cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 67 :

Après analyse, un prélèvement de tresse en sous face de lino est amiantée sur deux prélévées.

Il conviendra de réaliser des analyses complémentaires sur ce matériau dans le cas de travaux portant sur les sols des logements, ou à défaut de le considérer comme amianté.

Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neufs mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastics dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérés comme non visités.
- Les garages ou caves considérés comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les pléniums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Appartement n°37 - Vol 7 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	Intérieur du balcon Non concerné par les travaux

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°37	Vol 8 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	S7	Souple noir						Négatif sur document Prélèvement n°3 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000016
Appartement n°37	Vol 10 (Chambre 3)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°37	Vol 2 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°37	Vol 3 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°37	Vol 4 (SDB)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°37	Vol 6 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°37	Vol 1 (Entrée)	Radiateurs	Joint	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°37	Vol 8 (Cuisine)	Radiateurs	Joint	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°37	Vol 8 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°37	Vol 4 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°37	Vol 9 (Loggia)	Murs et cloisons	Joint assemblage carreaux de plâtre	S2							Négatif sur document Prélèvement n°2 du dossier AC-ENVIRONNEMENT
Appartement n°37	Vol 9 (Loggia)	Cloisons légères ou préfabriquées	Doublage plaque de plâtre loggia	S3							Négatif sur document Prélèvement n°3 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000012
Appartement n°37	Vol 9 (Loggia)	Murs et cloisons	Enduit ciment (Porteur loggia)	S4			S4 - 1				Négatif sur document Prélèvement n°4 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000012
Appartement n°37	Vol 4 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison pièces humides)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002VW000021 n°1 - 1 - 002VW000021 n°1 - 2	P1	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°37	Vol 4 (SDB) - Vol 8 (Cuisine) - Vol 5 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison pièces humides)	P1 - S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002VW000021 n°1 - 1 - 002VW000021 n°1 - 2	P1	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°37	Vol 6 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002VW000021 n°4 - 1	P4	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°37	Vol 6 (Séjour) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 2 (Chambre 1) - Vol 10 (Chambre 3) - Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	P4 - S13 - S14 - S15 - S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002VW000021 n°4 - 1	P4	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°37	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Porte d'entrée 4 points de sécurité	S17							Négatif sur document Prélèvement n°10 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002HD000890
Appartement n°37	Vol 6 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison pièces sèches)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002VW000021 n°5 - 1 - 002VW000021 n°5 - 2	P5	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°37	Vol 3 (Chambre 2) - Vol 2 (Chambre 1) - Vol 10 (Chambre 3) - Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison pièces sèches)	S19 - S20 - S21 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002VW000021 n°5 - 1 - 002VW000021 n°5 - 2	P5	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°37	Vol 4 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002VW000021 n°9 - 1 - 002VW000021 n°9 - 2	P9	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°37	Vol 8 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002VW000021 n°9 - 1 - 002VW000021 n°9 - 2	P9	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°37	Vol 8 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4 / 16 / 4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°37	Vol 9 (Loggia)	Menuiseries	PVC 4 / 16 / 4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°37	Vol 6 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4 / 16 / 4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°37	Vol 3 (Chambre 2)	Menuiseries	PVC 4 / 16 / 4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°37	Vol 2 (Chambre 1)	Menuiseries	PVC 4 / 16 / 4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°37	Vol 10 (Chambre 3)	Menuiseries	PVC 4 / 16 / 4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°37	Vol 9 (Loggia)	Plafonds	Enduit plâtre (plafond loggia)	S1							Négatif sur document Prélèvement n°1 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000012
Appartement n°37	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002VW000021 n°3 - 1	P3	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°37	Vol 6 (Séjour) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Chambre 1) - Vol 10 (Chambre 3)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	S8 - S9 - P3 - S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002VW000021 n°3 - 1	P3	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°37	Vol 4 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P8	Réalisation d'un prélèvement		002VW000021 n°8 - 1	P8	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°37	Vol 5 (W.C) - Vol 8 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	S23 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002VW000021 n°8 - 1	P8	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°37	Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P2	Réalisation d'un prélèvement	Carreaux 15 X 15 Blanc + colle grise	002VW000 021 n°2 - 1 - 002VW000 021 n°2 - 2	P2	Colle Dur Beige Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°37	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P6	Réalisation d'un prélèvement	Gris (carreaux 15 X 15 Blanc)	002VW000 021 n°6 - 1 - 002VW000 021 n°6 - 2 - 002VW000 021 n°6 - 3 - 002VW000 021 n°6 - 4	P6	Colle Dur Gris Joint Dur Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°37	Vol 5 (W.C)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P7	Réalisation d'un prélèvement	Gris (carreaux 15 X 15 Blanc)	002VW000 021 n°7 - 1 - 002VW000 021 n°7 - 2 - 002VW000 021 n°7 - 3 - 002VW000 021 n°7 - 4	P7	Colle Dur Gris Joint Dur Blanc Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Carton Fibreux Souple Marron	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°37	Vol 5 (W.C)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Gris (carreaux 15 X 15 Blanc)	002VW000 021 n°7 - 1 - 002VW000 021 n°7 - 2 - 002VW000 021 n°7 - 3 - 002VW000 021 n°7 - 4	P7	Colle Dur Gris Joint Dur Blanc Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Carton Fibreux Souple Marron	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°37	Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol pièces sèches	S18							Négatif sur document
Appartement n°37	Vol 3 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol pièces sèches	S18							Négatif sur document
Appartement n°37	Vol 2 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol pièces sèches	S18							Négatif sur document
Appartement n°37	Vol 10 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol pièces sèches	S18							Négatif sur document
Appartement n°37	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol pièces sèches	S18							Négatif sur document



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°37	Vol 3 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Lino + colle jaune		I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°37	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Lino + colle jaune		I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°37	Vol 5 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Lino + colle jaune		I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°37	Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Lino + colle jaune		I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°37	Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Lino + colle jaune		I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°37	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Lino + colle jaune		I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°37	Vol 2 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Lino + colle jaune		I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°37	Vol 10 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Lino + colle jaune		I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°37	Vol 9 (Loggia)	Revêtement de sol	Chape maigre	S26							Négatif sur document Prélèvement n°17 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000012
Appartement n°37	Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol pièces humides	S27							Négatif sur document Prélèvement n°3 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000016
Appartement n°37	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol pièces humides	S27							Négatif sur document Prélèvement n°3 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000016
Appartement n°37	Vol 5 (W.C)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol pièces humides	S27							Négatif sur document Prélèvement n°3 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000016
Appartement n°37	Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S28							Négatif sur document Prélèvement n°7 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000016



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°37	Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S28							Négatif sur document Prélèvement n°7 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000016
Appartement n°37	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S28							Négatif sur document Prélèvement n°7 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000016
Appartement n°37	Vol 3 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S28							Négatif sur document Prélèvement n°7 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000016
Appartement n°37	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S28							Négatif sur document Prélèvement n°7 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000016
Appartement n°37	Vol 10 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S28							Négatif sur document Prélèvement n°7 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000016



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°37	Vol 2 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S28							Négatif sur document Prélèvement n°7 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000016
Appartement n°37	Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de sol	Dalles plastiques grises	P10	Réalisation d'un prélèvement		002VW000021 n°10 - 1	P10	Revêtement Semi-dur Gris Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
 Appartement n°37	Appartement n°37	Appartement n°37 - Plan de repérage - Actions menées

APPARTEMENT N°37 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002VW000021

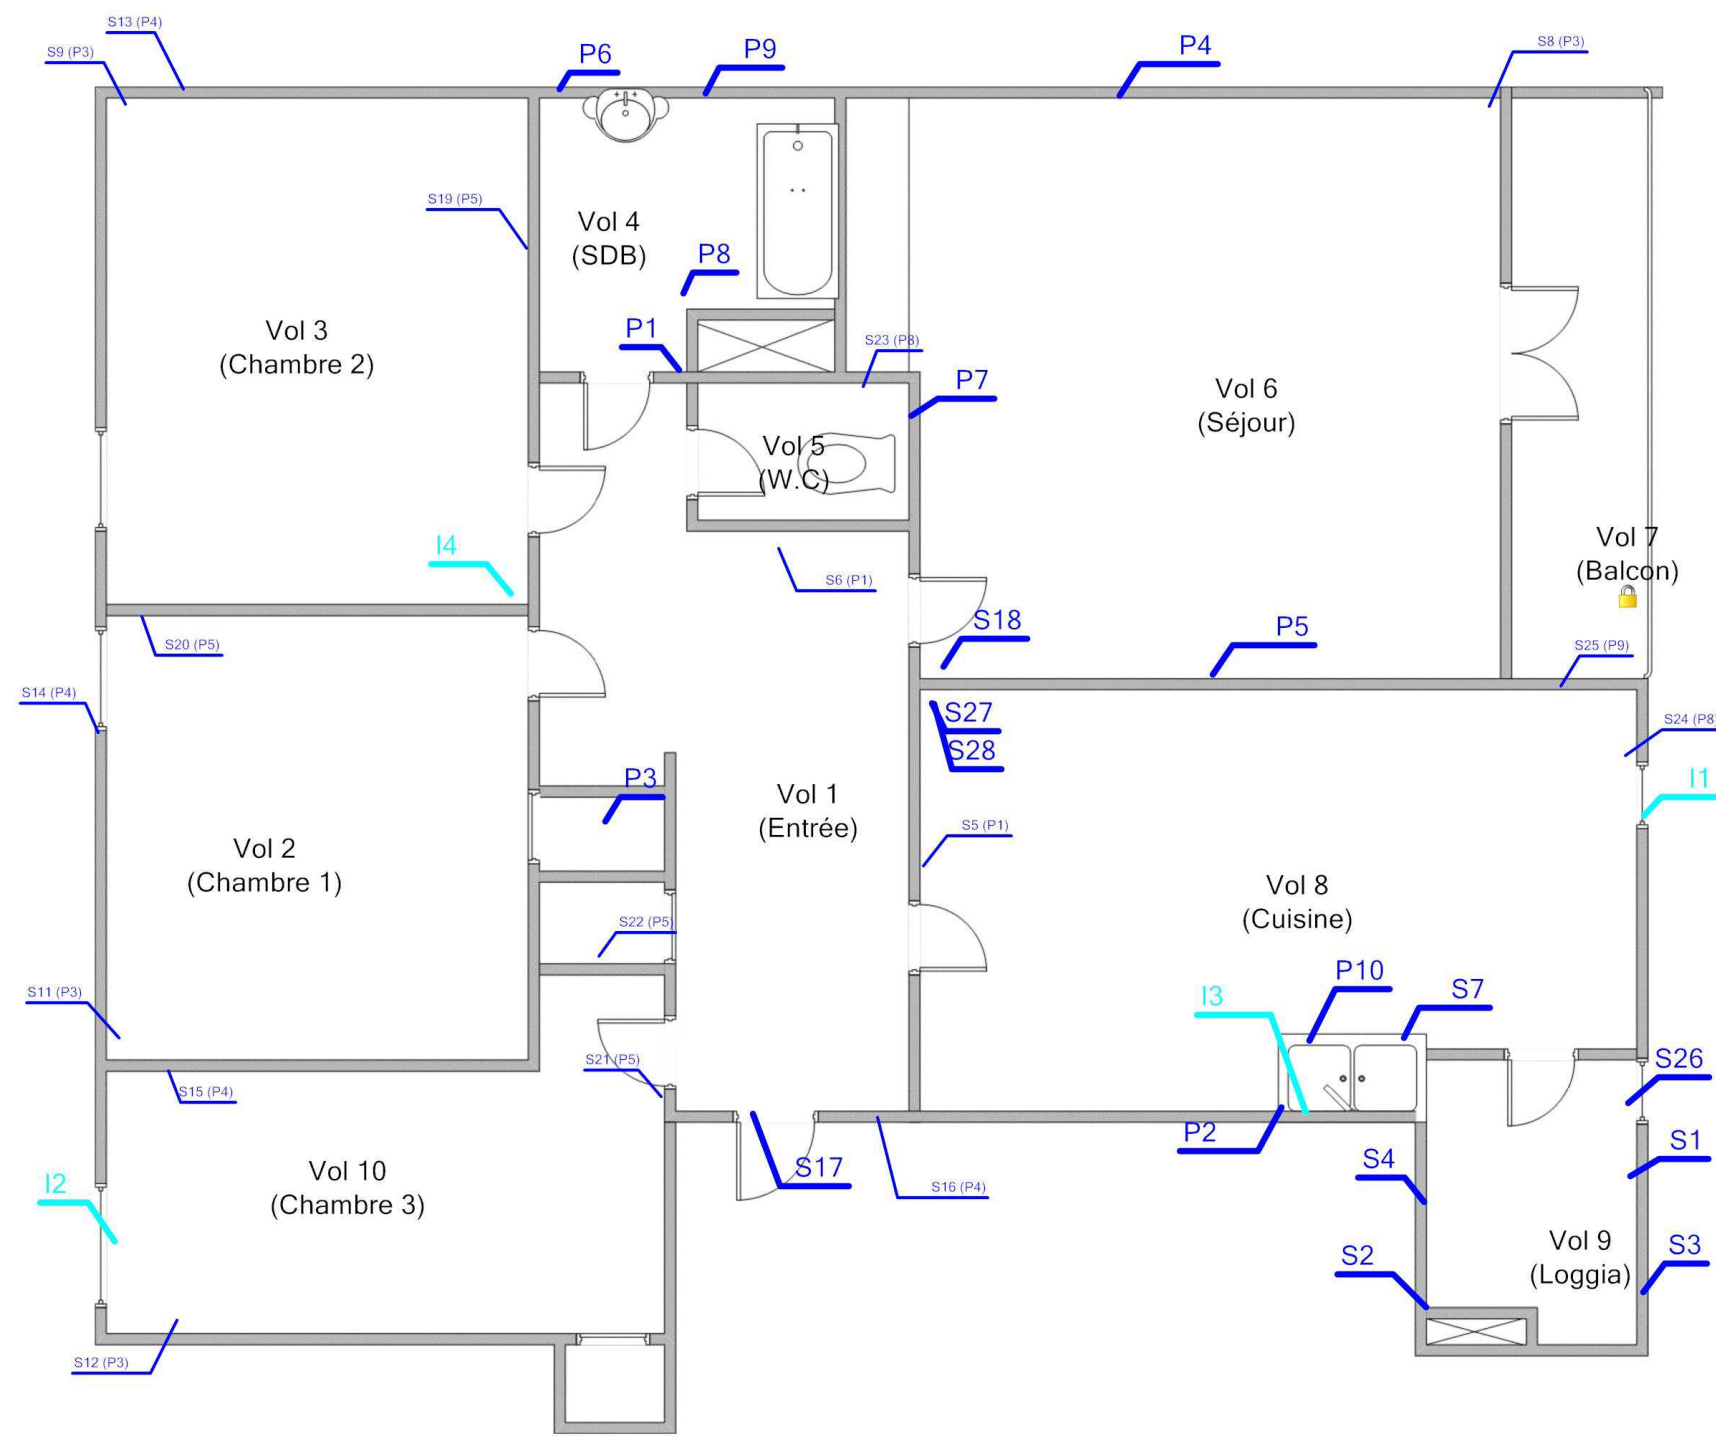

Légende

	Localisation dun prélèvement
	Localisation dune impossibilité technique
	Localisation dun sondage négatif
	Volume non visité



Adresse du bien

40 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU - GUTENBERG RTE D ARON
53100 MAYENNE

Désignation

Appartement n° 37 de type 4 situé au 02 ème étage

Date intervention

26/07/2017

Technicien intervenant

SEVEN JérémY

ANNEXE : Reportage photographique



Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002VW000021 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°37 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000021 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°37 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000021 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°37 - Vol 5 (W.C)	Prélevement négatif
002VW000021 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°37 - Vol 5 (W.C)	Prélevement négatif
002VW000021 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°37 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000021 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°37 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000021 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°37 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000021 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°37 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000021 n°6 - 3 (P6)	Appartement n°37 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000021 n°6 - 4 (P6)	Appartement n°37 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000021 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°37 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000021 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°37 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VW000021 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°37 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VW000021 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°37 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
	Appartement n°37 - Vol 8 (Cuisine)	I3
	Appartement n°37 - Vol 10 (Chambre 3)	I2
	Appartement n°37 - Vol 8 (Cuisine)	I1
	Appartement n°37 - Vol 3 (Chambre 2)	I4
002VW000021 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°37 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VW000021 n°7 - 3 (P7)	Appartement n°37 - Vol 5 (W.C)	Prélevement négatif
002VW000021 n°7 - 4 (P7)	Appartement n°37 - Vol 5 (W.C)	Prélevement négatif
002VW000021 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°37 - Vol 6 (Séjour)	Prélevement négatif
S4 - 1 (A4)	Appartement n°37 - Vol 9 (Loggia)	Absence sur présentation de documents
002VW000021 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°37 - Vol 6 (Séjour)	Prélevement négatif
002VW000021 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°37 - Vol 6 (Séjour)	Prélevement négatif



002VW000021 n°6 - 1 (P6)



002VW000021 n°6 - 2 (P6)



002VW000021 n°7 - 1 (P7)




002VW000021 n°7 - 2 (P7)



002VW000021 n°1 - 1 (P1)



002VW000021 n°1 - 2 (P1)

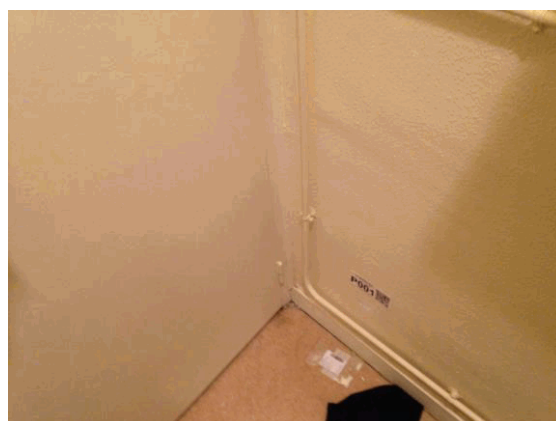

002VW000021 n°9 - 1 (P9)



002VW000021 n°9 - 2 (P9)



002VW000021 n°6 - 3 (P6)



002VW000021 n°6 - 4 (P6)




002VW000021 n°8 - 1 (P8)



002VW000021 n°2 - 1 (P2)



002VW000021 n°2 - 2 (P2)

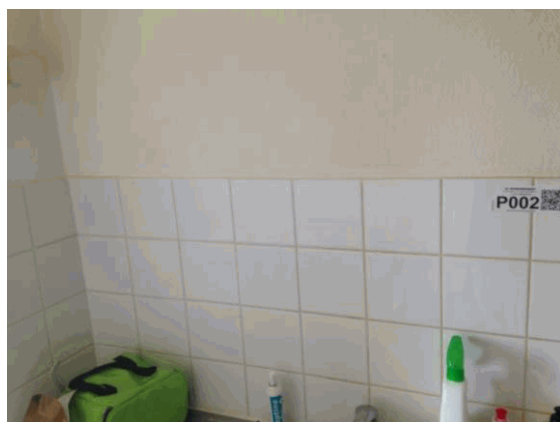

I3 - 1



I1 - 1



002VW000021 n°10 - 1 (P10)



I2 - 1



I4 - 1



002VW000021 n°3 - 1 (P3)



002VW000021 n°7 - 3 (P7)




002VW000021 n°7 - 4 (P7)



002VW000021 n°4 - 1 (P4)



S4 - 1 (A4)

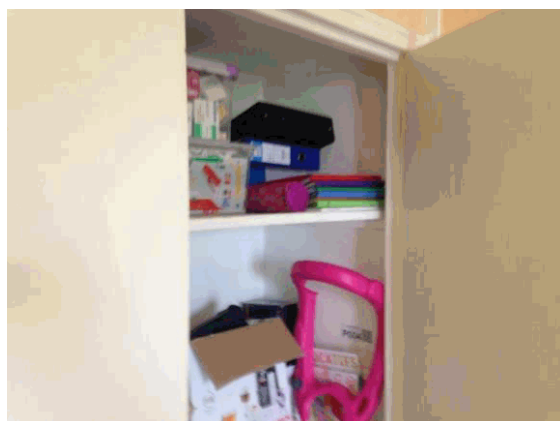

002VW000021 n°5 - 1 (P5)



002VW000021 n°5 - 2 (P5)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige - -	Appartement n°37 - Vol 4 (SDB)	
P2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Beige Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - Carreaux 15 X 15 Blanc + colle grise -	Appartement n°37 - Vol 8 (Cuisine)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige - -	Appartement n°37 - Vol 1 (Entrée)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc Gris - -	Appartement n°37 - Vol 6 (Séjour)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Appartement n°37 - Vol 6 (Séjour)	
P6	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Joint Dur Blanc Peinture Effritable Beige - Gris (carreaux 15 X 15 Blanc) -	Appartement n°37 - Vol 4 (SDB)	
P7	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Joint Dur Blanc Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Carton Fibreux Souple Marron - Gris (carreaux 15 X 15 Blanc) -	Appartement n°37 - Vol 5 (W.C)	
P8	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige - -	Appartement n°37 - Vol 4 (SDB)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige - -	Appartement n°37 - Vol 4 (SDB)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Gris Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris - -	Appartement n°37 - Vol 8 (Cuisine)	

Référence chantier : C012017227597
Adresse chantier : Commande : 002VW000021
Affaire : _00067000020000200037_
40 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU -
GUTENBERG RTE D ARON
53100 MAYENNE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 07/08/2017

SYNTHESE RAPPORTS DOSSIER REFERENCE : C012017227597 (10 prélèvements)

Référence échantillon laboratoire : PM01536939

Date de réception : 01/08/2017			Date de préparation : 04/08/2017			Date d'analyse : 04/08/2017		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VW000021_001	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté
Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Cloison pièces humides)	2	Peinture	Effritable	Beige	Acétone			
Vol 4 (SDB)								
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01536940

Date de réception : 01/08/2017			Date de préparation : 04/08/2017			Date d'analyse : 04/08/2017		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VW000021_002	1	Colle	Dur	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté
Revêtement de mur /	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone, Acide			
Revêtement de mur / Colles de carrelages (faïences)	3	Peinture	Effritable	Blanc	chlorhydrique			
Vol 8 (Cuisine)								
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01536941

Date de réception : 01/08/2017			Date de préparation : 04/08/2017			Date d'analyse : 04/08/2017		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VW000021_003	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté
Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	2	Enduit	Effritable	Beige	Acétone			
Vol 1 (Entrée)								
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01536942

Date de réception : 01/08/2017			Date de préparation : 04/08/2017			Date d'analyse : 04/08/2017		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VW000021_004	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté
Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	2	Peinture	Effritable	Blanc Gris	Acétone			
Vol 6 (Séjour)								
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01536943 ●

Date de réception : 01/08/2017

Date de préparation : 04/08/2017

Date d'analyse : 04/08/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VW000021_005 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Cloison pièces sèches) Vol 6 (Séjour)	1 2	Plâtre Peinture	Effritable Effritable	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01536944 ●

Date de réception : 01/08/2017

Date de préparation : 04/08/2017

Date d'analyse : 04/08/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VW000021_006 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colles de carrelages (faïences) Vol 4 (SDB)	1 2 3	Colle Joint Peinture	Dur Dur Effritable	Gris Blanc Beige	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01536945 ●

Date de réception : 01/08/2017

Date de préparation : 04/08/2017

Date d'analyse : 04/08/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VW000021_007 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colles de carrelages (faïences) Vol 5 (W.C)	1 2 3 4 5	Colle Joint Peinture Enduit Carton	Dur Dur Effritable Effritable Fibreux Souple	Gris Blanc Multicolore Blanc Marron	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01536946 ●

Date de réception : 01/08/2017

Date de préparation : 04/08/2017

Date d'analyse : 04/08/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VW000021_008 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces humides) Vol 4 (SDB)	1 2	Plâtre Peinture	Effritable Effritable	Blanc Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01536947 ●

Date de réception : 01/08/2017

Date de préparation : 04/08/2017

Date d'analyse : 04/08/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VW000021_009 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces humides) Vol 4 (SDB)	1 2	Plâtre Peinture	Effritable Effritable	Blanc Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01536948 ●

Date de réception : 01/08/2017

Date de préparation : 04/08/2017

Date d'analyse : 04/08/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VW000021_010	1	Revêtement	Semi-dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté
Revêtement de sol / Revêtement	2	Colle	Souple	Jaune	Acétone			
de sol / Dalles plastiques grises	3	Ragréage	Effritable	Gris				
Vol 8 (Cuisine)								

Remarque : RAS

* En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET). Méthode : Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Directrice laboratoires

Sana Bourguiba

