

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	40 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU - GUTENBERG RTE D ARON
CP - Ville :	53100 MAYENNE
Référence client :	_00067000020000200038_
Date du repérage :	24/07/2017
Désignation :	Appartement n° 38 de type 3 situé au 02 ème étage



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	40 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU - GUTENBERG RTE D ARON 53100 MAYENNE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00067000020000200038_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 38 de type 3 situé au 02 ème étage		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) SEVEN Jérôme D.JOUSSELIN (0 800 400 100) 24/07/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 07/08/2017 A Riorges, le 07/08/2017  Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria - Numéro attestation : CPDI 4455 Délivré le : 28/06/2017			

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Appartement n°40 - Vol 1 (Entrée) Appartement n°40 - Vol 3 (Cuisine) Appartement n°40 - Vol 6 (W.C) Appartement n°40 - Vol 8 (Chambre 1)	Appartement n°40 - Vol 2 (Loggia) Appartement n°40 - Vol 5 (Séjour) Appartement n°40 - Vol 7 (SDB) Appartement n°40 - Vol 9 (Chambre 2)

Etude préalable

F	Descriptif des travaux envisagés
---	----------------------------------

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G	Périmètre du bâtiment concerné	H	Objectif de la mission
	Ensemble du logement (garage et balcon non compris)		Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I	Document(s) mis à disposition
---	-------------------------------

Aucun

J	Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
---	---

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°40	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Loggia) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (W.C) - Vol 7 (SDB) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°40	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Loggia) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (W.C) - Vol 7 (SDB) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2)	
Revêtement de sol	Appartement n°40	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Loggia) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (W.C) - Vol 7 (SDB) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°40	Vol 3 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Appartement n°40	Vol 3 (Cuisine) - Vol 7 (SDB)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 9 (Chambre 2)	PVC 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 8 (Chambre 1)	PVC 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Séjour)	PVC 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Cuisine)	PVC 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Loggia)	PVC 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (Entrée)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 8 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 9 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 7 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 7 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 1 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Bilan cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 67 :

Après analyse, un prélèvement de tresse en sous face de lino est amiantée sur deux prélévées.

Il conviendra de réaliser des analyses complémentaires sur ce matériau dans le cas de travaux portant sur les sols des logements, ou à défaut de le considérer comme amianté.

Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neufs mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastics dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérés comme non visités.
- Les garages ou caves considérés comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les pléniums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Appartement n°40 - Vol 4 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	Intérieur du balcon Non concerné par les travaux
Vol 7 (SDB) - Appartement n°40	SDB encombrée	Volume sous baignoire

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°40	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P7	Réalisation d'un prélèvement	Souple noir	002VW000013 n°7 - 1	P7	Tampon Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°40	Vol 3 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°40	Vol 5 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°40	Vol 1 (Entrée)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°40	Vol 8 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°40	Vol 9 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°40	Vol 7 (SDB)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°40	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°40	Vol 7 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°40	Vol 2 (Loggia)	Murs et cloisons	Joint assemblage carreaux de plâtre	P2	Réalisation d'un prélèvement		002VW000 013 n°2 - 1 - 002VW000 013 n°2 - 2	P2	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°40	Vol 2 (Loggia)	Cloisons légères ou préfabriquées	Doublage plaque de plâtre loggia	P3	Réalisation d'un prélèvement		002VW000 013 n°3 - 1 - 002VW000 013 n°3 - 2	P3	Plâtre Effritable Blanc Carton Fibreux Souple Marron Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°40	Vol 2 (Loggia)	Murs et cloisons	Enduit ciment (Porteur loggia)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002VW000 013 n°4 - 1 - 002VW000 013 n°4 - 2	P4	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°40	Vol 2 (Loggia)	Murs et cloisons	Enduit ciment (Porteur loggia)	P4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002VW000 013 n°4 - 1 - 002VW000 013 n°4 - 2	P4	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°40	Vol 7 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison pièces humides)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002VW000 013 n°5 - 1 - 002VW000 013 n°5 - 2	P5	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°40	Vol 7 (SDB) - Vol 6 (W.C) - Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison pièces humides)	P5 - S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002VW000 013 n°5 - 1 - 002VW000 013 n°5 - 2	P5	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°40	Vol 9 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002VW000 013 n°9 - 1 - 002VW000 013 n°9 - 2	P9	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°40	Vol 9 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 5 (Séjour) - Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	P9 - S6 - S7 - S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002VW000 013 n°9 - 1 - 002VW000 013 n°9 - 2	P9	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°40	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Porte d'entrée 4 points de sécurité	S8							Négatif sur document Prélèvement n°10 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002HD000890
Appartement n°40	Vol 9 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison pièces sèches)	P13	Réalisation d'un prélèvement		002VW000 013 n°13 - 1 - 002VW000 013 n°13 - 2	P13	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°40	Vol 9 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 5 (Séjour) - Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison pièces sèches)	P13 - S17 - S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002VW000 013 n°13 - 1 - 002VW000 013 n°13 - 2	P13	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°40	Vol 7 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	P17	Réalisation d'un prélèvement		002VW000 013 n°17 - 1 - 002VW000 013 n°17 - 2	P17	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°40	Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002VW000 013 n°17 - 1 - 002VW000 013 n°17 - 2	P17	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°40	Vol 9 (Chambre 2)	Menuiseries	PVC 4 / 16 / 4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°40	Vol 8 (Chambre 1)	Menuiseries	PVC 4 / 16 / 4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°40	Vol 5 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4 / 16 / 4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°40	Vol 3 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4 / 16 / 4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°40	Vol 2 (Loggia)	Menuiseries	PVC 4 / 16 / 4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°40	Vol 2 (Loggia)	Plafonds	Enduit plâtre (plafond loggia)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002VW000 013 n°1 - 1	P1	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°40	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	P8	Réalisation d'un prélèvement		002VW000 013 n°8 - 1	P8	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°40	Vol 1 (Entrée) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 5 (Séjour)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	P8 - S3 - S4 - S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002VW000 013 n°8 - 1	P8	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°40	Vol 7 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P16	Réalisation d'un prélèvement		002VW000 013 n°16 - 1	P16	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°40	Vol 6 (W.C) - Vol 3 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	S22 - S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002VW000 013 n°16 - 1	P16	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°40	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P6	Réalisation d'un prélèvement	Carreaux 15 X 15 Blanc + colle grise	002VW000 013 n°6 - 1 - 002VW000 013 n°6 - 2	P6	Colle Dur Gris Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Joint Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°40	Vol 7 (SDB)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P15	Réalisation d'un prélèvement	Gris (carreaux 15 X 15 Blanc)	002VW000 013 n°15 - 1 - 002VW000 013 n°15 - 2 - 002VW000 013 n°15 - 3 - 002VW000 013 n°15 - 4	P15	Colle Dur Gris Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°40	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol pièces humides	P10	Réalisation d'un prélèvement		002VW000 013 n°10 - 1 - 002VW000 013 n°10 - 2	P10	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°40	Vol 6 (W.C) - Vol 7 (SDB)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol pièces humides	S9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002VW000 013 n°10 - 1 - 002VW000 013 n°10 - 2	P10	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°40	Vol 7 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	P11	Réalisation d'un prélèvement		002VW000 013 n°11 - 1 - 002VW000 013 n°11 - 2	P11	Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Jaune Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°40	Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 1 (Entrée) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (W.C) - Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S11 - S12 - S13 - S14 - S15 - S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002VW000 013 n°11 - 1 - 002VW000 013 n°11 - 2	P11	Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Jaune Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°40	Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol pièces sèches	P12	Réalisation d'un prélèvement		002VW000 013 n°12 - 1 - 002VW000 013 n°12 - 2	P12	Colle Souple Jaune Ragréage Fibreux Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°40	Vol 8 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Tresse sous lino	P14	Réalisation d'un prélèvement		002VW000 013 n°14 - 1 - 002VW000 013 n°14 - 2	P14	Fibre Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°40	Vol 1 (Entrée) - Vol 9 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Tresse sous lino	S20 - S21 - P14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002VW000 013 n°14 - 1 - 002VW000 013 n°14 - 2	P14	Fibre Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°40	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Lino + colle jaune		I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°40	Vol 9 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Lino + colle jaune		I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°40	Vol 8 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Lino + colle jaune		I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°40	Vol 7 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Lino + colle jaune		I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°40	Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Lino + colle jaune		I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°40	Vol 6 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Lino + colle jaune		I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°40	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Lino + colle jaune		I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°40	Vol 2 (Loggia)	Revêtement de sol	Chape maigre	P18	Réalisation d'un prélèvement		002VW000 013 n°18 - 1 - 002VW000 013 n°18 - 2	P18	Ragréage Effritable Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
 Appartement n°40		Appartement n°40 - Plan de repérage - Actions menées

APPARTEMENT N°40 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002VW000013

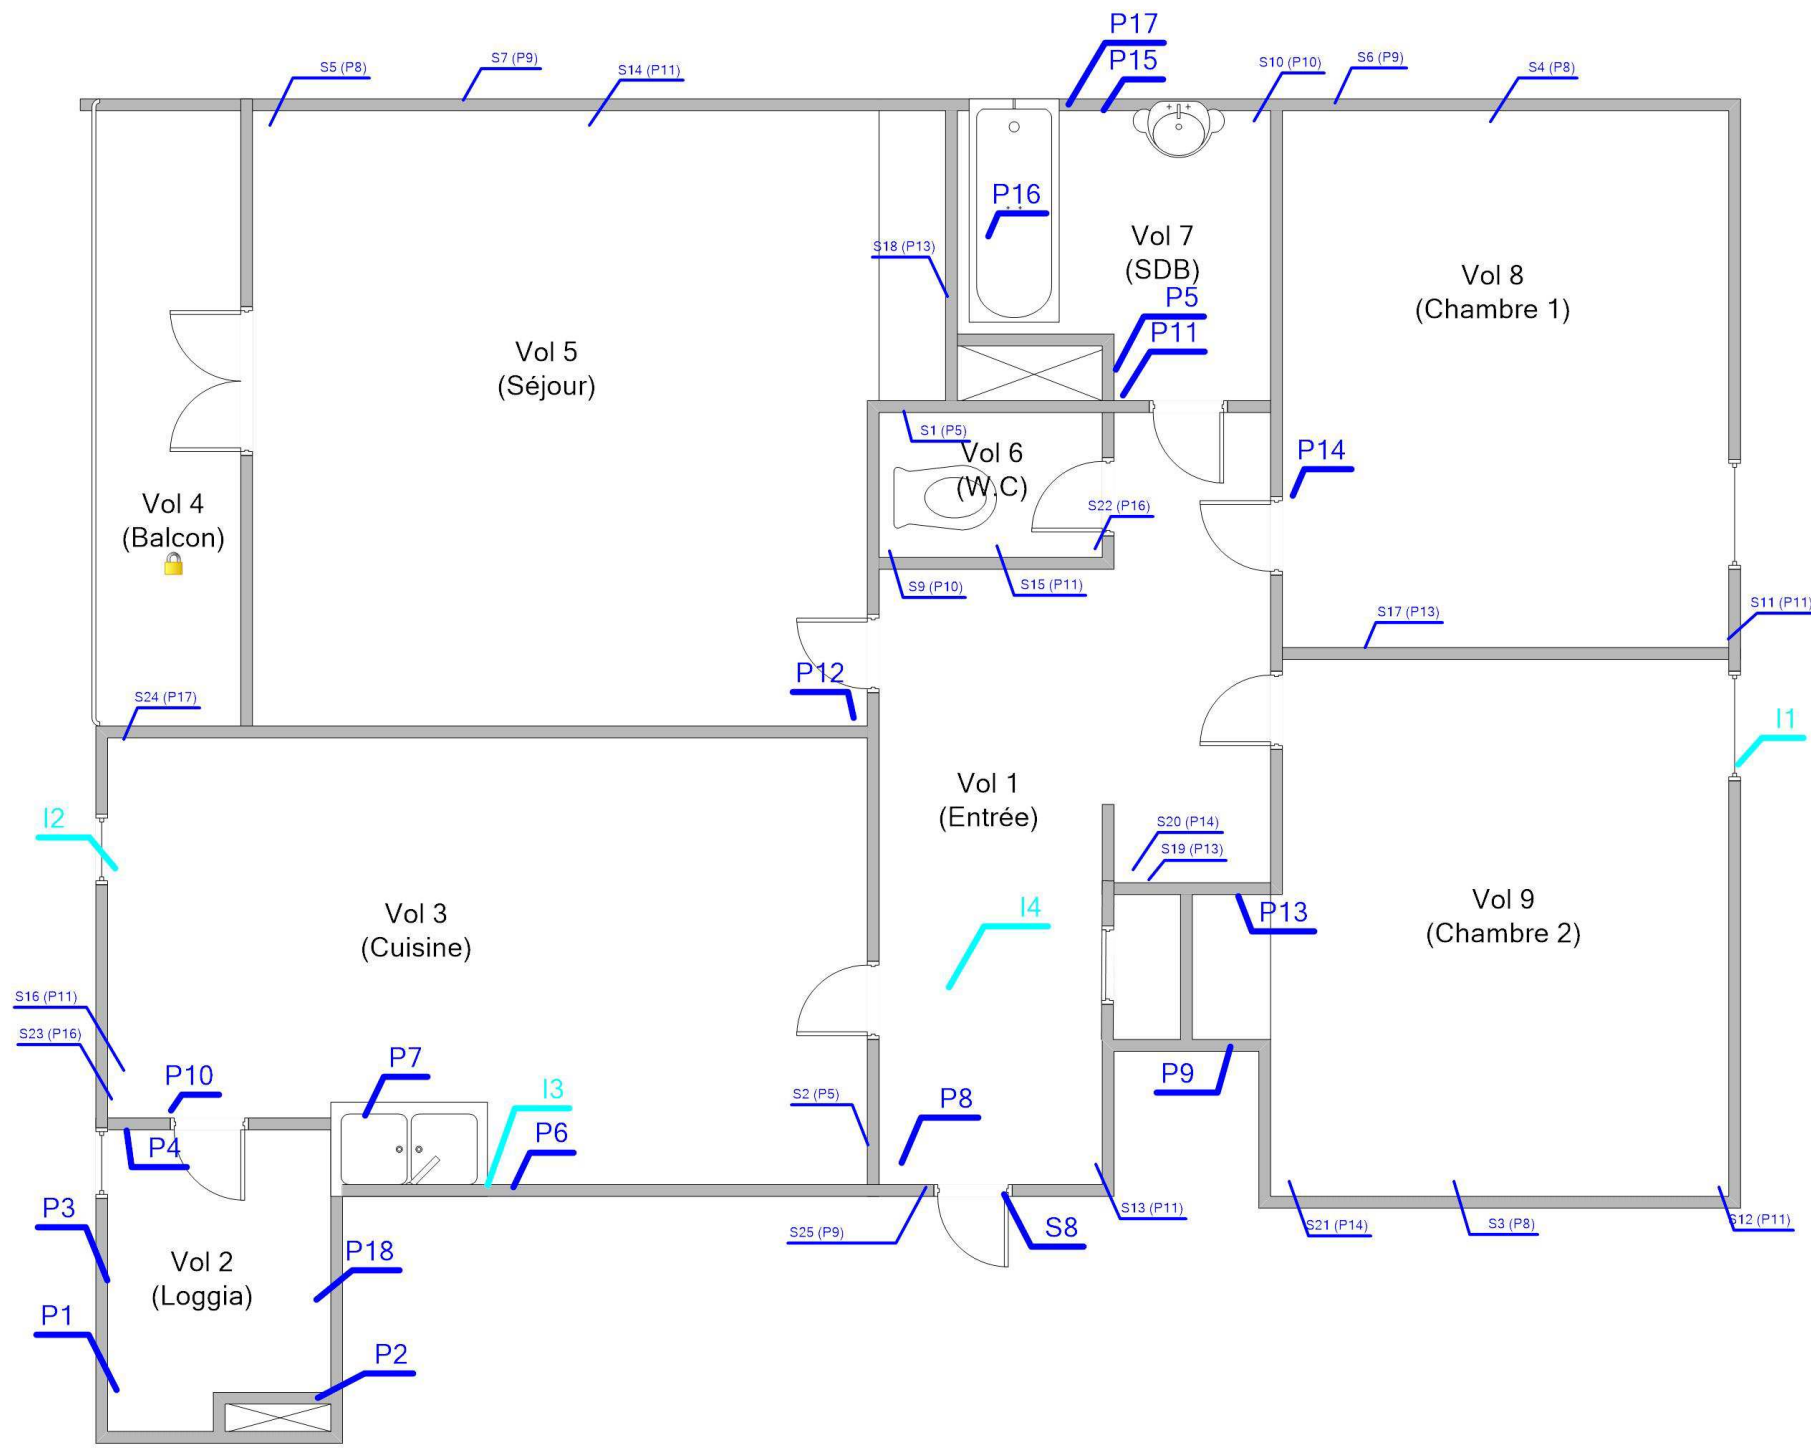

Légende

	Localisation dun prélèvement
	Localisation dune impossibilité technique
	Localisation dun sondage négatif
	Volume non visité



Adresse du bien

40 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU - GUTENBERG RTE D ARON
53100 MAYENNE

Désignation

Appartement n° 38 de type 3 situé au 02 ème étage

Date intervention

24/07/2017

Technicien intervenant

SEVEN JérémY

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002VW000013 n°15 - 1 (P15)	Appartement n°40 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000013 n°15 - 2 (P15)	Appartement n°40 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000013 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°40 - Vol 2 (Loggia)	Prélevement négatif
002VW000013 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°40 - Vol 2 (Loggia)	Prélevement négatif
002VW000013 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°40 - Vol 2 (Loggia)	Prélevement négatif
002VW000013 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°40 - Vol 2 (Loggia)	Prélevement négatif
002VW000013 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°40 - Vol 2 (Loggia)	Prélevement négatif
002VW000013 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°40 - Vol 2 (Loggia)	Prélevement négatif
002VW000013 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°40 - Vol 2 (Loggia)	Prélevement négatif
002VW000013 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°40 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000013 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°40 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000013 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°40 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VW000013 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°40 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VW000013 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°40 - Vol 9 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002VW000013 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°40 - Vol 9 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002VW000013 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°40 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VW000013 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°40 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VW000013 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°40 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000013 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°40 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000013 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°40 - Vol 5 (Séjour)	Prélevement négatif
002VW000013 n°12 - 2 (P12)	Appartement n°40 - Vol 5 (Séjour)	Prélevement négatif
002VW000013 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°40 - Vol 9 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002VW000013 n°13 - 2 (P13)	Appartement n°40 - Vol 9 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002VW000013 n°14 - 1 (P14)	Appartement n°40 - Vol 8 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002VW000013 n°14 - 2 (P14)	Appartement n°40 - Vol 8 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002VW000013 n°15 - 3 (P15)	Appartement n°40 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000013 n°15 - 4 (P15)	Appartement n°40 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000013 n°16 - 1 (P16)	Appartement n°40 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000013 n°17 - 1 (P17)	Appartement n°40 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000013 n°17 - 2 (P17)	Appartement n°40 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000013 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°40 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002VW000013 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°40 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
	Appartement n°40 - Vol 9 (Chambre 2)	I1
	Appartement n°40 - Vol 3 (Cuisine)	I2
	Appartement n°40 - Vol 3 (Cuisine)	I3
	Appartement n°40 - Vol 1 (Entrée)	I4
002VW000013 n°18 - 1 (P18)	Appartement n°40 - Vol 2 (Loggia)	Prélevement négatif
002VW000013 n°18 - 2 (P18)	Appartement n°40 - Vol 2 (Loggia)	Prélevement négatif

002VW000013 n°15 - 1 (P15)



002VW000013 n°15 - 2 (P15)



002VW000013 n°1 - 1 (P1)



002VW000013 n°2 - 1 (P2)



002VW000013 n°2 - 2 (P2)



002VW000013 n°3 - 1 (P3)



002VW000013 n°3 - 2 (P3)



002VW000013 n°4 - 1 (P4)



002VW000013 n°4 - 2 (P4)



002VW000013 n°5 - 1 (P5)



002VW000013 n°5 - 2 (P5)



002VW000013 n°7 - 1 (P7)



002VW000013 n°8 - 1 (P8)



002VW000013 n°9 - 1 (P9)




002VW000013 n°9 - 2 (P9)



002VW000013 n°10 - 1 (P10)



002VW000013 n°10 - 2 (P10)

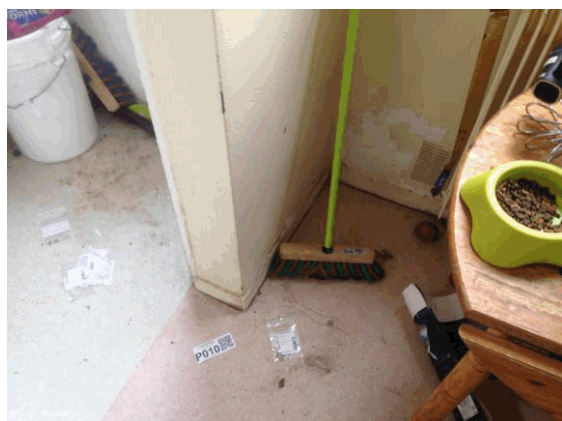

002VW000013 n°11 - 1 (P11)



002VW000013 n°11 - 2 (P11)



002VW000013 n°12 - 1 (P12)



002VW000013 n°12 - 2 (P12)



002VW000013 n°13 - 1 (P13)



002VW000013 n°13 - 2 (P13)



002VW000013 n°14 - 1 (P14)



002VW000013 n°14 - 2 (P14)




002VW000013 n°15 - 3 (P15)



002VW000013 n°15 - 4 (P15)




002VW000013 n°16 - 1 (P16)

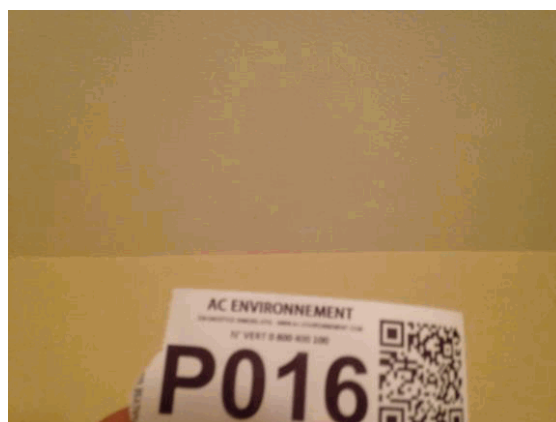

002VW000013 n°17 - 1 (P17)




002VW000013 n°17 - 2 (P17)

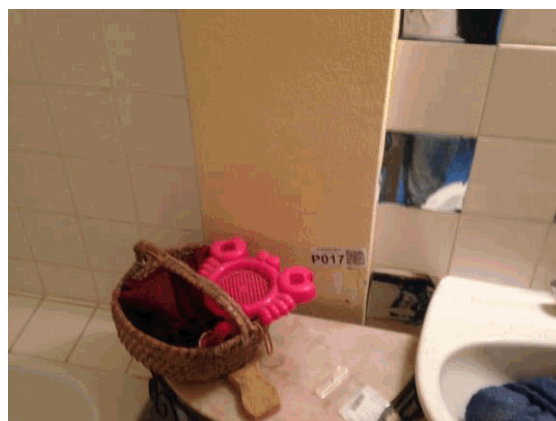

002VW000013 n°6 - 1 (P6)



002VW000013 n°6 - 2 (P6)

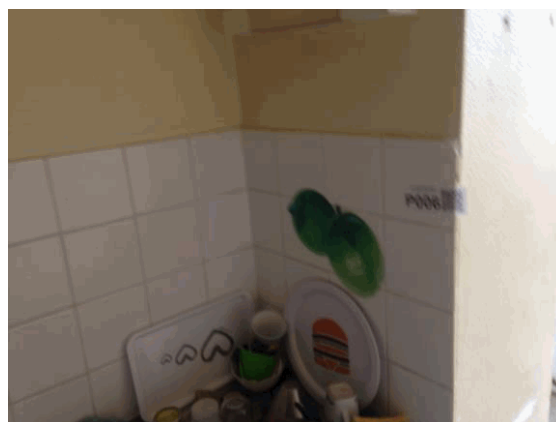

I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



002VW000013 n°18 - 1 (P18)



002VW000013 n°18 - 2 (P18)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Appartement n°40 - Vol 2 (Loggia)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Appartement n°40 - Vol 2 (Loggia)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre Effritable Blanc Carton Fibreux Souple Marron Peinture Effritable Blanc - -	Appartement n°40 - Vol 2 (Loggia)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris - -	Appartement n°40 - Vol 2 (Loggia)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Appartement n°40 - Vol 7 (SDB)	
P6	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Joint Dur Blanc - Carreaux 15 X 15 Blanc + colle grise -	Appartement n°40 - Vol 3 (Cuisine)	
P7	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon Bitumineux Noir - Souple noir -	Appartement n°40 - Vol 3 (Cuisine)	
P8	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige - -	Appartement n°40 - Vol 1 (Entrée)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Appartement n°40 - Vol 9 (Chambre 2)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris - -	Appartement n°40 - Vol 3 (Cuisine)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Jaune Gris - -	Appartement n°40 - Vol 7 (SDB)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Fibreux Dur Gris - -	Appartement n°40 - Vol 5 (Séjour)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Appartement n°40 - Vol 9 (Chambre 2)	
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Fibre Souple Jaune - -	Appartement n°40 - Vol 8 (Chambre 1)	
P15	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc - Gris (carreaux 15 X 15 Blanc) -	Appartement n°40 - Vol 7 (SDB)	
P16	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Appartement n°40 - Vol 7 (SDB)	
P17	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Multicolore - -	Appartement n°40 - Vol 7 (SDB)	
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage Effritable Gris Colle Souple Jaune - -	Appartement n°40 - Vol 2 (Loggia)	

Référence chantier : C012017227590
Adresse chantier : Commande : 002VW000013
Affaire : _00067000020000200038_
40 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU -
GUTENBERG RTE D ARON
53100 MAYENNE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 07/08/2017

SYNTHESE RAPPORTS DOSSIER REFERENCE : C012017227590 (18 prélèvements)

Référence échantillon laboratoire : PM01536857

Date de réception : 01/08/2017

Date de préparation : 04/08/2017

Date d'analyse : 05/08/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VW000013_001	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté
Plafond et faux-plafonds /	2	Peinture	Effritable	Blanc	Acétone			
Plafonds / Enduit plâtre (plafond								
loggia)								
Vol 2 (Loggia)								

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01536858

Date de réception : 01/08/2017

Date de préparation : 04/08/2017

Date d'analyse : 05/08/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VW000013_002	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté
Parois verticales intérieures et	2	Peinture	Effritable	Blanc	Acétone			
enduits / Murs et cloisons / Joint								
assemblage carreaux de platre								
Vol 2 (Loggia)								

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01536859

Date de réception : 01/08/2017

Date de préparation : 04/08/2017

Date d'analyse : 05/08/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VW000013_003	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté
Parois verticales intérieures et	2	Carton	Fibreux Souple	Marron	Acétone			
enduits / Cloisons légères ou	3	Peinture	Effritable	Blanc				
préfabriquées / Doublage plaque								
de platre loggia								
Vol 2 (Loggia)								

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01536860

Date de réception : 01/08/2017

Date de préparation : 04/08/2017

Date d'analyse : 05/08/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VW000013_004	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté
Parois verticales intérieures et	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone, Acide			
enduits / Murs et cloisons /	3	Ciment	Effritable	Gris	chlorhydrique			
Enduit ciment (Porteur loggia)								
Vol 2 (Loggia)								

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01536861								
Date de réception : 01/08/2017			Date de préparation : 04/08/2017			Date d'analyse : 05/08/2017		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VW000013_005 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Cloison pièces humides) Vol 7 (SDB)	1 2	Plâtre Peinture	Effritable Effritable	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01536862								
Date de réception : 01/08/2017			Date de préparation : 04/08/2017			Date d'analyse : 05/08/2017		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VW000013_006 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colles de carrelages (faïences) Vol 3 (Cuisine)	1 2 3 4	Colle Peinture Enduit Joint	Dur Effritable Effritable Dur	Gris Beige Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01536863								
Date de réception : 01/08/2017			Date de préparation : 04/08/2017			Date d'analyse : 05/08/2017		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VW000013_007 Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux Vol 3 (Cuisine)	1	Tampon	Bitumineux	Noir	Attaque chimique : Chloroforme	1	MET*	Non détecté
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01536864								
Date de réception : 01/08/2017			Date de préparation : 04/08/2017			Date d'analyse : 05/08/2017		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VW000013_008 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces sèches) Vol 1 (Entrée)	1 2	Plâtre Peinture	Effritable Effritable	Blanc Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01536865								
Date de réception : 01/08/2017			Date de préparation : 04/08/2017			Date d'analyse : 05/08/2017		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VW000013_009 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces sèches) Vol 9 (Chambre 2)	1 2	Plâtre Peinture	Effritable Effritable	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01536866								
Date de réception : 01/08/2017			Date de préparation : 04/08/2017			Date d'analyse : 05/08/2017		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VW000013_010 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaunes de revêtement de sol pièces humides Vol 3 (Cuisine)	1 2	Colle Ragréage	Souple Effritable	Jaune Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01536867 ●

Date de réception : 01/08/2017

Date de préparation : 04/08/2017

Date d'analyse : 05/08/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VW000013_011 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage gris d'origine Vol 7 (SDB)	1 2	Ragréage Matériau	Effritable Effritable	Gris Jaune Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01536868 ●

Date de réception : 01/08/2017

Date de préparation : 04/08/2017

Date d'analyse : 05/08/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VW000013_012 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaunes de revêtement de sol pièces sèches Vol 5 (Séjour)	1 2	Colle Ragréage	Souple Fibreux Dur	Jaune Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01536869 ●

Date de réception : 01/08/2017

Date de préparation : 04/08/2017

Date d'analyse : 05/08/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VW000013_013 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Cloison pièces sèches) Vol 9 (Chambre 2)	1 2	Plâtre Peinture	Effritable Effritable	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01536870 ●

Date de réception : 01/08/2017

Date de préparation : 04/08/2017

Date d'analyse : 05/08/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VW000013_014 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Tresse sous lino Vol 8 (Chambre 1)	1	Fibre	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01536871 ●

Date de réception : 01/08/2017

Date de préparation : 04/08/2017

Date d'analyse : 05/08/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VW000013_015 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colles de carrelages (faïences) Vol 7 (SDB)	1 2 3	Colle Peinture Enduit	Dur Effritable Effritable	Gris Multicolore Blanc	Attaque chimique : Acétone, Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01536872 ●

Date de réception : 01/08/2017

Date de préparation : 04/08/2017

Date d'analyse : 05/08/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VW000013_016 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces humides) Vol 7 (SDB)	1 2	Plâtre Peinture	Effritable Effritable	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01536873 ●

Date de réception : 01/08/2017

Date de préparation : 04/08/2017

Date d'analyse : 05/08/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VW000013_017	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté
Parois verticales intérieures et	2	Enduit	Effritable	Beige	Acétone			
enduits / Murs et cloisons /	3	Peinture	Effritable	Multicolore				
Enduit plâtre (Porteur pièces humides)								
Vol 7 (SDB)								

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01536874 ●

Date de réception : 01/08/2017

Date de préparation : 04/08/2017

Date d'analyse : 05/08/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VW000013_018	1	Ragréage	Effritable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté
Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre	2	Colle	Souple	Jaune	Acétone			
Vol 2 (Loggia)								

Remarque : RAS

* En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET). Méthode : Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Directrice laboratoires

Sana Bourguiba

