

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

| | |
|--------------------|---|
| Adresse : | 40 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU - GUTENBERG RTE D ARON |
| CP - Ville : | 53100 MAYENNE |
| Référence client : | _00067000020000200040_ |
| Date du repérage : | 24/07/2017 |
| Désignation : | Appartement n° 40 de type 3 situé au 03 ème étage |



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

| Rapport | Annexes |
|--|--|
| <p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p> | <p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p> |

Renseignements administratifs

| A | | B | |
|---------------------------|--|--|--|
| Designation de l'immeuble | | Propriétaire / Donneur d'ordre | |
| Adresse : | 40 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU - GUTENBERG RTE D ARON 53100 MAYENNE | <u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT | <u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT |
| Référence client : | _00067000020000200040_ | <u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9 | <u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9 |
| Désignation : | Appartement n° 40 de type 3 situé au 03 ème étage | | |
| Date de construction : | | | |



| C | Opérateur de repérage | D | Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020 |
|--|---------------------------------|-------------------|--|
| Compagnie & Siret : | AC Environnement (N° 441355914) | Nom : | MORA Denis |
| Nom : | SEVEN Jérèmy | Date du rapport : | 07/08/2017 |
| Accompagnateur : | D.JOUSSELIN (0 800 400 100) | | A Riorges, le 07/08/2017 |
| Date de repérage : | 24/07/2017 | |  |
| Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria - | | Assurance : | QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018) |
| Numéro attestation : | CPDI 4455 | | |
| Délivré le : | 28/06/2017 | | |

| E | Pièces visitées |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Liste des locaux visités : | |
| Appartement n°40 - Vol 1 (Entrée) | Appartement n°40 - Vol 2 (Cuisine) |
| Appartement n°40 - Vol 3 (Loggia) | Appartement n°40 - Vol 4 (Séjour) |
| Appartement n°40 - Vol 6 (SDB) | Appartement n°40 - Vol 7 (W.C) |
| Appartement n°40 - Vol 8 (Chambre 1) | Appartement n°40 - Vol 9 (Chambre 2) |

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

| Categorie | Plan | Volume | Localisation |
|--|------------------|--|--------------|
| Parois verticales intérieures et enduits | Appartement n°40 | Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Loggia) - Vol 4 (Séjour) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (W.C) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2) | |
| Plafond et faux-plafonds | Appartement n°40 | Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Loggia) - Vol 4 (Séjour) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (W.C) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2) | |
| Revêtement de sol | Appartement n°40 | Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Loggia) - Vol 4 (Séjour) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (W.C) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2) | |
| Equipements divers et accessoires | Appartement n°40 | Vol 2 (Cuisine) | |
| Revêtement de mur | Appartement n°40 | Vol 2 (Cuisine) - Vol 6 (SDB) | |



K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

| Localisation | Matériau | Justification |
|-------------------|---------------------------------|--|
| Vol 9 (Chambre 2) | PVC 4 / 16 / 4 | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |
| Vol 8 (Chambre 1) | PVC 4 / 16 / 4 | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |
| Vol 4 (Séjour) | PVC 4 / 16 / 4 | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |
| Vol 2 (Cuisine) | PVC 4 / 16 / 4 | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |
| Vol 3 (Loggia) | PVC 4 / 16 / 4 | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |
| Vol 2 (Cuisine) | Joint | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client |
| Vol 4 (Séjour) | Joint | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client |
| Vol 6 (SDB) | Joint | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client |
| Vol 8 (Chambre 1) | Joint | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client |
| Vol 9 (Chambre 2) | Joint | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client |
| Vol 1 (Entrée) | Joint | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client |
| Vol 2 (Cuisine) | Mastic étanchéité | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers |
| Vol 4 (Séjour) | Lés plastiques avec sous-couche | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Vol 6 (SDB) | Lés plastiques avec sous-couche | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Vol 8 (Chambre 1) | Lés plastiques avec sous-couche | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Vol 7 (W.C) | Lés plastiques avec sous-couche | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Vol 9 (Chambre 2) | Lés plastiques avec sous-couche | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Vol 1 (Entrée) | Lés plastiques avec sous-couche | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Vol 2 (Cuisine) | Lés plastiques avec sous-couche | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires



Bilan cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 67 :

Après analyse, un prélèvement de tresse en sous face de lino est amiantée sur deux prélévées.

Il conviendra de réaliser des analyses complémentaires sur ce matériau dans le cas de travaux portant sur les sols des logements, ou à défaut de le considérer comme amianté.

Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neufs mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastics dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérés comme non visités.
- Les garages ou caves considérés comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

| Localisation / Désignation | Justification | Remarque |
|--------------------------------------|---|--|
| Appartement n°40 - Vol 5 (Balcon) | pièce non visée par le présent diagnostic | Intérieur du balcon Non concerné par les travaux |
| Vol 6 (SDB) - Appartement n°40 | SDB encombrée | Volume sous baignoire |

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------------------|-------------------|------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------|-------------|------------------------|----------|--|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°40 | Vol 2 (Cuisine) | Evier | Tampon bitumineux | P7 | Réalisation d'un prélèvement | Souple noir | 002VW000 012 n°7 - 1 | P7 | Tampon Bitumineux Noir | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°40 | Vol 2 (Cuisine) | Radiateurs | Joints | I2 | | | I2 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client |
| Appartement n°40 | Vol 4 (Séjour) | Radiateurs | Joints | I2 | | | I2 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client |
| Appartement n°40 | Vol 6 (SDB) | Radiateurs | Joints | I2 | | | I2 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client |
| Appartement n°40 | Vol 8 (Chambre 1) | Radiateurs | Joints | I2 | | | I2 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client |
| Appartement n°40 | Vol 9 (Chambre 2) | Radiateurs | Joints | I2 | | | I2 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client |
| Appartement n°40 | Vol 1 (Entrée) | Radiateurs | Joints | I2 | | | I2 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------------------|-----------------|-----------|-------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|--|
| | | | | Ref action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°40 | Vol 2 (Cuisine) | Evier | Mastic étanchéité | I3 | | | I3 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|---|-------------|--|----------|---------------------|
| | | | | Ref action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°40 | Vol 3 (Loggia) | Murs et cloisons | Joint assemblage carreaux de plâtre | P2 | Réalisation d'un prélèvement | | 002VW000 012 n°2 - 1 - 002VW000 012 n°2 - 2 | P2 | Plâtre Effritable Blanc | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°40 | Vol 3 (Loggia) | Cloisons légères ou préfabriquées | Doublage plaque de plâtre loggia | P3 | Réalisation d'un prélèvement | | 002VW000 012 n°3 - 1 - 002VW000 012 n°3 - 2 | P3 | Peinture Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Dur Blanc | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°40 | Vol 3 (Loggia) | Murs et cloisons | Enduit ciment (Porteur loggia) | P4 | Réalisation d'un prélèvement | | 002VW000 012 n°4 - 1 - 002VW000 012 n°4 - 2 | P4 | Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc | Négatif | Négatif sur analyse |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------------------|---|------------------|---|------------------------------|--|----------------|---|-------------|--|----------|---|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°40 | Vol 3 (Loggia) | Murs et cloisons | Enduit ciment (Porteur loggia) | P4 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4 | | 002VW000 012 n°4 - 1 - 002VW000 012 n°4 - 2 | P4 | Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°40 | Vol 2 (Cuisine) | Murs et cloisons | Enduit plâtre (Cloison pièces humides) | P5 | Réalisation d'un prélèvement | | 002VW000 012 n°5 - 1 - 002VW000 012 n°5 - 2 | P5 | Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°40 | Vol 7 (W.C) - Vol 6 (SDB) | Murs et cloisons | Enduit plâtre (Cloison pièces humides) | S1 - S6 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5 | | 002VW000 012 n°5 - 1 - 002VW000 012 n°5 - 2 | P5 | Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°40 | Vol 8 (Chambre 1) | Murs et cloisons | Enduit plâtre (Porteur pièces sèches) | P9 | Réalisation d'un prélèvement | | 002VW000 012 n°9 - 1 - 002VW000 012 n°9 - 2 | P9 | Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°40 | Vol 9 (Chambre 2) - Vol 4 (Séjour) - Vol 1 (Entrée) - Vol 8 (Chambre 1) | Murs et cloisons | Enduit plâtre (Porteur pièces sèches) | S8 - S26 - S27 - P9 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9 | | 002VW000 012 n°9 - 1 - 002VW000 012 n°9 - 2 | P9 | Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°40 | Vol 1 (Entrée) | Menuiseries | Porte d'entrée 4 points de sécurité | S7 | | | | | | | Négatif sur document Prélèvement n°10 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002HD000890 |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------------------|---|------------------|--|------------------------------|---|----------------|--|-------------|--|----------|--|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°40 | Vol 9 (Chambre 2) | Murs et cloisons | Enduit plâtre (Cloison pièces sèches) | P13 | Réalisation d'un prélèvement | | 002VW000 012 n°13 - 1 - 002VW000 012 n°13 - 2 | P13 | Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°40 | Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 1 (Entrée) - Vol 4 (Séjour) | Murs et cloisons | Enduit plâtre (Cloison pièces sèches) | S28 - P13 - S29 - S30 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13 | | 002VW000 012 n°13 - 1 - 002VW000 012 n°13 - 2 | P13 | Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°40 | Vol 6 (SDB) | Murs et cloisons | Enduit plâtre (Porteur pièces humides) | P16 | Réalisation d'un prélèvement | | 002VW000 012 n°16 - 1 - 002VW000 012 n°16 - 2 | P16 | Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°40 | Vol 2 (Cuisine) | Murs et cloisons | Enduit plâtre (Porteur pièces humides) | S25 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16 | | 002VW000 012 n°16 - 1 - 002VW000 012 n°16 - 2 | P16 | Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°40 | Vol 9 (Chambre 2) | Menuiseries | PVC 4 / 16 / 4 | I1 | | | I1 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|--|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°40 | Vol 8 (Chambre 1) | Menuiseries | PVC 4 / 16 / 4 | I1 | | | I1 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |
| Appartement n°40 | Vol 4 (Séjour) | Menuiseries | PVC 4 / 16 / 4 | I1 | | | I1 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |
| Appartement n°40 | Vol 2 (Cuisine) | Menuiseries | PVC 4 / 16 / 4 | I1 | | | I1 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |
| Appartement n°40 | Vol 3 (Loggia) | Menuiseries | PVC 4 / 16 / 4 | I1 | | | I1 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------------------|----------------|-----------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------------------|----------|---------------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°40 | Vol 3 (Loggia) | Plafonds | Enduit plâtre (plafond loggia) | P1 | Réalisation d'un prélèvement | | 002VW000 012 n°1 - 1 | P1 | Plâtre Effritable Blanc | Négatif | Négatif sur analyse |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------------------|---|-----------|--|------------------------------|---|----------------|--------------------------|-------------|--|----------|---------------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°40 | Vol 1 (Entrée) | Plafonds | Enduit plâtre (Plafond pièces sèches) | P8 | Réalisation d'un prélèvement | | 002VW000 012 n°8 - 1 | P8 | Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°40 | Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 4 (Séjour) - Vol 1 (Entrée) | Plafonds | Enduit plâtre (Plafond pièces sèches) | S3 - S4 - S5 - P8 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8 | | 002VW000 012 n°8 - 1 | P8 | Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°40 | Vol 6 (SDB) | Plafonds | Enduit plâtre (Plafond pièces humides) | P15 | Réalisation d'un prélèvement | | 002VW000 012 n°15 - 1 | P15 | Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°40 | Vol 7 (W.C) - Vol 2 (Cuisine) | Plafonds | Enduit plâtre (Plafond pièces humides) | S23 - S24 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15 | | 002VW000 012 n°15 - 1 | P15 | Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore | Négatif | Négatif sur analyse |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|-------------|--|----------|---------------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°40 | Vol 2 (Cuisine) | Revêtement de mur | Colles de carrelages (faïences) | P6 | Réalisation d'un prélèvement | Carreaux 15 X 15 Blanc + colle grise | 002VW000 012 n°6 - 1 - 002VW000 012 n°6 - 2 | P6 | Colle Dur Gris Joint Dur Blanc | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°40 | Vol 6 (SDB) | Revêtement de mur | Colles de carrelages (faïences) | P14 | Réalisation d'un prélèvement | Gris (carreaux 15 X 15 Blanc) | 002VW000 012 n°14 - 1 - 002VW000 012 n°14 - 2 - 002VW000 012 n°14 - 3 - 002VW000 012 n°14 - 4 | P14 | Colle Dur Blanc Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Joint Dur Blanc | Négatif | Négatif sur analyse |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------------------|---|-------------------|---|---|---|----------------|--|-------------|--|----------|---------------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°40 | Vol 6 (SDB) | Revêtement de sol | Colles jaunes de revêtement de sol pièces humides | P10 | Réalisation d'un prélèvement | | 002VW000 012 n°10 - 1 - 002VW000 012 n°10 - 2 | P10 | Colle Souple Jaune Ragréage Dur Fibreux Gris Matériau Effritable Blanc Bleu | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°40 | Vol 7 (W.C) - Vol 2 (Cuisine) | Revêtement de sol | Colles jaunes de revêtement de sol pièces humides | S11 - S12 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10 | | 002VW000 012 n°10 - 1 - 002VW000 012 n°10 - 2 | P10 | Colle Souple Jaune Ragréage Dur Fibreux Gris Matériau Effritable Blanc Bleu | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°40 | Vol 6 (SDB) | Revêtement de sol | Ragréage gris d'origine | P11 | Réalisation d'un prélèvement | | 002VW000 012 n°11 - 1 - 002VW000 012 n°11 - 2 | P11 | Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Bleu | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°40 | Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 4 (Séjour) - Vol 7 (W.C) | Revêtement de sol | Ragréage gris d'origine | S13 - S14 - S15 - S16 - S17 - S18 - P11 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11 | | 002VW000 012 n°11 - 1 - 002VW000 012 n°11 - 2 | P11 | Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Bleu | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°40 | Vol 1 (Entrée) | Revêtement de sol | Colles jaunes de revêtement de sol pièces sèches | P12 | Réalisation d'un prélèvement | | 002VW000 012 n°12 - 1 - 002VW000 012 n°12 - 2 | P12 | Colle Souple Fibreux Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc | Négatif | Négatif sur analyse |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------------------|---|-------------------|--|------------------------------|---|----------------|---|-------------|---|----------|--|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°40 | Vol 9 (Chambre 2) - Vol 1 (Entrée) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 4 (Séjour) | Revêtement de sol | Colles jaunes de revêtement de sol pièces sèches | S19 - P12 - S20 - S21 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12 | | 002VW000012 n°12 - 1 - 002VW000012 n°12 - 2 | P12 | Colle Souple Fibreux Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°40 | Vol 4 (Séjour) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche | I4 | Lino gris + colle jaune | | I4 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Appartement n°40 | Vol 6 (SDB) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche | I4 | Lino gris + colle jaune | | I4 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Appartement n°40 | Vol 8 (Chambre 1) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche | I4 | Lino gris + colle jaune | | I4 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|--|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°40 | Vol 7 (W.C) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche | I4 | Lino gris + colle jaune | | I4 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Appartement n°40 | Vol 9 (Chambre 2) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche | I4 | Lino gris + colle jaune | | I4 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Appartement n°40 | Vol 1 (Entrée) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche | I4 | Lino gris + colle jaune | | I4 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Appartement n°40 | Vol 2 (Cuisine) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche | I4 | Lino gris + colle jaune | | I4 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-----------|-------------|---|----------|---------------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°40 | Vol 3 (Loggia) | Revêtement de sol | Chape maigre | P17 | Réalisation d'un prélèvement | | | P17 | Colle Souple Jaune Matériau Fibreux Effritable Gris Peinture Effritable Blanc | Négatif | Négatif sur analyse |



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

| Ref. | Plans | Titre du plan |
|------------|------------------|--|
| [REDACTED] | Appartement n°40 | Appartement n°40 - Plan de repérage - Actions menées |



ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

| Référence | Localisation | Action |
|----------------------------|---|---------------------|
| 002VW000012 n°1 - 1 (P1) | Appartement n°40 - Vol 3 (Loggia) | Prélevement négatif |
| 002VW000012 n°2 - 1 (P2) | Appartement n°40 - Vol 3 (Loggia) | Prélevement négatif |
| 002VW000012 n°2 - 2 (P2) | Appartement n°40 - Vol 3 (Loggia) | Prélevement négatif |
| 002VW000012 n°3 - 1 (P3) | Appartement n°40 - Vol 3 (Loggia) | Prélevement négatif |
| 002VW000012 n°3 - 2 (P3) | Appartement n°40 - Vol 3 (Loggia) | Prélevement négatif |
| 002VW000012 n°4 - 2 (P4) | Appartement n°40 - Vol 3 (Loggia) | Prélevement négatif |
| 002VW000012 n°4 - 1 (P4) | Appartement n°40 - Vol 3 (Loggia) | Prélevement négatif |
| 002VW000012 n°5 - 1 (P5) | Appartement n°40 - Vol 2 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002VW000012 n°5 - 2 (P5) | Appartement n°40 - Vol 2 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002VW000012 n°6 - 2 (P6) | Appartement n°40 - Vol 2 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002VW000012 n°6 - 1 (P6) | Appartement n°40 - Vol 2 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002VW000012 n°7 - 1 (P7) | Appartement n°40 - Vol 2 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002VW000012 n°8 - 1 (P8) | Appartement n°40 - Vol 1 (Entrée) | Prélevement négatif |
| 002VW000012 n°9 - 2 (P9) | Appartement n°40 - Vol 8 (Chambre 1) | Prélevement négatif |
| 002VW000012 n°9 - 1 (P9) | Appartement n°40 - Vol 8 (Chambre 1) | Prélevement négatif |
| 002VW000012 n°10 - 2 (P10) | Appartement n°40 - Vol 6 (SDB) | Prélevement négatif |
| 002VW000012 n°10 - 1 (P10) | Appartement n°40 - Vol 6 (SDB) | Prélevement négatif |
| 002VW000012 n°11 - 2 (P11) | Appartement n°40 - Vol 6 (SDB) | Prélevement négatif |
| 002VW000012 n°11 - 1 (P11) | Appartement n°40 - Vol 6 (SDB) | Prélevement négatif |
| 002VW000012 n°12 - 2 (P12) | Appartement n°40 - Vol 1 (Entrée) | Prélevement négatif |
| 002VW000012 n°12 - 1 (P12) | Appartement n°40 - Vol 1 (Entrée) | Prélevement négatif |
| 002VW000012 n°13 - 1 (P13) | Appartement n°40 - Vol 9 (Chambre 2) | Prélevement négatif |
| 002VW000012 n°13 - 2 (P13) | Appartement n°40 - Vol 9 (Chambre 2) | Prélevement négatif |
| 002VW000012 n°14 - 3 (P14) | Appartement n°40 - Vol 6 (SDB) | Prélevement négatif |
| 002VW000012 n°14 - 4 (P14) | Appartement n°40 - Vol 6 (SDB) | Prélevement négatif |
| 002VW000012 n°14 - 2 (P14) | Appartement n°40 - Vol 6 (SDB) | Prélevement négatif |
| 002VW000012 n°14 - 1 (P14) | Appartement n°40 - Vol 6 (SDB) | Prélevement négatif |
| 002VW000012 n°15 - 1 (P15) | Appartement n°40 - Vol 6 (SDB) | Prélevement négatif |
| 002VW000012 n°16 - 1 (P16) | Appartement n°40 - Vol 6 (SDB) | Prélevement négatif |
| 002VW000012 n°16 - 2 (P16) | Appartement n°40 - Vol 6 (SDB) | Prélevement négatif |
| | Appartement n°40 - Vol 9 (Chambre 2) | 11 |



| Référence | Localisation | Action |
|-----------|---------------------------------------|--------|
| | Appartement n°40 - Vol 2 (Cuisine) | I2 |
| | Appartement n°40 - Vol 2 (Cuisine) | I3 |
| | Appartement n°40 - Vol 4 (Séjour) | I4 |



002VW000012 n°1 - 1 (P1)



002VW000012 n°2 - 1 (P2)



002VW000012 n°2 - 2 (P2)



002VW000012 n°3 - 1 (P3)



002VW000012 n°3 - 2 (P3)



002VW000012 n°4 - 2 (P4)



002VW000012 n°4 - 1 (P4)




002VW000012 n°5 - 1 (P5)



002VW000012 n°5 - 2 (P5)



002VW000012 n°6 - 2 (P6)

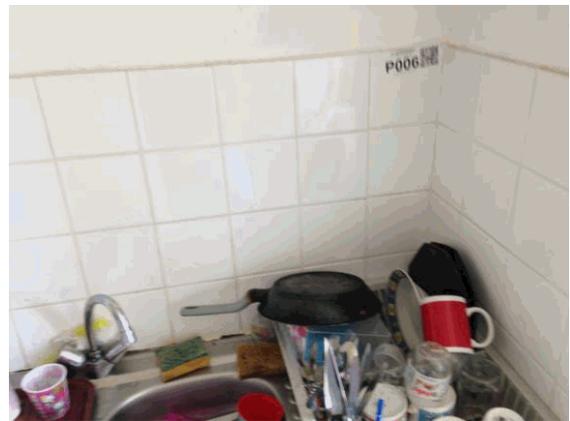

002VW000012 n°6 - 1 (P6)



002VW000012 n°7 - 1 (P7)



002VW000012 n°8 - 1 (P8)



002VW000012 n°9 - 2 (P9)



002VW000012 n°9 - 1 (P9)



002VW000012 n°10 - 2 (P10)



002VW000012 n°10 - 1 (P10)



002VW000012 n°11 - 2 (P11)



002VW000012 n°11 - 1 (P11)



002VW000012 n°12 - 2 (P12)



002VW000012 n°12 - 1 (P12)



002VW000012 n°13 - 1 (P13)



002VW000012 n°13 - 2 (P13)



002VW000012 n°14 - 3 (P14)




002VW000012 n°14 - 4 (P14)



002VW000012 n°14 - 2 (P14)



002VW000012 n°14 - 1 (P14)

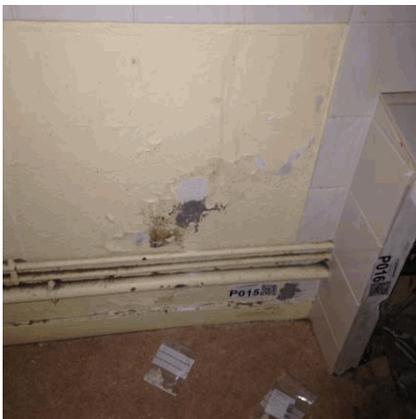

002VW000012 n°15 - 1 (P15)



002VW000012 n°16 - 1 (P16)



002VW000012 n°16 - 2 (P16)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

| Référence | Categorie | Composant | Materiu | Localisation | Observation |
|-----------|--|-----------------------------------|--|---|-------------|
| P1 | Plafond et faux-plafonds | Plafonds | Plâtre Effritable Blanc - - | Appartement n°40 - Vol 3 (Loggia) | |
| P2 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Plâtre Effritable Blanc - - | Appartement n°40 - Vol 3 (Loggia) | |
| P3 | Parois verticales intérieures et enduits | Cloisons légères ou préfabriquées | Peinture Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Dur Blanc - - | Appartement n°40 - Vol 3 (Loggia) | |
| P4 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc - - | Appartement n°40 - Vol 3 (Loggia) | |
| P5 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore - - | Appartement n°40 - Vol 2 (Cuisine) | |
| P6 | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Colle Dur Gris Joint Dur Blanc - Carreaux 15 X 15 Blanc + colle grise - | Appartement n°40 - Vol 2 (Cuisine) | |
| P7 | Equipements divers et accessoires | Evier | Tampon Bitumineux Noir - Souple noir - | Appartement n°40 - Vol 2 (Cuisine) | |
| P8 | Plafond et faux-plafonds | Plafonds | Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - - | Appartement n°40 - Vol 1 (Entrée) | |
| P9 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - - | Appartement n°40 - Vol 8 (Chambre 1) | |
| P10 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Colle Souple Jaune Ragréage Dur Fibreux Gris Matériau Effritable Blanc Bleu - - | Appartement n°40 - Vol 6 (SDB) | |
| P11 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Bleu - - | Appartement n°40 - Vol 6 (SDB) | |
| P12 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Colle Souple Fibreux Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - - | Appartement n°40 - Vol 1 (Entrée) | |
| P13 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - - | Appartement n°40 - Vol 9 (Chambre 2) | |
| P14 | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Colle Dur Blanc Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Joint Dur Blanc - Gris (carreaux 15 X 15 Blanc) - | Appartement n°40 - Vol 6 (SDB) | |
| P15 | Plafond et faux-plafonds | Plafonds | Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore - - | Appartement n°40 - Vol 6 (SDB) | |
| P16 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - - | Appartement n°40 - Vol 6 (SDB) | |
| P17 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Colle Souple Jaune Matériau Fibreux Effritable Gris Peinture Effritable Blanc - - | Appartement n°40 - Vol 3 (Loggia) | |

Référence chantier : C012017227589
Adresse chantier : Commande : 002VW000012
Affaire : _00067000020000200040_
40 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU -
GUTENBERG RTE D ARON
53100 MAYENNE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 07/08/2017

SYNTHESE RAPPORTS DOSSIER REFERENCE : C012017227589 (17 prélèvements)

Référence échantillon laboratoire : PM01536840

| Description client | | Num. couche | Matière | Aspect | Couleur | Type de préparation | Nb. Prép. | Type d'analyse | Résultat |
|---|--|-------------|---------|------------|---------|-------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| 002VW000012_001 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (plafond loggia) Vol 3 (Loggia) | | 1 | Plâtre | Effritable | Blanc | Attaque chimique : Acétone | 1 | MET* | Non détecté |

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01536841

| Description client | | Num. couche | Matière | Aspect | Couleur | Type de préparation | Nb. Prép. | Type d'analyse | Résultat |
|--|--|-------------|---------|------------|---------|-------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| 002VW000012_002 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint assemblage carreaux de platre Vol 3 (Loggia) | | 1 | Plâtre | Effritable | Blanc | Attaque chimique : Acétone | 1 | MET* | Non détecté |

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01536842

| Description client | | Num. couche | Matière | Aspect | Couleur | Type de préparation | Nb. Prép. | Type d'analyse | Résultat |
|---|--|-------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| 002VW000012_003 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Doublage plaque de platre loggia Vol 3 (Loggia) | | 1 2 3 | Peinture Carton Plâtre | Effritable Souple Fibreux Dur | Blanc Marron Blanc | Attaque chimique : Acétone | 1 | MET* | Non détecté |

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01536843

| Description client | | Num. couche | Matière | Aspect | Couleur | Type de préparation | Nb. Prép. | Type d'analyse | Résultat |
|---|--|-------------|--------------------|--------------------------|---------------|--|-----------|----------------|-------------|
| 002VW000012_004 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment (Porteur loggia) Vol 3 (Loggia) | | 1 2 | Ciment Peinture | Effritable Effritable | Gris Blanc | Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique | 1 | MET* | Non détecté |

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01536844

| Date de réception : 01/08/2017 | | Date de préparation : 04/08/2017 | | | | Date d'analyse : 05/08/2017 | | |
|--|-------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| Description client | Num. couche | Matière | Aspect | Couleur | Type de préparation | Nb. Prép. | Type d'analyse | Résultat |
| 002VW000012_005 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Cloison pièces humides) Vol 2 (Cuisine) | 1 2 | Plâtre Peinture | Effritable Effritable | Blanc Multicolore | Attaque chimique : Acétone | 1 | MET* | Non détecté |

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01536845

| Date de réception : 01/08/2017 | | Date de préparation : 04/08/2017 | | | | Date d'analyse : 05/08/2017 | | |
|---|-------------|----------------------------------|------------|---------------|--|-----------------------------|----------------|-------------|
| Description client | Num. couche | Matière | Aspect | Couleur | Type de préparation | Nb. Prép. | Type d'analyse | Résultat |
| 002VW000012_006 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colles de carrelages (faïences) Vol 2 (Cuisine) | 1 2 | Colle Joint | Dur Dur | Gris Blanc | Attaque chimique : Acétone, Acide chlorhydrique | 1 | MET* | Non détecté |

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01536846

| Date de réception : 01/08/2017 | | Date de préparation : 04/08/2017 | | | | Date d'analyse : 05/08/2017 | | |
|---|-------------|----------------------------------|------------|---------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| Description client | Num. couche | Matière | Aspect | Couleur | Type de préparation | Nb. Prép. | Type d'analyse | Résultat |
| 002VW000012_007 Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux Vol 2 (Cuisine) | 1 | Tampon | Bitumineux | Noir | Attaque chimique : Chloroforme | 1 | MET* | Non détecté |

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01536847

| Date de réception : 01/08/2017 | | Date de préparation : 04/08/2017 | | | | Date d'analyse : 05/08/2017 | | |
|--|-------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| Description client | Num. couche | Matière | Aspect | Couleur | Type de préparation | Nb. Prép. | Type d'analyse | Résultat |
| 002VW000012_008 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces sèches) Vol 1 (Entrée) | 1 2 | Plâtre Peinture | Effritable Effritable | Blanc Blanc | Attaque chimique : Acétone | 1 | MET* | Non détecté |

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01536848

| Date de réception : 01/08/2017 | | Date de préparation : 04/08/2017 | | | | Date d'analyse : 05/08/2017 | | |
|---|-------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| Description client | Num. couche | Matière | Aspect | Couleur | Type de préparation | Nb. Prép. | Type d'analyse | Résultat |
| 002VW000012_009 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces sèches) Vol 8 (Chambre 1) | 1 2 | Plâtre Peinture | Effritable Effritable | Blanc Blanc | Attaque chimique : Acétone | 1 | MET* | Non détecté |

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01536849

| Date de réception : 01/08/2017 | | Date de préparation : 04/08/2017 | | | | Date d'analyse : 05/08/2017 | | |
|---|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| Description client | Num. couche | Matière | Aspect | Couleur | Type de préparation | Nb. Prép. | Type d'analyse | Résultat |
| 002VW000012_010 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaunes de revêtement de sol pièces humides Vol 6 (SDB) | 1 2 3 | Colle Ragréage Matériau | Souple Dur Fibreux Effritable | Jaune Gris Blanc Bleu | Attaque chimique : Acétone | 1 | MET* | Non détecté |

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01536850

| Date de réception : 01/08/2017 | | | Date de préparation : 04/08/2017 | | | Date d'analyse : 05/08/2017 | | |
|---|-------------|----------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| Description client | Num. couche | Matière | Aspect | Couleur | Type de préparation | Nb. Prép. | Type d'analyse | Résultat |
| 002VW000012_011 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage gris d'origine Vol 6 (SDB) | 1 2 | Ragréage Matériau | Effritable Effritable | Gris Bleu | Attaque chimique : Acétone | 1 | MET* | Non détecté |
| Remarque : RAS | | | | | | | | |

Référence échantillon laboratoire : PM01536851

| Date de réception : 01/08/2017 | | | Date de préparation : 04/08/2017 | | | Date d'analyse : 05/08/2017 | | |
|---|-------------|-------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| Description client | Num. couche | Matière | Aspect | Couleur | Type de préparation | Nb. Prép. | Type d'analyse | Résultat |
| 002VW000012_012 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaunes de revêtement de sol pièces sèches Vol 1 (Entrée) | 1 2 3 | Colle Ragréage Matériau | Souple Fibreux Effritable Effritable | Jaune Gris Blanc | Attaque chimique : Acétone | 1 | MET* | Non détecté |
| Remarque : RAS | | | | | | | | |

Référence échantillon laboratoire : PM01536852

| Date de réception : 01/08/2017 | | | Date de préparation : 04/08/2017 | | | Date d'analyse : 05/08/2017 | | |
|--|-------------|--------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| Description client | Num. couche | Matière | Aspect | Couleur | Type de préparation | Nb. Prép. | Type d'analyse | Résultat |
| 002VW000012_013 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Cloison pièces sèches) Vol 9 (Chambre 2) | 1 2 | Plâtre Peinture | Effritable Effritable | Blanc Blanc | Attaque chimique : Acétone | 1 | MET* | Non détecté |
| Remarque : RAS | | | | | | | | |

Référence échantillon laboratoire : PM01536853

| Date de réception : 01/08/2017 | | | Date de préparation : 04/08/2017 | | | Date d'analyse : 05/08/2017 | | |
|---|------------------|--------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|----------------|-------------|
| Description client | Num. couche | Matière | Aspect | Couleur | Type de préparation | Nb. Prép. | Type d'analyse | Résultat |
| 002VW000012_014 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colles de carrelages (faïences) Vol 6 (SDB) | 1 2 3 4 | Colle Peinture Enduit Joint | Dur Effritable Effritable Dur | Blanc Multicolore Blanc Blanc | Attaque chimique : Acétone, Acide chlorhydrique | 1 | MET* | Non détecté |
| Remarque : RAS | | | | | | | | |

Référence échantillon laboratoire : PM01536854

| Date de réception : 01/08/2017 | | | Date de préparation : 04/08/2017 | | | Date d'analyse : 05/08/2017 | | |
|--|-------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| Description client | Num. couche | Matière | Aspect | Couleur | Type de préparation | Nb. Prép. | Type d'analyse | Résultat |
| 002VW000012_015 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces humides) Vol 6 (SDB) | 1 2 | Plâtre Peinture | Effritable Effritable | Blanc Multicolore | Attaque chimique : Acétone | 1 | MET* | Non détecté |
| Remarque : RAS | | | | | | | | |

Référence échantillon laboratoire : PM01536855

| Date de réception : 01/08/2017 | | | Date de préparation : 04/08/2017 | | | Date d'analyse : 05/08/2017 | | |
|--|-------------|--------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| Description client | Num. couche | Matière | Aspect | Couleur | Type de préparation | Nb. Prép. | Type d'analyse | Résultat |
| 002VW000012_016 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces humides) Vol 6 (SDB) | 1 2 | Plâtre Peinture | Effritable Effritable | Blanc Blanc | Attaque chimique : Acétone | 1 | MET* | Non détecté |
| Remarque : RAS | | | | | | | | |

Référence échantillon laboratoire : PM01536856 ●

Date de réception : 01/08/2017

Date de préparation : 04/08/2017

Date d'analyse : 05/08/2017

| Description client | Num. couche | Matière | Aspect | Couleur | Type de préparation | Nb. Prép. | Type d'analyse | Résultat |
|--|-------------|-------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| 002VW000012_017 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre Vol 3 (Loggia) | 1 2 3 | Colle Matériau Peinture | Souple Fibreux Effritable Effritable | Jaune Gris Blanc | Attaque chimique : Acétone | 1 | MET* | Non détecté |
| Remarque : RAS | | | | | | | | |

* En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET). Méthode : Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Directrice laboratoires

Sana Bourguiba

