

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

### Adresse du bien

Adresse :	239 RUE DU FAUCONNIER BAT B - RTE DU FAUCONNIER
CP - Ville :	53100 MAYENNE
Référence client :	_00069000010000200008_
Date du repérage :	17/05/2017
Désignation :	Appartement n° 8 de type 2 situé au RDC



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



## Sommaire

Rapport	Annexes
<p><b>- Renseignements administratifs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A - Désignation de l'immeuble</li> <li>B - Propriétaire / Donneur d'ordre</li> <li>C - Opérateur de repérage</li> <li>D - Personne autorisant l'émission du rapport</li> <li>E - Pièces visitées</li> </ul> <p><b>- Etude Préalable</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>F - Descriptif des travaux envisagés</li> <li>G - Périmètre du bâtiment concerné</li> <li>H - Objectif de la mission</li> <li>I - Document(s) mis à disposition</li> <li>J - Périmètre et programme de repérage</li> <li>K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements</li> <li>L - Adjonction(s) ou exclusion(s)</li> <li>M - Conditions existantes</li> </ul> <p><b>Conditions de repérage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>N - Modalités de repérage</li> <li>O - Moyens d'investigation</li> </ul> <p><b>Conclusions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage</li> <li>Q - Réserves / Commentaires</li> <li>R - Locaux ou partie de locaux non visités</li> </ul> <p><b>Grille de résultats du repérage</b></p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

## Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	239 RUE DU FAUCONNIER BAT B - RTE DU FAUCONNIER 53100 MAYENNE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00069000010000200008_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 8 de type 2 situé au RDC		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David H.MERCIER (0 800 400 100) 17/05/2017	Nom : MORA Denis  Date du rapport : 07/06/2017 A Riorges, le 07/06/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre  Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015		Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E	Pièces visitées	
<b>Liste des locaux visités :</b>		
Appartement n°8 - Vol 1 (Débarras) Appartement n°8 - Vol 3 (SDB) Appartement n°8 - Vol 5 (Chambre) Appartement n°8 - Vol 8 (Entrée)	Appartement n°8 - Vol 2 (Cuisine) Appartement n°8 - Vol 4 (W.C) Appartement n°8 - Vol 6 (Séjour)	



## Etude préalable

### F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

### G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

### H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

### I Document(s) mis à disposition

Aucun

### J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°8	Vol 1 (Débaras) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (Chambre) - Vol 6 (Séjour) - Vol 8 (Entrée)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°8	Vol 1 (Débaras) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (Chambre) - Vol 6 (Séjour) - Vol 8 (Entrée)	
Revêtement de sol	Appartement n°8	Vol 1 (Débaras) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (Chambre) - Vol 6 (Séjour) - Vol 8 (Entrée)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°8	Vol 2 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Appartement n°8	Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (SDB)	

### K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)



**L** Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

**M** Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

**Conditions de repérage**

**N** Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

**O** Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
  - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
  - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
  - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
  - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



## Conclusions

### P Conclusion du présent rapport de repérage

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.**

Localisation	Matériau	Justification
Vol 4 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 2 (Cuisine)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 8 (Entrée)	Porte 4 points de sécurité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Chambre)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 8 (Entrée)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante**

### Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les balcons considérer comme non visités.

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les plénums de faux plafond.

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neufs mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols



**R** Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Appartement n°8 - Vol 7 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	Balcon pris en compte dans le diagnostic des façades du bâtiment
Vol 3 (SDB) - Appartement n°8	Inaccessible sans sondage destructif	Volume sous et derrière bac douche

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

## Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	S1			S1 - 1				Négatif sur marquage Daté 2006
Appartement n°8	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°8	Vol 2 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°8	Vol 5 (Chambre)	Radiateurs	Joints	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°8	Vol 6 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°8	Vol 8 (Entrée)	Radiateurs	Joints	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 3 (SDB)	Radiateurs	Joints	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 1 (Débarras)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P1	Réalisation d'un prélèvement	doublage plaque plâtre pièces sèches	002HD001501 n°1 - 1 - 002HD001501 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 1 (Débarras)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	doublage plaque plâtre pièces sèches	002HD001501 n°1 - 1 - 002HD001501 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 1 (Débarras)	Murs et cloisons	Enduit ciment avec peinture jaune	P2	Réalisation d'un prélèvement	Porteur débarras	002HD001501 n°2 - 1 - 002HD001501 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 1 (Débarras)	Murs et cloisons	Enduit ciment avec peinture jaune	P2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Porteur débarras	002HD001501 n°2 - 1 - 002HD001501 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 2 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P6	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage pièces humides	002HD001501 n°6 - 1 - 002HD001501 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 4 (W.C) - Vol 3 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S7 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Cloison et doublage pièces humides	002HD001501 n°6 - 1 - 002HD001501 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 2 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P7	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces humides	002HD0015 01 n°7 - 1 - 002HD0015 01 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 3 (SDB) - Vol 4 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Porteur pièces humides	002HD0015 01 n°7 - 1 - 002HD0015 01 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 8 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P9	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage pièces sèches	002HD0015 01 n°9 - 1 - 002HD0015 01 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 8 (Entrée) - Vol 5 (Chambre) - Vol 6 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P9 - S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Cloison et doublage pièces sèches	002HD0015 01 n°9 - 1 - 002HD0015 01 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 8 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P10	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces sèches (mur + structure poteaux poutre)	002HD0015 01 n°10 - 1 - - 002HD0015 01 n°10 - 2	P10	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 8 (Entrée) - Vol 5 (Chambre) - Vol 6 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P10 - S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Porteur pièces sèches (mur + structure poteaux poutre)	002HD0015 01 n°10 - 1 - - 002HD0015 01 n°10 - 2	P10	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 8 (Entrée)	Menuiseries	Mastic vitrier dur beige	P13	Réalisation d'un prélèvement	Porte intérieure	002HD0015 01 n°13 - 1 - - 002HD0015 01 n°13 - 2	P13	Matériau beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 8 (Entrée)	Menuiseries	Mastic vitrier dur beige	P13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Porte intérieure	002HD0015 01 n°13 - 1 - 002HD0015 01 n°13 - 2	P13	Matériau beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 2 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°8	Vol 8 (Entrée)	Menuiseries	Porte 4 points de sécurité	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 1 (Débarras)	Plafonds	Enduit ciment avec peinture	P3	Réalisation d'un prélèvement	Plafond débarras	002HD0015 01 n°3 - 1 - 002HD0015 01 n°3 - 2	P3	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 2 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre	P5	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces humides	002HD0015 01 n°5 - 1 - 002HD0015 01 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 4 (W.C) - Vol 3 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre	S2 - S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Plafond pièces humides	002HD0015 01 n°5 - 1 - 002HD0015 01 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 8 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre sur latti bois (plafond placard )	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 01 n°8 - 1 - 002HD0015 01 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 5 (Chambre)	Plafonds	Enduit plâtre sur latti bois (plafond placard )	S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD0015 01 n°8 - 1 - 002HD0015 01 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 8 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre	P11	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces sèches	002HD0015 01 n°11 - 1 - - 002HD0015 01 n°11 - 2	P11	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 6 (Séjour) - Vol 5 (Chambre)	Plafonds	Enduit plâtre	S9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Plafond pièces sèches	002HD0015 01 n°11 - 1 - - 002HD0015 01 n°11 - 2	P11	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine )	P4	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 01 n°4 - 1 - 002HD0015 01 n°4 - 2	P4	Colle beige + matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine )	P4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002HD0015 01 n°4 - 1 - 002HD0015 01 n°4 - 2	P4	Colle beige + matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P12	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 01 n°12 - 1 - 002HD0015 01 n°12 - 2	P12	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 8 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage d'origine	P14	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 01 n°14 - 1	P14	Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 6 (Séjour) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (Chambre) - Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage d'origine	S15 - S16 - S17 - S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002HD0015 01 n°14 - 1	P14	Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 8 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage gris avec colle jaune pièces sèches	P15	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 01 n°15 - 1	P15	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 6 (Séjour) - Vol 5 (Chambre)	Revêtement de sol	Ragréage gris avec colle jaune pièces sèches	S20 - S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002HD0015 01 n°15 - 1	P15	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	Lino marron avec colle jaune	P16	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 01 n°16 - 1	P16	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 5 (Chambre)	Revêtement de sol	Lino rosatre avec colle jaune	P17	Réalisation d'un prélèvement		002HD001501 n°17 - 1 - 002HD001501 n°17 - 2	P17	Revêtement souple rose + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine avec colle jaune pièces humides	P18	Réalisation d'un prélèvement		002HD001501 n°18 - 1	P18	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 4 (W.C) - Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine avec colle jaune pièces humides	S22 - S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18		002HD001501 n°18 - 1	P18	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lino gris avec colle jaune	P19	Réalisation d'un prélèvement		002HD001501 n°19 - 1 - 002HD001501 n°19 - 2	P19	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 4 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°8	Vol 8 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°8	Vol 1 (Débarras)	Revêtement de sol	Ragréage rose avec lino et colle jaune	P20	Réalisation d'un prélèvement		002HD001501 n°20 - 1 - 002HD001501 n°20 - 2	P20	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse



## ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°8	Appartement n°8 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°8	Appartement n°8 - Plan de prélèvements






# APPARTEMENT N°8 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:  
002HD001501

## Légende



Volume non visité

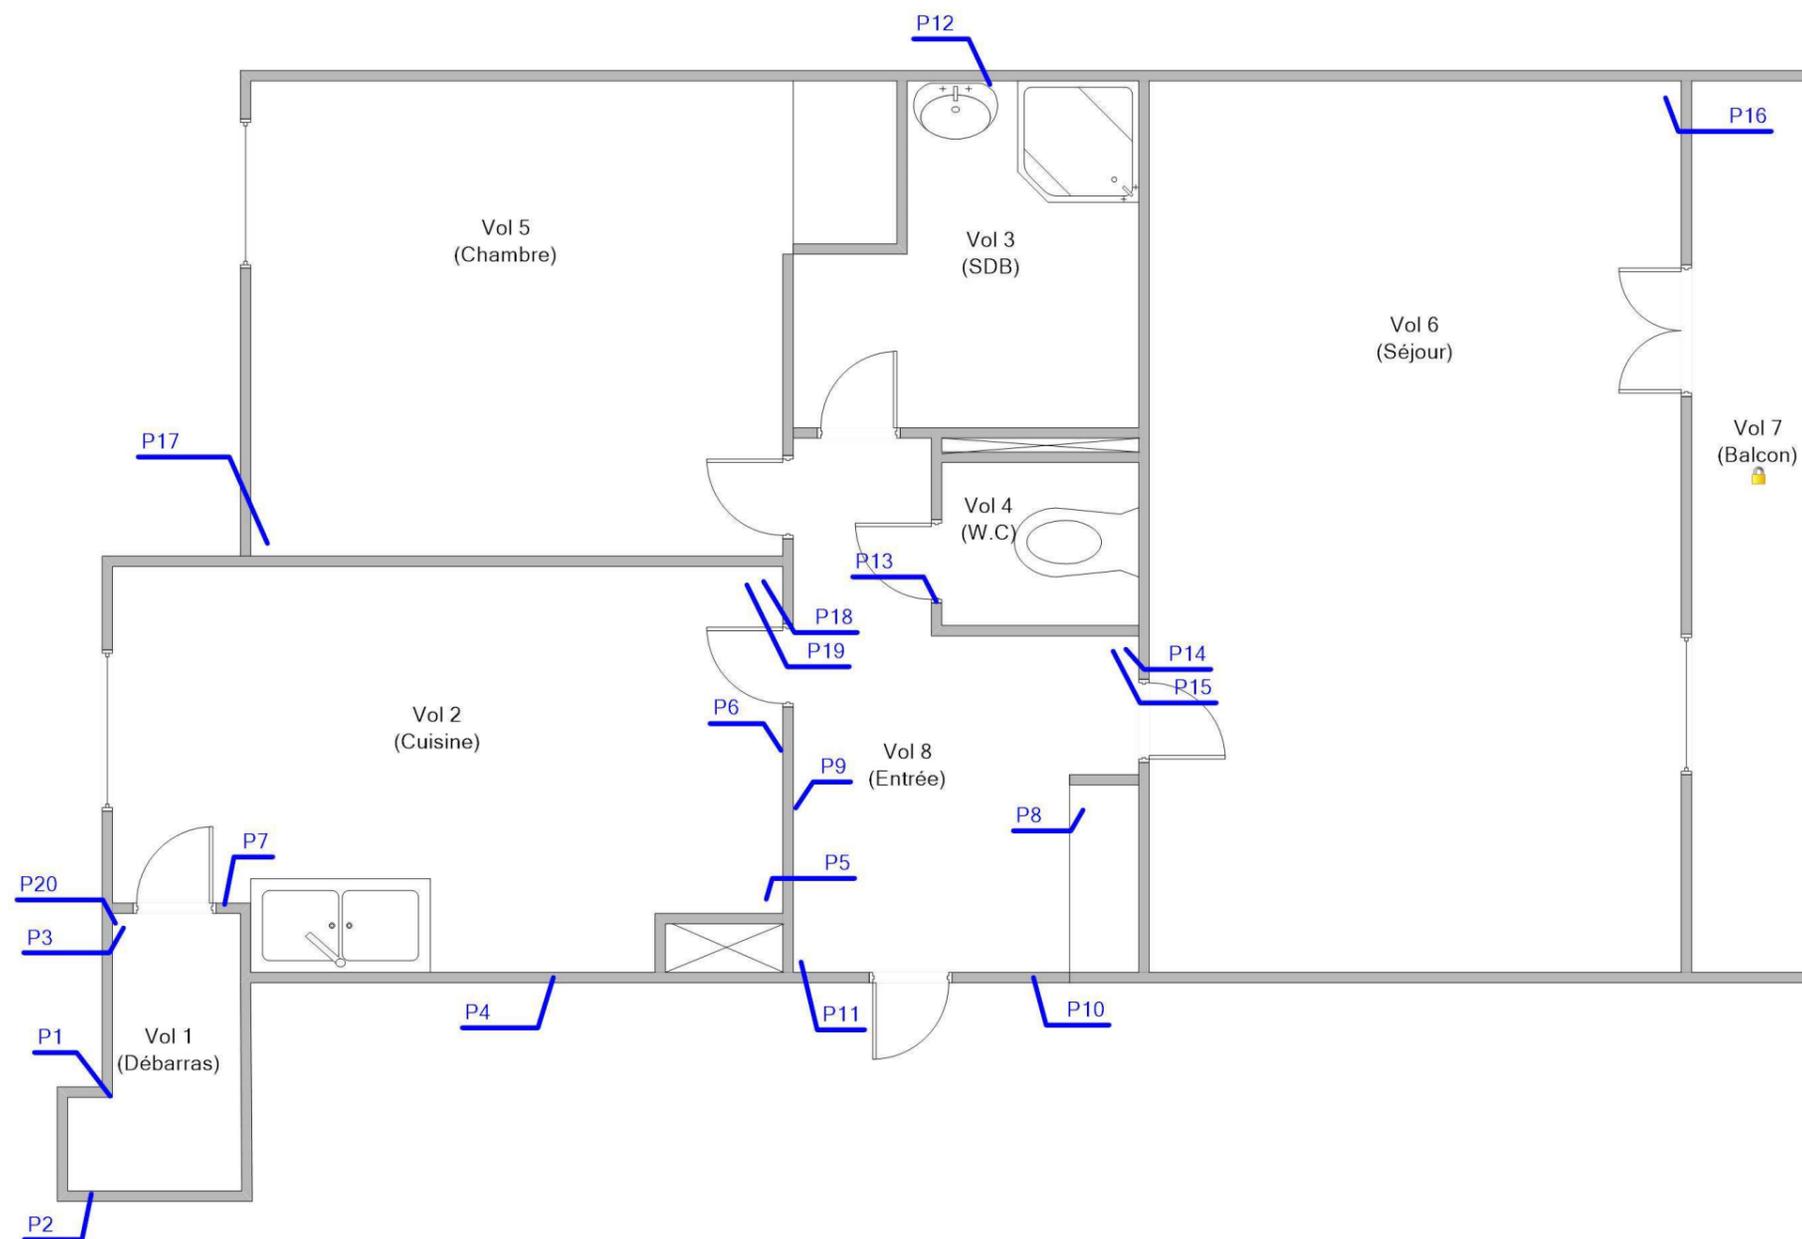

**Adresse du bien**  
239 RUE DU FAUCONNIER BAT B - RTE DU FAUCONNIER  
53100 MAYENNE

**Désignation**  
Appartement n° 8 de type 2 situé au RDC

**Date intervention**  
17/05/2017

**Technicien intervenant**  
JOUSSELIN David

**ANNEXE : Reportage photographique**

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001501 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°8 - Vol 1 (Débarras)	Prélevement négatif
002HD001501 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°8 - Vol 1 (Débarras)	Prélevement négatif
002HD001501 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°8 - Vol 1 (Débarras)	Prélevement négatif
002HD001501 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°8 - Vol 1 (Débarras)	Prélevement négatif
002HD001501 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°8 - Vol 1 (Débarras)	Prélevement négatif
002HD001501 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°8 - Vol 1 (Débarras)	Prélevement négatif
S1 - 1 (A1)	Appartement n°8 - Vol 2 (Cuisine)	Absence sur marquage du materiau
002HD001501 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°8 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001501 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°8 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001501 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°8 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001501 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°8 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001501 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°8 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001501 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°8 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001501 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°8 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001501 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°8 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001501 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°8 - Vol 8 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001501 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°8 - Vol 8 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001501 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°8 - Vol 8 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001501 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°8 - Vol 8 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001501 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°8 - Vol 8 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001501 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°8 - Vol 8 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001501 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°8 - Vol 8 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001501 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°8 - Vol 8 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001501 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°8 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001501 n°12 - 2 (P12)	Appartement n°8 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001501 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°8 - Vol 8 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001501 n°13 - 2 (P13)	Appartement n°8 - Vol 8 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001501 n°14 - 1 (P14)	Appartement n°8 - Vol 8 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001501 n°15 - 1 (P15)	Appartement n°8 - Vol 8 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001501 n°16 - 1 (P16)	Appartement n°8 - Vol 6 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001501 n°17 - 1 (P17)	Appartement n°8 - Vol 5 (Chambre)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD001501 n°17 - 2 (P17)	Appartement n°8 - Vol 5 (Chambre)	Prélevement négatif
002HD001501 n°18 - 1 (P18)	Appartement n°8 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001501 n°19 - 1 (P19)	Appartement n°8 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001501 n°19 - 2 (P19)	Appartement n°8 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
	Appartement n°8 - Vol 4 (W.C)	11
	Appartement n°8 - Vol 2 (Cuisine)	12
	Appartement n°8 - Vol 2 (Cuisine)	13
	Appartement n°8 - Vol 8 (Entrée)	14
	Appartement n°8 - Vol 2 (Cuisine)	15
002HD001501 n°20 - 1 (P20)	Appartement n°8 - Vol 1 (Débarras)	Prélevement négatif
002HD001501 n°20 - 2 (P20)	Appartement n°8 - Vol 1 (Débarras)	Prélevement négatif



002HD001501 n°1 - 1 (P1)



002HD001501 n°1 - 2 (P1)



002HD001501 n°2 - 1 (P2)



002HD001501 n°2 - 2 (P2)



002HD001501 n°3 - 1 (P3)



002HD001501 n°3 - 2 (P3)



S1 - 1 (A1)



002HD001501 n°4 - 1 (P4)




002HD001501 n°4 - 2 (P4)



002HD001501 n°5 - 1 (P5)



002HD001501 n°5 - 2 (P5)

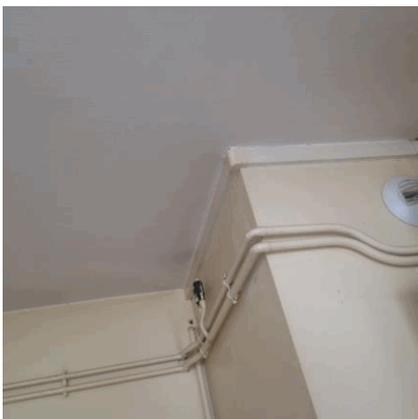

002HD001501 n°6 - 1 (P6)



002HD001501 n°6 - 2 (P6)



002HD001501 n°7 - 1 (P7)



002HD001501 n°7 - 2 (P7)



002HD001501 n°8 - 1 (P8)



002HD001501 n°8 - 2 (P8)



002HD001501 n°9 - 1 (P9)



002HD001501 n°9 - 2 (P9)



002HD001501 n°10 - 1 (P10)




002HD001501 n°10 - 2 (P10)



002HD001501 n°11 - 1 (P11)



002HD001501 n°11 - 2 (P11)

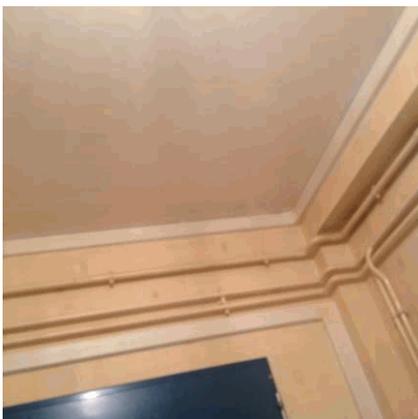

002HD001501 n°12 - 1 (P12)



002HD001501 n°12 - 2 (P12)



002HD001501 n°13 - 1 (P13)



002HD001501 n°13 - 2 (P13)



002HD001501 n°14 - 1 (P14)



002HD001501 n°15 - 1 (P15)



002HD001501 n°16 - 1 (P16)



002HD001501 n°17 - 1 (P17)




002HD001501 n°17 - 2 (P17)



002HD001501 n°18 - 1 (P18)



002HD001501 n°19 - 1 (P19)

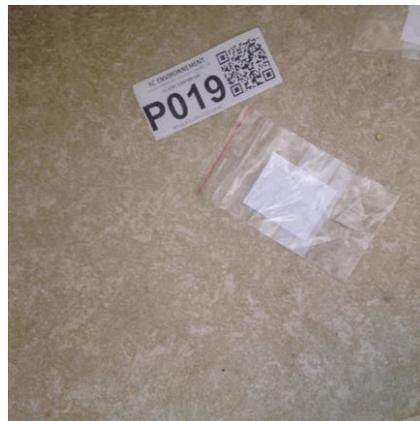

002HD001501 n°19 - 2 (P19)



I1 - 1



I2 - 1




I3 - 1



I4 - 1



I5 - 1

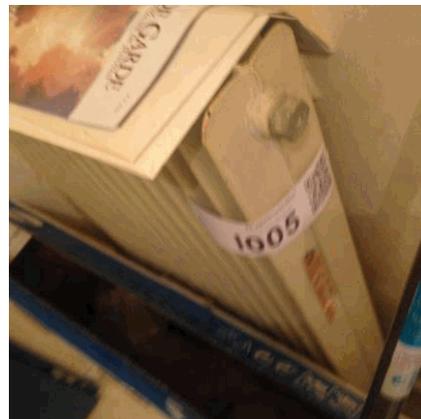

002HD001501 n°20 - 1 (P20)



002HD001501 n°20 - 2 (P20)



## ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable - doublage plaque plâtre pièces sèches -	Appartement n°8 - Vol 1 (Débarras)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable - Porteur débaras -	Appartement n°8 - Vol 1 (Débarras)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable - Plafond débaras -	Appartement n°8 - Vol 1 (Débarras)	
P4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + matériau souple blanc - -	Appartement n°8 - Vol 2 (Cuisine)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Plafond pièces humides -	Appartement n°8 - Vol 2 (Cuisine)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Cloison et doublage pièces humides -	Appartement n°8 - Vol 2 (Cuisine)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable - Porteur pièces humides -	Appartement n°8 - Vol 2 (Cuisine)	
P8	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°8 - Vol 8 (Entrée)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Cloison et doublage pièces sèches -	Appartement n°8 - Vol 8 (Entrée)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac - Porteur pièces sèches (mur + structure poteaux poutre) -	Appartement n°8 - Vol 8 (Entrée)	
P11	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Plafond pièces sèches -	Appartement n°8 - Vol 8 (Entrée)	
P12	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable - -	Appartement n°8 - Vol 3 (SDB)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau beige en vrac + peinture non séparable - Porte intérieure -	Appartement n°8 - Vol 8 (Entrée)	
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable - -	Appartement n°8 - Vol 8 (Entrée)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable - -	Appartement n°8 - Vol 8 (Entrée)	

P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières - -	Appartement n°8 - Vol 6 (Séjour)	
P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple rose + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable - -	Appartement n°8 - Vol 5 (Chambre)	
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable - -	Appartement n°8 - Vol 2 (Cuisine)	
P19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable - -	Appartement n°8 - Vol 2 (Cuisine)	
P20	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + ragréage gris - -	Appartement n°8 - Vol 1 (Débaras)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tel : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-49555 EN DATE DU 07/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.*

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-49555 Réf. Commande Client : 002HD001501
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 19/05/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :  
 ou  
 - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)  
 ou  
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00069000010000200008_ 239 RUE DU FAUCONNIER BAT B - RTE DU FAUCONNIER - 53100 MAYENNE Appartement n° 8 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001501001 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 1 (Débarras)				Réf échantillon ITGA : IT071706-5320 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	META	2	07/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00069000010000200008_ 239 RUE DU FAUCONNIER BAT B - RTE DU FAUCONNIER - 53100 MAYENNE Appartement n° 8 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001501002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment avec peinture jaune / Vol 1 (Débarras)				Réf échantillon ITGA : IT071706-5321 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META	2	07/06/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-49555 EN DATE DU 07/06/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00069000010000200008_      Réf échantillon ITGA : IT071706-5322            239 RUE DU FAUCONNIER BAT B - RTE DU FAUCONNIER - 53100 MAYENNE            Appartement n° 8 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001501003 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment avec peinture / Vol 1 (Débaras)      Description ITGA : Enduit gris en vrac / Peintures multiples</p>				
▶ Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	07/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00069000010000200008_      Réf échantillon ITGA : IT071706-5323            239 RUE DU FAUCONNIER BAT B - RTE DU FAUCONNIER - 53100 MAYENNE            Appartement n° 8 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001501004 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 2 (Cuisine)      Description ITGA : Colle beige / Matériau souple blanc / Carrelage</p>				
▶ Colle beige + matériau souple blanc Carrelage	META ---	1	06/06/2017	Amiante non détecté / - Non analysé
<p>Réf dossier client : _00069000010000200008_      Réf échantillon ITGA : IT071706-5324            239 RUE DU FAUCONNIER BAT B - RTE DU FAUCONNIER - 53100 MAYENNE            Appartement n° 8 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001501005 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 2 (Cuisine)      Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	07/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00069000010000200008_      Réf échantillon ITGA : IT071706-5325            239 RUE DU FAUCONNIER BAT B - RTE DU FAUCONNIER - 53100 MAYENNE            Appartement n° 8 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001501006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 2 (Cuisine)      Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	07/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00069000010000200008_      Réf échantillon ITGA : IT071706-5326            239 RUE DU FAUCONNIER BAT B - RTE DU FAUCONNIER - 53100 MAYENNE            Appartement n° 8 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001501007 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 2 (Cuisine)      Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	07/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-49555 EN DATE DU 07/06/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00069000010000200008_      Réf échantillon ITGA : IT071706-5327            239 RUE DU FAUCONNIER BAT B - RTE DU FAUCONNIER - 53100 MAYENNE            Appartement n° 8 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001501008 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre sur latti bois (plafond placard) / Vol 8 (Entrée)      Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	07/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00069000010000200008_      Réf échantillon ITGA : IT071706-5328            239 RUE DU FAUCONNIER BAT B - RTE DU FAUCONNIER - 53100 MAYENNE            Appartement n° 8 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001501009 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 8 (Entrée)      Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	07/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00069000010000200008_      Réf échantillon ITGA : IT071706-5329            239 RUE DU FAUCONNIER BAT B - RTE DU FAUCONNIER - 53100 MAYENNE            Appartement n° 8 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001501010 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 8 (Entrée)      Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac	META	1	07/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00069000010000200008_      Réf échantillon ITGA : IT071706-5330            239 RUE DU FAUCONNIER BAT B - RTE DU FAUCONNIER - 53100 MAYENNE            Appartement n° 8 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001501011 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 8 (Entrée)      Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	07/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00069000010000200008_      Réf échantillon ITGA : IT071706-5331            239 RUE DU FAUCONNIER BAT B - RTE DU FAUCONNIER - 53100 MAYENNE            Appartement n° 8 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001501012 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence sdb) / Vol 3 (SDB)      Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Carrelage</p>				
▶ Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	META	1	07/06/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-49555 EN DATE DU 07/06/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00069000010000200008_      Réf échantillon ITGA : IT071706-5332            239 RUE DU FAUCONNIER BAT B - RTE DU FAUCONNIER - 53100 MAYENNE            Appartement n° 8 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001501013 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier dur beige / Vol 8 (Entrée)</p> <p>Description ITGA : Matériau beige en vrac / Peinture</p>				
▶ Matériau beige en vrac + peinture non séparable	META	1	07/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00069000010000200008_      Réf échantillon ITGA : IT071706-5333            239 RUE DU FAUCONNIER BAT B - RTE DU FAUCONNIER - 53100 MAYENNE            Appartement n° 8 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001501014 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréege d'origine / Vol 8 (Entrée)</p> <p>Description ITGA : Ragréege gris / Sous couche de ragréege blanche</p>				
▶ Ragréege gris + sous couche de ragréege blanche non séparable	META	1	07/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00069000010000200008_      Réf échantillon ITGA : IT071706-5334            239 RUE DU FAUCONNIER BAT B - RTE DU FAUCONNIER - 53100 MAYENNE            Appartement n° 8 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001501015 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréege gris avec colle jaune pièces sèches / Vol 8 (Entrée)</p> <p>Description ITGA : Colle polymère jaune avec couche en mousse / Ragréege gris / Sous couche de ragréege blanche</p>				
▶ Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréege gris + sous couche de ragréege blanche non séparable	META	1	07/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00069000010000200008_      Réf échantillon ITGA : IT071706-5335            239 RUE DU FAUCONNIER BAT B - RTE DU FAUCONNIER - 53100 MAYENNE            Appartement n° 8 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001501016 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lino marron avec colle jaune / Vol 6 (Séjour)</p> <p>Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec poussières</p>				
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières	META	1	07/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-49555 EN DATE DU 07/06/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00069000010000200008_      Réf échantillon ITGA : IT071706-5336            239 RUE DU FAUCONNIER BAT B - RTE DU FAUCONNIER - 53100 MAYENNE            Appartement n° 8 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001501017 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lino rosatre avec colle jaune / Vol 5 (Chambre)      Description ITGA : Revêtement souple rose / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche</p>				
▶ Revêtement souple rose + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	META	1	07/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00069000010000200008_      Réf échantillon ITGA : IT071706-5337            239 RUE DU FAUCONNIER BAT B - RTE DU FAUCONNIER - 53100 MAYENNE            Appartement n° 8 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001501018 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage gris d'origine avec colle jaune pièces humides / Vol 2 (Cuisine)      Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche</p>				
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	META	1	07/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00069000010000200008_      Réf échantillon ITGA : IT071706-5338            239 RUE DU FAUCONNIER BAT B - RTE DU FAUCONNIER - 53100 MAYENNE            Appartement n° 8 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001501019 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lino gris avec colle jaune / Vol 2 (Cuisine)      Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune en faible quantité</p>				
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META	1	07/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00069000010000200008_      Réf échantillon ITGA : IT071706-5339            239 RUE DU FAUCONNIER BAT B - RTE DU FAUCONNIER - 53100 MAYENNE            Appartement n° 8 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001501020 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage rose avec lino et colle jaune / Vol 1 (Débarras)      Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Ragréage gris</p>				
▶ Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + ragréage gris	META	1	07/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.