

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	8 RUE DE BRETAGNE - LE CHENE VERT
CP - Ville :	53500 ERNEE
Référence client :	_00072000010000100005_
Date du repérage :	04/11/2016
Désignation :	Appartement n° 5 de type 4 situé au 02 ème étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	8 RUE DE BRETAGNE - LE CHENE VERT 53500 ERNEE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00072000010000100005_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 5 de type 4 situé au 02 ème étage		
Date de construction :			

C Opérateur de repérage		D
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David Néant (Néant) 04/11/2016	Nom : MORA Denis Date du rapport : 10/11/2016 A Riorges, le 10/11/2016  Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015 		

E	Pièces visitées	
Liste des locaux visités :		
	LGT 5 - Vol 1 (Cuisine)	LGT 5 - Vol 2 (W.C)
	LGT 5 - Vol 3 (SDB)	LGT 5 - Vol 4 (Loggia)
	LGT 5 - Vol 5 (Chambre 1)	LGT 5 - Vol 6 (Chambre 2)
	LGT 5 - Vol 7 (Placard)	LGT 5 - Vol 8 (Dégagement)
	LGT 5 - Vol 9 (Séjour)	LGT 5 - Vol 10 (Chambre 3)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Equipements divers et accessoires	LGT 5	Vol 1 (Cuisine)	
Parois verticales intérieures et enduits	LGT 5	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Loggia) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Placard) - Vol 8 (Dépagement) - Vol 9 (Séjour) - Vol 10 (Chambre 3)	
Plafond et faux-plafonds	LGT 5	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Loggia) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Placard) - Vol 8 (Dépagement) - Vol 9 (Séjour) - Vol 10 (Chambre 3)	
Revêtement de sol	LGT 5	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Loggia) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Placard) - Vol 8 (Dépagement) - Vol 9 (Séjour) - Vol 10 (Chambre 3)	

Revêtement de mur	LGT 5	Vol 3 (SDB)	
Conduits, canalisations et équipements	LGT 5	Vol 4 (Loggia)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Sans Objet

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Sans Objet

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Sans Objet

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 1 (Cuisine)		impossible de voir la nature du conduit (condamné)
Vol 1 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 2 (W.C)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 3 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 1 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 9 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 10 (Chambre 3)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 4 (Loggia)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S24
Vol 5 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Reprise d'étanchéité souple beige	P17
Vol 6 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Reprise d'étanchéité souple beige	P17
Vol 10 (Chambre 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Reprise d'étanchéité souple beige	P17
Vol 9 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Reprise d'étanchéité souple beige	P17
Vol 1 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Reprise d'étanchéité souple beige	P17
Vol 4 (Loggia)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Reprise d'étanchéité souple beige	P17

Q Réserves / Commentaires

Voir commentaires. - Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries et la métallerie (Plinthes, porte intérieur, porte palière, huisserie, garde corps...)
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Conduits, canalisations et équipements

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 5	Vol 4 (Loggia)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S24	Réalisation d'un sondage	Dans mur	S24 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
LGT 5	Vol 1 (Cuisine)	Vide ordure		I1			I1 - 1				impossible de voir la nature du conduit (condamné)

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 5	Vol 1 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P14	Réalisation d'un prélèvement		002HD001162 n°14 - 1	P14	Matériau bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 5	Vol 1 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 5	Vol 2 (W.C)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
LGT 5	Vol 3 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
LGT 5	Vol 1 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 5	Vol 9 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 5	Vol 3 (SDB)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 5	Vol 5 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 5	Vol 6 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 5	Vol 10 (Chambre 3)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 5	Vol 1 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P1	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage pièces humides	002HD0011 62 n°1 - 1 - 002HD0011 62 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 5	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P1 - S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Cloison et doublage pièces humides	002HD0011 62 n°1 - 1 - 002HD0011 62 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 5	Vol 1 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P2	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces humides	002HD0011 62 n°2 - 1 - 002HD0011 62 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 5	Vol 1 (Cuisine) - Vol 3 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P2 - S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Porteur pièces humides	002HD0011 62 n°2 - 1 - 002HD0011 62 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 5	Vol 9 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P5	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces sèches	002HD0011 62 n°5 - 1 - 002HD0011 62 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 5	Vol 8 (Dégagement) - Vol 9 (Séjour) - Vol 5 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S10 - S11 - S12 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Porteur pièces sèches	002HD0011 62 n°5 - 1 - 002HD0011 62 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 5	Vol 7 (Placard)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P6	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage pièces sèches	002HD0011 62 n°6 - 1 - 002HD0011 62 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 5	Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 10 (Chambre 3) - Vol 9 (Séjour) - Vol 8 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S13 - S15 - S16 - S17 - S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Cloison et doublage pièces sèches	002HD0011 62 n°6 - 1 - 002HD0011 62 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 5	Vol 4 (Loggia)	Murs et cloisons	Enduit ciment gratté + peinture verte	P9	Réalisation d'un prélèvement	Porteur loggia	002HD0011 62 n°9 - 1 - 002HD0011 62 n°9 - 2	P9	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 5	Vol 4 (Loggia)	Murs et cloisons	Enduit ciment + peinture verte	P10	Réalisation d'un prélèvement	encoffrement vide ordure	002HD0011 62 n°10 - 1 - 002HD0011 62 n°10 - 2	P10	Enduit compact gris non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 5	Vol 1 (Cuisine)	Menuiseries	Mastic vitrier dur beige	P15	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 62 n°15 - 1 - 002HD0011 62 n°15 - 2	P15	Matériau compact beige avec poussières non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 5	Vol 4 (Loggia) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 10 (Chambre 3) - Vol 9 (Séjour)	Menuiseries	Mastic vitrier dur beige	S25 - S26 - S27 - S28 - S29	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002HD0011 62 n°15 - 1 - 002HD0011 62 n°15 - 2	P15	Matériau compact beige avec poussières non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 5	Vol 8 (Dégagement)	Menuiseries	joint étanchéité porte d'entrée (mousse + colle jaune)	P16	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 62 n°16 - 1 - 002HD0011 62 n°16 - 2	P16	Mousse jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 5	Vol 5 (Chambre 1)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité souple beige	P17	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 62 n°17 - 1 - 002HD0011 62 n°17 - 2	P17	Reprise d'étanchéité souple beige	Positif	Présence sur analyse
LGT 5	Vol 5 (Chambre 1)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité souple beige	P17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002HD0011 62 n°17 - 1 - 002HD0011 62 n°17 - 2	P17	Reprise d'étanchéité souple beige	Positif	Présence sur analyse
LGT 5	Vol 6 (Chambre 2)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité souple beige	S30 (P17)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002HD0011 62 n°17 - 1 - 002HD0011 62 n°17 - 2	P17	Reprise d'étanchéité souple beige	Positif	Présence sur analyse
LGT 5	Vol 10 (Chambre 3)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité souple beige	S31 (P17)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002HD0011 62 n°17 - 1 - 002HD0011 62 n°17 - 2	P17	Reprise d'étanchéité souple beige	Positif	Présence sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 5	Vol 9 (Séjour)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité souple beige	S32 (P17)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002HD0011 62 n°17 - 1 - 002HD0011 62 n°17 - 2	P17	Reprise d'étanchéité souple beige	Positif	Présence sur analyse
LGT 5	Vol 1 (Cuisine)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité souple beige	S33 (P17)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002HD0011 62 n°17 - 1 - 002HD0011 62 n°17 - 2	P17	Reprise d'étanchéité souple beige	Positif	Présence sur analyse
LGT 5	Vol 4 (Loggia)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité souple beige	S34 (P17)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002HD0011 62 n°17 - 1 - 002HD0011 62 n°17 - 2	P17	Reprise d'étanchéité souple beige	Positif	Présence sur analyse
LGT 5	Vol 9 (Séjour)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité souple beige	S53 (P17)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002HD0011 62 n°17 - 1 - 002HD0011 62 n°17 - 2	P17	Reprise d'étanchéité souple beige	Positif	Présence sur analyse
LGT 5	Vol 4 (Loggia)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage beige	P18	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 62 n°18 - 1 - 002HD0011 62 n°18 - 2	P18	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 5	Vol 3 (SDB)	Plafonds	Enduit ciment	P3	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces humides	002HD0011 62 n°3 - 1 - 002HD0011 62 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 5	Vol 2 (W.C) - Vol 1 (Cuisine)	Plafonds	Enduit ciment	S4 - S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Plafond pièces humides	002HD0011 62 n°3 - 1 - 002HD0011 62 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 5	Vol 7 (Placard)	Plafonds	Enduit ciment + peinture	P4	Réalisation d'un prélèvement	structure poteaux poutre	002HD0011 62 n°4 - 1 - 002HD0011 62 n°4 - 2	P4	Enduit compact gris hétérogène non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 5	Vol 8 (Dégagement) - Vol 3 (SDB) - Vol 2 (W.C) - Vol 1 (Cuisine)	Plafonds	Enduit ciment + peinture	S6 - S7 - S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	structure poteaux poutre	002HD0011 62 n°4 - 1 - 002HD0011 62 n°4 - 2	P4	Enduit compact gris hétérogène non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 5	Vol 10 (Chambre 3)	Plafonds	Enduit ciment + peinture	P7	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièce sèche	002HD0011 62 n°7 - 1 - 002HD0011 62 n°7 - 2	P7	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 5	Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Placard) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 8 (Dégagement) - Vol 9 (Séjour)	Plafonds	Enduit ciment + peinture	S19 - S20 - S21 - S22 - S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Plafond pièce sèche	002HD0011 62 n°7 - 1 - 002HD0011 62 n°7 - 2	P7	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 5	Vol 4 (Loggia)	Plafonds	Enduit ciment + peinture verte	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 62 n°8 - 1 - 002HD0011 62 n°8 - 2	P8	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 5	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence 15X1 blanche)	P12	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 62 n°12 - 1 - 002HD0011 62 n°12 - 2	P12	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 5	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence 10x10 blanches)	P13	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 62 n°13 - 1 - 002HD0011 62 n°13 - 2	P13	Colle beige en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 5	Vol 4 (Loggia)	Revêtement de sol	Chape maigre avec motif	P11	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 62 n°11 - 1 - 002HD0011 62 n°11 - 2	P11	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 5	Vol 9 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage d'origine pièces sèches	P19	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 62 n°19 - 1 - 002HD0011 62 n°19 - 2	P19	Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 5	Vol 8 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 10 (Chambre 3) - Vol 7 (Placard) - Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage d'origine pièces sèches	S35 - S36 - S37 - S38 - S39	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19		002HD0011 62 n°19 - 1 - 002HD0011 62 n°19 - 2	P19	Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 5	Vol 9 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles souple jaune de revêtement de sol d'origine entre 2 ragréage	P20	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 62 n°20 - 1 - 002HD0011 62 n°20 - 2	P20	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 5	Vol 9 (Séjour)	Revêtement de sol	carreaux 30x30 beiges + colle jaune	P21	Réalisation d'un prélèvement			P21	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité + peinture en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 5	Vol 8 (Dégagement) - Vol 10 (Chambre 3)	Revêtement de sol	carreaux 30x30 beiges + colle jaune	S40 - S41	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21			P21	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité + peinture en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 5	Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Colles jaune fibreuse de revêtement de sol d'origine (entre 2 ragréages)	P22	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 62 n°22 - 1 - 002HD0011 62 n°22 - 2	P22	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau souple blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 5	Vol 10 (Chambre 3) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Placard) - Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colles jaune fibreuse de revêtement de sol d'origine (entre 2 ragréages)	S42 - S43 - S44 - S45	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22		002HD0011 62 n°22 - 1 - 002HD0011 62 n°22 - 2	P22	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau souple blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 5	Vol 6 (Chambre 2)	Revêtement de sol	carreaux 30x30 beiges clair + colle jaune	P23	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 62 n°23 - 1 - 002HD0011 62 n°23 - 2	P23	Revêtement souple beige + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 5	Vol 5 (Chambre 1) - Vol 3 (SDB) - Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	carreaux 30x30 beiges clair + colle jaune	S46 - S47 - S52	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23		002HD0011 62 n°23 - 1 - 002HD0011 62 n°23 - 2	P23	Revêtement souple beige + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 5	Vol 7 (Placard)	Revêtement de sol	lino gris avec motif + colle jaune	P24	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 62 n°24 - 1 - 002HD0011 62 n°24 - 2	P24	Revêtement souple beige + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 5	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Colles jaune fibreuse de revêtement de sol d'origine (entre 2 ragréages)	P25	Réalisation d'un prélèvement	Pièces humides	002HD0011 62 n°25 - 1	P25	Colles jaune fibreuse de revêtement de sol d'origine (entre 2 ragréages)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 5	Vol 2 (W.C) - Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles jaune fibreuse de revêtement de sol d'origine (entre 2 ragréages)	S48 - S49	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P25	Pièces humides	002HD0011 62 n°25 - 1	P25	Colles jaune fibreuse de revêtement de sol d'origine (entre 2 ragréages)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 5	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage d'origine pièces humides	P26	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 62 n°26 - 1 - 002HD0011 62 n°26 - 2	P26	Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 5	Vol 2 (W.C) - Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage d'origine pièces humides	S50 - S51	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P26		002HD0011 62 n°26 - 1 - 002HD0011 62 n°26 - 2	P26	Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 5	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
 LGT 5		LGT 5 - Plan de repérage - Actions menées
 LGT 5		LGT 5 - Plan de prélèvements
 LGT 5		LGT 5 - MPCA Toutes catégories confondues
 LGT 5		LGT 5 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
 LGT 5		LGT 5 - MPCA Conduits, canalisations et équipements

LGT 5 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001162

Légende

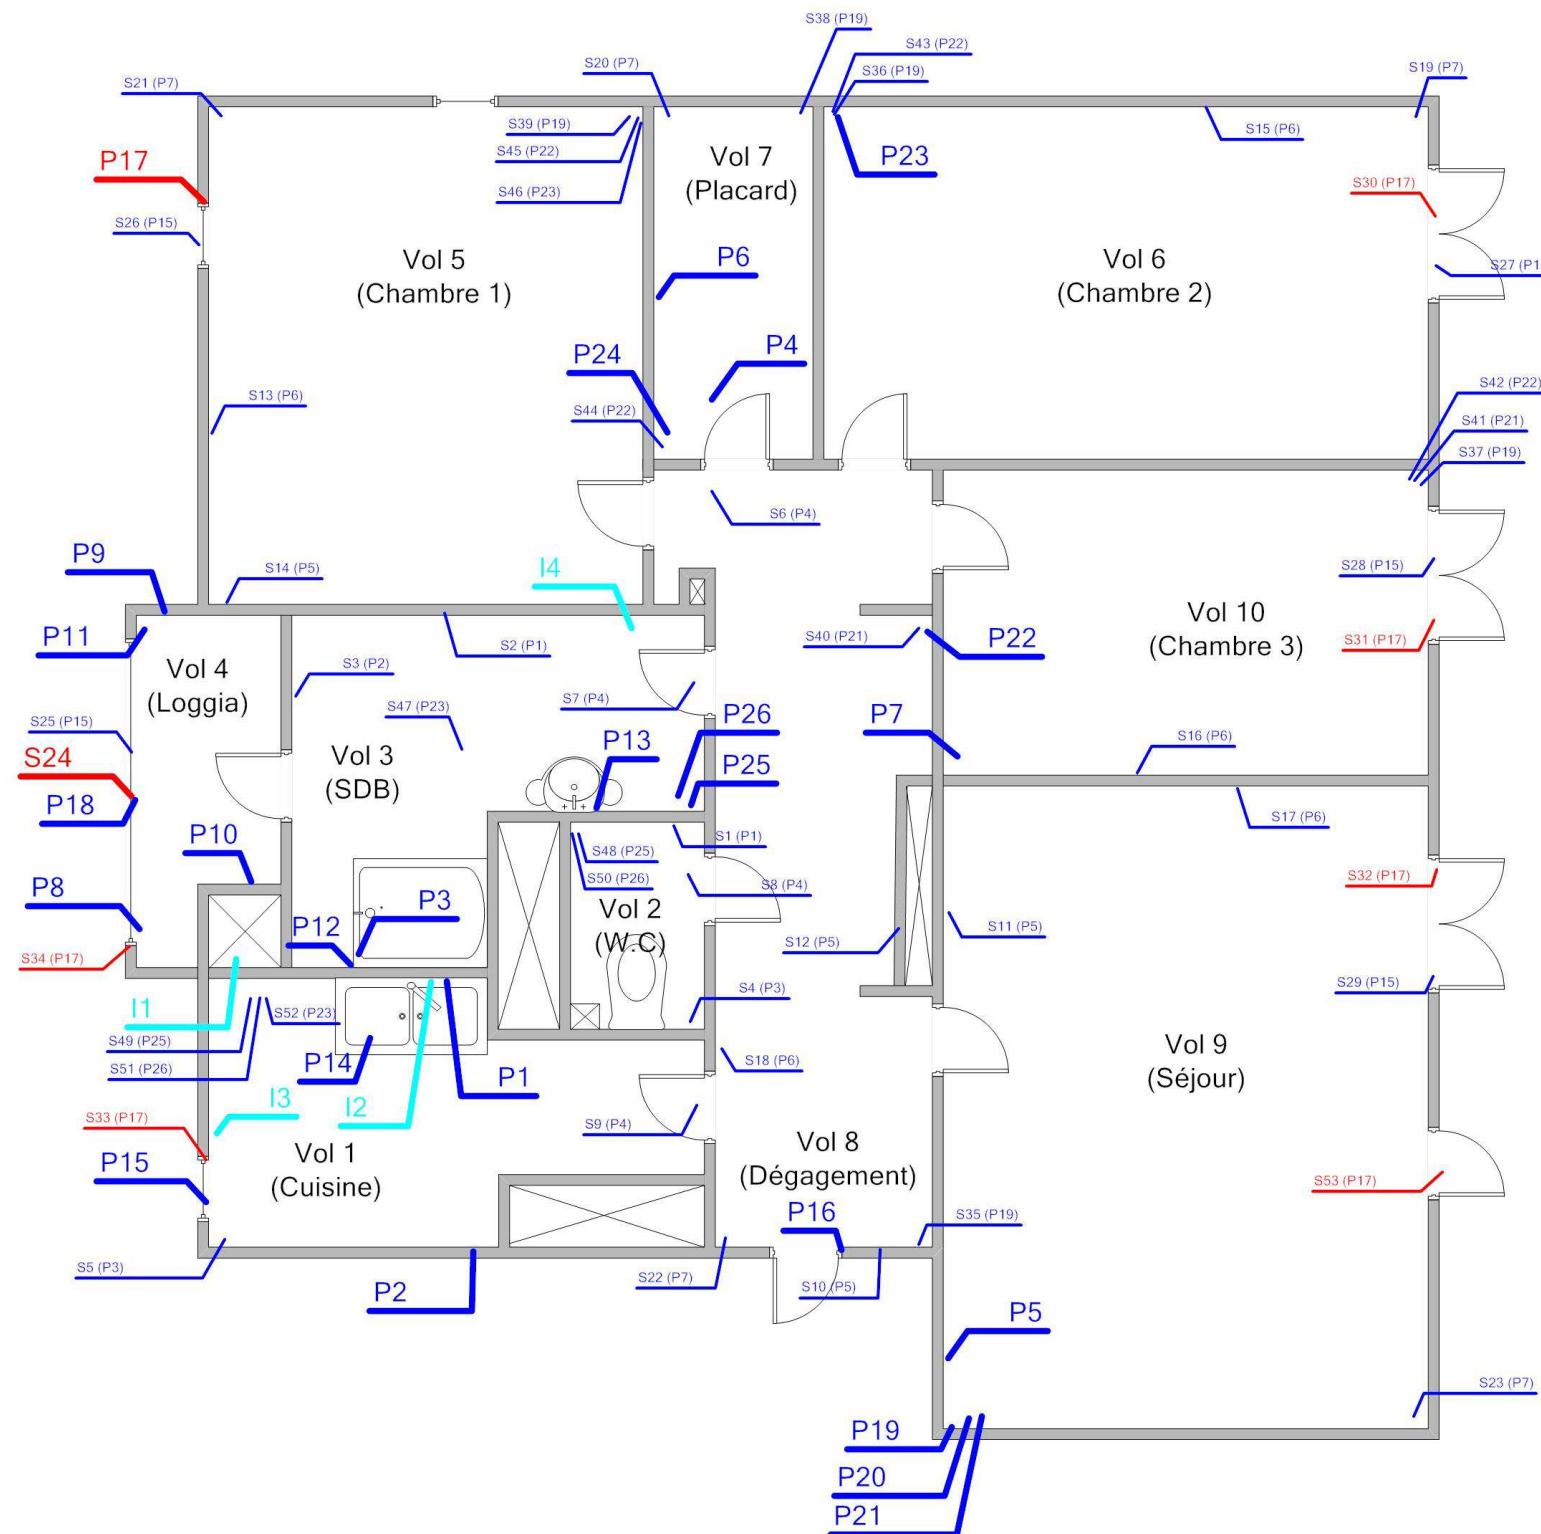

	Localisation d'un prélèvement positif
	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif
	Localisation d'un sondage positif

[illegible]

Adresse du bien

8 RUE DE BRETAGNE - LE CHENE VERT
53500 ERNEE

Désignation

Appartement n° 5 de type 4 situé au 02 ème étage

Date intervention

	04/11/2016
--	------------

Technicien intervenant


JOUSSELIN David


LGT 5 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002HD001162
				Légende
Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
8 RUE DE BRETAGNE - LE CHENE VERT 53500 ERNEE	Appartement n° 5 de type 4 situé au 02 ème étage	04/11/2016	JOUSSELIN David	

LGT 5 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD001162

Légende

	S24: Conduit en fibres-ciment
	P17 : Reprise détanchéité souple beige

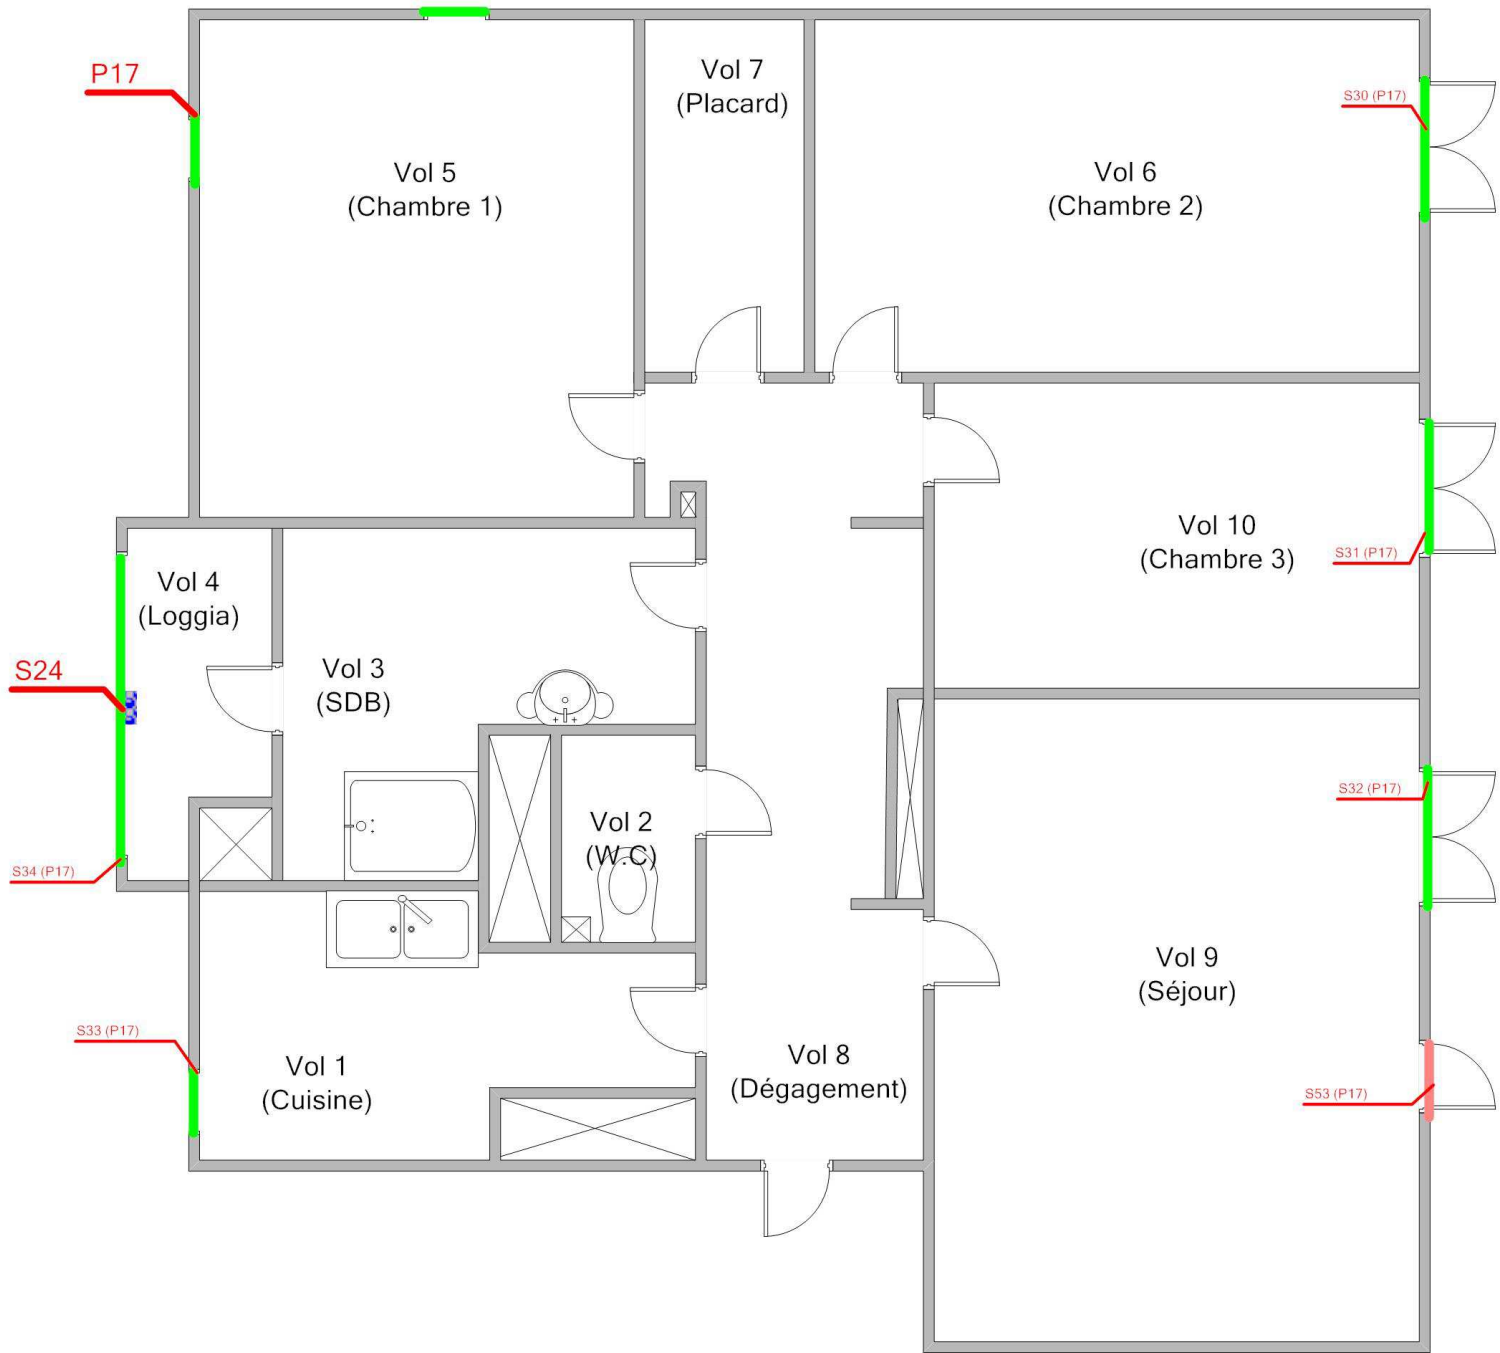

Adresse du bien

8 RUE DE BRETAGNE - LE CHENE VERT
53500 ERNEE

Désignation

Appartement n° 5 de type 4 situé au 02 ème étage

Date intervention

04/11/2016

Technicien intervenant


JOUSSELIN David

LGT 5 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002HD001162

Légende

 P17 : Reprise
détanchéité souple
beige

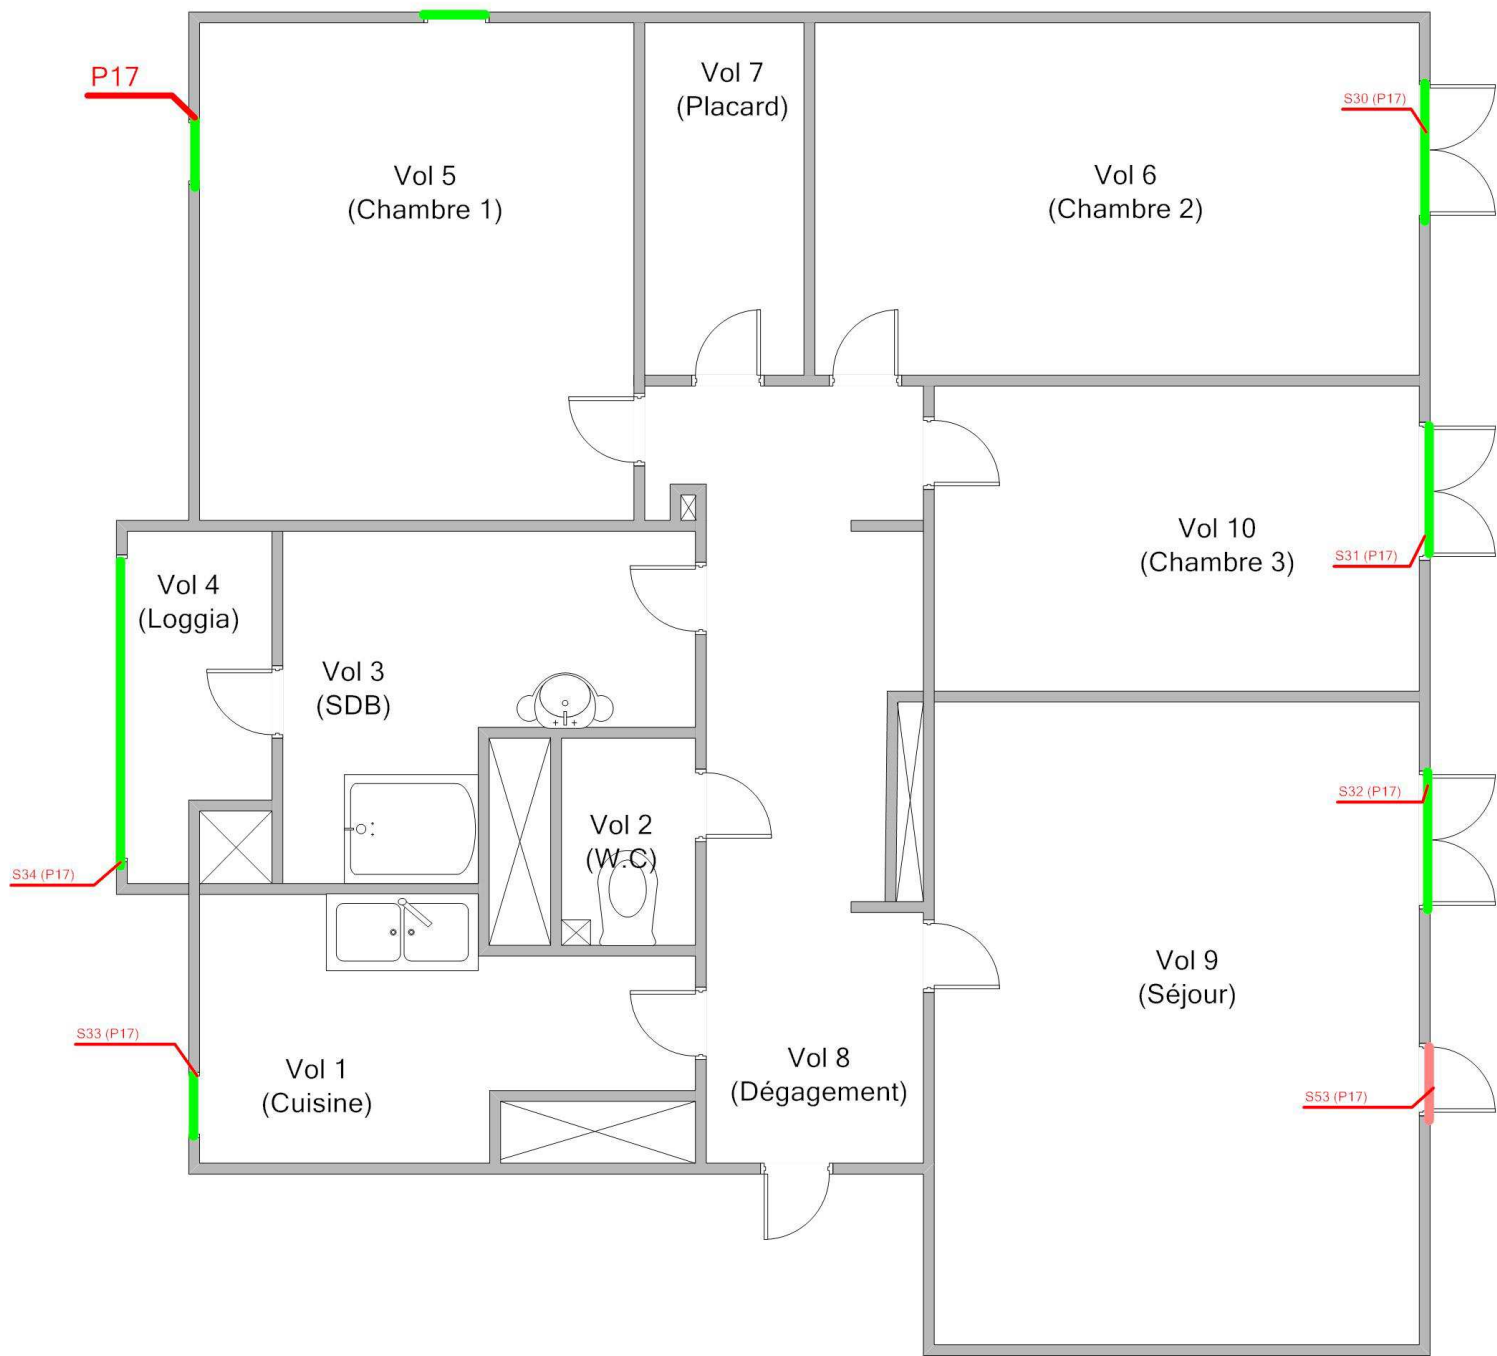

Adresse du bien

8 RUE DE BRETAGNE - LE CHENE VERT
53500 ERNEE

Désignation

Appartement n° 5 de type 4 situé au 02 ème étage

Date intervention

04/11/2016

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

LGT 5 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002HD001162

Légende

 S24: Conduit en fibres-ciment



Adresse du bien

8 RUE DE BRETAGNE - LE CHENE VERT
53500 ERNEE

Désignation

Appartement n° 5 de type 4 situé au 02 ème étage

Date intervention

04/11/2016

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001162 n°1 - 1 (P1)	LGT 5 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001162 n°1 - 2 (P1)	LGT 5 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001162 n°2 - 1 (P2)	LGT 5 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001162 n°2 - 2 (P2)	LGT 5 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001162 n°3 - 1 (P3)	LGT 5 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001162 n°3 - 2 (P3)	LGT 5 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001162 n°4 - 1 (P4)	LGT 5 - Vol 7 (Placard)	Prélevement négatif
002HD001162 n°4 - 2 (P4)	LGT 5 - Vol 7 (Placard)	Prélevement négatif
002HD001162 n°5 - 1 (P5)	LGT 5 - Vol 9 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001162 n°5 - 2 (P5)	LGT 5 - Vol 9 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001162 n°6 - 1 (P6)	LGT 5 - Vol 7 (Placard)	Prélevement négatif
002HD001162 n°6 - 2 (P6)	LGT 5 - Vol 7 (Placard)	Prélevement négatif
002HD001162 n°7 - 2 (P7)	LGT 5 - Vol 10 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002HD001162 n°7 - 1 (P7)	LGT 5 - Vol 10 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002HD001162 n°8 - 1 (P8)	LGT 5 - Vol 4 (Loggia)	Prélevement négatif
002HD001162 n°8 - 2 (P8)	LGT 5 - Vol 4 (Loggia)	Prélevement négatif
002HD001162 n°9 - 1 (P9)	LGT 5 - Vol 4 (Loggia)	Prélevement négatif
002HD001162 n°9 - 2 (P9)	LGT 5 - Vol 4 (Loggia)	Prélevement négatif
002HD001162 n°10 - 1 (P10)	LGT 5 - Vol 4 (Loggia)	Prélevement négatif
002HD001162 n°10 - 2 (P10)	LGT 5 - Vol 4 (Loggia)	Prélevement négatif
002HD001162 n°11 - 1 (P11)	LGT 5 - Vol 4 (Loggia)	Prélevement négatif
002HD001162 n°11 - 2 (P11)	LGT 5 - Vol 4 (Loggia)	Prélevement négatif
002HD001162 n°12 - 1 (P12)	LGT 5 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001162 n°12 - 2 (P12)	LGT 5 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001162 n°13 - 1 (P13)	LGT 5 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001162 n°13 - 2 (P13)	LGT 5 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001162 n°14 - 1 (P14)	LGT 5 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001162 n°15 - 1 (P15)	LGT 5 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001162 n°15 - 2 (P15)	LGT 5 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001162 n°16 - 1 (P16)	LGT 5 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001162 n°16 - 2 (P16)	LGT 5 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD001162 n°17 - 1 (P17)	LGT 5 - Vol 5 (Chambre 1)	Prélevement positif
002HD001162 n°17 - 2 (P17)	LGT 5 - Vol 5 (Chambre 1)	Prélevement positif
002HD001162 n°18 - 1 (P18)	LGT 5 - Vol 4 (Loggia)	Prélevement négatif
002HD001162 n°18 - 2 (P18)	LGT 5 - Vol 4 (Loggia)	Prélevement négatif
002HD001162 n°19 - 2 (P19)	LGT 5 - Vol 9 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001162 n°19 - 1 (P19)	LGT 5 - Vol 9 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001162 n°20 - 1 (P20)	LGT 5 - Vol 9 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001162 n°20 - 2 (P20)	LGT 5 - Vol 9 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001162 n°22 - 1 (P22)	LGT 5 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001162 n°22 - 2 (P22)	LGT 5 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001162 n°23 - 1 (P23)	LGT 5 - Vol 6 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001162 n°23 - 2 (P23)	LGT 5 - Vol 6 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001162 n°24 - 2 (P24)	LGT 5 - Vol 7 (Placard)	Prélevement négatif
002HD001162 n°24 - 1 (P24)	LGT 5 - Vol 7 (Placard)	Prélevement négatif
002HD001162 n°25 - 1 (P25)	LGT 5 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001162 n°26 - 1 (P26)	LGT 5 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001162 n°26 - 2 (P26)	LGT 5 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
	LGT 5 - Vol 1 (Cuisine)	I1
	LGT 5 - Vol 1 (Cuisine)	I2
	LGT 5 - Vol 1 (Cuisine)	I3
	LGT 5 - Vol 3 (SDB)	I4
S24 - 1 (A24)	LGT 5 - Vol 4 (Loggia)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

002HD001162 n°1 - 1 (P1)



002HD001162 n°1 - 2 (P1)



002HD001162 n°2 - 1 (P2)




002HD001162 n°2 - 2 (P2)



002HD001162 n°3 - 1 (P3)



002HD001162 n°3 - 2 (P3)

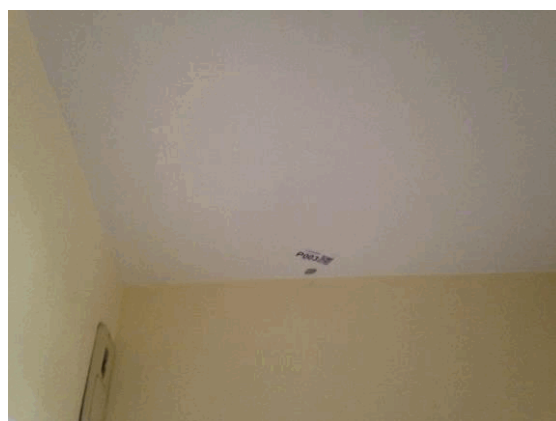

002HD001162 n°4 - 1 (P4)



002HD001162 n°4 - 2 (P4)



002HD001162 n°5 - 1 (P5)



002HD001162 n°5 - 2 (P5)



002HD001162 n°6 - 1 (P6)



002HD001162 n°6 - 2 (P6)



002HD001162 n°7 - 2 (P7)



002HD001162 n°7 - 1 (P7)



002HD001162 n°8 - 1 (P8)



002HD001162 n°8 - 2 (P8)



002HD001162 n°9 - 1 (P9)



002HD001162 n°9 - 2 (P9)



002HD001162 n°10 - 1 (P10)



002HD001162 n°10 - 2 (P10)




002HD001162 n°11 - 1 (P11)



002HD001162 n°11 - 2 (P11)



002HD001162 n°12 - 1 (P12)

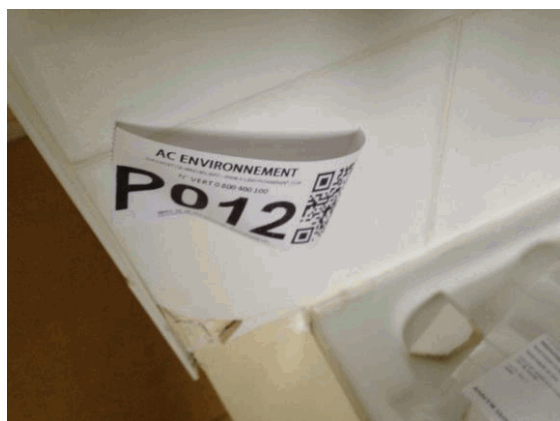

002HD001162 n°12 - 2 (P12)



002HD001162 n°13 - 1 (P13)



002HD001162 n°13 - 2 (P13)



002HD001162 n°14 - 1 (P14)




002HD001162 n°15 - 1 (P15)




002HD001162 n°15 - 2 (P15)



002HD001162 n°16 - 1 (P16)

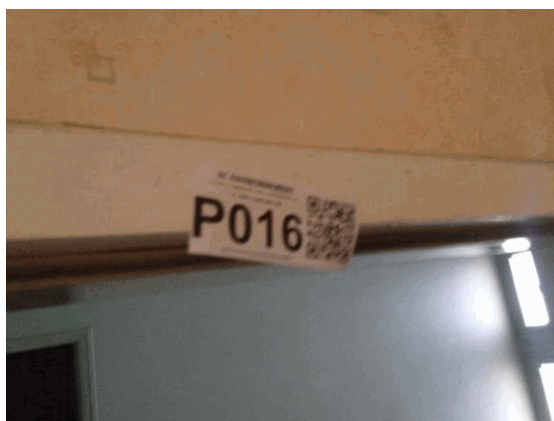

002HD001162 n°16 - 2 (P16)

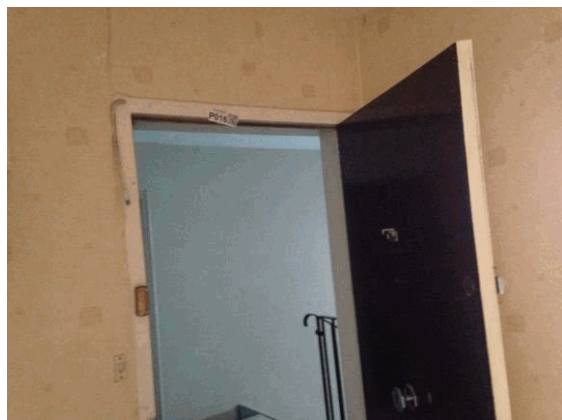

002HD001162 n°17 - 1 (P17)



002HD001162 n°17 - 2 (P17)



002HD001162 n°18 - 1 (P18)



002HD001162 n°18 - 2 (P18)



002HD001162 n°19 - 2 (P19)



002HD001162 n°19 - 1 (P19)



002HD001162 n°20 - 1 (P20)



002HD001162 n°20 - 2 (P20)



002HD001162 n°22 - 1 (P22)



002HD001162 n°22 - 2 (P22)



002HD001162 n°23 - 1 (P23)



002HD001162 n°23 - 2 (P23)



002HD001162 n°24 - 2 (P24)



002HD001162 n°24 - 1 (P24)



002HD001162 n°25 - 1 (P25)



002HD001162 n°26 - 1 (P26)



002HD001162 n°26 - 2 (P26)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



S24 - 1 (A24)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - Cloison et doublage pièces humides -	LGT 5 - Vol 1 (Cuisine)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - Porteur pièces humides -	LGT 5 - Vol 1 (Cuisine)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris non séparable - Plafond pièces humides -	LGT 5 - Vol 3 (SDB)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit compact gris hétérogène non séparable + peinture non séparable - structure poteaux poutre -	LGT 5 - Vol 7 (Placard)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - Porteur pièces sèches -	LGT 5 - Vol 9 (Séjour)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - Cloison et doublage pièces sèches -	LGT 5 - Vol 7 (Placard)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable - Plafond pièce sèche -	LGT 5 - Vol 10 (Chambre 3)	
P8	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable - -	LGT 5 - Vol 4 (Loggia)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable - Porteur loggia -	LGT 5 - Vol 4 (Loggia)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris non séparable + peinture non séparable - encoffrement vide ordure -	LGT 5 - Vol 4 (Loggia)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris - -	LGT 5 - Vol 4 (Loggia)	
P12	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage - -	LGT 5 - Vol 3 (SDB)	
P13	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable - -	LGT 5 - Vol 3 (SDB)	

P14	Equipements divers et accessoires	Evier	Matériau bitumineux noir - -	LGT 5 - Vol 1 (Cuisine)	
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau compact beige avec poussières non séparable + peinture non séparable - -	LGT 5 - Vol 1 (Cuisine)	
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mousse jaune avec poussières - -	LGT 5 - Vol 8 (Dépassement)	
P17	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Reprise d'étanchéité souple beige - -	LGT 5 - Vol 5 (Chambre 1)	
P18	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris - -	LGT 5 - Vol 4 (Loggia)	
P19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable - -	LGT 5 - Vol 9 (Séjour)	
P20	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris - -	LGT 5 - Vol 9 (Séjour)	
P21	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité + peinture en faible quantité - -	LGT 5 - Vol 9 (Séjour)	
P22	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau souple blanc non séparable - -	LGT 5 - Vol 8 (Dépassement)	
P23	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune - -	LGT 5 - Vol 6 (Chambre 2)	
P24	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune - -	LGT 5 - Vol 7 (Placard)	
P25	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles jaune fibreuse de revêtement de sol d'origine (entre 2 ragréages) - Pièces humides -	LGT 5 - Vol 3 (SDB)	
P26	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable - -	LGT 5 - Vol 3 (SDB)	



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141611-12266 EN DATE DU 09/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110947
Echantillon ITGA : IT141611-12266
Reçu au laboratoire le : 08/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001162
Dossier client	_00072000010000100005_ 8 RUE DE BRETAGNE - LE CHENE VERT - 53500 ERNEE Appartement n° 5 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001162001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 1 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 09/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141611-12267 EN DATE DU 09/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110947
Echantillon ITGA : IT141611-12267
Reçu au laboratoire le : 08/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001162
Dossier client	_00072000010000100005_ 8 RUE DE BRETAGNE - LE CHENE VERT - 53500 ERNEE Appartement n° 5 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001162002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 1 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 09/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT141611-12268 EN DATE DU 09/11/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110947
Echantillon ITGA : IT141611-12268
Reçu au laboratoire le : 08/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001162
Dossier client	_00072000010000100005_ 8 RUE DE BRETAGNE - LE CHENE VERT - 53500 ERNEE Appartement n° 5 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001162003 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 3 (SDB)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris non séparable	META le 09/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste

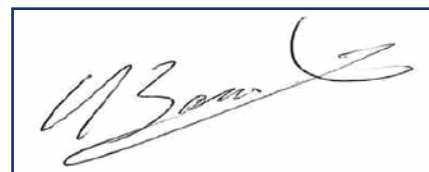



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141611-12269 EN DATE DU 09/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110947
Echantillon ITGA : IT141611-12269
Reçu au laboratoire le : 08/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001162
Dossier client	_00072000010000100005_ 8 RUE DE BRETAGNE - LE CHENE VERT - 53500 ERNEE Appartement n° 5 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001162004 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment + peinture / Vol 7 (Placard)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris hétérogène non séparable + peinture non séparable	META le 09/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141611-12270 EN DATE DU 09/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110947
Echantillon ITGA : IT141611-12270
Reçu au laboratoire le : 08/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001162
Dossier client	_00072000010000100005_ 8 RUE DE BRETAGNE - LE CHENE VERT - 53500 ERNEE Appartement n° 5 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001162005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 9 (Séjour)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 09/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141611-12271 EN DATE DU 09/11/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110947
Echantillon ITGA : IT141611-12271
Reçu au laboratoire le : 08/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001162
Dossier client	_00072000010000100005_ 8 RUE DE BRETAGNE - LE CHENE VERT - 53500 ERNEE Appartement n° 5 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001162006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 7 (Placard)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 09/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141611-12272 EN DATE DU 09/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110947
Echantillon ITGA : IT141611-12272
Reçu au laboratoire le : 08/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001162
Dossier client	_00072000010000100005_ 8 RUE DE BRETAGNE - LE CHENE VERT - 53500 ERNEE Appartement n° 5 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001162007 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment + peinture / Vol 10 (Chambre 3)
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 09/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141611-12273 EN DATE DU 09/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110947
Echantillon ITGA : IT141611-12273
Reçu au laboratoire le : 08/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001162
Dossier client	_00072000010000100005_ 8 RUE DE BRETAGNE - LE CHENE VERT - 53500 ERNEE Appartement n° 5 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001162008 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment + peinture verte / Vol 4 (Loggia)
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 09/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141611-12274 EN DATE DU 09/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110947
Echantillon ITGA : IT141611-12274
Reçu au laboratoire le : 08/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001162
Dossier client	_00072000010000100005_ 8 RUE DE BRETAGNE - LE CHENE VERT - 53500 ERNEE Appartement n° 5 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001162009 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment gratté + peinture verte / Vol 4 (Loggia)
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 09/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141611-12275 EN DATE DU 09/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110947
Echantillon ITGA : IT141611-12275
Reçu au laboratoire le : 08/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001162
Dossier client	_00072000010000100005_ 8 RUE DE BRETAGNE - LE CHENE VERT - 53500 ERNEE Appartement n° 5 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001162010 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment + peinture verte / Vol 4 (Loggia)
Description ITGA	Enduit compact gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris non séparable + peinture non séparable	META le 09/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141611-12276 EN DATE DU 09/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110947
Echantillon ITGA : IT141611-12276
Reçu au laboratoire le : 08/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001162
Dossier client	_00072000010000100005_ 8 RUE DE BRETAGNE - LE CHENE VERT - 53500 ERNEE Appartement n° 5 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001162011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre avec motif / Vol 4 (Loggia)
Description ITGA	Matériau compact gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau compact gris	META le 09/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141611-12277 EN DATE DU 09/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110947
Echantillon ITGA : IT141611-12277
Reçu au laboratoire le : 08/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001162
Dossier client	_00072000010000100005_ 8 RUE DE BRETAGNE - LE CHENE VERT - 53500 ERNEE Appartement n° 5 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001162012 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence 15X1 blanche) / Vol 3 (SDB)
Description ITGA	Colle beige / Couche plâtruse blanche / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige + couche plâtruse blanche non séparable + carrelage	META le 09/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT141611-12278 EN DATE DU 09/11/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110947
Echantillon ITGA : IT141611-12278
Reçu au laboratoire le : 08/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001162
Dossier client	_00072000010000100005_ 8 RUE DE BRETAGNE - LE CHENE VERT - 53500 ERNEE Appartement n° 5 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001162013 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence 10x10 blanches) / Vol 3 (SDB)
Description ITGA	Colle beige en vrac / Couche plâtreuse blanche / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable	META le 09/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste

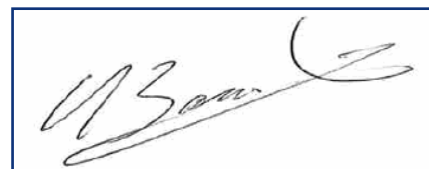



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141611-12279 EN DATE DU 09/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110947
Echantillon ITGA : IT141611-12279
Reçu au laboratoire le : 08/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001162
Dossier client	_00072000010000100005_ 8 RUE DE BRETAGNE - LE CHENE VERT - 53500 ERNEE Appartement n° 5 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001162014 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 1 (Cuisine)
Description ITGA	Matériau bitumineux noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau bitumineux noir	META le 09/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141611-12280 EN DATE DU 09/11/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110947
Echantillon ITGA : IT141611-12280
Reçu au laboratoire le : 08/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001162
Dossier client	_00072000010000100005_ 8 RUE DE BRETAGNE - LE CHENE VERT - 53500 ERNEE Appartement n° 5 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001162015 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier dur beige / Vol 1 (Cuisine)
Description ITGA	Matériau compact beige avec poussières / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau compact beige avec poussières non séparable + peinture non séparable	META le 09/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141611-12281 EN DATE DU 09/11/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110947
Echantillon ITGA : IT141611-12281
Reçu au laboratoire le : 08/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001162
Dossier client	_00072000010000100005_ 8 RUE DE BRETAGNE - LE CHENE VERT - 53500 ERNEE Appartement n° 5 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001162016 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / joint étanchéité porte d'entrée (mousse + colle jaune) / Vol 8 (Dégagement)
Description ITGA	Mousse jaune avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Mousse jaune avec poussières	META le 09/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141611-12282 EN DATE DU 09/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110947
Echantillon ITGA : IT141611-12282
Reçu au laboratoire le : 08/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001162
Dossier client	_00072000010000100005_ 8 RUE DE BRETAGNE - LE CHENE VERT - 53500 ERNEE Appartement n° 5 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001162017 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéité souple beige / Vol 5 (Chambre 1)
Description ITGA	Matériau souple blanc avec poussières / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple blanc avec poussières + peinture non séparable	META le 09/11/2016	Présence de fibres d'amiante (*)	Chrysotile	5

(*) Seules quelques fibres d'amiante ont été détectées

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141611-12283 EN DATE DU 09/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110947
Echantillon ITGA : IT141611-12283
Reçu au laboratoire le : 08/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001162
Dossier client	_00072000010000100005_ 8 RUE DE BRETAGNE - LE CHENE VERT - 53500 ERNEE Appartement n° 5 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001162018 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage beige / Vol 4 (Loggia)
Description ITGA	Enduit compact gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris	META le 09/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141611-12284 EN DATE DU 09/11/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110947
Echantillon ITGA : IT141611-12284
Reçu au laboratoire le : 08/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001162
Dossier client	_00072000010000100005_ 8 RUE DE BRETAGNE - LE CHENE VERT - 53500 ERNEE Appartement n° 5 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001162019 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage d'origine pièces sèches / Vol 9 (Séjour)
Description ITGA	Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	META le 09/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141611-12285 EN DATE DU 09/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110947
Echantillon ITGA : IT141611-12285
Reçu au laboratoire le : 08/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001162
Dossier client	_00072000010000100005_ 8 RUE DE BRETAGNE - LE CHENE VERT - 53500 ERNEE Appartement n° 5 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001162020 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles souple jaune de revêtement de sol d'origine entre 2 ragréage / Vol 9 (Séjour)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Peinture / Ragréage gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris	META le 09/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT141611-12286 EN DATE DU 09/11/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110947
Echantillon ITGA : IT141611-12286
Reçu au laboratoire le : 08/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001162
Dossier client	_00072000010000100005_ 8 RUE DE BRETAGNE - LE CHENE VERT - 53500 ERNEE Appartement n° 5 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001162021 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / carreaux 30x30 beiges + colle jaune / Vol 9 (Séjour)
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune en faible quantité / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité + peinture en faible quantité	META le 09/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste

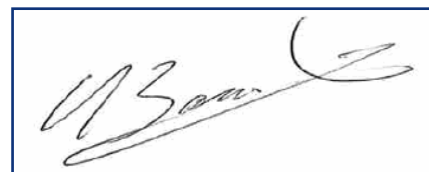

RAPPORT D'ESSAI N° IT141611-12287 EN DATE DU 09/11/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110947
Echantillon ITGA : IT141611-12287
Reçu au laboratoire le : 08/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001162
Dossier client	_00072000010000100005_ 8 RUE DE BRETAGNE - LE CHENE VERT - 53500 ERNEE Appartement n° 5 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001162022 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaune fibreuse de revêtement de sol d'origine (entre 2 ragréages) / Vol 8 (Dégagement)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau souple blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau souple blanc non séparable	META le 09/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste

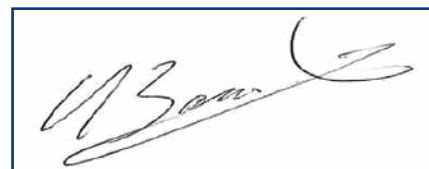

RAPPORT D'ESSAI N° IT141611-12288 EN DATE DU 09/11/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110947
Echantillon ITGA : IT141611-12288
Reçu au laboratoire le : 08/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001162
Dossier client	_00072000010000100005_ 8 RUE DE BRETAGNE - LE CHENE VERT - 53500 ERNEE Appartement n° 5 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001162023 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / carreaux 30x30 beiges clair + colle jaune / Vol 6 (Chambre 2)
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement souple beige + colle polymère jaune	META le 09/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste

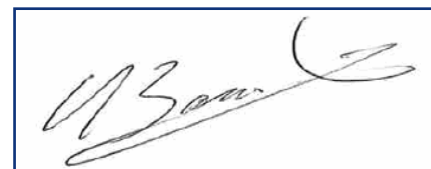



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141611-12289 EN DATE DU 09/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110947
Echantillon ITGA : IT141611-12289
Reçu au laboratoire le : 08/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001162
Dossier client	_00072000010000100005_ 8 RUE DE BRETAGNE - LE CHENE VERT - 53500 ERNEE Appartement n° 5 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001162024 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / lino gris avec motif + colle jaune / Vol 7 (Placard)
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement souple beige + colle polymère jaune	META le 09/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT141611-12290 EN DATE DU 09/11/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110947
Echantillon ITGA : IT141611-12290
Reçu au laboratoire le : 08/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001162
Dossier client	_00072000010000100005_ 8 RUE DE BRETAGNE - LE CHENE VERT - 53500 ERNEE Appartement n° 5 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001162025 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaune fibreuse de revêtement de sol d'origine (entre 2 ragréages) / Vol 3 (SDB)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage beige

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage beige non séparable	META le 09/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste

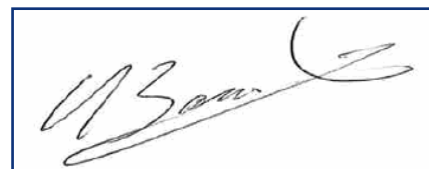



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141611-12291 EN DATE DU 09/11/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110947
Echantillon ITGA : IT141611-12291
Reçu au laboratoire le : 08/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001162
Dossier client	_00072000010000100005_ 8 RUE DE BRETAGNE - LE CHENE VERT - 53500 ERNEE Appartement n° 5 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001162026 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage d'origine pièces humides / Vol 3 (SDB)
Description ITGA	Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	META le 09/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste