

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	6 AVENUE PASTEUR - AVENUE PASTEUR
CP - Ville :	53400 CRAON
Référence client :	_00079000010000500030_
Date du repérage :	22/05/2017
Désignation :	Appartement n° 30 de type 5 situé au 02 ème étage



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	6 AVENUE PASTEUR - AVENUE PASTEUR 53400 CRAON	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00079000010000500030_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 30 de type 5 situé au 02 ème étage		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David H.MERCIER (0 800 400 100) 22/05/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 10/06/2017 A Riorges, le 10/06/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015 		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Appartement n°30 - Vol 1 (Cuisine) Appartement n°30 - Vol 3 (W.C) Appartement n°30 - Vol 5 (Chambre 2) Appartement n°30 - Vol 7 (Chambre 4) Appartement n°30 - Vol 9 (Placard) Appartement n°30 - Vol 12 (Dégagement)	Appartement n°30 - Vol 2 (SDB) Appartement n°30 - Vol 4 (Chambre 1) Appartement n°30 - Vol 6 (Chambre 3) Appartement n°30 - Vol 8 (Séjour) Appartement n°30 - Vol 11 (Entrée)

Etude préalable

F	Descriptif des travaux envisagés
---	----------------------------------

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G	Périmètre du bâtiment concerné	H	Objectif de la mission
	Ensemble du logement (garage et balcon non compris)		Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I	Document(s) mis à disposition
---	-------------------------------

Aucun

J	Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
---	---

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Equipements divers et accessoires	Appartement n°30	Vol 1 (Cuisine)	
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°30	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Chambre 4) - Vol 8 (Séjour) - Vol 9 (Placard) - Vol 11 (Entrée) - Vol 12 (Dégagement)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°30	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Chambre 4) - Vol 8 (Séjour) - Vol 9 (Placard) - Vol 11 (Entrée) - Vol 12 (Dégagement)	
Revêtement de mur	Appartement n°30	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C)	

Revêtement de sol	Appartement n°30	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Chambre 4) - Vol 8 (Séjour) - Vol 9 (Placard) - Vol 11 (Entrée) - Vol 12 (Dégagement)	
-------------------	------------------	--	--

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 8 (Séjour)	Lino avec colle jaune et ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Chambre 1)	Lino avec colle jaune et ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 11 (Entrée)	Lino avec colle jaune et ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Cuisine)	Lino avec colle jaune et ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 1 (Cuisine)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (SDB)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Chambre 1)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Chambre 2)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Chambre 3)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (Chambre 4)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 8 (Séjour)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 1 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 8 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 7 (Chambre 4)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (Chambre 3)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les balcons considérer comme non visités.

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neufs mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Appartement n°30 - Vol 10 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	Balcon pris en compte dans le diagnostic des façades du bâtiment

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°30	Vol 1 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P3	Réalisation d'un prélèvement		002HD001506 n°3 - 1	P3	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°30	Vol 1 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002HD001506 n°3 - 1	P3	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°30	Vol 1 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°30	Vol 1 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°30	Vol 8 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°30	Vol 2 (SDB)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°30	Vol 4 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°30	Vol 7 (Chambre 4)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°30	Vol 6 (Chambre 3)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°30	Vol 5 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°30	Vol 1 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces humides)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002HD001506 n°1 - 1 - 002HD001506 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°30	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces humides)	P1 - S2 - S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002HD001506 n°1 - 1 - 002HD001506 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°30	Vol 1 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002HD001506 n°2 - 1 - 002HD001506 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°30	Vol 2 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	S1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002HD001506 n°2 - 1 - 002HD001506 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°30	Vol 12 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces sèches)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002HD001506 n°6 - 1 - 002HD001506 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°30	Vol 12 (Dégagement) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 9 (Placard) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Chambre 4) - Vol 8 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 11 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces sèches)	P6 - S6 - S7 - S8 - S9 - S10 - S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002HD001506 n°6 - 1 - 002HD001506 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°30	Vol 7 (Chambre 4)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002HD001506 n°7 - 1 - 002HD001506 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°30	Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Chambre 4) - Vol 8 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 11 (Entrée) - Vol 12 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	S13 - S14 - S15 - S16 - S17 - S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002HD001506 n°7 - 1 - 002HD001506 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°30	Vol 1 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°30	Vol 2 (SDB)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°30	Vol 4 (Chambre 1)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°30	Vol 5 (Chambre 2)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°30	Vol 6 (Chambre 3)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°30	Vol 7 (Chambre 4)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°30	Vol 8 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°30	Vol 11 (Entrée)	Menuiseries	Porte d'entrée	S40			S40 - 1				Négatif sur marquage Datée 2014

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°30	Vol 1 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002HD001506 n°5 - 1 - 002HD001506 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°30	Vol 3 (W.C) - Vol 2 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	S4 - S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HD001506 n°5 - 1 - 002HD001506 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°30	Vol 7 (Chambre 4)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	P17	Réalisation d'un prélèvement		002HD001506 n°17 - 1 - 002HD001506 n°17 - 2	P17	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°30	Vol 6 (Chambre 3) - Vol 9 (Placard) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 12 (Dégagement) - Vol 8 (Séjour) - Vol 11 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	S41 - S42 - S43 - S44 - S45 - S46 - S47	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002HD001506 n°17 - 1 - 002HD001506 n°17 - 2	P17	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°30	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P4	Réalisation d'un prélèvement	Grands carreaux	002HD001506 n°4 - 1 - 002HD001506 n°4 - 2	P4	Colle beige en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche avec couche en toile + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°30	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de plinthe plastique	P14	Réalisation d'un prélèvement		002HD001506 n°14 - 1	P14	Colle polymère jaune + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°30	Vol 3 (W.C) - Vol 2 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de plinthe plastique	S36 - S37	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002HD001506 n°14 - 1	P14	Colle polymère jaune + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°30	Vol 9 (Placard)	Revêtement de sol	Dalles souples bleues avec colle jaune	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HD001506 n°8 - 1 - 002HD001506 n°8 - 2	P8	Revêtement cassant bleu + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°30	Vol 9 (Placard)	Revêtement de sol	Ragréage gris pièces sèches	P9	Réalisation d'un prélèvement		002HD001506 n°9 - 1	P9	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en vrac + sous couche de ragréage beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°30	Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Chambre 4) - Vol 8 (Séjour) - Vol 11 (Entrée) - Vol 12 (Dégagement) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage gris pièces sèches	S28 - S29 - S30 - S31 - S32 - S33 - S34	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002HD001506 n°9 - 1	P9	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en vrac + sous couche de ragréage beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°30	Vol 12 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés 30X30 beiges avec sous face rouge et colle jaune	P10	Réalisation d'un prélèvement		002HD001506 n°10 - 1	P10	Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°30	Vol 6 (Chambre 3) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 4) - Vol 1 (Cuisine) - Vol 11 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés 30X30 beiges avec sous face rouge et colle jaune	S20 - S21 - S22 - S25 - S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HD001506 n°10 - 1	P10	Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°30	Vol 6 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol d'origine chambres	P11	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 06 n°11 - 1 - 002HD0015 06 n°11 - 2	P11	Colle polymère jaune avec fibres non séparable + ragréage gris en vrac + sous couche de ragréage blanche non séparable + peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°30	Vol 5 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 4) - Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol d'origine chambres	S23 - S24 - S27	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002HD0015 06 n°11 - 1 - 002HD0015 06 n°11 - 2	P11	Colle polymère jaune avec fibres non séparable + ragréage gris en vrac + sous couche de ragréage blanche non séparable + peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°30	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Dalles cassantes bleues avec colle marron	P12	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 06 n°12 - 1 - 002HD0015 06 n°12 - 2	P12	Revêtement cassant bleu + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°30	Vol 12 (Dégagement)	Revêtement de sol	Dalles cassantes bleues avec colle jaune	P13	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 06 n°13 - 1	P13	Revêtement cassant gris + colle polymère jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°30	Vol 11 (Entrée)	Revêtement de sol	Dalles cassantes bleues avec colle jaune	S35	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002HD0015 06 n°13 - 1	P13	Revêtement cassant gris + colle polymère jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°30	Vol 8 (Séjour)	Revêtement de sol	Dalles cassantes grises avec colle jaunes	P15	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 06 n°15 - 1	P15	Revêtement cassant gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°30	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage gris pièces humides	P16	Réalisation d'un prélèvement		002HD001506 n°16 - 1 - 002HD001506 n°16 - 2	P16	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°30	Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage gris pièces humides	S38 - S39	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002HD001506 n°16 - 1 - 002HD001506 n°16 - 2	P16	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°30	Vol 8 (Séjour)	Revêtement de sol	Lino avec colle jaune et ragréage supplémentaire	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°30	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lino avec colle jaune et ragréage supplémentaire	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°30	Vol 11 (Entrée)	Revêtement de sol	Lino avec colle jaune et ragréage supplémentaire	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°30	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lino avec colle jaune et ragréage supplémentaire	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
 Appartement n°30	Appartement n°30	Appartement n°30 - Plan de repérage - Actions menées
 Appartement n°30	Appartement n°30	Appartement n°30 - Plan de prélèvements

APPARTEMENT N°30 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001506

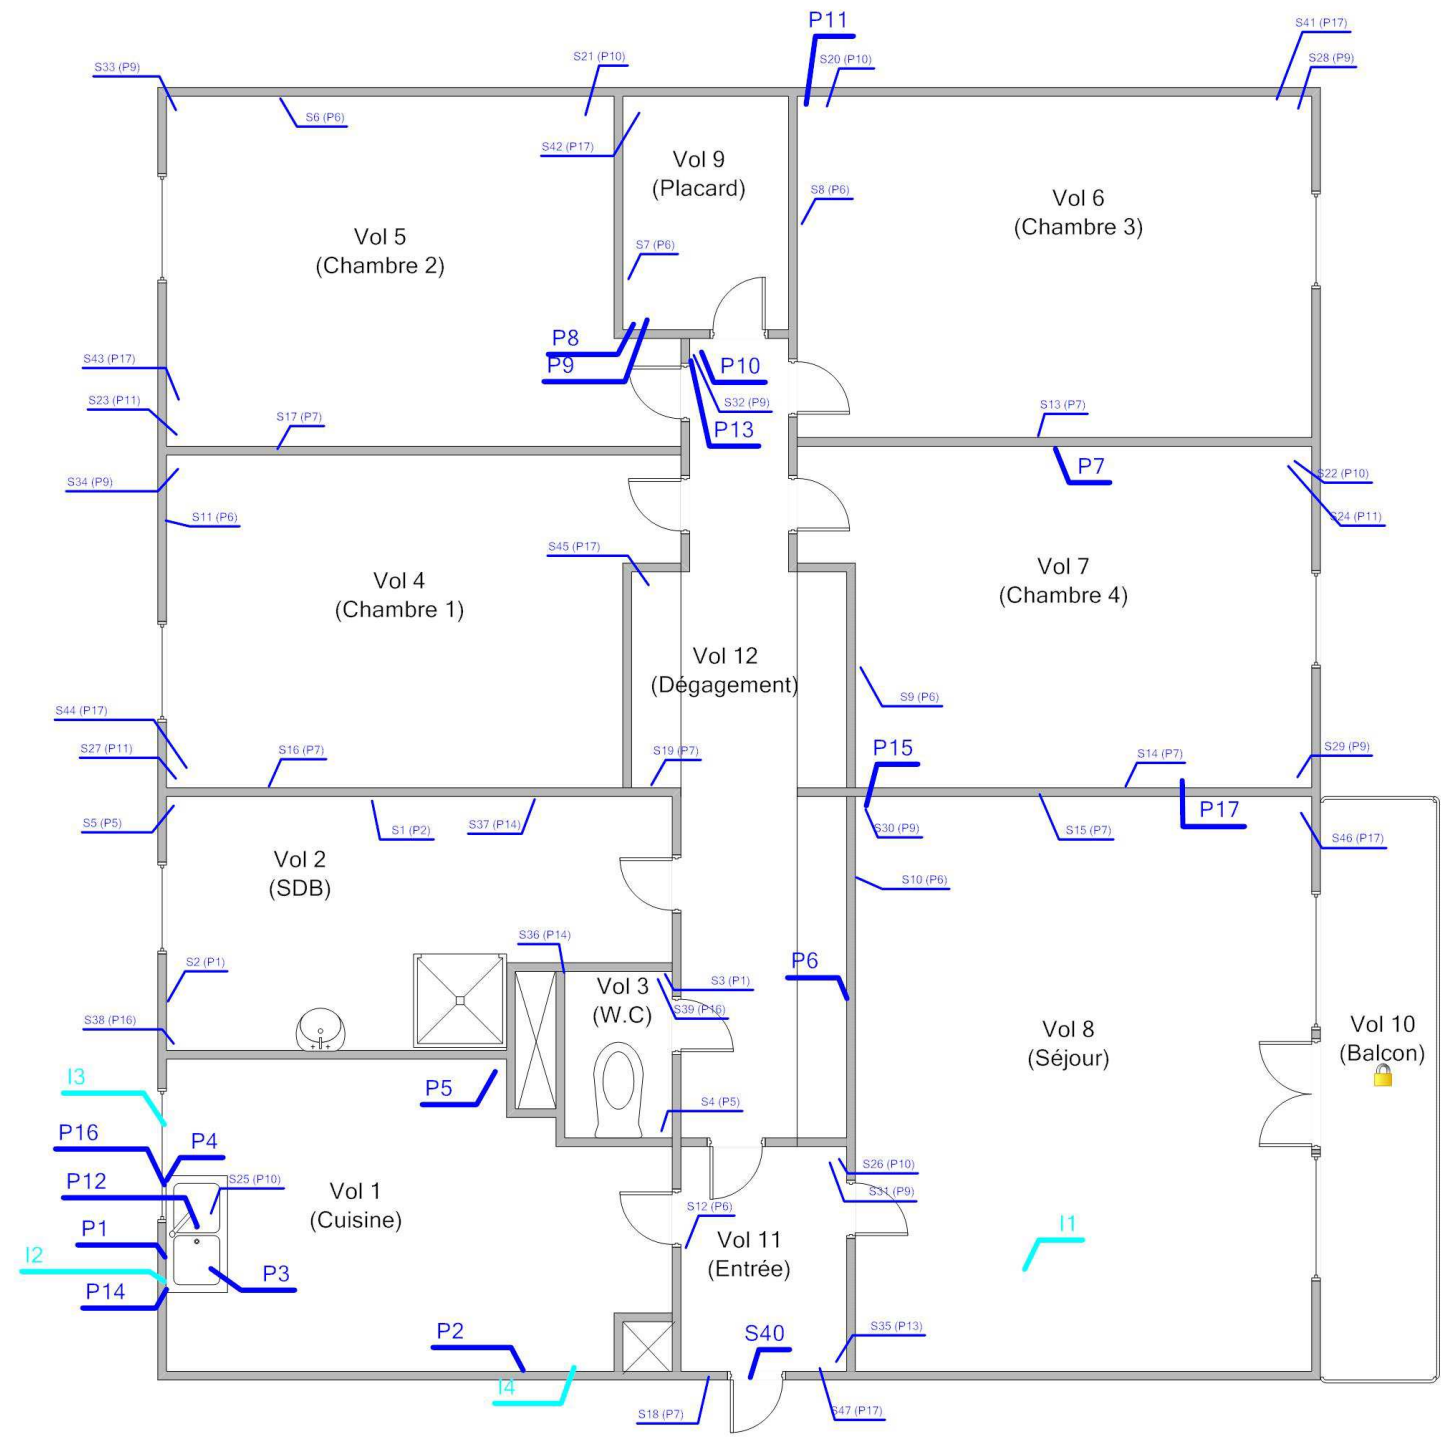

Légende

	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif
	Volume non visité



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
6 AVENUE PASTEUR - AVENUE PASTEUR 53400 CRAON	Appartement n° 30 de type 5 situé au 02 ème étage	22/05/2017	JOUSSELIN David


APPARTEMENT N°30 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001506

Légende



Volume non visité

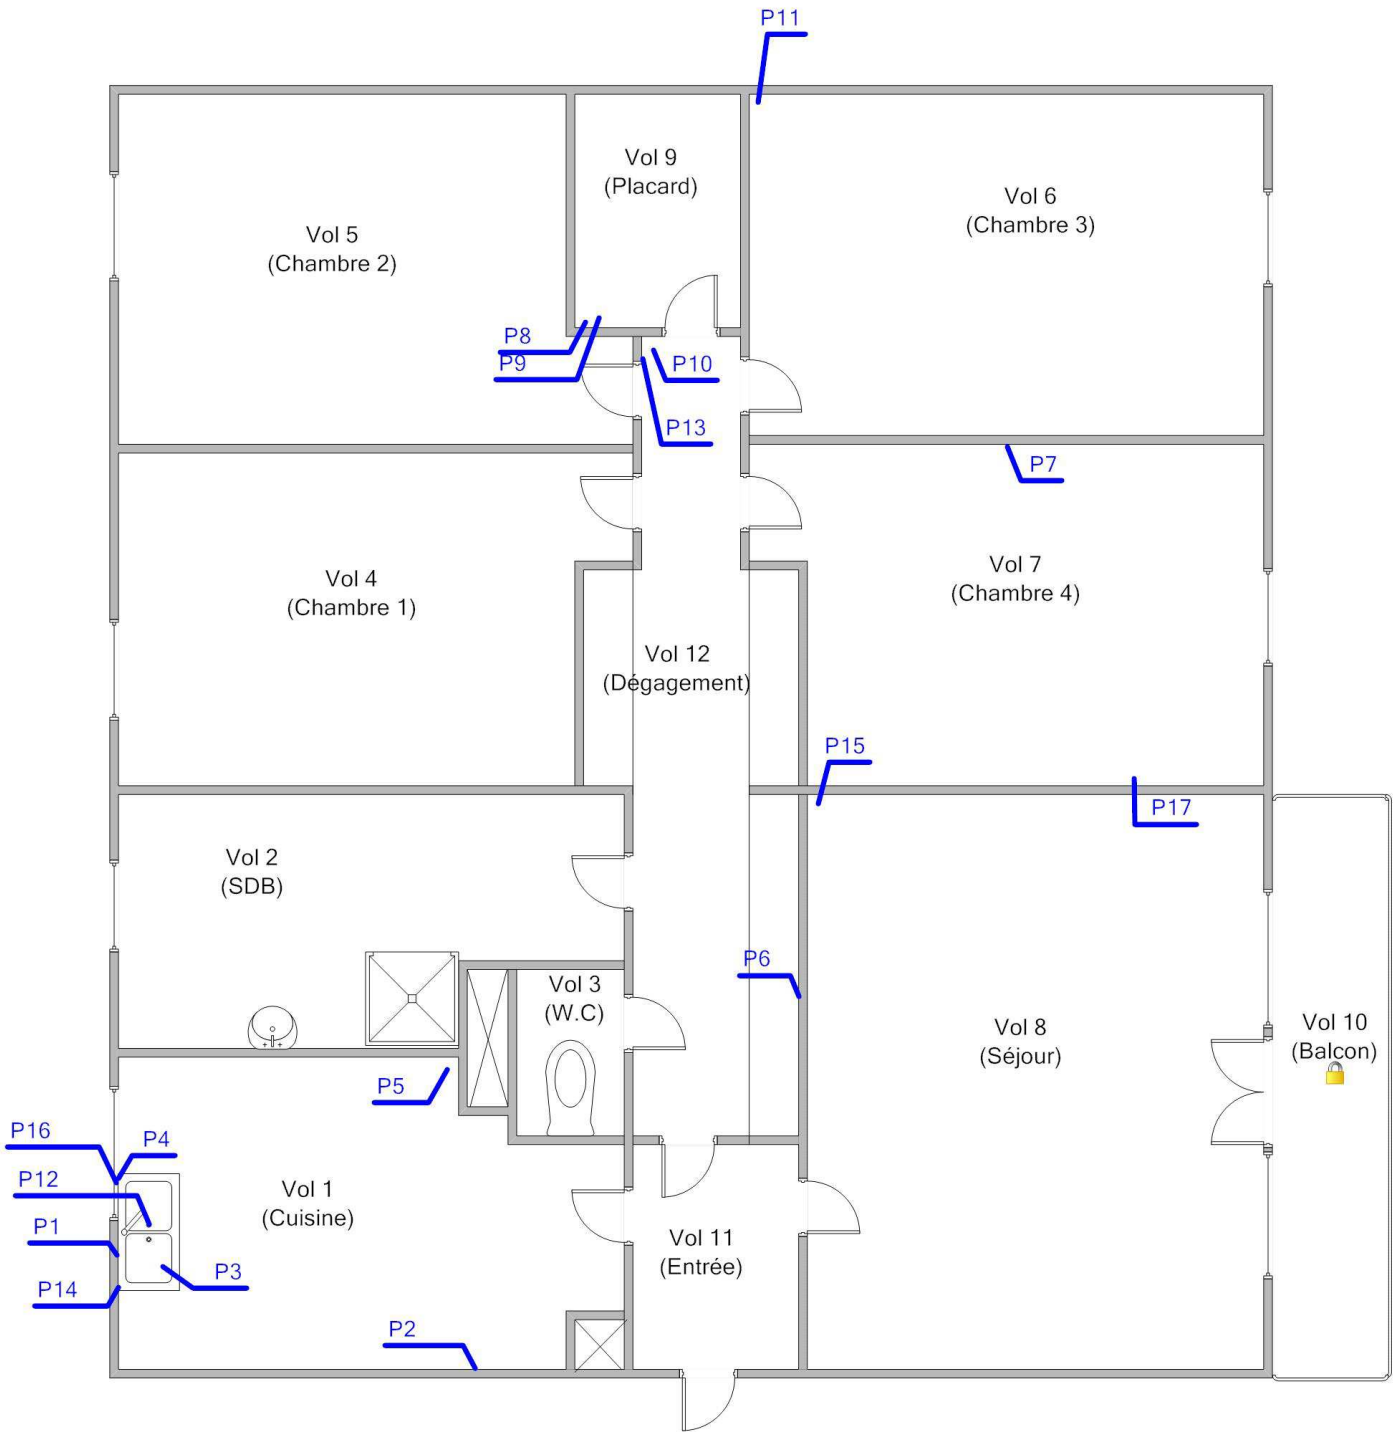

Adresse du bien
6 AVENUE PASTEUR - AVENUE PASTEUR
53400 CRAON

Désignation
Appartement n° 30 de type 5 situé au 02 ème étage

Date intervention
22/05/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
	Appartement n°30 - Vol 8 (Séjour)	I1
	Appartement n°30 - Vol 1 (Cuisine)	I2
	Appartement n°30 - Vol 1 (Cuisine)	I3
S40 - 1 (A40)	Appartement n°30 - Vol 11 (Entrée)	Absence sur marquage du matériau
	Appartement n°30 - Vol 1 (Cuisine)	I4
002HD001506 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°30 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001506 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°30 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001506 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°30 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001506 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°30 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001506 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°30 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001506 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°30 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001506 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°30 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001506 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°30 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001506 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°30 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001506 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°30 - Vol 12 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001506 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°30 - Vol 12 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001506 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°30 - Vol 7 (Chambre 4)	Prélevement négatif
002HD001506 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°30 - Vol 7 (Chambre 4)	Prélevement négatif
002HD001506 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°30 - Vol 9 (Placard)	Prélevement négatif
002HD001506 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°30 - Vol 9 (Placard)	Prélevement négatif
002HD001506 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°30 - Vol 9 (Placard)	Prélevement négatif
002HD001506 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°30 - Vol 12 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001506 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°30 - Vol 6 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002HD001506 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°30 - Vol 6 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002HD001506 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°30 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001506 n°12 - 2 (P12)	Appartement n°30 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001506 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°30 - Vol 12 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001506 n°14 - 1 (P14)	Appartement n°30 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001506 n°15 - 1 (P15)	Appartement n°30 - Vol 8 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001506 n°16 - 1 (P16)	Appartement n°30 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001506 n°16 - 2 (P16)	Appartement n°30 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD001506 n°17 - 1 (P17)	Appartement n°30 - Vol 7 (Chambre 4)	Prélevement négatif
002HD001506 n°17 - 2 (P17)	Appartement n°30 - Vol 7 (Chambre 4)	Prélevement négatif

I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



S40 - 1 (A40)



I4 - 1



002HD001506 n°1 - 1 (P1)



002HD001506 n°1 - 2 (P1)



002HD001506 n°2 - 1 (P2)



002HD001506 n°2 - 2 (P2)



002HD001506 n°3 - 1 (P3)



002HD001506 n°4 - 1 (P4)




002HD001506 n°4 - 2 (P4)



002HD001506 n°5 - 1 (P5)



002HD001506 n°5 - 2 (P5)

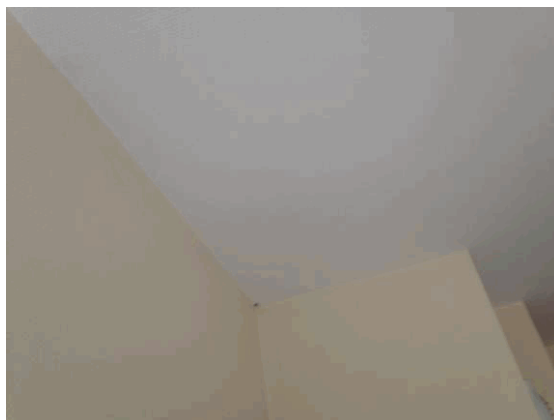

002HD001506 n°6 - 1 (P6)



002HD001506 n°6 - 2 (P6)



002HD001506 n°7 - 1 (P7)



002HD001506 n°7 - 2 (P7)



002HD001506 n°8 - 1 (P8)



002HD001506 n°8 - 2 (P8)



002HD001506 n°9 - 1 (P9)



002HD001506 n°10 - 1 (P10)



002HD001506 n°11 - 1 (P11)



002HD001506 n°11 - 2 (P11)



002HD001506 n°12 - 1 (P12)



002HD001506 n°12 - 2 (P12)



002HD001506 n°13 - 1 (P13)



002HD001506 n°14 - 1 (P14)



002HD001506 n°15 - 1 (P15)



002HD001506 n°16 - 1 (P16)



002HD001506 n°16 - 2 (P16)



002HD001506 n°17 - 1 (P17)



002HD001506 n°17 - 2 (P17)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°30 - Vol 1 (Cuisine)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°30 - Vol 1 (Cuisine)	
P3	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	Appartement n°30 - Vol 1 (Cuisine)	
P4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche avec couche en toile + peinture non séparable - Grands carreaux -	Appartement n°30 - Vol 1 (Cuisine)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris non séparable - -	Appartement n°30 - Vol 1 (Cuisine)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°30 - Vol 12 (Dégagement)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°30 - Vol 7 (Chambre 4)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant bleu + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable - -	Appartement n°30 - Vol 9 (Placard)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en vrac + sous couche de ragréage beige non séparable - -	Appartement n°30 - Vol 9 (Placard)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable - -	Appartement n°30 - Vol 12 (Dégagement)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec fibres non séparable + ragréage gris en vrac + sous couche de ragréage blanche non séparable + peinture non séparable + matériau compact gris - -	Appartement n°30 - Vol 6 (Chambre 3)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant bleu + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°30 - Vol 1 (Cuisine)	

P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant gris + colle polymère jaune avec poussières - -	Appartement n°30 - Vol 12 (Dégagement)	
P14	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle polymère jaune + peinture non séparable - -	Appartement n°30 - Vol 1 (Cuisine)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable - -	Appartement n°30 - Vol 8 (Séjour)	
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène - -	Appartement n°30 - Vol 1 (Cuisine)	
P17	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°30 - Vol 7 (Chambre 4)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-9941 EN DATE DU 10/06/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-52848
Echantillon ITGA : IT071706-9941
Reçu au laboratoire le : 30/05/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001506
Dossier client	_00079000010000500030_ 6 AVENUE PASTEUR - AVENUE PASTEUR - 53400 CRAON Appartement n° 30 de type 5 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001506001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces humides) / Vol 1 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 09/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-9942 EN DATE DU 10/06/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-52848
Echantillon ITGA : IT071706-9942
Reçu au laboratoire le : 30/05/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001506
Dossier client	_00079000010000500030_ 6 AVENUE PASTEUR - AVENUE PASTEUR - 53400 CRAON Appartement n° 30 de type 5 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001506002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces humides) / Vol 1 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 09/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-9943 EN DATE DU 10/06/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-52848
Echantillon ITGA : IT071706-9943
Reçu au laboratoire le : 30/05/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001506
Dossier client	_00079000010000500030_ 6 AVENUE PASTEUR - AVENUE PASTEUR - 53400 CRAON Appartement n° 30 de type 5 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001506003 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 1 (Cuisine)
Description ITGA	Tampon bitumineux noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Tampon bitumineux noir	META le 09/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-9944 EN DATE DU 10/06/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-52848
Echantillon ITGA : IT071706-9944
Reçu au laboratoire le : 30/05/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001506
Dossier client	_00079000010000500030_ 6 AVENUE PASTEUR - AVENUE PASTEUR - 53400 CRAON Appartement n° 30 de type 5 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001506004 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 1 (Cuisine)
Description ITGA	Colle beige en vrac / Couche plâtreuse blanche avec couche en toile / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche avec couche en toile + peinture non séparable	META le 09/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-9945 EN DATE DU 10/06/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-52848
Echantillon ITGA : IT071706-9945
Reçu au laboratoire le : 30/05/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001506
Dossier client	_00079000010000500030_ 6 AVENUE PASTEUR - AVENUE PASTEUR - 53400 CRAON Appartement n° 30 de type 5 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001506005 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces humides) / Vol 1 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris non séparable	META le 09/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-9946 EN DATE DU 10/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-52848
Echantillon ITGA : IT071706-9946
Reçu au laboratoire le : 30/05/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001506
Dossier client	_00079000010000500030_ 6 AVENUE PASTEUR - AVENUE PASTEUR - 53400 CRAON Appartement n° 30 de type 5 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001506006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces sèches) / Vol 12 (Dégagement)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 09/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-9947 EN DATE DU 10/06/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-52848
Echantillon ITGA : IT071706-9947
Reçu au laboratoire le : 30/05/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001506
Dossier client	_00079000010000500030_ 6 AVENUE PASTEUR - AVENUE PASTEUR - 53400 CRAON Appartement n° 30 de type 5 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001506007 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces sèches) / Vol 7 (Chambre 4)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 09/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-9948 EN DATE DU 10/06/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-52848
Echantillon ITGA : IT071706-9948
Reçu au laboratoire le : 30/05/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001506
Dossier client	_00079000010000500030_ 6 AVENUE PASTEUR - AVENUE PASTEUR - 53400 CRAON Appartement n° 30 de type 5 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001506008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles souples bleues avec colle jaune / Vol 9 (Placard)
Description ITGA	Revêtement cassant bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement cassant bleu + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	META le 10/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-9949 EN DATE DU 10/06/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-52848
Echantillon ITGA : IT071706-9949
Reçu au laboratoire le : 30/05/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001506
Dossier client	_00079000010000500030_ 6 AVENUE PASTEUR - AVENUE PASTEUR - 53400 CRAON Appartement n° 30 de type 5 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001506009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragrée gris pièces sèches / Vol 9 (Placard)
Description ITGA	Colle polymère jaune en faible quantité / Ragrée gris en vrac / Sous couche de ragrée beige

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragrée gris en vrac + sous couche de ragrée beige non séparable	META le 09/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-9950 EN DATE DU 10/06/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-52848
Echantillon ITGA : IT071706-9950
Reçu au laboratoire le : 30/05/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001506
Dossier client	_00079000010000500030_ 6 AVENUE PASTEUR - AVENUE PASTEUR - 53400 CRAON Appartement n° 30 de type 5 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001506010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés 30X30 beiges avec sous face rouge et colle jaune / Vol 12 (Dégagement)
Description ITGA	Revêtement bicouche souple beige et rouge / Colle polymère jaune / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META le 10/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-9951 EN DATE DU 10/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-52848
Echantillon ITGA : IT071706-9951
Reçu au laboratoire le : 30/05/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001506
Dossier client	_00079000010000500030_ 6 AVENUE PASTEUR - AVENUE PASTEUR - 53400 CRAON Appartement n° 30 de type 5 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001506011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaunes de revêtement de sol d'origine chambres / Vol 6 (Chambre 3)
Description ITGA	Colle polymère jaune avec fibres / Ragrée gris en vrac / Sous couche de ragrée blanche / Peinture / Matériau compact gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune avec fibres non séparable + ragrée gris en vrac + sous couche de ragrée blanche non séparable + peinture non séparable + matériau compact gris	META le 09/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-9952 EN DATE DU 10/06/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-52848
Echantillon ITGA : IT071706-9952
Reçu au laboratoire le : 30/05/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001506
Dossier client	_00079000010000500030_ 6 AVENUE PASTEUR - AVENUE PASTEUR - 53400 CRAON Appartement n° 30 de type 5 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001506012 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles cassantes bleues avec colle marron / Vol 1 (Cuisine)
Description ITGA	Revêtement cassant bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement cassant bleu + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable + peinture non séparable	META le 09/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-9953 EN DATE DU 10/06/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-52848
Echantillon ITGA : IT071706-9953
Reçu au laboratoire le : 30/05/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001506
Dossier client	_00079000010000500030_ 6 AVENUE PASTEUR - AVENUE PASTEUR - 53400 CRAON Appartement n° 30 de type 5 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001506013 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles cassantes bleues avec colle jaune / Vol 12 (Dégagement)
Description ITGA	Revêtement cassant gris / Colle polymère jaune avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement cassant gris + colle polymère jaune avec poussières	META le 09/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-9954 EN DATE DU 10/06/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-52848
Echantillon ITGA : IT071706-9954
Reçu au laboratoire le : 30/05/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001506
Dossier client	_00079000010000500030_ 6 AVENUE PASTEUR - AVENUE PASTEUR - 53400 CRAON Appartement n° 30 de type 5 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001506014 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe plastique / Vol 1 (Cuisine)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle polymère jaune + peinture non séparable	META le 09/06/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-9955 EN DATE DU 10/06/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-52848
Echantillon ITGA : IT071706-9955
Reçu au laboratoire le : 30/05/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001506
Dossier client	_00079000010000500030_ 6 AVENUE PASTEUR - AVENUE PASTEUR - 53400 CRAON Appartement n° 30 de type 5 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001506015 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles cassantes grises avec colle jaune / Vol 8 (Séjour)
Description ITGA	Revêtement cassant gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement cassant gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	META le 09/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-9956 EN DATE DU 10/06/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-52848
Echantillon ITGA : IT071706-9956
Reçu au laboratoire le : 30/05/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001506
Dossier client	_00079000010000500030_ 6 AVENUE PASTEUR - AVENUE PASTEUR - 53400 CRAON Appartement n° 30 de type 5 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001506016 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragrée gris pièces humides / Vol 1 (Cuisine)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragrée gris / Matériau compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragrée gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	META le 09/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-9957 EN DATE DU 10/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-52848
Echantillon ITGA : IT071706-9957
Reçu au laboratoire le : 30/05/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001506
Dossier client	_00079000010000500030_ 6 AVENUE PASTEUR - AVENUE PASTEUR - 53400 CRAON Appartement n° 30 de type 5 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001506017 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces sèches) / Vol 7 (Chambre 4)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 09/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste