

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	22 RUE DU HAUT ROCHER - ILN HAUT ROCHER
CP - Ville :	53000 LAVAL
Référence client :	_00084000010000200025_
Date du repérage :	02/08/2017
Désignation :	Appartement n° 25 de type 3 situé au 06 ème étage



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	22 RUE DU HAUT ROCHER - ILN HAUT ROCHER 53000 LAVAL	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00084000010000200025_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 25 de type 3 situé au 06 ème étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) ALLEE Alain D.JOUSSELIN (0800400100) 02/08/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 14/08/2017 A Riorges, le 14/08/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria - Numéro attestation : CPDI 4449 V1 Délivré le : 27/06/2017		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
Appartement n°25 - Vol 1 (Entrée) Appartement n°25 - Vol 3 (Chambre 1) Appartement n°25 - Vol 5 (Chambre 2) Appartement n°25 - Vol 7 (SDB) Appartement n°25 - Vol 9 (W.C)	Appartement n°25 - Vol 2 (Séjour) Appartement n°25 - Vol 4 (Rangement) Appartement n°25 - Vol 6 (Dégagement) Appartement n°25 - Vol 8 (Cuisine)



Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°25	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Rangement) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (SDB) - Vol 8 (Cuisine) - Vol 9 (W.C)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°25	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Rangement) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (SDB) - Vol 8 (Cuisine) - Vol 9 (W.C)	
Revêtement de mur	Appartement n°25	Vol 1 (Entrée) - Vol 7 (SDB) - Vol 8 (Cuisine) - Vol 9 (W.C)	
Revêtement de sol	Appartement n°25	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Rangement) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (SDB) - Vol 8 (Cuisine) - Vol 9 (W.C)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°25	Vol 8 (Cuisine)	



K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 3 (Chambre 1)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 8 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 8 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Rangement)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 7 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (Entrée)	porte d'entrée	porte rimplacer en 2014

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseriers (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC type 4/16/4
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Commentaire n°1 : Réserve 1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseriers (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Réserve 2 :

Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 7 (SDB) - Appartement n°25	Inaccessible sans sondage destructif	Dérioré et sous la douche

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement n°25	Vol 8 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	S22						Négatif sur marquageevier daté de 2003
Appartement n°25	Vol 8 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°25	Vol 8 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°25	Vol 2 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°25	Vol 3 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°25	Vol 5 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°25	Vol 7 (SDB)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°25	Vol 3 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment porteur pièces sèches	P1	Réalisation d'un prélèvement		002VZ00083 n°1 - 1 - 002VZ00083 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°25	Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Rangement) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit ciment porteur pièces sèches	P1 - S1 - S2 - S3 - S4 - S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002VZ00083 n°1 - 1 - 002VZ00083 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°25	Vol 3 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre cloisons pièces sèches	P2	Réalisation d'un prélèvement		002VZ00083 n°2 - 1 - 002VZ00083 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°25	Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Rangement) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre cloisons pièces sèches	S6 - S7 - S8 - S9 - S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002VZ00083 n°2 - 1 - 002VZ00083 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°25	Vol 7 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit ciment porteurs pièces humides	P4	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 083 n°4 - 1 - 002VZ000 083 n°4 - 2	P4	Enduit compact blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°25	Vol 8 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit ciment porteurs pièces humides	S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002VZ000 083 n°4 - 1 - 002VZ000 083 n°4 - 2	P4	Enduit compact blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°25	Vol 8 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre cloisons pièces humides	P5	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 083 n°5 - 1 - 002VZ000 083 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°25	Vol 7 (SDB) - Vol 9 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre cloisons pièces humides	S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002VZ000 083 n°5 - 1 - 002VZ000 083 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°25	Vol 3 (Chambre 1)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°25	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	porte d'entrée	I5			I5 - 1				porte rmlacer en 2014

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°25	Vol 4 (Rangement)	Plafonds	Enduit plâtre pièces sèches	P3	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 083 n°3 - 1	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°25	Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (Chambre 1)	Plafonds	Enduit plâtre pièces sèches	S12 - S13 - S14 - S15 - S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002VZ000 083 n°3 - 1	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°25	Vol 9 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre plafonds pièces humides	P6	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 083 n°6 - 1	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°25	Vol 7 (SDB) - Vol 8 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre plafonds pièces humides	S20 - S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002VZ000 083 n°6 - 1	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°25	Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche cuisine)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 083 n°7 - 1 - 002VZ000 083 n°7 - 2	P7 Phase 1	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°25	Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche cuisine)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 083 n°7 - 1 - 002VZ000 083 n°7 - 2	P7 Phase 2	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°25	Vol 7 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de plinthe plastique grise	P9	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 083 n°9 - 1 - 002VZ000 083 n°9 - 2	P9	Colle polymère jaune non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°25	Vol 8 (Cuisine) - Vol 9 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de plinthe plastique grise	S25 - S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002VZ000 083 n°9 - 1 - 002VZ000 083 n°9 - 2	P9	Colle polymère jaune non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°25	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de mur	Colle de plinthe plastique gris claire	P10	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 083 n°10 - 1 - 002VZ000 083 n°10 - 2	P10	Matériau souple blanc en faible quantité non séparable + matériau mousse blanche	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°25	Vol 7 (SDB)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol pièces humides	P8	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 083 n°8 - 1 - 002VZ000 083 n°8 - 2	P8	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage rose non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°25	Vol 9 (W.C) - Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol pièces humides	S23 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002VZ000 083 n°8 - 1 - 002VZ000 083 n°8 - 2	P8	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage rose non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°25	Vol 3 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	P11	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 083 n°11 - 1	P11	Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°25	Vol 4 (Rangement) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 7 (SDB) - Vol 8 (Cuisine) - Vol 9 (W.C) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 2 (Séjour) - Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	S27 - S28 - S29 - S30 - S31 - S32 - S33 - S34	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002VZ00083 n°11 - 1	P11	Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°25	Vol 3 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol pièces sèches	P12	Réalisation d'un prélèvement		002VZ00083 n°12 - 1	P12	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°25	Vol 4 (Rangement) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol pièces sèches	S35 - S36 - S37 - S38 - S39	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002VZ00083 n°12 - 1	P12	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°25	Vol 3 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Moquettes rouge avec sous-couche colle jaune	P13	Réalisation d'un prélèvement		002VZ00083 n°13 - 1 - 002VZ00083 n°13 - 2	P13	Moquette marron avec poussières + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°25	Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°25	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°25	Vol 6 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°25	Vol 9 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°25	Vol 7 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°25	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°25	Vol 4 (Rangement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°25	Vol 3 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°25	Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°25	Appartement n°25 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°25	Appartement n°25 - Plan de prélèvements



APPARTEMENT N°25 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002VZ000083

Légende

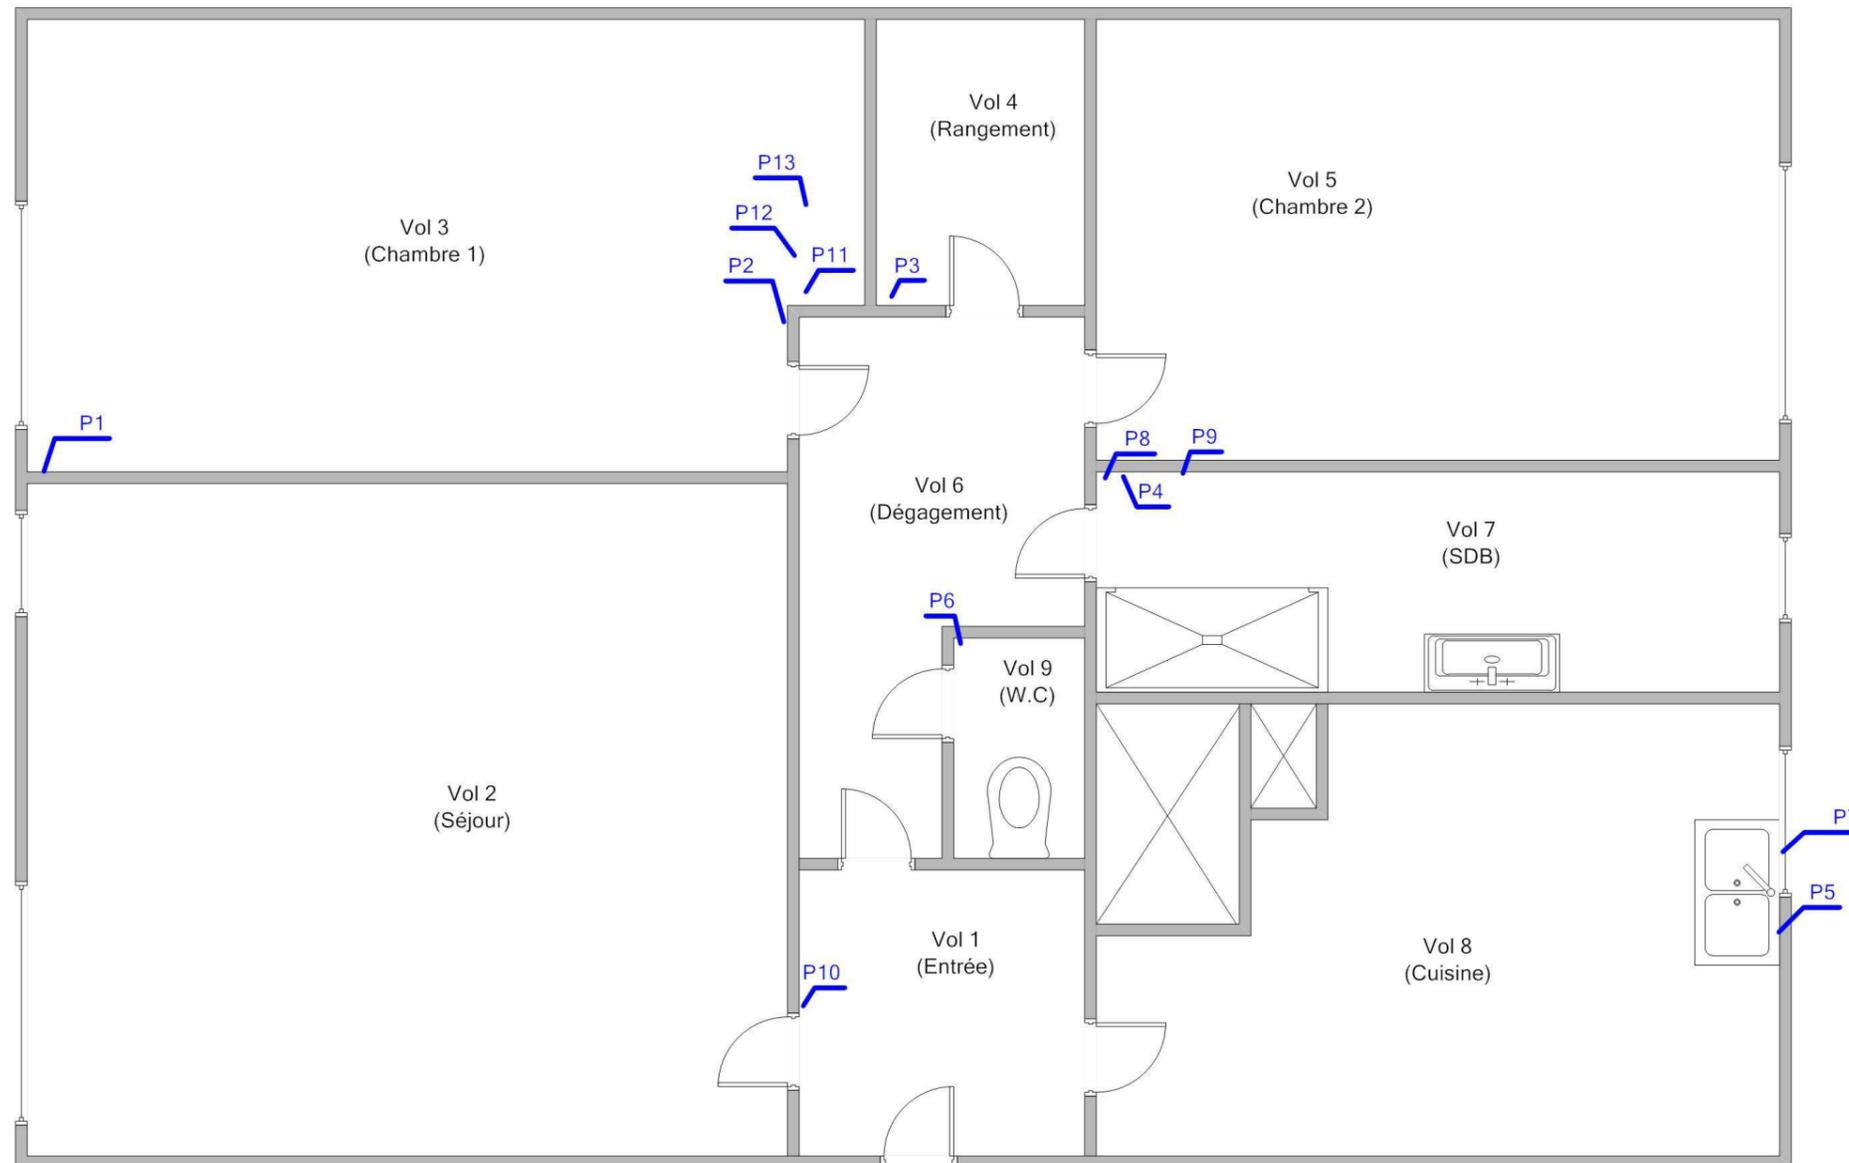

Adresse du bien
22 RUE DU HAUT ROCHER - ILN HAUT ROCHER
53000 LAVAL

Désignation
Appartement n° 25 de type 3 situé au 06 ème étage

Date intervention
02/08/2017

Technicien intervenant
ALLEE Alain

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002VZ000083 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°25 - Vol 3 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002VZ000083 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°25 - Vol 3 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002VZ000083 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°25 - Vol 3 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002VZ000083 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°25 - Vol 3 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002VZ000083 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°25 - Vol 4 (Rangement)	Prélevement négatif
002VZ000083 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°25 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000083 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°25 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000083 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°25 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000083 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°25 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000083 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°25 - Vol 9 (W.C)	Prélevement négatif
002VZ000083 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°25 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000083 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°25 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000083 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°25 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000083 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°25 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000083 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°25 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000083 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°25 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000083 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°25 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000083 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°25 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000083 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°25 - Vol 3 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002VZ000083 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°25 - Vol 3 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002VZ000083 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°25 - Vol 3 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002VZ000083 n°13 - 2 (P13)	Appartement n°25 - Vol 3 (Chambre 1)	Prélevement négatif
	Appartement n°25 - Vol 3 (Chambre 1)	I1
	Appartement n°25 - Vol 8 (Cuisine)	I2
	Appartement n°25 - Vol 8 (Cuisine)	I3
	Appartement n°25 - Vol 8 (Cuisine)	I4
	Appartement n°25 - Vol 1 (Entrée)	I5



002VZ000083 n°1 - 1 (P1)




002VZ000083 n°1 - 2 (P1)



002VZ000083 n°2 - 1 (P2)



002VZ000083 n°2 - 2 (P2)

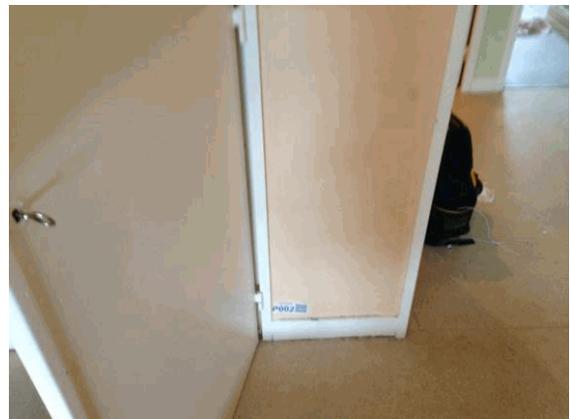

002VZ000083 n°3 - 1 (P3)



002VZ000083 n°4 - 1 (P4)



002VZ000083 n°4 - 2 (P4)



002VZ000083 n°5 - 1 (P5)



002VZ000083 n°5 - 2 (P5)



002VZ000083 n°6 - 1 (P6)



002VZ000083 n°7 - 1 (P7)



002VZ000083 n°7 - 2 (P7)



002VZ000083 n°8 - 1 (P8)



002VZ000083 n°8 - 2 (P8)



002VZ000083 n°9 - 1 (P9)



002VZ000083 n°9 - 2 (P9)



002VZ000083 n°10 - 1 (P10)



002VZ000083 n°10 - 2 (P10)



002VZ000083 n°11 - 1 (P11)



002VZ000083 n°12 - 1 (P12)




002VZ000083 n°13 - 1 (P13)



002VZ000083 n°13 - 2 (P13)



I1 - 1

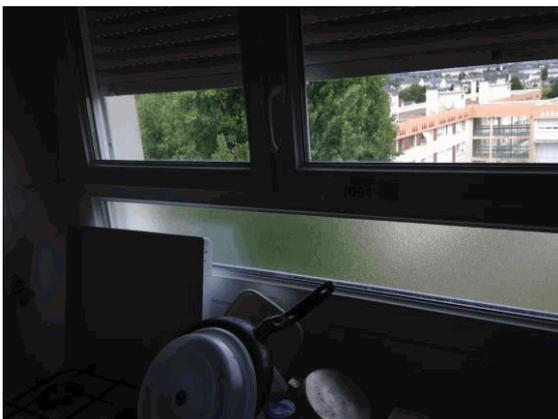

I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



I5 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable - -	Appartement n°25 - Vol 3 (Chambre 1)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°25 - Vol 3 (Chambre 1)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable - -	Appartement n°25 - Vol 4 (Rangement)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable - -	Appartement n°25 - Vol 7 (SDB)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac - -	Appartement n°25 - Vol 8 (Cuisine)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°25 - Vol 9 (W.C)	
P7 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige non séparable + couche plâtréuse blanche - -	Appartement n°25 - Vol 8 (Cuisine)	
P7 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture - -	Appartement n°25 - Vol 8 (Cuisine)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage rose non séparable + ragréage gris non séparable - -	Appartement n°25 - Vol 7 (SDB)	
P9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle polymère jaune non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°25 - Vol 7 (SDB)	
P10	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau souple blanc en faible quantité non séparable + matériau mousse blanche - -	Appartement n°25 - Vol 1 (Entrée)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable - -	Appartement n°25 - Vol 3 (Chambre 1)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°25 - Vol 3 (Chambre 1)	
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette marron avec poussières + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable - -	Appartement n°25 - Vol 3 (Chambre 1)	



RAPPORT D'ESSAI N° IT141708-16259 EN DATE DU 11/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-76663
Echantillon ITGA : IT141708-16259
Reçu au laboratoire le : 07/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000083
Dossier client	_00084000010000200025_ 22 RUE DU HAUT ROCHER - ILN HAUT ROCHER - 53000 LAVAL Appartement n° 25 de type 3 situé au 06 ème étage
Echantillon	002VZ000083001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment porteur pièces sèches / Vol 3 (Chambre 1)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META le 11/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Kévin GUILLOIS - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT141708-16260 EN DATE DU 11/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-76663
Echantillon ITGA : IT141708-16260
Reçu au laboratoire le : 07/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000083
Dossier client	_00084000010000200025_ 22 RUE DU HAUT ROCHER - ILN HAUT ROCHER - 53000 LAVAL Appartement n° 25 de type 3 situé au 06 ème étage
Echantillon	002VZ000083002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre cloisons pièces sèches / Vol 3 (Chambre 1)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 11/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Kévin GUILLOIS - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT141708-16261 EN DATE DU 11/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-76663
Echantillon ITGA : IT141708-16261
Reçu au laboratoire le : 07/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000083
Dossier client	_00084000010000200025_ 22 RUE DU HAUT ROCHER - ILN HAUT ROCHER - 53000 LAVAL Appartement n° 25 de type 3 situé au 06 ème étage
Echantillon	002VZ000083003 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre pièces sèches / Vol 4 (Rangement)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau gris en faible quantité en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META le 11/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Kévin GUILLOIS - Analyste





RAPPORT D'ESSAI N° IT141708-16262 EN DATE DU 11/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-76663
Echantillon ITGA : IT141708-16262
Reçu au laboratoire le : 07/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000083
Dossier client	_00084000010000200025_ 22 RUE DU HAUT ROCHER - ILN HAUT ROCHER - 53000 LAVAL Appartement n° 25 de type 3 situé au 06 ème étage
Echantillon	002VZ000083004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment porteurs pièces humides / Vol 7 (SDB)
Description ITGA	Enduit compact blanc en vrac / Peinture / Matériau gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit compact blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META le 11/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Kévin GUILLOIS - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT141708-16263 EN DATE DU 11/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-76663
Echantillon ITGA : IT141708-16263
Reçu au laboratoire le : 07/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000083
Dossier client	_00084000010000200025_ 22 RUE DU HAUT ROCHER - ILN HAUT ROCHER - 53000 LAVAL Appartement n° 25 de type 3 situé au 06 ème étage
Echantillon	002VZ000083005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre cloisons pièces humides / Vol 8 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac	META le 11/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Kévin GUILLOIS - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT141708-16264 EN DATE DU 11/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-76663
Echantillon ITGA : IT141708-16264
Reçu au laboratoire le : 07/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000083
Dossier client	_00084000010000200025_ 22 RUE DU HAUT ROCHER - ILN HAUT ROCHER - 53000 LAVAL Appartement n° 25 de type 3 situé au 06 ème étage
Echantillon	002VZ000083006 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre plafonds pièces humides / Vol 9 (W.C)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 11/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Kévin GUILLOIS - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT141708-16265 EN DATE DU 11/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-76663
Echantillon ITGA : IT141708-16265
Reçu au laboratoire le : 07/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000083
Dossier client	_00084000010000200025_ 22 RUE DU HAUT ROCHER - ILN HAUT ROCHER - 53000 LAVAL Appartement n° 25 de type 3 situé au 06 ème étage
Echantillon	002VZ000083007 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche cuisine) / Vol 8 (Cuisine)
Description ITGA	Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Peinture / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche	META le 11/08/2017	Amiante non détecté	---	1
▶ Peinture	META le 11/08/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Kévin GUILLOIS - Analyste





RAPPORT D'ESSAI N° IT141708-16266 EN DATE DU 11/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-76663
Echantillon ITGA : IT141708-16266
Reçu au laboratoire le : 07/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000083
Dossier client	_00084000010000200025_ 22 RUE DU HAUT ROCHER - ILN HAUT ROCHER - 53000 LAVAL Appartement n° 25 de type 3 situé au 06 ème étage
Echantillon	002VZ000083008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaune de revêtement de sol pièces humides / Vol 7 (SDB)
Description ITGA	Colle polymère jaune avec couche en mousse / Ragréage rose / Ragréage gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage rose non séparable + ragréage gris non séparable	META le 11/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Kévin GUILLOIS - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT141708-16267 EN DATE DU 11/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-76663
Echantillon ITGA : IT141708-16267
Reçu au laboratoire le : 07/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000083
Dossier client	_00084000010000200025_ 22 RUE DU HAUT ROCHER - ILN HAUT ROCHER - 53000 LAVAL Appartement n° 25 de type 3 situé au 06 ème étage
Echantillon	002VZ000083009 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe plastique grise / Vol 7 (SDB)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Toile fibreuse blanche / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	META le 11/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Kévin GUILLOIS - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT141708-16268 EN DATE DU 11/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-76663
Echantillon ITGA : IT141708-16268
Reçu au laboratoire le : 07/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000083
Dossier client	_00084000010000200025_ 22 RUE DU HAUT ROCHER - ILN HAUT ROCHER - 53000 LAVAL Appartement n° 25 de type 3 situé au 06 ème étage
Echantillon	002VZ000083010 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe plastique gris claire / Vol 1 (Entrée)
Description ITGA	Matériau souple blanc en faible quantité / Matériau mousse blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau souple blanc en faible quantité non séparable + matériau mousse blanche	META le 11/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Kévin GUILLOIS - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT141708-16269 EN DATE DU 11/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-76663
Echantillon ITGA : IT141708-16269
Reçu au laboratoire le : 07/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000083
Dossier client	_00084000010000200025_ 22 RUE DU HAUT ROCHER - ILN HAUT ROCHER - 53000 LAVAL Appartement n° 25 de type 3 situé au 06 ème étage
Echantillon	002VZ000083011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 3 (Chambre 1)
Description ITGA	Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	META le 11/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Kévin GUILLOIS - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT141708-16270 EN DATE DU 11/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-76663
Echantillon ITGA : IT141708-16270
Reçu au laboratoire le : 07/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000083
Dossier client	_00084000010000200025_ 22 RUE DU HAUT ROCHER - ILN HAUT ROCHER - 53000 LAVAL Appartement n° 25 de type 3 situé au 06 ème étage
Echantillon	002VZ000083012 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaune de revêtement de sol pièces sèches / Vol 3 (Chambre 1)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + peinture non séparable	META le 11/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Kévin GUILLOIS - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT141708-16271 EN DATE DU 11/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-76663
Echantillon ITGA : IT141708-16271
Reçu au laboratoire le : 07/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000083
Dossier client	_00084000010000200025_ 22 RUE DU HAUT ROCHER - ILN HAUT ROCHER - 53000 LAVAL Appartement n° 25 de type 3 situé au 06 ème étage
Echantillon	002VZ000083013 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes rouge avec sous-couche colle jaune / Vol 3 (Chambre 1)
Description ITGA	Moquette marron avec poussières / Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage gris en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Moquette marron avec poussières + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	META le 11/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Kévin GUILLOIS - Analyste

