

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	18 RUE DU HAUT ROCHER - ILN HAUT ROCHER
CP - Ville :	53000 LAVAL
Référence client :	_00084000010000300031_
Date du repérage :	02/08/2017
Désignation :	Appartement n° 31 de type 4 situé au 02 ème étage



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	18 RUE DU HAUT ROCHER - ILN HAUT ROCHER 53000 LAVAL	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00084000010000300031_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 31 de type 4 situé au 02 ème étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) ALLEE Alain D.JOUSSELIN (0800400100) 02/08/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 14/08/2017 A Riorges, le 14/08/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria - Numéro attestation : CPDI 4449 V1 Délivré le : 27/06/2017		Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Appartement n°31 - Vol 1 (Entrée) Appartement n°31 - Vol 3 (Séjour) Appartement n°31 - Vol 5 (Rangement) Appartement n°31 - Vol 7 (W.C) Appartement n°31 - Vol 9 (SDB)	Appartement n°31 - Vol 2 (Salon) Appartement n°31 - Vol 4 (Chambre 1) Appartement n°31 - Vol 6 (Dégagement) Appartement n°31 - Vol 8 (Chambre 2) Appartement n°31 - Vol 10 (Cuisine)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°31	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Salon) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Rangement) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (W.C) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (SDB) - Vol 10 (Cuisine)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°31	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Salon) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Rangement) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (W.C) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (SDB) - Vol 10 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Appartement n°31	Vol 1 (Entrée) - Vol 7 (W.C) - Vol 9 (SDB) - Vol 10 (Cuisine)	
Revêtement de sol	Appartement n°31	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Salon) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Rangement) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (W.C) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (SDB) - Vol 10 (Cuisine)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°31	Vol 10 (Cuisine)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 10 (Cuisine)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 9 (SDB)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 8 (Chambre 2)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Chambre 1)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Séjour)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Salon)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 10 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 10 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Salon)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 10 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 9 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 8 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (Salon)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (Salon)	Panneaux de cloisons bois	aucun prélèvement sans sondage destructifs
Vol 3 (Séjour)	Panneaux de cloisons bois	aucun prélèvement sans sondage destructifs
Vol 4 (Chambre 1)	Panneaux de cloisons bois	aucun prélèvement sans sondage destructifs
Vol 1 (Entrée)	porte d'entrée	porte remplacer en 2014

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC type 4/16/4
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Commentaire n°1 : Réserve 1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Réserve 2 :

Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Appartement n°31 - Vol 11 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	
Vol 9 (SDB) - Appartement n°31	Inaccessible sans sondage destructif	Dérrière et sous la douche

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°31	Vol 10 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	S22							Négatif sur marquageevier daté de 2003
Appartement n°31	Vol 10 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°31	Vol 10 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°31	Vol 9 (SDB)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°31	Vol 8 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°31	Vol 4 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°31	Vol 3 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°31	Vol 2 (Salon)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°31	Vol 8 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit ciment porteur pièces sèches	P1	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 084 n°1 - 1 - 002VZ000 084 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 8 (Chambre 2) - Vol 5 (Rangement) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 3 (Séjour) - Vol 2 (Salon) - Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit ciment porteur pièces sèches	P1 - S1 - S2 - S3 - S4 - S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002VZ000 084 n°1 - 1 - 002VZ000 084 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 8 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre cloisons pièces sèches	P2	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 084 n°2 - 1 - 002VZ000 084 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°31	Vol 8 (Chambre 2) - Vol 5 (Rangement) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 1 (Entrée) - Vol 3 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre cloisons pièces sèches	P2 - S6 - S7 - S8 - S9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002VZ000 084 n°2 - 1 - 002VZ000 084 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 10 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit ciment porteurs pièces humides	P4	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 084 n°4 - 1 - 002VZ000 084 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux gris en vrac avec poussières + peintures multiples en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 9 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit ciment porteurs pièces humides	S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002VZ000 084 n°4 - 1 - 002VZ000 084 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux gris en vrac avec poussières + peintures multiples en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 10 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre cloisons pièces humides	P5	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 084 n°5 - 1 - 002VZ000 084 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 9 (SDB) - Vol 7 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre cloisons pièces humides	S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002VZ000 084 n°5 - 1 - 002VZ000 084 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 10 (Cuisine)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°31	Vol 9 (SDB)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°31	Vol 8 (Chambre 2)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°31	Vol 4 (Chambre 1)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°31	Vol 3 (Séjour)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°31	Vol 2 (Salon)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°31	Vol 2 (Salon)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons bois	I5			I5 - 1				aucun prélèvement sans sondage destructifs
Appartement n°31	Vol 3 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons bois	I5			I5 - 1				aucun prélèvement sans sondage destructifs
Appartement n°31	Vol 4 (Chambre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons bois	I5			I5 - 1				aucun prélèvement sans sondage destructifs
Appartement n°31	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	porte d'entrée	I6							porte remplacer en 2014

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°31	Vol 5 (Rangement)	Plafonds	Enduit plâtre pièces sèches	P3	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000084 n°3 - 1	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 8 (Chambre 2) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 1 (Entrée) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 2 (Salon)	Plafonds	Enduit plâtre pièces sèches	S11 - S12 - S13 - S14 - S15 - S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002VZ000084 n°3 - 1	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 9 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre plafonds pièces humides	P6	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000084 n°6 - 1	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 7 (W.C) - Vol 10 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre plafonds pièces humides	S20 - S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002VZ000084 n°6 - 1	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°31	Vol 10 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche cuisine)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000084 n°7 - 1 - 002VZ000084 n°7 - 2	P7	Peinture non séparable + carrelage + colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de mur	Colle de plinthe grise	S27							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002VZ000082
Appartement n°31	Vol 10 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de plinthe grise	S27							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002VZ000082
Appartement n°31	Vol 7 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de plinthe grise	S27							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002VZ000082
Appartement n°31	Vol 9 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de plinthe grise	S27							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002VZ000082



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°31	Vol 10 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol pièces humides	P8	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000084 n°8 - 1	P8	Revêtement bicouche souple rouge + colle polymère jaune avec poussières + ragréage gris en faible quantité non séparable + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 9 (SDB) - Vol 7 (W.C)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol pièces humides	S23 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002VZ000084 n°8 - 1	P8	Revêtement bicouche souple rouge + colle polymère jaune avec poussières + ragréage gris en faible quantité non séparable + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 10 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques gris + colle jaune	P9	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000084 n°9 - 1	P9	Revêtement souple gris et rouge avec couche en toile + colle polymère jaune avec poussières + ragréage gris en faible quantité non séparable + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non sé	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°31	Vol 9 (SDB) - Vol 7 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques gris + colle jaune	S25 - S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002VZ000084 n°9 - 1	P9	Revêtement souple gris et rouge avec couche en toile + colle polymère jaune avec poussières + ragréage gris en faible quantité non séparable + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non sé	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 10 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	P10	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000084 n°10 - 1 - 002VZ000084 n°10 - 2	P10	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + matériau compact gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 9 (SDB) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 5 (Rangement) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 3 (Séjour) - Vol 2 (Salon) - Vol 1 (Entrée) - Vol 7 (W.C) - Vol 6 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage	S28 - S29 - S30 - S31 - S32 - S33 - S34 - S35 - S36	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002VZ000084 n°10 - 1 - 002VZ000084 n°10 - 2	P10	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + matériau compact gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol pièces sèches	P11	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000084 n°11 - 1 - 002VZ000084 n°11 - 2	P11	Colle polymère jaune avec fibres non séparable + peinture non séparable + ragréage gris avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 2 (Salon) - Vol 1 (Entrée) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 5 (Rangement) - Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol pièces sèches	S37 - S38 - S39 - S40 - S41 - S42	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002VZ000084 n°11 - 1 - 002VZ000084 n°11 - 2	P11	Colle polymère jaune avec fibres non séparable + peinture non séparable + ragréage gris avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°31	Vol 5 (Rangement)	Revêtement de sol	Lés plastiques beige	P12	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000084 n°12 - 1 - 002VZ000084 n°12 - 2	P12	Peinture non séparable + revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + sous couche de ragréage bl	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 10 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°31	Vol 9 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°31	Vol 8 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°31	Vol 6 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°31	Vol 7 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°31	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°31	Vol 2 (Salon)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°31	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°31	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.





ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°31	Appartement n°31 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°31	Appartement n°31 - Plan de prélèvements

APPARTEMENT N°31 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002VZ000084

Légende

	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif
	Volume non visité

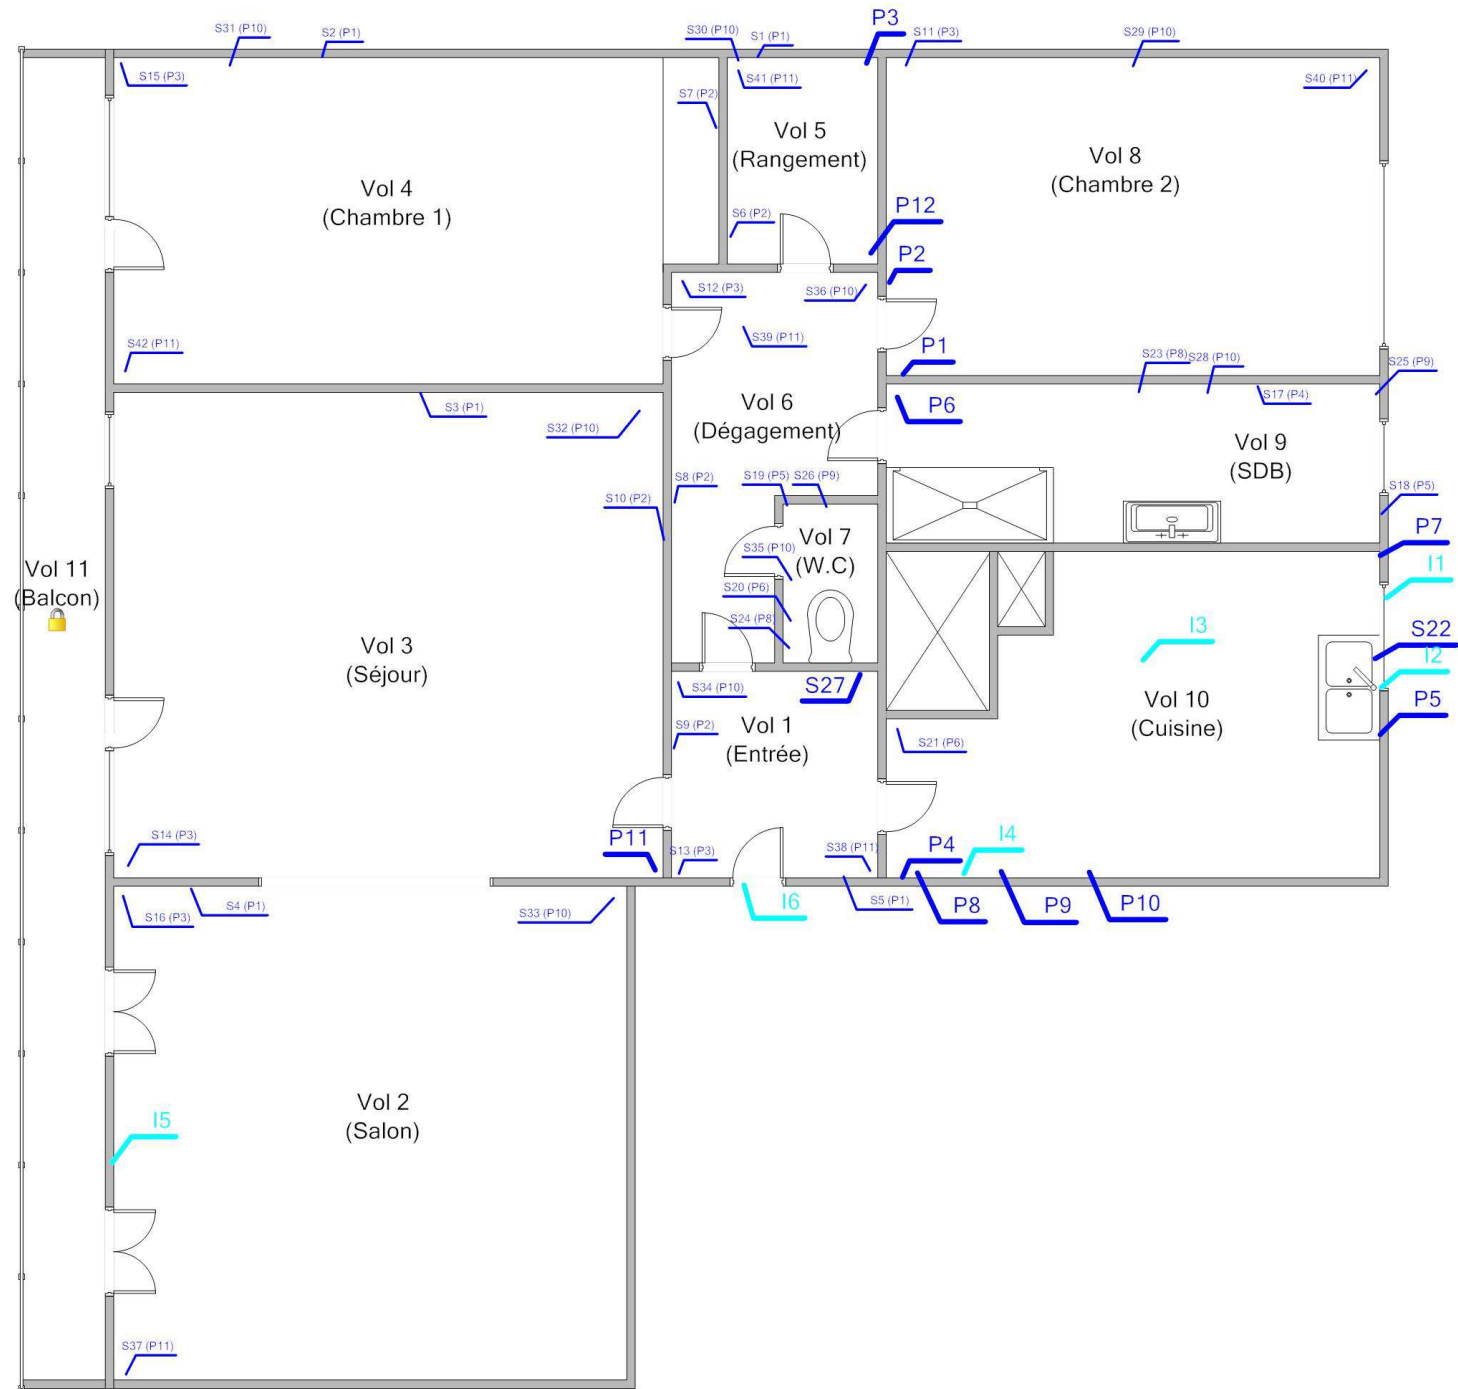

Adresse du bien
18 RUE DU HAUT ROCHER - ILN HAUT ROCHER
53000 LAVAL

Désignation
Appartement n° 31 de type 4 situé au 02 ème étage

Date intervention
02/08/2017

Technicien intervenant
ALLEE Alain


APPARTEMENT N°31 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002VZ000084

Légende



Volume non visité

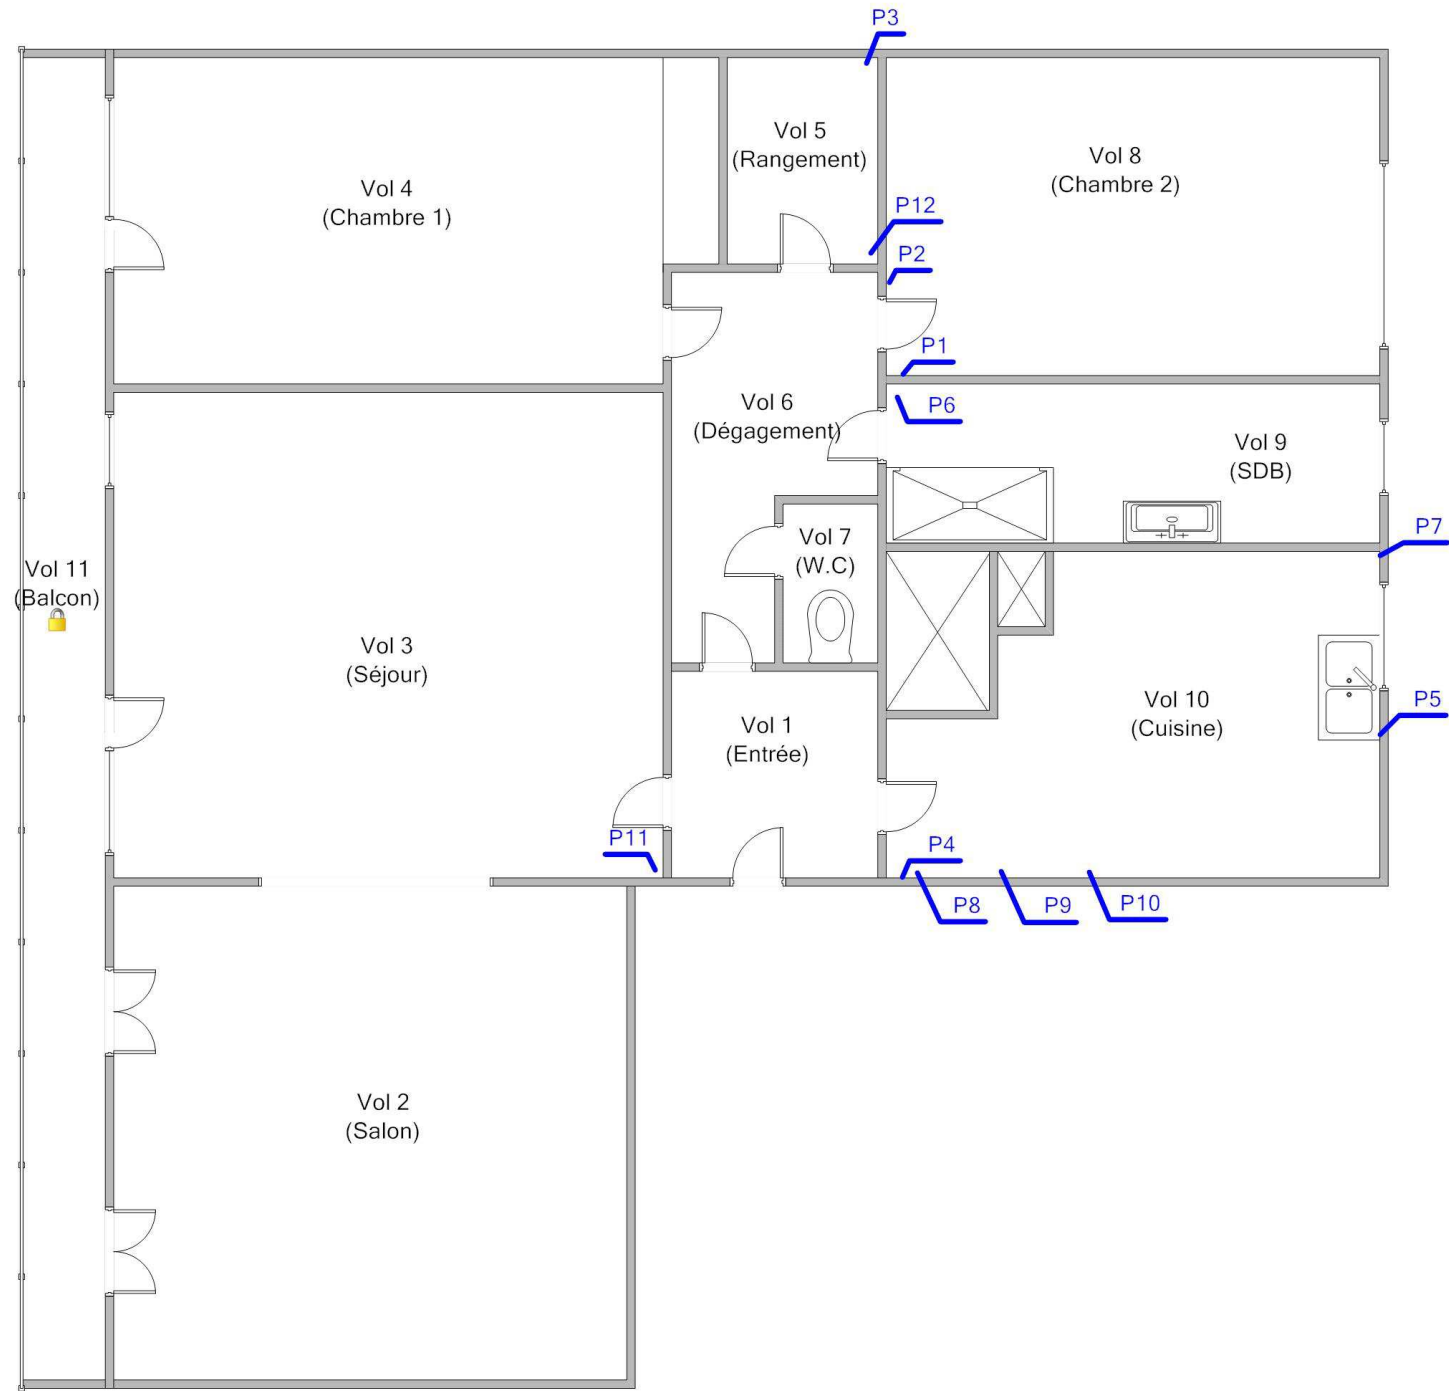

Adresse du bien
18 RUE DU HAUT ROCHER - ILN HAUT ROCHER
53000 LAVAL

Désignation
Appartement n° 31 de type 4 situé au 02 ème étage

Date intervention
02/08/2017

Technicien intervenant
ALLEE Alain

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002VZ000084 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°31 - Vol 8 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002VZ000084 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°31 - Vol 8 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002VZ000084 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°31 - Vol 8 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002VZ000084 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°31 - Vol 8 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002VZ000084 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°31 - Vol 5 (Rangement)	Prélevement négatif
002VZ000084 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°31 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000084 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°31 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000084 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°31 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000084 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°31 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000084 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°31 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000084 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°31 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000084 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°31 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000084 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°31 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000084 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°31 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000084 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°31 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000084 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°31 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000084 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°31 - Vol 3 (Séjour)	Prélevement négatif
002VZ000084 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°31 - Vol 3 (Séjour)	Prélevement négatif
002VZ000084 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°31 - Vol 5 (Rangement)	Prélevement négatif
002VZ000084 n°12 - 2 (P12)	Appartement n°31 - Vol 5 (Rangement)	Prélevement négatif
	Appartement n°31 - Vol 10 (Cuisine)	I1
	Appartement n°31 - Vol 10 (Cuisine)	I2
	Appartement n°31 - Vol 10 (Cuisine)	I3
	Appartement n°31 - Vol 10 (Cuisine)	I4
	Appartement n°31 - Vol 2 (Salon)	I5

002VZ000084 n°1 - 1 (P1)




002VZ000084 n°1 - 2 (P1)



002VZ000084 n°2 - 1 (P2)



002VZ000084 n°2 - 2 (P2)

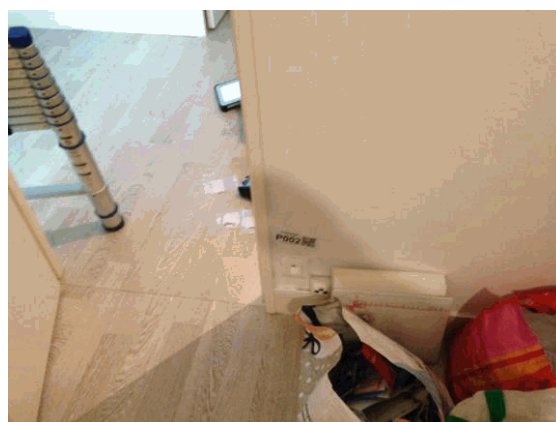


002VZ000084 n°3 - 1 (P3)



002VZ000084 n°4 - 1 (P4)



002VZ000084 n°4 - 2 (P4)

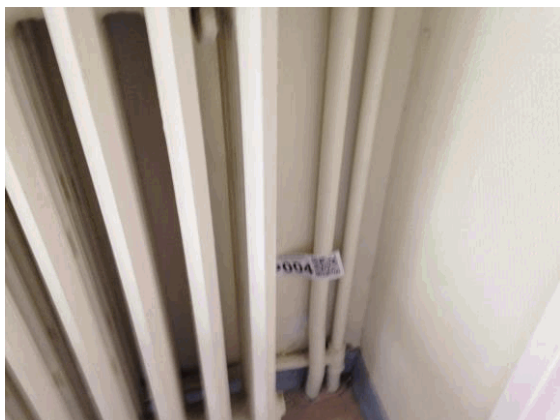

002VZ000084 n°5 - 1 (P5)



002VZ000084 n°5 - 2 (P5)



002VZ000084 n°6 - 1 (P6)



002VZ000084 n°7 - 1 (P7)



002VZ000084 n°7 - 2 (P7)



002VZ000084 n°8 - 1 (P8)




002VZ000084 n°9 - 1 (P9)



002VZ000084 n°10 - 1 (P10)



002VZ000084 n°10 - 2 (P10)

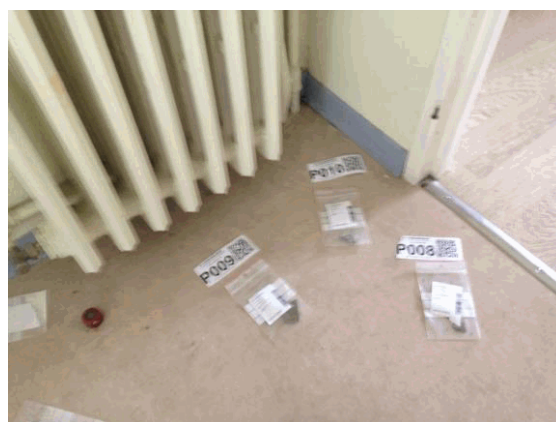

002VZ000084 n°11 - 1 (P11)



002VZ000084 n°11 - 2 (P11)



002VZ000084 n°12 - 1 (P12)




I1 - 1




I3 - 1



002VZ000084 n°12 - 2 (P12)

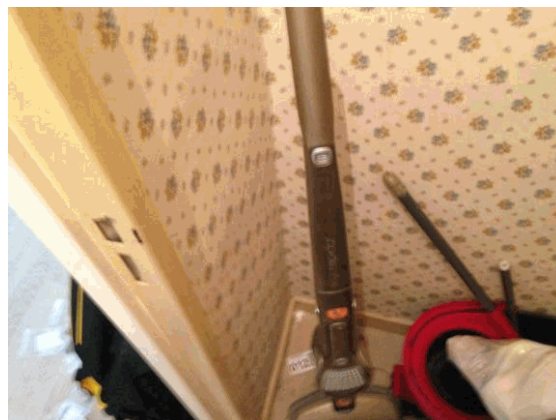

I2 - 1

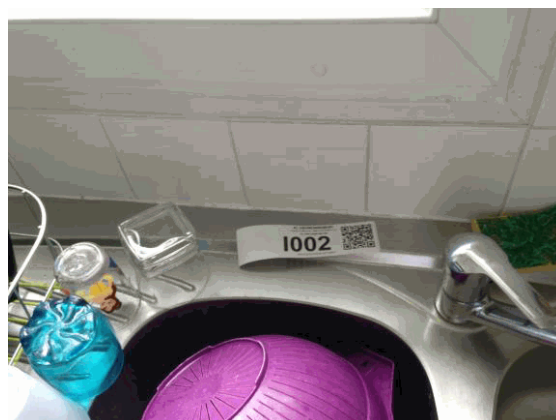

I4 - 1



I5 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac avec poussières non séparable - -	Appartement n°31 - Vol 8 (Chambre 2)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture non séparable - -	Appartement n°31 - Vol 8 (Chambre 2)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable - -	Appartement n°31 - Vol 5 (Rangement)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux gris en vrac avec poussières + peintures multiples en vrac non séparable - -	Appartement n°31 - Vol 10 (Cuisine)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières - -	Appartement n°31 - Vol 10 (Cuisine)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières - -	Appartement n°31 - Vol 9 (SDB)	
P7	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture non séparable + carrelage + colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable - -	Appartement n°31 - Vol 10 (Cuisine)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement bicouche souple rouge + colle polymère jaune avec poussières + ragréage gris en faible quantité non séparable + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable - -	Appartement n°31 - Vol 10 (Cuisine)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris et rouge avec couche en toile + colle polymère jaune avec poussières + ragréage gris en faible quantité non séparable + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non sé - -	Appartement n°31 - Vol 10 (Cuisine)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + matériau compact gris hétérogène non séparable - -	Appartement n°31 - Vol 10 (Cuisine)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec fibres non séparable + peinture non séparable + ragréage gris avec poussières - -	Appartement n°31 - Vol 3 (Séjour)	

P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + sous couche de ragréage bl - -	Appartement n°31 - Vol 5 (Rangement)	
-----	-------------------	-------------------	--	---	--



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-76673 EN DATE DU 14/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-76673 Réf. Commande Client : 002VZ000084
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 07/08/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique(s) :
ou

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00084000010000300031_ 18 RUE DU HAUT ROCHER - ILN HAUT ROCHER - 53000 LAVAL Appartement n° 31 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000084001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment porteur pièces sèches / Vol 8 (Chambre 2)		Réf échantillon ITGA : IT021708-3495		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac avec poussières
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac avec poussières non séparable	META	1	14/08/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Yoni PENEL - Responsable Laboratoire

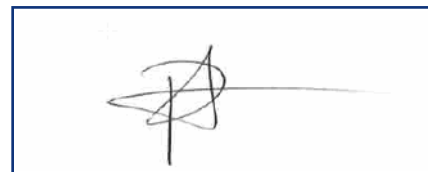

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-76673 EN DATE DU 14/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00084000010000300031_ 18 RUE DU HAUT ROCHER - ILN HAUT ROCHER - 53000 LAVAL Appartement n° 31 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000084002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre cloisons pièces sèches / Vol 8 (Chambre 2) Réf échantillon ITGA : IT021708-3496 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier / Peinture				
► Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture non séparable	META	1	11/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00084000010000300031_ 18 RUE DU HAUT ROCHER - ILN HAUT ROCHER - 53000 LAVAL Appartement n° 31 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000084003 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre pièces sèches / Vol 5 (Rangement) Réf échantillon ITGA : IT021708-3497 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac				
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	META	1	11/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00084000010000300031_ 18 RUE DU HAUT ROCHER - ILN HAUT ROCHER - 53000 LAVAL Appartement n° 31 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000084004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment porteurs pièces humides / Vol 10 (Cuisine) Réf échantillon ITGA : IT021708-3498 Description ITGA : Enduit plâtreux gris en vrac avec poussières / Peintures multiples en vrac				
► Enduit plâtreux gris en vrac avec poussières + peintures multiples en vrac non séparable	META	1	11/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00084000010000300031_ 18 RUE DU HAUT ROCHER - ILN HAUT ROCHER - 53000 LAVAL Appartement n° 31 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000084005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre cloisons pièces humides / Vol 10 (Cuisine) Réf échantillon ITGA : IT021708-3499 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières				
► Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META	1	11/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-76673 EN DATE DU 14/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00084000010000300031_ 18 RUE DU HAUT ROCHER - ILN HAUT ROCHER - 53000 LAVAL Appartement n° 31 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000084006 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre plafonds pièces humides / Vol 9 (SDB) Réf échantillon ITGA : IT021708-3500 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières				
► Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META	1	11/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00084000010000300031_ 18 RUE DU HAUT ROCHER - ILN HAUT ROCHER - 53000 LAVAL Appartement n° 31 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000084007 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche cuisine) / Vol 10 (Cuisine) Réf échantillon ITGA : IT021708-3501 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche				
► Peinture non séparable + carrelage + colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	META	1	11/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00084000010000300031_ 18 RUE DU HAUT ROCHER - ILN HAUT ROCHER - 53000 LAVAL Appartement n° 31 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000084008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaune de revêtement de sol pièces humides / Vol 10 (Cuisine) Réf échantillon ITGA : IT021708-3502 Description ITGA : Revêtement bicouche souple rouge / Colle polymère jaune avec poussières / Ragraéage gris en faible quantité / Sous couche de ragraéage blanche en faible quantité				
► Revêtement bicouche souple rouge + colle polymère jaune avec poussières + ragraéage gris en faible quantité non séparable + sous couche de ragraéage blanche en faible quantité non séparable	META	1	14/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-76673 EN DATE DU 14/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00084000010000300031_ 18 RUE DU HAUT ROCHER - ILN HAUT ROCHER - 53000 LAVAL Appartement n° 31 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000084009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques gris + colle jaune / Vol 10 (Cuisine)				
Réf échantillon ITGA : IT021708-3503 Description ITGA : Revêtement souple gris et rouge avec couche en toile / Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage gris en faible quantité / Sous couche de ragréage blanche en faible quantité				
▶ Revêtement souple gris et rouge avec couche en toile + colle polymère jaune avec poussières + ragréage gris en faible quantité non séparable + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	META	1	14/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00084000010000300031_ 18 RUE DU HAUT ROCHER - ILN HAUT ROCHER - 53000 LAVAL Appartement n° 31 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000084010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 10 (Cuisine)				
Réf échantillon ITGA : IT021708-3504 Description ITGA : Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage gris / Matériau compact gris hétérogène				
▶ Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + matériau compact gris hétérogène non séparable	META	2	14/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00084000010000300031_ 18 RUE DU HAUT ROCHER - ILN HAUT ROCHER - 53000 LAVAL Appartement n° 31 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000084011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaune de revêtement de sol pièces sèches / Vol 3 (Séjour)				
Réf échantillon ITGA : IT021708-3505 Description ITGA : Colle polymère jaune avec fibres / Peinture / Ragréage gris avec poussières				
▶ Colle polymère jaune avec fibres non séparable + peinture non séparable + ragréage gris avec poussières	META	1	14/08/2017	Amiante non détecté / -

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-76673 EN DATE DU 14/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00084000010000300031_ 18 RUE DU HAUT ROCHER - ILN HAUT ROCHER - 53000 LAVAL Appartement n° 31 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000084012 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques beige / Vol 5 (Rangement) Réf échantillon ITGA : IT021708-3506 Description ITGA : Peinture / Revêtement bicouche souple beige et rouge / Colle polymère jaune en faible quantité / Ragrée gris en faible quantité / Sous couche de ragrée blanche				
► Peinture non séparable + revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragrée gris en faible quantité non séparable + sous couche de ragrée blanche non séparable	META	1	14/08/2017	Amiante non détecté / -