

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

| | |
|--------------------|---|
| Adresse : | 68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON |
| CP - Ville : | 53200 CHATEAU GONTIER |
| Référence client : | _00086000010000100003_ |
| Date du repérage : | 31/05/2017 |
| Désignation : | Appartement n° 3 de type 3 situé au RDC |



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

| Rapport | Annexes |
|--|--|
| <p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p> | <p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p> |

Renseignements administratifs

| A | | B | |
|---------------------------|--|--|--|
| Designation de l'immeuble | | Propriétaire / Donneur d'ordre | |
| Adresse : | 68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON 53200 CHATEAU GONTIER | <u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT | <u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT |
| Référence client : | _00086000010000100003_ | <u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9 | <u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9 |
| Désignation : | Appartement n° 3 de type 3 situé au RDC | | |
| Date de construction : | | | |



| C | Opérateur de repérage | D | Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020 |
|---|---|--|--|
| Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage : | AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David H.MERCIER (0 800 400 100) 31/05/2017 | Nom : MORA Denis Date du rapport : 19/06/2017 A Riorges, le 19/06/2017 |  |
| Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015  | | Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018) | |

| E | Pièces visitées | |
|---|--|--|
| Liste des locaux visités : | | |
| Appartement n°3 - Vol 1 (Chambre 1) Appartement n°3 - Vol 3 (Séjour) Appartement n°3 - Vol 5 (Cuisine) Appartement n°3 - Vol 7 (SDB) | Appartement n°3 - Vol 2 (Chambre 2) Appartement n°3 - Vol 4 (Loggia) Appartement n°3 - Vol 6 (Dégagement) Appartement n°3 - Vol 8 (W.C) | |



Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

| Categorie | Plan | Volume | Localisation |
|--|-----------------|--|--------------|
| Parois verticales intérieures et enduits | Appartement n°3 | Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Loggia) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (SDB) - Vol 8 (W.C) | |
| Plafond et faux-plafonds | Appartement n°3 | Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Loggia) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (SDB) - Vol 8 (W.C) | |
| Revêtement de sol | Appartement n°3 | Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Loggia) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (SDB) - Vol 8 (W.C) | |
| Revêtement de mur | Appartement n°3 | Vol 5 (Cuisine) | |

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)



L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

| Localisation | Matériau | Justification |
|-------------------|--------------------------------------|--|
| Vol 3 (Séjour) | PVC 4/16/4 | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |
| Vol 2 (Chambre 2) | PVC 4/16/4 | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |
| Vol 1 (Chambre 1) | PVC 4/16/4 | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |
| Vol 4 (Loggia) | PVC 4/16/4 | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |
| Vol 5 (Cuisine) | Lino supplémentaire avec colle jaune | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Vol 8 (W.C) | Lino supplémentaire avec colle jaune | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Vol 7 (SDB) | Lino supplémentaire avec colle jaune | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Vol 1 (Chambre 1) | Lino supplémentaire avec colle jaune | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Vol 2 (Chambre 2) | Lino supplémentaire avec colle jaune | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

| Localisation | Catégorie | Composant | Partie de composant | Sur avis / réf pré. |
|--------------------|--|-------------------|--|---------------------|
| Vol 7 (SDB) | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduit plâtre (Porteur pièces humides) | P5 |
| Vol 8 (W.C) | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduit plâtre (Porteur pièces humides) | P5 |
| Vol 5 (Cuisine) | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduit plâtre (Porteur pièces humides) | P5 |
| Vol 6 (Dégagement) | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Dalles dures beige avec colle noire | P11 Phase 1 |
| Vol 3 (Séjour) | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Dalles dures beige avec colle noire | P11 Phase 1 |
| Vol 6 (Dégagement) | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Dalles dures beige avec colle noire | P11 Phase 2 |
| Vol 3 (Séjour) | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Dalles dures beige avec colle noire | P11 Phase 2 |
| Vol 6 (Dégagement) | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Colle bitumeuses noires | P12 Phase 1 |
| Vol 3 (Séjour) | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Colle bitumeuses noires | P12 Phase 1 |
| Vol 3 (Séjour) | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Dalles dures grises | P20 Phase 1 |
| Vol 3 (Séjour) | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Dalles dures grises | P20 Phase 2 |

Q Réserves / Commentaires



Bilan cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 86 :

Matériaux amiantés :

- 4 colles noires sur les 4 prélevées sont amiantées.
- 3 dalles de sol grises sur les 3 prélevées sont amiantées.
- 1 enduit plâtre sur les porteurs des pièces humides est amianté sur les 12 prélevés (prélèvement n°5 du rapport 002HD001519 du logement 3)
- 1 enduit plâtre sur les cloisons des pièces humides est amianté sur les 12 prélevés (prélèvements n°4 du rapport 002HD001572 du logement 1)
- 1 enduit plâtre sur les plafonds des pièces sèches est amianté sur les 12 prélevés (prélèvements n°13 du rapport 002HD001572 du logement 1)

L'ensemble des prélèvements d'enduits plâtres revenus amiantés ont été prélevés dans deux logements, logement 1 (rapport 002HD001572) et logement 3 (rapport 002HD001519). Des analyses complémentaires pourront être réalisées dans ces logements afin de confirmer ou non les premiers résultats obtenus, à défaut l'ensemble des cloisons, porteurs et plafonds des pièces sèches et humides devront être considérés comme amiantés.

Les résultats obtenus ne permettent pas de conclure sur la présence ou non d'amiante dans les logements non visités. En cas d'intervention dans un de ces logements il conviendra de réaliser des prélèvements sur les enduits des porteurs, cloisons et plafonds, ou à défaut de considérer l'ensemble de ces éléments comme étant amiantés.

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

R Locaux ou partie de locaux non visités

| Localisation / Désignation | Justification | Remarque |
|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Vol 7 (SDB) - Appartement n°3 | Inaccessible sans sondage destructif | Volume sous et derrière bac douche |

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-----------------|---|------------------|--|------------------------------|--|----------------|--|-------------|---|----------|----------------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°3 | Vol 5 (Cuisine) | Menuiseries | Mastic vitrier dur beige | P2 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 19 n°2 - 1 - 002HD0015 19 n°2 - 2 | P2 | Matériau beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°3 | Vol 6 (Dégagement) | Murs et cloisons | Enduit ciment avec enduit plâtre (Porteur pièces sèches) | P3 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 19 n°3 - 1 - 002HD0015 19 n°3 - 2 | P3 | Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°3 | Vol 6 (Dégagement) - Vol 3 (Séjour) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 1 (Chambre 1) | Murs et cloisons | Enduit ciment avec enduit plâtre (Porteur pièces sèches) | P3 - S5 - S6 - S7 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3 | | 002HD0015 19 n°3 - 1 - 002HD0015 19 n°3 - 2 | P3 | Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°3 | Vol 6 (Dégagement) | Murs et cloisons | Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces sèches) | P4 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 19 n°4 - 1 - 002HD0015 19 n°4 - 2 | P4 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°3 | Vol 6 (Dégagement) - Vol 3 (Séjour) - Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) | Murs et cloisons | Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces sèches) | P4 - S1 - S2 - S3 - S4 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4 | | 002HD0015 19 n°4 - 1 - 002HD0015 19 n°4 - 2 | P4 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°3 | Vol 7 (SDB) | Murs et cloisons | Enduit plâtre (Porteur pièces humides) | P5 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 19 n°5 - 1 - 002HD0015 19 n°5 - 2 | P5 | Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable | Positif | Présence sur analyse |
| Appartement n°3 | Vol 8 (W.C) | Murs et cloisons | Enduit plâtre (Porteur pièces humides) | S10 (P5) | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5 | | 002HD0015 19 n°5 - 1 - 002HD0015 19 n°5 - 2 | P5 | Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable | Positif | Présence sur analyse |
| Appartement n°3 | Vol 5 (Cuisine) | Murs et cloisons | Enduit plâtre (Porteur pièces humides) | S11 (P5) | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5 | | 002HD0015 19 n°5 - 1 - 002HD0015 19 n°5 - 2 | P5 | Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable | Positif | Présence sur analyse |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|---|----------------|---|-------------|---|----------|---------------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°3 | Vol 7 (SDB) | Murs et cloisons | Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces humides) | P6 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 19 n°6 - 1 - 002HD0015 19 n°6 - 2 | P6 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°3 | Vol 8 (W.C) - Vol 5 (Cuisine) | Murs et cloisons | Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces humides) | S8 - S9 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6 | | 002HD0015 19 n°6 - 1 - 002HD0015 19 n°6 - 2 | P6 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°3 | Vol 5 (Cuisine) | Cloisons légères ou préfabriquées | Cloison plaque plâtre pièces humides | P7 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 19 n°7 - 1 - 002HD0015 19 n°7 - 2 | P7 | Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°3 | Vol 4 (Loggia) | Cloisons légères ou préfabriquées | Cloison plaque plâtre pièces humides | S25 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7 | | 002HD0015 19 n°7 - 1 - 002HD0015 19 n°7 - 2 | P7 | Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°3 | Vol 2 (Chambre 2) | Cloisons légères ou préfabriquées | Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches | P16 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 19 n°16 - 1 - - 002HD0015 19 n°16 - 2 | P16 | Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°3 | Vol 3 (Séjour) | Cloisons légères ou préfabriquées | Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches | S27 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16 | | 002HD0015 19 n°16 - 1 - - 002HD0015 19 n°16 - 2 | P16 | Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°3 | Vol 4 (Loggia) | Murs et cloisons | Enduit projeté loggia | P19 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 19 n°19 - 1 - - 002HD0015 19 n°19 - 2 | P19 | Enduit beige en faible quantité non séparable + peintures multiples | Négatif | Négatif sur analyse |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-----------------|-------------------|-------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|--|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°3 | Vol 3 (Séjour) | Menuiseries | PVC 4/16/4 | I1 | | | I1 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |
| Appartement n°3 | Vol 2 (Chambre 2) | Menuiseries | PVC 4/16/4 | I1 | | | I1 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |
| Appartement n°3 | Vol 1 (Chambre 1) | Menuiseries | PVC 4/16/4 | I1 | | | I1 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |
| Appartement n°3 | Vol 4 (Loggia) | Menuiseries | PVC 4/16/4 | I1 | | | I1 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------|--------------|-----------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-----------------|--|-----------|--|------------------------------|--|----------------|--|-------------|--|----------|--|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°3 | Vol 6 (Dégagement) | Plafonds | Enduit plâtre (Plafond pièces sèches) | P8 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 19 n°8 - 1 - 002HD0015 19 n°8 - 2 | P8 | Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°3 | Vol 3 (Séjour) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 1 (Chambre 1) | Plafonds | Enduit plâtre (Plafond pièces sèches) | S12 - S13 - S14 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8 | | 002HD0015 19 n°8 - 1 - 002HD0015 19 n°8 - 2 | P8 | Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°3 | Vol 5 (Cuisine) | Plafonds | Enduit plâtre (Plafond pièces humides) | P9 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 19 n°9 - 1 - 002HD0015 19 n°9 - 2 | P9 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°3 | Vol 8 (W.C) - Vol 7 (SDB) | Plafonds | Enduit plâtre (Plafond pièces humides) | S15 - S16 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9 | | 002HD0015 19 n°9 - 1 - 002HD0015 19 n°9 - 2 | P9 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°3 | Vol 4 (Loggia) | Plafonds | Enduit ciment | S26 | | | S26 - 1 | | | | Négatif sur document cf prélèvement n° 18 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002LQ00039 2 |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|--|-------------|---|----------|---------------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°3 | Vol 5 (Cuisine) | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence cuisine) | P1 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 19 n°1 - 1 - 002HD0015 19 n°1 - 2 | P1 | Colle beige avec couche en papier + matériau souple beige avec poussières | Négatif | Négatif sur analyse |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol



| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|---|----------------|---|----------------|--|----------|----------------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°3 | Vol 6 (Dégagement) | Revêtement de sol | Lino jaune avec colle jaune | P10 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 19 n°10 - 1 - 002HD0015 19 n°10 - 2 | P10 | Lino jaune avec colle jaune | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°3 | Vol 6 (Dégagement) | Revêtement de sol | Dalles dures beige avec colle noire | P11 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 19 n°11 - 1 - 002HD0015 19 n°11 - 2 | P11 Phase 1 | Dalle dure cassante beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable | Positif | Présence sur analyse |
| Appartement n°3 | Vol 3 (Séjour) | Revêtement de sol | Dalles dures beige avec colle noire | S23 (P11) | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11 | | 002HD0015 19 n°11 - 1 - 002HD0015 19 n°11 - 2 | P11 Phase 1 | Dalle dure cassante beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable | Positif | Présence sur analyse |
| Appartement n°3 | Vol 6 (Dégagement) | Revêtement de sol | Dalles dures beige avec colle noire | P11 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 19 n°11 - 1 - 002HD0015 19 n°11 - 2 | P11 Phase 2 | Colle bitumineuse noire en faible quantité | Positif | Présence sur analyse |
| Appartement n°3 | Vol 3 (Séjour) | Revêtement de sol | Dalles dures beige avec colle noire | S23 (P11) | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11 | | 002HD0015 19 n°11 - 1 - 002HD0015 19 n°11 - 2 | P11 Phase 2 | Colle bitumineuse noire en faible quantité | Positif | Présence sur analyse |
| Appartement n°3 | Vol 6 (Dégagement) | Revêtement de sol | Colle bitumeuses noires | P12 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 19 n°12 - 1 - 002HD0015 19 n°12 - 2 | P12 Phase 1 | Colle bitumineuse noire | Positif | Présence sur analyse |
| Appartement n°3 | Vol 3 (Séjour) | Revêtement de sol | Colle bitumeuses noires | S22 (P12) | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12 | | 002HD0015 19 n°12 - 1 - 002HD0015 19 n°12 - 2 | P12 Phase 1 | Colle bitumineuse noire | Positif | Présence sur analyse |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-----------------|--|-------------------|------------------------------------|------------------------------|---|----------------|---|----------------|---|----------|---------------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°3 | Vol 6 (Dégagement) | Revêtement de sol | Colle bitumeuses noires | P12 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 19 n°12 - 1 - 002HD0015 19 n°12 - 2 | P12 Phase 2 | Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°3 | Vol 3 (Séjour) | Revêtement de sol | Colle bitumeuses noires | S22 (P12) | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12 | | 002HD0015 19 n°12 - 1 - 002HD0015 19 n°12 - 2 | P12 Phase 2 | Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°3 | Vol 6 (Dégagement) | Revêtement de sol | Ragréage d'origine | P13 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 19 n°13 - 1 - 002HD0015 19 n°13 - 2 | P13 | Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°3 | Vol 3 (Séjour) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 1 (Chambre 1) | Revêtement de sol | Ragréage d'origine | S19 - S20 - S21 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13 | | 002HD0015 19 n°13 - 1 - 002HD0015 19 n°13 - 2 | P13 | Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°3 | Vol 5 (Cuisine) | Revêtement de sol | Colles de carrelage pièces humides | P14 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 19 n°14 - 1 - 002HD0015 19 n°14 - 2 | P14 | Colle grise non séparable + matériau gris hétérogène | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°3 | Vol 8 (W.C) - Vol 7 (SDB) | Revêtement de sol | Colles de carrelage pièces humides | S17 - S18 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14 | | 002HD0015 19 n°14 - 1 - 002HD0015 19 n°14 - 2 | P14 | Colle grise non séparable + matériau gris hétérogène | Négatif | Négatif sur analyse |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-----------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|---|-------------------------|---|-------------|---|----------|--|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°3 | Vol 2 (Chambre 2) | Revêtement de sol | Colles jaune de revêtement de sol d'origine chambre | P15 | Réalisation d'un prélèvement | Colle entre 2 ragréages | 002HD0015 19 n°15 - 1 - 002HD0015 19 n°15 - 2 | P15 | Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage rose en faible quantité non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°3 | Vol 1 (Chambre 1) | Revêtement de sol | Colles jaune de revêtement de sol d'origine chambre | S24 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15 | Colle entre 2 ragréages | 002HD0015 19 n°15 - 1 - 002HD0015 19 n°15 - 2 | P15 | Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage rose en faible quantité non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°3 | Vol 4 (Loggia) | Revêtement de sol | Chape maigre avec peinture | P17 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 19 n°17 - 1 - 002HD0015 19 n°17 - 2 | P17 | Matériau compact gris hétérogène + peintures multiples | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°3 | Vol 4 (Loggia) | Revêtement de sol | Revêtement bitumeux | P18 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 19 n°18 - 1 - 002HD0015 19 n°18 - 2 | P18 | Matériau bitumineux noir + matériau bitumineux gris en faible quantité non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°3 | Vol 5 (Cuisine) | Revêtement de sol | Lino supplémentaire avec colle jaune | I4 | | | I4 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|--|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°3 | Vol 8 (W.C) | Revêtement de sol | Lino supplémentaire avec colle jaune | I4 | | | I4 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Appartement n°3 | Vol 7 (SDB) | Revêtement de sol | Lino supplémentaire avec colle jaune | I4 | | | I4 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Appartement n°3 | Vol 1 (Chambre 1) | Revêtement de sol | Lino supplémentaire avec colle jaune | I4 | | | I4 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Appartement n°3 | Vol 2 (Chambre 2) | Revêtement de sol | Lino supplémentaire avec colle jaune | I4 | | | I4 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-----------------|----------------|-------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|---|----------------|--|----------|----------------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°3 | Vol 3 (Séjour) | Revêtement de sol | Dalles dures grises | P20 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 19 n°20 - 1 - 002HD0015 19 n°20 - 2 | P20 Phase 1 | Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable | Positif | Présence sur analyse |
| Appartement n°3 | Vol 3 (Séjour) | Revêtement de sol | Dalles dures grises | P20 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 19 n°20 - 1 - 002HD0015 19 n°20 - 2 | P20 Phase 2 | Colle bitumineuse noire en faible quantité | Positif | Présence sur analyse |



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


| Ref. | Plans | Titre du plan |
|--|-----------------|---|
|  | Appartement n°3 | Appartement n°3 - Plan de repérage - Actions menées |
|  | Appartement n°3 | Appartement n°3 - Plan de prélèvements |
|  | Appartement n°3 | Appartement n°3 - MPCA Toutes catégories confondues |
|  | Appartement n°3 | Appartement n°3 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits |
|  | Appartement n°3 | Appartement n°3 - MPCA Revêtement de sol |



APPARTEMENT N°3 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001519

Légende

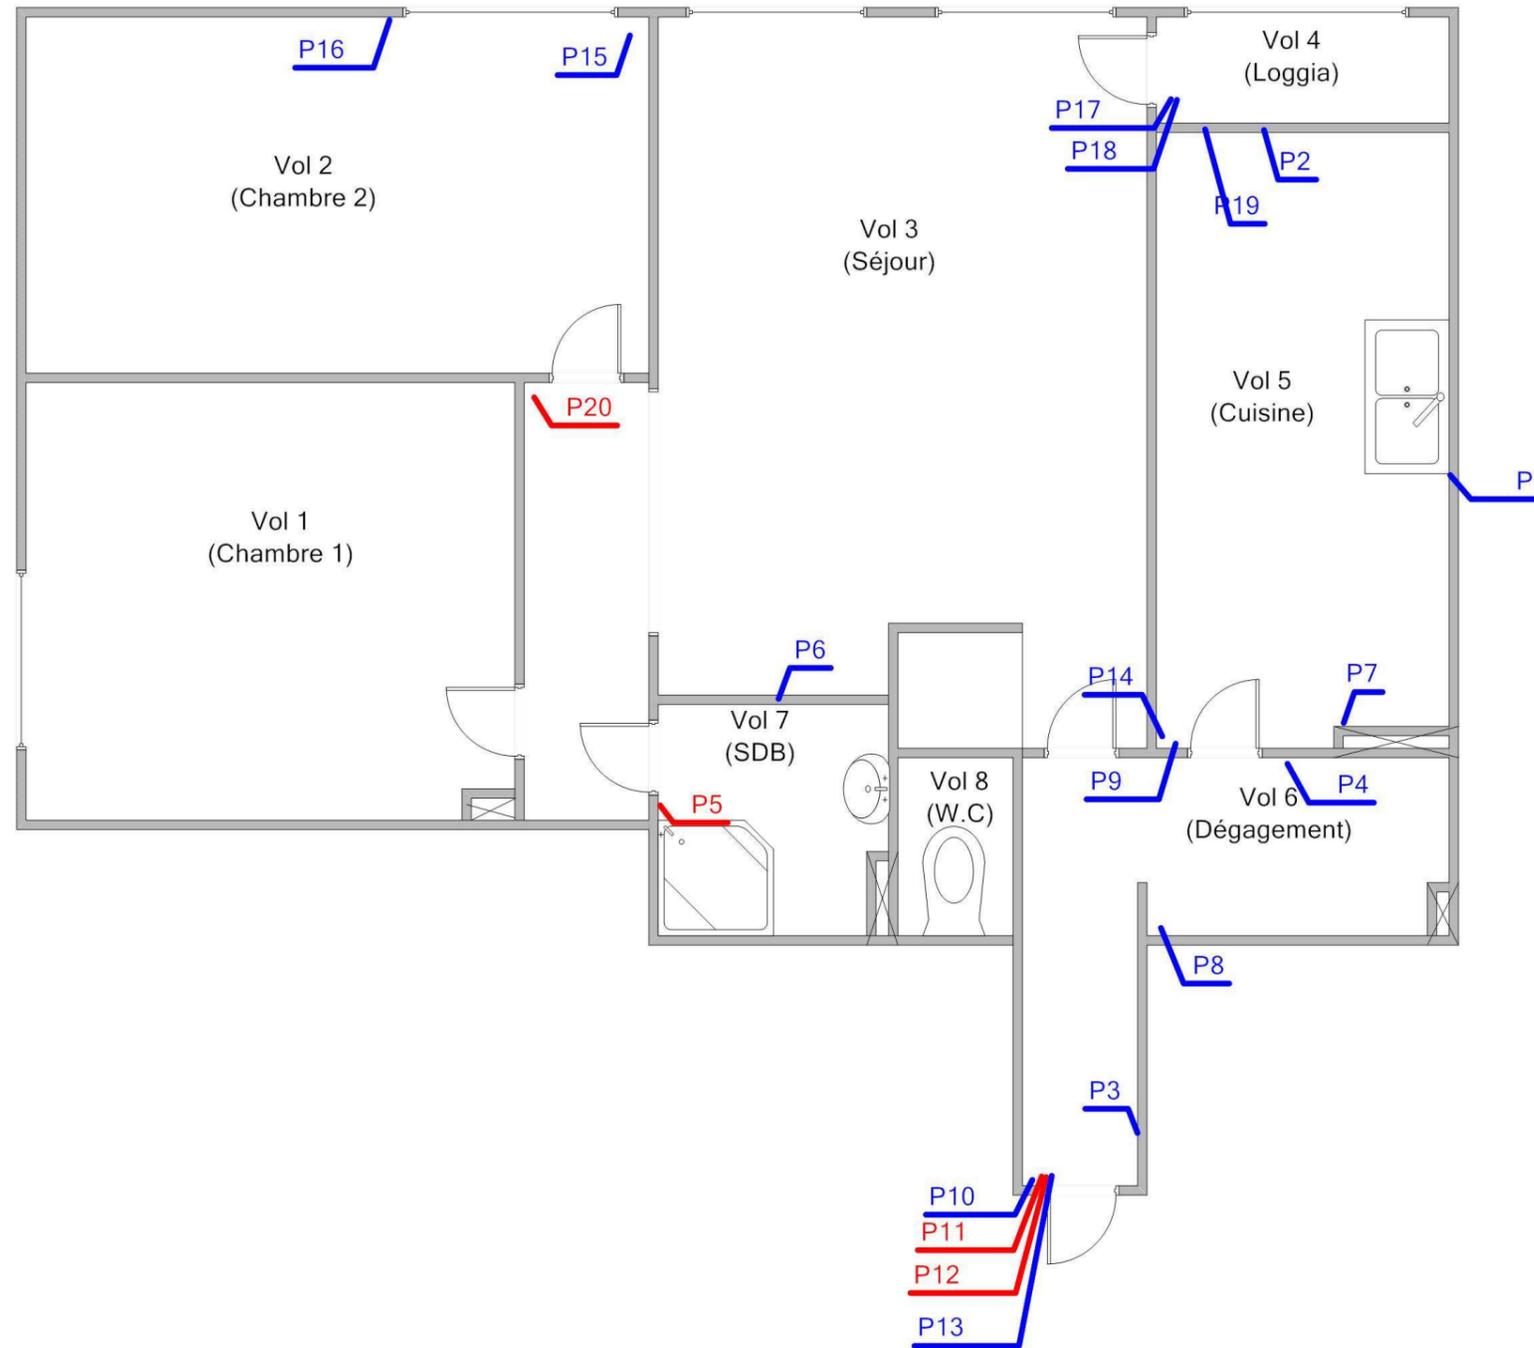

Adresse du bien
68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON
53200 CHATEAU GONTIER


Désignation
Appartement n° 3 de type 3 situé au RDC

Date intervention
31/05/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°3 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002HD001519

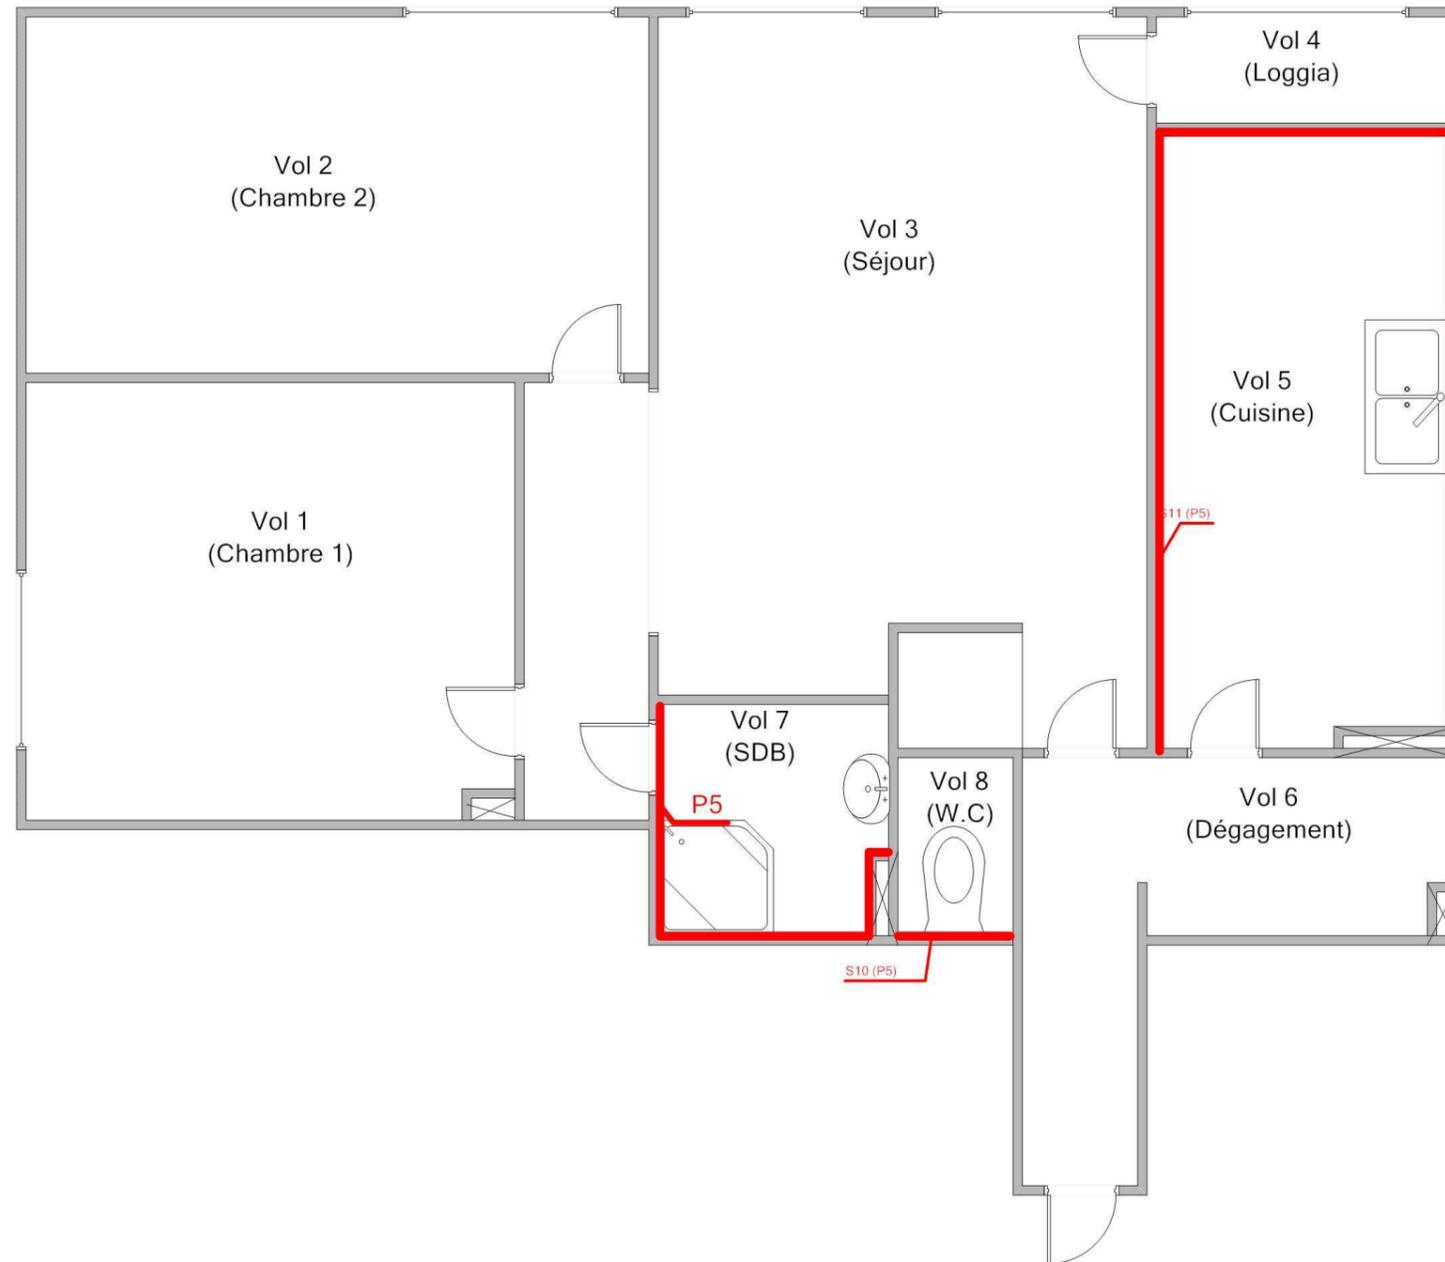

Légende

| | |
|--|---|
| | P5 : Enduit plâtre (Porteur pièces humides) |
|--|---|



Adresse du bien
68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON
53200 CHATEAU GONTIER


Désignation
Appartement n° 3 de type 3 situé au RDC

Date intervention
31/05/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°3 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002HD001519

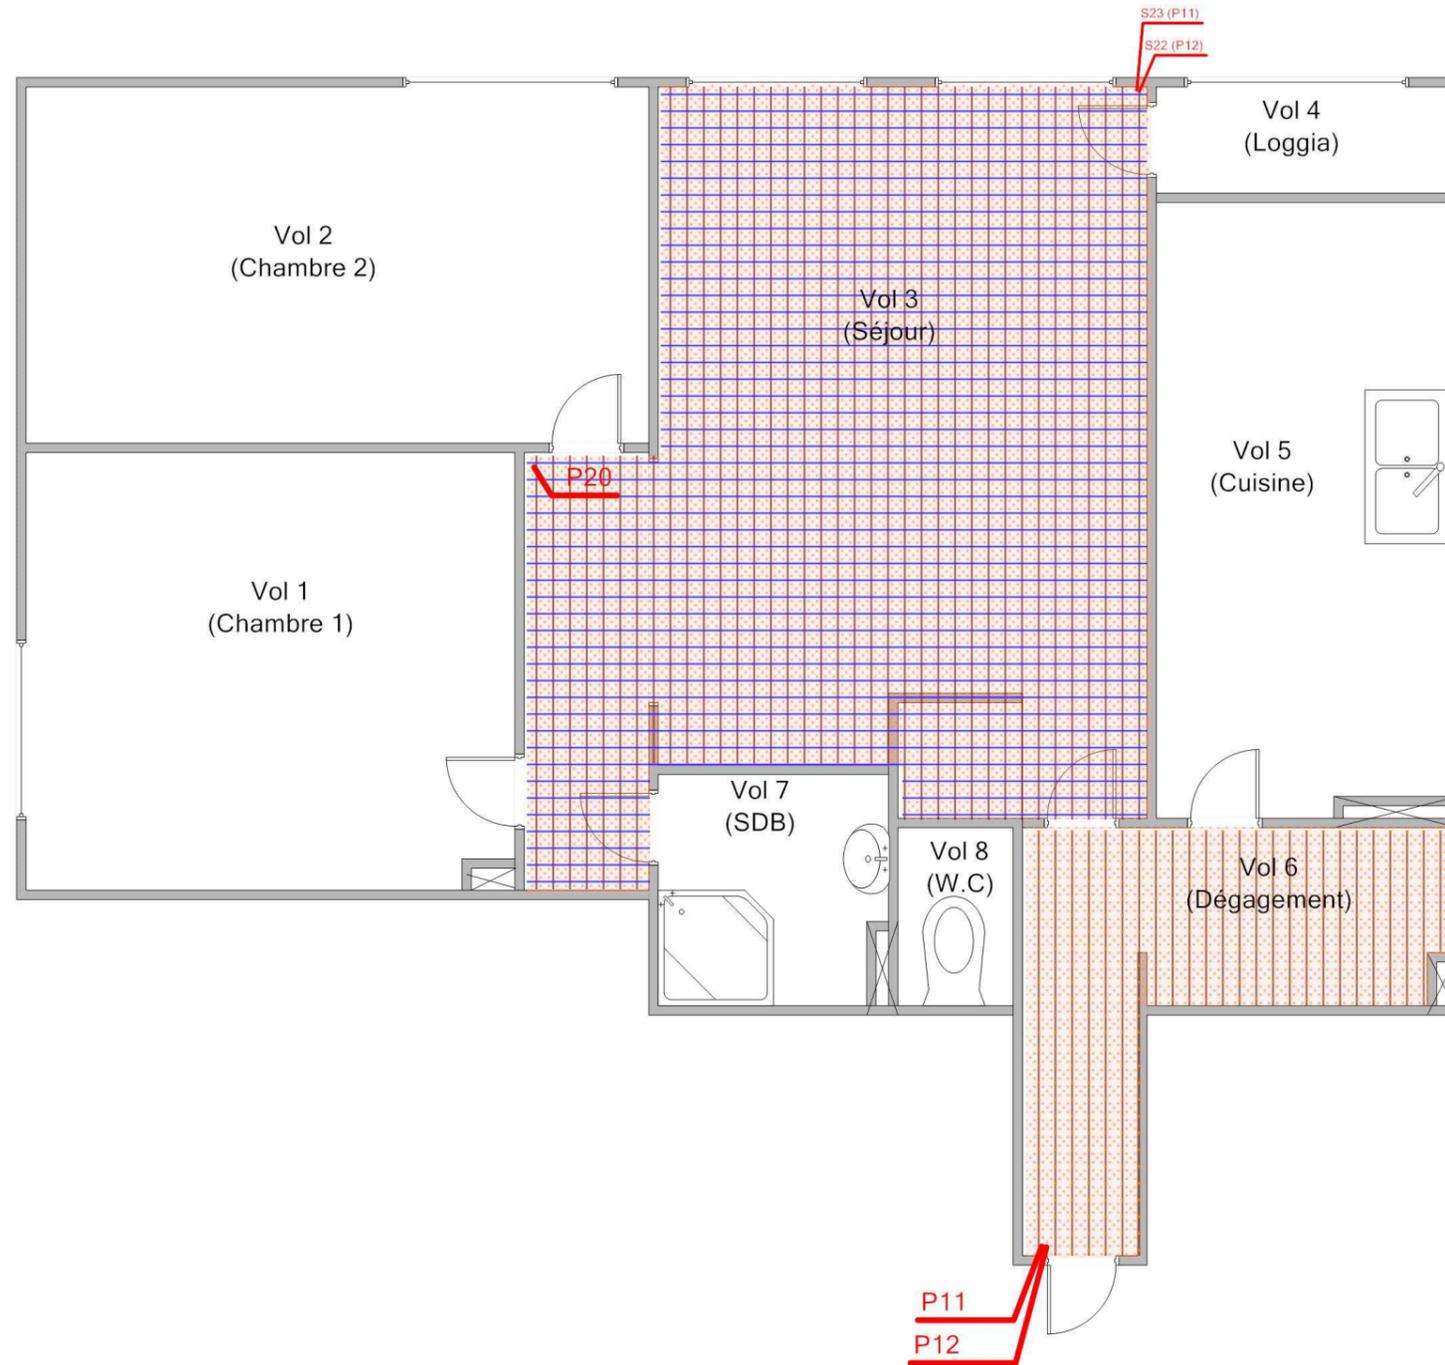

Légende

| | |
|--|---|
| | P20 : Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune avec Colle bitumineuse noire |
| | P12 : Colle bitumineuse noire |
| | P11 : Dalle dure cassante beige + colle polymère jaune + Colle bitumineuse noire |



Adresse du bien
68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 3 de type 3 situé au RDC

Date intervention
31/05/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

| Référence | Localisation | Action |
|-----------------------------------|---|----------------------------|
| 002HD001519 n°1 - 1 (P1) | Appartement n°3 - Vol 5 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002HD001519 n°1 - 2 (P1) | Appartement n°3 - Vol 5 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002HD001519 n°2 - 1 (P2) | Appartement n°3 - Vol 5 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002HD001519 n°2 - 2 (P2) | Appartement n°3 - Vol 5 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002HD001519 n°3 - 1 (P3) | Appartement n°3 - Vol 6 (Dégagement) | Prélevement négatif |
| 002HD001519 n°3 - 2 (P3) | Appartement n°3 - Vol 6 (Dégagement) | Prélevement négatif |
| 002HD001519 n°4 - 1 (P4) | Appartement n°3 - Vol 6 (Dégagement) | Prélevement négatif |
| 002HD001519 n°4 - 2 (P4) | Appartement n°3 - Vol 6 (Dégagement) | Prélevement négatif |
| 002HD001519 n°5 - 1 (P5) | Appartement n°3 - Vol 7 (SDB) | Prélevement positif |
| 002HD001519 n°5 - 2 (P5) | Appartement n°3 - Vol 7 (SDB) | Prélevement positif |
| 002HD001519 n°6 - 1 (P6) | Appartement n°3 - Vol 7 (SDB) | Prélevement négatif |
| 002HD001519 n°6 - 2 (P6) | Appartement n°3 - Vol 7 (SDB) | Prélevement négatif |
| 002HD001519 n°7 - 1 (P7) | Appartement n°3 - Vol 5 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002HD001519 n°7 - 2 (P7) | Appartement n°3 - Vol 5 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002HD001519 n°8 - 1 (P8) | Appartement n°3 - Vol 6 (Dégagement) | Prélevement négatif |
| 002HD001519 n°8 - 2 (P8) | Appartement n°3 - Vol 6 (Dégagement) | Prélevement négatif |
| 002HD001519 n°9 - 1 (P9) | Appartement n°3 - Vol 5 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002HD001519 n°9 - 2 (P9) | Appartement n°3 - Vol 5 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002HD001519 n°10 - 1 (P10) | Appartement n°3 - Vol 6 (Dégagement) | Prélevement négatif |
| 002HD001519 n°10 - 2 (P10) | Appartement n°3 - Vol 6 (Dégagement) | Prélevement négatif |
| 002HD001519 n°11 - 1 (P11) | Appartement n°3 - Vol 6 (Dégagement) | Prélevement positif |
| 002HD001519 n°11 - 2 (P11) | Appartement n°3 - Vol 6 (Dégagement) | Prélevement positif |
| 002HD001519 n°12 - 2 (P12) | Appartement n°3 - Vol 6 (Dégagement) | Prélevement positif |
| 002HD001519 n°12 - 1 (P12) | Appartement n°3 - Vol 6 (Dégagement) | Prélevement positif |
| 002HD001519 n°13 - 2 (P13) | Appartement n°3 - Vol 6 (Dégagement) | Prélevement négatif |
| 002HD001519 n°13 - 1 (P13) | Appartement n°3 - Vol 6 (Dégagement) | Prélevement négatif |
| 002HD001519 n°14 - 1 (P14) | Appartement n°3 - Vol 5 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002HD001519 n°14 - 2 (P14) | Appartement n°3 - Vol 5 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002HD001519 n°15 - 1 (P15) | Appartement n°3 - Vol 2 (Chambre 2) | Prélevement négatif |
| 002HD001519 n°15 - 2 (P15) | Appartement n°3 - Vol 2 (Chambre 2) | Prélevement négatif |
| 002HD001519 n°16 - 1 (P16) | Appartement n°3 - Vol 2 (Chambre 2) | Prélevement négatif |



| Référence | Localisation | Action |
|----------------------------|--|---------------------------------------|
| 002HD001519 n°16 - 2 (P16) | Appartement n°3 - Vol 2 (Chambre 2) | Prélevement négatif |
| 002HD001519 n°17 - 1 (P17) | Appartement n°3 - Vol 4 (Loggia) | Prélevement négatif |
| 002HD001519 n°17 - 2 (P17) | Appartement n°3 - Vol 4 (Loggia) | Prélevement négatif |
| 002HD001519 n°18 - 1 (P18) | Appartement n°3 - Vol 4 (Loggia) | Prélevement négatif |
| 002HD001519 n°18 - 2 (P18) | Appartement n°3 - Vol 4 (Loggia) | Prélevement négatif |
| 002HD001519 n°19 - 1 (P19) | Appartement n°3 - Vol 4 (Loggia) | Prélevement négatif |
| 002HD001519 n°19 - 2 (P19) | Appartement n°3 - Vol 4 (Loggia) | Prélevement négatif |
| 002HD001519 n°20 - 1 (P20) | Appartement n°3 - Vol 3 (Séjour) | Prélevement positif |
| 002HD001519 n°20 - 2 (P20) | Appartement n°3 - Vol 3 (Séjour) | Prélevement positif |
| | Appartement n°3 - Vol 3 (Séjour) | I1 |
| | Appartement n°3 - Vol 5 (Cuisine) | I2 |
| | Appartement n°3 - Vol 5 (Cuisine) | I3 |
| | Appartement n°3 - Vol 5 (Cuisine) | I4 |
| S26 - 1 (A26) | Appartement n°3 - Vol 4 (Loggia) | Absence sur présentation de documents |

002HD001519 n°1 - 1 (P1)



002HD001519 n°1 - 2 (P1)



002HD001519 n°2 - 1 (P2)




002HD001519 n°2 - 2 (P2)



002HD001519 n°3 - 1 (P3)



002HD001519 n°3 - 2 (P3)

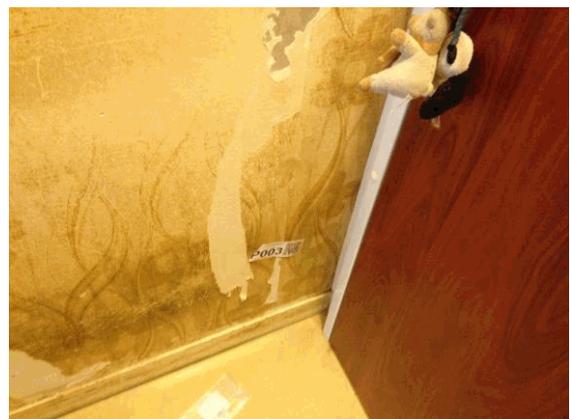

002HD001519 n°4 - 1 (P4)



002HD001519 n°4 - 2 (P4)



002HD001519 n°5 - 1 (P5)



002HD001519 n°5 - 2 (P5)



002HD001519 n°6 - 1 (P6)



002HD001519 n°6 - 2 (P6)



002HD001519 n°7 - 1 (P7)



002HD001519 n°7 - 2 (P7)



002HD001519 n°8 - 1 (P8)



002HD001519 n°8 - 2 (P8)



002HD001519 n°9 - 1 (P9)



002HD001519 n°9 - 2 (P9)



002HD001519 n°10 - 1 (P10)



002HD001519 n°10 - 2 (P10)



002HD001519 n°11 - 1 (P11)



002HD001519 n°11 - 2 (P11)



002HD001519 n°12 - 2 (P12)



002HD001519 n°12 - 1 (P12)



002HD001519 n°13 - 2 (P13)



002HD001519 n°13 - 1 (P13)



002HD001519 n°14 - 1 (P14)



002HD001519 n°14 - 2 (P14)



002HD001519 n°15 - 1 (P15)



002HD001519 n°15 - 2 (P15)



002HD001519 n°16 - 1 (P16)



002HD001519 n°16 - 2 (P16)



002HD001519 n°17 - 1 (P17)



002HD001519 n°17 - 2 (P17)



002HD001519 n°18 - 1 (P18)



002HD001519 n°18 - 2 (P18)



002HD001519 n°19 - 1 (P19)



002HD001519 n°19 - 2 (P19)



002HD001519 n°20 - 1 (P20)



002HD001519 n°20 - 2 (P20)



I1 - 1



I2 - 1




I3 - 1



I4 - 1



S26 - 1 (A26)

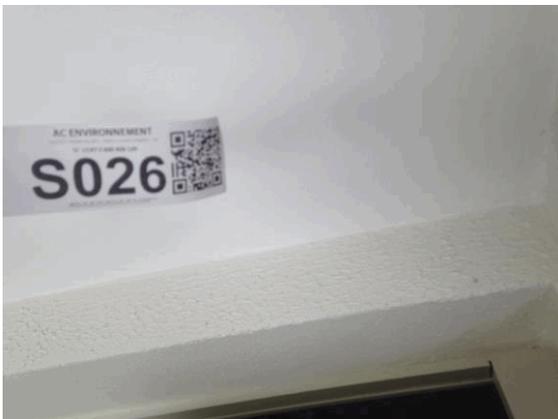

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

| Référence | Categorie | Composant | Matériau | Localisation | Observation |
|--------------------|---|-----------------------------------|---|---|-------------|
| P1 | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Colle beige avec couche en papier + matériau souple beige avec poussières - - | Appartement n°3 - Vol 5 (Cuisine) | |
| P2 | Parois verticales intérieures et enduits | Menuiseries | Matériau beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable - - | Appartement n°3 - Vol 5 (Cuisine) | |
| P3 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable - - | Appartement n°3 - Vol 6 (Dégagement) | |
| P4 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - - | Appartement n°3 - Vol 6 (Dégagement) | |
| P5 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable - - | Appartement n°3 - Vol 7 (SDB) | |
| P6 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - - | Appartement n°3 - Vol 7 (SDB) | |
| P7 | Parois verticales intérieures et enduits | Cloisons légères ou préfabriquées | Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable - - | Appartement n°3 - Vol 5 (Cuisine) | |
| P8 | Plafond et faux-plafonds | Plafonds | Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable - - | Appartement n°3 - Vol 6 (Dégagement) | |
| P9 | Plafond et faux-plafonds | Plafonds | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - - | Appartement n°3 - Vol 5 (Cuisine) | |
| P10 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Lino jaune avec colle jaune - - | Appartement n°3 - Vol 6 (Dégagement) | |
| P11 Phase 1 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Dalle dure cassante beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable - - | Appartement n°3 - Vol 6 (Dégagement) | |
| P11 Phase 2 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Colle bitumineuse noire en faible quantité - - | Appartement n°3 - Vol 6 (Dégagement) | |
| P12 Phase 1 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Colle bitumineuse noire - - | Appartement n°3 - Vol 6 (Dégagement) | |
| P12 Phase 2 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable - - | Appartement n°3 - Vol 6 (Dégagement) | |
| P13 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable - - | Appartement n°3 - Vol 6 (Dégagement) | |
| P14 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Colle grise non séparable + matériau gris hétérogène - - | Appartement n°3 - Vol 5 (Cuisine) | |

| | | | | | |
|-------------|--|-----------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| P15 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage rose en faible quantité non séparable - Colle entre 2 ragréages - | Appartement n°3 - Vol 2 (Chambre 2) | |
| P16 | Parois verticales intérieures et enduits | Cloisons légères ou préfabriquées | Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable - - | Appartement n°3 - Vol 2 (Chambre 2) | |
| P17 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Matériau compact gris hétérogène + peintures multiples - - | Appartement n°3 - Vol 4 (Loggia) | |
| P18 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Matériau bitumineux noir + matériau bitumineux gris en faible quantité non séparable - - | Appartement n°3 - Vol 4 (Loggia) | |
| P19 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduit beige en faible quantité non séparable + peintures multiples - - | Appartement n°3 - Vol 4 (Loggia) | |
| P20 Phase 1 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable - - | Appartement n°3 - Vol 3 (Séjour) | |
| P20 Phase 2 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Colle bitumineuse noire en faible quantité - - | Appartement n°3 - Vol 3 (Séjour) | |



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tel : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-55287 EN DATE DU 19/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

| | |
|---|---|
| Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES | Réf. Commande ITGA : IT0717-55287 Réf. Commande Client : 002HD001519 |
|---|---|

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 07/06/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
 ou - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
 ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|----------------------|---|----------------|---------------------------|
| Réf dossier client : _00086000010000100003_ 68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 3 de type 3 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001519001 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 5 (Cuisine) | | Réf échantillon ITGA : IT071706-23782 Description ITGA : Colle beige avec couche en papier / Matériau souple beige avec poussières / Carrelage | | |
| ▶ Colle beige avec couche en papier + matériau souple beige avec poussières | META | 1 | 16/06/2017 | Amiante non détecté / - |
| Carrelage | --- | | | Non analysé |

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-55287 EN DATE DU 19/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|--|----------------------|--------------------|----------------|---|
| <p>Réf dossier client : _00086000010000100003_ Réf échantillon ITGA : IT071706-23783 68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 3 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001519002 / Parois verticales Description ITGA : Matériau beige en vrac / Peintures multiples / Bois intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic sous forme de fibres vitrrier dur beige / Vol 5 (Cuisine)</p> | | | | |
| ▶ Matériau beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | META | 1 | 19/06/2017 | Amiante non détecté / - |
| Bois sous forme de fibres | --- | | | Non analysé |
| <p>Réf dossier client : _00086000010000100003_ Réf échantillon ITGA : IT071706-23784 68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 3 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001519003 / Parois verticales Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène / Peinture intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment avec enduit plâtre (Porteur pièces sèches) / Vol 6 (Dégagement)</p> | | | | |
| ▶ Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable | META | 1 | 17/06/2017 | Amiante non détecté / - |
| <p>Réf dossier client : _00086000010000100003_ Réf échantillon ITGA : IT071706-23785 68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 3 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001519004 / Parois verticales Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces sèches) / Vol 6 (Dégagement)</p> | | | | |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | META | 1 | 17/06/2017 | Amiante non détecté / - |
| <p>Réf dossier client : _00086000010000100003_ Réf échantillon ITGA : IT071706-23786 68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 3 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001519005 / Parois verticales Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible intérieures et enduits / Murs et cloisons / quantité / Peinture Enduit plâtre (Porteur pièces humides) / Vol 7 (SDB)</p> | | | | |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable | META | 2 | 19/06/2017 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-55287 EN DATE DU 19/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|----------------------|--------------------|----------------|---------------------------|
| <p>Réf dossier client : _00086000010000100003_ 68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 3 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001519006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces humides) / Vol 7 (SDB)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-23787</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture</p> | | | | |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | META | 1 | 17/06/2017 | Amiante non détecté / - |
| <p>Réf dossier client : _00086000010000100003_ 68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 3 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001519007 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison plaque plâtre pièces humides / Vol 5 (Cuisine)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-23788</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Matériau plâtreux blanc / Peinture</p> | | | | |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable | META | 1 | 17/06/2017 | Amiante non détecté / - |
| <p>Réf dossier client : _00086000010000100003_ 68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 3 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001519008 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces sèches) / Vol 6 (Dégagement)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-23789</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité</p> | | | | |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable | META | 2 | 19/06/2017 | Amiante non détecté / - |
| <p>Réf dossier client : _00086000010000100003_ 68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 3 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001519009 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces humides) / Vol 5 (Cuisine)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-23790</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture</p> | | | | |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | META | 1 | 17/06/2017 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-55287 EN DATE DU 19/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|----------------------|--------------------|----------------|---|
| <p>Réf dossier client : _00086000010000100003_ Réf échantillon ITGA : IT071706-23791 68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 3 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001519010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles dures beiges / Vol 6 (Dégagement) Description ITGA : Revêtement souple beige avec couche fibreuse et poussières / Colle polymère jaune en faible quantité / Peinture en faible quantité</p> | | | | |
| ▶ Revêtement souple beige avec couche fibreuse et poussières + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable | META | 1 | 17/06/2017 | Amiante non détecté / - |
| <p>Réf dossier client : _00086000010000100003_ Réf échantillon ITGA : IT071706-23792 68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 3 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001519011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lino jaune ancien avec colle jaune / Vol 6 (Dégagement) Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune avec poussières / Peinture en faible quantité / Colle bitumineuse noire en faible quantité</p> | | | | |
| ▶ Dalle dure cassante beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable | META | 1 | 16/06/2017 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| ▶ Colle bitumineuse noire en faible quantité | MOLP | 2 | 16/06/2017 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| <p>Réf dossier client : _00086000010000100003_ Réf échantillon ITGA : IT071706-23793 68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 3 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001519012 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colle bitumeuses noires / Vol 6 (Dégagement) Description ITGA : Colle bitumineuse noire / Ragrée gris / Sous couche de ragrée blanche</p> | | | | |
| ▶ Colle bitumineuse noire | MOLP | 2 | 16/06/2017 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| ▶ Ragrée gris + sous couche de ragrée blanche non séparable | META | 1 | 16/06/2017 | Amiante non détecté / - |
| <p>Réf dossier client : _00086000010000100003_ Réf échantillon ITGA : IT071706-23794 68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 3 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001519013 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragrée d'origine / Vol 6 (Dégagement) Description ITGA : Colle polymère jaune en faible quantité / Ragrée gris / Sous couche de ragrée blanche</p> | | | | |
| ▶ Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragrée gris + sous couche de ragrée blanche non séparable | META | 1 | 17/06/2017 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-55287 EN DATE DU 19/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|--|----------------------|--------------------|----------------|---------------------------|
| <p>Réf dossier client : _00086000010000100003_ Réf échantillon ITGA : IT071706-23795 68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 3 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001519014 / Revêtement de sol / Description ITGA : Colle grise / Matériau gris hétérogène Revêtement de sol / Colles de carrelage pièces humides / Vol 5 (Cuisine)</p> | | | | |
| ▶ Colle grise non séparable + matériau gris hétérogène | META | 1 | 17/06/2017 | Amiante non détecté / - |
| <p>Réf dossier client : _00086000010000100003_ Réf échantillon ITGA : IT071706-23796 68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 3 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001519015 / Revêtement de sol / Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris / Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage rose en faible quantité Revêtement de sol / Colles jaune de revêtement de sol d'origine chambre / Vol 2 (Chambre 2)</p> | | | | |
| ▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage rose en faible quantité non séparable | META | 1 | 16/06/2017 | Amiante non détecté / - |
| <p>Réf dossier client : _00086000010000100003_ Réf échantillon ITGA : IT071706-23797 68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 3 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001519016 / Parois verticales Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture / Papier peint intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches / Vol 2 (Chambre 2)</p> | | | | |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable | META | 1 | 17/06/2017 | Amiante non détecté / - |
| <p>Réf dossier client : _00086000010000100003_ Réf échantillon ITGA : IT071706-23798 68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 3 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001519017 / Revêtement de sol / Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Peintures multiples Revêtement de sol / Chape maigre avec peinture / Vol 4 (Loggia)</p> | | | | |
| ▶ Matériau compact gris hétérogène + peintures multiples | META | 1 | 16/06/2017 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-55287 EN DATE DU 19/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|--|----------------------|--------------------|----------------|---|
| <p>Réf dossier client : _00086000010000100003_ 68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 3 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001519018 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Revêtement bitumeux / Vol 4 (Loggia)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-23799</p> <p>Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Matériau bitumineux gris en faible quantité</p> | | | | |
| ▶ Matériau bitumineux noir + matériau bitumineux gris en faible quantité non séparable | META | 1 | 16/06/2017 | Amiante non détecté / - |
| <p>Réf dossier client : _00086000010000100003_ 68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 3 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001519019 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit projeté loggia / Vol 4 (Loggia)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-23800</p> <p>Description ITGA : Enduit beige en faible quantité / Peintures multiples</p> | | | | |
| ▶ Enduit beige en faible quantité non séparable + peintures multiples | META | 1 | 16/06/2017 | Amiante non détecté / - |
| <p>Réf dossier client : _00086000010000100003_ 68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 3 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001519020 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles dures grises / Vol 3 (Séjour)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-23801</p> <p>Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle polymère jaune avec poussières / Peinture en faible quantité / Colle bitumineuse noire en faible quantité</p> | | | | |
| ▶ Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable | META | 1 | 16/06/2017 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| ▶ Colle bitumineuse noire en faible quantité | MOLP | 2 | 16/06/2017 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.