

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON
CP - Ville :	53200 CHATEAU GONTIER
Référence client :	_00086000010000100018_
Date du repérage :	19/06/2017
Désignation :	Appartement n° 18 de type 3 situé au 03 ème étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON 53200 CHATEAU GONTIER	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00086000010000100018_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 18 de type 3 situé au 03 ème étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : AC Environnement (N° 441355914) Nom : JOUSSELIN David Accompagnateur : H.MERCIER (0 800 400 100) Date de repérage : 19/06/2017		Nom : MORA Denis Date du rapport : 05/07/2017 A Riorges, le 05/07/2017 	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015 		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Appartement n°18 - Vol 1 (Chambre 1) Appartement n°18 - Vol 3 (Séjour) Appartement n°18 - Vol 5 (Cuisine) Appartement n°18 - Vol 7 (SDB)	Appartement n°18 - Vol 2 (Chambre 2) Appartement n°18 - Vol 4 (Loggia) Appartement n°18 - Vol 6 (W.C) Appartement n°18 - Vol 8 (Dégagement)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°18	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Loggia) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (W.C) - Vol 7 (SDB) - Vol 8 (Dégagement)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°18	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Loggia) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (W.C) - Vol 7 (SDB) - Vol 8 (Dégagement)	
Revêtement de sol	Appartement n°18	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Loggia) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (W.C) - Vol 7 (SDB) - Vol 8 (Dégagement)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°18	Vol 5 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Appartement n°18	Vol 5 (Cuisine)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 5 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 5 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Séjour)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Chambre 2)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 1 (Chambre 1)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Loggia)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 8 (Dégagement)	porte d'entrée 4 ponit sécurité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses nores	P14
Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses nores	P14

Q Réserves / Commentaires



Bilan cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 86 :

Matériaux amiantés :

- 4 colles noires sur les 4 prélevées sont amiantées.
- 3 dalles de sol grises sur les 3 prélevées sont amiantées.
- 1 enduit plâtre sur les porteurs des pièces humides est amianté sur les 12 prélevés (prélèvement n°5 du rapport 002HD001519 du logement 3)
- 1 enduit plâtre sur les cloisons des pièces humides est amianté sur les 12 prélevés (prélèvements n°4 du rapport 002HD001572 du logement 1)
- 1 enduit plâtre sur les plafonds des pièces sèches est amianté sur les 12 prélevés (prélèvements n°13 du rapport 002HD001572 du logement 1)

L'ensemble des prélèvements d'enduits plâtres revenus amiantés ont été prélevés dans deux logements, logement 1 (rapport 002HD001572) et logement 3 (rapport 002HD001519). Des analyses complémentaires pourront être réalisées dans ces logements afin de confirmer ou non les premiers résultats obtenus, à défaut l'ensemble des cloisons, porteurs et plafonds des pièces sèches et humides devront être considérés comme amiantés.

Les résultats obtenus ne permettent pas de conclure sur la présence ou non d'amiante dans les logements non visités. En cas d'intervention dans un de ces logements il conviendra de réaliser des prélèvements sur les enduits des porteurs, cloisons et plafonds, ou à défaut de considérer l'ensemble de ces éléments comme étant amiantés.

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 7 (SDB) - Appartement n°18	Inaccessible sans sondage destructif	Volume sous et derrière bac douche

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°18	Vol 5 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	S1							Négatif sur document Daté 2011
Appartement n°18	Vol 5 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I1			11 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°18	Vol 1 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I5			15 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°18	Vol 5 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I5			15 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°18	Vol 3 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I5			15 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°18	Vol 2 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I5			15 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°18	Vol 5 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P1	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 71 n°1 - 1 - 002HD0015 71 n°1 - 2	P1	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°18	Vol 5 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 71 n°2 - 1 - 002HD0015 71 n°2 - 2	P2	Matériau plâtreux blanc + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°18	Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (W.C) - Vol 7 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	S8 - S9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002HD0015 71 n°2 - 1 - 002HD0015 71 n°2 - 2	P2	Matériau plâtreux blanc + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°18	Vol 5 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Cloison pièces humides (plâtre sur brique rouge)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 71 n°4 - 1 - 002HD0015 71 n°4 - 2	P4	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°18	Vol 6 (W.C) - Vol 7 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Cloison pièces humides (plâtre sur brique rouge)	S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002HD0015 71 n°4 - 1 - 002HD0015 71 n°4 - 2	P4	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°18	Vol 4 (Loggia)	Menuiseries	Mastic vitrier	P6	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 71 n°6 - 1 - 002HD0015 71 n°6 - 2	P6	Matériau compact beige + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°18	Vol 4 (Loggia)	Murs et cloisons	Enduit ciment (porteur loggia)	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 71 n°8 - 1 - 002HD0015 71 n°8 - 2	P8	Enduit compact gris + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°18	Vol 4 (Loggia)	Cloisons légères ou préfabriquées	doublage plaque plâtre loggia	P9	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 71 n°9 - 1 - 002HD0015 71 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°18	Vol 1 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces sèches)	P11	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 71 n°11 - 1 - 002HD0015 71 n°11 - 2	P11	Matériau plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°18	Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Séjour) - Vol 8 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces sèches)	S2 - S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002HD0015 71 n°11 - 1 - 002HD0015 71 n°11 - 2	P11	Matériau plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°18	Vol 1 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	P12	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 71 n°12 - 1 - 002HD0015 71 n°12 - 2	P12	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°18	Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Séjour) - Vol 8 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	S5 - S6 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HD0015 71 n°12 - 1 - 002HD0015 71 n°12 - 2	P12	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°18	Vol 3 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°18	Vol 2 (Chambre 2)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°18	Vol 1 (Chambre 1)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°18	Vol 4 (Loggia)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°18	Vol 8 (Dégagement)	Menuiseries	porte d'entrée 4 ponit sécurité	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°18	Vol 3 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux bois	S25			S25 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Appartement n°18	Vol 2 (Chambre 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux bois	S25			S25 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°18	Vol 5 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 71 n°5 - 1 - 002HD0015 71 n°5 - 2	P5	Matériau compact beige + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°18	Vol 6 (W.C) - Vol 7 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HD0015 71 n°5 - 1 - 002HD0015 71 n°5 - 2	P5	Matériau compact beige + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°18	Vol 4 (Loggia)	Plafonds	Enduit ciment (plafond loggia)	P10	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 71 n°10 - 1 - - 002HD0015 71 n°10 - 2	P10	Enduit compact gris + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°18	Vol 1 (Chambre 1)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	P13	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 71 n°13 - 1 - - 002HD0015 71 n°13 - 2	P13	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°18	Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Séjour) - Vol 8 (Dégagement)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	S15 - S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002HD0015 71 n°13 - 1 - - 002HD0015 71 n°13 - 2	P13	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°18	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 71 n°3 - 1 - 002HD0015 71 n°3 - 2	P3 Phase 1	Colle beige avec fibres + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°18	Vol 4 (Loggia)	Revêtement de sol	Chape maigre (loggia)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 71 n°7 - 1 - 002HD0015 71 n°7 - 2	P7	Matériau compact gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°18	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noires	P14	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 71 n°14 - 1 - 002HD0015 71 n°14 - 2	P14	Colle bitumineuse noire + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°18	Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noires	S18 (P14)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002HD0015 71 n°14 - 1 - 002HD0015 71 n°14 - 2	P14	Colle bitumineuse noire + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°18	Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol d'origine chambres	P15	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 71 n°15 - 1 - 002HD0015 71 n°15 - 2	P15	Colle polymère jaune + ragréage gris avec couche fibreuse non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°18	Vol 2 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol d'origine chambres	S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002HD0015 71 n°15 - 1 - 002HD0015 71 n°15 - 2	P15	Colle polymère jaune + ragréage gris avec couche fibreuse non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°18	Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	P16	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 71 n°16 - 1 - 002HD0015 71 n°16 - 2	P16	Ragréage gris d'origine	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°18	Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Séjour) - Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S20 - S21 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002HD0015 71 n°16 - 1 - 002HD0015 71 n°16 - 2	P16	Ragréage gris d'origine	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°18	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de carrelage (pièces humides)	P17	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 71 n°17 - 1 - 002HD0015 71 n°17 - 2	P17	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°18	Vol 6 (W.C) - Vol 7 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de carrelage (pièces humides)	S23 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002HD0015 71 n°17 - 1 - 002HD0015 71 n°17 - 2	P17	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°18	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	Couche supérieure		I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°18	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	Couche supérieure		I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°18	Vol 2 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	Couche supérieure		I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°18	Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	Couche supérieure		I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°18	Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	Couche supérieure		I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°18	Vol 6 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	Couche supérieure		I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°18	Vol 7 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	Couche supérieure		I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°18	Appartement n°18 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°18	Appartement n°18 - Plan de prélèvements
	Appartement n°18	Appartement n°18 - MPCA Toutes catégories confondues



APPARTEMENT N°18 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD001571

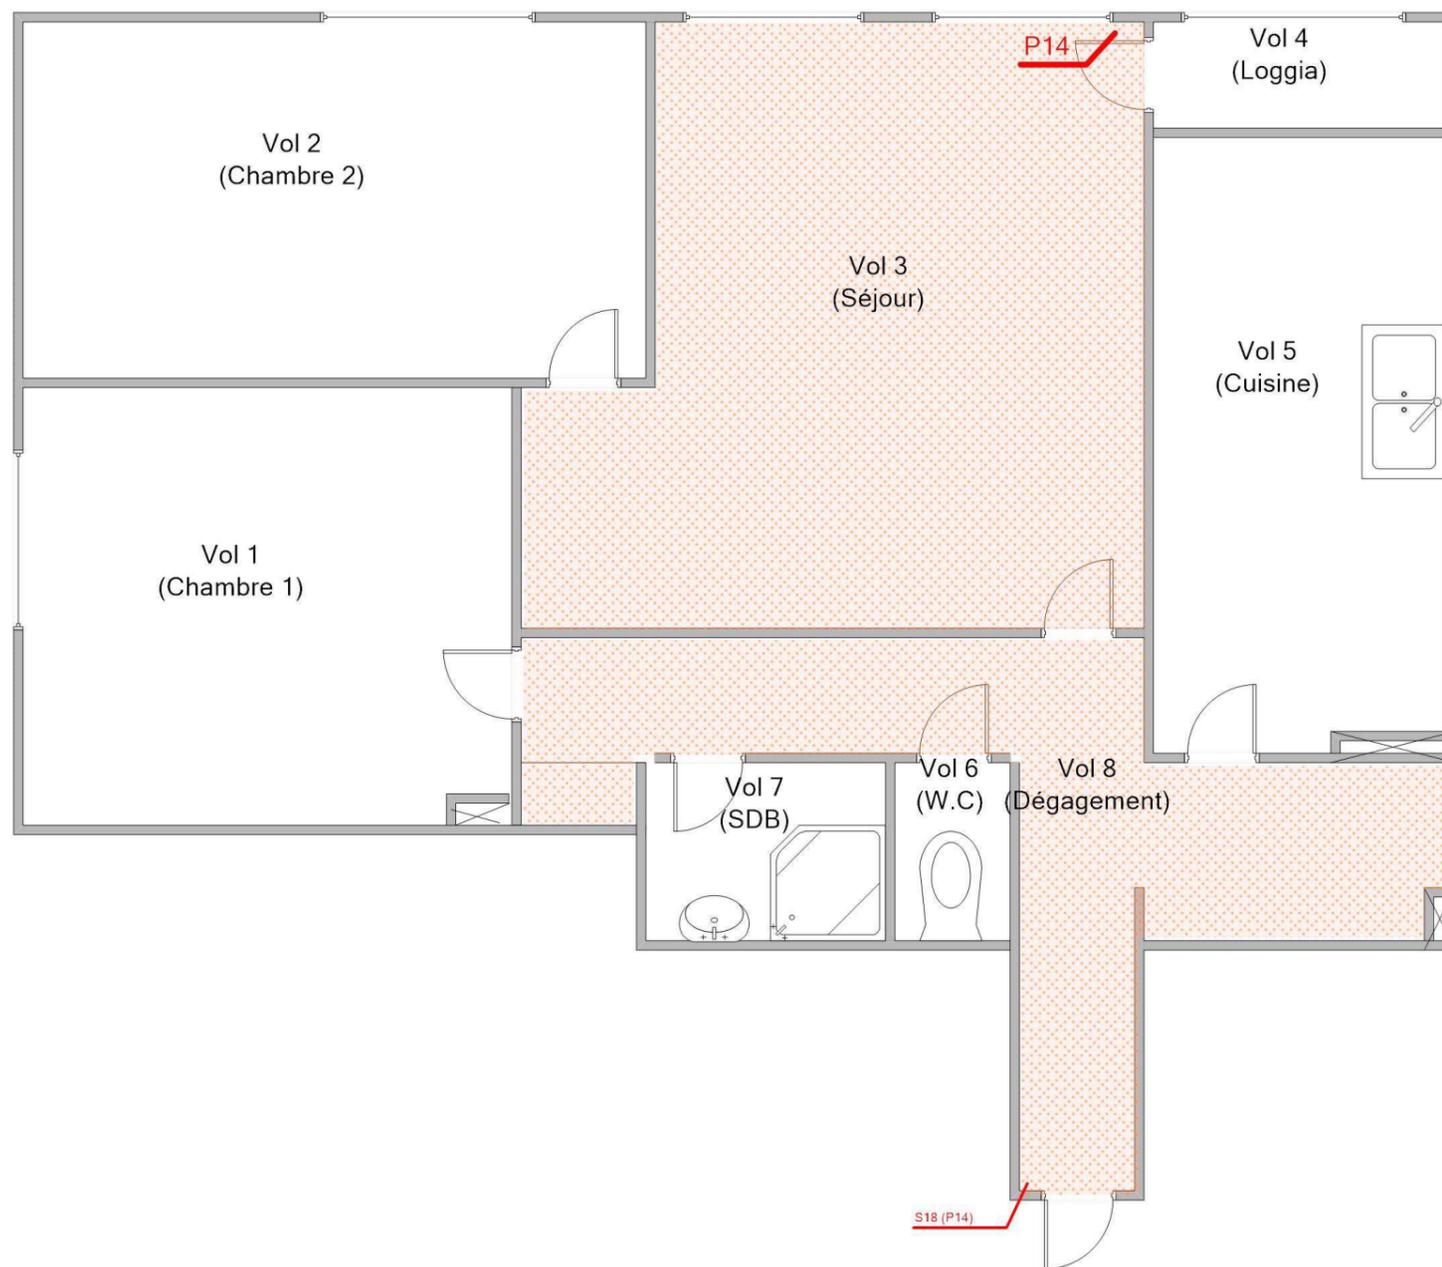

Légende

 P14 : Colle bitumeuses noires



Adresse du bien
68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 18 de type 3 situé au 03 ème étage

Date intervention
19/06/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001571 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°18 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001571 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°18 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001571 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°18 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001571 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°18 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001571 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°18 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001571 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°18 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001571 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°18 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001571 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°18 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001571 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°18 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001571 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°18 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001571 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°18 - Vol 4 (Loggia)	Prélevement négatif
002HD001571 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°18 - Vol 4 (Loggia)	Prélevement négatif
002HD001571 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°18 - Vol 4 (Loggia)	Prélevement négatif
002HD001571 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°18 - Vol 4 (Loggia)	Prélevement négatif
002HD001571 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°18 - Vol 4 (Loggia)	Prélevement négatif
002HD001571 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°18 - Vol 4 (Loggia)	Prélevement négatif
002HD001571 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°18 - Vol 4 (Loggia)	Prélevement négatif
002HD001571 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°18 - Vol 4 (Loggia)	Prélevement négatif
002HD001571 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°18 - Vol 4 (Loggia)	Prélevement négatif
002HD001571 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°18 - Vol 4 (Loggia)	Prélevement négatif
002HD001571 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°18 - Vol 1 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001571 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°18 - Vol 1 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001571 n°12 - 2 (P12)	Appartement n°18 - Vol 1 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001571 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°18 - Vol 1 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001571 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°18 - Vol 1 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001571 n°13 - 2 (P13)	Appartement n°18 - Vol 1 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001571 n°14 - 1 (P14)	Appartement n°18 - Vol 3 (Séjour)	Prélevement positif
002HD001571 n°14 - 2 (P14)	Appartement n°18 - Vol 3 (Séjour)	Prélevement positif
002HD001571 n°15 - 2 (P15)	Appartement n°18 - Vol 1 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001571 n°15 - 1 (P15)	Appartement n°18 - Vol 1 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001571 n°16 - 1 (P16)	Appartement n°18 - Vol 1 (Chambre 1)	Prélevement négatif



Référence	Localisation	Action
002HD001571 n°16 - 2 (P16)	Appartement n°18 - Vol 1 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001571 n°17 - 1 (P17)	Appartement n°18 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001571 n°17 - 2 (P17)	Appartement n°18 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
	Appartement n°18 - Vol 5 (Cuisine)	11
	Appartement n°18 - Vol 5 (Cuisine)	12
	Appartement n°18 - Vol 3 (Séjour)	13
	Appartement n°18 - Vol 8 (Dégagement)	14
	Appartement n°18 - Vol 1 (Chambre 1)	15
S25 - 1 (A25)	Appartement n°18 - Vol 3 (Séjour)	Absence : pas d'amiante par nature



002HD001571 n°1 - 1 (P1)



002HD001571 n°1 - 2 (P1)



002HD001571 n°2 - 1 (P2)



002HD001571 n°2 - 2 (P2)



002HD001571 n°3 - 1 (P3)



002HD001571 n°3 - 2 (P3)



002HD001571 n°4 - 2 (P4)



002HD001571 n°4 - 1 (P4)



002HD001571 n°5 - 2 (P5)



002HD001571 n°5 - 1 (P5)



002HD001571 n°6 - 1 (P6)



002HD001571 n°6 - 2 (P6)



002HD001571 n°7 - 1 (P7)



002HD001571 n°7 - 2 (P7)



002HD001571 n°8 - 1 (P8)



002HD001571 n°8 - 2 (P8)



002HD001571 n°9 - 1 (P9)



002HD001571 n°9 - 2 (P9)



002HD001571 n°10 - 2 (P10)



002HD001571 n°10 - 1 (P10)



002HD001571 n°11 - 2 (P11)



002HD001571 n°11 - 1 (P11)



002HD001571 n°12 - 2 (P12)



002HD001571 n°12 - 1 (P12)



002HD001571 n°13 - 1 (P13)



002HD001571 n°13 - 2 (P13)



002HD001571 n°14 - 1 (P14)



002HD001571 n°14 - 2 (P14)



002HD001571 n°15 - 2 (P15)



002HD001571 n°15 - 1 (P15)



002HD001571 n°16 - 1 (P16)



002HD001571 n°16 - 2 (P16)



002HD001571 n°17 - 1 (P17)



002HD001571 n°17 - 2 (P17)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



I5 - 1



S25 - 1 (A25)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides - -	Appartement n°18 - Vol 5 (Cuisine)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc + peinture en faible quantité non séparable - -	Appartement n°18 - Vol 5 (Cuisine)	
P3 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige avec fibres + peinture non séparable - -	Appartement n°18 - Vol 5 (Cuisine)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable - -	Appartement n°18 - Vol 5 (Cuisine)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau compact beige + peinture non séparable - -	Appartement n°18 - Vol 5 (Cuisine)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau compact beige + peintures multiples non séparable - -	Appartement n°18 - Vol 4 (Loggia)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris + peinture non séparable - -	Appartement n°18 - Vol 4 (Loggia)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris + peintures multiples non séparable - -	Appartement n°18 - Vol 4 (Loggia)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable - -	Appartement n°18 - Vol 4 (Loggia)	
P10	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit compact gris + peintures multiples non séparable - -	Appartement n°18 - Vol 4 (Loggia)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable - -	Appartement n°18 - Vol 1 (Chambre 1)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable - -	Appartement n°18 - Vol 1 (Chambre 1)	
P13	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable - -	Appartement n°18 - Vol 1 (Chambre 1)	
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche - -	Appartement n°18 - Vol 3 (Séjour)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage gris avec couche fibreuse non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°18 - Vol 1 (Chambre 1)	
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine - -	Appartement n°18 - Vol 1 (Chambre 1)	
P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise - -	Appartement n°18 - Vol 5 (Cuisine)	



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tel : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60951 EN DATE DU 05/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-60951 Réf. Commande Client : 002HD001571
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 22/06/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
ou

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00086000010000100018_ 68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 18 de type 3 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002HD001571001 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides / Vol 5 (Cuisine)				
		Réf échantillon ITGA : IT041707-460		
		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc avec couche en papier / Peinture		
▶ Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	META	2	04/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00086000010000100018_ 68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 18 de type 3 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002HD001571002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces humides) / Vol 5 (Cuisine)				
		Réf échantillon ITGA : IT041707-461		
		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Peinture en faible quantité		
▶ Matériau plâtreux blanc + peinture en faible quantité non séparable	META	1	04/07/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60951 EN DATE DU 05/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00086000010000100018_ Réf échantillon ITGA : IT041707-462 68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 18 de type 3 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001571003 / Revêtement de mur / Description ITGA : Colle beige avec fibres / Peinture / Carrelage Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 5 (Cuisine)</p>				
▶ Colle beige avec fibres + peinture non séparable	META	1	04/07/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
<p>Réf dossier client : _00086000010000100018_ Réf échantillon ITGA : IT041707-463 68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 18 de type 3 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001571004 / Parois verticales Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Peinture intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Cloison pièces humides (plâtre sur brique rouge) / Vol 5 (Cuisine)</p>				
▶ Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable	META	1	04/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00086000010000100018_ Réf échantillon ITGA : IT041707-464 68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 18 de type 3 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001571005 / Plafond et faux-plafonds / Description ITGA : Matériau compact beige / Peinture Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces humides) / Vol 5 (Cuisine)</p>				
▶ Matériau compact beige + peinture non séparable	META	1	04/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00086000010000100018_ Réf échantillon ITGA : IT041707-465 68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 18 de type 3 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001571006 / Parois verticales Description ITGA : Matériau compact beige / Peintures multiples intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 4 (Loggia)</p>				
▶ Matériau compact beige + peintures multiples non séparable	META	1	04/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60951 EN DATE DU 05/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00086000010000100018_ 68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 18 de type 3 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001571007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (loggia) / Vol 4 (Loggia)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT041707-466</p> <p>Description ITGA : Matériau compact gris / Peinture</p>				
▶ Matériau compact gris + peinture non séparable	META	1	04/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00086000010000100018_ 68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 18 de type 3 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001571008 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment (porteur loggia) / Vol 4 (Loggia)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT041707-467</p> <p>Description ITGA : Enduit compact gris / Peintures multiples</p>				
▶ Enduit compact gris + peintures multiples non séparable	META	1	04/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00086000010000100018_ 68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 18 de type 3 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001571009 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / doublage plaque plâtre loggia / Vol 4 (Loggia)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT041707-468</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc avec couche en papier / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	META	1	04/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00086000010000100018_ 68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 18 de type 3 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001571010 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment (plafond loggia) / Vol 4 (Loggia)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT041707-469</p> <p>Description ITGA : Enduit compact gris / Peintures multiples</p>				
▶ Enduit compact gris + peintures multiples non séparable	META	1	04/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60951 EN DATE DU 05/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00086000010000100018_ 68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 18 de type 3 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001571011 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces sèches) / Vol 1 (Chambre 1)</p>				<p>Réf échantillon ITGA : IT041707-470</p> <p>Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche en papier / Peinture</p>
▶ Matériau plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	META	1	04/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00086000010000100018_ 68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 18 de type 3 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001571012 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces sèches) / Vol 1 (Chambre 1)</p>				<p>Réf échantillon ITGA : IT041707-471</p> <p>Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Peinture</p>
▶ Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable	META	2	05/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00086000010000100018_ 68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 18 de type 3 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001571013 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces sèches) / Vol 1 (Chambre 1)</p>				<p>Réf échantillon ITGA : IT041707-472</p> <p>Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Peinture</p>
▶ Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable	META	1	04/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00086000010000100018_ 68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 18 de type 3 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001571014 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colle bitumineuses noires / Vol 3 (Séjour)</p>				<p>Réf échantillon ITGA : IT041707-473</p> <p>Description ITGA : Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche</p>
▶ Colle bitumineuse noire + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche	META	2	05/07/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60951 EN DATE DU 05/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00086000010000100018_ 68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 18 de type 3 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001571015 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaune de revêtement de sol d'origine chambres / Vol 1 (Chambre 1)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT041707-474</p> <p>Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris avec couche fibreuse / Peinture</p>				
▶ Colle polymère jaune + ragréage gris avec couche fibreuse non séparable + peinture non séparable	META	1	04/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00086000010000100018_ 68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 18 de type 3 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001571016 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage gris d'origine / Vol 1 (Chambre 1)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT041707-475</p> <p>Description ITGA : Matériau compact gris / Peinture</p>				
▶ Matériau compact gris + peinture non séparable	META	1	04/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00086000010000100018_ 68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 18 de type 3 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001571017 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage (pièces humides) / Vol 5 (Cuisine)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT041707-476</p> <p>Description ITGA : Colle grise</p>				
▶ Colle grise	META	1	04/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.