

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	4 RUE DE LA ROINEE - PARC LA CROIX
CP - Ville :	53210 SOULGE SUR OUETTE
Référence client :	_00087000010000200008_
Date du repérage :	01/03/2017
Désignation :	Appartement n° 8 de type 4 situé au 01 ^{er} étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.




Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	4 RUE DE LA ROINEE - PARC LA CROIX 53210 SOULGE SUR OUETTE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00087000010000200008_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 8 de type 4 situé au 01 er étage		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David H.MERCIER (0 800 400 100) 01/03/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 14/03/2017 A Riorges, le 14/03/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015 		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Appartement n°8 - Vol 1 (Cuisine) Appartement n°8 - Vol 3 (W.C) Appartement n°8 - Vol 5 (Chambre 2) Appartement n°8 - Vol 7 (Séjour) Appartement n°8 - Vol 9 (Dégagement)	Appartement n°8 - Vol 2 (SDB) Appartement n°8 - Vol 4 (Chambre 1) Appartement n°8 - Vol 6 (Chambre 3) Appartement n°8 - Vol 8 (Entrée)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Equipements divers et accessoires	Appartement n°8	Vol 1 (Cuisine)	
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°8	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Séjour) - Vol 8 (Entrée) - Vol 9 (Dégagement)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°8	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Séjour) - Vol 8 (Entrée) - Vol 9 (Dégagement)	
Revêtement de mur	Appartement n°8	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C) - Vol 8 (Entrée)	
Revêtement de sol	Appartement n°8	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Séjour) - Vol 8 (Entrée) - Vol 9 (Dégagement)	

Conduits, canalisations et équipements	Appartement n°8	Vol 9 (Dégagement)	
--	-----------------	--------------------	--

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 8 (Entrée)		Impossible de voir les matériaux présents sous le lambri bois sans retirer celui-ci.
Vol 9 (Dégagement)		Impossible de voir les matériaux présents sous le lambri bois sans retirer celui-ci.
Vol 6 (Chambre 3)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Chambre 2)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Chambre 1)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 1 (Cuisine)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (Séjour)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 1 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 2 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 3 (W.C)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 5 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Chambre 3)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Chambre 3)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 8 (Entrée)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 7 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 9 (Dégagement)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S10
Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P10



Vol 8 (Entrée)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P10
Vol 3 (W.C)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P10
Vol 2 (SDB)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P10
Vol 9 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Résidu dalle dure grise fortement dégradé	P15
Vol 9 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P16
Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P16
Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P16
Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P16
Vol 6 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P16
Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure beige	P18
Vol 6 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure beige	P18
Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure beige	P18

Q

Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC type 4/16/4
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les pléniums de faux plafond.

Commentaire n°2 : Les dalles plastiques ont été arrachées dans certaines pièces. La colle noire est directement visible et non recouverte.

R

Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 2 (SDB) - Appartement n°8	Inaccessible sans sondage destructif	Volume sous bac douche et dans coffre bois.

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Conduits, canalisations et équipements

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 9 (Dégagement)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S10	Réalisation d'un sondage		S10 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 1 (Cuisine)	Evier	Peinture bitumineuse grise	P11	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 94 n°11 - 1 - 002HD0013 94 n°11 - 2	P11	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 1 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 2 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°8	Vol 3 (W.C)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°8	Vol 6 (Chambre 3)	Radiateurs	Joints	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°8	Vol 5 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 2 (SDB)	Radiateurs	Joints	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°8	Vol 8 (Entrée)	Radiateurs	Joints	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°8	Vol 4 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°8	Vol 1 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°8	Vol 7 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 8 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P5	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces sèches	002HD0013 94 n°5 - 1 - 002HD0013 94 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 8 (Entrée) - Vol 7 (Séjour) - Vol 9 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P5 - S11 - S12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Porteur pièces sèches	002HD0013 94 n°5 - 1 - 002HD0013 94 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 1 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P6	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage pièces humides	002HD0013 94 n°6 - 1 - 002HD0013 94 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S14 - S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Cloison et doublage pièces humides	002HD0013 94 n°6 - 1 - 002HD0013 94 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 3 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P7	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces humides	002HD0013 94 n°7 - 1 - 002HD0013 94 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 1 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Porteur pièces humides	002HD0013 94 n°7 - 1 - 002HD0013 94 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 6 (Chambre 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P8	Réalisation d'un prélèvement	doublage plaque plâtre pièces sèches	002HD0013 94 n°8 - 1 - 002HD0013 94 n°8 - 2	P8	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 6 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P9	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage pièces sèches	002HD0013 94 n°9 - 1 - 002HD0013 94 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 5 (Chambre 2) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 9 (Dégagement) - Vol 8 (Entrée) - Vol 7 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S17 - S18 - S19 - S20 - S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Cloison et doublage pièces sèches	002HD0013 94 n°9 - 1 - 002HD0013 94 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 8 (Entrée)	Murs et cloisons		I1			I1 - 1				Impossible de voir les matériaux présents sous le lambri bois sans retirer celui-ci.
Appartement n°8	Vol 9 (Dégagement)	Murs et cloisons		I1			I1 - 1				Impossible de voir les matériaux présents sous le lambri bois sans retirer celui-ci.
Appartement n°8	Vol 6 (Chambre 3)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°8	Vol 5 (Chambre 2)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°8	Vol 4 (Chambre 1)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 1 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°8	Vol 7 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 7 (Séjour)	Faux plafonds	Enduit plâtre sur latti bois	P2	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces sèches	002HD0013 94 n°2 - 1 - 002HD0013 94 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 8 (Entrée) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 9 (Dégagement)	Faux plafonds	Enduit plâtre sur latti bois	S2 - S3 - S4 - S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Plafond pièces sèches	002HD0013 94 n°2 - 1 - 002HD0013 94 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 3 (W.C)	Faux plafonds	Enduit plâtre sur latti bois	P3	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces humides	002HD0013 94 n°3 - 1 - 002HD0013 94 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 2 (SDB) - Vol 1 (Cuisine)	Faux plafonds	Enduit plâtre sur latti bois	S7 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Plafond pièces humides	002HD0013 94 n°3 - 1 - 002HD0013 94 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 9 (Dégagement)	Faux plafonds	Enduit plâtre	P4	Réalisation d'un prélèvement	Plafond placard	002HD0013 94 n°4 - 1 - 002HD0013 94 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 9 (Dégagement) - Vol 4 (Chambre 1)	Faux plafonds	Enduit plâtre	P4 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Plafond placard	002HD0013 94 n°4 - 1 - 002HD0013 94 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P10	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 94 n°10 - 1 - 002HD0013 94 n°10 - 2	P10	Colle beige avec poussières	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°8	Vol 8 (Entrée)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S22 (P10)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HD0013 94 n°10 - 1 - 002HD0013 94 n°10 - 2	P10	Colle beige avec poussières	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°8	Vol 3 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S23 (P10)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HD0013 94 n°10 - 1 - 002HD0013 94 n°10 - 2	P10	Colle beige avec poussières	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 2 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S24 (P10)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HD0013 94 n°10 - 1 - 002HD0013 94 n°10 - 2	P10	Colle beige avec poussières	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°8	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P12	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 94 n°12 - 1 - 002HD0013 94 n°12 - 2	P12	Colle beige non séparable + couche plâtrée blanche non séparable + joint cassant beige + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HD0013 94 n°12 - 1 - 002HD0013 94 n°12 - 2	P12	Colle beige non séparable + couche plâtrée blanche non séparable + joint cassant beige + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 2 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence rose sdb)	P14	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 94 n°14 - 1 - 002HD0013 94 n°14 - 2	P14	Colle grise avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence rose sdb)	P14 - S28	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002HD0013 94 n°14 - 1 - 002HD0013 94 n°14 - 2	P14	Colle grise avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles de carrelage (30X30 Beiges)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 94 n°1 - 1 - 002HD0013 94 n°1 - 2	P1	Colle grise avec poussières + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Colles de carrelage (30X30 Beiges)	S1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002HD0013 94 n°1 - 1 - 002HD0013 94 n°1 - 2	P1	Colle grise avec poussières + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de carrelage rouge	P13	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 94 n°13 - 1 - 002HD0013 94 n°13 - 2	P13	Colle grise non séparable + joint cassant gris + matériau compact gris non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 3 (W.C) - Vol 8 (Entrée) - Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de carrelage rouge	S25 - S26 - S27	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002HD0013 94 n°13 - 1 - 002HD0013 94 n°13 - 2	P13	Colle grise non séparable + joint cassant gris + matériau compact gris non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 9 (Dégagement)	Revêtement de sol	Résidu dalle dure grise fortement dégradé	P15	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 94 n°15 - 1	P15	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°8	Vol 9 (Dégagement)	Revêtement de sol	Résidu dalle dure grise fortement dégradé	P15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002HD0013 94 n°15 - 1	P15	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°8	Vol 9 (Dégagement)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P16	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 94 n°16 - 1	P16	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S29 (P16)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002HD0013 94 n°16 - 1	P16	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°8	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S30 (P16)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002HD0013 94 n°16 - 1	P16	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°8	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S31 (P16)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002HD0013 94 n°16 - 1	P16	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°8	Vol 6 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S32 (P16)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002HD0013 94 n°16 - 1	P16	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°8	Vol 9 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage	P17	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 94 n°17 - 1 - 002HD0013 94 n°17 - 2	P17	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 6 (Chambre 3) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage	S33 - S34 - S35 - S36	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002HD0013 94 n°17 - 1 - 002HD0013 94 n°17 - 2	P17	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Dalle dure beige	P18	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 94 n°18 - 1 - 002HD0013 94 n°18 - 2	P18	Dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 6 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Dalle dure beige	S37 (P18)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18		002HD0013 94 n°18 - 1 - 002HD0013 94 n°18 - 2	P18	Dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°8	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Dalle dure beige	S38 (P18)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18		002HD0013 94 n°18 - 1 - 002HD0013 94 n°18 - 2	P18	Dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°8	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°8	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°8	Vol 6 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 9 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°8	Appartement n°8 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°8	Appartement n°8 - Plan de prélèvements
	Appartement n°8	Appartement n°8 - MPCA Toutes catégories confondues
	Appartement n°8	Appartement n°8 - MPCA Revêtement de sol
	Appartement n°8	Appartement n°8 - MPCA Revêtement de mur
	Appartement n°8	Appartement n°8 - MPCA Conduits, canalisations et équipements

APPARTEMENT N°8 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001394

Légende

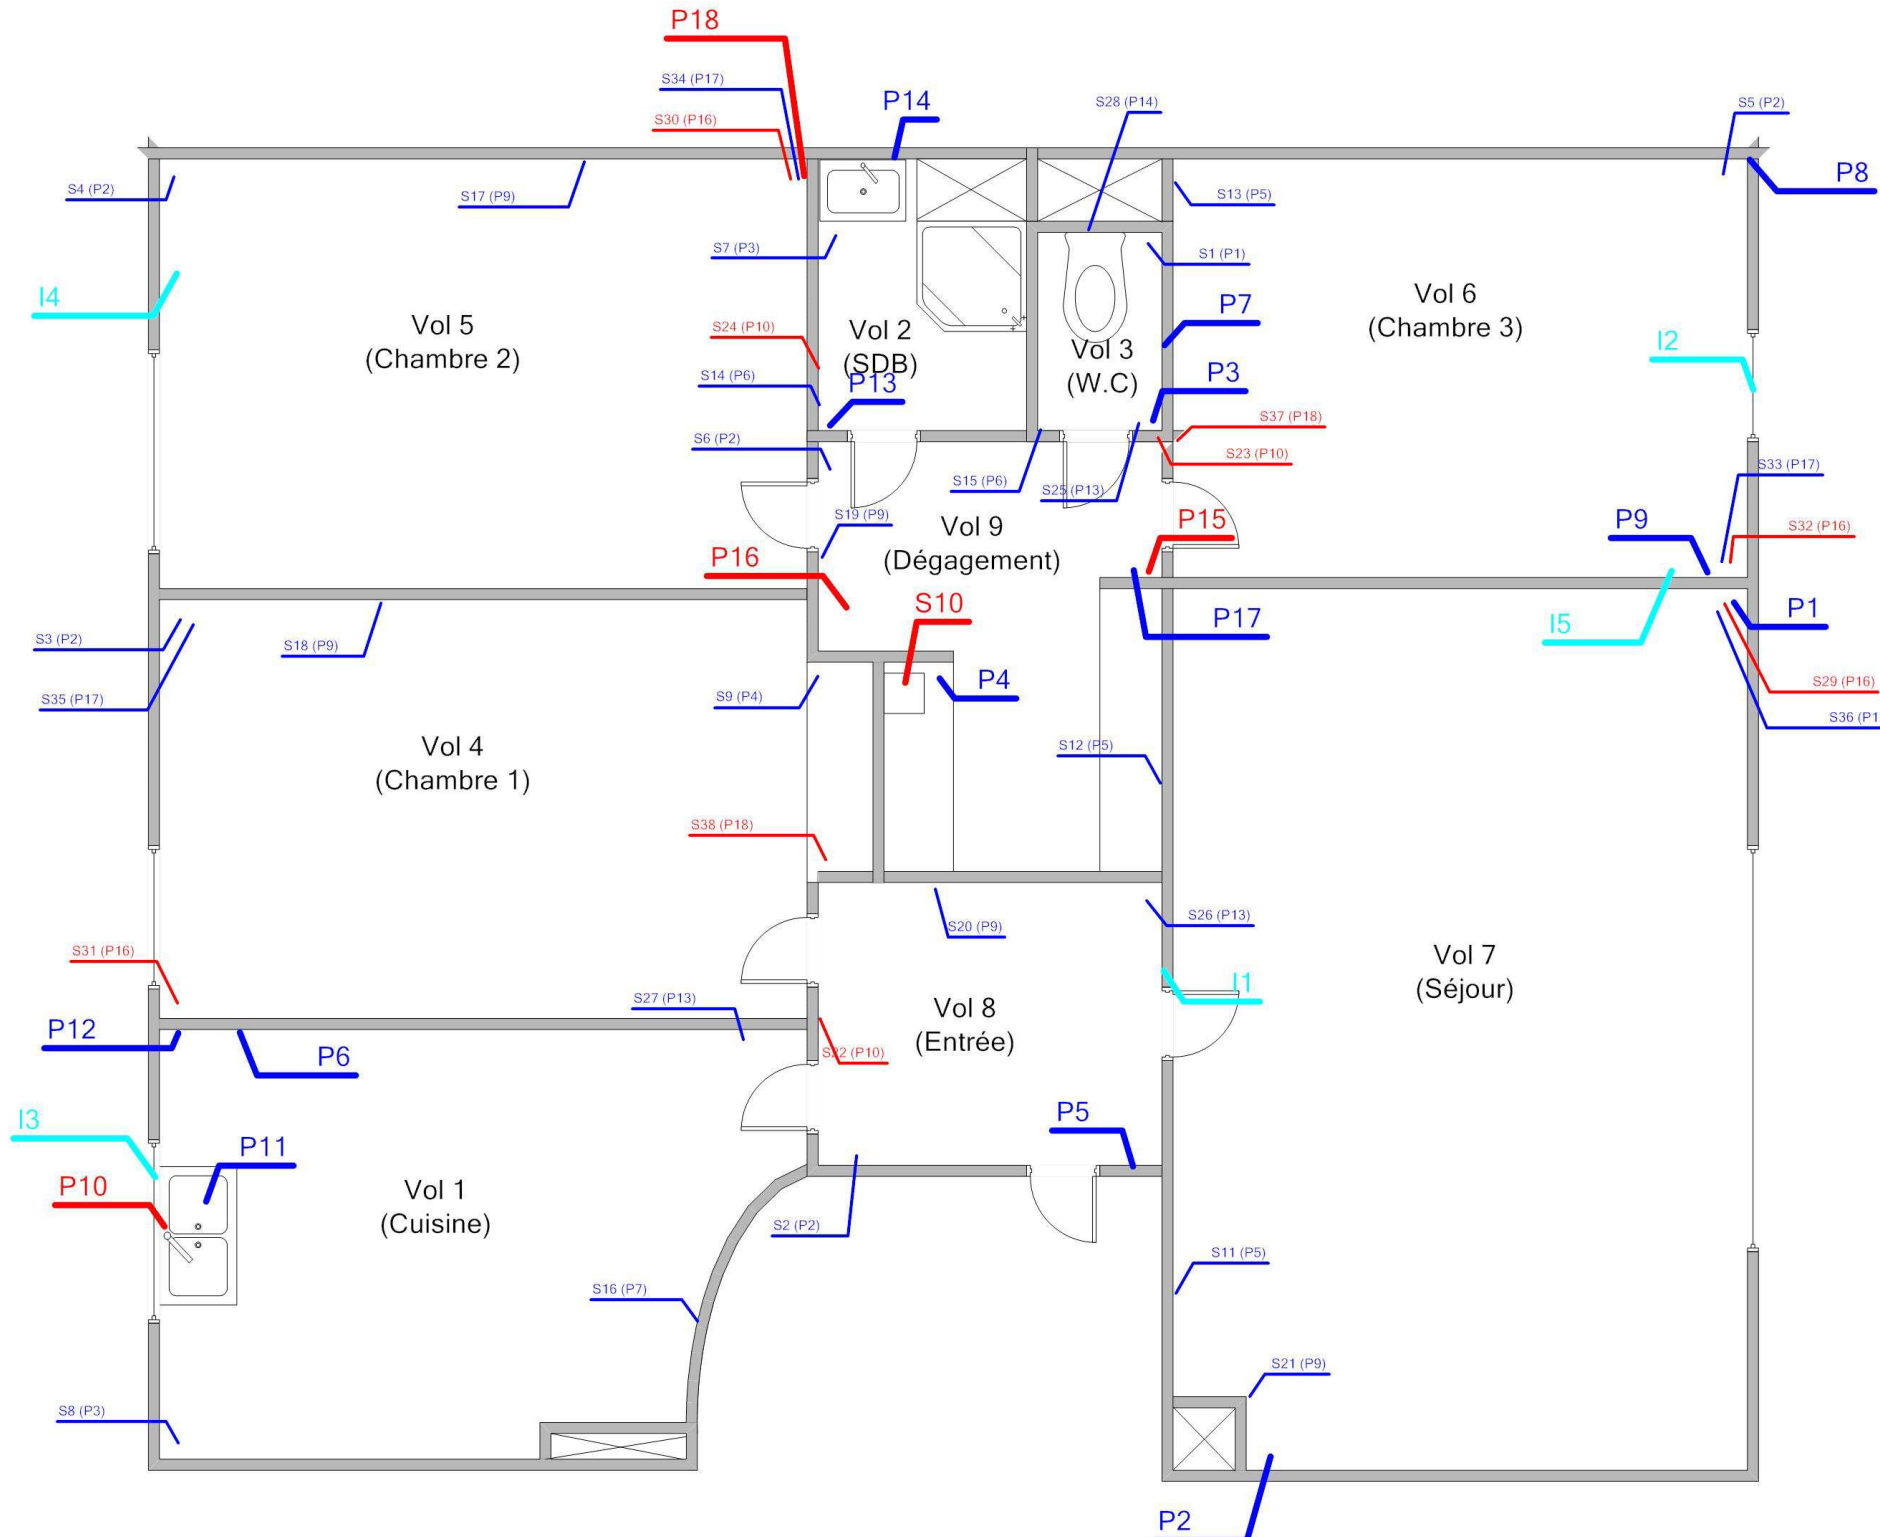

	Localisation d'un prélèvement positif
	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif
	Localisation d'un sondage positif



Adresse du bien

4 RUE DE LA ROINEE - PARC LA CROIX
53210 SOULGE SUR OULLETTE

Désignation

Appartement n° 8 de type 4 situé au 01^{er} étage

Date intervention

01/03/201


Techniciens intervenant

JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°8 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001394

Légende

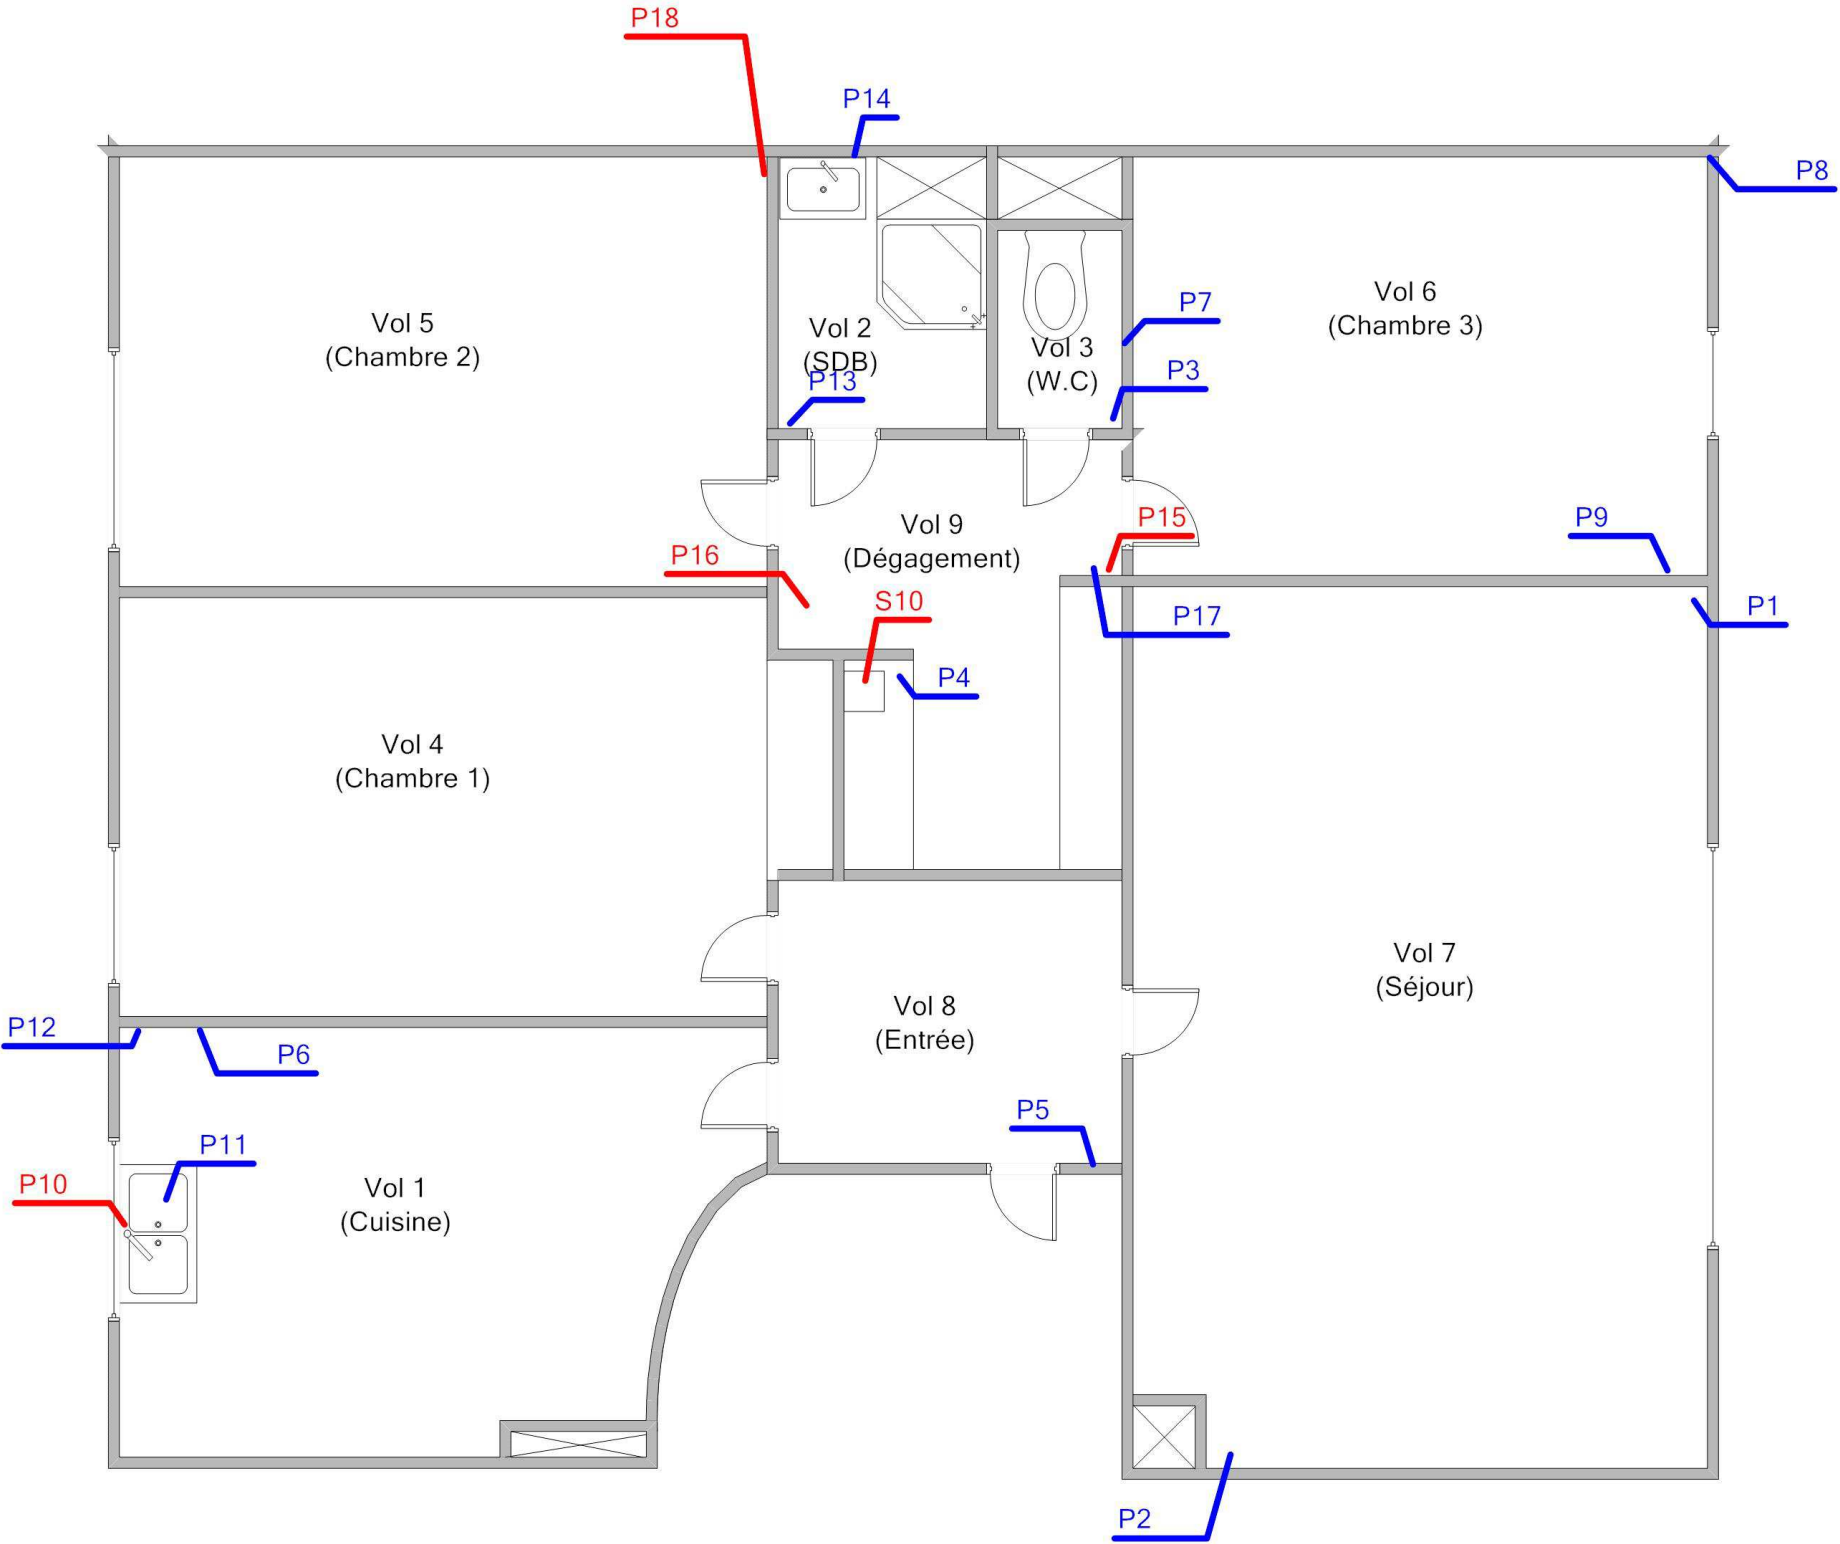

Adresse du bien

4 RUE DE LA ROINEE - PARC LA CROIX
53210 SOULGE SUR OUETTE

Désignation

Appartement n° 8 de type 4 situé au 01^{er} étage

Date intervention


01/03/2017

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°8 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD001394

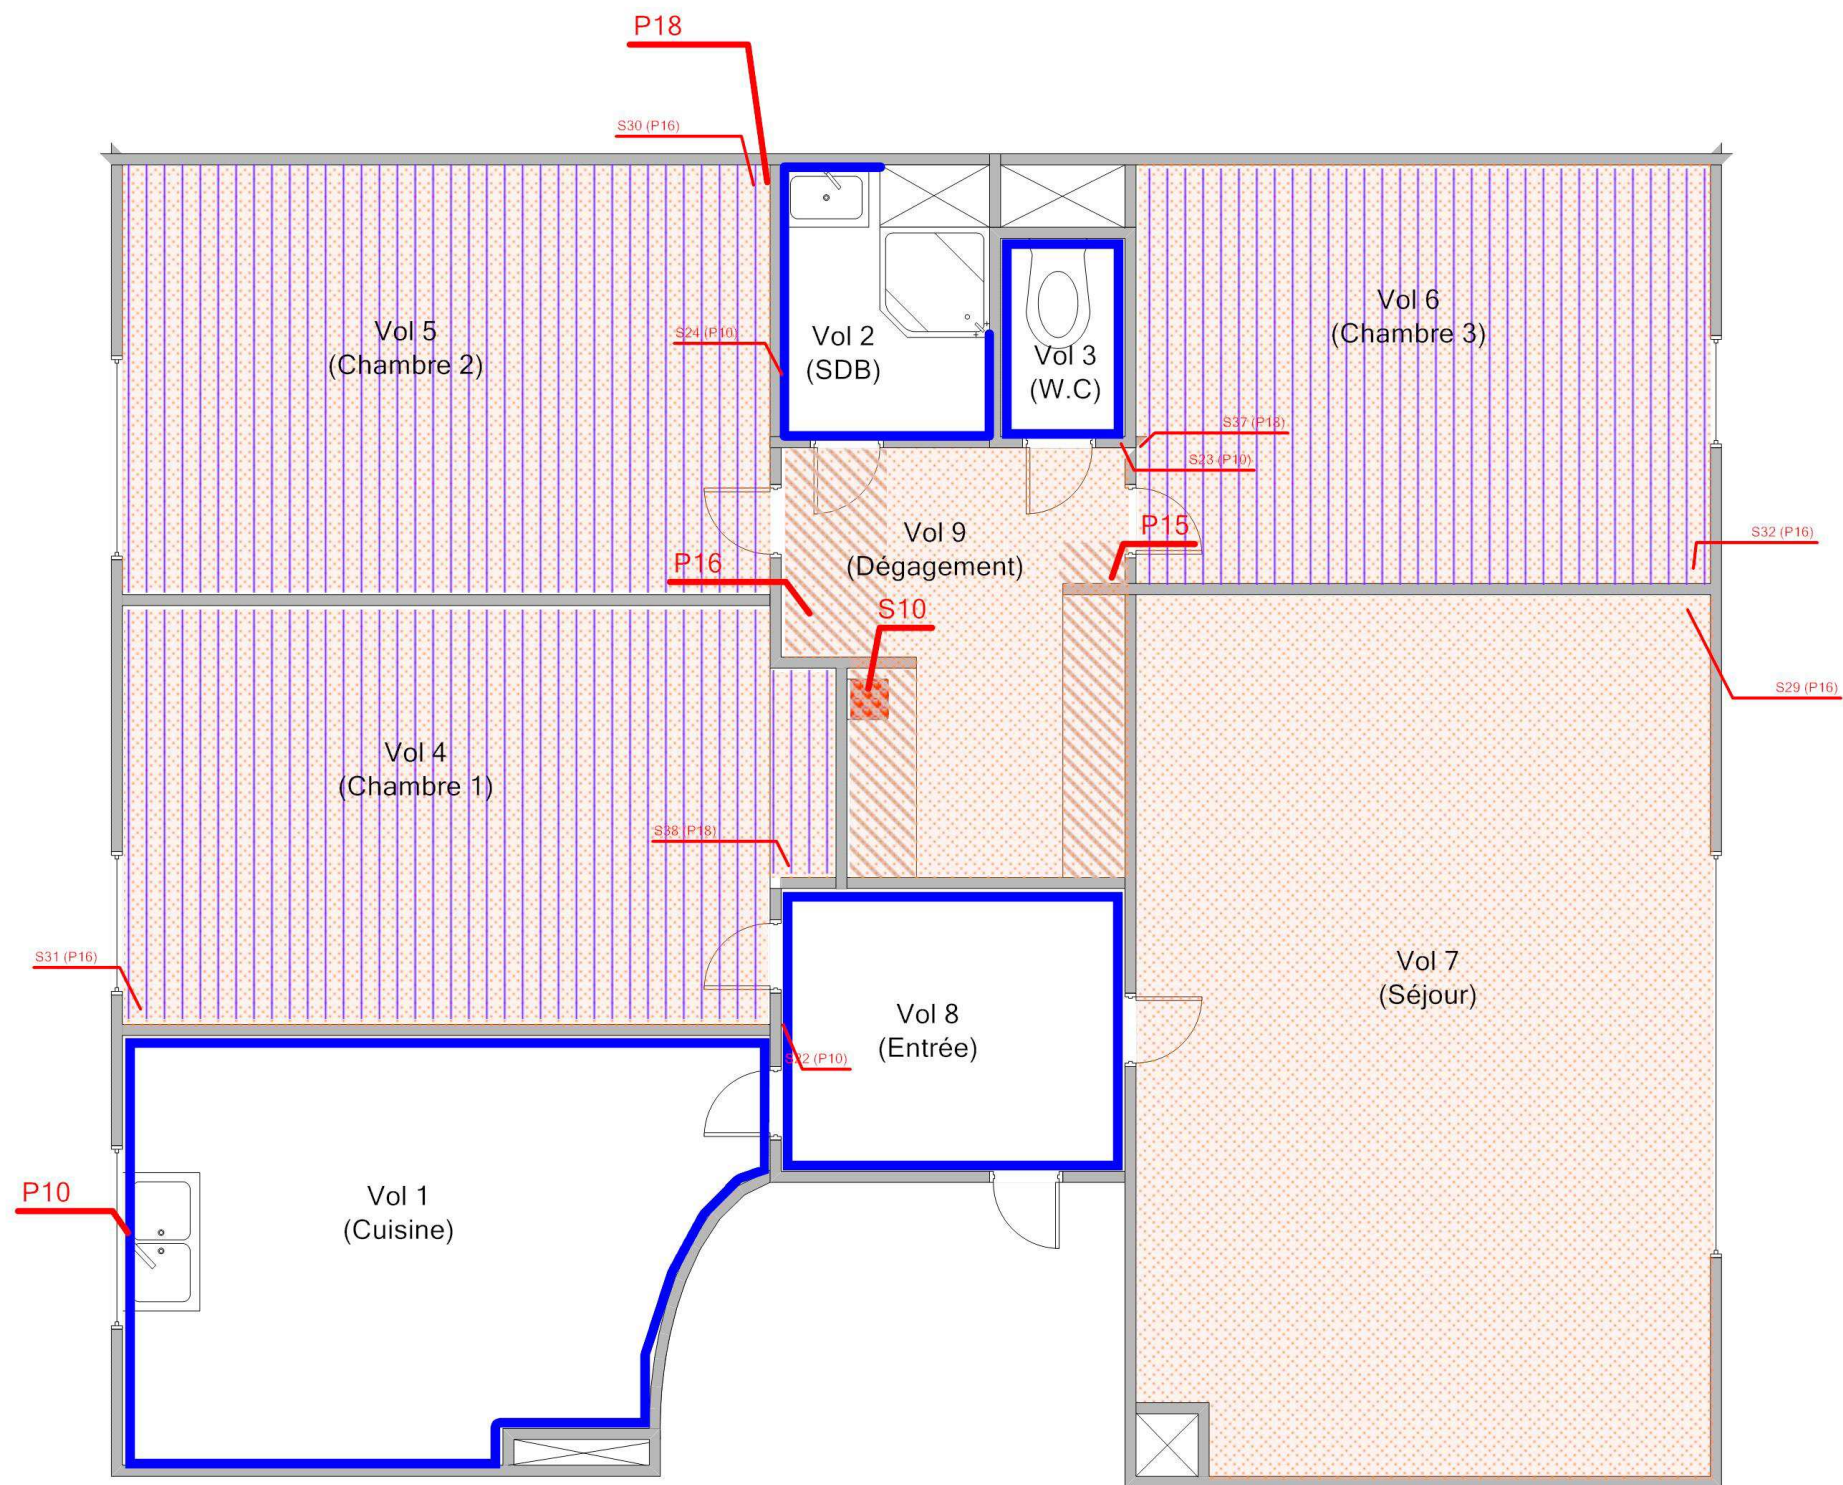

Légende

P15 : Résidu dalle dure grise fortement dégradé

P18 : Dalle dure beige

P10 : Colle de carrelage (plinthe)

P16 : Colle bitumeuses noires

S10: Conduit en fibres-ciment



Adresse du bien
4 RUE DE LA ROINEE - PARC LA CROIX
53210 SOULGE SUR OUETTE


Désignation
Appartement n° 8 de type 4 situé au 01 er étage

Date intervention
01/03/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°8 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002HD001394

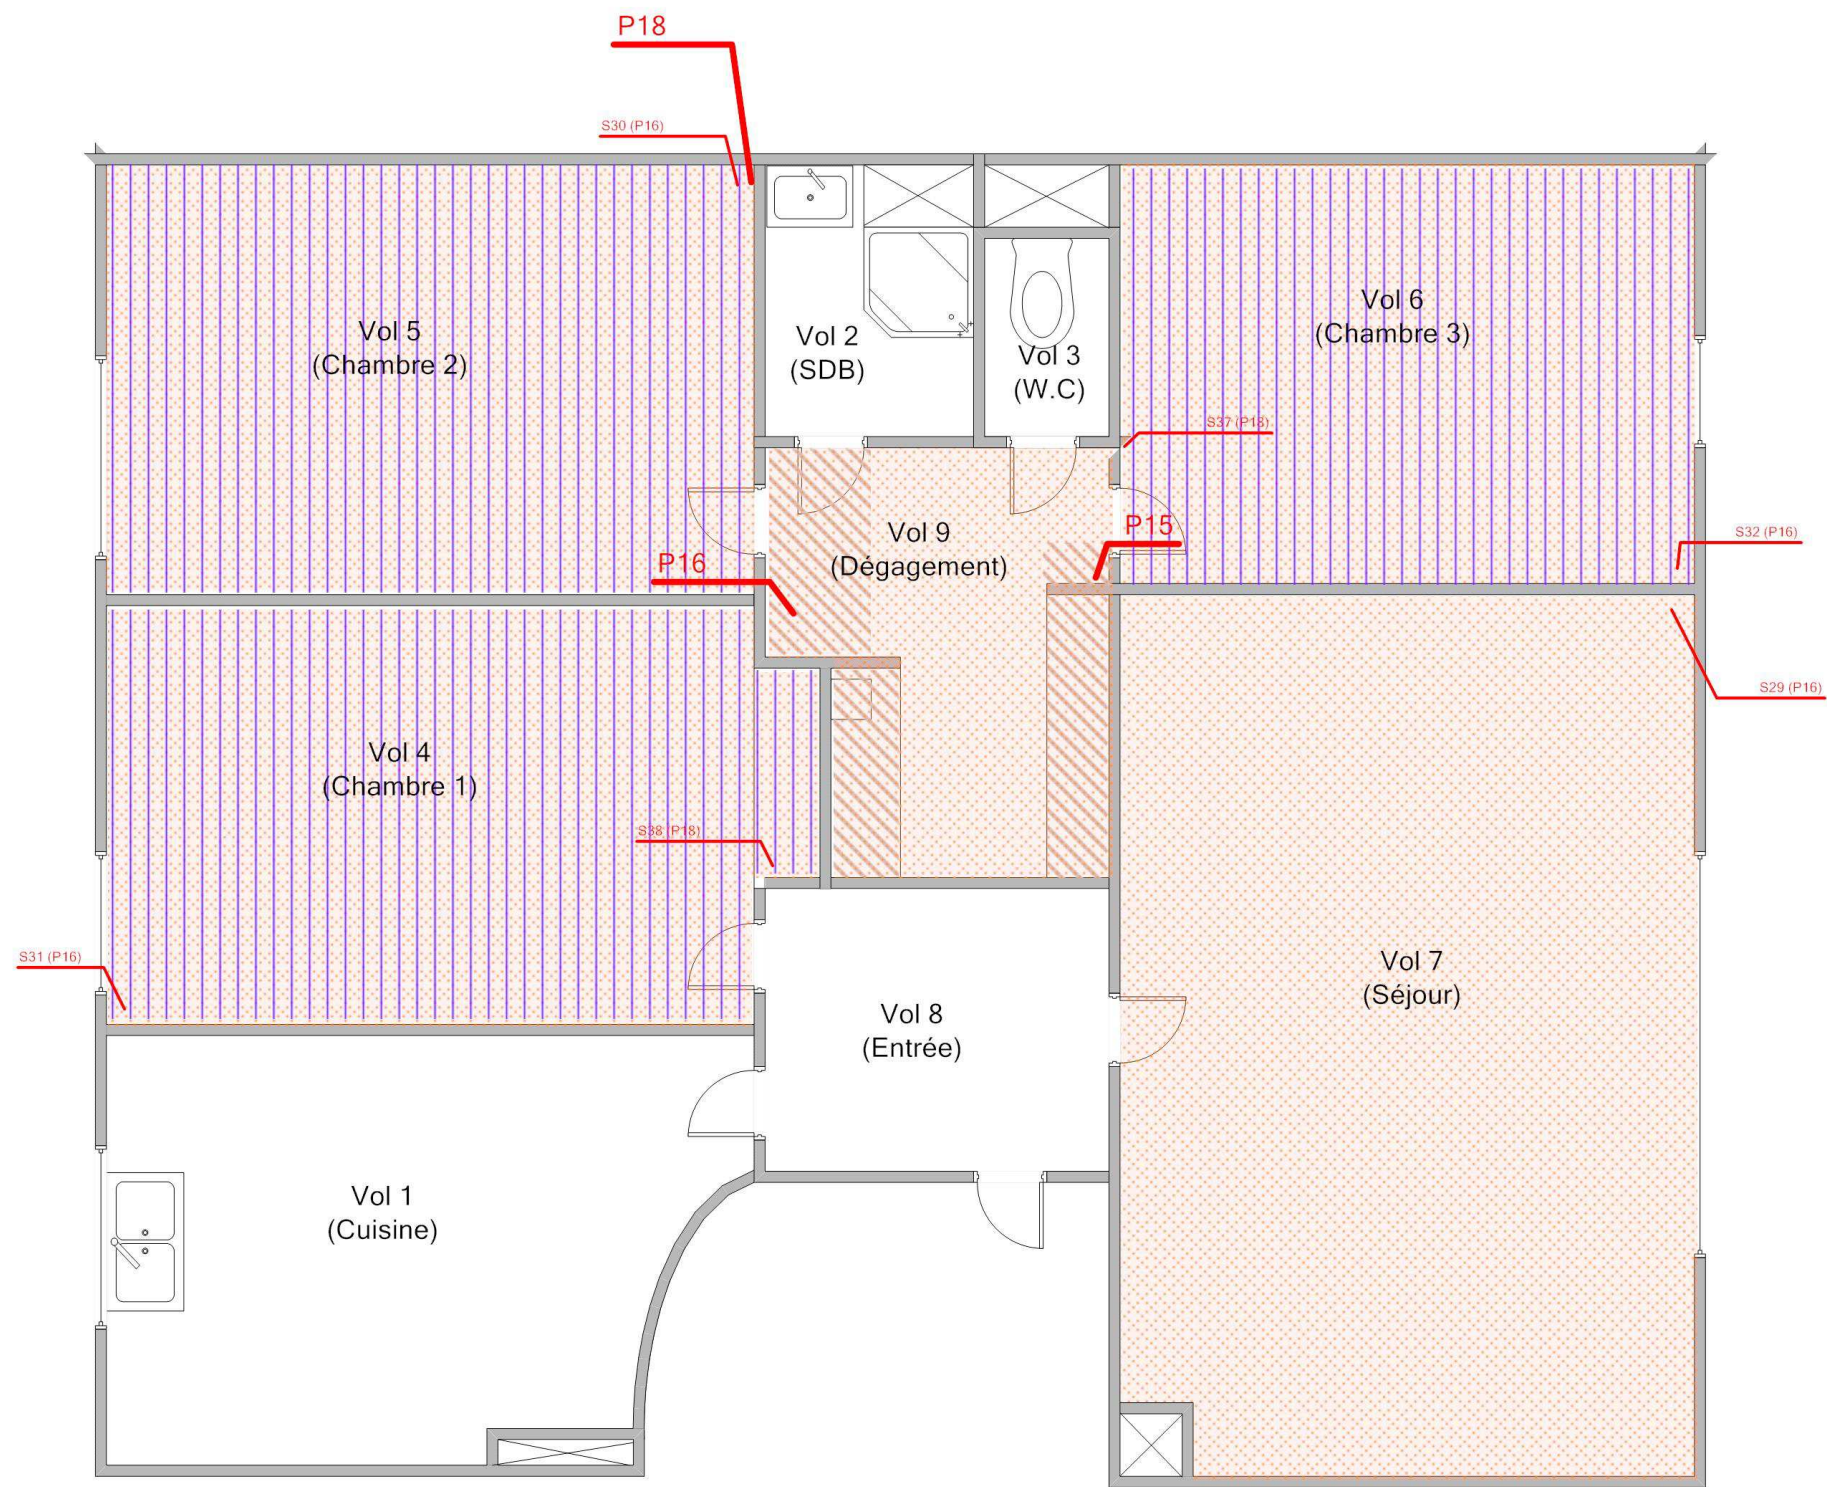

Légende

	P15 : Résidu dalle dure grise fortement dégradé
	P18 : Dalle dure beige
	P16 : Colle bitumeuses noires



Adresse du bien

4 RUE DE LA ROINEE - PARC LA CROIX
53210 SOULGE SUR OUETTE

Désignation


Appartement n° 8 de type 4 situé au 01 er étage

Date intervention

01/03/2017

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

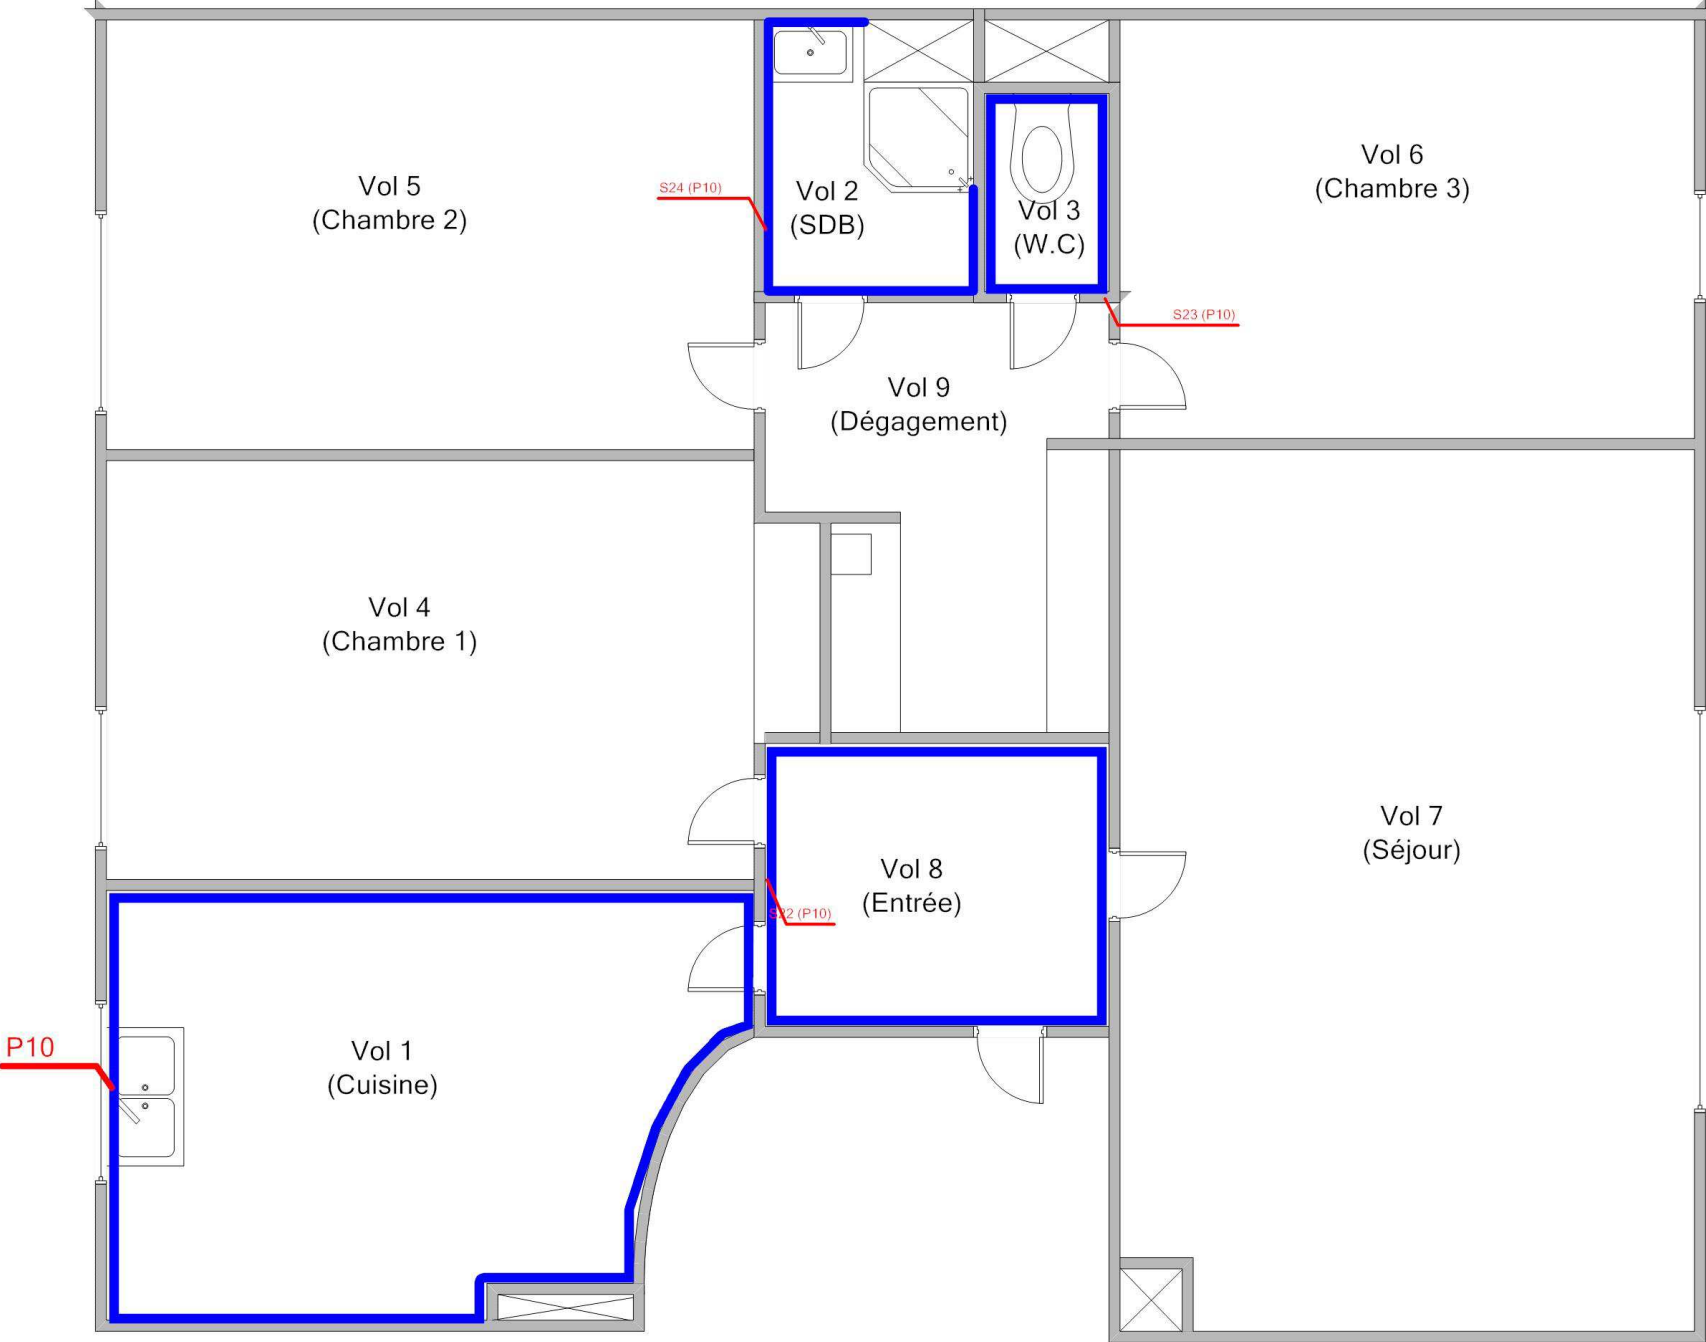APPARTEMENT N°8 - MPCA REVÊTEMENT DE MUR				Référence: 002HD001394
				Légende
				 P10 : Colle de carrelage (plinthe)
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
4 RUE DE LA ROINEE - PARC LA CROIX 53210 SOULGE SUR OUETTE		Appartement n° 8 de type 4 situé au 01 er étage	01/03/2017	JOUSSELIN David




APPARTEMENT N°8 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002HD001394

Légende

 S10: Conduit en fibres-ciment

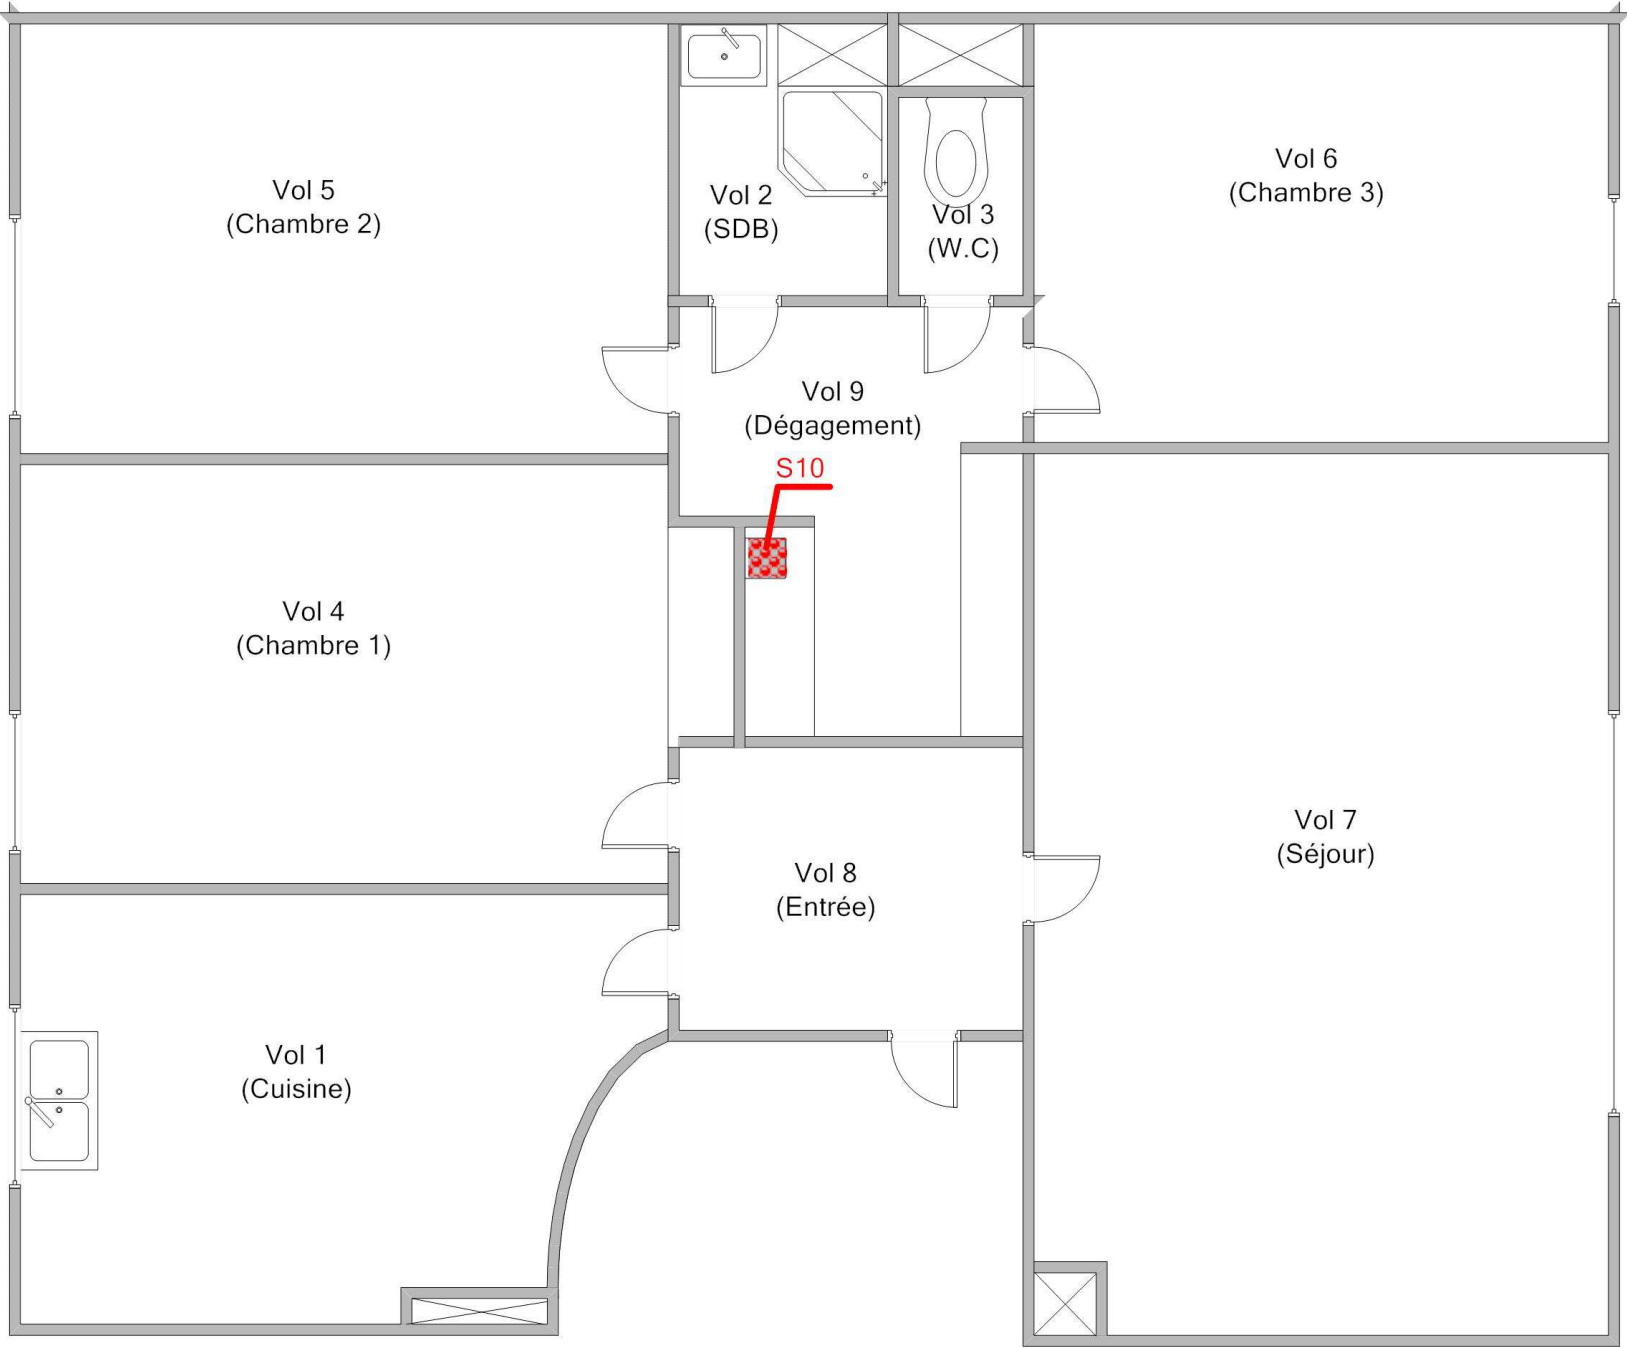

Adresse du bien

4 RUE DE LA ROINEE - PARC LA CROIX
53210 SOULGE SUR OUETTE

Désignation

Appartement n° 8 de type 4 situé au 01 er étage

Date intervention

01/03/2017

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001394 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°8 - Vol 7 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001394 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°8 - Vol 7 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001394 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°8 - Vol 7 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001394 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°8 - Vol 7 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001394 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°8 - Vol 3 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001394 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°8 - Vol 3 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001394 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°8 - Vol 9 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001394 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°8 - Vol 9 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001394 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°8 - Vol 8 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001394 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°8 - Vol 8 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001394 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°8 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001394 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°8 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001394 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°8 - Vol 3 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001394 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°8 - Vol 3 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001394 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°8 - Vol 6 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002HD001394 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°8 - Vol 6 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002HD001394 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°8 - Vol 6 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002HD001394 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°8 - Vol 6 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002HD001394 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°8 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement positif
002HD001394 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°8 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement positif
002HD001394 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°8 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001394 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°8 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001394 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°8 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001394 n°12 - 2 (P12)	Appartement n°8 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001394 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°8 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001394 n°13 - 2 (P13)	Appartement n°8 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001394 n°14 - 1 (P14)	Appartement n°8 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001394 n°14 - 2 (P14)	Appartement n°8 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001394 n°15 - 1 (P15)	Appartement n°8 - Vol 9 (Dégagement)	Prélevement positif
002HD001394 n°16 - 1 (P16)	Appartement n°8 - Vol 9 (Dégagement)	Prélevement positif
002HD001394 n°17 - 1 (P17)	Appartement n°8 - Vol 9 (Dégagement)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD001394 n°17 - 2 (P17)	Appartement n°8 - Vol 9 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001394 n°18 - 1 (P18)	Appartement n°8 - Vol 5 (Chambre 2)	Prélevement positif
002HD001394 n°18 - 2 (P18)	Appartement n°8 - Vol 5 (Chambre 2)	Prélevement positif
S10 - 1 (A10)	Appartement n°8 - Vol 9 (Dégagement)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
	Appartement n°8 - Vol 8 (Entrée)	I1
	Appartement n°8 - Vol 6 (Chambre 3)	I2
	Appartement n°8 - Vol 1 (Cuisine)	I3
	Appartement n°8 - Vol 5 (Chambre 2)	I4
	Appartement n°8 - Vol 6 (Chambre 3)	I5

002HD001394 n°1 - 1 (P1)



002HD001394 n°1 - 2 (P1)



002HD001394 n°2 - 1 (P2)



002HD001394 n°2 - 2 (P2)



002HD001394 n°3 - 1 (P3)



002HD001394 n°3 - 2 (P3)



002HD001394 n°4 - 1 (P4)



002HD001394 n°4 - 2 (P4)



002HD001394 n°5 - 1 (P5)



002HD001394 n°5 - 2 (P5)



002HD001394 n°6 - 1 (P6)



002HD001394 n°6 - 2 (P6)



002HD001394 n°7 - 1 (P7)



002HD001394 n°7 - 2 (P7)



002HD001394 n°8 - 1 (P8)



002HD001394 n°8 - 2 (P8)



002HD001394 n°9 - 1 (P9)



002HD001394 n°9 - 2 (P9)



002HD001394 n°10 - 1 (P10)



002HD001394 n°10 - 2 (P10)



002HD001394 n°11 - 1 (P11)



002HD001394 n°11 - 2 (P11)



002HD001394 n°12 - 1 (P12)



002HD001394 n°12 - 2 (P12)



002HD001394 n°13 - 1 (P13)



002HD001394 n°13 - 2 (P13)




002HD001394 n°14 - 1 (P14)



002HD001394 n°14 - 2 (P14)



002HD001394 n°15 - 1 (P15)

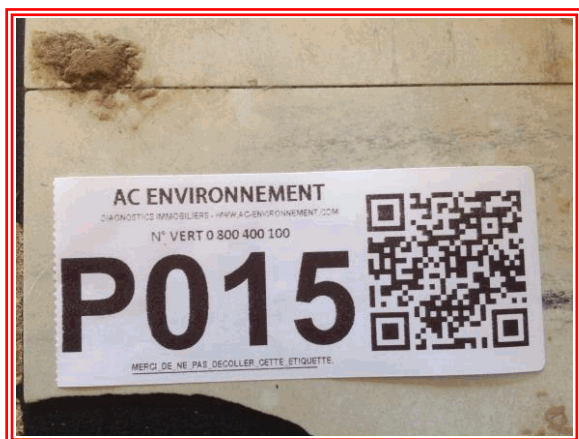

002HD001394 n°16 - 1 (P16)



002HD001394 n°17 - 1 (P17)



002HD001394 n°17 - 2 (P17)



002HD001394 n°18 - 1 (P18)



002HD001394 n°18 - 2 (P18)



S10 - 1 (A10)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



I5 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise avec poussières + peintures multiples non séparable - -	Appartement n°8 - Vol 7 (Séjour)	
P2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Plafond pièces sèches -	Appartement n°8 - Vol 7 (Séjour)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Plafond pièces humides -	Appartement n°8 - Vol 3 (W.C)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable - Plafond placard -	Appartement n°8 - Vol 9 (Dégagement)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc - Porteur pièces sèches -	Appartement n°8 - Vol 8 (Entrée)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Cloison et doublage pièces humides -	Appartement n°8 - Vol 1 (Cuisine)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable - Porteur pièces humides -	Appartement n°8 - Vol 3 (W.C)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable - doublage plaque plâtre pièces sèches -	Appartement n°8 - Vol 6 (Chambre 3)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Cloison et doublage pièces sèches -	Appartement n°8 - Vol 6 (Chambre 3)	
P10	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige avec poussières - -	Appartement n°8 - Vol 1 (Cuisine)	
P11	Equipements divers et accessoires	Evier	Peinture en vrac - -	Appartement n°8 - Vol 1 (Cuisine)	
P12	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + joint cassant beige + peinture non séparable - -	Appartement n°8 - Vol 1 (Cuisine)	
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise non séparable + joint cassant gris + matériau compact gris non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable - -	Appartement n°8 - Vol 2 (SDB)	

P14	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise avec poussières + peinture en faible quantité non séparable - -	Appartement n°8 - Vol 2 (SDB)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable - -	Appartement n°8 - Vol 9 (Dégagement)	
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable - -	Appartement n°8 - Vol 9 (Dégagement)	
P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris - -	Appartement n°8 - Vol 9 (Dégagement)	
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable - -	Appartement n°8 - Vol 5 (Chambre 2)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-20926 EN DATE DU 14/03/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-20910
Echantillon ITGA : IT071703-20926
Reçu au laboratoire le : 03/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001394
Dossier client	_00087000010000200008_ 4 RUE DE LA ROINEE - PARC LA CROIX - 53210 SOULGE SUR OUETTE Appartement n° 8 de type 4 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001394001 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage (30X30 Beiges) / Vol 7 (Séjour)
Description ITGA	Colle grise avec poussières / Peintures multiples / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle grise avec poussières + peintures multiples non séparable	META le 14/03/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-20927 EN DATE DU 14/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-20910
Echantillon ITGA : IT071703-20927
Reçu au laboratoire le : 03/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001394
Dossier client	_00087000010000200008_ 4 RUE DE LA ROINEE - PARC LA CROIX - 53210 SOULGE SUR OUETTE Appartement n° 8 de type 4 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001394002 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Enduit plâtre sur latti bois / Vol 7 (Séjour)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 14/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-20928 EN DATE DU 14/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-20910
Echantillon ITGA : IT071703-20928
Reçu au laboratoire le : 03/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001394
Dossier client	_00087000010000200008_ 4 RUE DE LA ROINEE - PARC LA CROIX - 53210 SOULGE SUR OUETTE Appartement n° 8 de type 4 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001394003 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Enduit plâtre sur latti bois / Vol 3 (W.C)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 14/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-20929 EN DATE DU 14/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-20910
Echantillon ITGA : IT071703-20929
Reçu au laboratoire le : 03/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001394
Dossier client	_00087000010000200008_ 4 RUE DE LA ROINEE - PARC LA CROIX - 53210 SOULGE SUR OUETTE Appartement n° 8 de type 4 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001394004 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Enduit plâtre / Vol 9 (Dégagement)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	META le 14/03/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-20930 EN DATE DU 14/03/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-20910
Echantillon ITGA : IT071703-20930
Reçu au laboratoire le : 03/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001394
Dossier client	_00087000010000200008_ 4 RUE DE LA ROINEE - PARC LA CROIX - 53210 SOULGE SUR OUETTE Appartement n° 8 de type 4 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001394005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 8 (Entrée)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc	META le 14/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-20931 EN DATE DU 14/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-20910
Echantillon ITGA : IT071703-20931
Reçu au laboratoire le : 03/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001394
Dossier client	_00087000010000200008_ 4 RUE DE LA ROINEE - PARC LA CROIX - 53210 SOULGE SUR OUETTE Appartement n° 8 de type 4 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001394006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 1 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 14/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-20932 EN DATE DU 14/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-20910
Echantillon ITGA : IT071703-20932
Reçu au laboratoire le : 03/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001394
Dossier client	_00087000010000200008_ 4 RUE DE LA ROINEE - PARC LA CROIX - 53210 SOULGE SUR OUETTE Appartement n° 8 de type 4 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001394007 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 3 (W.C)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	META le 14/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-20933 EN DATE DU 14/03/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-20910
Echantillon ITGA : IT071703-20933
Reçu au laboratoire le : 03/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001394
Dossier client	_00087000010000200008_ 4 RUE DE LA ROINEE - PARC LA CROIX - 53210 SOULGE SUR OUETTE Appartement n° 8 de type 4 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001394008 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 6 (Chambre 3)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier / Carton

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	META le 14/03/2017	Amiante non détecté	---	3

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-20934 EN DATE DU 14/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-20910
Echantillon ITGA : IT071703-20934
Reçu au laboratoire le : 03/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001394
Dossier client	_00087000010000200008_ 4 RUE DE LA ROINEE - PARC LA CROIX - 53210 SOULGE SUR OUETTE Appartement n° 8 de type 4 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001394009 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 6 (Chambre 3)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 14/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-20935 EN DATE DU 14/03/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-20910
Echantillon ITGA : IT071703-20935
Reçu au laboratoire le : 03/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001394
Dossier client	_00087000010000200008_ 4 RUE DE LA ROINEE - PARC LA CROIX - 53210 SOULGE SUR OUETTE Appartement n° 8 de type 4 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001394010 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 1 (Cuisine)
Description ITGA	Colle beige avec poussières / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige avec poussières	META le 13/03/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-20936 EN DATE DU 14/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-20910
Echantillon ITGA : IT071703-20936
Reçu au laboratoire le : 03/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001394
Dossier client	_00087000010000200008_ 4 RUE DE LA ROINEE - PARC LA CROIX - 53210 SOULGE SUR OUETTE Appartement n° 8 de type 4 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001394011 / Equipements divers et accessoires / Evier / Peinture bitumineuse grise / Vol 1 (Cuisine)
Description ITGA	Peinture en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Peinture en vrac	META le 14/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-20937 EN DATE DU 14/03/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-20910
Echantillon ITGA : IT071703-20937
Reçu au laboratoire le : 03/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001394
Dossier client	_00087000010000200008_ 4 RUE DE LA ROINEE - PARC LA CROIX - 53210 SOULGE SUR OUETTE Appartement n° 8 de type 4 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001394012 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 1 (Cuisine)
Description ITGA	Colle beige / Couche plâtrée blanche / Joint cassant beige / Peinture / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige non séparable + couche plâtrée blanche non séparable + joint cassant beige + peinture non séparable	META le 14/03/2017	Amiante non détecté	---	2
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-20938 EN DATE DU 14/03/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-20910
Echantillon ITGA : IT071703-20938
Reçu au laboratoire le : 03/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001394
Dossier client	_00087000010000200008_ 4 RUE DE LA ROINEE - PARC LA CROIX - 53210 SOULGE SUR OUETTE Appartement n° 8 de type 4 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001394013 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage rouge / Vol 2 (SDB)
Description ITGA	Colle grise / Joint cassant gris / Matériau compact gris / Couche plâtrée blanche en faible quantité / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle grise non séparable + joint cassant gris + matériau compact gris non séparable + couche plâtrée blanche en faible quantité non séparable	META le 14/03/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-20939 EN DATE DU 14/03/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-20910
Echantillon ITGA : IT071703-20939
Reçu au laboratoire le : 03/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001394
Dossier client	_00087000010000200008_ 4 RUE DE LA ROINEE - PARC LA CROIX - 53210 SOULGE SUR OUETTE Appartement n° 8 de type 4 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001394014 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence rose sdb) / Vol 2 (SDB)
Description ITGA	Colle grise avec poussières / Peinture en faible quantité / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle grise avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	META le 14/03/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-20940 EN DATE DU 14/03/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-20910
Echantillon ITGA : IT071703-20940
Reçu au laboratoire le : 03/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001394
Dossier client	_00087000010000200008_ 4 RUE DE LA ROINEE - PARC LA CROIX - 53210 SOULGE SUR OUETTE Appartement n° 8 de type 4 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001394015 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Résidu dalle dure grise fortement dégradé / Vol 9 (Dégagement)
Description ITGA	Dalle dure cassante grise / Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	META le 14/03/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-20941 EN DATE DU 14/03/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-20910
Echantillon ITGA : IT071703-20941
Reçu au laboratoire le : 03/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001394
Dossier client	_00087000010000200008_ 4 RUE DE LA ROINEE - PARC LA CROIX - 53210 SOULGE SUR OUETTE Appartement n° 8 de type 4 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001394016 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colle bitumeuses / Vol 9 (Dégagement)
Description ITGA	Colle bitumineuse noire / Ragrée gris / Sous couche de ragrée blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle bitumineuse noire + ragrée gris non séparable + sous couche de ragrée blanche non séparable	MOLP le 13/03/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-20942 EN DATE DU 14/03/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-20910
Echantillon ITGA : IT071703-20942
Reçu au laboratoire le : 03/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001394
Dossier client	_00087000010000200008_ 4 RUE DE LA ROINEE - PARC LA CROIX - 53210 SOULGE SUR OUETTE Appartement n° 8 de type 4 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001394017 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 9 (Dégagement)
Description ITGA	Ragréage gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Ragréage gris	META le 14/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-20943 EN DATE DU 14/03/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-20910
Echantillon ITGA : IT071703-20943
Reçu au laboratoire le : 03/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001394
Dossier client	_00087000010000200008_ 4 RUE DE LA ROINEE - PARC LA CROIX - 53210 SOULGE SUR OUETTE Appartement n° 8 de type 4 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001394018 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalle dure beige / Vol 5 (Chambre 2)
Description ITGA	Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META le 13/03/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste