

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	6 RUE DU DR GUERIN - LA PERRINE
CP - Ville :	53700 VILLAINES LA JUHEL
Référence client :	_00090000010000100003_
Date du repérage :	15/11/2016
Désignation :	Appartement n° 3 de type 5 situé au 01 er étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.




Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	6 RUE DU DR GUERIN - LA PERRINE 53700 VILLAINES LA JUHEL	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00090000010000100003_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 3 de type 5 situé au 01 er étage		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David Néant (Néant) 15/11/2016	Nom : MORA Denis Date du rapport : 02/12/2016 A Riorges, le 02/12/2016	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015 		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
LGT 3 - Vol 1 (Cuisine) LGT 3 - Vol 3 (W.C) LGT 3 - Vol 5 (Chambre 1) LGT 3 - Vol 7 (Chambre 3) LGT 3 - Vol 9 (Séjour)	LGT 3 - Vol 2 (SDB) LGT 3 - Vol 4 (Dégagement) LGT 3 - Vol 6 (Chambre 2) LGT 3 - Vol 8 (Chambre 4) LGT 3 - Vol 10 (Placard)

Etude préalable

F	Descriptif des travaux envisagés
---	----------------------------------

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G	Périmètre du bâtiment concerné	H	Objectif de la mission
	Ensemble du logement (garage et balcon non compris)		Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I	Document(s) mis à disposition
---	-------------------------------

Aucun

J	Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
---	---

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Equipements divers et accessoires	LGT 3	Vol 1 (Cuisine)	
Parois verticales intérieures et enduits	LGT 3	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 3) - Vol 8 (Chambre 4) - Vol 9 (Séjour) - Vol 10 (Placard)	
Plafond et faux-plafonds	LGT 3	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 3) - Vol 8 (Chambre 4) - Vol 9 (Séjour) - Vol 10 (Placard)	
Revêtement de mur	LGT 3	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (SDB)	

Revêtement de sol	LGT 3	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 3) - Vol 8 (Chambre 4) - Vol 9 (Séjour) - Vol 10 (Placard)	
-------------------	-------	---	--

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Sans Objet

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Sans Objet

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Sans Objet

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 6 (Chambre 2)	Ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Dégagement)	Ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (Séjour)	Ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Chambre 1)	Ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Cuisine)	Ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Chambre 2)	Lino + colle jaune (couche supérieure)	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Chambre 1)	Lino + colle jaune (couche supérieure)	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (W.C)	Lino + colle jaune (couche supérieure)	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (SDB)	Lino + colle jaune (couche supérieure)	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Cuisine)	Lino + colle jaune (couche supérieure)	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (Séjour)	Lino + colle jaune (couche supérieure)	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Dégagement)	Lino + colle jaune (couche supérieure)	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 7 (Chambre 3)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 8 (Chambre 4)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (Dégagement)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 9 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (Chambre 2)	PVC 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (Chambre 3)	PVC 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 8 (Chambre 4)	PVC 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 9 (Séjour)	PVC 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 1 (Cuisine)	PVC 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (SDB)	PVC 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Chambre 1)	PVC 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Vol 1 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 2 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 5 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	S1
Vol 1 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	P8
Vol 2 (SDB)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	P8

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les plénums de faux plafond.

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les revêtements de sols d'origines ont été retirés et seule la colle reste présente. Il est donc impossible d'homogénéiser avec assurance les colles prélevées. Des prélèvements complémentaires peuvent s'avérer nécessaires en cas de réhabilitation complète des sols.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 3	Vol 1 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P6	Réalisation d'un prélèvement		002HD001176 n°6 - 1	P6	Tampon Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 1 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002HD001176 n°6 - 1	P6	Tampon Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 6 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 3	Vol 7 (Chambre 3)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 3	Vol 5 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 3	Vol 8 (Chambre 4)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 3	Vol 2 (SDB)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 3	Vol 4 (Dégagement)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 3	Vol 9 (Séjour)	Radiateurs	Joint	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 3	Vol 1 (Cuisine)	Radiateurs	Joint	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 3	Vol 1 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
LGT 3	Vol 2 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 3	Vol 5 (Chambre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	S1	Réalisation d'un sondage		S1 - 1				Présence sur document cf prélèvement n° 16 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD000949
LGT 3	Vol 8 (Chambre 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	S1	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S1		S1 - 1				Présence sur document cf prélèvement n° 16 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD000949
LGT 3	Vol 7 (Chambre 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	S1	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S1		S1 - 1				Présence sur document cf prélèvement n° 16 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD000949
LGT 3	Vol 9 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P2	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage pièces sèches	002HD001176 n°2 - 1 - 002HD001176 n°2 - 2	P2	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 4 (Dégagement) - Vol 8 (Chambre 4) - Vol 7 (Chambre 3) - Vol 10 (Placard) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 5 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S8 - S9 - S10 - S11 - S12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Cloison et doublage pièces sèches	002HD001176 n°2 - 1 - 002HD001176 n°2 - 2	P2	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 3	Vol 1 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P5	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces humides	002HD0011 76 n°5 - 1 - 002HD0011 76 n°5 - 2	P5	Plâtre Pulvérulent Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 1 (Cuisine) - Vol 3 (W.C) - Vol 2 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P5 - S14 - S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Porteur pièces humides	002HD0011 76 n°5 - 1 - 002HD0011 76 n°5 - 2	P5	Plâtre Pulvérulent Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 1 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 76 n°8 - 1 - 002HD0011 76 n°8 - 2	P8	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris Peinture Effritable Beige Vert	Positif	Présence sur analyse
LGT 3	Vol 2 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	S16 (P8)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD0011 76 n°8 - 1 - 002HD0011 76 n°8 - 2	P8	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris Peinture Effritable Beige Vert	Positif	Présence sur analyse
LGT 3	Vol 2 (SDB)	Menuiseries	Mastic vitrier	P11	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 76 n°11 - 1 - - 002HD0011 76 n°11 - 2	P11	Mastic Souple Beige Peinture Effritable Beige Bois Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 2 (SDB)	Menuiseries	Mastic vitrier	P11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002HD0011 76 n°11 - 1 - - 002HD0011 76 n°11 - 2	P11	Mastic Souple Beige Peinture Effritable Beige Bois Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 2 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P13	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage pièces humides	002HD0011 76 n°13 - 1 - - 002HD0011 76 n°13 - 2	P13	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Plâtre Pulvérulent Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 3	Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C) - Vol 1 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P13 - S18 - S19 - S45	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Cloison et doublage pièces humides	002HD0011 76 n°13 - 1 - 002HD0011 76 n°13 - 2	P13	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Plâtre Pulvérulent Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 10 (Placard)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P20	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces sèches (mur + structure poteaux poutre)	002HD0011 76 n°20 - 1 - 002HD0011 76 n°20 - 2	P20	Plâtre Dur Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 7 (Chambre 3) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 9 (Séjour) - Vol 8 (Chambre 4)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S38 - S39 - S40 - S41 - S42 - S43	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	Porteur pièces sèches (mur + structure poteaux poutre)	002HD0011 76 n°20 - 1 - 002HD0011 76 n°20 - 2	P20	Plâtre Dur Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 10 (Placard)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P21	Réalisation d'un prélèvement	doublage placoplâtre pièces sèches	002HD0011 76 n°21 - 1 - 002HD0011 76 n°21 - 2	P21	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 7 (Chambre 3) - Vol 6 (Chambre 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S36 - S37	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	doublage placoplâtre pièces sèches	002HD0011 76 n°21 - 1 - 002HD0011 76 n°21 - 2	P21	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 6 (Chambre 2)	Menuiseries	PVC 4 / 16 / 4	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 3	Vol 7 (Chambre 3)	Menuiseries	PVC 4 / 16 / 4	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LGT 3	Vol 8 (Chambre 4)	Menuiseries	PVC 4 / 16 / 4	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LGT 3	Vol 9 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4 / 16 / 4	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LGT 3	Vol 1 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4 / 16 / 4	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LGT 3	Vol 2 (SDB)	Menuiseries	PVC 4 / 16 / 4	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 3	Vol 5 (Chambre 1)	Menuiseries	PVC 4 / 16 / 4	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 3	Vol 9 (Séjour)	Plafonds	Enduit ciment + fine couche enduit plâtre	P1	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièce sèche	002HD0011 76 n°1 - 1 - 002HD0011 76 n°1 - 2	P1	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 8 (Chambre 4) - Vol 7 (Chambre 3) - Vol 10 (Placard) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 4 (Dépassement)	Plafonds	Enduit ciment + fine couche enduit plâtre	S2 - S3 - S4 - S5 - S6 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Plafond pièce sèche	002HD0011 76 n°1 - 1 - 002HD0011 76 n°1 - 2	P1	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 4 (Dépassement)	Faux plafonds	enduit sur placoplatre	P3	Réalisation d'un prélèvement	Plafond placoplatre pièce sèche	002HD0011 76 n°3 - 1 - 002HD0011 76 n°3 - 2	P3	Peinture Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 3 (W.C)	Faux plafonds	enduit sur placoplatre	P4	Réalisation d'un prélèvement	Plafond placoplatre pièce humide	002HD0011 76 n°4 - 1 - 002HD0011 76 n°4 - 2	P4	Peinture Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Toile Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 3	Vol 2 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre	P12	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces humides	002HD0011 76 n°12 - 1 - 002HD0011 76 n°12 - 2	P12	Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre	S17 - S44	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	Plafond pièces humides	002HD0011 76 n°12 - 1 - 002HD0011 76 n°12 - 2	P12	Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 3	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 76 n°7 - 1 - 002HD0011 76 n°7 - 2	P7	Colle Dur Beige Peinture Effritable Vert Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 2 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 76 n°9 - 1 - 002HD0011 76 n°9 - 2	P9	Colle Dur Gris Enduit Effritable Blanc Joint Dur Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 2 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P10	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 76 n°10 - 1 - 002HD0011 76 n°10 - 2	P10	Colle Dur Gris Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 3	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine pièces humides	P14	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 76 n°14 - 1 - 002HD0011 76 n°14 - 2	P14	Ragréage Effritable Gris Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C) - Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine pièces humides	P14 - S20 - S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002HD0011 76 n°14 - 1 - 002HD0011 76 n°14 - 2	P14	Ragréage Effritable Gris Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol d'origine pièces humides	P15	Réalisation d'un prélèvement	avec ragréage inséparable	002HD0011 76 n°15 - 1 - 002HD0011 76 n°15 - 2	P15	Colle Souple Jaune Peinture Effritable Gris Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 3 (W.C) - Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol d'origine pièces humides	S22 - S23 - S46	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	avec ragréage inséparable	002HD0011 76 n°15 - 1 - 002HD0011 76 n°15 - 2	P15	Colle Souple Jaune Peinture Effritable Gris Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 8 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Lino gris + colle jaune	P16	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 76 n°16 - 1 - 002HD0011 76 n°16 - 2	P16	Revêtement Souple Multicolore Peinture Effritable Beige Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 9 (Séjour) - Vol 7 (Chambre 3) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lino gris + colle jaune	S24 - S25 - S26 - S27	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002HD0011 76 n°16 - 1 - 002HD0011 76 n°16 - 2	P16	Revêtement Souple Multicolore Peinture Effritable Beige Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 10 (Placard)	Revêtement de sol	Dalle semie dure grise	P17	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 76 n°17 - 1 - 002HD0011 76 n°17 - 2	P17	Revêtement Souple Gris Peinture Effritable Beige Ragréage Effritable Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 3	Vol 10 (Placard)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol	P18	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 76 n°18 - 1	P18	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 4 (Dégagement) - Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol	S28 - S29	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18		002HD0011 76 n°18 - 1	P18	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 10 (Placard)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine pièces sèches	P19	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 76 n°19 - 1	P19	Ragréage Effritable Gris Béton Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 7 (Chambre 3) - Vol 8 (Chambre 4) - Vol 9 (Séjour) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine pièces sèches	S30 - S31 - S32 - S33 - S34 - S35	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19		002HD0011 76 n°19 - 1	P19	Ragréage Effritable Gris Béton Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 6 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage supplémentaire	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 3	Vol 4 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage supplémentaire	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 3	Vol 9 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage supplémentaire	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 3	Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage supplémentaire	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 3	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage supplémentaire	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 3	Vol 6 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lino + colle jaune (couche supérieure)	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 3	Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lino + colle jaune (couche supérieure)	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 3	Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Lino + colle jaune (couche supérieure)	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 3	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Lino + colle jaune (couche supérieure)	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 3	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lino + colle jaune (couche supérieure)	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 3	Vol 9 (Séjour)	Revêtement de sol	Lino + colle jaune (couche supérieure)	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 3	Vol 4 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lino + colle jaune (couche supérieure)	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA





Ref.	Plans	Titre du plan
 LGT 3		LGT 3 - Plan de repérage - Actions menées
 LGT 3		LGT 3 - Plan de prélèvements
 LGT 3		LGT 3 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits

LGT 3 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001176

Légende

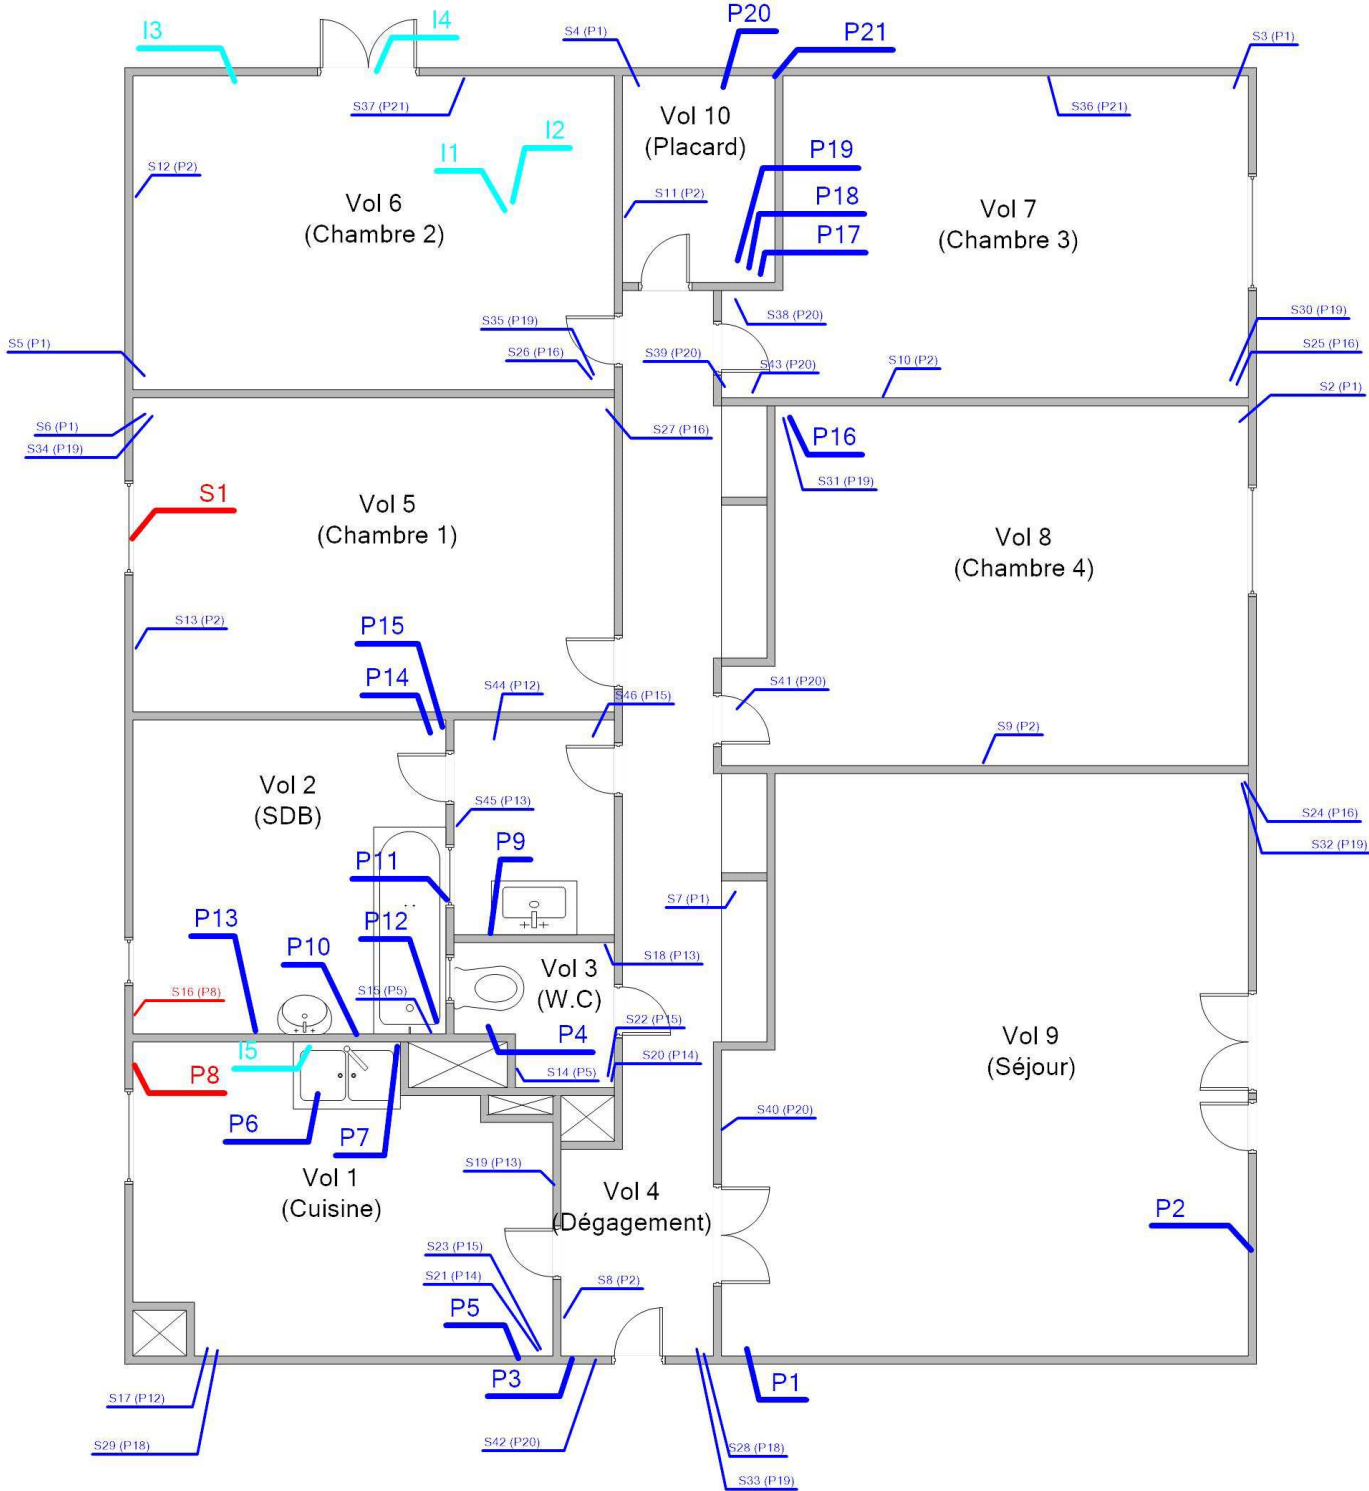

	Localisation d'un prélèvement positif
	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif
	Localisation d'un sondage positif



Adresse du bier

6 RUE DU DR GUERIN - LA PERRINE
53700 VILLAINES LA JUHEL

Désignation


Appartement n° 3 de type 5 situé au 01^{er} étage

Date intervention

15/11/2016

Techniciens intervenant

JOUSSELIN David

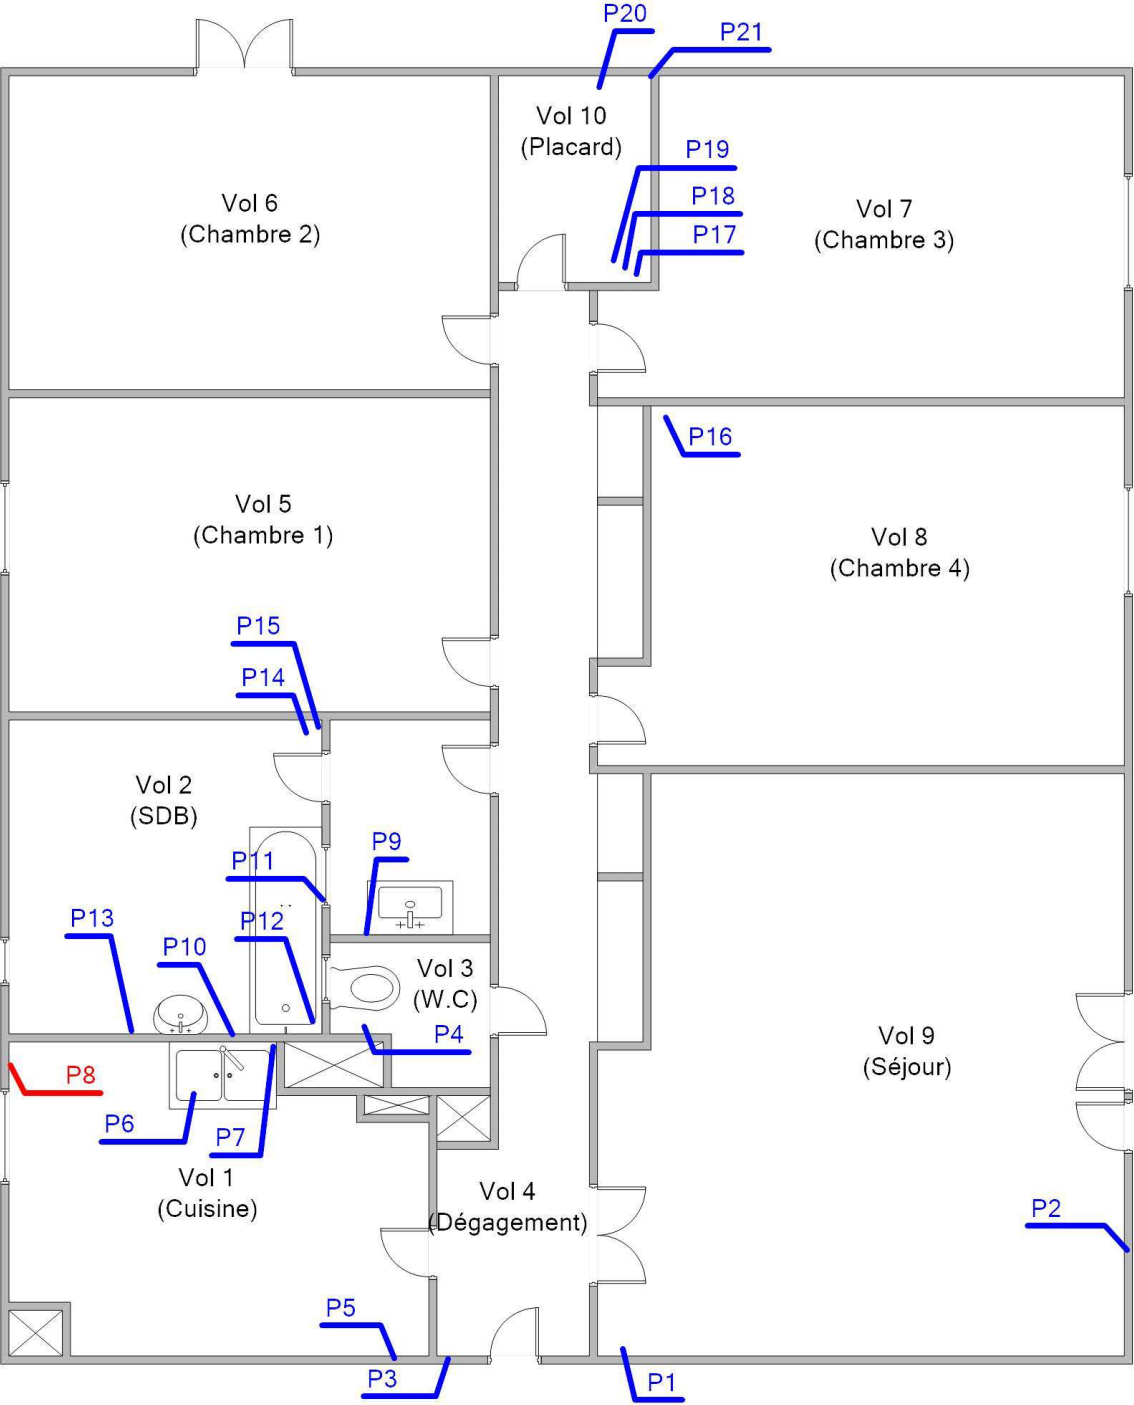
LGT 3 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002HD001176
				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	6 RUE DU DR GUERIN - LA PERRINE 53700 VILLAINES LA JUHEL	Appartement n° 3 de type 5 situé au 01 er étage	15/11/2016	JOUSSELIN David

LGT 3 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002HD001176

Légende

	P8 : Plaques planes en fibres-ciment
	S1: Plaques planes en fibres-ciment

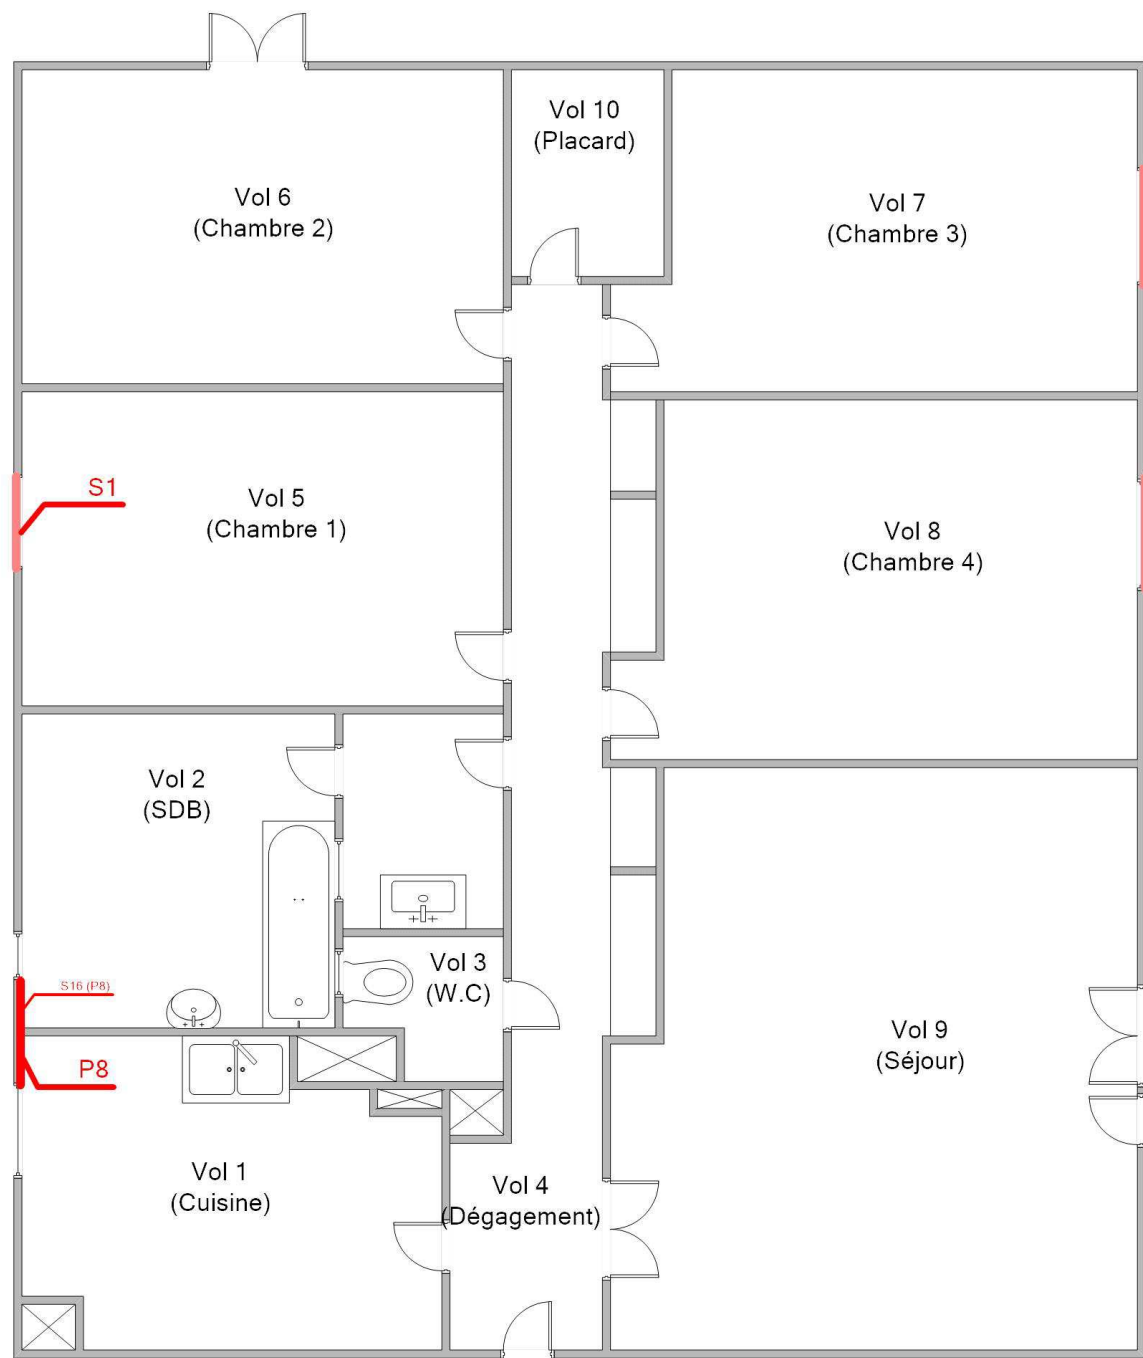

Adresse du bien

6 RUE DU DR GUERIN - LA PERRINE
53700 VILLAINES LA JUHEL

Désignation

Appartement n° 3 de type 5 situé au 01 er étage

Date intervention

15/11/2016

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001176 n°1 - 1 (P1)	LGT 3 - Vol 9 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001176 n°1 - 2 (P1)	LGT 3 - Vol 9 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001176 n°2 - 1 (P2)	LGT 3 - Vol 9 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001176 n°2 - 2 (P2)	LGT 3 - Vol 9 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001176 n°3 - 1 (P3)	LGT 3 - Vol 4 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001176 n°3 - 2 (P3)	LGT 3 - Vol 4 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001176 n°4 - 1 (P4)	LGT 3 - Vol 3 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001176 n°4 - 2 (P4)	LGT 3 - Vol 3 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001176 n°5 - 2 (P5)	LGT 3 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001176 n°5 - 1 (P5)	LGT 3 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001176 n°6 - 1 (P6)	LGT 3 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001176 n°7 - 1 (P7)	LGT 3 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001176 n°7 - 2 (P7)	LGT 3 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001176 n°8 - 1 (P8)	LGT 3 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement positif
002HD001176 n°8 - 2 (P8)	LGT 3 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement positif
002HD001176 n°9 - 1 (P9)	LGT 3 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001176 n°9 - 2 (P9)	LGT 3 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001176 n°10 - 2 (P10)	LGT 3 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001176 n°10 - 1 (P10)	LGT 3 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001176 n°11 - 2 (P11)	LGT 3 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001176 n°11 - 1 (P11)	LGT 3 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001176 n°12 - 1 (P12)	LGT 3 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001176 n°12 - 2 (P12)	LGT 3 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001176 n°13 - 1 (P13)	LGT 3 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001176 n°13 - 2 (P13)	LGT 3 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001176 n°14 - 1 (P14)	LGT 3 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001176 n°14 - 2 (P14)	LGT 3 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001176 n°15 - 1 (P15)	LGT 3 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001176 n°15 - 2 (P15)	LGT 3 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001176 n°16 - 2 (P16)	LGT 3 - Vol 8 (Chambre 4)	Prélevement négatif
002HD001176 n°16 - 1 (P16)	LGT 3 - Vol 8 (Chambre 4)	Prélevement négatif




Référence	Localisation	Action
002HD001176 n°17 - 1 (P17)	LGT 3 - Vol 10 (Placard)	Prélevement négatif
002HD001176 n°17 - 2 (P17)	LGT 3 - Vol 10 (Placard)	Prélevement négatif
002HD001176 n°18 - 1 (P18)	LGT 3 - Vol 10 (Placard)	Prélevement négatif
002HD001176 n°19 - 1 (P19)	LGT 3 - Vol 10 (Placard)	Prélevement négatif
002HD001176 n°20 - 1 (P20)	LGT 3 - Vol 10 (Placard)	Prélevement négatif
002HD001176 n°20 - 2 (P20)	LGT 3 - Vol 10 (Placard)	Prélevement négatif
002HD001176 n°21 - 1 (P21)	LGT 3 - Vol 10 (Placard)	Prélevement négatif
002HD001176 n°21 - 2 (P21)	LGT 3 - Vol 10 (Placard)	Prélevement négatif
	LGT 3 - Vol 6 (Chambre 2)	I1
	LGT 3 - Vol 6 (Chambre 2)	I2
	LGT 3 - Vol 6 (Chambre 2)	I3
	LGT 3 - Vol 6 (Chambre 2)	I4
	LGT 3 - Vol 1 (Cuisine)	I5
S1 - 1 (A1)	LGT 3 - Vol 5 (Chambre 1)	Présence sur présentation de documents

002HD001176 n°1 - 1 (P1)



002HD001176 n°1 - 2 (P1)

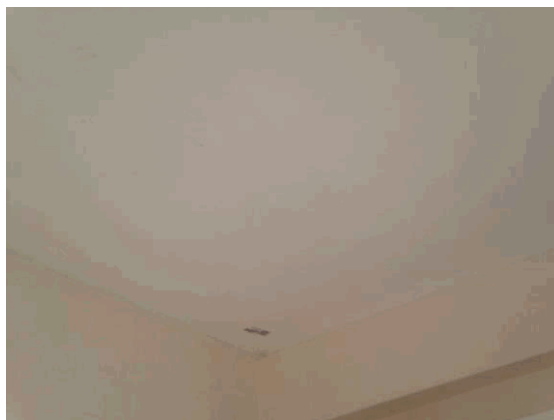

002HD001176 n°2 - 1 (P2)




002HD001176 n°2 - 2 (P2)



002HD001176 n°3 - 1 (P3)



002HD001176 n°3 - 2 (P3)

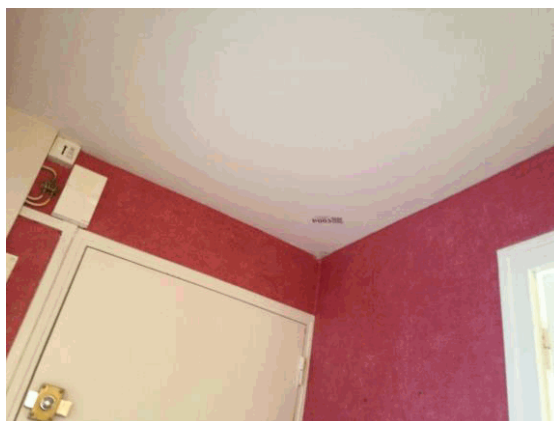


002HD001176 n°4 - 1 (P4)



002HD001176 n°4 - 2 (P4)



002HD001176 n°5 - 2 (P5)

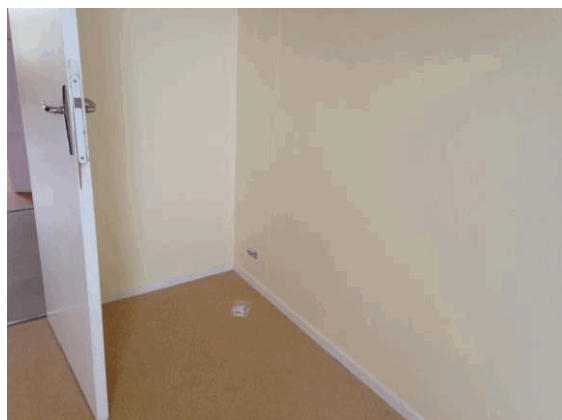

002HD001176 n°5 - 1 (P5)



002HD001176 n°6 - 1 (P6)



002HD001176 n°7 - 1 (P7)



002HD001176 n°7 - 2 (P7)



002HD001176 n°8 - 1 (P8)



002HD001176 n°8 - 2 (P8)



002HD001176 n°9 - 1 (P9)



002HD001176 n°9 - 2 (P9)



002HD001176 n°10 - 2 (P10)



002HD001176 n°10 - 1 (P10)



002HD001176 n°11 - 2 (P11)



002HD001176 n°11 - 1 (P11)



002HD001176 n°12 - 1 (P12)




002HD001176 n°12 - 2 (P12)



002HD001176 n°13 - 1 (P13)



002HD001176 n°13 - 2 (P13)

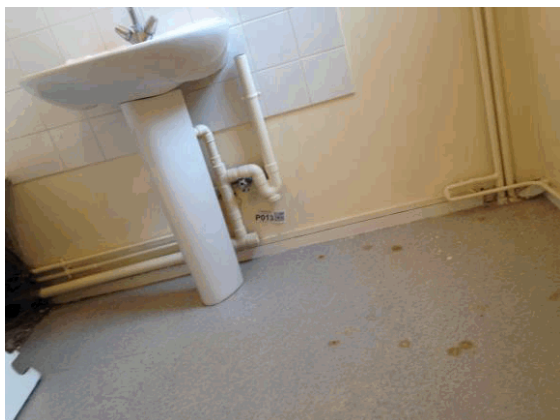

002HD001176 n°14 - 1 (P14)



002HD001176 n°14 - 2 (P14)



002HD001176 n°15 - 1 (P15)



002HD001176 n°15 - 2 (P15)



002HD001176 n°16 - 2 (P16)



002HD001176 n°16 - 1 (P16)



002HD001176 n°17 - 1 (P17)



002HD001176 n°17 - 2 (P17)



002HD001176 n°18 - 1 (P18)



002HD001176 n°19 - 1 (P19)



002HD001176 n°20 - 1 (P20)



002HD001176 n°20 - 2 (P20)



002HD001176 n°21 - 1 (P21)



002HD001176 n°21 - 2 (P21)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



I5 - 1



S1 - 1 (A1)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Toile Souple Fibreux Blanc - Plafond pièce sèche -	LGT 3 - Vol 9 (Séjour)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc - Cloison et doublage pièces sèches -	LGT 3 - Vol 9 (Séjour)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc - Plafond placoplâtre pièce sèche -	LGT 3 - Vol 4 (Dégagement)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Toile Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc - Plafond placoplâtre pièce humide -	LGT 3 - Vol 3 (W.C)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Pulvérulent Blanc Peinture Effritable Bleu - Porteur pièces humides -	LGT 3 - Vol 1 (Cuisine)	
P6	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon Bitumineux Fibreux Noir - -	LGT 3 - Vol 1 (Cuisine)	
P7	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Beige Peinture Effritable Vert Enduit Effritable Blanc - -	LGT 3 - Vol 1 (Cuisine)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris Peinture Effritable Beige Vert - -	LGT 3 - Vol 1 (Cuisine)	
P9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Enduit Effritable Blanc Joint Dur Blanc Peinture Effritable Beige - -	LGT 3 - Vol 2 (SDB)	
P10	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc - -	LGT 3 - Vol 2 (SDB)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic Souple Beige Peinture Effritable Beige Bois Fibreux Marron - -	LGT 3 - Vol 2 (SDB)	
P12	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige - Plafond pièces humides -	LGT 3 - Vol 2 (SDB)	

P13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Plâtre Pulvérulent Blanc - Cloison et doublage pièces humides -	LGT 3 - Vol 2 (SDB)	
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage Effritable Gris Peinture Effritable Gris - -	LGT 3 - Vol 2 (SDB)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Peinture Effritable Gris Ragréage Effritable Gris - avec ragréage inséparable -	LGT 3 - Vol 2 (SDB)	
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Multicolore Peinture Effritable Beige Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris - -	LGT 3 - Vol 8 (Chambre 4)	
P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Gris Peinture Effritable Beige Ragréage Effritable Gris Colle Souple Jaune - -	LGT 3 - Vol 10 (Placard)	
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Beige - -	LGT 3 - Vol 10 (Placard)	
P19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage Effritable Gris Béton Effritable Gris - -	LGT 3 - Vol 10 (Placard)	
P20	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Dur Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - Porteur pièces sèches (mur + structure poteaux poutre) -	LGT 3 - Vol 10 (Placard)	
P21	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige - doublage placoplâtre pièces sèches -	LGT 3 - Vol 10 (Placard)	

Référence chantier : C012016173630
Adresse chantier : Commande : 002HD001176
Affaire : _00090000010000100003_
6 RUE DU DR GUERIN - LA PERRINE
53700 VILLAINES LA JUHEL

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 02/12/2016

SYNTHESE RAPPORTS DOSSIER REFERENCE : C012016173630 (21 prélèvements)

Référence échantillon laboratoire : PM01078049								
Date de réception : 23/11/2016			Date de préparation : 29/11/2016			Date d'analyse : 01/12/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001176_001 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment + fine couche enduit platre Vol 9 (Séjour)	1	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Enduit	Effritable	Beige				
	3	Toile	Souple Fibreux	Blanc				
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01078050								
Date de réception : 23/11/2016			Date de préparation : 29/11/2016			Date d'analyse : 01/12/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001176_002 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 9 (Séjour)	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Plâtre	Effritable	Blanc				
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01078051								
Date de réception : 23/11/2016			Date de préparation : 29/11/2016			Date d'analyse : 01/12/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001176_003 Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / enduit sur placoplatre Vol 4 (Dégagement)	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Carton	Souple Fibreux	Marron				
	3	Enduit	Effritable	Blanc				
	4	Plâtre	Effritable	Blanc				
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01078052								
Date de réception : 23/11/2016		Date de préparation : 29/11/2016				Date d'analyse : 01/12/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001176_004 Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / enduit sur placoplatre Vol 3 (W.C)	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Carton	Souple Fibreux	Marron				
	3	Toile	Souple Fibreux	Blanc				
	4	Plâtre	Effritable	Blanc				
Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.								

Référence échantillon laboratoire : PM01078053								
Date de réception : 23/11/2016			Date de préparation : 29/11/2016			Date d'analyse : 01/12/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001176_005 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 1 (Cuisine)	1	Plâtre	Pulvérulent	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Peinture	Effritable	Bleu				
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01078054 °								
Date de réception : 23/11/2016			Date de préparation : 01/12/2016			Date d'analyse : 01/12/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001176_006 Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux Vol 1 (Cuisine)	1	Tampon	Bitumineux Fibreux	Noir	Attaque chimique : Chloroforme	2	MET*	Non détecté
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01078055 °								
Date de réception : 23/11/2016			Date de préparation : 29/11/2016			Date d'analyse : 01/12/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001176_007 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 1 (Cuisine)	1 2 3	Colle Peinture Enduit	Dur Effritable Effritable	Beige Vert Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01078056 °								
Date de réception : 23/11/2016			Date de préparation : 01/12/2016			Date d'analyse : 01/12/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001176_008 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Plaques planes en fibres-ciment Vol 1 (Cuisine)	1 2	Fibres-ciment Peinture	Dur Fibreux Effritable	Gris Beige Vert	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Détecté : Chrysotile
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01078057 °								
Date de réception : 23/11/2016			Date de préparation : 29/11/2016			Date d'analyse : 01/12/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001176_009 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 2 (SDB)	1 2 3 4	Colle Enduit Joint Peinture	Dur Effritable Dur Effritable	Gris Blanc Blanc Beige	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01078058 °								
Date de réception : 23/11/2016			Date de préparation : 29/11/2016			Date d'analyse : 01/12/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001176_010 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 2 (SDB)	1 2 3	Colle Peinture Enduit	Dur Effritable Effritable	Gris Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01078059 °								
Date de réception : 23/11/2016			Date de préparation : 01/12/2016			Date d'analyse : 01/12/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001176_011 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 2 (SDB)	1 2 3	Mastic Peinture Bois	Souple Effritable Fibreux	Beige Beige Marron	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01078060								
Date de réception : 23/11/2016			Date de préparation : 29/11/2016			Date d'analyse : 01/12/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001176_012 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre Vol 2 (SDB)	1	Enduit	Effritable	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Peinture	Effritable	Beige				
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01078061									°
Date de réception : 23/11/2016			Date de préparation : 29/11/2016			Date d'analyse : 01/12/2016			
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat	
002HD001176_013 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 2 (SDB)	1	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	
	2	Enduit	Effritable	Blanc					
	3	Plâtre	Pulvérulent	Blanc					
Remarque : RAS									

Référence échantillon laboratoire : PM01078062									°
Date de réception : 23/11/2016		Date de préparation : 29/11/2016				Date d'analyse : 01/12/2016			
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat	
002HD001176_014 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage gris d'origine pièces humides Vol 2 (SDB)	1	Ragréage	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	
	2	Peinture	Effritable	Gris					
Remarque : RAS									

Référence échantillon laboratoire : PM01078063								
Date de réception : 23/11/2016			Date de préparation : 29/11/2016			Date d'analyse : 01/12/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001176_015 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaune de revêtement de sol d'origine pièces humides Vol 2 (SDB)	1	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Peinture	Effritable	Gris				
	3	Ragréage	Effritable	Gris				
Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

Référence échantillon laboratoire : PM01078064									°
Date de réception : 23/11/2016		Date de préparation : 29/11/2016				Date d'analyse : 01/12/2016			
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat	
002HD001176_016 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lino gris + colle jaune Vol 8 (Chambre 4)	1	Revêtement	Souple	Multicolore	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	
	2	Peinture	Effrifiable	Beige					
	3	Colle	Souple	Jaune					
	4	Ragréage	Effrifiable	Gris					
Remarque : RAS									

Référence échantillon laboratoire : PM01078065								
Date de réception : 23/11/2016			Date de préparation : 29/11/2016			Date d'analyse : 01/12/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001176_017 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalle semie dure grise Vol 10 (Placard)	1	Revêtement	Souple	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Peinture	Effrifiable	Beige				
	3	Ragréage	Effrifiable	Gris				
	4	Colle	Souple	Jaune				
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01078066									°
Date de réception : 23/11/2016			Date de préparation : 29/11/2016			Date d'analyse : 01/12/2016			
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat	
002HD001176_018 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaune de revêtement de sol Vol 10 (Placard)	1	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	
	2	Ragréage	Effritable	Gris					
	3	Matériau	Effritable	Beige					
Remarque : RAS									

Référence échantillon laboratoire : PM01078067								
Date de réception : 23/11/2016			Date de préparation : 29/11/2016			Date d'analyse : 01/12/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001176_019 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage gris d'origine pièces sèches Vol 10 (Placard)	1	Ragréage	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
	2	Béton	Effritable	Gris				
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01078068								
Date de réception : 23/11/2016		Date de préparation : 29/11/2016				Date d'analyse : 01/12/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001176_020 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 10 (Placard)	1	Plâtre	Dur Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Peinture	Effritable	Blanc				
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01078069									°
Date de réception : 23/11/2016		Date de préparation : 01/12/2016				Date d'analyse : 01/12/2016			
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat	
002HD001176_021 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués Vol 10 (Placard)	1	Enduit	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté	
	2	Peinture	Effritable	Blanc					
	3	Plâtre	Effritable	Blanc					
	4	Papier	Souple Fibreux	Beige					
Remarque : RAS									

* En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET). Méthode : Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Responsable Laboratoire - En suppléance
Sabbah Abdelslame

