

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	3 PROMENADE GRANDS PRES - GRANDS PRES 1
CP - Ville :	53600 EVRON
Référence client :	_00093000110000200132_
Date du repérage :	13/06/2016
Désignation :	Appartement n° 132 de type 4 situé au 02 ème étage



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	3 PROMENADE GRANDS PRES - GRANDS PRES 1 53600 EVRON	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00093000110000200132_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 132 de type 4 situé au 02 ème étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) PALLUEL Matthieu Sans objet (Sans objet) 13/06/2016	Nom : MORA Denis Date du rapport : 01/07/2016 A Riorges, le 01/07/2016	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre Numéro attestation : CPDI 3879 V2 Délivré le : 28/04/2016 		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
LGT132 - Vol 1 (Chambre 1) LGT132 - Vol 3 (Chambre 2) LGT132 - Vol 5 (Chambre 3) LGT132 - Vol 7 (Cuisine) LGT132 - Vol 9 (Dégagement)	LGT132 - Vol 2 (Séjour) LGT132 - Vol 4 (Rangement) LGT132 - Vol 6 (SDB) LGT132 - Vol 8 (W.C)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	LGT132	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 4 (Rangement) - Vol 5 (Chambre 3) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (Cuisine) - Vol 8 (W.C) - Vol 9 (Dégagement)	
Plafond et faux-plafonds	LGT132	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 4 (Rangement) - Vol 5 (Chambre 3) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (Cuisine) - Vol 8 (W.C) - Vol 9 (Dégagement)	
Revêtement de sol	LGT132	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 4 (Rangement) - Vol 5 (Chambre 3) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (Cuisine) - Vol 8 (W.C) - Vol 9 (Dégagement)	
Revêtement de mur	LGT132	Vol 6 (SDB) - Vol 7 (Cuisine)	
Equipements divers et accessoires	LGT132	Vol 7 (Cuisine)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Sans Objet

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Sans Objet

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Sans Objet



Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 7 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 6 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 2 (Séjour)		Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 1 (Chambre 1)		Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (Cuisine)		Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (SDB)		Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Chambre 3)		Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Chambre 2)		Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Séjour)		Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (Chambre 1)		Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 7 (Cuisine)		Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Chambre 3)		Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (SDB)		Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (Chambre 2)		Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Chambre 3)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Rangement)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Chambre 2)	barre de seuil	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 7 (Cuisine)	barre de seuil	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante



Q Réserves / Commentaires

Voir commentaire. - Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :
 Les garages ou caves considérer comme non visités.
 Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
 Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT132	Vol 7 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P2	Réalisation d'un prélèvement	noir	002LQ0000 88 n°2 - 1 - 002LQ0000 88 n°2 - 2	P2	Tampon Bitumineux Noir Matériau Souple Jaune Translucide	Négatif	Négatif sur analyse
LGT132	Vol 7 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	noir	002LQ0000 88 n°2 - 1 - 002LQ0000 88 n°2 - 2	P2	Tampon Bitumineux Noir Matériau Souple Jaune Translucide	Négatif	Négatif sur analyse
LGT132	Vol 7 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I1			11 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
LGT132	Vol 6 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I1			11 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
LGT132	Vol 2 (Séjour)	Radiateurs		I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT132	Vol 1 (Chambre 1)	Radiateurs		I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT132	Vol 7 (Cuisine)	Radiateurs		I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT132	Vol 5 (Chambre 3)	Radiateurs		I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT132	Vol 6 (SDB)	Radiateurs		I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT132	Vol 3 (Chambre 2)	Radiateurs		I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT132	Vol 7 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P1	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces humides	002LQ0000 88 n°1 - 1 - 002LQ0000 88 n°1 - 2	P1	Peinture Effritable Blanc / Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT132	Vol 6 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Porteur pièces humides	002LQ0000 88 n°1 - 1 - 002LQ0000 88 n°1 - 2	P1	Peinture Effritable Blanc / Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
LGT132	Vol 7 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P3	Réalisation d'un prélèvement	enduit gaine technique	002LQ0000 88 n°3 - 1 - 002LQ0000 88 n°3 - 2	P3	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
LGT132	Vol 6 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	enduit gaine technique	002LQ0000 88 n°3 - 1 - 002LQ0000 88 n°3 - 2	P3	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
LGT132	Vol 1 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P9	Réalisation d'un prélèvement	doublage / cloison briques pièces sèches	002LQ0000 88 n°9 - 1 - 002LQ0000 88 n°9 - 2 - 002LQ0000 88 n°9 - 3	P9	Enduit Pulvérulent Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
LGT132	Vol 2 (Séjour) - Vol 9 (Dégagement) - Vol 5 (Chambre 3) - Vol 4 (Rangement) - Vol 3 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S18 - S19 - S20 - S21 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	doublage / cloison briques pièces sèches	002LQ0000 88 n°9 - 1 - 002LQ0000 88 n°9 - 2 - 002LQ0000 88 n°9 - 3	P9	Enduit Pulvérulent Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
LGT132	Vol 8 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P10	Réalisation d'un prélèvement	cloison / doublage briques pièces sèches	002LQ0000 88 n°10 - 1 - - 002LQ0000 88 n°10 - 2	P10	Enduit Effritable Blanc / Matériau Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
LGT132	Vol 7 (Cuisine) - Vol 6 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S23 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	cloison / doublage briques pièces sèches	002LQ0000 88 n°10 - 1 - - 002LQ0000 88 n°10 - 2	P10	Enduit Effritable Blanc / Matériau Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT132	Vol 3 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P12	Réalisation d'un prélèvement	porteur pièces sèches	002LQ0000 88 n°12 - 1 - 002LQ0000 88 n°12 - 2	P12	Papier Souple Fibreux Blanc / Ciment Effritable Gris / Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
LGT132	Vol 5 (Chambre 3) - Vol 2 (Séjour) - Vol 9 (Dégagement) - Vol 1 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S30 - S31 - S32 - S33 - P12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	porteur pièces sèches	002LQ0000 88 n°12 - 1 - 002LQ0000 88 n°12 - 2	P12	Papier Souple Fibreux Blanc / Ciment Effritable Gris / Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
LGT132	Vol 6 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P15	Réalisation d'un prélèvement	tablier baignoire	002LQ0000 88 n°15 - 1 - 002LQ0000 88 n°15 - 2	P15	Enduit Effritable Blanc / Peinture Effritable Beige / Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
LGT132	Vol 2 (Séjour)	Menuiseries		I2			I2 - 1 - I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LGT132	Vol 1 (Chambre 1)	Menuiseries		I2			I2 - 1 - I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT132	Vol 7 (Cuisine)	Menuiseries		I2			I2 - 1 - I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LGT132	Vol 6 (SDB)	Menuiseries		I2			I2 - 1 - I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LGT132	Vol 5 (Chambre 3)	Menuiseries		I2			I2 - 1 - I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LGT132	Vol 3 (Chambre 2)	Menuiseries		I2			I2 - 1 - I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT132	Vol 9 (Dégagement)	Plafonds	Enduit ciment	P8	Réalisation d'un prélèvement	pièces sèches	002LQ0000 88 n°8 - 1 - 002LQ0000 88 n°8 - 2	P8	Enduit Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Peinture Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
LGT132	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 4 (Rangement) - Vol 5 (Chambre 3)	Plafonds	Enduit ciment	S13 - S14 - S15 - S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	pièces sèches	002LQ0000 88 n°8 - 1 - 002LQ0000 88 n°8 - 2	P8	Enduit Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Peinture Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
LGT132	Vol 6 (SDB)	Plafonds	Enduit ciment	P14	Réalisation d'un prélèvement	pièces humides	002LQ0000 88 n°14 - 1 - 002LQ0000 88 n°14 - 2	P14	Enduit Effritable Blanc / Peinture Effritable Multicolore / Fibres Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
LGT132	Vol 7 (Cuisine) - Vol 8 (W.C)	Plafonds	Enduit ciment	S34 - S35	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	pièces humides	002LQ0000 88 n°14 - 1 - 002LQ0000 88 n°14 - 2	P14	Enduit Effritable Blanc / Peinture Effritable Multicolore / Fibres Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT132	Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P7	Réalisation d'un prélèvement	faïence blanche	002LQ0000 88 n°7 - 1 - 002LQ0000 88 n°7 - 2	P7	Colle Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
LGT132	Vol 6 (SDB)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P13	Réalisation d'un prélèvement	faïence blanche	002LQ0000 88 n°13 - 1 - 002LQ0000 88 n°13 - 2	P13	Colle Effritable Blanc / Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT132	Vol 6 (SDB)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	faïence blanche	002LQ0000 88 n°13 - 1 - 002LQ0000 88 n°13 - 2	P13	Colle Effritable Blanc / Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT132	Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	P4	Réalisation d'un prélèvement	gris pièces humides	002LQ0000 88 n°4 - 1 - 002LQ0000 88 n°4 - 2	P4	Peinture Effritable Blanc Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Marron	Négatif	Négatif sur analyse
LGT132	Vol 6 (SDB) - Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	S2 - S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	gris pièces humides	002LQ0000 88 n°4 - 1 - 002LQ0000 88 n°4 - 2	P4	Peinture Effritable Blanc Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Marron	Négatif	Négatif sur analyse
LGT132	Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P5	Réalisation d'un prélèvement	colle jaune dalles plastiques	002LQ0000 88 n°5 - 1 - 002LQ0000 88 n°5 - 2	P5	Matériau Souple Rose Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
LGT132	Vol 9 (Dégagement) - Vol 8 (W.C) - Vol 6 (SDB) - Vol 5 (Chambre 3) - Vol 4 (Rangement) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 2 (Séjour) - Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S5 - S6 - S7 - S8 - S9 - S10 - S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	colle jaune dalles plastiques	002LQ0000 88 n°5 - 1 - 002LQ0000 88 n°5 - 2	P5	Matériau Souple Rose Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
LGT132	Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P6	Réalisation d'un prélèvement	dalles rigides bleues	002LQ0000 88 n°6 - 1 - 002LQ0000 88 n°6 - 2	P6	Revêtement Semi-dur Bleu Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT132	Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage	P11	Réalisation d'un prélèvement	gris pièces sèches	002LQ0000 88 n°11 - 1 - 002LQ0000 88 n°11 - 2	P11	Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
LGT132	Vol 9 (Dégagement) - Vol 1 (Chambre 1) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 4 (Rangement) - Vol 5 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S25 - S26 - S27 - S28 - S29	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	gris pièces sèches	002LQ0000 88 n°11 - 1 - 002LQ0000 88 n°11 - 2	P11	Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
LGT132	Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT132	Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT132	Vol 9 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT132	Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT132	Vol 8 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT132	Vol 6 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT132	Vol 5 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT132	Vol 4 (Rangement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT132	Vol 3 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT132	Vol 3 (Chambre 2)	Revêtement de sol	barre de seuil	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT132	Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de sol	barre de seuil	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
LGT132		LGT132 - Plan de repérage - Actions menées
LGT132		LGT132 - Plan de prélèvements



LGT132 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002LQ000088

Légende

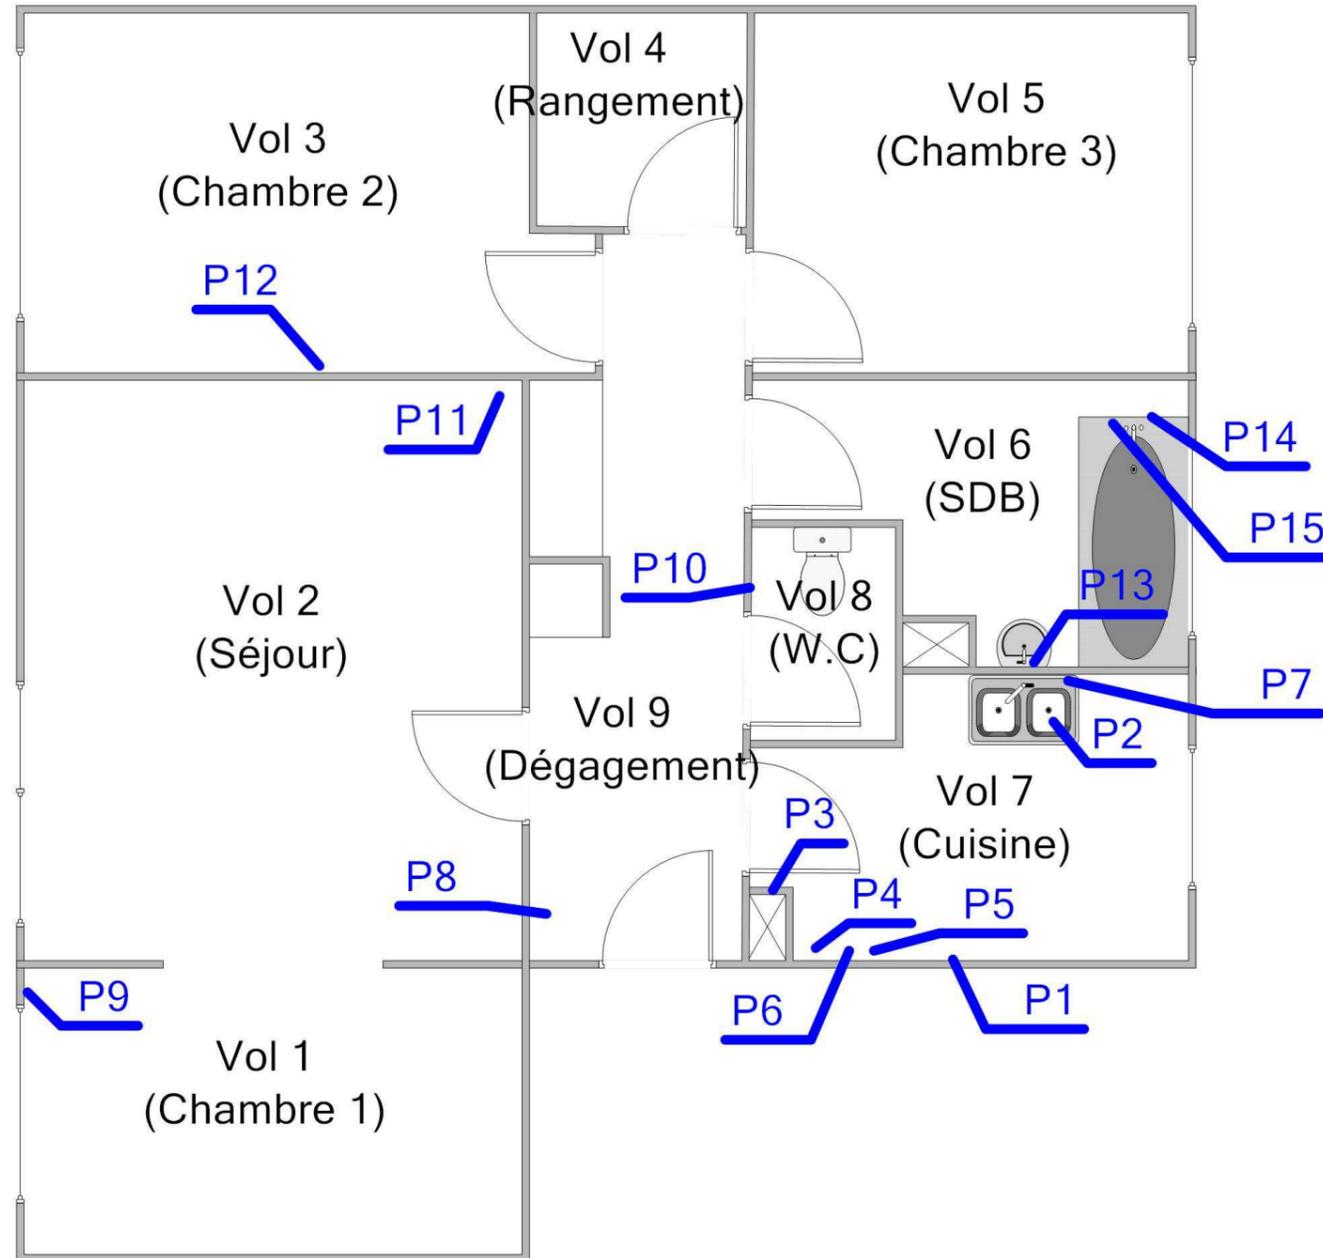

Adresse du bien
3 PROMENADE GRANDS PRES - GRANDS PRES 1
53600 EVRON

Désignation
Appartement n° 132 de type 4 situé au 02 ème étage

Date intervention
13/06/2016

Technicien intervenant
PALLUEL Matthieu

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002LQ000088 n°1 - 1 (P1)	LGT132 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ000088 n°1 - 2 (P1)	LGT132 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ000088 n°2 - 1 (P2)	LGT132 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ000088 n°2 - 2 (P2)	LGT132 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ000088 n°3 - 1 (P3)	LGT132 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ000088 n°3 - 2 (P3)	LGT132 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ000088 n°4 - 1 (P4)	LGT132 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ000088 n°4 - 2 (P4)	LGT132 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ000088 n°5 - 1 (P5)	LGT132 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ000088 n°5 - 2 (P5)	LGT132 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ000088 n°6 - 1 (P6)	LGT132 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ000088 n°6 - 2 (P6)	LGT132 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ000088 n°7 - 1 (P7)	LGT132 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ000088 n°7 - 2 (P7)	LGT132 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ000088 n°8 - 1 (P8)	LGT132 - Vol 9 (Dégagement)	Prélevement négatif
002LQ000088 n°8 - 2 (P8)	LGT132 - Vol 9 (Dégagement)	Prélevement négatif
002LQ000088 n°9 - 1 (P9)	LGT132 - Vol 1 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002LQ000088 n°9 - 2 (P9)	LGT132 - Vol 1 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002LQ000088 n°9 - 3 (P9)	LGT132 - Vol 1 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002LQ000088 n°10 - 1 (P10)	LGT132 - Vol 8 (W.C)	Prélevement négatif
002LQ000088 n°10 - 2 (P10)	LGT132 - Vol 8 (W.C)	Prélevement négatif
002LQ000088 n°11 - 1 (P11)	LGT132 - Vol 2 (Séjour)	Prélevement négatif
002LQ000088 n°11 - 2 (P11)	LGT132 - Vol 2 (Séjour)	Prélevement négatif
002LQ000088 n°12 - 1 (P12)	LGT132 - Vol 3 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002LQ000088 n°12 - 2 (P12)	LGT132 - Vol 3 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002LQ000088 n°13 - 1 (P13)	LGT132 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ000088 n°13 - 2 (P13)	LGT132 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ000088 n°14 - 1 (P14)	LGT132 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ000088 n°14 - 2 (P14)	LGT132 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ000088 n°15 - 1 (P15)	LGT132 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ000088 n°15 - 2 (P15)	LGT132 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
	LGT132 - Vol 7 (Cuisine)	I1
	LGT132 - Vol 2 (Séjour)	I2
	LGT132 - Vol 2 (Séjour)	I2
	LGT132 - Vol 2 (Séjour)	I3
	LGT132 - Vol 2 (Séjour)	I4
	LGT132 - Vol 3 (Chambre 2)	I5



002LQ000088 n°1 - 1 (P1)



002LQ000088 n°1 - 2 (P1)



002LQ000088 n°2 - 1 (P2)



002LQ000088 n°2 - 2 (P2)



002LQ000088 n°3 - 1 (P3)



002LQ000088 n°3 - 2 (P3)



002LQ000088 n°4 - 1 (P4)



002LQ000088 n°4 - 2 (P4)



002LQ000088 n°5 - 1 (P5)




002LQ000088 n°5 - 2 (P5)



002LQ000088 n°6 - 1 (P6)



002LQ000088 n°6 - 2 (P6)

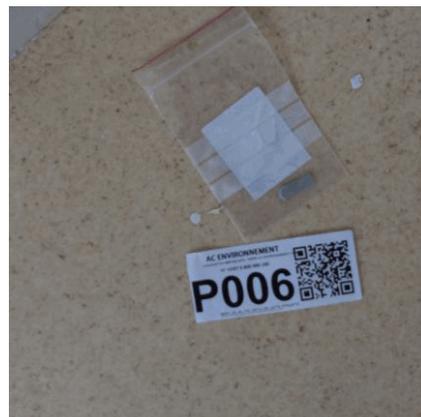

002LQ000088 n°7 - 1 (P7)



002LQ000088 n°7 - 2 (P7)



002LQ000088 n°8 - 1 (P8)



002LQ000088 n°8 - 2 (P8)



002LQ000088 n°9 - 1 (P9)



002LQ000088 n°9 - 2 (P9)



002LQ000088 n°9 - 3 (P9)



002LQ000088 n°10 - 1 (P10)



002LQ000088 n°10 - 2 (P10)



002LQ000088 n°11 - 1 (P11)



002LQ000088 n°11 - 2 (P11)



002LQ000088 n°12 - 1 (P12)



002LQ000088 n°12 - 2 (P12)



002LQ000088 n°13 - 1 (P13)



002LQ000088 n°13 - 2 (P13)



002LQ000088 n°14 - 1 (P14)



002LQ000088 n°14 - 2 (P14)



002LQ000088 n°15 - 1 (P15)




002LQ000088 n°15 - 2 (P15)

I1 - 1




I2 - 1

I2 - 2

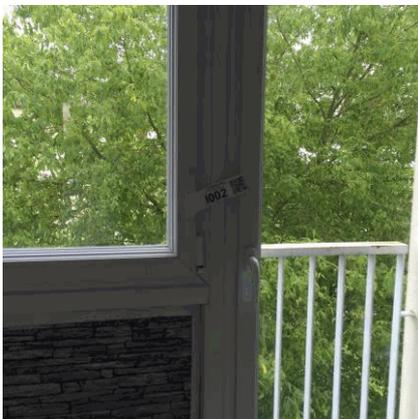

I3 - 1

I4 - 1

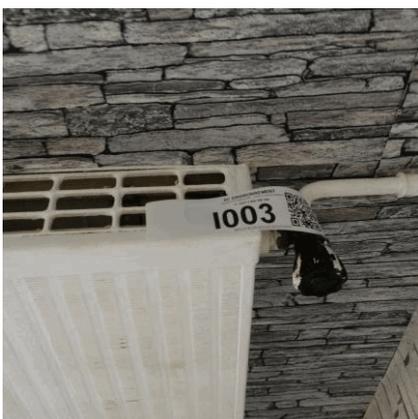

I5 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc / Enduit Effritable Beige - Porteur pièces humides -	LGT132 - Vol 7 (Cuisine)	
P2	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon Bitumineux Noir Matériau Souple Jaune Translucide - noir -	LGT132 - Vol 7 (Cuisine)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc - enduit gaine technique -	LGT132 - Vol 7 (Cuisine)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture Effritable Blanc Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Marron - gris pièces humides -	LGT132 - Vol 7 (Cuisine)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau Souple Rose Matériau Effritable Gris - colle jaune dalles plastiques -	LGT132 - Vol 7 (Cuisine)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Bleu Colle Souple Jaune - dalles rigides bleues -	LGT132 - Vol 7 (Cuisine)	
P7	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc - faïence blanche -	LGT132 - Vol 7 (Cuisine)	
P8	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Peinture Effritable Blanc Ciment Effritable Gris - pièces sèches -	LGT132 - Vol 9 (Dégagement)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit Pulvérulent Blanc - doublage / cloison briques pièces sèches -	LGT132 - Vol 1 (Chambre 1)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit Effritable Blanc / Matériau Effritable Rouge - cloison / doublage briques pièces sèches -	LGT132 - Vol 8 (W.C)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage Effritable Gris - gris pièces sèches -	LGT132 - Vol 2 (Séjour)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Papier Souple Fibreux Blanc / Ciment Effritable Gris / Matériau Effritable Blanc - porteur pièces sèches -	LGT132 - Vol 3 (Chambre 2)	
P13	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Effritable Blanc / Peinture Effritable Beige - faïence blanche -	LGT132 - Vol 6 (SDB)	
P14	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit Effritable Blanc / Peinture Effritable Multicolore / Fibres Souple Fibreux Blanc - pièces humides -	LGT132 - Vol 6 (SDB)	

P15	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit Effritable Blanc / Peinture Effritable Beige / Matériau Effritable Gris - tablier baignoire -	LGT132 - Vol 6 (SDB)	
-----	--	------------------	---	----------------------	--

Référence chantier : C022016016375
Adresse chantier : Commande : 002LQ000088
Affaire : _00093000110000200132_
3 PROMENADE GRANDS PRES - GRANDS
PRES 1
53600 EVRON

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 01/07/2016

SYNTHESE RAPPORTS DOSSIER REFERENCE : C022016016375 (15 prélèvements)

Référence échantillon laboratoire : 42PM00114164

Description client		Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002LQ000088_001		1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté
Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment Vol 7 (Cuisine)		2	Enduit	Effritable	Beige	Acétone			

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : 42PM00114165

Description client		Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002LQ000088_002		1	Tampon	Bitumineux	Noir	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté
Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux Vol 7 (Cuisine)		2	Matériau	Souple	Jaune Translucide	Acétone, Chloroforme			

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : 42PM00114166

Description client		Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002LQ000088_003		1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté
Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 7 (Cuisine)						Acétone			

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : 42PM00114167

Description client		Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002LQ000088_004		1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté
Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 7 (Cuisine)		2	Ragréage	Dur	Gris	Acétone			
		3	Matériau	Effritable	Marron				

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : 42PM00114168

Description client		Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002LQ000088_005		1	Matériau	Souple	Rose	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté
Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol Vol 7 (Cuisine)		2	Matériau	Effritable	Gris	Acétone			

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : 42PM00114169								
Date de réception : 24/06/2016			Date de préparation : 27/06/2016			Date d'analyse : 30/06/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002LQ000088_006 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques Vol 7 (Cuisine)	1 2	Revêtement Colle	Semi-dur Souple	Bleu Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : 42PM00114170								
Date de réception : 24/06/2016			Date de préparation : 27/06/2016			Date d'analyse : 30/06/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002LQ000088_007 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colles de carrelages (faïences) Vol 7 (Cuisine)	1 2	Colle Enduit	Effritable Effritable	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : 42PM00114171								
Date de réception : 24/06/2016			Date de préparation : 27/06/2016			Date d'analyse : 30/06/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002LQ000088_008 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment Vol 9 (Dégagement)	1 2 3 4	Enduit Toile Peinture Ciment	Effritable Souple Fibreux Effritable Effritable	Blanc Blanc Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : 42PM00114172								
Date de réception : 24/06/2016			Date de préparation : 27/06/2016			Date d'analyse : 30/06/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002LQ000088_009 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 1 (Chambre 1)	1	Enduit	Pulvérulent	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : 42PM00114173								
Date de réception : 24/06/2016			Date de préparation : 27/06/2016			Date d'analyse : 30/06/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002LQ000088_010 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 8 (W.C)	1 2	Enduit Matériau	Effritable Effritable	Blanc Rouge	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : 42PM00114174								
Date de réception : 24/06/2016			Date de préparation : 27/06/2016			Date d'analyse : 30/06/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002LQ000088_011 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 2 (Séjour)	1	Ragréage	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : 42PM00114175								
Date de réception : 24/06/2016			Date de préparation : 30/06/2016			Date d'analyse : 30/06/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002LQ000088_012 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment Vol 3 (Chambre 2)	1 2 3	Papier Ciment Matériau	Souple Fibreux Effritable Effritable	Blanc Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : 42PM00114176

Date de réception : 24/06/2016			Date de préparation : 27/06/2016			Date d'analyse : 30/06/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002LQ000088_013 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colles de carrelages (faïences) Vol 6 (SDB)	1 2	Colle Peinture	Effritable Effritable	Blanc Beige	Attaque chimique : Acétone, Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : 42PM00114177

Date de réception : 24/06/2016			Date de préparation : 30/06/2016			Date d'analyse : 30/06/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002LQ000088_014 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment Vol 6 (SDB)	1 2 3	Enduit Peinture Fibres	Effritable Effritable Souple Fibreux	Blanc Multicolore Blanc	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : 42PM00114178

Date de réception : 24/06/2016			Date de préparation : 27/06/2016			Date d'analyse : 30/06/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002LQ000088_015 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 6 (SDB)	1 2 3	Enduit Peinture Matériau	Effritable Effritable Effritable	Blanc Beige Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
Remarque : RAS								

* En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET). Méthode : Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Responsable Laboratoire - En suppléance

Laurence Delacroix

