

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	262 RUE DE L ANGELLERIE - L ANGELLERIE 2
CP - Ville :	53100 MAYENNE
Référence client :	_00153000060000100067_
Date du repérage :	02/05/2017
Désignation :	Appartement n° 67 de type 2 situé au 01 er étage



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	262 RUE DE L ANGELLERIE - L ANGELLERIE 2 53100 MAYENNE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00153000060000100067_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 67 de type 2 situé au 01 er étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David H.MERCIER (0 800 400 100) 02/05/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 16/05/2017 A Riorges, le 16/05/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015 		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
Appartement n°67 - Vol 1 (Chambre) Appartement n°67 - Vol 3 (Distribution) Appartement n°67 - Vol 5 (W.C)	Appartement n°67 - Vol 2 (Séjour) Appartement n°67 - Vol 4 (SDB) Appartement n°67 - Vol 6 (Cuisine)



Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°67	Vol 1 (Chambre) - Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (Distribution) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (Cuisine)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°67	Vol 1 (Chambre) - Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (Distribution) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (Cuisine)	
Revêtement de sol	Appartement n°67	Vol 1 (Chambre) - Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (Distribution) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Appartement n°67	Vol 4 (SDB) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (Cuisine)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°67	Vol 6 (Cuisine)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 2 (Séjour)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Cuisine)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 1 (Chambre)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 4 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 2 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche (couche supérieure)	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche (couche supérieure)	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche (couche supérieure)	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche (couche supérieure)	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Distribution)	Lés plastiques avec sous-couche (couche supérieure)	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Chambre)	Lés plastiques avec sous-couche (couche supérieure)	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires



Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC type 4/16/4
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 4 (SDB) - Appartement n°67	Inaccessible sans sondage destructif	Volume sous baignoire Accès impossible sans destruction du tablier
Appartement n°67 - Vol 8 (Balcon 2)	pièce non visée par le présent diagnostic	Balcon pris en compte dans le diagnostic des façades du bâtiment
Appartement n°67 - Vol 7 (Balcon 1)	pièce non visée par le présent diagnostic	Balcon pris en compte dans le diagnostic des façades du bâtiment

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°67	Vol 6 (Cuisine)	Evier	Peinture bitumineuse bleue	P12	Réalisation d'un prélèvement		002HD0014 59 n°12 - 1	P12	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°67	Vol 6 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			002HD0014 59 n°15 - 1 - I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°67	Vol 4 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I2			002HD0014 59 n°15 - 1 - I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°67	Vol 3 (Distribution)	Menuiseries	Joint d'étanchéité porte d'entrée	P1	Réalisation d'un prélèvement		002HD0014 59 n°1 - 1	P1	Matériau souple noir avec poussières + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°67	Vol 3 (Distribution)	Murs et cloisons	Enduit plâtre sur briques rouges	P2	Réalisation d'un prélèvement	Doublage pièces sèches	002HD0014 59 n°2 - 1 - 002HD0014 59 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°67	Vol 1 (Chambre) - Vol 2 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre sur briques rouges	S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Doublage pièces sèches	002HD0014 59 n°2 - 1 - 002HD0014 59 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°67	Vol 4 (SDB)	Murs et cloisons	Joint de scellement carreaux platre	P5	Réalisation d'un prélèvement	Cloison pièces humides	002HD0014 59 n°5 - 1 - 002HD0014 59 n°5 - 2	P5	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°67	Vol 5 (W.C) - Vol 6 (Cuisine)	Murs et cloisons	Joint de scellement carreaux platre	S7 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Cloison pièces humides	002HD0014 59 n°5 - 1 - 002HD0014 59 n°5 - 2	P5	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°67	Vol 5 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre sur briques rouges	P8	Réalisation d'un prélèvement	Doublage pièces humides	002HD0014 59 n°8 - 1 - 002HD0014 59 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°67	Vol 6 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P10	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces humides	002HD0014 59 n°10 - 1 - 002HD0014 59 n°10 - 2	P10	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°67	Vol 6 (Cuisine) - Vol 4 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Porteur pièces humides	002HD0014 59 n°10 - 1 - 002HD0014 59 n°10 - 2	P10	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°67	Vol 2 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P13	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces sèches	002HD0014 59 n°13 - 1 - 002HD0014 59 n°13 - 2	P13	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°67	Vol 1 (Chambre) - Vol 3 (Distribution)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Porteur pièces sèches	002HD0014 59 n°13 - 1 - 002HD0014 59 n°13 - 2	P13	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°67	Vol 2 (Séjour)	Murs et cloisons	Joint de scellement carreaux platre	P14	Réalisation d'un prélèvement	Cloison pièces sèches	002HD0014 59 n°14 - 1 - 002HD0014 59 n°14 - 2	P14	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°67	Vol 1 (Chambre) - Vol 3 (Distribution)	Murs et cloisons	Joint de scellement carreaux platre	S14 - S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	Cloison pièces sèches	002HD0014 59 n°14 - 1 - 002HD0014 59 n°14 - 2	P14	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°67	Vol 6 (Cuisine)	Menuiseries	imposte bois	S19			S19 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Appartement n°67	Vol 2 (Séjour)	Menuiseries	imposte bois	S19			S19 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Appartement n°67	Vol 2 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			002HD0014 59 n°15 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°67	Vol 6 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			002HD0014 59 n°15 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°67	Vol 1 (Chambre)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			002HD0014 59 n°15 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°67	Vol 3 (Distribution)	Plafonds	Enduit plâtre	P4	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces sèches	002HD0014 59 n°4 - 1 - 002HD0014 59 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°67	Vol 1 (Chambre) - Vol 2 (Séjour)	Plafonds	Enduit plâtre	S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Plafond pièces sèches	002HD0014 59 n°4 - 1 - 002HD0014 59 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°67	Vol 4 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre	P6	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces humides	002HD0014 59 n°6 - 1	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°67	Vol 5 (W.C) - Vol 6 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre	S9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Plafond pièces humides	002HD0014 59 n°6 - 1	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°67	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002HD0014 59 n°7 - 1 - 002HD0014 59 n°7 - 2	P7	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°67	Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002HD0014 59 n°9 - 1 - 002HD0014 59 n°9 - 2	P9	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°67	Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de plinthe plastique grise	S18			S18 - 1				Négatif sur document cf prélèvement n° 5 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001370



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°67	Vol 5 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de plinthe plastique grise	S18			S18 - 1				Négatif sur document cf prélèvement n° 5 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001370
Appartement n°67	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de plinthe plastique grise	S18			S18 - 1				Négatif sur document cf prélèvement n° 5 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001370

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°67	Vol 3 (Distribution)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine avec colle jaune d'u revêtement d'origine pièces sèches	P3	Réalisation d'un prélèvement		002HD001459 n°3 - 1 - 002HD001459 n°3 - 2	P3	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°67	Vol 1 (Chambre) - Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine avec colle jaune d'u revêtement d'origine pièces sèches	S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002HD001459 n°3 - 1 - 002HD001459 n°3 - 2	P3	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°67	Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine avec colle jaune d'u revêtement d'origine pièces humides	P11	Réalisation d'un prélèvement		002HD0014 59 n°11 - 1 - 002HD0014 59 n°11 - 2	P11	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac + sous couche de ragréage beige non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°67	Vol 5 (W.C) - Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine avec colle jaune d'u revêtement d'origine pièces humides	S12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002HD0014 59 n°11 - 1 - 002HD0014 59 n°11 - 2	P11	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac + sous couche de ragréage beige non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°67	Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche (couche supérieure)	I3							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°67	Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche (couche supérieure)	I3							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°67	Vol 5 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche (couche supérieure)	I3							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°67	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche (couche supérieure)	I3							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°67	Vol 3 (Distribution)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche (couche supérieure)	I3							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°67	Vol 1 (Chambre)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche (couche supérieure)	I3							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°67	Appartement n°67 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°67	Appartement n°67 - Plan de prélèvements




APPARTEMENT N°67 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001459

Légende



Volume non visité

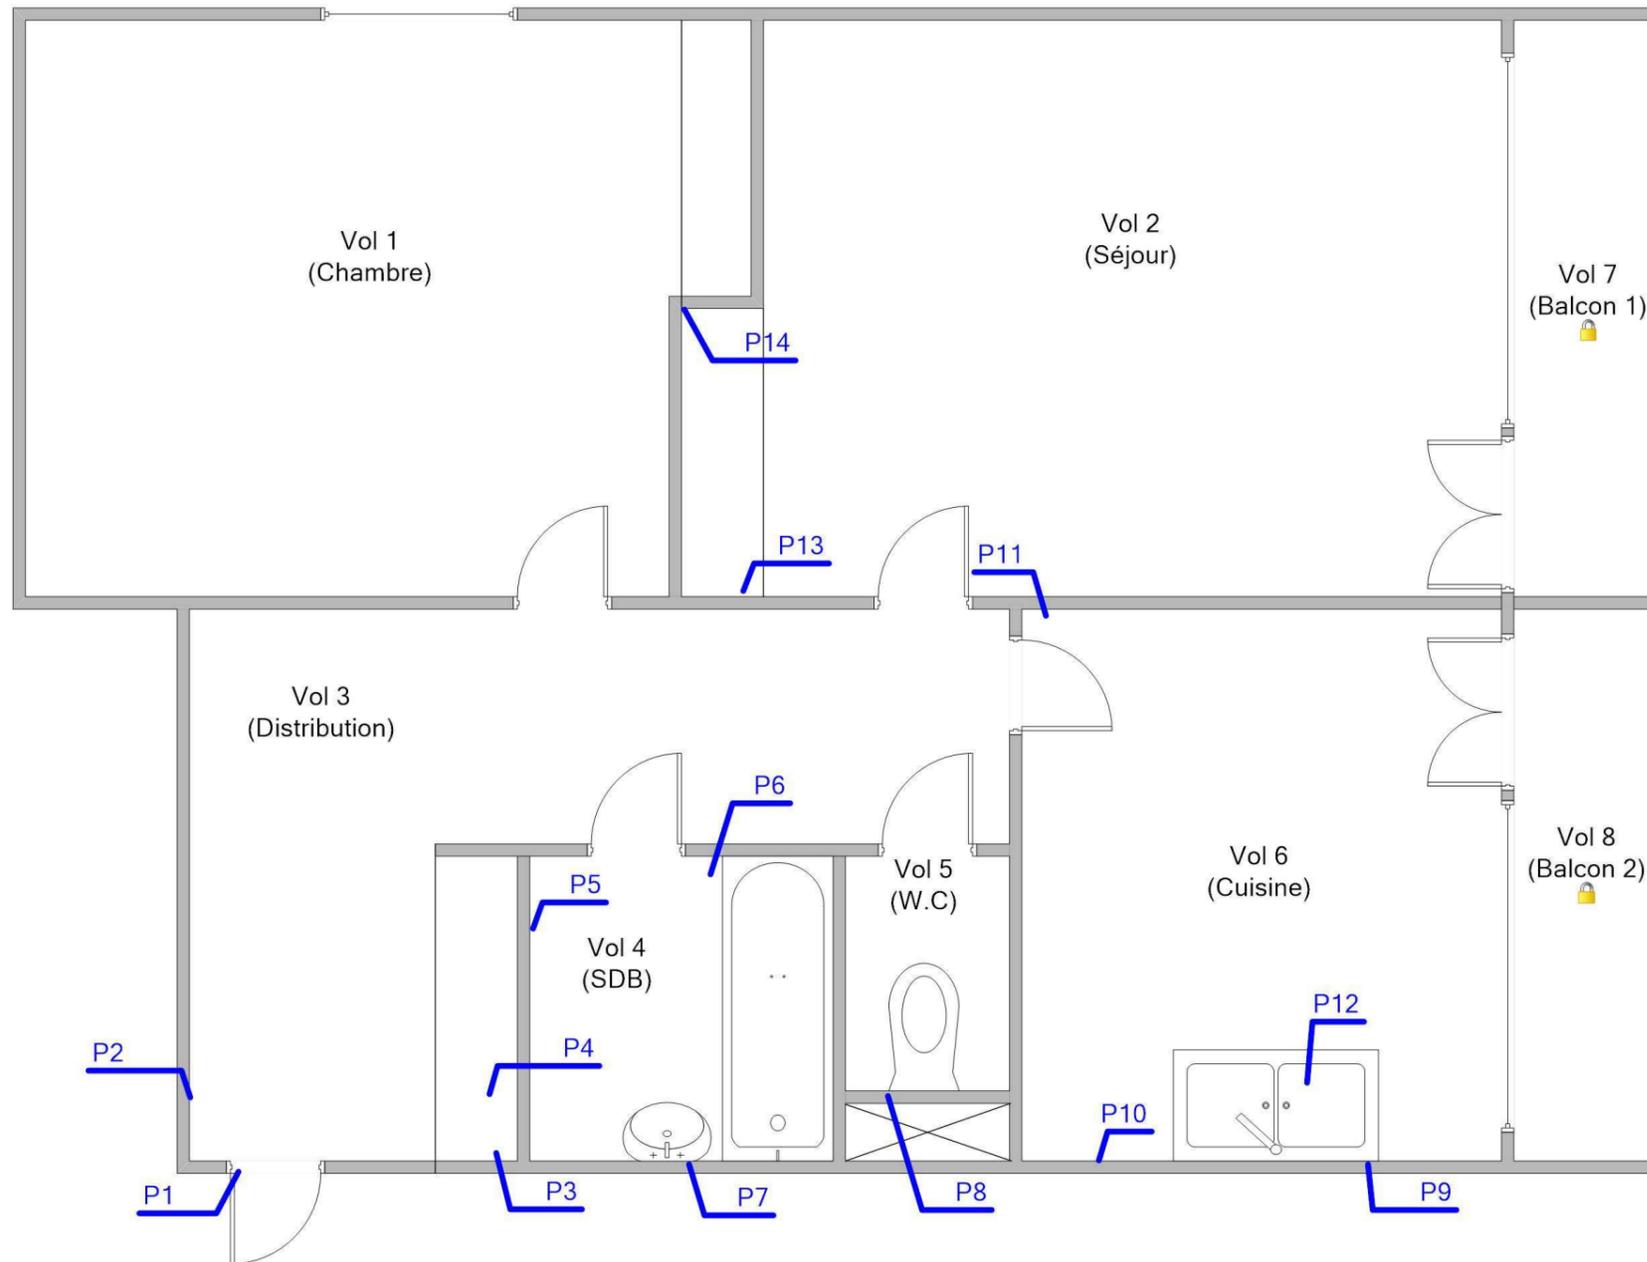

Adresse du bien
262 RUE DE L'ANGELLERIE - L'ANGELLERIE 2
53100 MAYENNE

Désignation
Appartement n° 67 de type 2 situé au 01 er étage

Date intervention
02/05/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001459 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°67 - Vol 3 (Distribution)	Prélevement négatif
002HD001459 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°67 - Vol 3 (Distribution)	Prélevement négatif
002HD001459 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°67 - Vol 3 (Distribution)	Prélevement négatif
002HD001459 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°67 - Vol 3 (Distribution)	Prélevement négatif
002HD001459 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°67 - Vol 3 (Distribution)	Prélevement négatif
002HD001459 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°67 - Vol 3 (Distribution)	Prélevement négatif
002HD001459 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°67 - Vol 3 (Distribution)	Prélevement négatif
002HD001459 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°67 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001459 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°67 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001459 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°67 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001459 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°67 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001459 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°67 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001459 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°67 - Vol 5 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001459 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°67 - Vol 5 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001459 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°67 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001459 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°67 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001459 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°67 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001459 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°67 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001459 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°67 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001459 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°67 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001459 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°67 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001459 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°67 - Vol 2 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001459 n°13 - 2 (P13)	Appartement n°67 - Vol 2 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001459 n°14 - 1 (P14)	Appartement n°67 - Vol 2 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001459 n°14 - 2 (P14)	Appartement n°67 - Vol 2 (Séjour)	Prélevement négatif
	Appartement n°67 - Vol 2 (Séjour)	I1
	Appartement n°67 - Vol 6 (Cuisine)	I2
	Appartement n°67 - Vol 6 (Cuisine)	I2
S18 - 1 (A18)	Appartement n°67 - Vol 6 (Cuisine)	Absence sur présentation de documents
S19 - 1 (A19)	Appartement n°67 - Vol 6 (Cuisine)	Absence : pas d'amiante par nature




002HD001459 n°1 - 1 (P1)



002HD001459 n°2 - 1 (P2)




002HD001459 n°2 - 2 (P2)

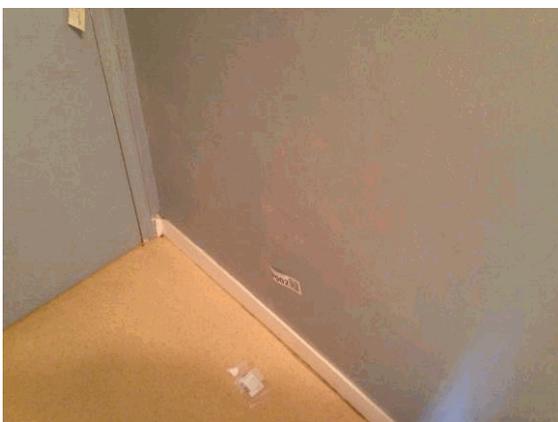

002HD001459 n°3 - 1 (P3)



002HD001459 n°3 - 2 (P3)

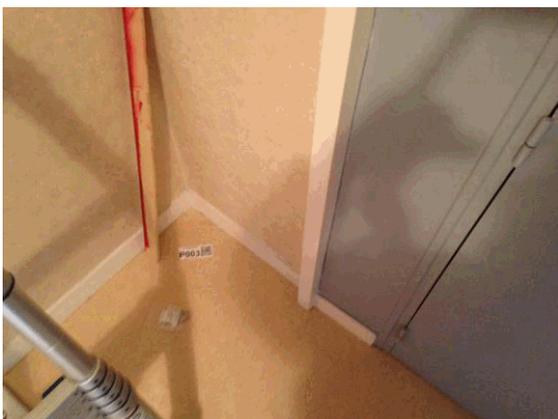

002HD001459 n°4 - 1 (P4)



002HD001459 n°4 - 2 (P4)



002HD001459 n°5 - 1 (P5)



002HD001459 n°5 - 2 (P5)




002HD001459 n°6 - 1 (P6)



002HD001459 n°7 - 1 (P7)



002HD001459 n°7 - 2 (P7)

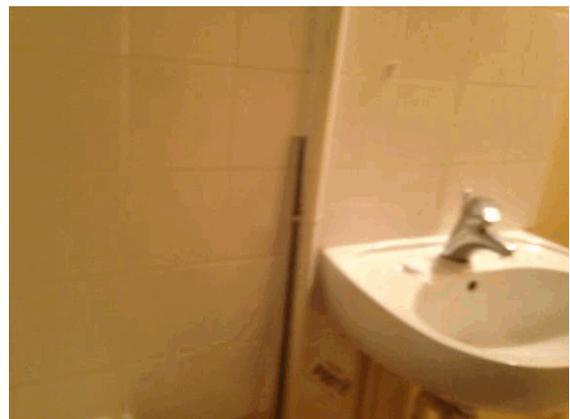

002HD001459 n°8 - 2 (P8)



002HD001459 n°8 - 1 (P8)



002HD001459 n°9 - 1 (P9)



002HD001459 n°9 - 2 (P9)



002HD001459 n°10 - 1 (P10)



002HD001459 n°10 - 2 (P10)



002HD001459 n°11 - 1 (P11)



002HD001459 n°11 - 2 (P11)



002HD001459 n°12 - 1 (P12)



002HD001459 n°13 - 1 (P13)



002HD001459 n°13 - 2 (P13)



002HD001459 n°14 - 1 (P14)



002HD001459 n°14 - 2 (P14)



002HD001459 n°15 - 1



002HD001459 n°15 - 1



I2 - 2



S18 - 1 (A18)



S19 - 1 (A19)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir avec poussières + peinture non séparable - -	Appartement n°67 - Vol 3 (Distribution)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - Doublage pièces sèches -	Appartement n°67 - Vol 3 (Distribution)	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture non séparable - -	Appartement n°67 - Vol 3 (Distribution)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture non séparable - Plafond pièces sèches -	Appartement n°67 - Vol 3 (Distribution)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Cloison pièces humides -	Appartement n°67 - Vol 4 (SDB)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable - Plafond pièces humides -	Appartement n°67 - Vol 4 (SDB)	
P7	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°67 - Vol 4 (SDB)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - Doublage pièces humides -	Appartement n°67 - Vol 5 (W.C)	
P9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige - -	Appartement n°67 - Vol 6 (Cuisine)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable - Porteur pièces humides -	Appartement n°67 - Vol 6 (Cuisine)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac + sous couche de ragréage beige non séparable + matériau compact gris - -	Appartement n°67 - Vol 6 (Cuisine)	
P12	Equipements divers et accessoires	Evier	Peinture en vrac - -	Appartement n°67 - Vol 6 (Cuisine)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable - Porteur pièces sèches -	Appartement n°67 - Vol 2 (Séjour)	

P14	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable - Cloison pièces sèches -	Appartement n°67 - Vol 2 (Séjour)	
-----	--	------------------	---	-----------------------------------	--



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071705-17414 EN DATE DU 16/05/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-45393
Echantillon ITGA : IT071705-17414
Reçu au laboratoire le : 09/05/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001459
Dossier client	_0015300060000100067_ 262 RUE DE L ANGELLERIE - L ANGELLERIE 2 - 53100 MAYENNE Appartement n° 67 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001459001 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint d'étanchéité porte d'entrée / Vol 3 (Distribution)
Description ITGA	Matériau souple noir avec poussières / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau souple noir avec poussières + peinture non séparable	META le 15/05/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071705-17415 EN DATE DU 16/05/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-45393
Echantillon ITGA : IT071705-17415
Reçu au laboratoire le : 09/05/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001459
Dossier client	_00153000060000100067_ 262 RUE DE L ANGELLERIE - L ANGELLERIE 2 - 53100 MAYENNE Appartement n° 67 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001459002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre sur briques rouges / Vol 3 (Distribution)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 15/05/2017	Amiante non détecté	---	3

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071705-17416 EN DATE DU 16/05/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-45393
Echantillon ITGA : IT071705-17416
Reçu au laboratoire le : 09/05/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001459
Dossier client	_00153000060000100067_ 262 RUE DE L ANGELLERIE - L ANGELLERIE 2 - 53100 MAYENNE Appartement n° 67 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001459003 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage gris d'origine avec colle jaune d'u revetement d'origine pièces sèches / Vol 3 (Distribution)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage rose / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture non séparable	META le 15/05/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT071705-17417 EN DATE DU 16/05/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-45393
Echantillon ITGA : IT071705-17417
Reçu au laboratoire le : 09/05/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001459
Dossier client	_00153000060000100067_ 262 RUE DE L ANGELLERIE - L ANGELLERIE 2 - 53100 MAYENNE Appartement n° 67 de type 2 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001459004 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 3 (Distribution)
Description ITGA	Enduit plâtreux beige en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 15/05/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste





RAPPORT D'ESSAI N° IT071705-17418 EN DATE DU 16/05/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-45393
Echantillon ITGA : IT071705-17418
Reçu au laboratoire le : 09/05/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001459
Dossier client	_00153000060000100067_ 262 RUE DE L ANGELLERIE - L ANGELLERIE 2 - 53100 MAYENNE Appartement n° 67 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001459005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement carreaux plâtre / Vol 4 (SDB)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 15/05/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT071705-17419 EN DATE DU 16/05/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. David JOUSSELIN
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-45393
 Echantillon ITGA : IT071705-17419
 Reçu au laboratoire le : 09/05/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001459
Dossier client	_00153000060000100067_ 262 RUE DE L ANGELLERIE - L ANGELLERIE 2 - 53100 MAYENNE Appartement n° 67 de type 2 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001459006 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 4 (SDB)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META le 15/05/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071705-17420 EN DATE DU 16/05/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. David JOUSSELIN
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-45393
 Echantillon ITGA : IT071705-17420
 Reçu au laboratoire le : 09/05/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001459
Dossier client	_00153000060000100067_ 262 RUE DE L ANGELLERIE - L ANGELLERIE 2 - 53100 MAYENNE Appartement n° 67 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001459007 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence sdb) / Vol 4 (SDB)
Description ITGA	Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Peinture / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable	META le 15/05/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage		Non analysé		

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste





RAPPORT D'ESSAI N° IT071705-17421 EN DATE DU 16/05/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-45393
Echantillon ITGA : IT071705-17421
Reçu au laboratoire le : 09/05/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001459
Dossier client	_00153000060000100067_ 262 RUE DE L ANGELLERIE - L ANGELLERIE 2 - 53100 MAYENNE Appartement n° 67 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001459008 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre sur briques rouges / Vol 5 (W.C)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 15/05/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071705-17422 EN DATE DU 16/05/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-45393
Echantillon ITGA : IT071705-17422
Reçu au laboratoire le : 09/05/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001459
Dossier client	_00153000060000100067_ 262 RUE DE L ANGELLERIE - L ANGELLERIE 2 - 53100 MAYENNE Appartement n° 67 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001459009 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 6 (Cuisine)
Description ITGA	Colle beige / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige	META le 15/05/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071705-17423 EN DATE DU 16/05/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. David JOUSSELIN
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-45393
 Echantillon ITGA : IT071705-17423
 Reçu au laboratoire le : 09/05/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001459
Dossier client	_00153000060000100067_ 262 RUE DE L ANGELLERIE - L ANGELLERIE 2 - 53100 MAYENNE Appartement n° 67 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001459010 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 6 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META le 15/05/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071705-17424 EN DATE DU 16/05/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. David JOUSSELIN
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-45393
 Echantillon ITGA : IT071705-17424
 Reçu au laboratoire le : 09/05/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001459
Dossier client	_00153000060000100067_ 262 RUE DE L ANGELLERIE - L ANGELLERIE 2 - 53100 MAYENNE Appartement n° 67 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001459011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage gris d'origine avec colle jaune d'u revetement d'origine pièces humides / Vol 6 (Cuisine)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac / Sous couche de ragréage beige / Matériau compact gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac + sous couche de ragréage beige non séparable + matériau compact gris	META le 15/05/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste





RAPPORT D'ESSAI N° IT071705-17425 EN DATE DU 16/05/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-45393
Echantillon ITGA : IT071705-17425
Reçu au laboratoire le : 09/05/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001459
Dossier client	_00153000060000100067_ 262 RUE DE L ANGELLERIE - L ANGELLERIE 2 - 53100 MAYENNE Appartement n° 67 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001459012 / Equipements divers et accessoires / Evier / Peinture bitumineuse bleue / Vol 6 (Cuisine)
Description ITGA	Peinture en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Peinture en vrac	META le 16/05/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT071705-17426 EN DATE DU 16/05/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. David JOUSSELIN
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-45393
 Echantillon ITGA : IT071705-17426
 Reçu au laboratoire le : 09/05/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001459
Dossier client	_00153000060000100067_ 262 RUE DE L ANGELLERIE - L ANGELLERIE 2 - 53100 MAYENNE Appartement n° 67 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001459013 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 2 (Séjour)
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 15/05/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste





RAPPORT D'ESSAI N° IT071705-17427 EN DATE DU 16/05/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-45393
Echantillon ITGA : IT071705-17427
Reçu au laboratoire le : 09/05/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001459
Dossier client	_00153000060000100067_ 262 RUE DE L ANGELLERIE - L ANGELLERIE 2 - 53100 MAYENNE Appartement n° 67 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001459014 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement carreaux plâtre / Vol 2 (Séjour)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	META le 15/05/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste