

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

### Adresse du bien

Adresse :	262 RUE DE L ANGELLERIE - L ANGELLERIE 2
CP - Ville :	53100 MAYENNE
Référence client :	_00153000060000100071_
Date du repérage :	23/08/2017
Désignation :	Appartement n° 71 de type 3 situé au 02 ème étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



## Sommaire

Rapport	Annexes
<p><b>- Renseignements administratifs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A - Désignation de l'immeuble</li> <li>B - Propriétaire / Donneur d'ordre</li> <li>C - Opérateur de repérage</li> <li>D - Personne autorisant l'émission du rapport</li> <li>E - Pièces visitées</li> </ul> <p><b>- Etude Préalable</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>F - Descriptif des travaux envisagés</li> <li>G - Périmètre du bâtiment concerné</li> <li>H - Objectif de la mission</li> <li>I - Document(s) mis à disposition</li> <li>J - Périmètre et programme de repérage</li> <li>K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements</li> <li>L - Adjonction(s) ou exclusion(s)</li> <li>M - Conditions existantes</li> </ul> <p><b>Conditions de repérage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>N - Modalités de repérage</li> <li>O - Moyens d'investigation</li> </ul> <p><b>Conclusions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage</li> <li>Q - Réserves / Commentaires</li> <li>R - Locaux ou partie de locaux non visités</li> </ul> <p><b>Grille de résultats du repérage</b></p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

## Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	262 RUE DE L ANGELLERIE - L ANGELLERIE 2 53100 MAYENNE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00153000060000100071_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 71 de type 3 situé au 02 ème étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) ALLEE Alain H.MERCIER (0 800 400 100) 23/08/2017	Nom : MORA Denis  Date du rapport : 28/08/2017 A Riorges, le 28/08/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria -  Numéro attestation : CPDI 4449 V1 Délivré le : 27/06/2017		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
Appartement n°71 - Vol 1 (Entrée) Appartement n°71 - Vol 3 (W.C) Appartement n°71 - Vol 5 (Séjour) Appartement n°71 - Vol 7 (Chambre 2) Appartement n°71 - Vol 9 (SDB)	Appartement n°71 - Vol 2 (Rangement) Appartement n°71 - Vol 4 (Cuisine) Appartement n°71 - Vol 6 (Chambre 1) Appartement n°71 - Vol 8 (Dégagement)



## Etude préalable

### F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

### G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

### H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

### I Document(s) mis à disposition

Aucun

### J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°71	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Rangement) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Dégagement) - Vol 9 (SDB)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°71	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Rangement) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Dégagement) - Vol 9 (SDB)	
Revêtement de sol	Appartement n°71	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Rangement) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Dégagement) - Vol 9 (SDB)	
Revêtement de mur	Appartement n°71	Vol 2 (Rangement) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 8 (Dégagement) - Vol 9 (SDB)	



**K** Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

**L** Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

**M** Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



## Conditions de repérage

### N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020 , les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

### O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
  - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
  - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
  - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
  - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



## Conclusions

**P** Conclusion du présent rapport de repérage

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.**

Localisation	Matériau	Justification
Vol 6 (Chambre 1)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Séjour)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Cuisine)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (Chambre 2)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 9 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 8 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 2 (Rangement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P8
Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P8
Vol 9 (SDB)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P8
Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P8
Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P8
Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P8
Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P8
Vol 2 (Rangement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques noire	P12

**Q** Réserves / Commentaires



Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC type 4/16/4
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Commentaire n°1 : Réserve 1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Réserve 2 :

Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

## R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Appartement n°71 - Vol 11 (Balcon 2)	pièce non visée par le présent diagnostic	
Appartement n°71 - Vol 10 (Balcon 1)	pièce non visée par le présent diagnostic	

**Note :** En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

## Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°71	Vol 4 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 2 - 002VZ000 109 n°17 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°71	Vol 9 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 2 - 002VZ000 109 n°17 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°71	Vol 4 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre porteur pièces humides	P1	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 109 n°1 - 1 - 002VZ000 109 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°71	Vol 4 (Cuisine) - Vol 9 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre porteur pièces humides	P1 - S1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002VZ000109 n°1 - 1 - 002VZ000109 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°71	Vol 4 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Cloison pièces humides	P2	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000109 n°2 - 1 - 002VZ000109 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°71	Vol 3 (W.C) - Vol 9 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Cloison pièces humides	S2 - S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002VZ000109 n°2 - 1 - 002VZ000109 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°71	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre porteurs pièces sèches	P4	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000109 n°4 - 1 - 002VZ000109 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°71	Vol 2 (Rangement) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 8 (Dépagement) - Vol 7 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre porteurs pièces sèches	S4 - S5 - S6 - S7 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002VZ000109 n°4 - 1 - 002VZ000109 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°71	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Cloison pièces sèches	P5	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000109 n°5 - 1 - 002VZ000109 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°71	Vol 2 (Rangement) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Dépagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Cloison pièces sèches	S9 - S10 - S11 - S12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002VZ000109 n°5 - 1 - 002VZ000109 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°71	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	porte d'entrée	P16	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 109 n°16 - 1 - 002VZ000 109 n°16 - 2	P16	Matériau souple noir + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°71	Vol 6 (Chambre 1)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			002VZ000 109 n°17 - 1 - I1 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°71	Vol 5 (Séjour)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			002VZ000 109 n°17 - 1 - I1 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°71	Vol 4 (Cuisine)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			002VZ000 109 n°17 - 1 - I1 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°71	Vol 7 (Chambre 2)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			002VZ000 109 n°17 - 1 - I1 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°71	Vol 4 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons bois	S39							Matériau ne contenant pas d'amiante par nature

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°71	Vol 8 (Dégagement)	Plafonds	Enduit plâtre Plafond pièces sèches	P6	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 109 n°6 - 1 - 002VZ000 109 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°71	Vol 7 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 5 (Séjour) - Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Rangement)	Plafonds	Enduit plâtre Plafond pièces sèches	S14 - S15 - S16 - S17 - S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002VZ000 109 n°6 - 1 - 002VZ000 109 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°71	Vol 3 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre plafond pièces humides	P7	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 109 n°7 - 1 - 002VZ000 109 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°71	Vol 4 (Cuisine) - Vol 9 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre plafond pièces humides	S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002VZ000 109 n°7 - 1 - 002VZ000 109 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°71	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche cuisine)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 109 n°3 - 1 - 002VZ000 109 n°3 - 2	P3	Colle beige + peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°71	Vol 9 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche S.D.B))	P10	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 109 n°10 - 1 - 002VZ000 109 n°10 - 2	P10	Colle blanche en faible quantité + carrelage + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°71	Vol 9 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche S.D.B))	P10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002VZ000 109 n°10 - 1 - 002VZ000 109 n°10 - 2	P10	Colle blanche en faible quantité + carrelage + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°71	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de plinthe plastique grise	P14	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 109 n°14 - 1 - 002VZ000 109 n°14 - 2	P14	Colle polymère jaune + matériau plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°71	Vol 4 (Cuisine) - Vol 9 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de plinthe plastique grise	P14 - S35	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002VZ000 109 n°14 - 1 - 002VZ000 109 n°14 - 2	P14	Colle polymère jaune + matériau plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°71	Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de mur	Colle de plinthe plastique noire	P15	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 109 n°15 - 1 - 002VZ000 109 n°15 - 2	P15	Papier peint beige + colle polymère jaune + matériau beige en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°71	Vol 2 (Rangement) - Vol 3 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de plinthe plastique noire	S36 - S37	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002VZ000109 n°15 - 1 - 002VZ000109 n°15 - 2	P15	Papier peint beige + colle polymère jaune + matériau beige en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°71	Vol 2 (Rangement)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P8	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000109 n°8 - 1 - 002VZ000109 n°8 - 2	P8	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°71	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S21 (P8)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002VZ000109 n°8 - 1 - 002VZ000109 n°8 - 2	P8	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°71	Vol 9 (SDB)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S24 (P8)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002VZ000109 n°8 - 1 - 002VZ000109 n°8 - 2	P8	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°71	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S25 (P8)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002VZ000109 n°8 - 1 - 002VZ000109 n°8 - 2	P8	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°71	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S26 (P8)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002VZ000 109 n°8 - 1 - 002VZ000 109 n°8 - 2	P8	Colle bitumeuse noire	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°71	Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S27 (P8)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002VZ000 109 n°8 - 1 - 002VZ000 109 n°8 - 2	P8	Colle bitumeuse noire	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°71	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S28 (P8)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002VZ000 109 n°8 - 1 - 002VZ000 109 n°8 - 2	P8	Colle bitumeuse noire	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°71	Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage pièces sèches	P9	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 109 n°9 - 1 - 002VZ000 109 n°9 - 2 - 002VZ000 109 n°9 - 3 - 002VZ000 109 n°9 - 4	P9	Matériau compact gris + matériau blanc en faible quantité + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°71	Vol 7 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 5 (Séjour) - Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Rangement)	Revêtement de sol	Ragréage pièces sèches	S29 - S30 - S31 - S32 - S33	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002VZ000 109 n°9 - 1 - 002VZ000 109 n°9 - 2 - 002VZ000 109 n°9 - 3 - 002VZ000 109 n°9 - 4	P9	Matériau compact gris + matériau blanc en faible quantité + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°71	Vol 9 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage pièces humides	P11	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 109 n°11 - 1 - 002VZ000 109 n°11 - 2	P11	Matériau compact gris + matériau blanc en faible quantité + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°71	Vol 2 (Rangement)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noire	P12	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 109 n°12 - 1 - 002VZ000 109 n°12 - 2	P12	Dalle dure cassante noire	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°71	Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Dalles plastiques beiges marbré noire	P13	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 109 n°13 - 1 - 002VZ000 109 n°13 - 2	P13	Revêtement bicouche souple beige et rouge + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°71	Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Dalles plastiques beiges marbré noire	S34	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002VZ000 109 n°13 - 1 - 002VZ000 109 n°13 - 2	P13	Revêtement bicouche souple beige et rouge + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°71	Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	I3			I3 - 2 - 002VZ000 109 n°17 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°71	Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol	P17	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 109 n°17 - 1 - 002VZ000 109 n°17 - 2	P17	Colle polymère jaune + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°71	Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol	S38	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002VZ000 109 n°17 - 1 - 002VZ000 109 n°17 - 2	P17	Colle polymère jaune + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse



## ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°71	Appartement n°71 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°71	Appartement n°71 - Plan de prélèvements
	Appartement n°71	Appartement n°71 - MPCA Toutes catégories confondues






# APPARTEMENT N°71 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:  
002VZ000109

## Légende



Volume non visité

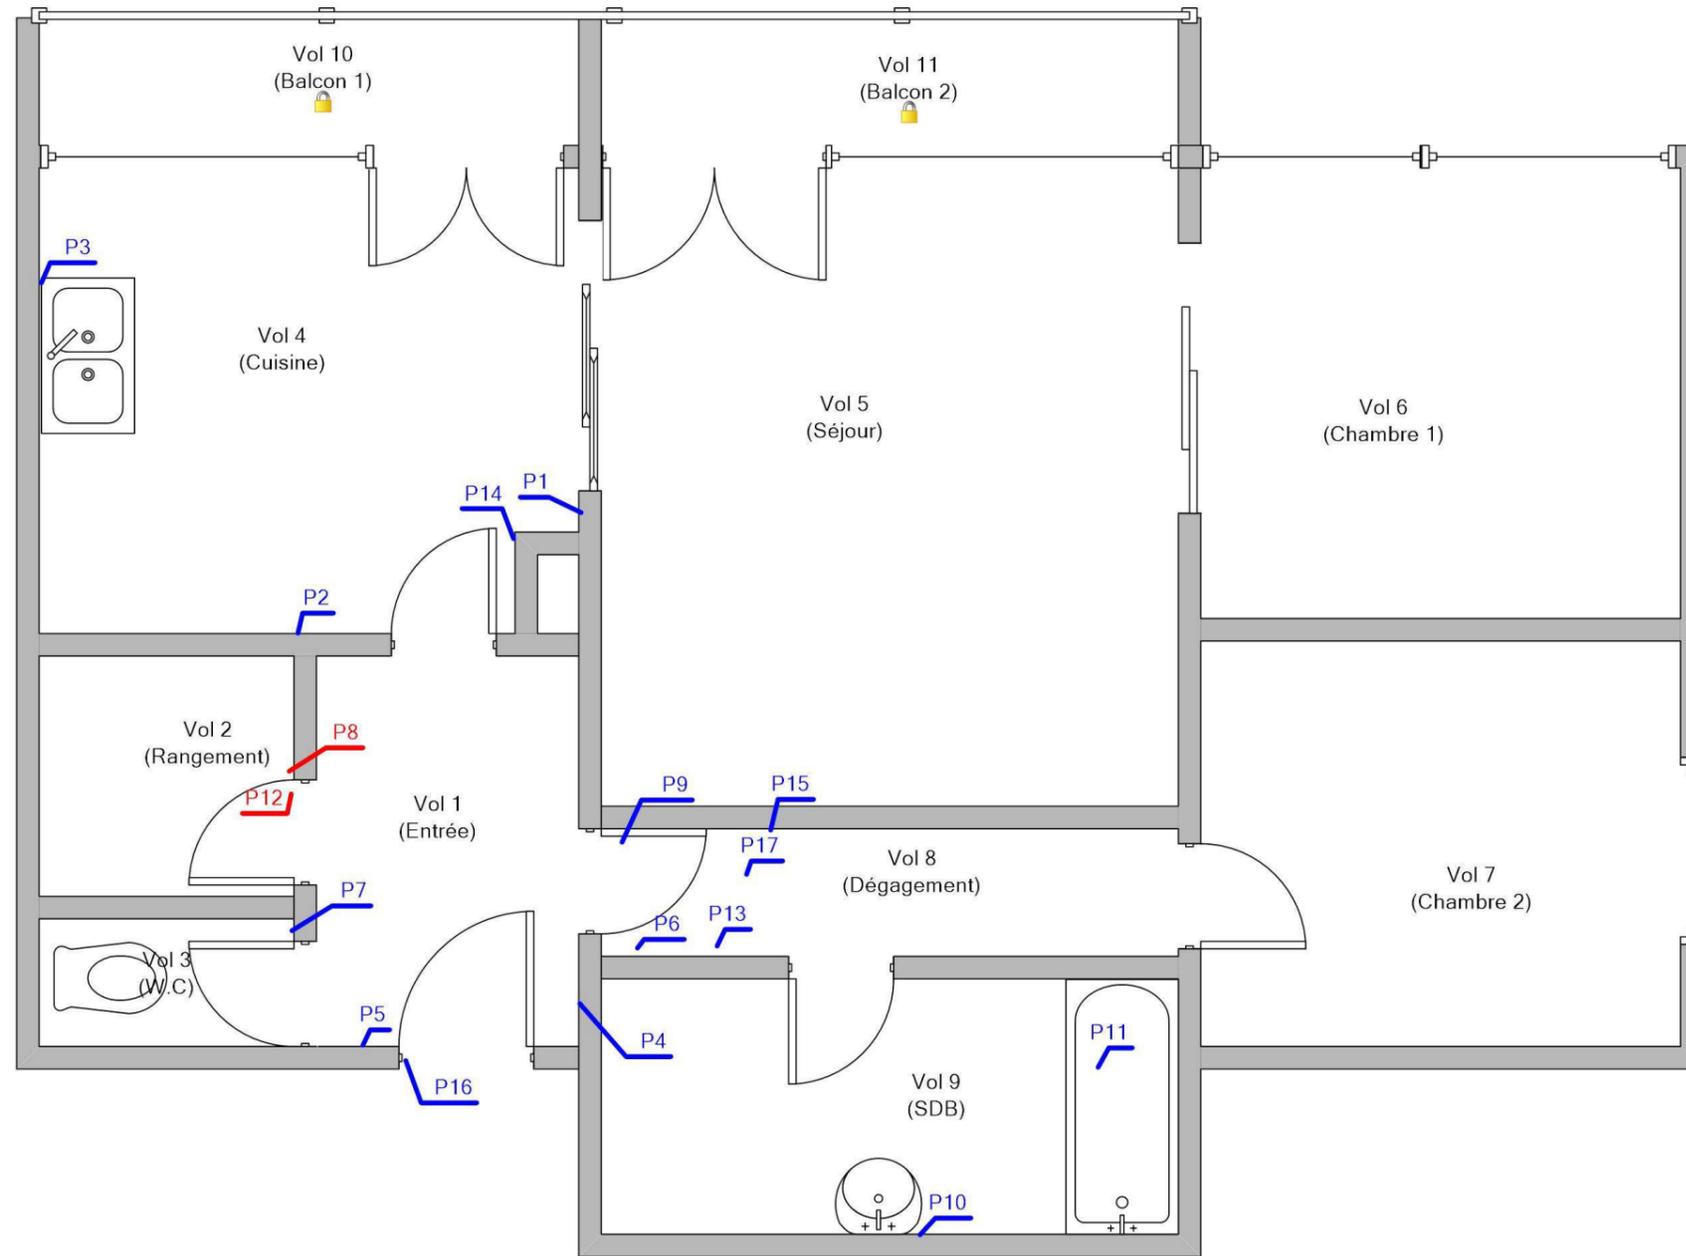

Adresse du bien  
262 RUE DE L'ANGELLERIE - L'ANGELLERIE2  
53100 MAYENNE

Désignation  
Appartement n° 71 de type 3 situé au 02 ème étage

Date intervention  
23/08/2017

Technicien intervenant  
ALLEE Alain

**APPARTEMENT N°71 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES**

Référence:  
002VZ000109



Légende

	P12 : Dalles plastiques noire
	P8 : Colle bitumeuse noire



Adresse du bien  
262 RUE DE L'ANGELLERIE - L'ANGELLERIE 2  
53100 MAYENNE

Désignation  
Appartement n° 71 de type 3 situé au 02 ème étage

Date intervention  
23/08/2017

Technicien intervenant  
ALLEE Alain

## ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
	Appartement n°71 - Vol 6 (Chambre 1)	I1
	Appartement n°71 - Vol 4 (Cuisine)	I2
	Appartement n°71 - Vol 8 (Dégagement)	I3
002VZ000109 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°71 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000109 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°71 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000109 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°71 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000109 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°71 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000109 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°71 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000109 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°71 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000109 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°71 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000109 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°71 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000109 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°71 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000109 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°71 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000109 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°71 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002VZ000109 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°71 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002VZ000109 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°71 - Vol 3 (W.C)	Prélevement négatif
002VZ000109 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°71 - Vol 3 (W.C)	Prélevement négatif
<b>002VZ000109 n°8 - 1 (P8)</b>	<b>Appartement n°71 - Vol 2 (Rangement)</b>	<b>Prélevement positif</b>
<b>002VZ000109 n°8 - 2 (P8)</b>	<b>Appartement n°71 - Vol 2 (Rangement)</b>	<b>Prélevement positif</b>
002VZ000109 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°71 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002VZ000109 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°71 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002VZ000109 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°71 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000109 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°71 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000109 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°71 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000109 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°71 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
<b>002VZ000109 n°12 - 1 (P12)</b>	<b>Appartement n°71 - Vol 2 (Rangement)</b>	<b>Prélevement positif</b>
<b>002VZ000109 n°12 - 2 (P12)</b>	<b>Appartement n°71 - Vol 2 (Rangement)</b>	<b>Prélevement positif</b>
002VZ000109 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°71 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002VZ000109 n°13 - 2 (P13)	Appartement n°71 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002VZ000109 n°14 - 1 (P14)	Appartement n°71 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000109 n°14 - 2 (P14)	Appartement n°71 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif



Référence	Localisation	Action
002VZ000109 n°15 - 1 (P15)	Appartement n°71 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002VZ000109 n°15 - 2 (P15)	Appartement n°71 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002VZ000109 n°16 - 1 (P16)	Appartement n°71 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000109 n°16 - 2 (P16)	Appartement n°71 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000109 n°9 - 3 (P9)	Appartement n°71 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002VZ000109 n°9 - 4 (P9)	Appartement n°71 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002VZ000109 n°17 - 1 (P17)	Appartement n°71 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002VZ000109 n°17 - 2 (P17)	Appartement n°71 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
	Appartement n°71 - Vol 6 (Chambre 1)	I1
	Appartement n°71 - Vol 4 (Cuisine)	I2
	Appartement n°71 - Vol 8 (Dégagement)	I3



002VZ000109 n°17 - 1



002VZ000109 n°17 - 1



002VZ000109 n°17 - 1



002VZ000109 n°1 - 1 (P1)



002VZ000109 n°1 - 2 (P1)



002VZ000109 n°2 - 1 (P2)



002VZ000109 n°2 - 2 (P2)



002VZ000109 n°3 - 1 (P3)



002VZ000109 n°3 - 2 (P3)



002VZ000109 n°4 - 1 (P4)



002VZ000109 n°4 - 2 (P4)



002VZ000109 n°5 - 1 (P5)



002VZ000109 n°5 - 2 (P5)



002VZ000109 n°6 - 1 (P6)



002VZ000109 n°6 - 2 (P6)



002VZ000109 n°7 - 1 (P7)



002VZ000109 n°7 - 2 (P7)



002VZ000109 n°8 - 1 (P8)



002VZ000109 n°8 - 2 (P8)



002VZ000109 n°9 - 1 (P9)



002VZ000109 n°9 - 2 (P9)



002VZ000109 n°10 - 1 (P10)



002VZ000109 n°10 - 2 (P10)



002VZ000109 n°11 - 1 (P11)



002VZ000109 n°11 - 2 (P11)



002VZ000109 n°12 - 1 (P12)



002VZ000109 n°12 - 2 (P12)



002VZ000109 n°13 - 1 (P13)



002VZ000109 n°13 - 2 (P13)



002VZ000109 n°14 - 1 (P14)



002VZ000109 n°14 - 2 (P14)



002VZ000109 n°15 - 1 (P15)



002VZ000109 n°15 - 2 (P15)



002VZ000109 n°16 - 1 (P16)



002VZ000109 n°16 - 2 (P16)



002VZ000109 n°9 - 3 (P9)



002VZ000109 n°9 - 4 (P9)



002VZ000109 n°17 - 1 (P17)



002VZ000109 n°17 - 2 (P17)



11 - 2



12 - 2



13 - 2



## ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

**Prélèvements en rouge = Positif**

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture - -	Appartement n°71 - Vol 4 (Cuisine)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture - -	Appartement n°71 - Vol 4 (Cuisine)	
P3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peinture + carrelage - -	Appartement n°71 - Vol 4 (Cuisine)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture - -	Appartement n°71 - Vol 1 (Entrée)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture - -	Appartement n°71 - Vol 1 (Entrée)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc + peinture - -	Appartement n°71 - Vol 8 (Dégagement)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture - -	Appartement n°71 - Vol 3 (W.C)	
<b>P8</b>	<b>Revêtement de sol</b>	<b>Revêtement de sol</b>	<b>Colle bitumineuse noire - -</b>	<b>Appartement n°71 - Vol 2 (Rangement)</b>	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris + matériau blanc en faible quantité + peinture - -	Appartement n°71 - Vol 8 (Dégagement)	
P10	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche en faible quantité + carrelage + peinture - -	Appartement n°71 - Vol 9 (SDB)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris + matériau blanc en faible quantité + peinture - -	Appartement n°71 - Vol 9 (SDB)	
<b>P12</b>	<b>Revêtement de sol</b>	<b>Revêtement de sol</b>	<b>Dalle dure cassante noire - -</b>	<b>Appartement n°71 - Vol 2 (Rangement)</b>	
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement bicouche souple beige et rouge + peinture - -	Appartement n°71 - Vol 8 (Dégagement)	
P14	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle polymère jaune + matériau plâtreux blanc + peinture - -	Appartement n°71 - Vol 4 (Cuisine)	
P15	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Papier peint beige + colle polymère jaune + matériau beige en faible quantité - -	Appartement n°71 - Vol 8 (Dégagement)	
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir + peinture - -	Appartement n°71 - Vol 1 (Entrée)	
P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage gris - -	Appartement n°71 - Vol 8 (Dégagement)	



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tel : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029



Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-80785 EN DATE DU 28/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.*

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-80785 Réf. Commande Client : 002VZ000109
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 24/08/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :  
ou

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _0015300060000100071_ 262 RUE DE L ANGELLERIE - L ANGELLERIE 2 - 53100 MAYENNE Appartement n° 71 de type 3 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000109001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre porteur pièces humides / Vol 4 (Cuisine)				Réf échantillon ITGA : IT041708-11349 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture	META	1	25/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _0015300060000100071_ 262 RUE DE L ANGELLERIE - L ANGELLERIE 2 - 53100 MAYENNE Appartement n° 71 de type 3 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000109002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Cloison pièces humides / Vol 4 (Cuisine)				Réf échantillon ITGA : IT041708-11350 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture	META	1	25/08/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-80785 EN DATE DU 28/08/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<b>Réf dossier client :</b> _0015300060000100071_ 262 RUE DE L ANGELLERIE - L ANGELLERIE 2 - 53100 MAYENNE Appartement n° 71 de type 3 situé au 02 ème étage <b>Réf échantillon client :</b> 002VZ000109003 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche cuisine) / Vol 4 (Cuisine)		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT041708-11351  <b>Description ITGA :</b> Colle beige / Peinture / Carrelage		
▶ Colle beige + peinture + carrelage	META	1	25/08/2017	Amiante non détecté / -
<b>Réf dossier client :</b> _0015300060000100071_ 262 RUE DE L ANGELLERIE - L ANGELLERIE 2 - 53100 MAYENNE Appartement n° 71 de type 3 situé au 02 ème étage <b>Réf échantillon client :</b> 002VZ000109004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre porteurs pièces sèches / Vol 1 (Entrée)		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT041708-11352  <b>Description ITGA :</b> Enduit plâtreux blanc avec couche en papier / Peinture		
▶ Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture	META	1	25/08/2017	Amiante non détecté / -
<b>Réf dossier client :</b> _0015300060000100071_ 262 RUE DE L ANGELLERIE - L ANGELLERIE 2 - 53100 MAYENNE Appartement n° 71 de type 3 situé au 02 ème étage <b>Réf échantillon client :</b> 002VZ000109005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Cloison pièces sèches / Vol 1 (Entrée)		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT041708-11353  <b>Description ITGA :</b> Enduit plâtreux blanc / Peinture		
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture	META	1	25/08/2017	Amiante non détecté / -
<b>Réf dossier client :</b> _0015300060000100071_ 262 RUE DE L ANGELLERIE - L ANGELLERIE 2 - 53100 MAYENNE Appartement n° 71 de type 3 situé au 02 ème étage <b>Réf échantillon client :</b> 002VZ000109006 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre Plafond pièces sèches / Vol 8 (Dégagement)		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT041708-11354  <b>Description ITGA :</b> Enduit plâtreux blanc / Peinture		
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture	META	1	25/08/2017	Amiante non détecté / -
<b>Réf dossier client :</b> _0015300060000100071_ 262 RUE DE L ANGELLERIE - L ANGELLERIE 2 - 53100 MAYENNE Appartement n° 71 de type 3 situé au 02 ème étage <b>Réf échantillon client :</b> 002VZ000109007 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre plafond pièces humides / Vol 3 (W.C)		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT041708-11355  <b>Description ITGA :</b> Enduit plâtreux beige en vrac / Peinture		
▶ Enduit plâtreux beige en vrac + peinture	META	1	26/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-80785 EN DATE DU 28/08/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<b>Réf dossier client :</b> _00153000060000100071_ 262 RUE DE L ANGELLERIE - L ANGELLERIE 2 - 53100 MAYENNE Appartement n° 71 de type 3 situé au 02 ème étage <b>Réf échantillon client :</b> 002VZ000109008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colle bitumeuse / Vol 2 (Rangement)		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT041708-11356  <b>Description ITGA :</b> Colle bitumeuse noire		
▶ Colle bitumeuse noire	MOLP	2	25/08/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
<b>Réf dossier client :</b> _00153000060000100071_ 262 RUE DE L ANGELLERIE - L ANGELLERIE 2 - 53100 MAYENNE Appartement n° 71 de type 3 situé au 02 ème étage <b>Réf échantillon client :</b> 002VZ000109009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage pièces sèches / Vol 8 (Dégagement)		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT041708-11357  <b>Description ITGA :</b> Matériau compact gris / Matériau blanc en faible quantité / Peinture		
▶ Matériau compact gris + matériau blanc en faible quantité + peinture	META	1	25/08/2017	Amiante non détecté / -
<b>Réf dossier client :</b> _00153000060000100071_ 262 RUE DE L ANGELLERIE - L ANGELLERIE 2 - 53100 MAYENNE Appartement n° 71 de type 3 situé au 02 ème étage <b>Réf échantillon client :</b> 002VZ000109010 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche S.D.B)) / Vol 9 (SDB)		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT041708-11358  <b>Description ITGA :</b> Colle blanche en faible quantité / Carrelage / Peinture		
▶ Colle blanche en faible quantité + carrelage + peinture	META	1	25/08/2017	Amiante non détecté / -
<b>Réf dossier client :</b> _00153000060000100071_ 262 RUE DE L ANGELLERIE - L ANGELLERIE 2 - 53100 MAYENNE Appartement n° 71 de type 3 situé au 02 ème étage <b>Réf échantillon client :</b> 002VZ000109011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage pièces humides / Vol 9 (SDB)		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT041708-11359  <b>Description ITGA :</b> Matériau compact gris / Matériau blanc en faible quantité / Peinture		
▶ Matériau compact gris + matériau blanc en faible quantité + peinture	META	1	25/08/2017	Amiante non détecté / -
<b>Réf dossier client :</b> _00153000060000100071_ 262 RUE DE L ANGELLERIE - L ANGELLERIE 2 - 53100 MAYENNE Appartement n° 71 de type 3 situé au 02 ème étage <b>Réf échantillon client :</b> 002VZ000109012 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques noire / Vol 2 (Rangement)		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT041708-11360  <b>Description ITGA :</b> Dalle dure cassante noire		
▶ Dalle dure cassante noire	META	1	25/08/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-80785 EN DATE DU 28/08/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<b>Réf dossier client :</b> _00153000060000100071_ 262 RUE DE L ANGELLERIE - L ANGELLERIE 2 - 53100 MAYENNE Appartement n° 71 de type 3 situé au 02 ème étage <b>Réf échantillon client :</b> 002VZ000109013 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques beiges marbré noire / Vol 8 (Dégagement)		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT041708-11361  <b>Description ITGA :</b> Revêtement bicouche souple beige et rouge / Peinture		
<b>▶ Revêtement bicouche souple beige  et rouge + peinture</b>	META	1	25/08/2017	Amiante non détecté / -
<b>Réf dossier client :</b> _00153000060000100071_ 262 RUE DE L ANGELLERIE - L ANGELLERIE 2 - 53100 MAYENNE Appartement n° 71 de type 3 situé au 02 ème étage <b>Réf échantillon client :</b> 002VZ000109014 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe plastique grise / Vol 4 (Cuisine)		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT041708-11362  <b>Description ITGA :</b> Colle polymère jaune / Matériau plâtreux blanc / Peinture		
<b>▶ Colle polymère jaune + matériau  plâtreux blanc + peinture</b>	META	2	25/08/2017	Amiante non détecté / -
<b>Réf dossier client :</b> _00153000060000100071_ 262 RUE DE L ANGELLERIE - L ANGELLERIE 2 - 53100 MAYENNE Appartement n° 71 de type 3 situé au 02 ème étage <b>Réf échantillon client :</b> 002VZ000109015 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe plastique noire / Vol 8 (Dégagement)		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT041708-11363  <b>Description ITGA :</b> Papier peint beige / Colle polymère jaune / Matériau beige en faible quantité		
<b>▶ Papier peint beige + colle polymère  jaune + matériau beige en faible  quantité</b>	META	1	25/08/2017	Amiante non détecté / -
<b>Réf dossier client :</b> _00153000060000100071_ 262 RUE DE L ANGELLERIE - L ANGELLERIE 2 - 53100 MAYENNE Appartement n° 71 de type 3 situé au 02 ème étage <b>Réf échantillon client :</b> 002VZ000109016 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / porte d'entrée / Vol 1 (Entrée)		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT041708-11364  <b>Description ITGA :</b> Matériau souple noir / Peinture		
<b>▶ Matériau souple noir + peinture</b>	META	1	25/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-80785 EN DATE DU 28/08/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client :     _00153000060000100071_ 262 RUE DE L ANGELLERIE - L ANGELLERIE 2 - 53100 MAYENNE Appartement n° 71 de type 3 situé au 02 ème étage Réf échantillon client :   002VZ000109017 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaunes de revêtement de sol / Vol 8 (Dégagement)			Réf échantillon ITGA :   IT041708-11365  Description ITGA :    Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▶ Colle polymère jaune + ragréage gris	META	1	25/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.