

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	LA MAILLARDIERE
CP - Ville :	53200 CHATEAU GONTIER
Référence client :	_0015500003_
Date du repérage :	03/10/2016
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	LA MAILLARDIERE 53200 CHATEAU GONTIER	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_0015500003_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) GARDENAT Ludovic néant (néant) 03/10/2016	Nom : MORA Denis Date du rapport : 21/10/2016 A Riorges, le 21/10/2016	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre			
Numéro attestation : CPDI 4002 V3 Délivré le : 23/06/2016		 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
RDC - Vol 1 (Local poubelle) RDC - Vol 3 (Dégagement RDC) RDC - Vol 5 (Local commun) RDC - Vol 7 (Hall d'entrée) ETAGE 1-2-3 - Vol 9 (Local V.O R+1) ETAGE 1-2-3 - Vol 11 (cage d'escalier R+1) ETAGE 1-2-3 - Vol 13 (Dégagement R+2) ETAGE 1-2-3 - Vol 15 (Local V.O R+3) ETAGE 1-2-3 - Vol 17 (cage d'escalier R+3) plan masse + toiture - Vol 19 (toiture) façade avant - Vol 21 (façade avant) façade arrière - Vol 23 (façade arrière)	RDC - Vol 2 (Local V.O RDC) RDC - Vol 4 (cage d'escalier RDC) RDC - Vol 6 (Local à vélo) RDC - Vol 8 (Entrée) ETAGE 1-2-3 - Vol 10 (Dégagement R+1) ETAGE 1-2-3 - Vol 12 (Local V.O R+2) ETAGE 1-2-3 - Vol 14 (cage d'escalier R+2) ETAGE 1-2-3 - Vol 16 (Dégagement R+3) RDC - Vol 18 (Local entretien) plan masse + toiture - Vol 20 (extérieurs) pignon gauche - Vol 22 (pignon gauche) pignon droit - Vol 24 (pignon droit)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans l'ensemble de parties communes du bâtiment

G	Périmètre du bâtiment concerné	H	Objectif de la mission
	Ensemble de parties communes du bâtiment		Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	RDC	Vol 1 (Local poubelle) - Vol 2 (Local V.O RDC) - Vol 3 (Dégagement RDC) - Vol 4 (cage d'escalier RDC) - Vol 5 (Local commun) - Vol 6 (Local à velo) - Vol 7 (Hall d'entrée) - Vol 8 (Entrée) - Vol 18 (Local entretien)	
Revêtement de sol	RDC	Vol 1 (Local poubelle) - Vol 2 (Local V.O RDC) - Vol 3 (Dégagement RDC) - Vol 4 (cage d'escalier RDC) - Vol 5 (Local commun) - Vol 6 (Local à velo) - Vol 7 (Hall d'entrée) - Vol 8 (Entrée)	
Conduits, canalisations et équipements	RDC	Vol 2 (Local V.O RDC)	
Plafond et faux-plafonds	RDC	Vol 3 (Dégagement RDC) - Vol 4 (cage d'escalier RDC) - Vol 7 (Hall d'entrée) - Vol 18 (Local entretien)	
Revêtement de mur	RDC	Vol 3 (Dégagement RDC) - Vol 4 (cage d'escalier RDC) - Vol 7 (Hall d'entrée) - Vol 8 (Entrée)	
Façades	RDC	Vol 8 (Entrée)	

Conduits, canalisations et équipements	ETAGE 1-2-3	Vol 9 (Local V.O R+1) - Vol 12 (Local V.O R+2) - Vol 15 (Local V.O R+3)	
Parois verticales intérieures et enduits	ETAGE 1-2-3	Vol 9 (Local V.O R+1) - Vol 10 (Dégagement R+1) - Vol 11 (cage d'escalier R+1) - Vol 12 (Local V.O R+2) - Vol 13 (Dégagement R+2) - Vol 14 (cage d'escalier R+2) - Vol 15 (Local V.O R+3) - Vol 16 (Dégagement R+3) - Vol 17 (cage d'escalier R+3)	
Plafond et faux-plafonds	ETAGE 1-2-3	Vol 9 (Local V.O R+1) - Vol 10 (Dégagement R+1) - Vol 11 (cage d'escalier R+1) - Vol 12 (Local V.O R+2) - Vol 13 (Dégagement R+2) - Vol 14 (cage d'escalier R+2) - Vol 15 (Local V.O R+3) - Vol 16 (Dégagement R+3) - Vol 17 (cage d'escalier R+3)	
Revêtement de sol	ETAGE 1-2-3	Vol 9 (Local V.O R+1) - Vol 10 (Dégagement R+1) - Vol 11 (cage d'escalier R+1) - Vol 12 (Local V.O R+2) - Vol 13 (Dégagement R+2) - Vol 14 (cage d'escalier R+2) - Vol 15 (Local V.O R+3) - Vol 16 (Dégagement R+3) - Vol 17 (cage d'escalier R+3)	
Revêtement de mur	ETAGE 1-2-3	Vol 11 (cage d'escalier R+1) - Vol 14 (cage d'escalier R+2) - Vol 17 (cage d'escalier R+3)	
Conduits, canalisations et équipements	plan masse + toiture	Vol 19 (toiture)	
Toiture et étanchéité	plan masse + toiture	Vol 19 (toiture)	
Voies et réseaux divers	plan masse + toiture	Vol 19 (toiture) - Vol 20 (extérieurs)	
Façades	plan masse + toiture	Vol 20 (extérieurs)	
Revêtement de sol	plan masse + toiture	Vol 20 (extérieurs)	
Façades	façade avant	Vol 21 (façade avant)	
Parois verticales intérieures et enduits	façade avant	Vol 21 (façade avant)	
Façades	pignon gauche	Vol 22 (pignon gauche)	
Parois verticales intérieures et enduits	pignon gauche	Vol 22 (pignon gauche)	
Façades	façade arrière	Vol 23 (façade arrière)	
Parois verticales intérieures et enduits	façade arrière	Vol 23 (façade arrière)	
Façades	pignon droit	Vol 24 (pignon droit)	
Parois verticales intérieures et enduits	pignon droit	Vol 24 (pignon droit)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Sans Objet

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Sans Objet

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Sans Objet

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 6 (Local à velo)	PVC 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 1 (Local poubelle)	Jonctions faux-plafond / structure	Impossible d'accéder à la colle sans destruction importante des panneaux fibralith. De plus impossible de voir les matériaux présents sous les panneaux.
Vol 6 (Local à velo)	Jonctions faux-plafond / structure	Impossible d'accéder à la colle sans destruction importante des panneaux fibralith. De plus impossible de voir les matériaux présents sous les panneaux.
Vol 5 (Local commun)	Jonctions faux-plafond / structure	Impossible d'accéder à la colle sans destruction importante des panneaux fibralith. De plus impossible de voir les matériaux présents sous les panneaux.
Vol 8 (Entrée)	Jonctions faux-plafond / structure	Impossible d'accéder à la colle sans destruction importante des panneaux fibralith. De plus impossible de voir les matériaux présents sous les panneaux.
Vol 3 (Dégagement RDC)	Conduit	Impossible de voir la nature du conduit sans démontage de la grille de protection
Vol 16 (Dégagement R+3)	Conduit	Impossible de voir la nature du conduit sans démontage de la grille de protection
Vol 10 (Dégagement R+1)	Conduit	Impossible de voir la nature du conduit sans démontage de la grille de protection
Vol 13 (Dégagement R+2)	Conduit	Impossible de voir la nature du conduit sans démontage de la grille de protection
Vol 19 (toiture)	Complexe d'étanchéité	Impossibilités de réaliser des prélèvements du complexe d'étanchéité recouvrant la toiture et ses massifs sans dégradations de celui-ci ; ce qui pourrait nuire à l'étanchéité de la toiture. De plus il est impossible de visualiser et de repérer de façon exhaustive tous les matériaux présents sous cette isolant.

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 7 (Hall d'entrée)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P3
Vol 6 (Local à velo)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P9
Vol 5 (Local commun)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P9
Vol 3 (Dégagement RDC)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P9
Vol 2 (Local V.O RDC)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S55
Vol 10 (Dégagement R+1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P21
Vol 16 (Dégagement R+3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P21
Vol 13 (Dégagement R+2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P21



Vol 9 (Local V.O R+1)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S91
Vol 12 (Local V.O R+2)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S95
Vol 15 (Local V.O R+3)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S96
Vol 19 (toiture)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Conduits de cheminée	P36
Vol 19 (toiture)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Mitron	S112
Vol 19 (toiture)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S113
Vol 19 (toiture)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Mitron	S114

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Le diagnostic amiante a été réalisé en simulant une prestation type démolition afin de repérer l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante. Cependant le bâtiment n'est pas à démolir. De plus il n'est pas vide de meubles.

Des réserves sont émises sur les matériaux non accessibles sans destruction importante ou démontage d'éléments de la construction.

Réserves sur :

Les matériaux présents entre les doublages et la maçonnerie, invisibles sans dépose du doublage.

Les sorties de conduits sur les façades extérieures avec caches intérieurs empêchant leur repérage si des sondages destructifs ne sont pas effectués.

Les matériaux présents dans les plénums, invisibles sans dépose du faux plafond.

Les matériaux présents dans les coffrages verticaux et horizontaux.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif.

Les réseaux et canalisations présents sous et autour du bâtiment et recouverts par d'autres matériaux, (exemple réseau d'évacuation des eaux usées...)

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans les parties communes du bâtiment, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements spécifiques à la demande du client :

- Les diverses peintures présentes dans les parties communes (Peinture sur les portes, fenêtres, garde-corps, murs, plafond...) Commentaire n°2 : Une peinture épaisse recouvre l'ensemble des façades du bâtiment. Il est donc impossible d'être exhaustif sur les matériaux présents sous la peinture. Des prélèvements complémentaires peuvent s'avérer nécessaire en cas de réhabilitation des façades.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Toiture et étanchéité

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Conduits, canalisations et équipements

- Voies et réseaux divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 2 (Local V.O RDC)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S55	Réalisation d'un sondage		S55 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
RDC	Vol 3 (Dégagement RDC)	Conduit air	Conduit	I3			I3 - 1				Impossible de voir la nature du conduit sans démontage de la grille de protection
ETAGE 1-2-3	Vol 16 (Dégagement R+3)	Conduit air	Conduit	I3			I3 - 1				Impossible de voir la nature du conduit sans démontage de la grille de protection
ETAGE 1-2-3	Vol 10 (Dégagement R+1)	Conduit air	Conduit	I3			I3 - 1				Impossible de voir la nature du conduit sans démontage de la grille de protection
ETAGE 1-2-3	Vol 13 (Dégagement R+2)	Conduit air	Conduit	I3			I3 - 1				Impossible de voir la nature du conduit sans démontage de la grille de protection



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
ETAGE 1-2-3	Vol 9 (Local V.O R+1)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S91	Réalisation d'un sondage		S91 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
ETAGE 1-2-3	Vol 12 (Local V.O R+2)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S95	Réalisation d'un sondage		S95 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
ETAGE 1-2-3	Vol 15 (Local V.O R+3)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S96	Réalisation d'un sondage		S96 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
plan masse + toiture	Vol 19 (toiture)	Conduit air	joint d'étanchéité circuit V.M.C	P35	Réalisation d'un prélèvement		002OY000 183 n°35 - 1 - 002OY000 183 n°35 - 2	P35	Matériau souple noir avec couche d'aluminium + colle polymère incolore avec poussières non séparable + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
plan masse + toiture	Vol 19 (toiture)	Conduit air	joint d'étanchéité circuit V.M.C	P35	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P35		002OY000 183 n°35 - 1 - 002OY000 183 n°35 - 2	P35	Matériau souple noir avec couche d'aluminium + colle polymère incolore avec poussières non séparable + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
plan masse + toiture	Vol 19 (toiture)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S113	Réalisation d'un sondage		S113 - 1				Présence sur document

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 8 (Entrée)	Murs	Enduits projetés	P25	Réalisation d'un prélèvement	Gris + peinture épaisse bleu	002OY000 183 n°25 - 1 - 002OY000 183 n°25 - 2	P25	Enduit compact gris hétérogène + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8 (Entrée)	Murs	Enduits projetés	P25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P25	Gris + peinture épaisse bleu	002OY000 183 n°25 - 1 - 002OY000 183 n°25 - 2	P25	Enduit compact gris hétérogène + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
plan masse + toiture	Vol 20 (extérieurs)	Murs	Enduits projetés	S103	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P25	Gris + peinture épaisse bleu	002OY000 183 n°25 - 1 - 002OY000 183 n°25 - 2	P25	Enduit compact gris hétérogène + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
pignon gauche	Vol 22 (pignon gauche)	Bardages	joints entre élément préfa	P26	Réalisation d'un prélèvement	souple gris	002OY000 183 n°26 - 1 - 002OY000 183 n°26 - 2	P26	Mousse grise avec poussières + matériau gris en vrac non séparable + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
pignon gauche	Vol 22 (pignon gauche)	Bardages	joints entre élément préfa	P26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P26	souple gris	002OY000 183 n°26 - 1 - 002OY000 183 n°26 - 2	P26	Mousse grise avec poussières + matériau gris en vrac non séparable + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
façade avant	Vol 21 (façade avant)	Bardages	joints entre élément préfa	S106	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P26	souple gris	002OY000183 n°26 - 1 - 002OY000183 n°26 - 2	P26	Mousse grise avec poussières + matériau gris en vrac non séparable + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
façade arrière	Vol 23 (façade arrière)	Bardages	joints entre élément préfa	S104	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P26	souple gris	002OY000183 n°26 - 1 - 002OY000183 n°26 - 2	P26	Mousse grise avec poussières + matériau gris en vrac non séparable + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
pignon droit	Vol 24 (pignon droit)	Bardages	joints entre élément préfa	S105	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P26	souple gris	002OY000183 n°26 - 1 - 002OY000183 n°26 - 2	P26	Mousse grise avec poussières + matériau gris en vrac non séparable + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
façade avant	Vol 21 (façade avant)	Murs	allège de fenêtres	S107	rigide rouge		S107 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
pignon gauche	Vol 22 (pignon gauche)	Murs	allège de fenêtres	S107	rigide rouge		S107 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
façade arrière	Vol 23 (façade arrière)	Murs	allège de fenêtres	S107	rigide rouge		S107 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
pignon droit	Vol 24 (pignon droit)	Murs	allège de fenêtres	S107	rigide rouge		S107 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
pignon gauche	Vol 22 (pignon gauche)	Bardages	colle de faïence présente sous la peinture plastique beige	P28	Réalisation d'un prélèvement		002OY000 183 n°28 - 1 - 002OY000 183 n°28 - 2	P28	Colle beige en vrac + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
façade arrière	Vol 23 (façade arrière)	Murs	Enduits projetés	P29	Réalisation d'un prélèvement	Gris + peinture épaisse beige	002OY000 183 n°29 - 1 - 002OY000 183 n°29 - 2	P29	Enduit compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
façade arrière	Vol 23 (façade arrière)	Murs	Enduits projetés	P30	Réalisation d'un prélèvement	Enduit soubassement	002OY000 183 n°30 - 1 - 002OY000 183 n°30 - 2	P30	Enduit compact gris hétérogène + matériau gris non séparable + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 3 (Dégagement RDC)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	P1	Réalisation d'un prélèvement	Peinture pailleté multicolor	002OY000 183 n°1 - 1 - 002OY000 183 n°1 - 2	P1	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (Hall d'entrée)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	S1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Peinture pailleté multicolor	002OY000 183 n°1 - 1 - 002OY000 183 n°1 - 2	P1	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
ETAGE 1-2-3	Vol 13 (Dégagement R+2) - Vol 10 (Dégagement R+1) - Vol 16 (Dégagement R+3)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	S3 - S4 - S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Peinture pailleté multicolor	002OY000183 n°1 - 1 - 002OY000183 n°1 - 2	P1	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Dégagement RDC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P2	Réalisation d'un prélèvement	Porteur (enduit platreux + peinture bleue sur peinture pailleté)	002OY000183 n°2 - 1 - 002OY000183 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Porteur (enduit platreux + peinture bleue sur peinture pailleté)	002OY000183 n°2 - 1 - 002OY000183 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6 (Local à velo)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P6	Réalisation d'un prélèvement	joint d'assemblage de parpaings	002OY000183 n°6 - 1 - 002OY000183 n°6 - 2	P6	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Local poubelle) - Vol 2 (Local V.O RDC) - Vol 3 (Dégagement RDC) - Vol 5 (Local commun)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S17 - S18 - S19 - S39	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	joint d'assemblage de parpaings	002OY000183 n°6 - 1 - 002OY000183 n°6 - 2	P6	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
ETAGE 1-2-3	Vol 13 (Dégagement R+2) - Vol 12 (Local V.O R+2) - Vol 10 (Dégagement R+1) - Vol 9 (Local V.O R+1) - Vol 15 (Local V.O R+3) - Vol 16 (Dégagement R+3)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S20 - S21 - S22 - S23 - S24 - S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	joint d'assemblage de parpaings	002OY000183 n°6 - 1 - 002OY000183 n°6 - 2	P6	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 5 (Local commun)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P7	Réalisation d'un prélèvement	Enduit rebouchage porte	002OY000 183 n°7 - 1 - 002OY000 183 n°7 - 2	P7	Enduit compact gris hétérogène + matériau blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Local commun) - Vol 6 (Local à velo)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P7 - S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Enduit rebouchage porte	002OY000 183 n°7 - 1 - 002OY000 183 n°7 - 2	P7	Enduit compact gris hétérogène + matériau blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Local commun)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P8	Réalisation d'un prélèvement	Enduit débulage béton banché brut	002OY000 183 n°8 - 1 - 002OY000 183 n°8 - 2	P8	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6 (Local à velo) - Vol 18 (Local entretien) - Vol 1 (Local poubelle) - Vol 3 (Dégagement RDC)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S27 - S28 - S29 - S30	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Enduit débulage béton banché brut	002OY000 183 n°8 - 1 - 002OY000 183 n°8 - 2	P8	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
ETAGE 1-2-3	Vol 9 (Local V.O R+1) - Vol 10 (Dégagement R+1) - Vol 15 (Local V.O R+3) - Vol 16 (Dégagement R+3) - Vol 12 (Local V.O R+2) - Vol 13 (Dégagement R+2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S31 - S32 - S33 - S34 - S35 - S36	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Enduit débulage béton banché brut	002OY000 183 n°8 - 1 - 002OY000 183 n°8 - 2	P8	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6 (Local à velo)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P9	Réalisation d'un prélèvement	doublage placoplatre	002OY000 183 n°9 - 1 - 002OY000 183 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + matériau plâtreux beige avec couche en papier non séparable	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 5 (Local commun)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S37 (P9)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	doublage placoplatre	002OY000 183 n°9 - 1 - 002OY000 183 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + matériau plâtreux beige avec couche en papier non séparable	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 3 (Dégagement RDC)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S38 (P9)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	doublage placoplatre	002OY000 183 n°9 - 1 - 002OY000 183 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + matériau plâtreux beige avec couche en papier non séparable	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 6 (Local à velo)	Menuiseries	PVC 4 / 16 / 4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
RDC	Vol 3 (Dégagement RDC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P11	Réalisation d'un prélèvement	Enduit plâtre sur murs	002OY000 183 n°11 - 1 - 002OY000 183 n°11 - 2	P11	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Dégagement RDC) - Vol 1 (Local poubelle) - Vol 18 (Local entretien)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P11 - S50 - S51	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Enduit plâtre sur murs	002OY000 183 n°11 - 1 - 002OY000 183 n°11 - 2	P11	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
ETAGE 1-2-3	Vol 13 (Dégagement R+2) - Vol 10 (Dégagement R+1) - Vol 16 (Dégagement R+3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S52 - S53 - S54	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Enduit plâtre sur murs	002OY000183 n°11 - 1 - 002OY000183 n°11 - 2	P11	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (Local V.O RDC)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P12	Réalisation d'un prélèvement	enduits de lissage + peinture	002OY000183 n°12 - 1 - 002OY000183 n°12 - 2	P12	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Dégagement RDC)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P15	Réalisation d'un prélèvement	Obturation des réservations dans parpaing pour tuyauterie	002OY000183 n°15 - 1 - 002OY000183 n°15 - 2	P15	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Dégagement RDC) - Vol 6 (Local à velo)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P15 - S101 - S102	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	Obturation des réservations dans parpaing pour tuyauterie	002OY000183 n°15 - 1 - 002OY000183 n°15 - 2	P15	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
ETAGE 1-2-3	Vol 13 (Dégagement R+2) - Vol 10 (Dégagement R+1) - Vol 16 (Dégagement R+3)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	S69 - S70 - S71	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	Obturation des réservations dans parpaing pour tuyauterie	002OY000183 n°15 - 1 - 002OY000183 n°15 - 2	P15	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 4 (cage d'escalier RDC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P16	Réalisation d'un prélèvement	Enduit autour poteaux rond = peinture gouttelé verte claire	002OY000183 n°16 - 1 - 002OY000183 n°16 - 2	P16	Enduit plâtreux beige en vrac + matériau gris en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
ETAGE 1-2-3	Vol 14 (cage d'escalier R+2) - Vol 17 (cage d'escalier R+3) - Vol 11 (cage d'escalier R+1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S72 - S73 - S74	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	Enduit autour poteaux rond = peinture gouttelé verte claire	002OY000183 n°16 - 1 - 002OY000183 n°16 - 2	P16	Enduit plâtreux beige en vrac + matériau gris en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
ETAGE 1-2-3	Vol 12 (Local V.O R+2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P22	Réalisation d'un prélèvement	enduits ciment gratté brut	002OY000183 n°22 - 1 - 002OY000183 n°22 - 2	P22	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
ETAGE 1-2-3	Vol 15 (Local V.O R+3) - Vol 9 (Local V.O R+1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S88 - S89	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22	enduits ciment gratté brut	002OY000183 n°22 - 1 - 002OY000183 n°22 - 2	P22	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18 (Local entretien)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S90	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22	enduits ciment gratté brut	002OY000183 n°22 - 1 - 002OY000183 n°22 - 2	P22	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
ETAGE 1-2-3	Vol 14 (cage d'escalier R+2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P24	Réalisation d'un prélèvement	Enduit platreux + peinture gouttelé vert claire (cage escalier)	002OY000183 n°24 - 1 - 002OY000183 n°24 - 2	P24	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
ETAGE 1-2-3	Vol 17 (cage d'escalier R+3) - Vol 11 (cage d'escalier R+1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S93 - S94	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24	Enduit platreux + peinture gouttelé vert claire (cage escalier)	002OY000183 n°24 - 1 - 002OY000183 n°24 - 2	P24	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (cage d'escalier RDC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S92	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24	Enduit platreux + peinture gouttelé vert claire (cage escalier)	002OY000183 n°24 - 1 - 002OY000183 n°24 - 2	P24	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
pignon gauche	Vol 22 (pignon gauche)	Menuiseries	Mastic vitrier	P27	Réalisation d'un prélèvement	Entre menuiserie et façade / entre couvertine et façade	002OY000183 n°27 - 1 - 002OY000183 n°27 - 2	P27	Matériau souple blanc avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
pignon gauche	Vol 22 (pignon gauche)	Menuiseries	Mastic vitrier	P27	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P27	Entre menuiserie et façade / entre couvertine et façade	002OY000183 n°27 - 1 - 002OY000183 n°27 - 2	P27	Matériau souple blanc avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
façade avant	Vol 21 (façade avant)	Menuiseries	Mastic vitrier	S108	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P27	Entre menuiserie et façade / entre couverture et façade	002OY000 183 n°27 - 1 - 002OY000 183 n°27 - 2	P27	Matériau souple blanc avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
façade arrière	Vol 23 (façade arrière)	Menuiseries	Mastic vitrier	S109 - S110	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P27	Entre menuiserie et façade / entre couverture et façade	002OY000 183 n°27 - 1 - 002OY000 183 n°27 - 2	P27	Matériau souple blanc avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
pignon droit	Vol 24 (pignon droit)	Menuiseries	Mastic vitrier	S111	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P27	Entre menuiserie et façade / entre couverture et façade	002OY000 183 n°27 - 1 - 002OY000 183 n°27 - 2	P27	Matériau souple blanc avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (Hall d'entrée)	Porte d'entrée	Joint d'étanchéité noir	P33	Réalisation d'un prélèvement		002OY000 183 n°33 - 1 - 002OY000 183 n°33 - 2	P33	Matériau souple noir avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 7 (Hall d'entrée)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P3	Réalisation d'un prélèvement	plafond placo	002OY000 183 n°3 - 1 - 002OY000 183 n°3 - 2	P3	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + matériau beige en vrac non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 1 (Local poubelle)	Faux plafonds	Jonctions faux-plafond / structure	I2	panneaux fibralith		I2 - 1				Impossible d'accéder à la colle sans destruction importante des panneaux fibralith. De plus impossible de voir les matériaux présents sous les panneaux.
RDC	Vol 6 (Local à vélo)	Faux plafonds	Jonctions faux-plafond / structure	I2	panneaux fibralith		I2 - 1				Impossible d'accéder à la colle sans destruction importante des panneaux fibralith. De plus impossible de voir les matériaux présents sous les panneaux.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 5 (Local commun)	Faux plafonds	Jonctions faux-plafond / structure	I2	panneaux fibralith		I2 - 1				impossible d'accéder à la colle sans destruction importante des panneaux fibralith. De plus impossible de voir les matériaux présents sous les panneaux.
RDC	Vol 8 (Entrée)	Faux plafonds	Jonctions faux-plafond / structure	I2	panneaux fibralith		I2 - 1				impossible d'accéder à la colle sans destruction importante des panneaux fibralith. De plus impossible de voir les matériaux présents sous les panneaux.
RDC	Vol 3 (Dégagement RDC)	Plafonds	Enduit ciment	P13	Réalisation d'un prélèvement	plafond dur (Enduit platreux + peinture gouttelé blanche)	002OY000 183 n°13 - 1 - 002OY000 183 n°13 - 2	P13	Enduit plâtreux beige en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 4 (cage d'escalier RDC)	Plafonds	Enduit ciment	S56	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	plafond dur (Enduit platreux + peinture gouttelé blanche)	002OY000 183 n°13 - 1 - 002OY000 183 n°13 - 2	P13	Enduit plâtreux beige en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
ETAGE 1-2-3	Vol 13 (Dégagement R+2) - Vol 14 (cage d'escalier R+2) - Vol 10 (Dégagement R+1) - Vol 16 (Dégagement R+3) - Vol 17 (cage d'escalier R+3) - Vol 11 (cage d'escalier R+1)	Plafonds	Enduit ciment	S57 - S58 - S59 - S60 - S61 - S62	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	plafond dur (Enduit platreux + peinture gouttelé blanche)	002OY000 183 n°13 - 1 - 002OY000 183 n°13 - 2	P13	Enduit plâtreux beige en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
ETAGE 1-2-3	Vol 9 (Local V.O R+1)	Plafonds	Enduit ciment	P14	Réalisation d'un prélèvement	Plafond brut	002OY000 183 n°14 - 1 - 002OY000 183 n°14 - 2	P14	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
ETAGE 1-2-3	Vol 10 (Dégagement R+1) - Vol 16 (Dégagement R+3) - Vol 15 (Local V.O R+3) - Vol 12 (Local V.O R+2) - Vol 13 (Dégagement R+2)	Plafonds	Enduit ciment	S63 - S64 - S65 - S66 - S67	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	Plafond brut	002OY000 183 n°14 - 1 - 002OY000 183 n°14 - 2	P14	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18 (Local entretien)	Plafonds	Enduit ciment	S68	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	Plafond brut	002OY000 183 n°14 - 1 - 002OY000 183 n°14 - 2	P14	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 4 (cage d'escalier RDC)	Plafonds	Enduit plâtre	P17	Réalisation d'un prélèvement	Enduit platre et enduit ciment + peinture gouttelé blanche sous face escalier	002OY000 183 n°17 - 1 - 002OY000 183 n°17 - 2	P17	Enduit compact beige hétérogène + enduit compact gris + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
ETAGE 1-2-3	Vol 14 (cage d'escalier R+2) - Vol 11 (cage d'escalier R+1) - Vol 17 (cage d'escalier R+3)	Plafonds	Enduit plâtre	S75 - S76 - S77	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	Enduit platre et enduit ciment + peinture gouttelé blanche sous face escalier	002OY000 183 n°17 - 1 - 002OY000 183 n°17 - 2	P17	Enduit compact beige hétérogène + enduit compact gris + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
ETAGE 1-2-3	Vol 9 (Local V.O R+1)	Plafonds	Enduit rebouchage autour conduit	P23	Réalisation d'un prélèvement			P23	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
ETAGE 1-2-3	Vol 9 (Local V.O R+1) - Vol 15 (Local V.O R+3) - Vol 12 (Local V.O R+2)	Plafonds	Enduit rebouchage autour conduit	S97 - S98 - S99	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23			P23	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 4 (cage d'escalier RDC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P5	Réalisation d'un prélèvement	marbré beiges	002OY000 183 n°5 - 1 - 002OY000 183 n°5 - 2	P5	Colle grise avec poussières + matériau beige en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Dégagement RDC) - Vol 7 (Hall d'entrée) - Vol 8 (Entrée)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S12 - S13 - S100	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	marbré beiges	002OY000 183 n°5 - 1 - 002OY000 183 n°5 - 2	P5	Colle grise avec poussières + matériau beige en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
ETAGE 1-2-3	Vol 14 (cage d'escalier R+2) - Vol 17 (cage d'escalier R+3) - Vol 11 (cage d'escalier R+1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S14 - S15 - S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	marbré beiges	002OY000 183 n°5 - 1 - 002OY000 183 n°5 - 2	P5	Colle grise avec poussières + matériau beige en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 4 (cage d'escalier RDC)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P4	Réalisation d'un prélèvement	Colle carrelage épaisse grise	002OY000 183 n°4 - 1 - 002OY000 183 n°4 - 2	P4	Colle beige + couche plâtrée blanche non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Dégagement RDC) - Vol 7 (Hall d'entrée) - Vol 8 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S6 - S7 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Colle carrelage épaisse grise	002OY000 183 n°4 - 1 - 002OY000 183 n°4 - 2	P4	Colle beige + couche plâtrée blanche non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
ETAGE 1-2-3	Vol 14 (cage d'escalier R+2) - Vol 11 (cage d'escalier R+1) - Vol 17 (cage d'escalier R+3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S9 - S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Colle carrelage épaisse grise	002OY000 183 n°4 - 1 - 002OY000 183 n°4 - 2	P4	Colle beige + couche plâtrée blanche non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6 (Local à vélo)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P10	Réalisation d'un prélèvement	grise	002OY000 183 n°10 - 1 - 002OY000 183 n°10 - 2	P10	Matériau compact gris hétérogène + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 1 (Local poubelle) - Vol 2 (Local V.O RDC) - Vol 3 (Dégagement RDC) - Vol 5 (Local commun)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S40 - S41 - S42 - S43	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	grise	002OY000 183 n°10 - 1 - 002OY000 183 n°10 - 2	P10	Matériau compact gris hétérogène + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
ETAGE 1-2-3	Vol 9 (Local V.O R+1) - Vol 10 (Dégagement R+1) - Vol 12 (Local V.O R+2) - Vol 13 (Dégagement R+2) - Vol 16 (Dégagement R+3) - Vol 15 (Local V.O R+3)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S44 - S45 - S46 - S47 - S48 - S49	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	grise	002OY000 183 n°10 - 1 - 002OY000 183 n°10 - 2	P10	Matériau compact gris hétérogène + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (cage d'escalier RDC)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P18	Réalisation d'un prélèvement	colle plaque marbre escalier	002OY000 183 n°18 - 1 - 002OY000 183 n°18 - 2	P18	Colle grise + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
ETAGE 1-2-3	Vol 14 (cage d'escalier R+2) - Vol 11 (cage d'escalier R+1) - Vol 17 (cage d'escalier R+3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S78 - S79 - S80	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	colle plaque marbre escalier	002OY000 183 n°18 - 1 - 002OY000 183 n°18 - 2	P18	Colle grise + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (cage d'escalier RDC)	Revêtement de sol	contre marche escalier	P19	Réalisation d'un prélèvement	Enduit ciment + peinture	002OY000 183 n°19 - 1 - 002OY000 183 n°19 - 2	P19	Matériau compact beige hétérogène + matériau compact gris + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
ETAGE 1-2-3	Vol 14 (cage d'escalier R+2) - Vol 17 (cage d'escalier R+3) - Vol 11 (cage d'escalier R+1)	Revêtement de sol	contre marche escalier	S81 - S82 - S83	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	Enduit ciment + peinture	002OY000183 n°19 - 1 - 002OY000183 n°19 - 2	P19	Matériau compact beige hétérogène + matériau compact gris + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
ETAGE 1-2-3	Vol 13 (Dégagement R+2)	Revêtement de sol	Ragréage	P20	Réalisation d'un prélèvement	gris d'origine	002OY000183 n°20 - 1 - 002OY000183 n°20 - 2	P20	Ragréage gris + matériau gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
ETAGE 1-2-3	Vol 16 (Dégagement R+3) - Vol 10 (Dégagement R+1)	Revêtement de sol	Ragréage	S84 - S85	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	gris d'origine	002OY000183 n°20 - 1 - 002OY000183 n°20 - 2	P20	Ragréage gris + matériau gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
ETAGE 1-2-3	Vol 10 (Dégagement R+1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P21	Réalisation d'un prélèvement	Grise marbré noire + colle noire	002OY000183 n°21 - 1 - 002OY000183 n°21 - 2	P21	Dalle dure cassante grise + colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
ETAGE 1-2-3	Vol 16 (Dégagement R+3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S86 (P21)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	Grise marbré noire + colle noire	002OY000183 n°21 - 1 - 002OY000183 n°21 - 2	P21	Dalle dure cassante grise + colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
ETAGE 1-2-3	Vol 13 (Dégagement R+2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S87 (P21)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	Grise marbré noire + colle noire	002OY000 183 n°21 - 1 - 002OY000 183 n°21 - 2	P21	Dalle dure cassante grise + colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
plan masse + toiture	Vol 20 (extérieurs)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P34	Réalisation d'un prélèvement	rampe d'accès	002OY000 183 n°34 - 1 - 002OY000 183 n°34 - 2	P34	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
plan masse + toiture	Vol 20 (extérieurs)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P34	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P34	rampe d'accès	002OY000 183 n°34 - 1 - 002OY000 183 n°34 - 2	P34	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
plan masse + toiture	Vol 19 (toiture)	Eléments ponctuels	Conduits de cheminée	P36	Réalisation d'un prélèvement	gris	002OY000 183 n°36 - 1 - 002OY000 183 n°36 - 2	P36	Matériau compact gris avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
plan masse + toiture	Vol 19 (toiture)	Eléments ponctuels	Mitron	S112	Réalisation d'un sondage	toiture de cheminé en fibre-ciment	S112 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
plan masse + toiture	Vol 19 (toiture)	Eléments ponctuels	Mitron	S114	Réalisation d'un sondage	en fibre-ciment au-dessus du vide ordure	S114 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
plan masse + toiture	Vol 19 (toiture)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	I4			I4 - 1 - I4 - 2				Impossibilités de réaliser des prélèvements du complexe d'étanchéité recouvrant la toiture et ses massifs sans dégradations de celui-ci ; ce qui pourrait nuire à l'étanchéité de la toiture. De plus il est impossible de visualiser et de repérer de façon exhaustive tous les matériaux présents sous cette isolant.

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Voies et réseaux divers

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Voies et réseaux divers

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
plan masse + toiture	Vol 20 (extérieurs)	bordures	joint d'assemblage des bordures	P31	Réalisation d'un prélèvement		002OY000 183 n°31 - 1 - 002OY000 183 n°31 - 2	P31	Matériau compact gris avec poussières + matériau marron en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
plan masse + toiture	Vol 20 (extérieurs)	bordures	joint d'assemblage des bordures	P31	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P31		002OY000 183 n°31 - 1 - 002OY000 183 n°31 - 2	P31	Matériau compact gris avec poussières + matériau marron en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
plan masse + toiture	Vol 19 (toiture)	Revêtement routier	Ensemble Bitume couche supérieure (autour bâtiment)	P32	Réalisation d'un prélèvement		002OY000 183 n°32 - 1 - 002OY000 183 n°32 - 2	P32	Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	Négatif	Négatif sur analyse
plan masse + toiture	Vol 19 (toiture)	Revêtement routier	Ensemble Bitume couche supérieure (autour bâtiment)	P32	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P32		002OY000 183 n°32 - 1 - 002OY000 183 n°32 - 2	P32	Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	Négatif	Négatif sur analyse



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
	RDC	RDC - Plan de repérage - Actions menées
	RDC	RDC - Plan des prélèvements
	RDC	RDC - MPCA Toutes catégories confondues
	RDC	RDC - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	RDC	RDC - MPCA Plafond et faux-plafonds
	RDC	RDC - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	ETAGE 1-2-3	ETAGE 1-2-3 - Plan de repérage - Actions menées
	ETAGE 1-2-3	ETAGE 1-2-3 - Plan des prélèvements
	ETAGE 1-2-3	ETAGE 1-2-3 - MPCA Toutes catégories confondues
	ETAGE 1-2-3	ETAGE 1-2-3 - MPCA Revêtement de sol
	ETAGE 1-2-3	ETAGE 1-2-3 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	plan masse + toiture	plan masse + toiture - Plan de repérage - Actions menées
	plan masse + toiture	plan masse + toiture - MPCA Toutes catégories confondues
	plan masse + toiture	plan masse + toiture - MPCA Toiture et étanchéité
	plan masse + toiture	plan masse + toiture - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	façade avant	façade avant - Plan de repérage - Actions menées
	pignon gauche	pignon gauche - Plan de repérage - Actions menées
	façade arrière	façade arrière - Plan de repérage - Actions menées
	pignon droit	pignon droit - Plan de repérage - Actions menées

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002OY000183

Légende

	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement
	Localisation dune impossibilité technique
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif

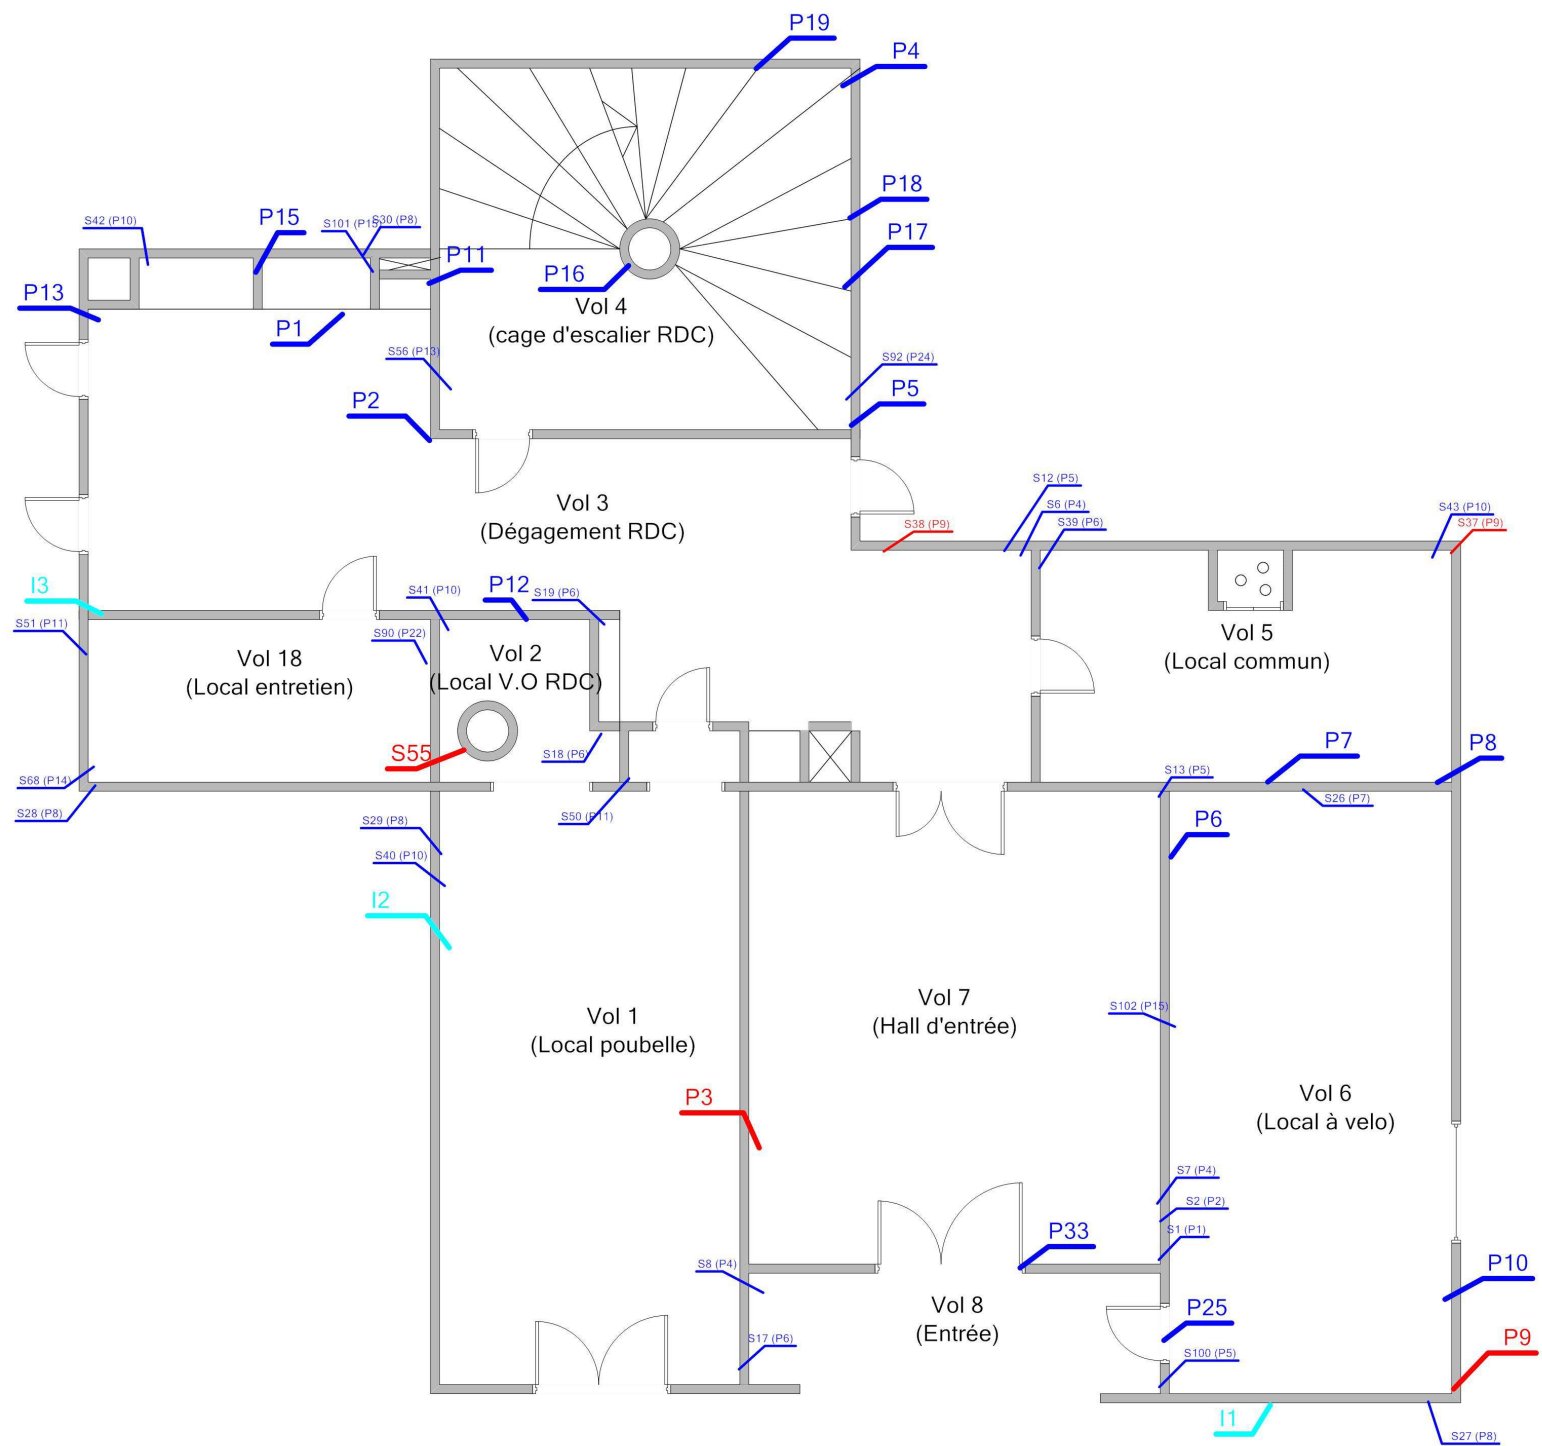


Adresse du bien
LA MAILLARDIERE
53200 CHATEAU GONTIER


Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages



Date intervention
03/10/2016

Technicien intervenant
GARDENAT Ludovic

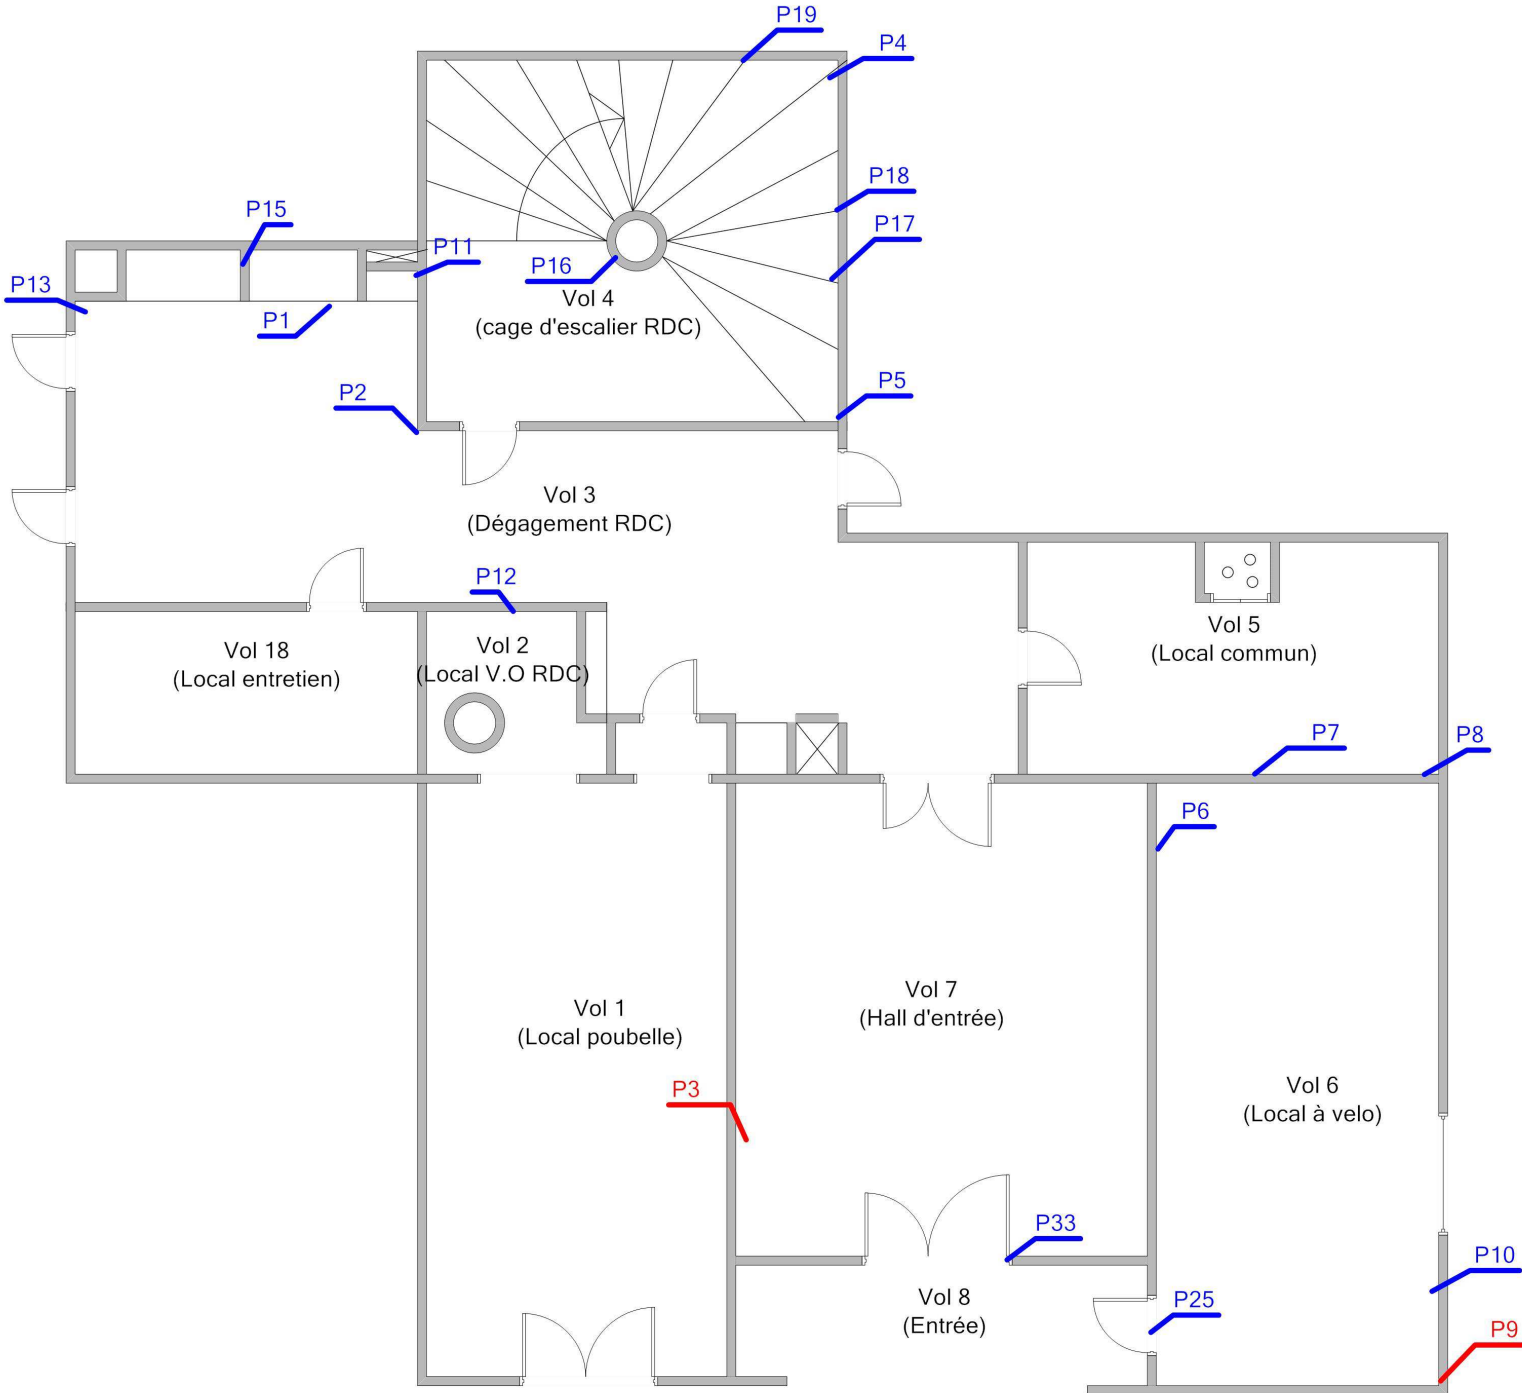RDC - PLAN DES PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002OY000183
				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	LA MAILLARDIERE 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	03/10/2016	GARDENAT Ludovic

RDC - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES				Référence: 002OY000183
				Légende
				P9 : Doublage Placo
				P3 : Plafond Placo
				S55: Conduit en fibres-ciment
Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
LA MAILLARDIERE 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	03/10/2016	GARDENAT Ludovic	

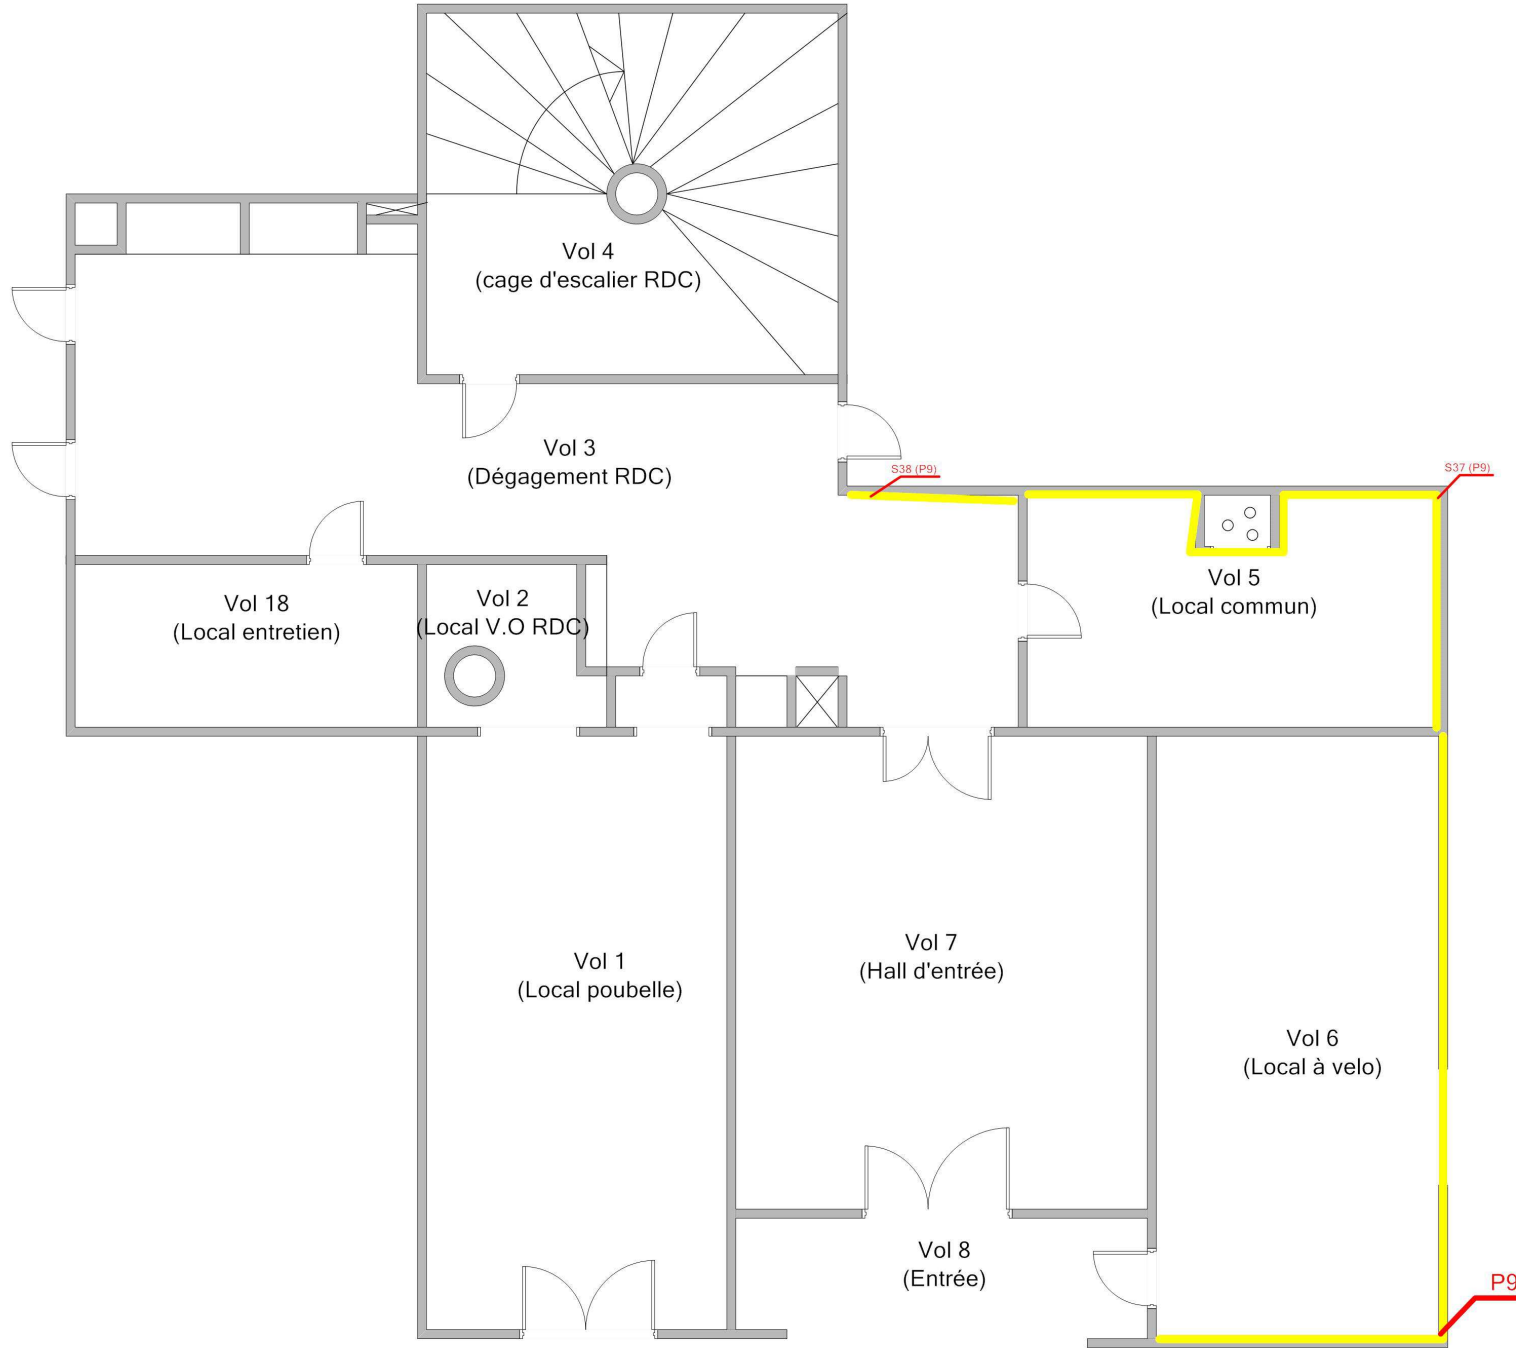RDC - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS				Référence: 002OY000183
	Légende			
		P9 : Doublage Placo		
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	LA MAILLARDIERE 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	03/10/2016	GARDENAT Ludovic

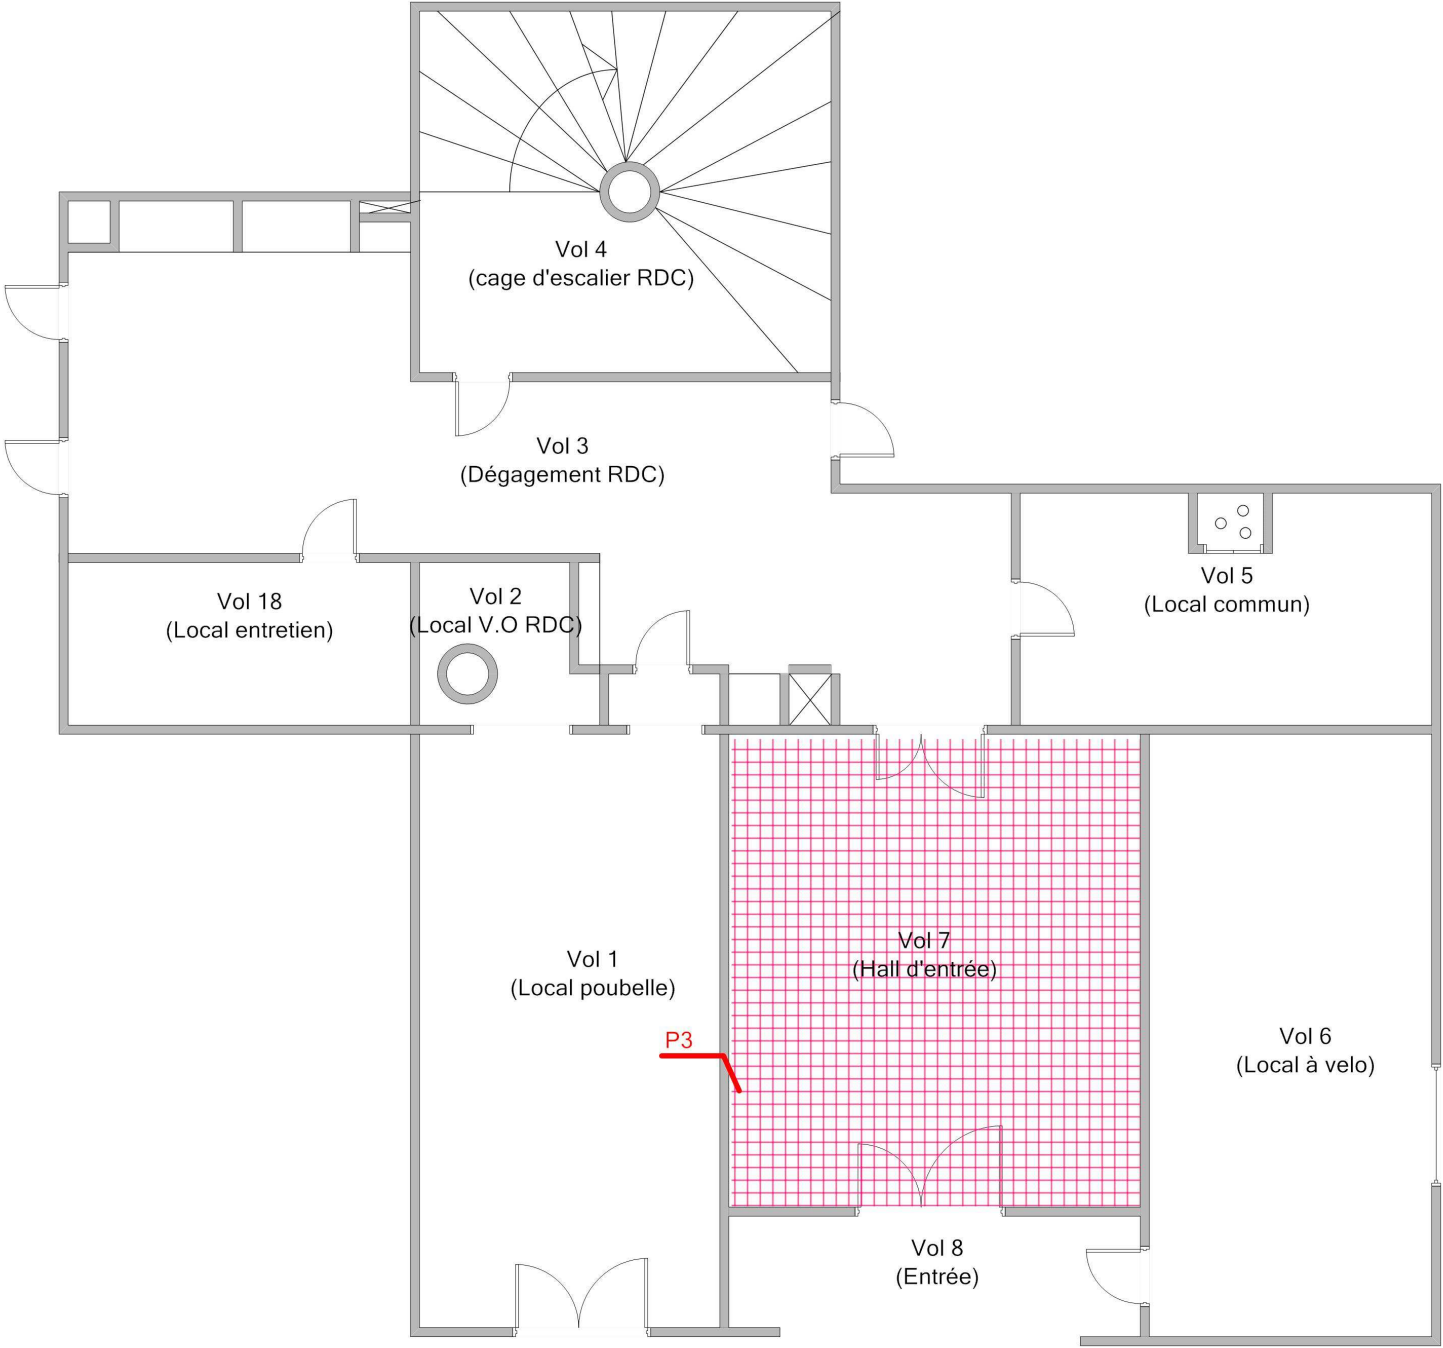RDC - MPCA PLAFOND ET FAUX-PLAFONDS				Référence: 002OY000183
				Légende
				 P3 : Plafond Placo
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	LA MAILLARDIERE 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	03/10/2016	GARDENAT Ludovic


RDC - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002OY000183

Légende



S55: Conduit en fibres-ciment

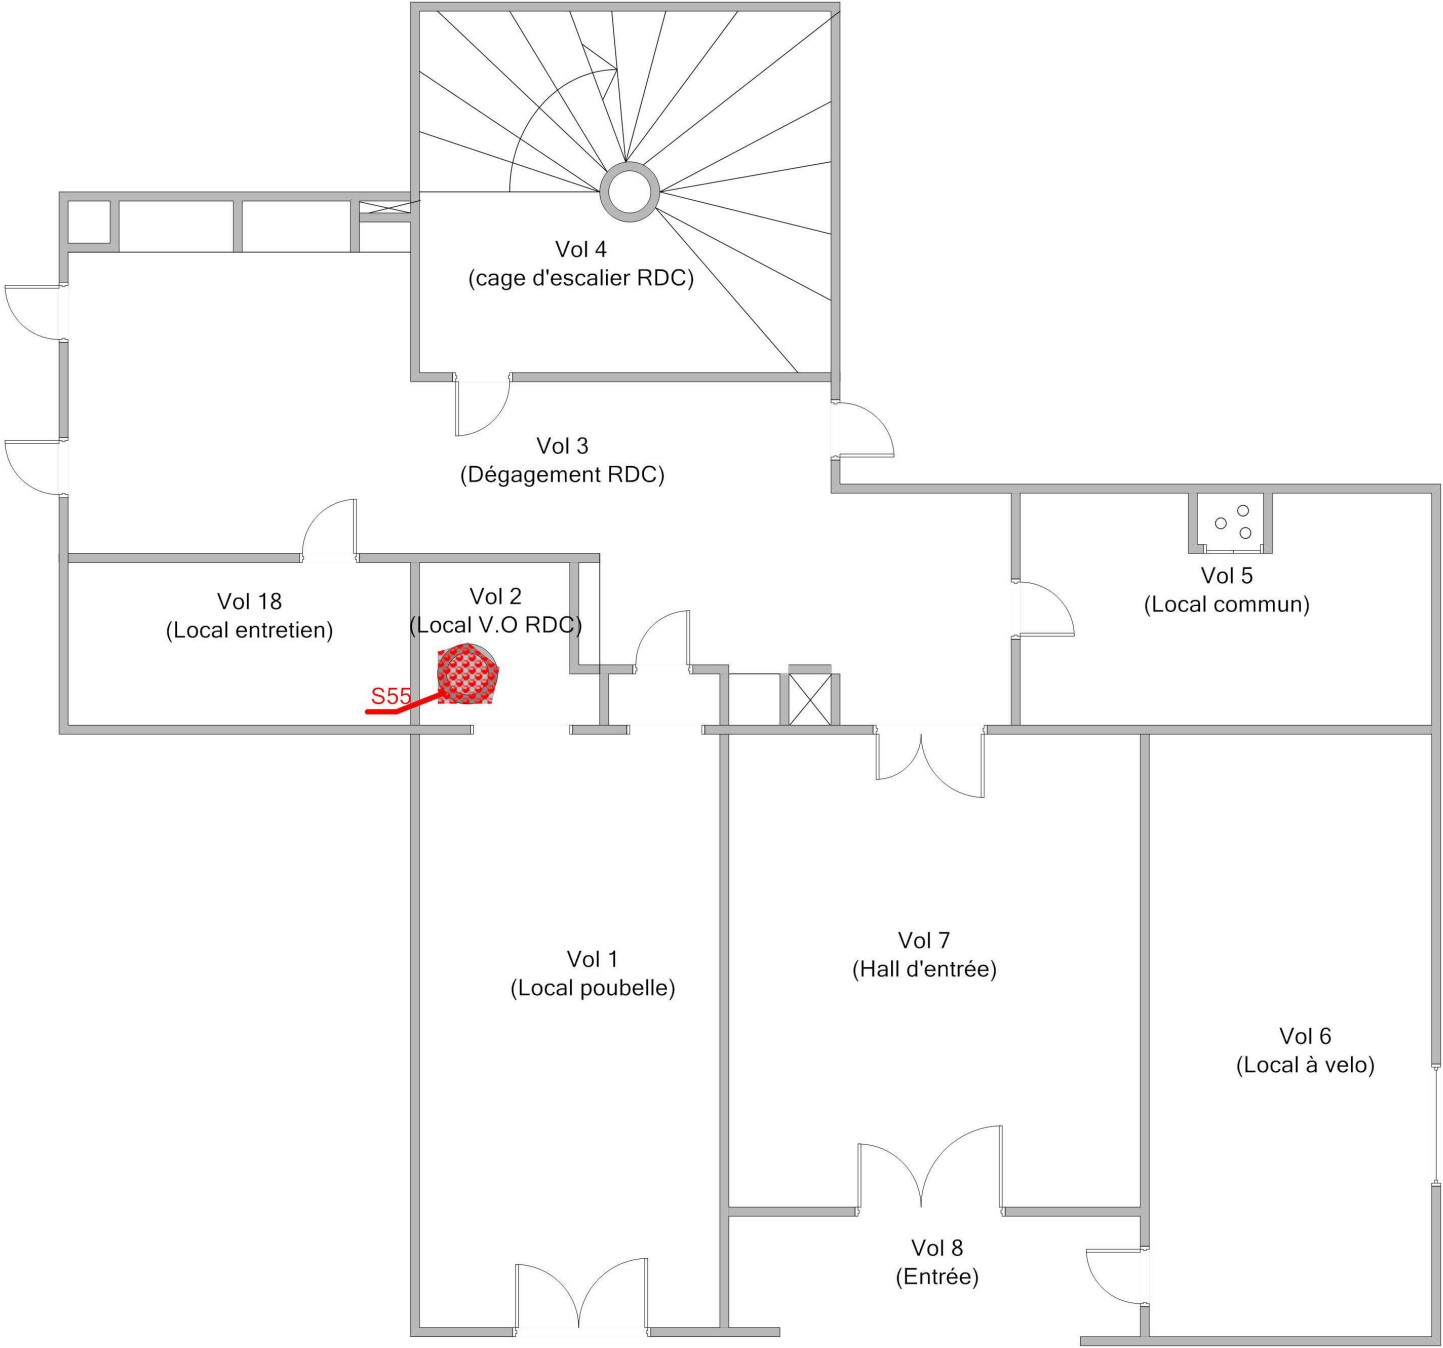

Adresse du bien

LA MAILLARDIERE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Date intervention

03/10/2016



Technicien intervenant



GARDENAT Ludovic

ETAGE 1-2-3 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002OY000183

Légende

	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif

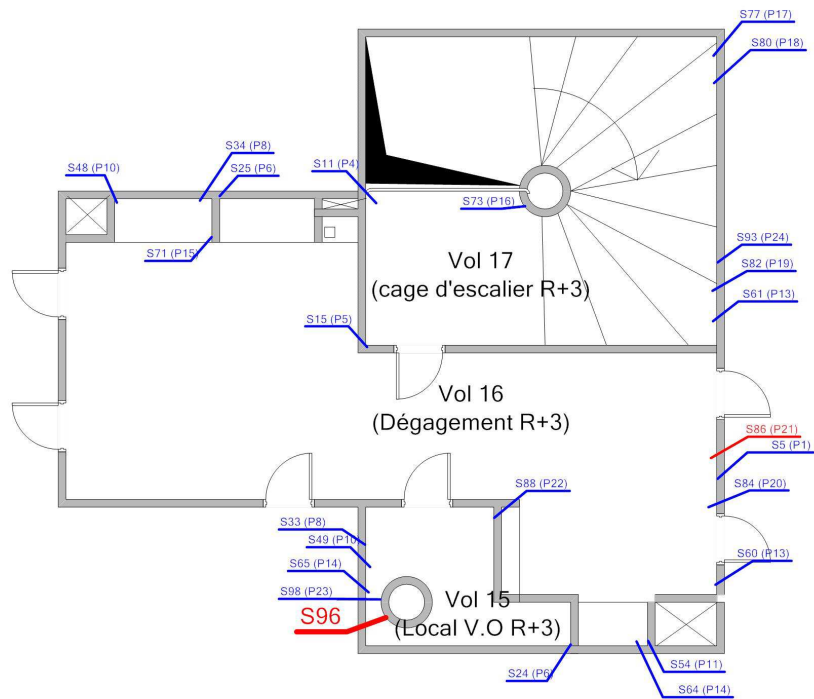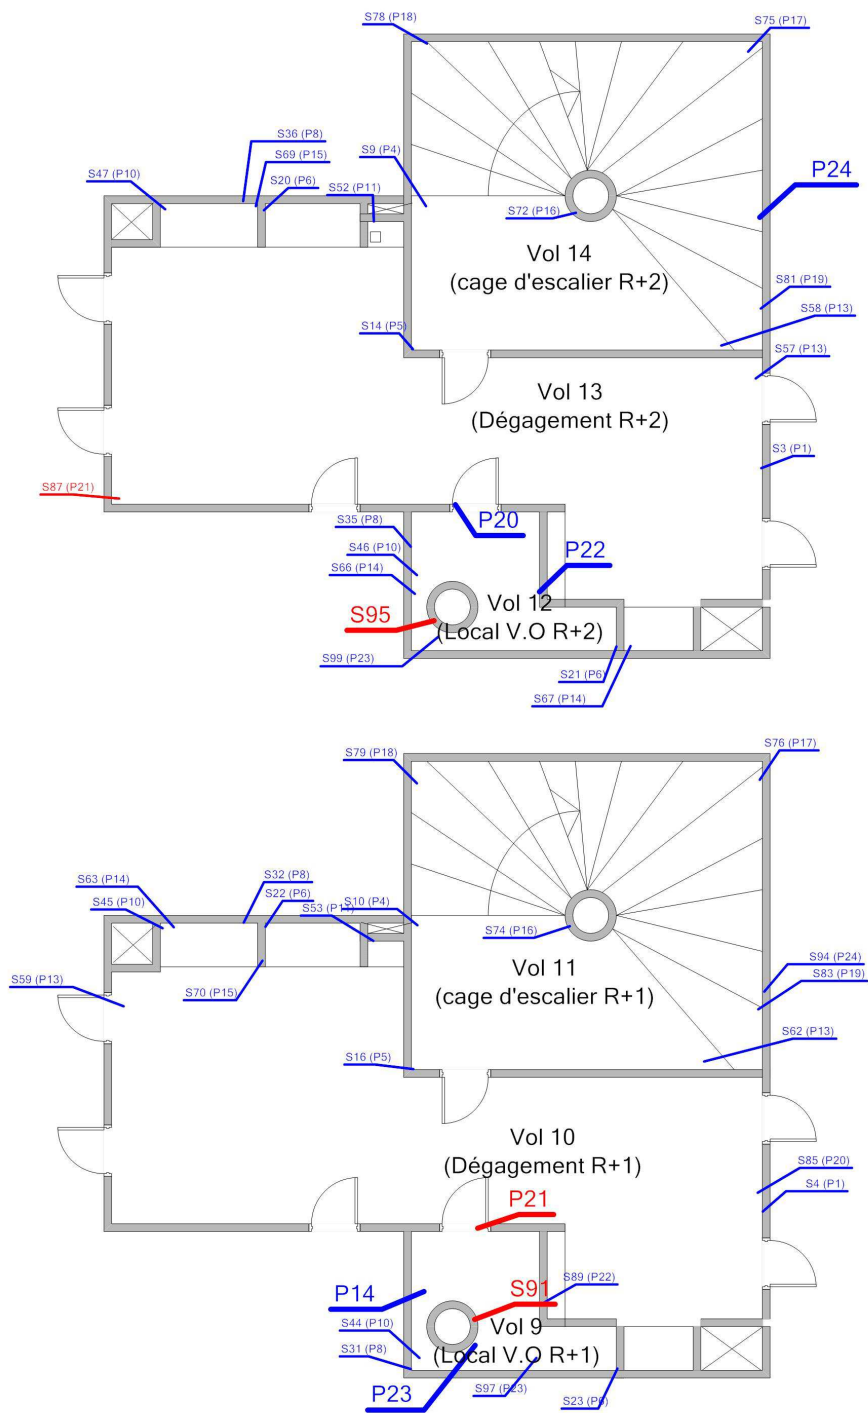


Adresse du bien
LA MAILLARDIERE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Date intervention
03/10/2016

Technicien intervenant
GARDENAT Ludovic

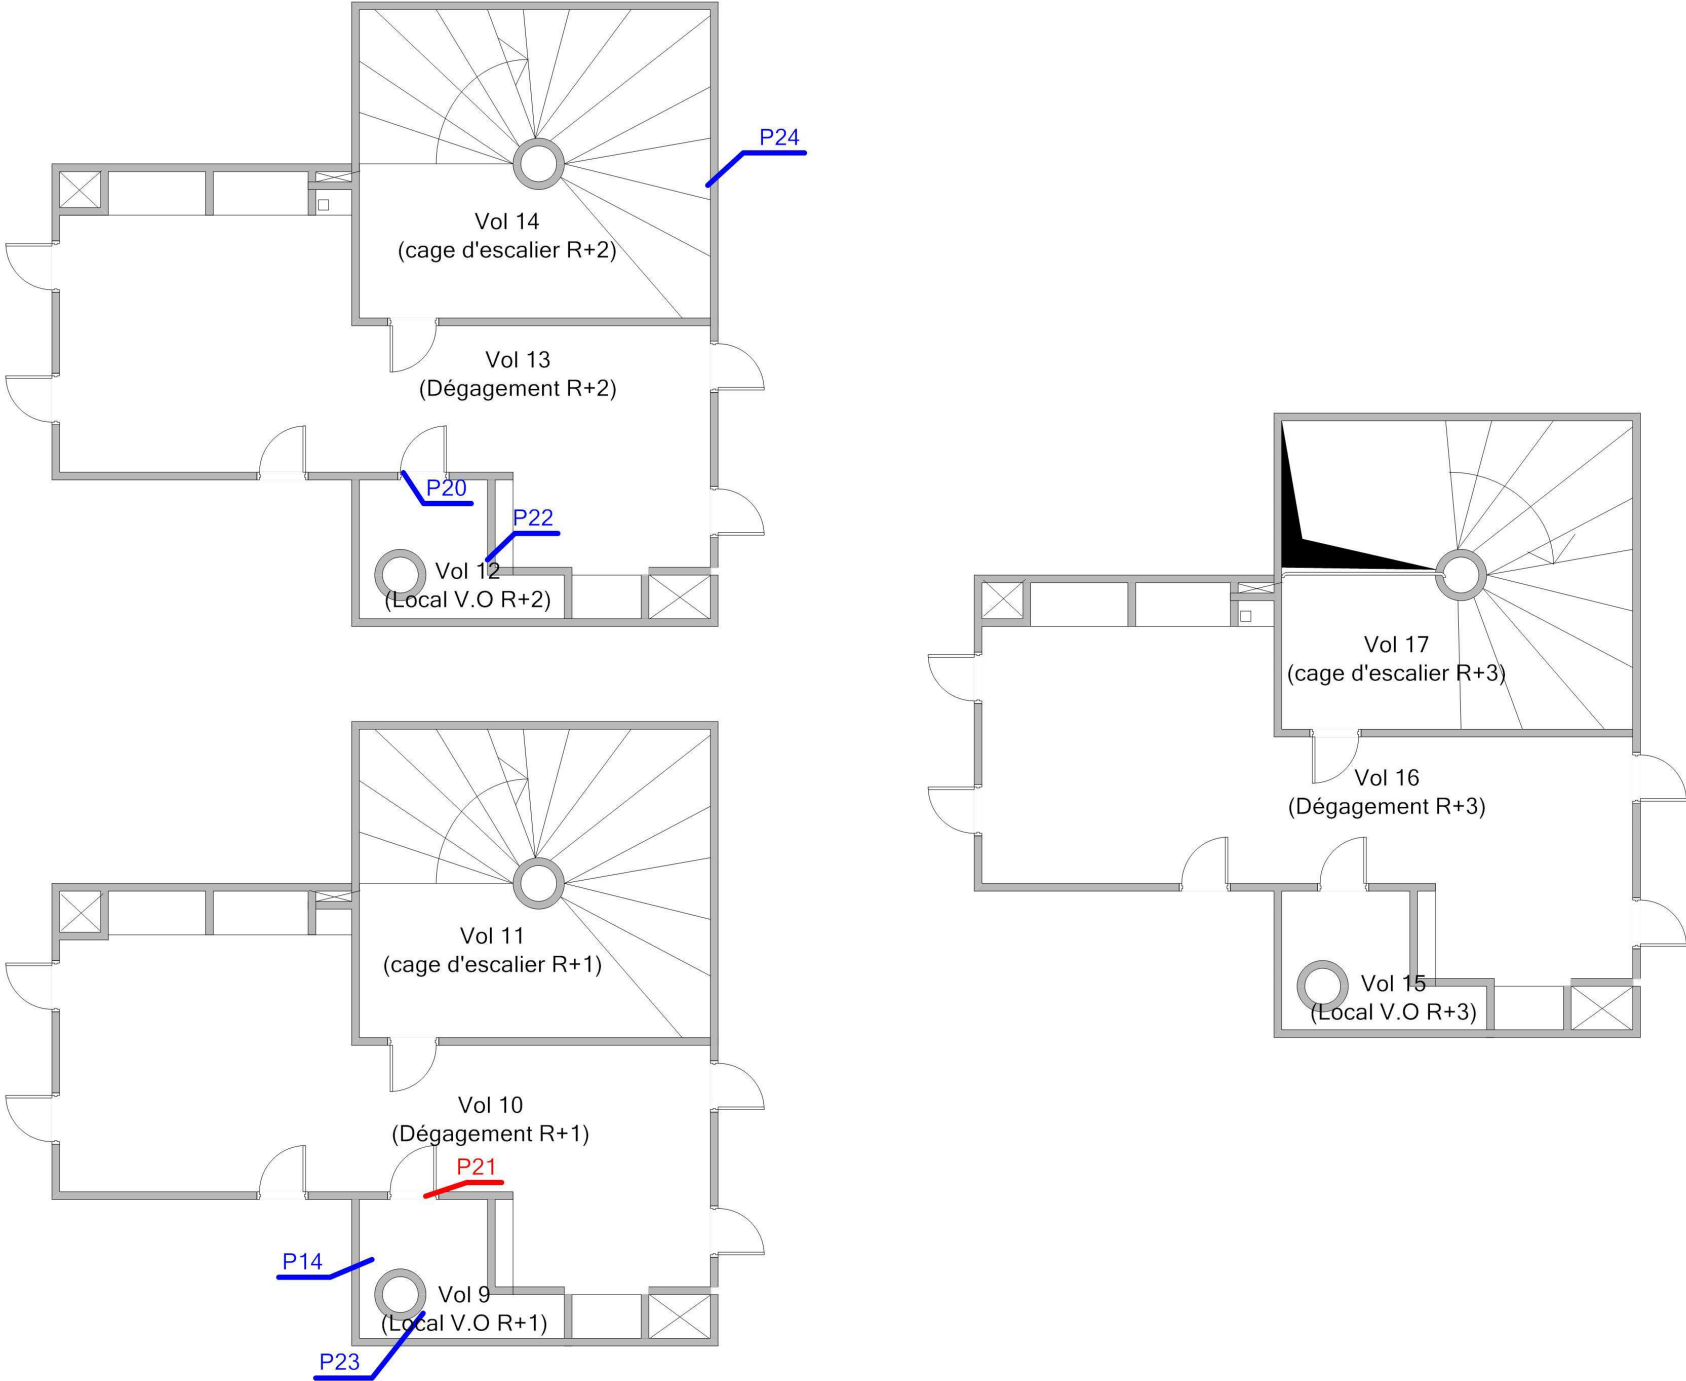ETAGE 1-2-3 - PLAN DES PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002OY000183
				Légende
				Technicien intervenant
Adresse du bien LA MAILLARDIERE 53200 CHATEAU GONTIER		Désignation Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	Date intervention 03/10/2016	GARDENAT Ludovic

ETAGE 1-2-3 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002OY000183

Légende




S91: Conduit en fibres-
ciment





S95: Conduit en fibres-
ciment



S96: Conduit en fibres-
ciment



P21 : Dalles plastiques
dure cassante grise +
colle bitumineuse noire

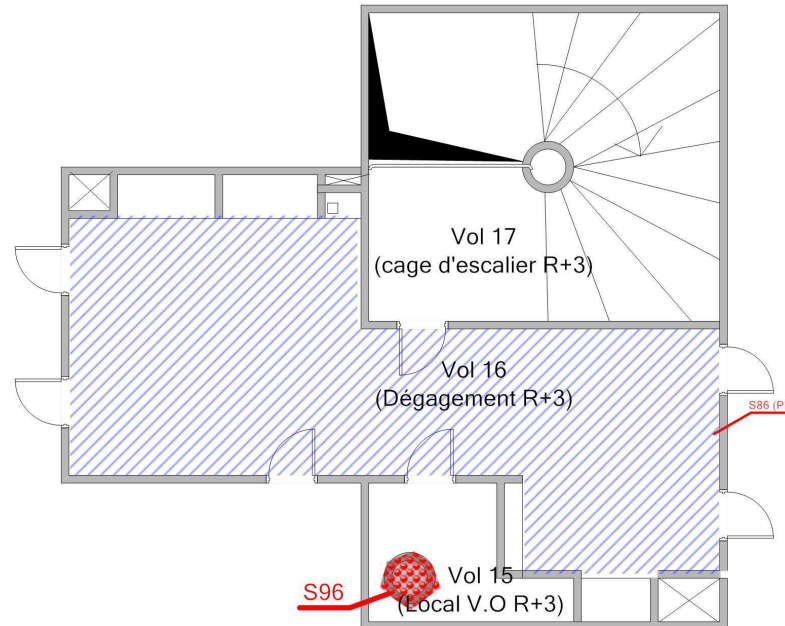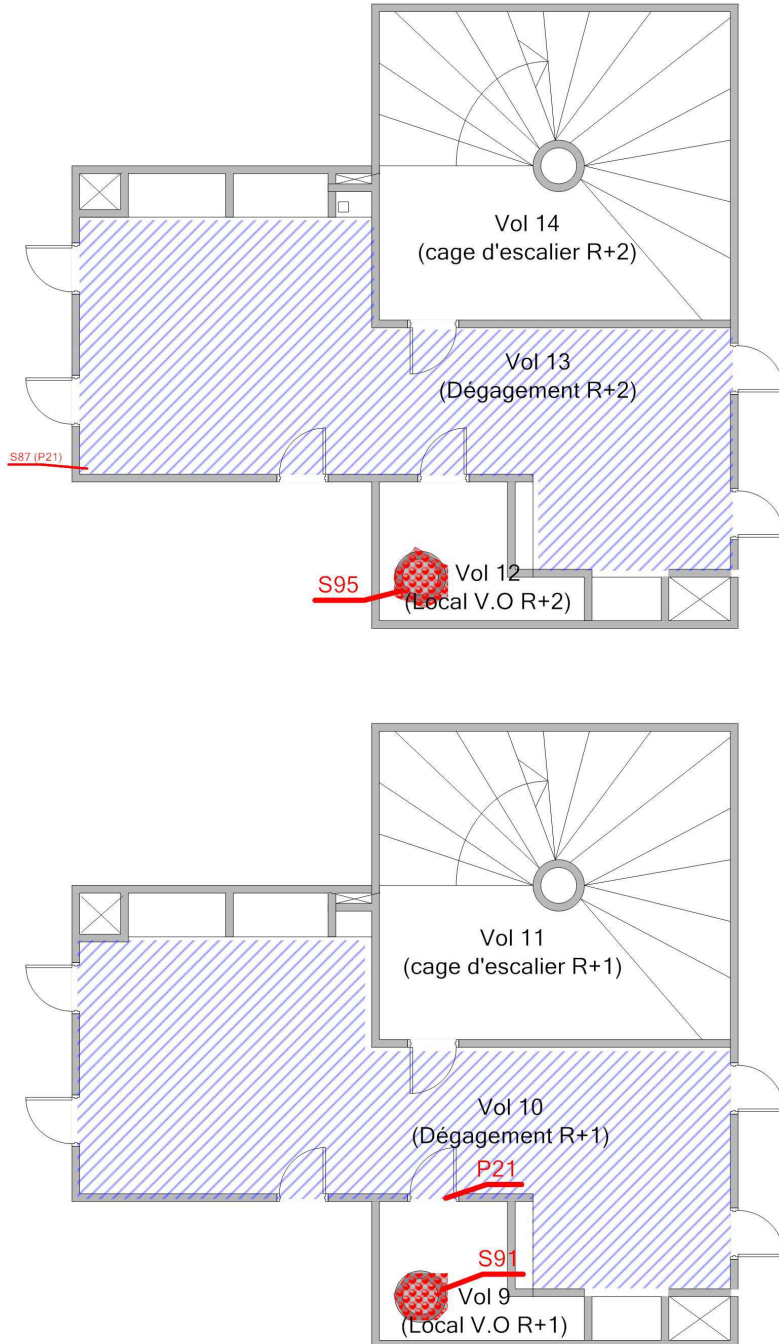

Adresse du bier

LA MAILLARDIERE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Date intervention

03/10/2016

Techniciens intervenant


GARDENAT Ludovic

ETAGE 1-2-3 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002OY000183

Légende

	P21 : Dalles plastiques dure cassante grise + colle bitumineuse noire
---	---

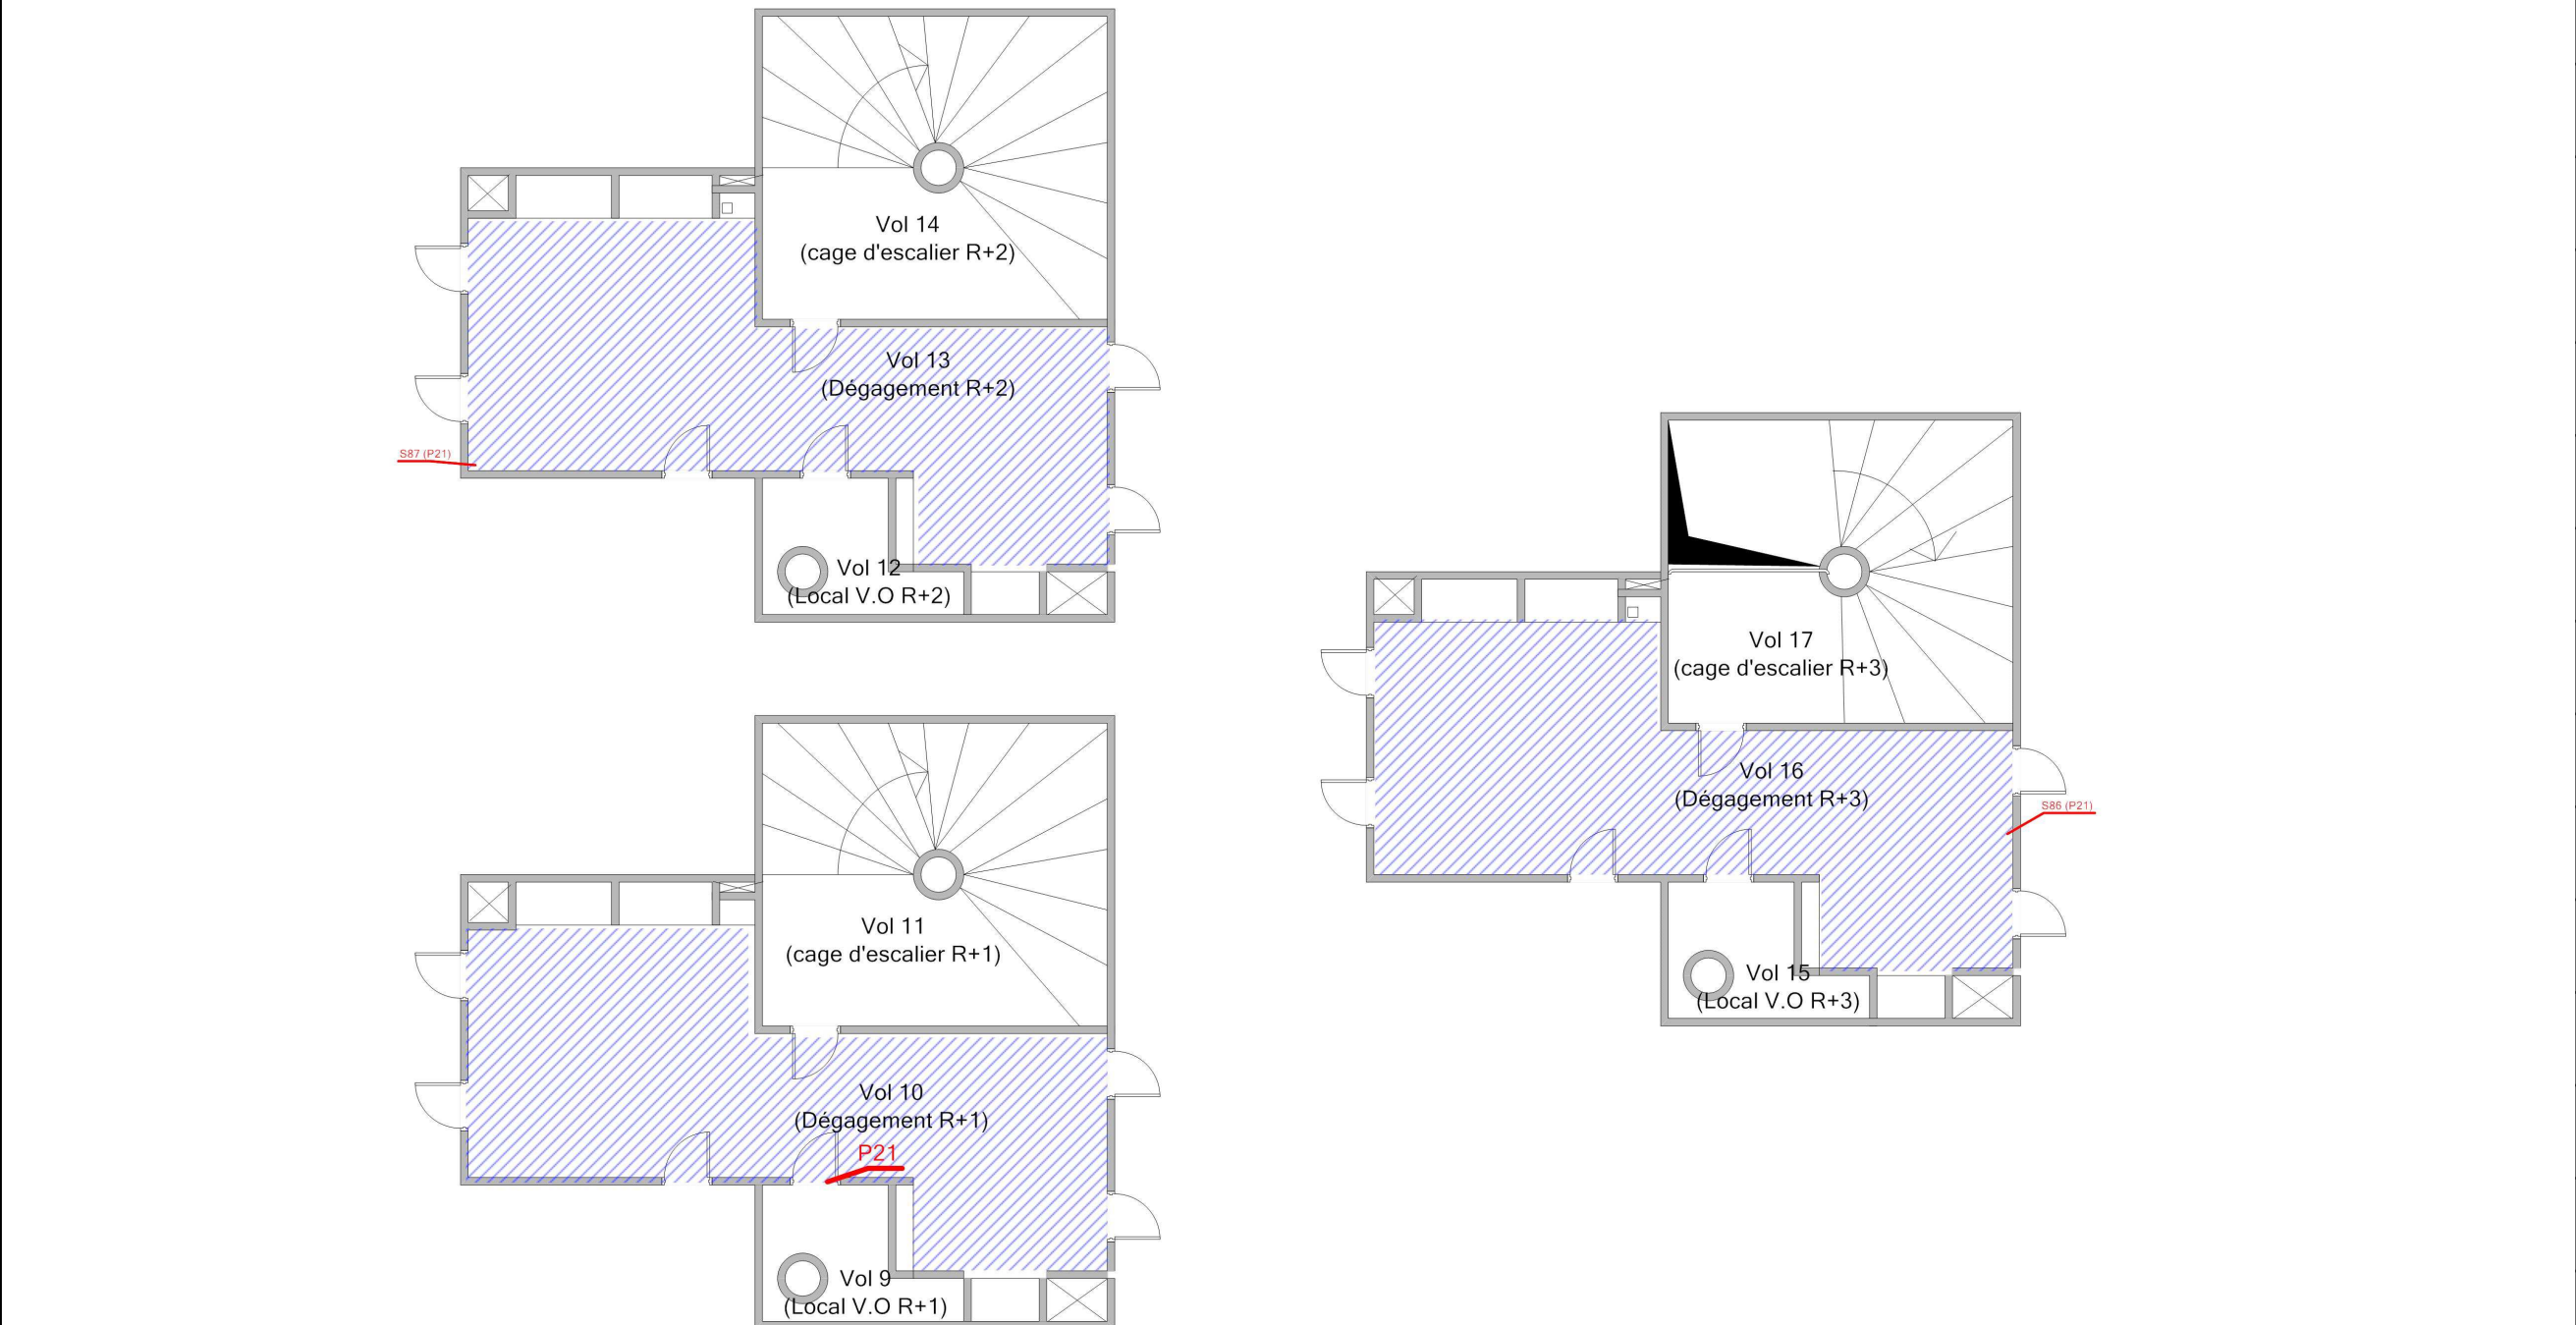

Adresse du bien
LA MAILLARDIERE 53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Date intervention
03/10/2016

Techniciens intervenant
GARDENAT Ludovic



AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 APE : 7120 Assurée par : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954

ETAGE 1-2-3 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002OY000183

Légende

	S91: Conduit en fibres-ciment
	S95: Conduit en fibres-ciment
	S96: Conduit en fibres-ciment

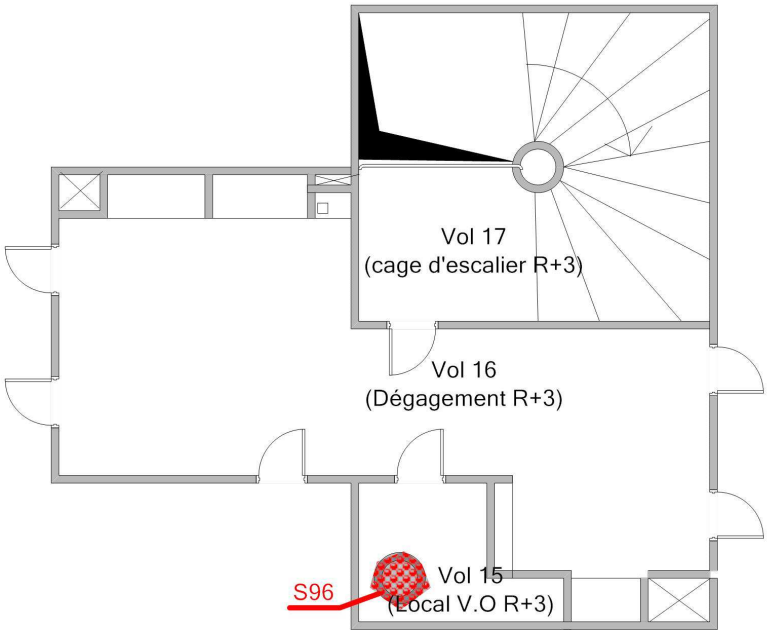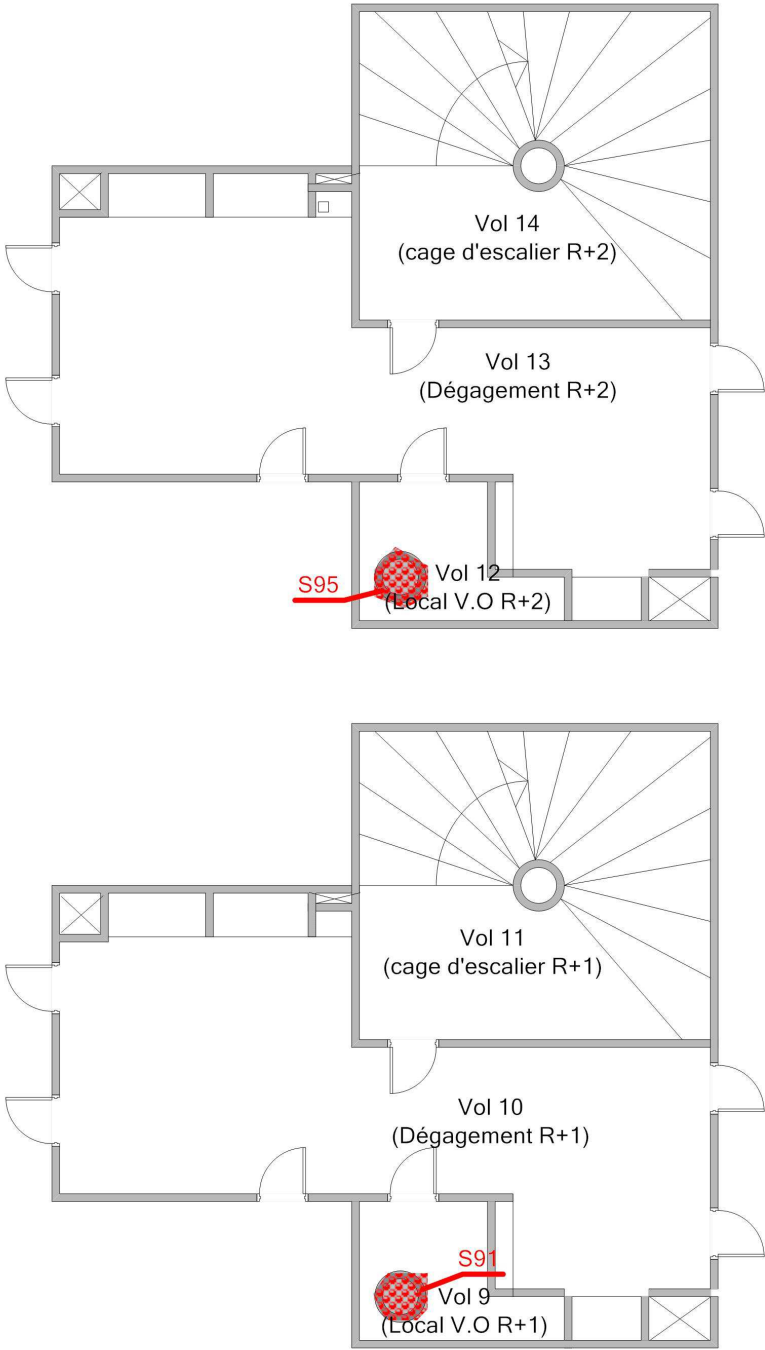


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA MAILLARDIERE 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	03/10/2016	GARDENAT Ludovic

PLAN MASSE + TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002OY000183

Légende

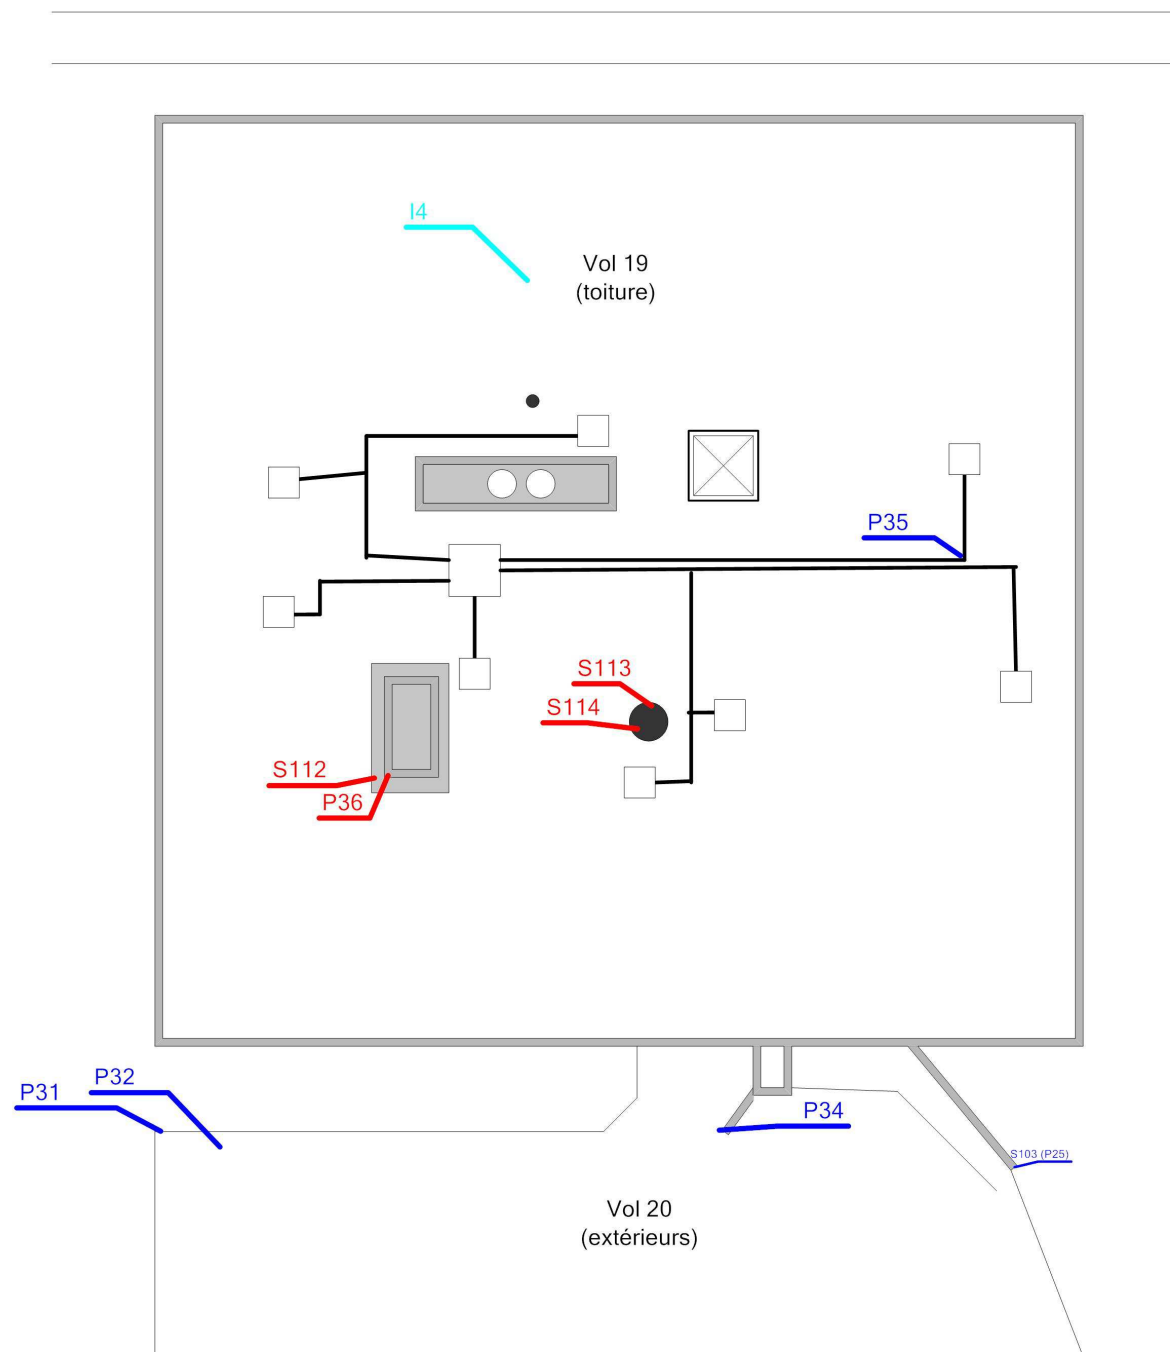[illegible]

LA MAILLARDIERE
53200 CHATEAU GONTIER

	Désignation
	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

	03/10/2016


Techniciens intervenant
GARDENAT Ludovic

PLAN MASSE + TOITURE - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002OY000183

Légende

	S112: Mitron
	P36 : Conduits de cheminée compact gris
	S114: Mitron
	S113: Conduit en fibres-ciment

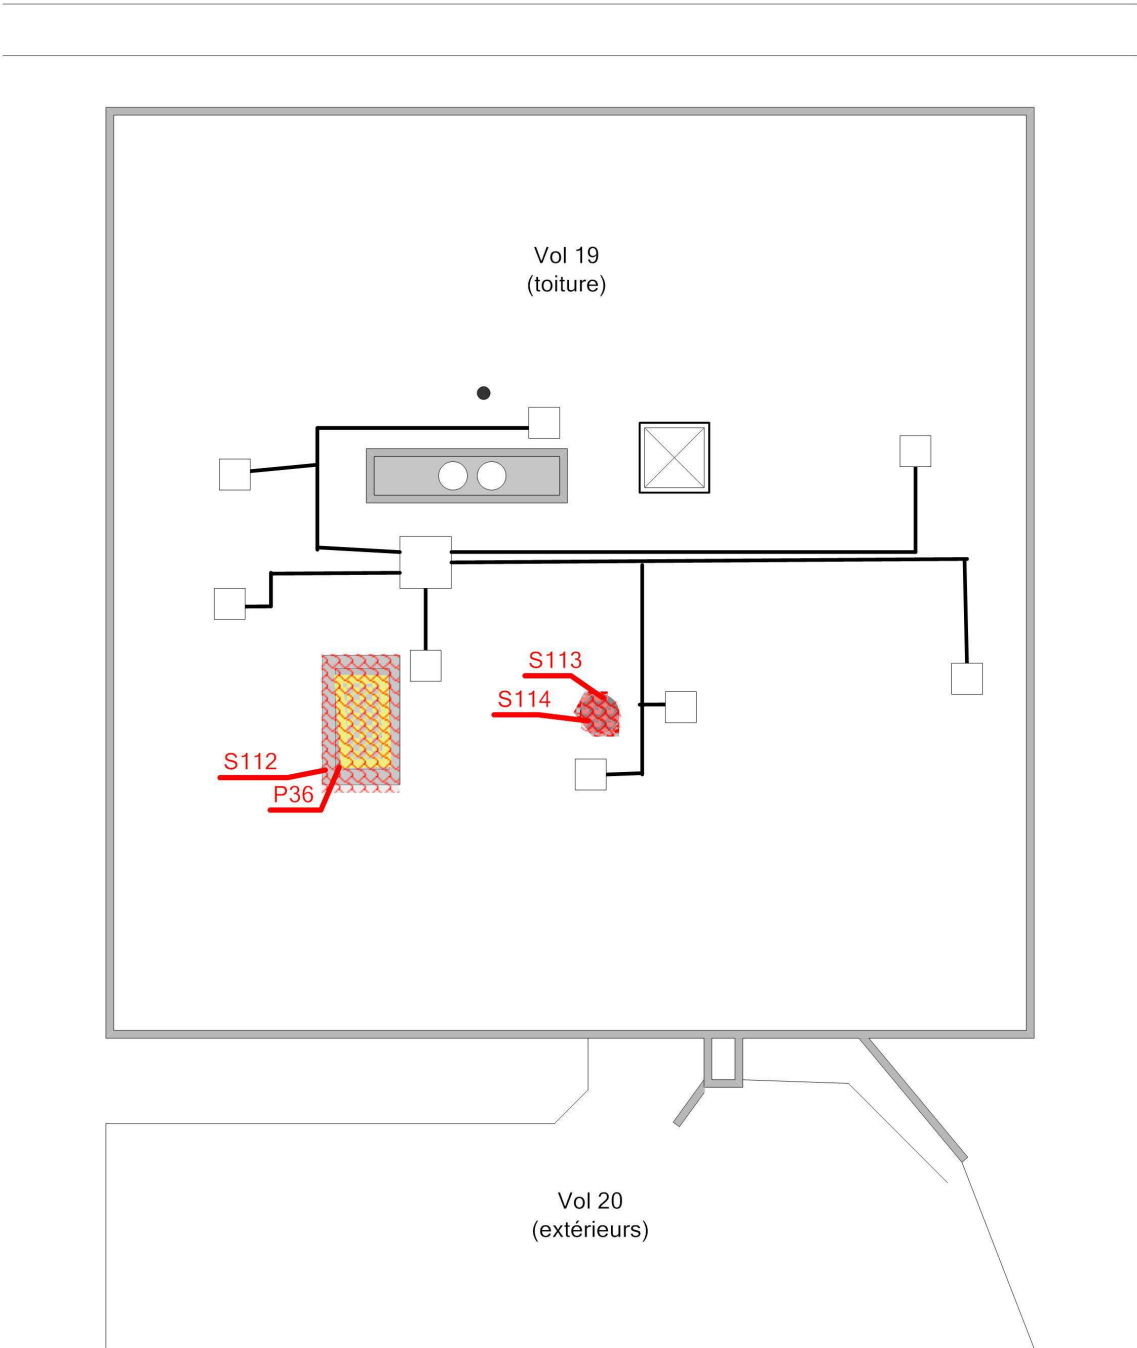

Adresse du bien
LA MAILLARDIERE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Date intervention
03/10/2016


Technicien intervenant
GARDENAT Ludovic

PLAN MASSE + TOITURE - MPCA TOITURE ET ÉTANCHÉITÉ

Référence:
002OY000183

Légende

	S112: Mitron
	P36 : Conduits de cheminée compact gris
	S114: Mitron

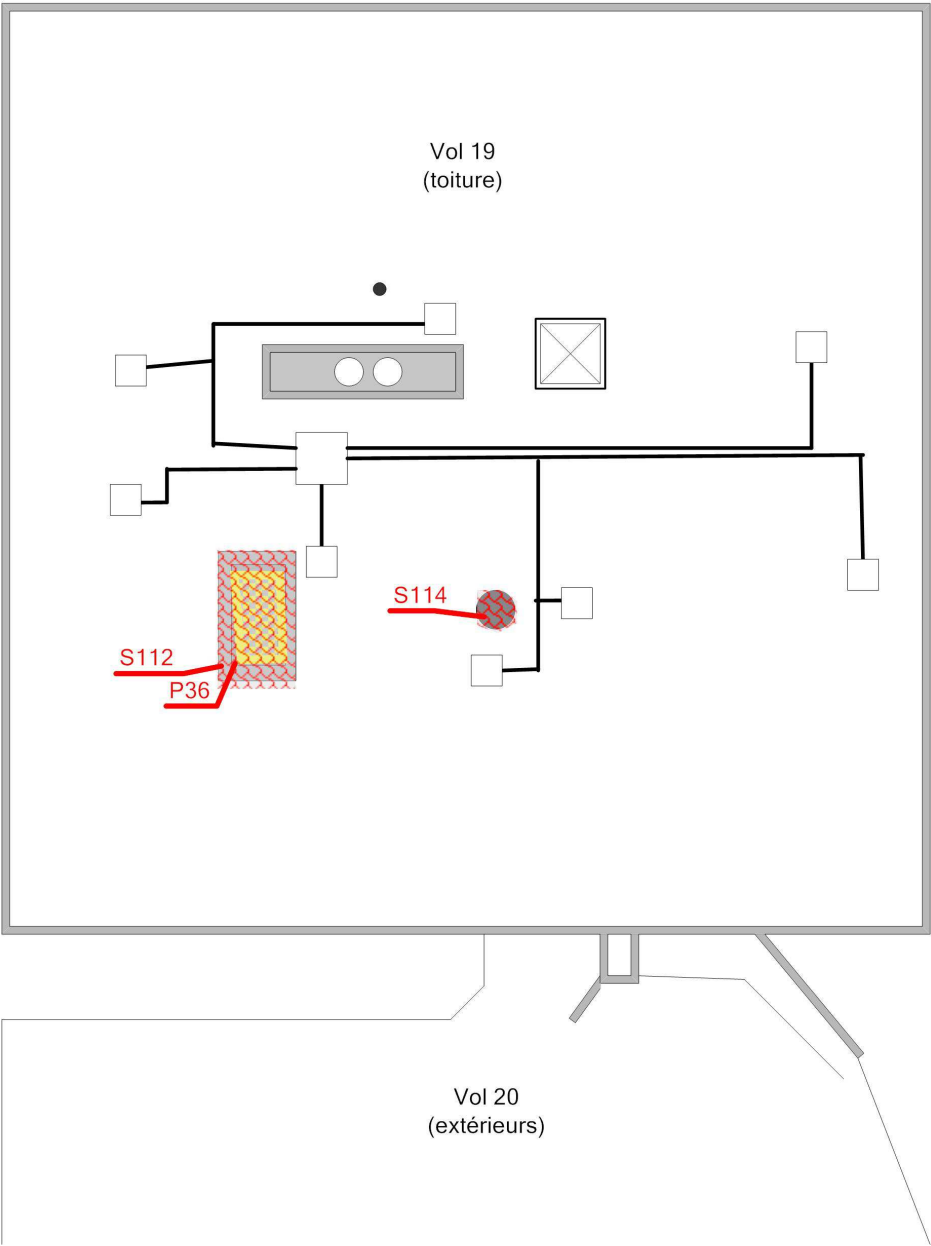

Adresse du bien

LA MAILLARDIERE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Date intervention

03/10/2016

Technicien intervenant

GARDENAT Ludovic




PLAN MASSE + TOITURE - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002OY000183

Légende



S113: Conduit en
fibres-ciment

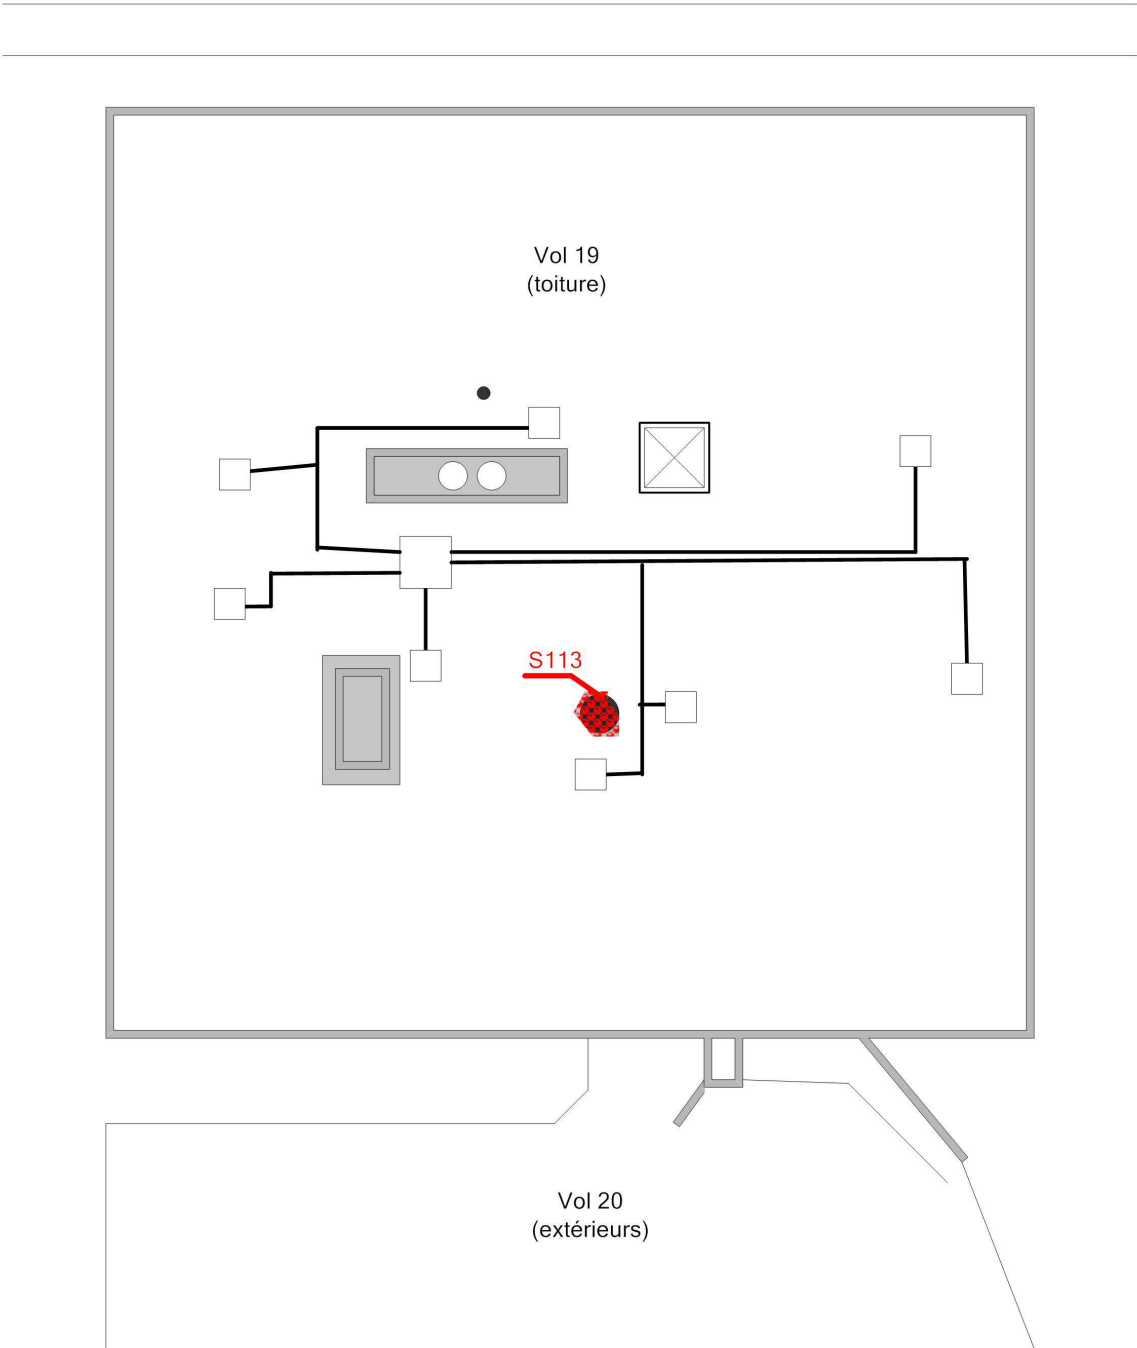

Adresse du bien

LA MAILLARDIERE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Date intervention

03/10/2016

Technicien intervenant

GARDENAT Ludovic

Légende

S Localisation d'un sondage négatif



Adresse du bien

LA MAILLARDIERE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Date intervention

03/10/2016

Technicien intervenant


GARDENAT Ludovic



PIGNON GAUCHE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002OY000183

Légende



Localisation d'un
prélèvement



Adresse du bien

LA MAILLARDIERE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages



Date intervention

03/10/2016

Technicien intervenant

GARDENAT Ludovic

Légende

	Localisation dun prélèvement
	Localisation dun sondage négatif



Adresse du bien

LA MAILLARDIERE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Date intervention

03/10/2016

Technicien intervenant

GARDENAT Ludovic



Légende

S Localisation dun sondage négatif



Adresse du bien

LA MAILLARDIERE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Date intervention

03/10/2016

Technicien intervenant

GARDENAT Ludovic

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002OY000183 n°14 - 1 (P14)	ETAGE 1-2-3 - Vol 9 (Local V.O R+1)	Prélevement négatif
002OY000183 n°14 - 2 (P14)	ETAGE 1-2-3 - Vol 9 (Local V.O R+1)	Prélevement négatif
002OY000183 n°24 - 1 (P24)	ETAGE 1-2-3 - Vol 14 (cage d'escalier R+2)	Prélevement négatif
002OY000183 n°24 - 2 (P24)	ETAGE 1-2-3 - Vol 14 (cage d'escalier R+2)	Prélevement négatif
002OY000183 n°20 - 1 (P20)	ETAGE 1-2-3 - Vol 13 (Dégagement R+2)	Prélevement négatif
002OY000183 n°20 - 2 (P20)	ETAGE 1-2-3 - Vol 13 (Dégagement R+2)	Prélevement négatif
002OY000183 n°21 - 1 (P21)	ETAGE 1-2-3 - Vol 10 (Dégagement R+1)	Prélevement positif
002OY000183 n°21 - 2 (P21)	ETAGE 1-2-3 - Vol 10 (Dégagement R+1)	Prélevement positif
002OY000183 n°22 - 1 (P22)	ETAGE 1-2-3 - Vol 12 (Local V.O R+2)	Prélevement négatif
002OY000183 n°22 - 2 (P22)	ETAGE 1-2-3 - Vol 12 (Local V.O R+2)	Prélevement négatif
S91 - 1 (A91)	ETAGE 1-2-3 - Vol 9 (Local V.O R+1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S95 - 1 (A95)	ETAGE 1-2-3 - Vol 12 (Local V.O R+2)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S96 - 1 (A96)	ETAGE 1-2-3 - Vol 15 (Local V.O R+3)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
002OY000183 n°29 - 1 (P29)	façade arrière - Vol 23 (façade arrière)	Prélevement négatif
002OY000183 n°29 - 2 (P29)	façade arrière - Vol 23 (façade arrière)	Prélevement négatif
002OY000183 n°30 - 1 (P30)	façade arrière - Vol 23 (façade arrière)	Prélevement négatif
002OY000183 n°30 - 2 (P30)	façade arrière - Vol 23 (façade arrière)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
S107 - 1 (A107)	façade avant - Vol 21 (façade avant)	Absence : pas d'amiante par nature

Référence	Localisation	Action
002OY000183 n°26 - 1 (P26)	pignon gauche - Vol 22 (pignon gauche)	Prélevement négatif
002OY000183 n°26 - 2 (P26)	pignon gauche - Vol 22 (pignon gauche)	Prélevement négatif
002OY000183 n°27 - 1 (P27)	pignon gauche - Vol 22 (pignon gauche)	Prélevement négatif
002OY000183 n°27 - 2 (P27)	pignon gauche - Vol 22 (pignon gauche)	Prélevement négatif
002OY000183 n°28 - 1 (P28)	pignon gauche - Vol 22 (pignon gauche)	Prélevement négatif
002OY000183 n°28 - 2 (P28)	pignon gauche - Vol 22 (pignon gauche)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002OY000183 n°31 - 1 (P31)	plan masse + toiture - Vol 20 (extérieurs)	Prélevement négatif
002OY000183 n°31 - 2 (P31)	plan masse + toiture - Vol 20 (extérieurs)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002OY000183 n°32 - 1 (P32)	plan masse + toiture - Vol 19 (toiture)	Prélevement négatif
002OY000183 n°32 - 2 (P32)	plan masse + toiture - Vol 19 (toiture)	Prélevement négatif
002OY000183 n°34 - 1 (P34)	plan masse + toiture - Vol 20 (extérieurs)	Prélevement négatif
002OY000183 n°34 - 2 (P34)	plan masse + toiture - Vol 20 (extérieurs)	Prélevement négatif
	plan masse + toiture - Vol 19 (toiture)	I4
	plan masse + toiture - Vol 19 (toiture)	I4
002OY000183 n°35 - 1 (P35)	plan masse + toiture - Vol 19 (toiture)	Prélevement négatif
002OY000183 n°35 - 2 (P35)	plan masse + toiture - Vol 19 (toiture)	Prélevement négatif
002OY000183 n°36 - 1 (P36)	plan masse + toiture - Vol 19 (toiture)	Prélevement positif
002OY000183 n°36 - 2 (P36)	plan masse + toiture - Vol 19 (toiture)	Prélevement positif
S112 - 1 (A112)	plan masse + toiture - Vol 19 (toiture)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S113 - 1 (A113)	plan masse + toiture - Vol 19 (toiture)	Présence sur présentation de documents
S114 - 1 (A114)	plan masse + toiture - Vol 19 (toiture)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
002OY000183 n°1 - 1 (P1)	RDC - Vol 3 (Dégagement RDC)	Prélevement négatif
002OY000183 n°1 - 2 (P1)	RDC - Vol 3 (Dégagement RDC)	Prélevement négatif
002OY000183 n°2 - 1 (P2)	RDC - Vol 3 (Dégagement RDC)	Prélevement négatif
002OY000183 n°2 - 2 (P2)	RDC - Vol 3 (Dégagement RDC)	Prélevement négatif
002OY000183 n°3 - 1 (P3)	RDC - Vol 7 (Hall d'entrée)	Prélevement positif
002OY000183 n°3 - 2 (P3)	RDC - Vol 7 (Hall d'entrée)	Prélevement positif
002OY000183 n°4 - 1 (P4)	RDC - Vol 4 (cage d'escalier RDC)	Prélevement négatif
002OY000183 n°4 - 2 (P4)	RDC - Vol 4 (cage d'escalier RDC)	Prélevement négatif
002OY000183 n°5 - 1 (P5)	RDC - Vol 4 (cage d'escalier RDC)	Prélevement négatif
002OY000183 n°5 - 2 (P5)	RDC - Vol 4 (cage d'escalier RDC)	Prélevement négatif
002OY000183 n°6 - 1 (P6)	RDC - Vol 6 (Local à vélo)	Prélevement négatif
002OY000183 n°6 - 2 (P6)	RDC - Vol 6 (Local à vélo)	Prélevement négatif
002OY000183 n°7 - 1 (P7)	RDC - Vol 5 (Local commun)	Prélevement négatif
002OY000183 n°7 - 2 (P7)	RDC - Vol 5 (Local commun)	Prélevement négatif
002OY000183 n°8 - 1 (P8)	RDC - Vol 5 (Local commun)	Prélevement négatif
002OY000183 n°8 - 2 (P8)	RDC - Vol 5 (Local commun)	Prélevement négatif
002OY000183 n°9 - 1 (P9)	RDC - Vol 6 (Local à vélo)	Prélevement positif
002OY000183 n°9 - 2 (P9)	RDC - Vol 6 (Local à vélo)	Prélevement positif
002OY000183 n°10 - 1 (P10)	RDC - Vol 6 (Local à vélo)	Prélevement négatif
002OY000183 n°10 - 2 (P10)	RDC - Vol 6 (Local à vélo)	Prélevement négatif
	RDC - Vol 6 (Local à vélo)	I1

Référence	Localisation	Action
002OY000183 n°11 - 1 (P11)	RDC - Vol 3 (Dégagement RDC)	Prélevement négatif
002OY000183 n°11 - 2 (P11)	RDC - Vol 3 (Dégagement RDC)	Prélevement négatif
002OY000183 n°12 - 1 (P12)	RDC - Vol 2 (Local V.O RDC)	Prélevement négatif
002OY000183 n°12 - 2 (P12)	RDC - Vol 2 (Local V.O RDC)	Prélevement négatif
S55 - 1 (A55)	RDC - Vol 2 (Local V.O RDC)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
	RDC - Vol 1 (Local poubelle)	I2
002OY000183 n°13 - 1 (P13)	RDC - Vol 3 (Dégagement RDC)	Prélevement négatif
002OY000183 n°13 - 2 (P13)	RDC - Vol 3 (Dégagement RDC)	Prélevement négatif
	RDC - Vol 3 (Dégagement RDC)	I3
002OY000183 n°15 - 1 (P15)	RDC - Vol 3 (Dégagement RDC)	Prélevement négatif
002OY000183 n°15 - 2 (P15)	RDC - Vol 3 (Dégagement RDC)	Prélevement négatif
002OY000183 n°16 - 1 (P16)	RDC - Vol 4 (cage d'escalier RDC)	Prélevement négatif
002OY000183 n°16 - 2 (P16)	RDC - Vol 4 (cage d'escalier RDC)	Prélevement négatif
002OY000183 n°17 - 1 (P17)	RDC - Vol 4 (cage d'escalier RDC)	Prélevement négatif
002OY000183 n°17 - 2 (P17)	RDC - Vol 4 (cage d'escalier RDC)	Prélevement négatif
002OY000183 n°18 - 1 (P18)	RDC - Vol 4 (cage d'escalier RDC)	Prélevement négatif
002OY000183 n°18 - 2 (P18)	RDC - Vol 4 (cage d'escalier RDC)	Prélevement négatif
002OY000183 n°19 - 1 (P19)	RDC - Vol 4 (cage d'escalier RDC)	Prélevement négatif
002OY000183 n°19 - 2 (P19)	RDC - Vol 4 (cage d'escalier RDC)	Prélevement négatif
002OY000183 n°25 - 1 (P25)	RDC - Vol 8 (Entrée)	Prélevement négatif
002OY000183 n°25 - 2 (P25)	RDC - Vol 8 (Entrée)	Prélevement négatif
002OY000183 n°33 - 1 (P33)	RDC - Vol 7 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002OY000183 n°33 - 2 (P33)	RDC - Vol 7 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif

002OY000183 n°1 - 1 (P1)



002OY000183 n°1 - 2 (P1)



002OY000183 n°2 - 1 (P2)



002OY000183 n°2 - 2 (P2)



002OY000183 n°3 - 1 (P3)



002OY000183 n°3 - 2 (P3)



002OY000183 n°4 - 1 (P4)



002OY000183 n°4 - 2 (P4)



002OY000183 n°5 - 1 (P5)



002OY000183 n°5 - 2 (P5)



002OY000183 n°6 - 1 (P6)



002OY000183 n°6 - 2 (P6)



002OY000183 n°7 - 1 (P7)




002OY000183 n°7 - 2 (P7)



002OY000183 n°8 - 1 (P8)



002OY000183 n°8 - 2 (P8)

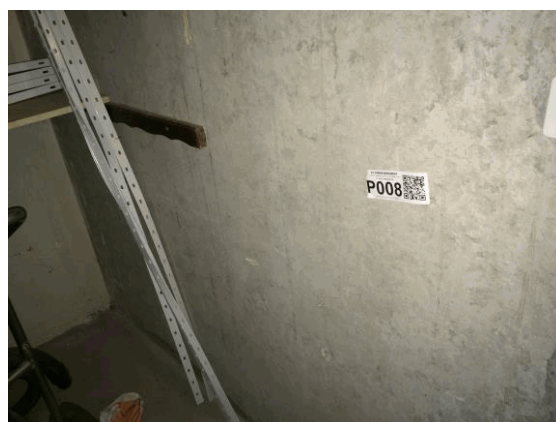

002OY000183 n°9 - 1 (P9)




002OY000183 n°9 - 2 (P9)



002OY000183 n°10 - 1 (P10)



002OY000183 n°10 - 2 (P10)

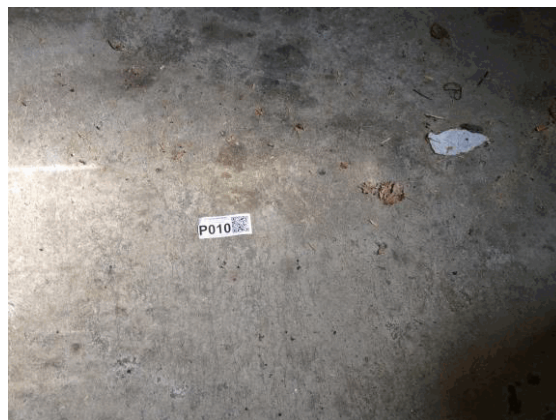

I1 - 1



002OY000183 n°11 - 1 (P11)



002OY000183 n°11 - 2 (P11)



002OY000183 n°12 - 1 (P12)



002OY000183 n°12 - 2 (P12)



S55 - 1 (A55)



I2 - 1



002OY000183 n°13 - 1 (P13)



002OY000183 n°13 - 2 (P13)



002OY000183 n°14 - 1 (P14)



002OY000183 n°14 - 2 (P14)



I3 - 1



002OY000183 n°15 - 1 (P15)



002OY000183 n°15 - 2 (P15)



002OY000183 n°16 - 1 (P16)



002OY000183 n°16 - 2 (P16)



002OY000183 n°17 - 1 (P17)



002OY000183 n°17 - 2 (P17)



002OY000183 n°18 - 1 (P18)



002OY000183 n°18 - 2 (P18)



002OY000183 n°19 - 1 (P19)



002OY000183 n°19 - 2 (P19)



002OY000183 n°24 - 1 (P24)



002OY000183 n°24 - 2 (P24)



002OY000183 n°20 - 1 (P20)



002OY000183 n°20 - 2 (P20)



002OY000183 n°21 - 1 (P21)




002OY000183 n°21 - 2 (P21)



002OY000183 n°22 - 1 (P22)



002OY000183 n°22 - 2 (P22)

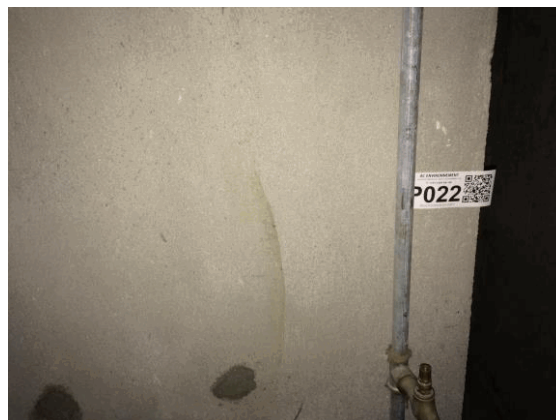

S91 - 1 (A91)



S95 - 1 (A95)



S96 - 1 (A96)



002OY000183 n°25 - 1 (P25)



002OY000183 n°25 - 2 (P25)



002OY000183 n°26 - 1 (P26)



002OY000183 n°26 - 2 (P26)



002OY000183 n°27 - 1 (P27)



002OY000183 n°27 - 2 (P27)



S107 - 1 (A107)



002OY000183 n°28 - 1 (P28)



002OY000183 n°28 - 2 (P28)



002OY000183 n°29 - 1 (P29)



002OY000183 n°29 - 2 (P29)



002OY000183 n°30 - 1 (P30)



002OY000183 n°30 - 2 (P30)



002OY000183 n°31 - 1 (P31)



002OY000183 n°31 - 2 (P31)



002OY000183 n°32 - 1 (P32)



002OY000183 n°32 - 2 (P32)




002OY000183 n°34 - 1 (P34)



002OY000183 n°34 - 2 (P34)



002OY000183 n°33 - 1 (P33)

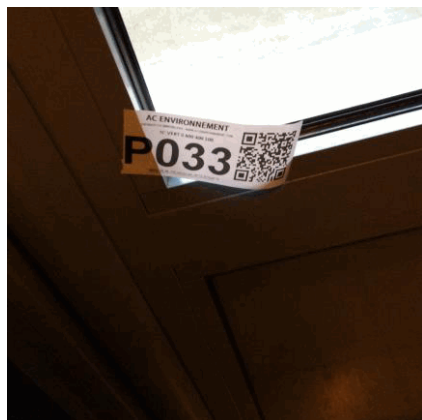

002OY000183 n°33 - 2 (P33)



I4 - 1



I4 - 2



002OY000183 n°35 - 1 (P35)




002OY000183 n°35 - 2 (P35)



002OY000183 n°36 - 1 (P36)



002OY000183 n°36 - 2 (P36)

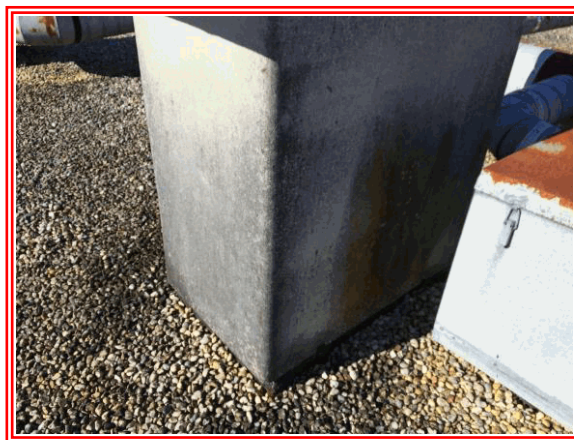

S112 - 1 (A112)



S113 - 1 (A113)



S114 - 1 (A114)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable - Peinture pailleté multicolor -	RDC - Vol 3 (Dégagement RDC)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable - Porteur (enduit plâtreux + peinture bleue sur peinture pailleté) -	RDC - Vol 3 (Dégagement RDC)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + matériau beige en vrac non séparable + peinture non séparable - plafond placo -	RDC - Vol 7 (Hall d'entrée)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable - Colle carrelage épaisse grise -	RDC - Vol 4 (cage d'escalier RDC)	
P5	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise avec poussières + matériau beige en faible quantité non séparable - marbré beiges -	RDC - Vol 4 (cage d'escalier RDC)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac hétérogène - joint d'assemblage de parpaings -	RDC - Vol 6 (Local à velo)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris hétérogène + matériau blanc en faible quantité non séparable - Enduit rebouchage porte -	RDC - Vol 5 (Local commun)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac hétérogène - Enduit débulage béton banché brut -	RDC - Vol 5 (Local commun)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + matériau plâtreux beige avec couche en papier non séparable - doublage placoplatre -	RDC - Vol 6 (Local à velo)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène + peintures multiples - grise -	RDC - Vol 6 (Local à velo)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable - Enduit platre sur murs -	RDC - Vol 3 (Dégagement RDC)	

P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture - enduits de lissage + peinture -	RDC - Vol 2 (Local V.O RDC)	
P13	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux beige en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable - plafond dur (Enduit plâtreux + peinture gouttelé blanche) -	RDC - Vol 3 (Dégagement RDC)	
P14	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture - Plafond brut -	ETAGE 1-2-3 - Vol 9 (Local V.O R+1)	
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac - Obturation des réservations dans parpaing pour tuyauterie -	RDC - Vol 3 (Dégagement RDC)	
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux beige en vrac + matériau gris en vrac + peinture - Enduit autour poteaux rond = peinture gouttelé verte claire -	RDC - Vol 4 (cage d'escalier RDC)	
P17	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit compact beige hétérogène + enduit compact gris + peintures multiples - Enduit platre et enduit ciment + peinture gouttelé blanche sous face escalier -	RDC - Vol 4 (cage d'escalier RDC)	
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise + peintures multiples - colle plaque marbre escalier -	RDC - Vol 4 (cage d'escalier RDC)	
P19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact beige hétérogène + matériau compact gris + peintures multiples - Enduit ciment + peinture -	RDC - Vol 4 (cage d'escalier RDC)	
P20	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris + matériau gris hétérogène non séparable - gris d'origine -	ETAGE 1-2-3 - Vol 13 (Dégagement R+2)	
P21	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante grise + colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable - Grise marbré noire + colle noire -	ETAGE 1-2-3 - Vol 10 (Dégagement R+1)	
P22	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris hétérogène - enduits ciment gratté brut -	ETAGE 1-2-3 - Vol 12 (Local V.O R+2)	
P23	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac - -	ETAGE 1-2-3 - Vol 9 (Local V.O R+1)	
P24	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable - Enduit plâtreux + peinture gouttelé vert claire (cage escalier) -	ETAGE 1-2-3 - Vol 14 (cage d'escalier R+2)	

P25	Façades	Murs	Enduit compact gris hétérogène + peintures multiples - Gris + peinture épaisse bleu -	RDC - Vol 8 (Entrée)	
P26	Façades	Bardages	Mousse grise avec poussières + matériau gris en vrac non séparable + peinture - souple gris -	pignon gauche - Vol 22 (pignon gauche)	
P27	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple blanc avec poussières + peinture en faible quantité non séparable - Entre menuiserie et façade / entre couverture et façade -	pignon gauche - Vol 22 (pignon gauche)	
P28	Façades	Bardages	Colle beige en vrac + matériau gris en vrac non séparable - -	pignon gauche - Vol 22 (pignon gauche)	
P29	Façades	Murs	Enduit compact gris + peinture - Gris + peinture épaisse beige -	façade arrière - Vol 23 (façade arrière)	
P30	Façades	Murs	Enduit compact gris hétérogène + matériau gris non séparable + peinture - Enduit soubassement -	façade arrière - Vol 23 (façade arrière)	
P31	Voies et réseaux divers	bordures	Matériau compact gris avec poussières + matériau marron en vrac non séparable - -	plan masse + toiture - Vol 20 (extérieurs)	
P32	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3 - -	plan masse + toiture - Vol 19 (toiture)	
P33	Parois verticales intérieures et enduits	Porte d'entrée	Matériau souple noir avec poussières - -	RDC - Vol 7 (Hall d'entrée)	
P34	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène - rampe d'accès -	plan masse + toiture - Vol 20 (extérieurs)	
P35	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Matériau souple noir avec couche d'aluminium + colle polymère incolore avec poussières non séparable + peinture - -	plan masse + toiture - Vol 19 (toiture)	
P36	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Matériau compact gris avec fibres visibles - gris -	plan masse + toiture - Vol 19 (toiture)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-33937 EN DATE DU 21/10/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-104543
Echantillon ITGA : IT071610-33937
Reçu au laboratoire le : 18/10/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000183
Dossier client	_0015500003_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002OY000183001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Peinture décoratives / Vol 3 (Dégagement RDC)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Bois aggloméré en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META le 21/10/2016	Amiante non détecté	---	1
Bois aggloméré en vrac	Non analysé			

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-33938 EN DATE DU 21/10/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-104543
Echantillon ITGA : IT071610-33938
Reçu au laboratoire le : 18/10/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000183
Dossier client	_0015500003_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002OY000183002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 3 (Dégagement RDC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META le 21/10/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-33939 EN DATE DU 21/10/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-104543
Echantillon ITGA : IT071610-33939
Reçu au laboratoire le : 18/10/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000183
Dossier client	_0015500003_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002OY000183003 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques / Vol 7 (Hall d'entrée)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier / Matériau beige en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + matériau beige en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 21/10/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-33940 EN DATE DU 21/10/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-104543
Echantillon ITGA : IT071610-33940
Reçu au laboratoire le : 18/10/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000183
Dossier client	_0015500003_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002OY000183004 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 4 (cage d'escalier RDC)
Description ITGA	Colle beige / Couche plâtrée blanche / Matériau gris en faible quantité / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige + couche plâtrée blanche non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	META le 21/10/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-33941 EN DATE DU 21/10/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-104543
Echantillon ITGA : IT071610-33941
Reçu au laboratoire le : 18/10/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000183
Dossier client	_0015500003_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002OY000183005 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 4 (cage d'escalier RDC)
Description ITGA	Colle grise avec poussières / Matériau beige en faible quantité / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle grise avec poussières + matériau beige en faible quantité non séparable	META le 21/10/2016	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-33942 EN DATE DU 21/10/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-104543
Echantillon ITGA : IT071610-33942
Reçu au laboratoire le : 18/10/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000183
Dossier client	_0015500003_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002OY000183006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 6 (Local à velo)
Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac hétérogène	META le 21/10/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-33943 EN DATE DU 21/10/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-104543
Echantillon ITGA : IT071610-33943
Reçu au laboratoire le : 18/10/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000183
Dossier client	_0015500003_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002OY000183007 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 5 (Local commun)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène / Matériau blanc en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris hétérogène + matériau blanc en faible quantité non séparable	META le 21/10/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-33944 EN DATE DU 21/10/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-104543
Echantillon ITGA : IT071610-33944
Reçu au laboratoire le : 18/10/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000183
Dossier client	_0015500003_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002OY000183008 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 5 (Local commun)
Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac hétérogène	META le 21/10/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-33945 EN DATE DU 21/10/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-104543
Echantillon ITGA : IT071610-33945
Reçu au laboratoire le : 18/10/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000183
Dossier client	_0015500003_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002OY000183009 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 6 (Local à vélo)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Matériau plâtreux beige avec couche en papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + matériau plâtreux beige avec couche en papier non séparable	META le 21/10/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-33946 EN DATE DU 21/10/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-104543
Echantillon ITGA : IT071610-33946
Reçu au laboratoire le : 18/10/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000183
Dossier client	_0015500003_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002OY000183010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 6 (Local à velo)
Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau compact gris hétérogène + peintures multiples	META le 21/10/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-33947 EN DATE DU 21/10/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-104543
Echantillon ITGA : IT071610-33947
Reçu au laboratoire le : 18/10/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000183
Dossier client	_0015500003_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002OY000183011 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 3 (Dégagement RDC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	META le 21/10/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-33948 EN DATE DU 21/10/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-104543
Echantillon ITGA : IT071610-33948
Reçu au laboratoire le : 18/10/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000183
Dossier client	_0015500003_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002OY000183012 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 2 (Local V.O RDC)
Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac hétérogène + peinture	META le 21/10/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-33949 EN DATE DU 21/10/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-104543
Echantillon ITGA : IT071610-33949
Reçu au laboratoire le : 18/10/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000183
Dossier client	_0015500003_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002OY000183013 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 3 (Dégagement RDC)
Description ITGA	Enduit plâtreux beige en vrac / Matériau gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux beige en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 21/10/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-33950 EN DATE DU 21/10/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-104543
Echantillon ITGA : IT071610-33950
Reçu au laboratoire le : 18/10/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000183
Dossier client	_0015500003_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002OY000183014 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 9 (Local V.O R+1)
Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac hétérogène + peinture	META le 21/10/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-33951 EN DATE DU 21/10/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-104543
Echantillon ITGA : IT071610-33951
Reçu au laboratoire le : 18/10/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000183
Dossier client	_0015500003_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002OY000183015 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage / Vol 3 (Dégagement RDC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac	META le 21/10/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-33952 EN DATE DU 21/10/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-104543
Echantillon ITGA : IT071610-33952
Reçu au laboratoire le : 18/10/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000183
Dossier client	_0015500003_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002OY000183016 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 4 (cage d'escalier RDC)
Description ITGA	Enduit plâtreux beige en vrac / Matériau gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux beige en vrac + matériau gris en vrac + peinture	META le 21/10/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-33953 EN DATE DU 21/10/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-104543
Echantillon ITGA : IT071610-33953
Reçu au laboratoire le : 18/10/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000183
Dossier client	_0015500003_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002OY000183017 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 4 (cage d'escalier RDC)
Description ITGA	Enduit compact beige hétérogène / Enduit compact gris / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact beige hétérogène + enduit compact gris + peintures multiples	META le 21/10/2016	Amiante non détecté	---	3

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-33954 EN DATE DU 21/10/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-104543
Echantillon ITGA : IT071610-33954
Reçu au laboratoire le : 18/10/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000183
Dossier client	_0015500003_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002OY000183018 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 4 (cage d'escalier RDC)
Description ITGA	Colle grise / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle grise + peintures multiples	META le 21/10/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-33955 EN DATE DU 21/10/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-104543
Echantillon ITGA : IT071610-33955
Reçu au laboratoire le : 18/10/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000183
Dossier client	_0015500003_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002OY000183019 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / contre marche escalier / Vol 4 (cage d'escalier RDC)
Description ITGA	Matériau compact beige hétérogène / Matériau compact gris / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau compact beige hétérogène + matériau compact gris + peintures multiples	META le 21/10/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-33956 EN DATE DU 21/10/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-104543
Echantillon ITGA : IT071610-33956
Reçu au laboratoire le : 18/10/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000183
Dossier client	_0015500003_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002OY000183020 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 13 (Dégagement R+2)
Description ITGA	Ragréage gris / Matériau gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Ragréage gris + matériau gris hétérogène non séparable	META le 21/10/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-33957 EN DATE DU 21/10/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-104543
Echantillon ITGA : IT071610-33957
Reçu au laboratoire le : 18/10/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000183
Dossier client	_0015500003_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002OY000183021 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 10 (Dégagement R+1)
Description ITGA	Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris en faible quantité en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Dalle dure cassante grise + colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	META le 20/10/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-33958 EN DATE DU 21/10/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-104543
Echantillon ITGA : IT071610-33958
Reçu au laboratoire le : 18/10/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000183
Dossier client	_0015500003_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002OY000183022 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 12 (Local V.O R+2)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris hétérogène	META le 21/10/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-33959 EN DATE DU 21/10/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-104543
Echantillon ITGA : IT071610-33959
Reçu au laboratoire le : 18/10/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000183
Dossier client	_0015500003_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002OY000183023 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit rebouchage autour conduit / Vol 9 (Local V.O R+1)
Description ITGA	Enduit gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac	META le 21/10/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-33960 EN DATE DU 21/10/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-104543
Echantillon ITGA : IT071610-33960
Reçu au laboratoire le : 18/10/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000183
Dossier client	_0015500003_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002OY000183024 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 14 (cage d'escalier R+2)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META le 21/10/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-33961 EN DATE DU 21/10/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-104543
Echantillon ITGA : IT071610-33961
Reçu au laboratoire le : 18/10/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000183
Dossier client	_0015500003_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002OY000183025 / Façades / Murs / Enduits projetés / Vol 8 (Entrée)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris hétérogène + peintures multiples	META le 21/10/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-33962 EN DATE DU 21/10/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-104543
Echantillon ITGA : IT071610-33962
Reçu au laboratoire le : 18/10/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000183
Dossier client	_0015500003_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002OY000183026 / Façades / Bardages / joints entre élément préfa / Vol 22 (pignon gauche)
Description ITGA	Mousse grise avec poussières / Matériau gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Mousse grise avec poussières + matériau gris en vrac non séparable + peinture	META le 20/10/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-33963 EN DATE DU 21/10/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-104543
Echantillon ITGA : IT071610-33963
Reçu au laboratoire le : 18/10/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000183
Dossier client	_0015500003_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002OY000183027 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 22 (pignon gauche)
Description ITGA	Matériau souple blanc avec poussières / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau souple blanc avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	META le 20/10/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-33964 EN DATE DU 21/10/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-104543
Echantillon ITGA : IT071610-33964
Reçu au laboratoire le : 18/10/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000183
Dossier client	_0015500003_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002OY000183028 / Façades / Bardages / colle de faïence présente sous la peinture plastique beige / Vol 22 (pignon gauche)
Description ITGA	Colle beige en vrac / Matériau gris en vrac / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige en vrac + matériau gris en vrac non séparable	META le 21/10/2016	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-33965 EN DATE DU 21/10/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-104543
Echantillon ITGA : IT071610-33965
Reçu au laboratoire le : 18/10/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000183
Dossier client	_0015500003_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002OY000183029 / Façades / Murs / Enduits projetés / Vol 23 (façade arrière)
Description ITGA	Enduit compact gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris + peinture	META le 21/10/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-33966 EN DATE DU 21/10/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-104543
Echantillon ITGA : IT071610-33966
Reçu au laboratoire le : 18/10/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000183
Dossier client	_0015500003_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002OY000183030 / Façades / Murs / Enduits projetés / Vol 23 (façade arrière)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène / Matériau gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris hétérogène + matériau gris non séparable + peinture	META le 21/10/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-33967 EN DATE DU 21/10/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-104543
Echantillon ITGA : IT071610-33967
Reçu au laboratoire le : 18/10/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000183
Dossier client	_0015500003_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002OY000183031 / Voies et réseaux divers / bordures / joint d'assemblage des bordures / Vol 20 (extérieurs)
Description ITGA	Matériau compact gris avec poussières / Matériau marron en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau compact gris avec poussières + matériau marron en vrac non séparable	META le 21/10/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-33968 EN DATE DU 21/10/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-104543
Echantillon ITGA : IT071610-33968
Reçu au laboratoire le : 18/10/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000183
Dossier client	_0015500003_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002OY000183032 / Voies et réseaux divers / Revêtement routier / Ensemble Bitume couche supérieure (autour bâtiment) / Vol 19 (toiture)
Description ITGA	Agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 1 / Agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 2 / Agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 3

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 3	META le 21/10/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-33969 EN DATE DU 21/10/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-104543
Echantillon ITGA : IT071610-33969
Reçu au laboratoire le : 18/10/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000183
Dossier client	_0015500003_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002OY000183033 / Parois verticales intérieures et enduits / Porte d'entrée / Joint d'étanchéité noir / Vol 7 (Hall d'entrée)
Description ITGA	Matériau souple noir avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple noir avec poussières	META le 20/10/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-33970 EN DATE DU 21/10/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-104543
Echantillon ITGA : IT071610-33970
Reçu au laboratoire le : 18/10/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000183
Dossier client	_0015500003_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002OY000183034 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 20 (extérieurs)
Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau compact gris hétérogène	META le 21/10/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-33971 EN DATE DU 21/10/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-104543
Echantillon ITGA : IT071610-33971
Reçu au laboratoire le : 18/10/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000183
Dossier client	_0015500003_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002OY000183035 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / joint d'étanchéité circuit V.M.C / Vol 19 (toiture)
Description ITGA	Matériau souple noir avec couche d'aluminium / Colle polymère incolore avec poussières / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple noir avec couche d'aluminium + colle polymère incolore avec poussières non séparable + peinture	META le 21/10/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-33972 EN DATE DU 21/10/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-104543
Echantillon ITGA : IT071610-33972
Reçu au laboratoire le : 18/10/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000183
Dossier client	_0015500003_ LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002OY000183036 / Toiture et étanchéité / Eléments ponctuels / Conduits de cheminée / Vol 19 (toiture)
Description ITGA	Matériau compact gris avec fibres visibles

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau compact gris avec fibres visibles	MOLP le 20/10/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Céline Blin - Analyste MET