

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

### Adresse du bien

Adresse :	20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE
CP - Ville :	53200 CHATEAU GONTIER
Référence client :	_00156000050000100103_
Date du repérage :	29/06/2017
Désignation :	Appartement n° 103 de type 3 situé au RDC



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.




## Sommaire

Rapport	Annexes
<p><b>- Renseignements administratifs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A - Désignation de l'immeuble</li> <li>B - Propriétaire / Donneur d'ordre</li> <li>C - Opérateur de repérage</li> <li>D - Personne autorisant l'émission du rapport</li> <li>E - Pièces visitées</li> </ul> <p><b>- Etude Préalable</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>F - Descriptif des travaux envisagés</li> <li>G - Périmètre du bâtiment concerné</li> <li>H - Objectif de la mission</li> <li>I - Document(s) mis à disposition</li> <li>J - Périmètre et programme de repérage</li> <li>K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements</li> <li>L - Adjonction(s) ou exclusion(s)</li> <li>M - Conditions existantes</li> </ul> <p><b>Conditions de repérage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>N - Modalités de repérage</li> <li>O - Moyens d'investigation</li> </ul> <p><b>Conclusions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage</li> <li>Q - Réserves / Commentaires</li> <li>R - Locaux ou partie de locaux non visités</li> </ul> <p><b>Grille de résultats du repérage</b></p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

## Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE 53200 CHATEAU GONTIER	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00156000050000100103_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 103 de type 3 situé au RDC		
Date de construction :			

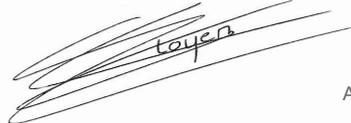

C Opérateur de repérage		D
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020  Nom : MORA Denis  Date du rapport : 18/07/2017 A Riorges, le 18/07/2017    Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Nom :	LOYER Florian	
Accompagnateur :	J.SEVEN (0 800 400 100)	
Date de repérage :	29/06/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre  Numéro attestation : CPDI3805 V4 Délivré le : 25/03/2016  		

**E Pièces visitées**

Liste des locaux visités :	
Appartement n°103 - Vol 1 (Entrée) Appartement n°103 - Vol 3 (W.C) Appartement n°103 - Vol 5 (Dégagement) Appartement n°103 - Vol 7 (Cuisine) Appartement n°103 - Vol 10 (Chambre 2)	Appartement n°103 - Vol 2 (Débarras) Appartement n°103 - Vol 4 (SDB) Appartement n°103 - Vol 6 (Chambre 1) Appartement n°103 - Vol 8 (Séjour)



## Etude préalable

### F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

### G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

### H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

### I Document(s) mis à disposition

Aucun

### J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°103	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Débarras) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Cuisine) - Vol 8 (Séjour) - Vol 10 (Chambre 2)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°103	Vol 1 (Entrée) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Cuisine) - Vol 8 (Séjour) - Vol 10 (Chambre 2)	
Revêtement de sol	Appartement n°103	Vol 2 (Débarras) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Cuisine) - Vol 8 (Séjour) - Vol 10 (Chambre 2)	
Revêtement de mur	Appartement n°103	Vol 4 (SDB) - Vol 7 (Cuisine)	

### K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)



**L** Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

**M** Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

**Conditions de repérage**

**N** Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

**O** Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
  - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
  - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
  - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
  - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



## Conclusions

### P Conclusion du présent rapport de repérage

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.**

Localisation	Matériau	Justification
Vol 10 (Chambre 2)	Joint d'étanchéité	Non prélevé à la demande du client
Vol 8 (Séjour)	Joint d'étanchéité	Non prélevé à la demande du client
Vol 7 (Cuisine)	Joint d'étanchéité	Non prélevé à la demande du client
Vol 6 (Chambre 1)	Joint d'étanchéité	Non prélevé à la demande du client
Vol 4 (SDB)	Mastic étanchéité	Non prélevé à la demande du client
Vol 7 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Non prélevé à la demande du client
Vol 8 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Non prélevé à la demande du client
Vol 1 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche	Non prélevé à la demande du client
Vol 7 (Cuisine)	Joints	Non prélevé à la demande du client
Vol 6 (Chambre 1)	Joints	Non prélevé à la demande du client
Vol 4 (SDB)	Joints	Non prélevé à la demande du client
Vol 8 (Séjour)	Joints	Non prélevé à la demande du client
Vol 10 (Chambre 2)	Joints	Non prélevé à la demande du client

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 10 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1
Vol 7 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S2
Vol 6 (Chambre 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	P3
Vol 5 (Dégagement)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	P3
Vol 1 (Entrée)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	P3
Vol 8 (Séjour)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	P3
Vol 10 (Chambre 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	P3
Vol 7 (Cuisine)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	P4
Vol 3 (W.C)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	P4
Vol 4 (SDB)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	P4

### Q Réserves / Commentaires



Bilan cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 156 :

Matériaux amiantés :

- 0 enduits plâtre sur les porteurs des pièces humides sont amiantés sur les 12 prélevés
- 2 enduit cloison et doublage plaque de plâtre pièces humides sont amianté sur les 2 prélevés
- 4 enduits plâtre sur les plafonds des pièces humides sont amianté sur les 12 prélevés
- 1 enduits plâtre sur les porteurs des pièces sèches sont amiantés sur les 12 prélevés
- 2 enduit cloison et doublage plaque de plâtre pièces sèches sont amianté sur les 2 prélevés
- 3 enduits plâtre sur les plafonds des pièces sèches sont amianté sur les 12 prélevés
- 2 colles de Faïences SDB sont amiantées sur les 24 colles de faïences prélevées (en cuisine et SDB)

Suite aux résultats obtenu en phase 1 et 2, l'ensemble des cloisons et doublages plaque de plâtre pièces sèches et pièces humides ont été considérés comme amiantées dans les diagnostics des 10 logements de la phase 3.

On retrouve de l'amiante dans les enduits plâtres dans 5 logements sur les 12 réalisés. (enduit plâtre murs porteurs ou plafonds)

Sur les 24 prélèvements d'enduits plâtres réalisés dans les 12 logements du groupe 156, on retrouve 8 prélèvements amiantés. (1 mur porteur et 7 plafonds)

Les résultats obtenus ne permettent pas de conclure sur la présence ou non d'amiante dans les logements non visités. En cas d'intervention dans un de ces logements il conviendra de réaliser des prélèvements sur les enduits des porteurs et plafonds, ou à défaut de considérer l'ensemble de ces éléments comme étant amiantés.

Il en est de même pour les colles de faïences ou 2 colles de faïences sont amiantées sur les 24 prélevées.

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les balcons considérer comme non visités.

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les plénums de faux plafond.

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

## R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Appartement n°103 - Vol 9 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	Intérieur du balcon Non concerné par les travaux

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

## Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement n°103	Vol 4 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1			Non prélevé a la demande du client
Appartement n°103	Vol 7 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1			Non prélevé a la demande du client
Appartement n°103	Vol 7 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I5	Filasse		I5 - 1			Non prélevé a la demande du client
Appartement n°103	Vol 6 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I5	Filasse		I5 - 1			Non prélevé a la demande du client
Appartement n°103	Vol 4 (SDB)	Radiateurs	Joints	I5	Filasse		I5 - 1			Non prélevé a la demande du client
Appartement n°103	Vol 8 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I5	Filasse		I5 - 1			Non prélevé a la demande du client
Appartement n°103	Vol 10 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I5	Filasse		I5 - 1			Non prélevé a la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement n°103	Vol 10 (Chambre 2)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	I1	PVC		I1 - 1			Non prélevé a la demande du client
Appartement n°103	Vol 8 (Séjour)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	I1	PVC		I1 - 1			Non prélevé a la demande du client
Appartement n°103	Vol 7 (Cuisine)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	I1	PVC		I1 - 1			Non prélevé a la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°103	Vol 6 (Chambre 1)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	I1	PVC		I1 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°103	Vol 10 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1	Réalisation d'un sondage	Cloisons et doublages pièces sèches	S1 - 1				Présence sur document Prélèvement n°4 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002HD000939
Appartement n°103	Vol 10 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S1	Cloisons et doublages pièces sèches	S1 - 1				Présence sur document Prélèvement n°4 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002HD000939
Appartement n°103	Vol 8 (Séjour)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S1	Cloisons et doublages pièces sèches	S1 - 1				Présence sur document Prélèvement n°4 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002HD000939
Appartement n°103	Vol 6 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S1	Cloisons et doublages pièces sèches	S1 - 1				Présence sur document Prélèvement n°4 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002HD000939



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement n°103	Vol 5 (Dégagement)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S1	Cloisons et doublages pièces sèches	S1 - 1			Présence sur document Prélèvement n°4 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002HD000939
Appartement n°103	Vol 2 (Débarras)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S1	Cloisons et doublages pièces sèches	S1 - 1			Présence sur document Prélèvement n°4 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002HD000939
Appartement n°103	Vol 7 (Cuisine)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S2	Réalisation d'un sondage	Cloisons et doublages pièces humides	S2 - 1			Présence sur document Prélèvement n°8 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002HD000939
Appartement n°103	Vol 4 (SDB)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S2	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S2	Cloisons et doublages pièces humides	S2 - 1			Présence sur document Prélèvement n°8 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002HD000939
Appartement n°103	Vol 3 (W.C)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S2	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S2	Cloisons et doublages pièces humides	S2 - 1			Présence sur document Prélèvement n°8 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002HD000939



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°103	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S3			S3 - 1				Négatif sur document Prélèvement n°17 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002HD000939
Appartement n°103	Vol 6 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P1	Réalisation d'un prélèvement	Porteurs pièces sèches	002NI0015 57 n°1 - 1 - 002NI0015 57 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°103	Vol 5 (Dégagement) - Vol 2 (Débaras) - Vol 1 (Entrée) - Vol 8 (Séjour) - Vol 10 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S4 - S5 - S6 - S7 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Porteurs pièces sèches	002NI0015 57 n°1 - 1 - 002NI0015 57 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°103	Vol 7 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P2	Réalisation d'un prélèvement	Porteurs pièces humides	002NI0015 57 n°2 - 1 - 002NI0015 57 n°2 - 2	P2	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°103	Vol 4 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Porteurs pièces humides	002NI0015 57 n°2 - 1 - 002NI0015 57 n°2 - 2	P2	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°103	Vol 6 (Chambre 1)	Plafonds	Enduit plâtre	P3	Réalisation d'un prélèvement	Pièces sèches	002NI0015 57 n°3 - 1 - 002NI0015 57 n°3 - 2	P3	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°103	Vol 5 (Dégagement)	Plafonds	Enduit plâtre	S10 (P3)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Pièces sèches	002NI0015 57 n°3 - 1 - 002NI0015 57 n°3 - 2	P3	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°103	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre	S11 (P3)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Pièces sèches	002NI0015 57 n°3 - 1 - 002NI0015 57 n°3 - 2	P3	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°103	Vol 8 (Séjour)	Plafonds	Enduit plâtre	S12 (P3)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Pièces sèches	002NI0015 57 n°3 - 1 - 002NI0015 57 n°3 - 2	P3	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°103	Vol 10 (Chambre 2)	Plafonds	Enduit plâtre	S13 (P3)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Pièces sèches	002NI0015 57 n°3 - 1 - 002NI0015 57 n°3 - 2	P3	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°103	Vol 7 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre	P4	Réalisation d'un prélèvement	Pièces humides	002NI0015 57 n°4 - 1 - 002NI0015 57 n°4 - 2	P4	Enduit plâtre	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°103	Vol 3 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre	S14 (P4)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Pièces humides	002NI0015 57 n°4 - 1 - 002NI0015 57 n°4 - 2	P4	Enduit plâtre	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°103	Vol 4 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre	S15 (P4)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Pièces humides	002NI0015 57 n°4 - 1 - 002NI0015 57 n°4 - 2	P4	Enduit plâtre	Positif	Présence sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°103	Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P9	Réalisation d'un prélèvement	Blanche	002NI0015 57 n°9 - 1 - 002NI0015 57 n°9 - 2	P9	Colle blanche en faible quantité non séparable + joint cassant blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°103	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P10	Réalisation d'un prélèvement	Blanche	002NI0015 57 n°10 - 1 - 002NI0015 57 n°10 - 2	P10	Colle beige + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°103	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Blanche	002NI0015 57 n°10 - 1 - 002NI0015 57 n°10 - 2	P10	Colle beige + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°103	Vol 8 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3	Lino beige + colle jaune		I3 - 1				Non prélevé à la demande du client
Appartement n°103	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Lino gris + colle jaune		I4 - 1				Non prélevé à la demande du client
Appartement n°103	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P5	Réalisation d'un prélèvement	Grise	002NI0015 57 n°5 - 1 - 002NI0015 57 n°5 - 2	P5	Peinture non séparable + revêtement cassant gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°103	Vol 3 (W.C) - Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Grise	002NI0015 57 n°5 - 1 - 002NI0015 57 n°5 - 2	P5	Peinture non séparable + revêtement cassant gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°103	Vol 2 (Débarras)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P6	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002NI0015 57 n°6 - 1 - 002NI0015 57 n°6 - 2	P6	Revêtement cassant beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°103	Vol 5 (Dégagement)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Beige	002NI0015 57 n°6 - 1 - 002NI0015 57 n°6 - 2	P6	Revêtement cassant beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°103	Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	P7	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002NI0015 57 n°7 - 1 - 002NI0015 57 n°7 - 2	P7	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable + ragréage gris en vrac + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°103	Vol 5 (Dégagement) - Vol 2 (Débarras) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	S19 - S20 - S21 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Gris	002NI0015 57 n°7 - 1 - 002NI0015 57 n°7 - 2	P7	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable + ragréage gris en vrac + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°103	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	P8	Réalisation d'un prélèvement	Rose	002NI0015 57 n°8 - 1 - 002NI0015 57 n°8 - 2	P8	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°103	Vol 5 (Dégagement) - Vol 8 (Séjour) - Vol 10 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S23 - S24 - S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Rose	002NI0015 57 n°8 - 1 - 002NI0015 57 n°8 - 2	P8	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



## ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°103	Appartement n°103 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°103	Appartement n°103 - Plan de prélèvements
	Appartement n°103	Appartement n°103 - MPCA Toutes catégories confondues
	Appartement n°103	Appartement n°103 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	Appartement n°103	Appartement n°103 - MPCA Plafond et faux-plafonds






APPARTEMENT N°103 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:  
002NI001557

Légende



Volume non visité

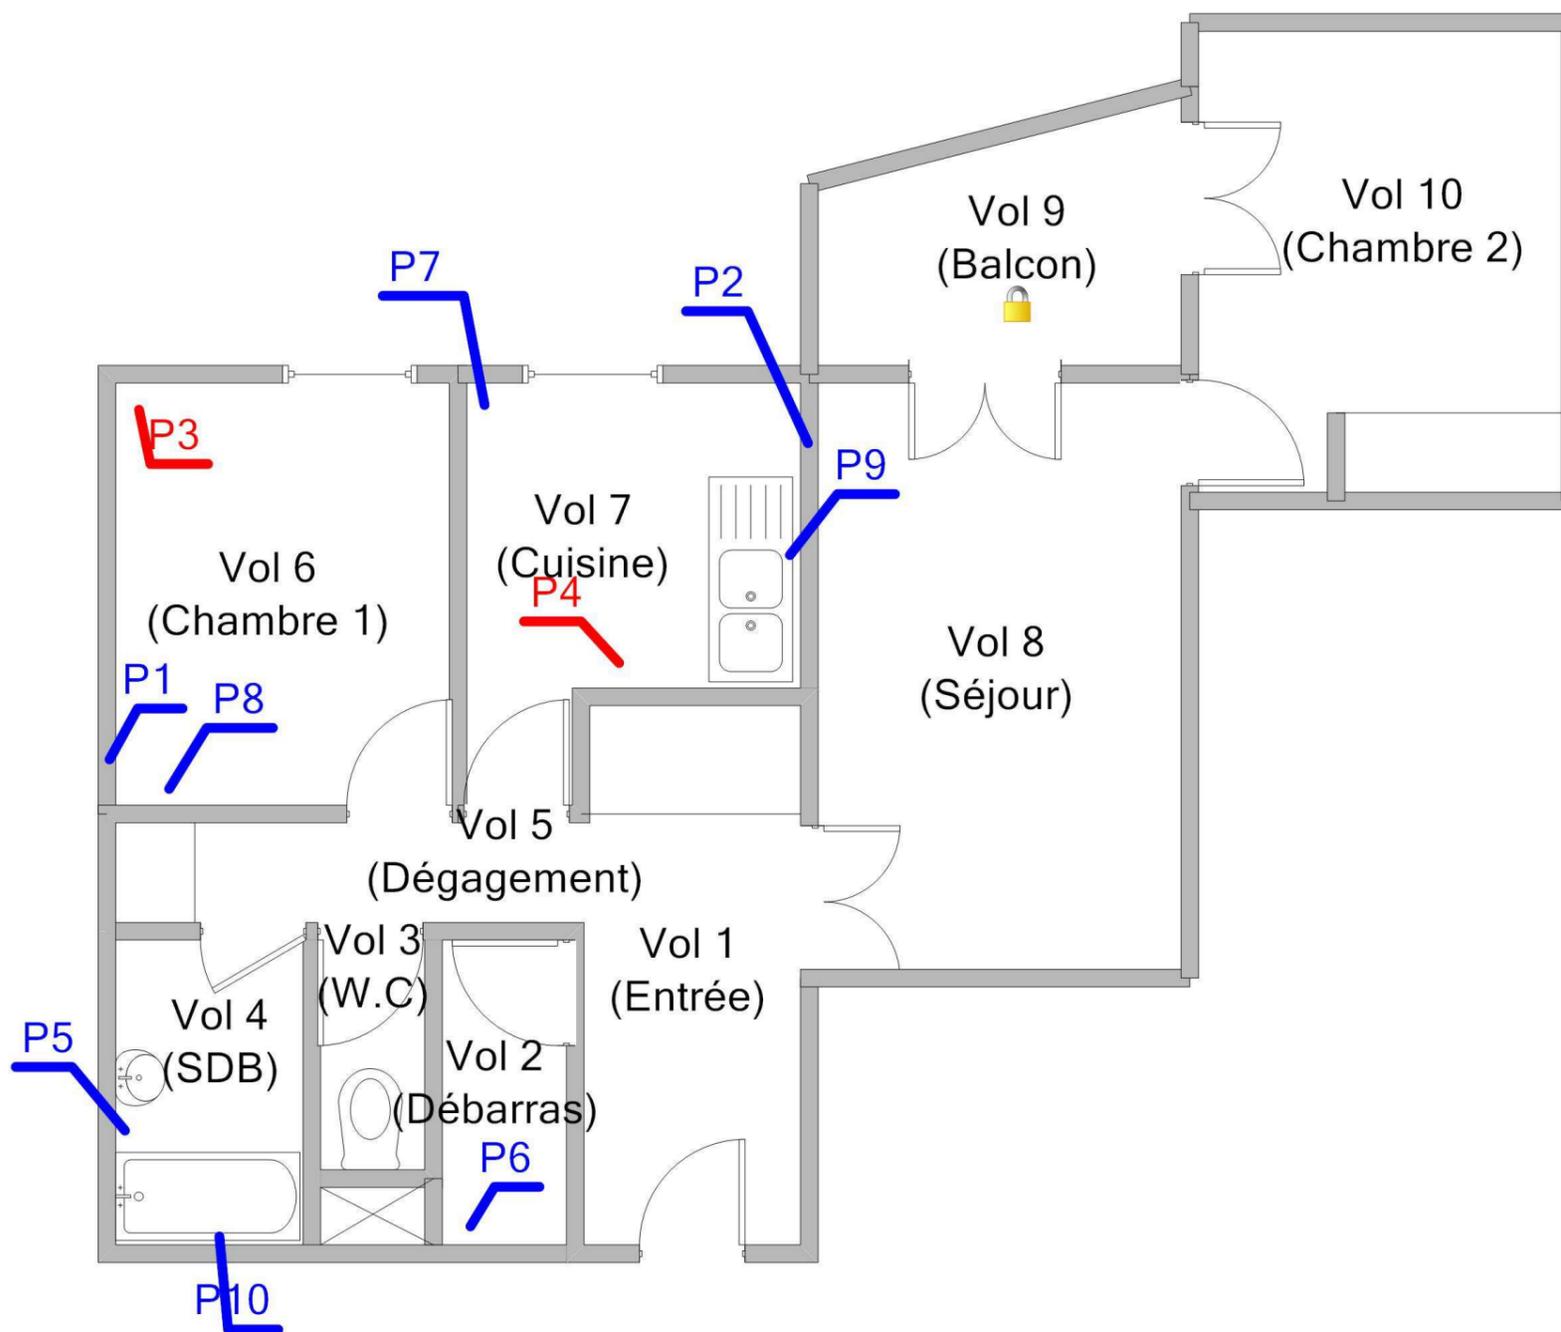


Adresse du bien  
20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE  
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation  
Appartement n° 103 de type 3 situé au RDC

Date intervention  
29/06/2017

Technicien intervenant  
LOYER Florian

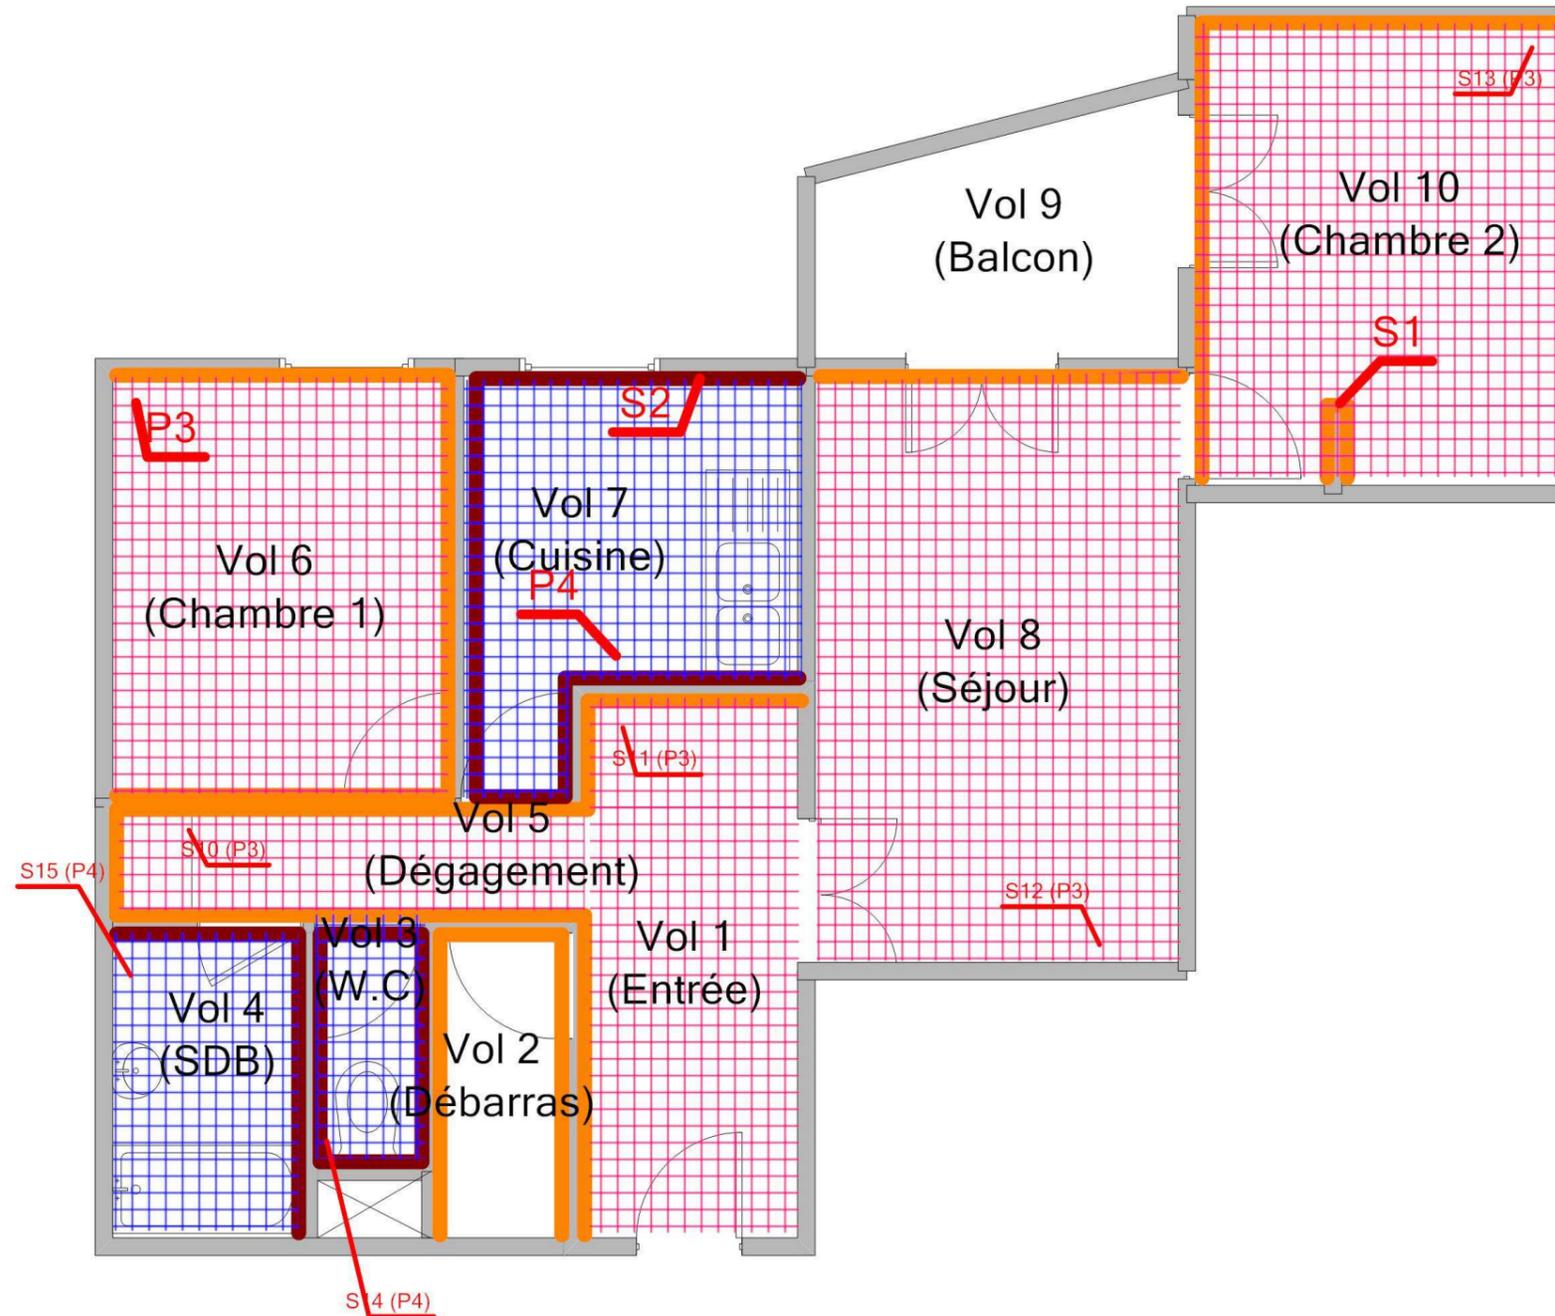

Légende

	S1: Cloisons et doublages plaque de plâtre pièces sèches
	P4 : Enduit plâtre (plafond pièces humides)
	P3 : Enduit plâtre (plafond pièces sèches)
	S2: Cloisons et doublages plaque de plâtre pièces humides




Adresse du bien  
20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE  
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation  
Appartement n° 103 de type 3 situé au RDC

Date intervention  
29/06/2017

Technicien intervenant  
LOYER Florian

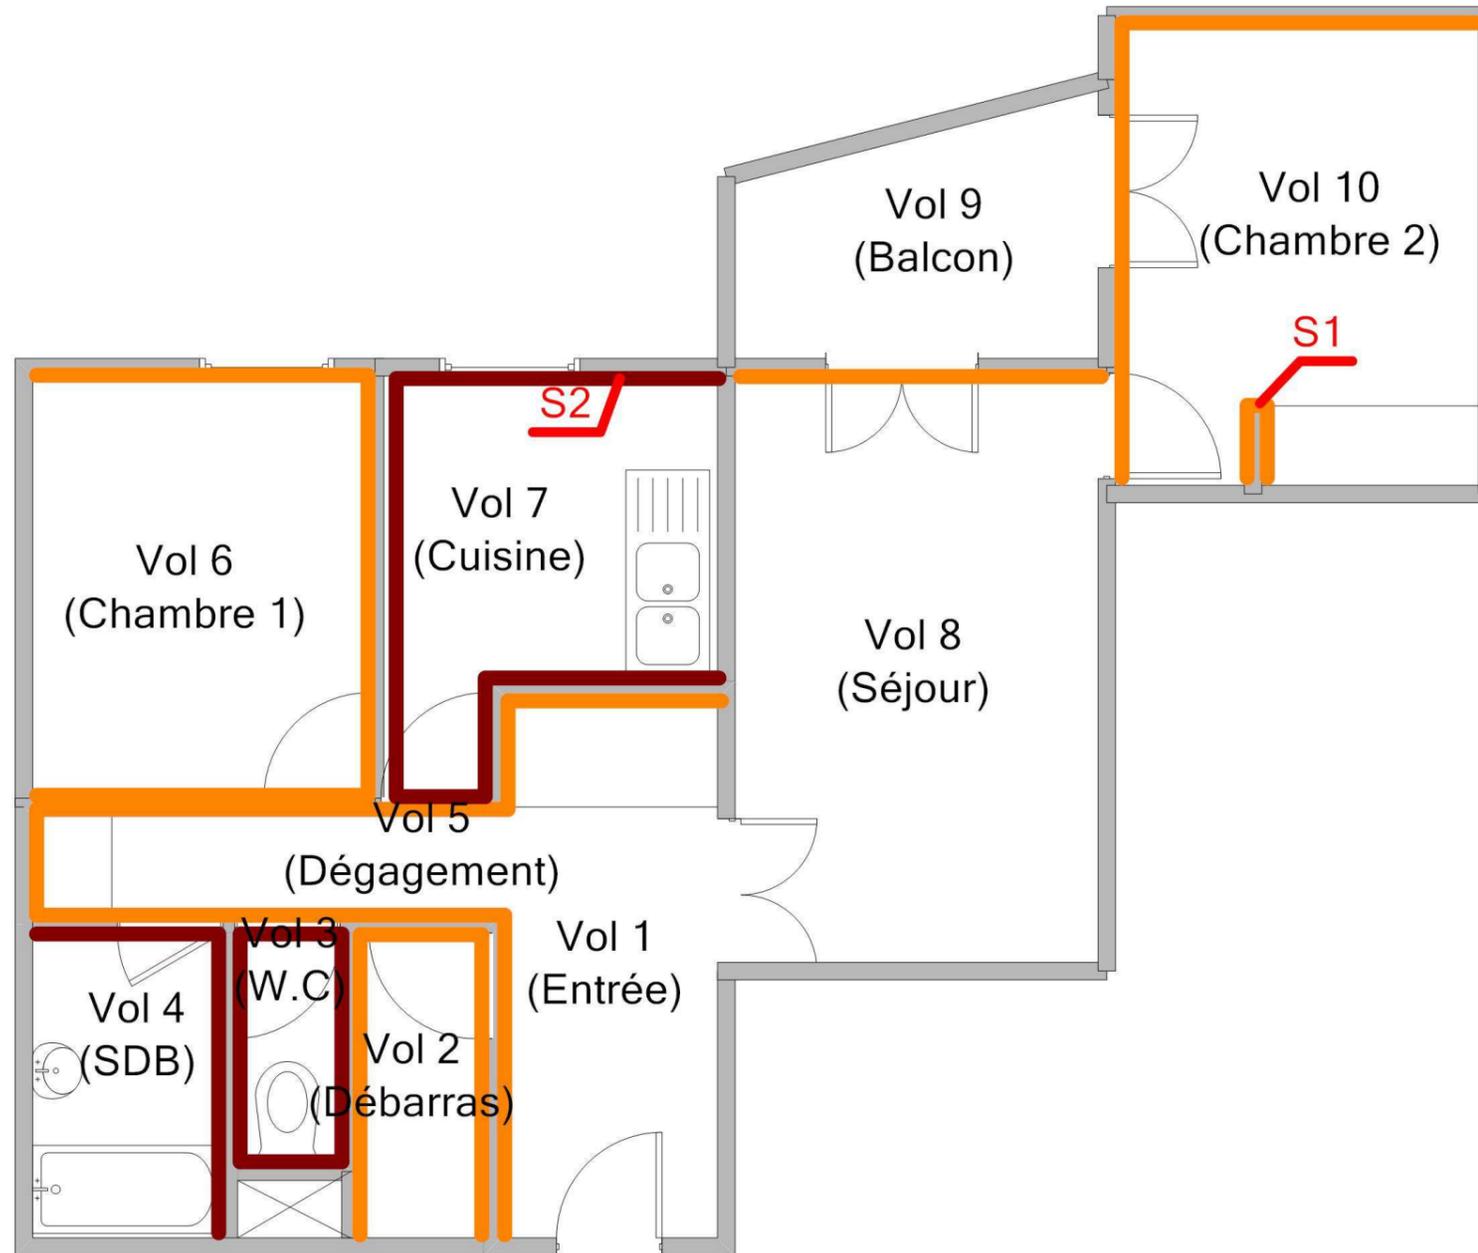

Légende

	S1: Cloisons et doublages plaque de plâtre pièces sèches
	S2: Cloisons et doublages plaque de plâtre pièces humides



Adresse du bien  
20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE  
53200 CHATEAU GONTIER


Désignation  
Appartement n° 103 de type 3 situé au RDC

Date intervention  
29/06/2017

Technicien intervenant  
LOYER Florian

**APPARTEMENT N°103 - MPCA PLAFOND ET FAUX-PLAFONDS**

Référence:  
002NI001557

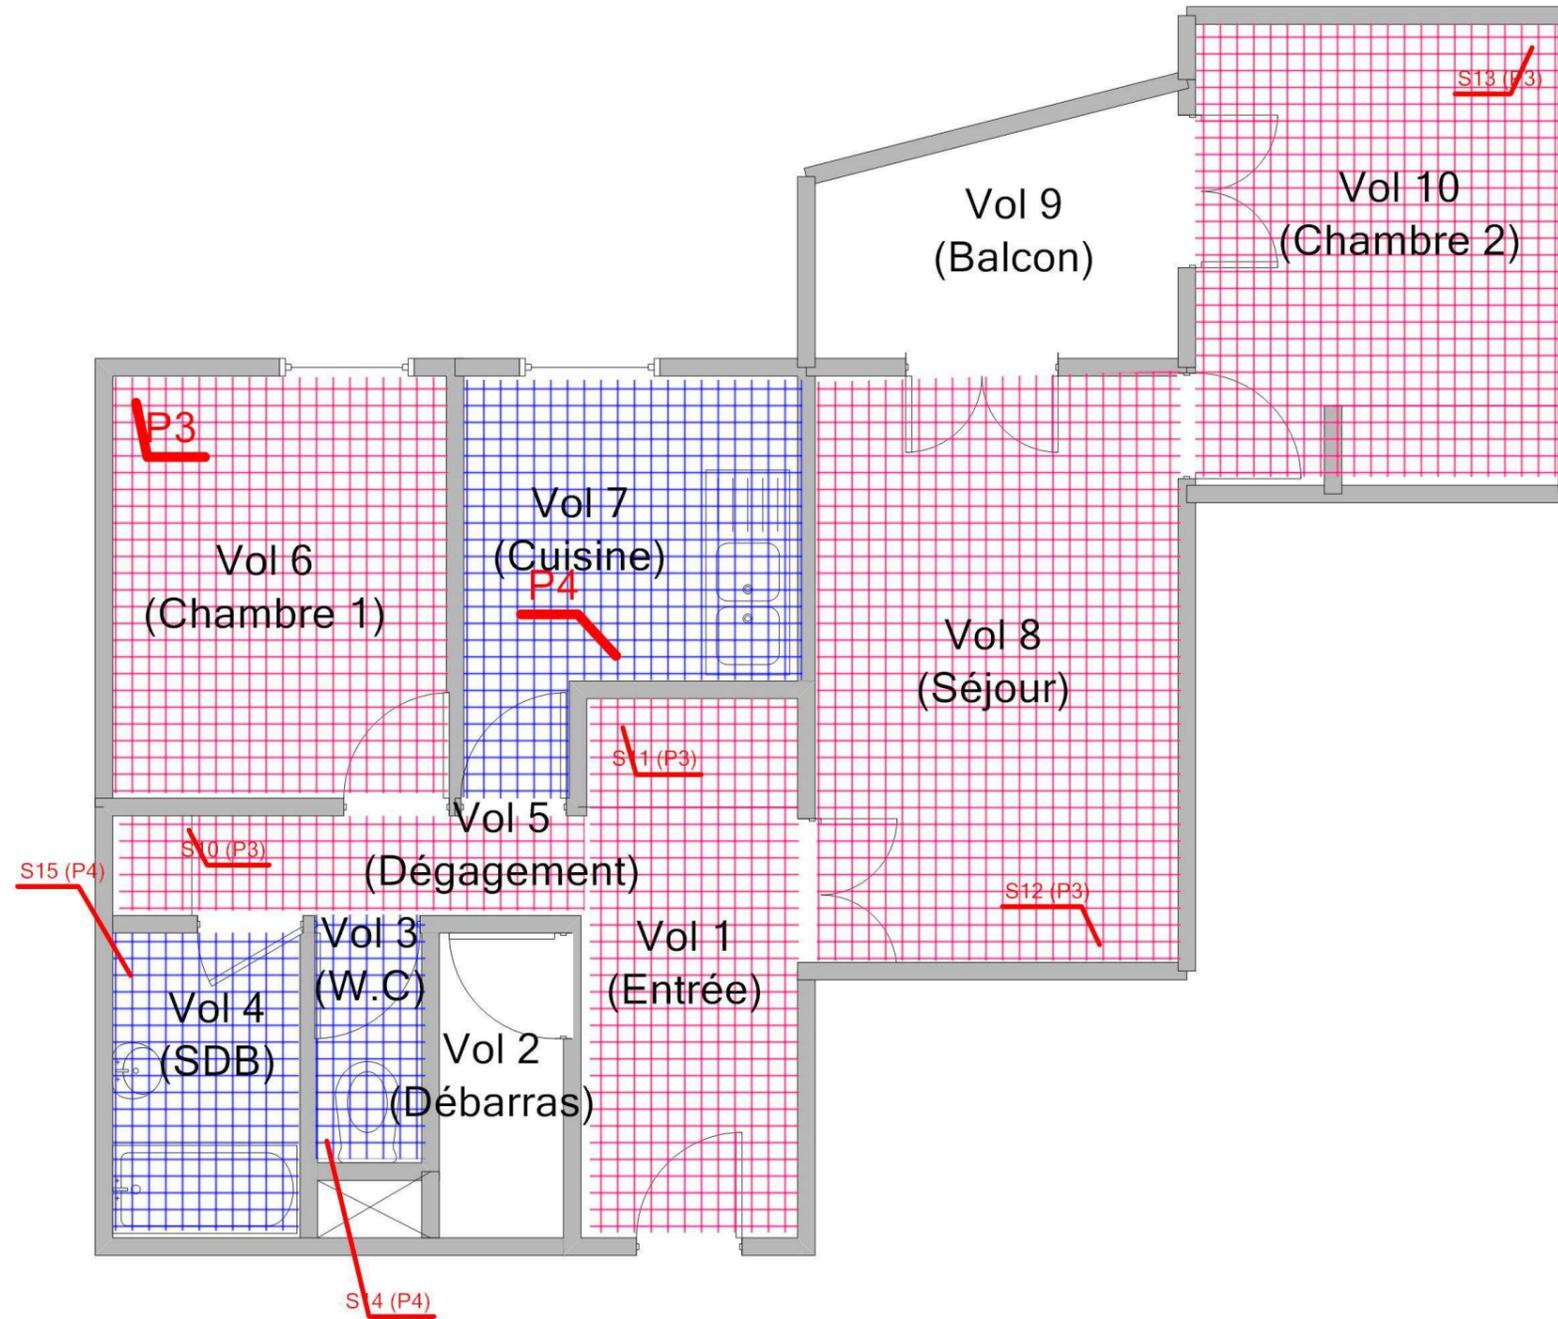

Légende

	P4 : Enduit plâtre (Plafond pièces humides)
	P3 : Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE 53200 CHATEAU GONTIER	Appartement n° 103 de type 3 situé au RDC	29/06/2017	LOYER Florian

**ANNEXE : Reportage photographique**

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002NI001557 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°103 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002NI001557 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°103 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002NI001557 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°103 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NI001557 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°103 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NI001557 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°103 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement positif
002NI001557 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°103 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement positif
002NI001557 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°103 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement positif
002NI001557 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°103 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement positif
002NI001557 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°103 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002NI001557 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°103 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002NI001557 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°103 - Vol 2 (Débarras)	Prélevement négatif
002NI001557 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°103 - Vol 2 (Débarras)	Prélevement négatif
002NI001557 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°103 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NI001557 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°103 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NI001557 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°103 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002NI001557 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°103 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002NI001557 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°103 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NI001557 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°103 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NI001557 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°103 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002NI001557 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°103 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
	Appartement n°103 - Vol 10 (Chambre 2)	I1
	Appartement n°103 - Vol 4 (SDB)	I2
	Appartement n°103 - Vol 8 (Séjour)	I3
	Appartement n°103 - Vol 1 (Entrée)	I4
	Appartement n°103 - Vol 7 (Cuisine)	I5
S1 - 1 (A1)	Appartement n°103 - Vol 10 (Chambre 2)	Présence sur présentation de documents
S2 - 1 (A2)	Appartement n°103 - Vol 7 (Cuisine)	Présence sur présentation de documents
S3 - 1 (A3)	Appartement n°103 - Vol 1 (Entrée)	Absence sur présentation de documents

002NI001557 n°1 - 1 (P1)



002NI001557 n°1 - 2 (P1)



002NI001557 n°2 - 2 (P2)



002NI001557 n°2 - 1 (P2)



002NI001557 n°3 - 1 (P3)



002NI001557 n°3 - 2 (P3)



002NI001557 n°4 - 1 (P4)



002NI001557 n°4 - 2 (P4)



002NI001557 n°5 - 1 (P5)



002NI001557 n°5 - 2 (P5)



002NI001557 n°6 - 2 (P6)



002NI001557 n°6 - 1 (P6)



002NI001557 n°7 - 2 (P7)



002NI001557 n°7 - 1 (P7)



002NI001557 n°8 - 1 (P8)



002NI001557 n°8 - 2 (P8)



002NI001557 n°9 - 1 (P9)



002NI001557 n°9 - 2 (P9)



002NI001557 n°10 - 2 (P10)



I1 - 1



I3 - 1



002NI001557 n°10 - 1 (P10)



I2 - 1



I4 - 1



I5 - 1



S1 - 1 (A1)



S2 - 1 (A2)



S3 - 1 (A3)



## ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

**Prélèvements en rouge = Positif**

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Porteurs pièces sèches -	Appartement n°103 - Vol 6 (Chambre 1)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit beige en vrac + peinture non séparable - Porteurs pièces humides -	Appartement n°103 - Vol 7 (Cuisine)	
<b>P3</b>	<b>Plafond et faux-plafonds</b>	<b>Plafonds</b>	<b>Enduit beige en vrac + peinture non séparable - Pièces sèches -</b>	<b>Appartement n°103 - Vol 6 (Chambre 1)</b>	
<b>P4</b>	<b>Plafond et faux-plafonds</b>	<b>Plafonds</b>	<b>Enduit plâtre - Pièces humides -</b>	<b>Appartement n°103 - Vol 7 (Cuisine)</b>	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + revêtement cassant gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable - Grise -	Appartement n°103 - Vol 4 (SDB)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable - Beige -	Appartement n°103 - Vol 2 (Débarras)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable + ragréage gris en vrac + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable - Gris -	Appartement n°103 - Vol 7 (Cuisine)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable - Rose -	Appartement n°103 - Vol 6 (Chambre 1)	
P9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche en faible quantité non séparable + joint cassant blanc + peinture non séparable - Blanche -	Appartement n°103 - Vol 7 (Cuisine)	
P10	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peintures multiples - Blanche -	Appartement n°103 - Vol 4 (SDB)	



## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-22892 EN DATE DU 18/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Florian LOYER  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-64742  
Echantillon ITGA : IT071707-22892  
Reçu au laboratoire le : 03/07/2017

### Réf. Client :

Commande	002NI001557
Dossier client	_0015600050000100103_ 20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 103 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002NI001557001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 6 (Chambre 1)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 17/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-22893 EN DATE DU 18/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Florian LOYER  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-64742  
Echantillon ITGA : IT071707-22893  
Reçu au laboratoire le : 03/07/2017

### Réf. Client :

Commande	002NI001557
Dossier client	_0015600050000100103_ 20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 103 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002NI001557002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 7 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit beige en vrac / Peinture

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit beige en vrac + peinture non séparable	META le 18/07/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-22894 EN DATE DU 18/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Florian LOYER  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-64742  
Echantillon ITGA : IT071707-22894  
Reçu au laboratoire le : 03/07/2017

### Réf. Client :

Commande	002NI001557
Dossier client	_0015600050000100103_ 20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 103 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002NI001557003 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 6 (Chambre 1)
Description ITGA	Enduit beige en vrac / Peinture

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit beige en vrac + peinture non séparable	META le 17/07/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-22895 EN DATE DU 18/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Florian LOYER  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-64742  
Echantillon ITGA : IT071707-22895  
Reçu au laboratoire le : 03/07/2017

### Réf. Client :

Commande	002NI001557
Dossier client	_00156000050000100103_ 20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 103 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002NI001557004 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 7 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit beige en vrac / Peintures multiples

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	META le 17/07/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-22896 EN DATE DU 18/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Florian LOYER  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-64742  
Echantillon ITGA : IT071707-22896  
Reçu au laboratoire le : 03/07/2017

### Réf. Client :

Commande	002NI001557
Dossier client	_00156000050000100103_ 20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 103 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002NI001557005 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 4 (SDB)
Description ITGA	Peinture / Revêtement cassant gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité (i)

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Peinture non séparable + revêtement cassant gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	META le 17/07/2017	Amiante non détecté	---	1

(i) La totalité de la matière constituant cette couche a été utilisée pour analyse

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-22897 EN DATE DU 18/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Florian LOYER  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-64742  
Echantillon ITGA : IT071707-22897  
Reçu au laboratoire le : 03/07/2017

### Réf. Client :

Commande	002NI001557
Dossier client	_0015600050000100103_ 20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 103 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002NI001557006 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 2 (Débaras)
Description ITGA	Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement cassant beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	META le 17/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-22898 EN DATE DU 18/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Florian LOYER  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-64742  
Echantillon ITGA : IT071707-22898  
Reçu au laboratoire le : 03/07/2017

### Réf. Client :

Commande	002NI001557
Dossier client	_00156000050000100103_ 20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 103 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002NI001557007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 7 (Cuisine)
Description ITGA	Colle polymère jaune en faible quantité / Peinture en faible quantité / Ragréage gris en vrac / Sous couche de ragréage blanche en faible quantité

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable + ragréage gris en vrac + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	META le 17/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-22899 EN DATE DU 18/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Florian LOYER  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-64742  
Echantillon ITGA : IT071707-22899  
Reçu au laboratoire le : 03/07/2017

### Réf. Client :

Commande	002NI001557
Dossier client	_0015600050000100103_ 20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 103 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002NI001557008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréege / Vol 6 (Chambre 1)
Description ITGA	Colle polymère jaune avec poussières / Ragréege gris / Sous couche de ragréege blanche en faible quantité

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréege gris + sous couche de ragréege blanche en faible quantité non séparable	META le 17/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-22900 EN DATE DU 18/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Florian LOYER  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-64742  
Echantillon ITGA : IT071707-22900  
Reçu au laboratoire le : 03/07/2017

### Réf. Client :

Commande	002NI001557
Dossier client	_00156000050000100103_ 20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 103 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002NI001557009 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 7 (Cuisine)
Description ITGA	Colle blanche en faible quantité / Joint cassant blanc / Peinture / Carrelage

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle blanche en faible quantité non séparable + joint cassant blanc + peinture non séparable	META le 17/07/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage		Non analysé		

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-22901 EN DATE DU 18/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Florian LOYER  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-64742  
Echantillon ITGA : IT071707-22901  
Reçu au laboratoire le : 03/07/2017

### Réf. Client :

Commande	002NI001557
Dossier client	_00156000050000100103_ 20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 103 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002NI001557010 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 4 (SDB)
Description ITGA	Colle beige / Peintures multiples / Carrelage

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige + peintures multiples	META le 17/07/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste