

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE
CP - Ville :	53200 CHATEAU GONTIER
Référence client :	_00156000050000100104_
Date du repérage :	30/06/2017
Désignation :	Appartement n° 104 de type 3 situé au RDC



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE 53200 CHATEAU GONTIER	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00156000050000100104_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 104 de type 3 situé au RDC		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	JOUSSELIN David	Date du rapport :	18/07/2017
Accompagnateur :	J.SEVEN (0 800 400 100)		A Riorges, le 18/07/2017
Date de repérage :	30/06/2017		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre			
Numéro attestation :	CPDI3391 V2	Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Délivré le :	03/04/2015		

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
<p>Appartement n°104 - Vol 2 (Séjour)</p> <p>Appartement n°104 - Vol 4 (Chambre 1)</p> <p>Appartement n°104 - Vol 6 (Dégagement 1)</p> <p>Appartement n°104 - Vol 8 (W.C)</p> <p>Appartement n°104 - Vol 10 (SDB)</p>	<p>Appartement n°104 - Vol 3 (Cuisine)</p> <p>Appartement n°104 - Vol 5 (Chambre 2)</p> <p>Appartement n°104 - Vol 7 (Dégagement 2)</p> <p>Appartement n°104 - Vol 9 (Débarras)</p>

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°104	Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Dégagement 1) - Vol 7 (Dégagement 2) - Vol 8 (W.C) - Vol 9 (Débarras) - Vol 10 (SDB)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°104	Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Dégagement 1) - Vol 7 (Dégagement 2) - Vol 8 (W.C) - Vol 9 (Débarras) - Vol 10 (SDB)	
Revêtement de sol	Appartement n°104	Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Dégagement 1) - Vol 7 (Dégagement 2) - Vol 8 (W.C) - Vol 9 (Débarras) - Vol 10 (SDB)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°104	Vol 3 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Appartement n°104	Vol 3 (Cuisine) - Vol 10 (SDB)	



K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 2 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Dégagement 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Dégagement 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (Débarras)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 10 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 10 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 3 (Cuisine)	PVC 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Séjour)	PVC 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Chambre 2)	PVC 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Chambre 1)	PVC 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 10 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 6 (Dégagement 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S13
Vol 10 (SDB)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S14



Q Réserves / Commentaires

Bilan cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 156 :

Matériaux amiantés :

- 0 enduits plâtre sur les porteurs des pièces humides sont amiantés sur les 12 prélevés
- 2 enduit cloison et doublage plaque de plâtre pièces humides sont amianté sur les 2 prélevés
- 4 enduits plâtre sur les plafonds des pièces humides sont amianté sur les 12 prélevés
- 1 enduits plâtre sur les porteurs des pièces sèches sont amiantés sur les 12 prélevés
- 2 enduit cloison et doublage plaque de plâtre pièces sèches sont amianté sur les 2 prélevés
- 3 enduits plâtre sur les plafonds des pièces sèches sont amianté sur les 12 prélevés
- 2 colles de Faïences SDB sont amiantées sur les 24 colles de faïences prélevées (en cuisine et SDB)

Suite aux résultats obtenu en phase 1 et 2, l'ensemble des cloisons et doublages plaque de plâtre pièces sèches et pièces humides ont été considérés comme amiantées dans les diagnostics des 10 logements de la phase 3.

On retrouve de l'amiante dans les enduits plâtres dans 5 logements sur les 12 réalisés. (enduit plâtre murs porteurs ou plafonds)

Sur les 24 prélèvements d'enduits plâtres réalisés dans les 12 logements du groupe 156, on retrouve 8 prélèvements amiantés. (1 mur porteur et 7 plafonds)

Les résultats obtenus ne permettent pas de conclure sur la présence ou non d'amiante dans les logements non visités. En cas d'intervention dans un de ces logements il conviendra de réaliser des prélèvements sur les enduits des porteurs et plafonds, ou à défaut de considérer l'ensemble de ces éléments comme étant amiantés.

Il en est de même pour les colles de faïences ou 2 colles de faïences sont amiantées sur les 24 prélevées.

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les balcons considérer comme non visités.

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 10 (SDB) - Appartement n°104	Inaccessible sans sondage destructif	Volume sous baignoire
Appartement n°104 - Vol 1 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	Balcon pris en compte dans le diagnostic des façades du bâtiment

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°104	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Peinture bitumineuse bleue	P3	Réalisation d'un prélèvement		002HD001586 n°3 - 1	P3	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°104	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 2 - 002HD001586 n°7 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°104	Vol 10 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 2 - 002HD001586 n°7 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°104	Vol 2 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I4			002HD001586 n°7 - 1 - I4 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°104	Vol 3 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I4			002HD001586 n°7 - 1 - I4 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°104	Vol 5 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I4			002HD0015 86 n°7 - 1 - I4 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°104	Vol 4 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I4			002HD0015 86 n°7 - 1 - I4 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°104	Vol 10 (SDB)	Radiateurs	Joints	I4			002HD0015 86 n°7 - 1 - I4 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°104	Vol 9 (Débarras)	Murs et cloisons	Enduit ciment avec enduit platreux (Porteur pièces humides)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 86 n°2 - 1	P2	Enduit gris en vrac + papier en faible quantité en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°104	Vol 10 (SDB) - Vol 8 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit ciment avec enduit platreux (Porteur pièces humides)	S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002HD0015 86 n°2 - 1	P2	Enduit gris en vrac + papier en faible quantité en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°104	Vol 7 (Dégagement 2)	Murs et cloisons	Enduit ciment avec enduit platreux (Porteur pièces sèches)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 86 n°5 - 1	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples + matériau gris en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°104	Vol 6 (Dégagement 1) - Vol 2 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment avec enduit plâtreux (Porteur pièces sèches)	S7 - S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HD001586 n°5 - 1	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples + matériau gris en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°104	Vol 6 (Dégagement 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S13	Réalisation d'un sondage	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches					Présence sur document cf prélèvement n° 4 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD000939
Appartement n°104	Vol 6 (Dégagement 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S13	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S13	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches					Présence sur document cf prélèvement n° 4 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD000939
Appartement n°104	Vol 2 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S13	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S13	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches					Présence sur document cf prélèvement n° 4 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD000939



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement n°104	Vol 5 (Chambre 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S13	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S13	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches				Présence sur document cf prélèvement n° 4 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD000939
Appartement n°104	Vol 4 (Chambre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S13	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S13	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches				Présence sur document cf prélèvement n° 4 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD000939
Appartement n°104	Vol 7 (Dégagement 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S13	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S13	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches				Présence sur document cf prélèvement n° 4 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD000939



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement n°104	Vol 10 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S14	Réalisation d'un sondage	Cloison et doublage placoplâtre pièces humides				Présence sur document cf prélèvement n° 8 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD000939
Appartement n°104	Vol 10 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S14	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S14	Cloison et doublage placoplâtre pièces humides				Présence sur document cf prélèvement n° 8 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD000939
Appartement n°104	Vol 9 (Débaras)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S14	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S14	Cloison et doublage placoplâtre pièces humides				Présence sur document cf prélèvement n° 8 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD000939



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement n°104	Vol 3 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S14	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S14	Cloison et doublage placoplâtre pièces humides				Présence sur document cf prélèvement n° 8 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD000939
Appartement n°104	Vol 8 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S14	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S14	Cloison et doublage placoplâtre pièces humides				Présence sur document cf prélèvement n° 8 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD000939
Appartement n°104	Vol 6 (Dégagement 1)	Menuiseries	Ensemble des joints d'étanchéité porte d'entrée	S19			002HD001586 n°7 - 1 - 002HD001586 n°7 - 2			Négatif sur document cf prélèvement n° 17 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD000939
Appartement n°104	Vol 3 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4 / 16 / 4	I3			I3 - 2 - 002HD001586 n°7 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°104	Vol 2 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4 / 16 / 4	I3			I3 - 2 - 002HD0015 86 n°7 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°104	Vol 5 (Chambre 2)	Menuiseries	PVC 4 / 16 / 4	I3			I3 - 2 - 002HD0015 86 n°7 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°104	Vol 4 (Chambre 1)	Menuiseries	PVC 4 / 16 / 4	I3			I3 - 2 - 002HD0015 86 n°7 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°104	Vol 6 (Dégagement 1)	Plafonds	Enduit ciment et plâtreux (Plafond pièce sèche)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 86 n°1 - 1	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples + matériau gris en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°104	Vol 2 (Séjour) - Vol 7 (Dégagement 2) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 4 (Chambre 1)	Plafonds	Enduit ciment et plâtreux (Plafond pièce sèche)	S1 - S2 - S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002HD0015 86 n°1 - 1	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples + matériau gris en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°104	Vol 10 (SDB)	Plafonds	Enduit ciment et platreux (Plafond pièces humides)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002HD001586 n°6 - 1	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples + matériau gris en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°104	Vol 9 (Débaras) - Vol 8 (W.C) - Vol 3 (Cuisine)	Plafonds	Enduit ciment et platreux (Plafond pièces humides)	S10 - S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002HD001586 n°6 - 1	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples + matériau gris en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°104	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002HD001586 n°4 - 1	P4	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°104	Vol 10 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence SDB)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002HD001586 n°7 - 1 - 002HD001586 n°7 - 2	P7	Colle beige avec poussières + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°104	Vol 10 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence SDB)	P7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002HD001586 n°7 - 1 - 002HD001586 n°7 - 2	P7	Colle beige avec poussières + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°104	Vol 10 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	S15	Gris d'origine pièces humides		002HD0015 86 n°7 - 1 - 002HD0015 86 n°7 - 2				Négatif sur document cf prélèvement n° 11 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD000939
Appartement n°104	Vol 8 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage	S15	Gris d'origine pièces humides		002HD0015 86 n°7 - 1 - 002HD0015 86 n°7 - 2				Négatif sur document cf prélèvement n° 11 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD000939
Appartement n°104	Vol 9 (Débarras)	Revêtement de sol	Ragréage	S15	Gris d'origine pièces humides		002HD0015 86 n°7 - 1 - 002HD0015 86 n°7 - 2				Négatif sur document cf prélèvement n° 11 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD000939



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°104	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	S15	Gris d'origine pièces humides		002HD001586 n°7 - 1 - 002HD001586 n°7 - 2				Négatif sur document cf prélèvement n° 11 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD000939
Appartement n°104	Vol 10 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S16	Colle jaune du revêtement de sol d'origine						Négatif sur document cf prélèvement n° 12 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD000939
Appartement n°104	Vol 8 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S16	Colle jaune du revêtement de sol d'origine						Négatif sur document cf prélèvement n° 12 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD000939



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement n°104	Vol 9 (Débarras)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S16	Colle jaune du revêtement de sol d'origine					Négatif sur document cf prélèvement n° 12 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD000939
Appartement n°104	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S16	Colle jaune du revêtement de sol d'origine					Négatif sur document cf prélèvement n° 12 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD000939
Appartement n°104	Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage	S17	Gris d'origine pièces sèches					Négatif sur document cf prélèvement n° 15 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD000939



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°104	Vol 6 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S17	Gris d'origine pièces sèches						Négatif sur document cf prélèvement n° 15 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD000939
Appartement n°104	Vol 7 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S17	Gris d'origine pièces sèches						Négatif sur document cf prélèvement n° 15 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD000939
Appartement n°104	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S17	Gris d'origine pièces sèches						Négatif sur document cf prélèvement n° 15 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD000939



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement n°104	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S17	Gris d'origine pièces sèches					Négatif sur document cf prélèvement n° 15 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD000939
Appartement n°104	Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S18	Colle jaune du revêtement de sol d'origine pièces sèches		002HD001586 n°7 - 1			Négatif sur document cf prélèvement n° 16 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD000939
Appartement n°104	Vol 6 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S18	Colle jaune du revêtement de sol d'origine pièces sèches		002HD001586 n°7 - 1			Négatif sur document cf prélèvement n° 16 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD000939



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°104	Vol 7 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S18	Colle jaune du revêtement de sol d'origine pièces sèches		002HD001586 n°7 - 1				Négatif sur document cf prélèvement n° 16 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD000939
Appartement n°104	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S18	Colle jaune du revêtement de sol d'origine pièces sèches		002HD001586 n°7 - 1				Négatif sur document cf prélèvement n° 16 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD000939
Appartement n°104	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S18	Colle jaune du revêtement de sol d'origine pièces sèches		002HD001586 n°7 - 1				Négatif sur document cf prélèvement n° 16 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD000939
Appartement n°104	Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1	Lino actuel (collé sur ragréage le plus récent)		002HD001586 n°7 - 1 - 11 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°104	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1	Lino actuel (collé sur ragréage le plus récent)		002HD001586 n°7 - 1 - I1 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°104	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1	Lino actuel (collé sur ragréage le plus récent)		002HD001586 n°7 - 1 - I1 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°104	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1	Lino actuel (collé sur ragréage le plus récent)		002HD001586 n°7 - 1 - I1 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°104	Vol 7 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1	Lino actuel (collé sur ragréage le plus récent)		002HD001586 n°7 - 1 - I1 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°104	Vol 6 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1	Lino actuel (collé sur ragréage le plus récent)		002HD0015 86 n°7 - 1 - I1 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°104	Vol 9 (Débarras)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1	Lino actuel (collé sur ragréage le plus récent)		002HD0015 86 n°7 - 1 - I1 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°104	Vol 10 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1	Lino actuel (collé sur ragréage le plus récent)		002HD0015 86 n°7 - 1 - I1 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°104	Vol 8 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1	Lino actuel (collé sur ragréage le plus récent)		002HD0015 86 n°7 - 1 - I1 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°104	Appartement n°104 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°104	Appartement n°104 - Plan de prélèvements
	Appartement n°104	Appartement n°104 - MPCA Toutes catégories confondues




APPARTEMENT N°104 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001586

Légende



Volume non visité

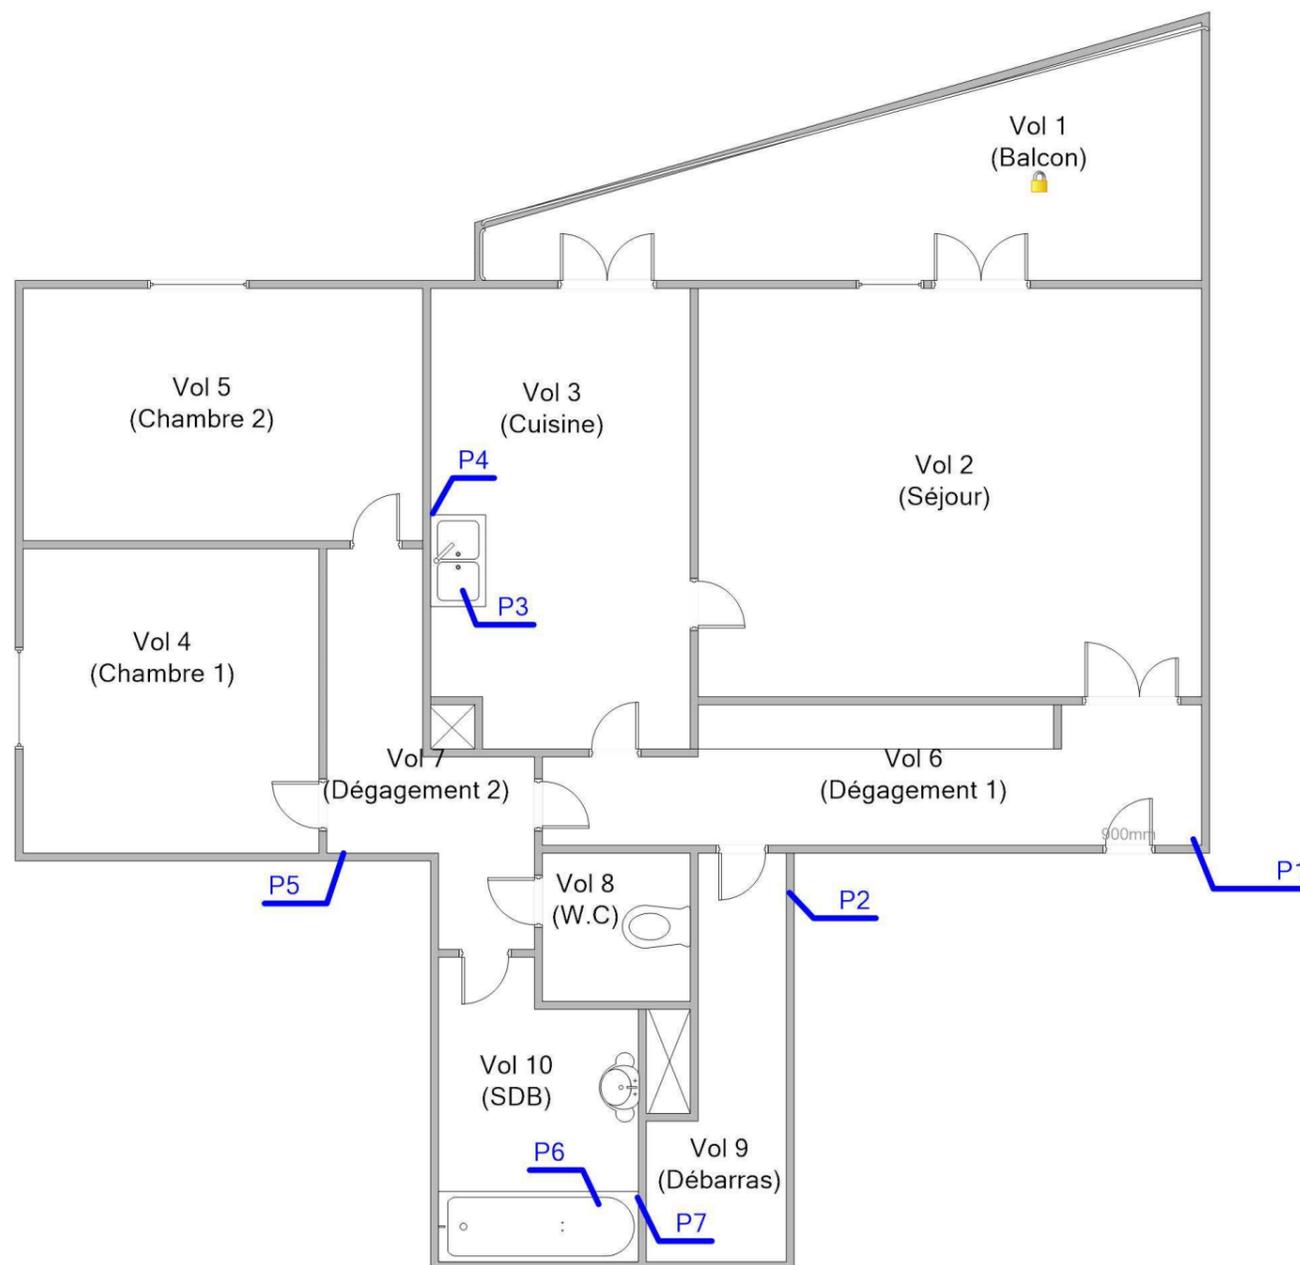

Adresse du bien
20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 104 de type 3 situé au RDC

Date intervention
30/06/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
	Appartement n°104 - Vol 2 (Séjour)	I1
	Appartement n°104 - Vol 3 (Cuisine)	I2
	Appartement n°104 - Vol 3 (Cuisine)	I3
	Appartement n°104 - Vol 2 (Séjour)	I4
002HD001586 n°7 - 1 (A15)	Appartement n°104 - Vol 10 (SDB)	Absence sur présentation de documents
002HD001586 n°7 - 2 (A15)	Appartement n°104 - Vol 10 (SDB)	Absence sur présentation de documents
002HD001586 n°7 - 1 (A18)	Appartement n°104 - Vol 2 (Séjour)	Absence sur présentation de documents
002HD001586 n°7 - 1 (A19)	Appartement n°104 - Vol 6 (Dégagement 1)	Absence sur présentation de documents
002HD001586 n°7 - 2 (A19)	Appartement n°104 - Vol 6 (Dégagement 1)	Absence sur présentation de documents
002HD001586 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°104 - Vol 6 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
002HD001586 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°104 - Vol 9 (Débarras)	Prélevement négatif
002HD001586 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°104 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001586 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°104 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001586 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°104 - Vol 7 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002HD001586 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°104 - Vol 10 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001586 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°104 - Vol 10 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001586 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°104 - Vol 10 (SDB)	Prélevement négatif
	Appartement n°104 - Vol 2 (Séjour)	I1
	Appartement n°104 - Vol 3 (Cuisine)	I2
	Appartement n°104 - Vol 3 (Cuisine)	I3
	Appartement n°104 - Vol 2 (Séjour)	I4



002HD001586 n°7 - 1



002HD001586 n°7 - 1



002HD001586 n°7 - 1



002HD001586 n°7 - 1



002HD001586 n°7 - 1 (A15)



002HD001586 n°7 - 2 (A15)



002HD001586 n°7 - 1 (A18)



002HD001586 n°7 - 1 (A19)



002HD001586 n°7 - 2 (A19)



002HD001586 n°1 - 1 (P1)



002HD001586 n°2 - 1 (P2)



002HD001586 n°3 - 1 (P3)



002HD001586 n°4 - 1 (P4)



002HD001586 n°5 - 1 (P5)



002HD001586 n°6 - 1 (P6)



002HD001586 n°7 - 1 (P7)



002HD001586 n°7 - 2 (P7)



I1 - 2



12 - 2



13 - 2



14 - 2



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples + matériau gris en faible quantité en vrac - -	Appartement n°104 - Vol 6 (Dégagement 1)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac + papier en faible quantité en vrac + peinture - -	Appartement n°104 - Vol 9 (Débaras)	
P3	Equipements divers et accessoires	Evier	Peinture en vrac - -	Appartement n°104 - Vol 3 (Cuisine)	
P4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige - -	Appartement n°104 - Vol 3 (Cuisine)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples + matériau gris en faible quantité en vrac - -	Appartement n°104 - Vol 7 (Dégagement 2)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples + matériau gris en faible quantité en vrac - -	Appartement n°104 - Vol 10 (SDB)	
P7	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige avec poussières + peinture - -	Appartement n°104 - Vol 10 (SDB)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-22293 EN DATE DU 18/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-64760
Echantillon ITGA : IT071707-22293
Reçu au laboratoire le : 03/07/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001586
Dossier client	_00156000050000100104_ 20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 104 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002HD001586001 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment et plâtreux (Plafond pièce sèche) / Vol 6 (Dégagement 1)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Matériau gris en faible quantité en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples + matériau gris en faible quantité en vrac	META le 17/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-22294 EN DATE DU 18/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-64760
Echantillon ITGA : IT071707-22294
Reçu au laboratoire le : 03/07/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001586
Dossier client	_00156000050000100104_ 20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 104 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002HD001586002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment avec enduit platreux (Porteur pièces humides) / Vol 9 (Débarras)
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Papier en faible quantité en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit gris en vrac + papier en faible quantité en vrac + peinture	META le 17/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-22295 EN DATE DU 18/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-64760
Echantillon ITGA : IT071707-22295
Reçu au laboratoire le : 03/07/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001586
Dossier client	_00156000050000100104_ 20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 104 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002HD001586003 / Equipements divers et accessoires / Evier / Peinture bitumineuse bleue / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Peinture en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Peinture en vrac	META le 17/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-22296 EN DATE DU 18/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-64760
Echantillon ITGA : IT071707-22296
Reçu au laboratoire le : 03/07/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001586
Dossier client	_00156000050000100104_ 20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 104 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002HD001586004 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Colle beige / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige	META le 18/07/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-22297 EN DATE DU 18/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-64760
Echantillon ITGA : IT071707-22297
Reçu au laboratoire le : 03/07/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001586
Dossier client	_00156000050000100104_ 20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 104 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002HD001586005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment avec enduit platreux (Porteur pièces sèches) / Vol 7 (Dégagement 2)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Matériau gris en faible quantité en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples + matériau gris en faible quantité en vrac	META le 18/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-22298 EN DATE DU 18/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-64760
Echantillon ITGA : IT071707-22298
Reçu au laboratoire le : 03/07/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001586
Dossier client	_00156000050000100104_ 20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 104 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002HD001586006 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment et plâtreux (Plafond pièces humides) / Vol 10 (SDB)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Matériau gris en faible quantité en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples + matériau gris en faible quantité en vrac	META le 18/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-22299 EN DATE DU 18/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-64760
Echantillon ITGA : IT071707-22299
Reçu au laboratoire le : 03/07/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001586
Dossier client	_00156000050000100104_ 20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 104 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002HD001586007 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence SDB) / Vol 10 (SDB)
Description ITGA	Colle beige avec poussières / Carrelage / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige avec poussières + peinture	META le 17/07/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste