

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE
CP - Ville :	53200 CHATEAU GONTIER
Référence client :	_00156000050000100114_
Date du repérage :	29/06/2017
Désignation :	Appartement n° 114 de type 3 situé au 02 ème étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE 53200 CHATEAU GONTIER	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00156000050000100114_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 114 de type 3 situé au 02 ème étage		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) LOYER Florian J.SEVEN (0 800 400 100) 29/06/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 18/07/2017 A Riorges, le 18/07/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre			
Numéro attestation : CPDI3805 V4 Délivré le : 25/03/2016		 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Appartement n°114 - Vol 1 (Entrée) Appartement n°114 - Vol 3 (W.C) Appartement n°114 - Vol 5 (Chambre 1) Appartement n°114 - Vol 7 (Séjour)	Appartement n°114 - Vol 2 (Débarras) Appartement n°114 - Vol 4 (SDB) Appartement n°114 - Vol 6 (Cuisine) Appartement n°114 - Vol 9 (Chambre 2)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G	Périmètre du bâtiment concerné	H	Objectif de la mission
	Ensemble du logement (garage et balcon non compris)		Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°114	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Débaras) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Cuisine) - Vol 7 (Séjour) - Vol 9 (Chambre 2)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°114	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Débaras) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Cuisine) - Vol 7 (Séjour) - Vol 9 (Chambre 2)	
Revêtement de sol	Appartement n°114	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Débaras) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Cuisine) - Vol 7 (Séjour) - Vol 9 (Chambre 2)	
Revêtement de mur	Appartement n°114	Vol 4 (SDB) - Vol 6 (Cuisine)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L	Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
----------	---

Aucune(s)

M	Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.
----------	--

Aucunes

Conditions de repérage

N	Modalités de repérage
----------	------------------------------

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O	Moyens d'investigation
----------	-------------------------------

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 5 (Chambre 1)	Joint à lèvre	Non prélevé à la demande du client
Vol 6 (Cuisine)	Joint à lèvre	Non prélevé à la demande du client
Vol 7 (Séjour)	Joint à lèvre	Non prélevé à la demande du client
Vol 9 (Chambre 2)	Joint à lèvre	Non prélevé à la demande du client
Vol 5 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Non prélevé à la demande du client
Vol 6 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Non prélevé à la demande du client
Vol 7 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Non prélevé à la demande du client
Vol 1 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche	Non prélevé à la demande du client
Vol 4 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche	Non prélevé à la demande du client
Vol 9 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Non prélevé à la demande du client
Vol 3 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Non prélevé à la demande du client

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 1 (Entrée)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1
Vol 3 (W.C)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S2

Q Réserves / Commentaires

Bilan cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 156 :

Matériaux amiantés :

- 0 enduits plâtre sur les porteurs des pièces humides sont amiantés sur les 12 prélevés
- 2 enduit cloison et doublage plaque de plâtre pièces humides sont amianté sur les 2 prélevés
- 4 enduits plâtre sur les plafonds des pièces humides sont amianté sur les 12 prélevés
- 1 enduits plâtre sur les porteurs des pièces sèches sont amiantés sur les 12 prélevés
- 2 enduit cloison et doublage plaque de plâtre pièces sèches sont amianté sur les 2 prélevés
- 3 enduits plâtre sur les plafonds des pièces sèches sont amianté sur les 12 prélevés
- 2 colles de Faïences SDB sont amiantées sur les 24 colles de faïences prélevées (en cuisine et SDB)

Suite aux résultats obtenu en phase 1 et 2, l'ensemble des cloisons et doublages plaque de plâtre pièces sèches et pièces humides ont été considérés comme amiantées dans les diagnostics des 10 logements de la phase 3.

On retrouve de l'amiante dans les enduits plâtres dans 5 logements sur les 12 réalisés. (enduit plâtre murs porteurs ou plafonds)

Sur les 24 prélèvements d'enduits plâtres réalisés dans les 12 logements du groupe 156, on retrouve 8 prélèvements amiantés. (1 mur porteur et 7 plafonds)

Les résultats obtenus ne permettent pas de conclure sur la présence ou non d'amiante dans les logements non visités. En cas d'intervention dans un de ces logements il conviendra de réaliser des prélèvements sur les enduits des porteurs et plafonds, ou à défaut de considérer l'ensemble de ces éléments comme étant amiantés.

Il en est de même pour les colles de faïences ou 2 colles de faïences sont amiantées sur les 24 prélevées.

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les balcons considérer comme non visités.

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les plénums de faux plafond.

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Appartement n°114 - Vol 8 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	Intérieur du balcon Non concerné par les travaux

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°114	Vol 5 (Chambre 1)	Menuiseries	Joint à lèvre	I1	PVC		I1 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°114	Vol 6 (Cuisine)	Menuiseries	Joint à lèvre	I1	PVC		I1 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°114	Vol 7 (Séjour)	Menuiseries	Joint à lèvre	I1	PVC		I1 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°114	Vol 9 (Chambre 2)	Menuiseries	Joint à lèvre	I1	PVC		I1 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°114	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1	Réalisation d'un sondage	Cloisons et doublages pièces sèches	S1 - 1				Présence sur document Prélèvement n°4 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002HD000939
Appartement n°114	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S1	Cloisons et doublages pièces sèches	S1 - 1				Présence sur document Prélèvement n°4 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002HD000939
Appartement n°114	Vol 5 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S1	Cloisons et doublages pièces sèches	S1 - 1				Présence sur document Prélèvement n°4 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002HD000939



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°114	Vol 2 (Débarras)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S1	Cloisons et doublages pièces sèches	S1 - 1				Présence sur document Prélèvement n°4 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002HD000939
Appartement n°114	Vol 7 (Séjour)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S1	Cloisons et doublages pièces sèches	S1 - 1				Présence sur document Prélèvement n°4 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002HD000939
Appartement n°114	Vol 9 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S1	Cloisons et doublages pièces sèches	S1 - 1				Présence sur document Prélèvement n°4 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002HD000939
Appartement n°114	Vol 3 (W.C)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S2	Réalisation d'un sondage	Cloisons et doublages pièces humides	S2 - 1				Présence sur document Prélèvement n°8 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002HD000939
Appartement n°114	Vol 4 (SDB)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S2	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S2	Cloisons et doublages pièces humides	S2 - 1				Présence sur document Prélèvement n°8 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002HD000939



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°114	Vol 6 (Cuisine)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S2	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S2	Cloisons et doublages pièces humides	S2 - 1				Présence sur document Prélèvement n°8 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002HD000939
Appartement n°114	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S3	Cloisons et doublages pièces sèches		S3 - 1				Négatif sur document Prélèvement n°17 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002HD000939
Appartement n°114	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P1	Réalisation d'un prélèvement	Porteurs pièces sèches	002NI00153 n°1 - 1	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + matériau gris en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°114	Vol 1 (Entrée) - Vol 7 (Séjour) - Vol 2 (Débaras) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P1 - S12 - S13 - S14 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Porteurs pièces sèches	002NI00153 n°1 - 1	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + matériau gris en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°114	Vol 4 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P2	Réalisation d'un prélèvement	Porteurs pièces humides	002NI00153 n°2 - 1 - 002NI00153 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°114	Vol 6 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Porteurs pièces humides	002NI00153 n°2 - 1 - 002NI00153 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°114	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre	P3	Réalisation d'un prélèvement	Pièces sèches	002NI0015 53 n°3 - 1 - 002NI0015 53 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + matériau gris en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°114	Vol 5 (Chambre 1) - Vol 2 (Débaras) - Vol 7 (Séjour) - Vol 9 (Chambre 2)	Plafonds	Enduit plâtre	S16 - S17 - S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Pièces sèches	002NI0015 53 n°3 - 1 - 002NI0015 53 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + matériau gris en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°114	Vol 6 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre	P4	Réalisation d'un prélèvement	Pièces humides	002NI0015 53 n°4 - 1 - 002NI0015 53 n°4 - 2	P4	Enduit beige en vrac + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°114	Vol 4 (SDB) - Vol 3 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre	S21 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Pièces humides	002NI0015 53 n°4 - 1 - 002NI0015 53 n°4 - 2	P4	Enduit beige en vrac + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur											

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°114	Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P7	Réalisation d'un prélèvement	Blanche	002NI0015 53 n°7 - 1 - 002NI0015 53 n°7 - 2	P7	Colle beige + joint cassant beige + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°114	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P8	Réalisation d'un prélèvement	Blanche	002NI0015 53 n°8 - 1 - 002NI0015 53 n°8 - 2	P8	Colle beige en faible quantité + peintures multiples + matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°114	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Blanche	002NI0015 53 n°8 - 1 - 002NI0015 53 n°8 - 2	P8	Colle beige en faible quantité + peintures multiples + matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol											

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°114	Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3	Lino bleu / beige / gris + colle jaune		I3 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°114	Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3	Lino bleu / beige / gris + colle jaune		I3 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°114	Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3	Lino bleu / beige / gris + colle jaune		I3 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°114	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3	Lino bleu / beige / gris + colle jaune		I3 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°114	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3	Lino bleu / beige / gris + colle jaune		I3 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°114	Vol 9 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3	Lino bleu / beige / gris + colle jaune		I3 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°114	Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3	Lino bleu / beige / gris + colle jaune		I3 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°114	Vol 2 (Débarras)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P5	Réalisation d'un prélèvement	Grise	002NI0015 53 n°5 - 1	P5	Revêtement cassant beige + colle polymère jaune non séparable + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°114	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Grise	002NI0015 53 n°5 - 1	P5	Revêtement cassant beige + colle polymère jaune non séparable + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°114	Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage	P6	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002NI0015 53 n°6 - 1	P6	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage beige + peintures multiples avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°114	Vol 9 (Chambre 2) - Vol 6 (Cuisine) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB) - Vol 2 (Débaras) - Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	S5 - S6 - S7 - S8 - S9 - S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Gris	002NI001553 n°6 - 1	P6	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage beige + peintures multiples avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°114	Appartement n°114 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°114	Appartement n°114 - Plan de prélèvements
	Appartement n°114	Appartement n°114 - MPCA Toutes catégories confondues

APPARTEMENT N°114 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002NI001553

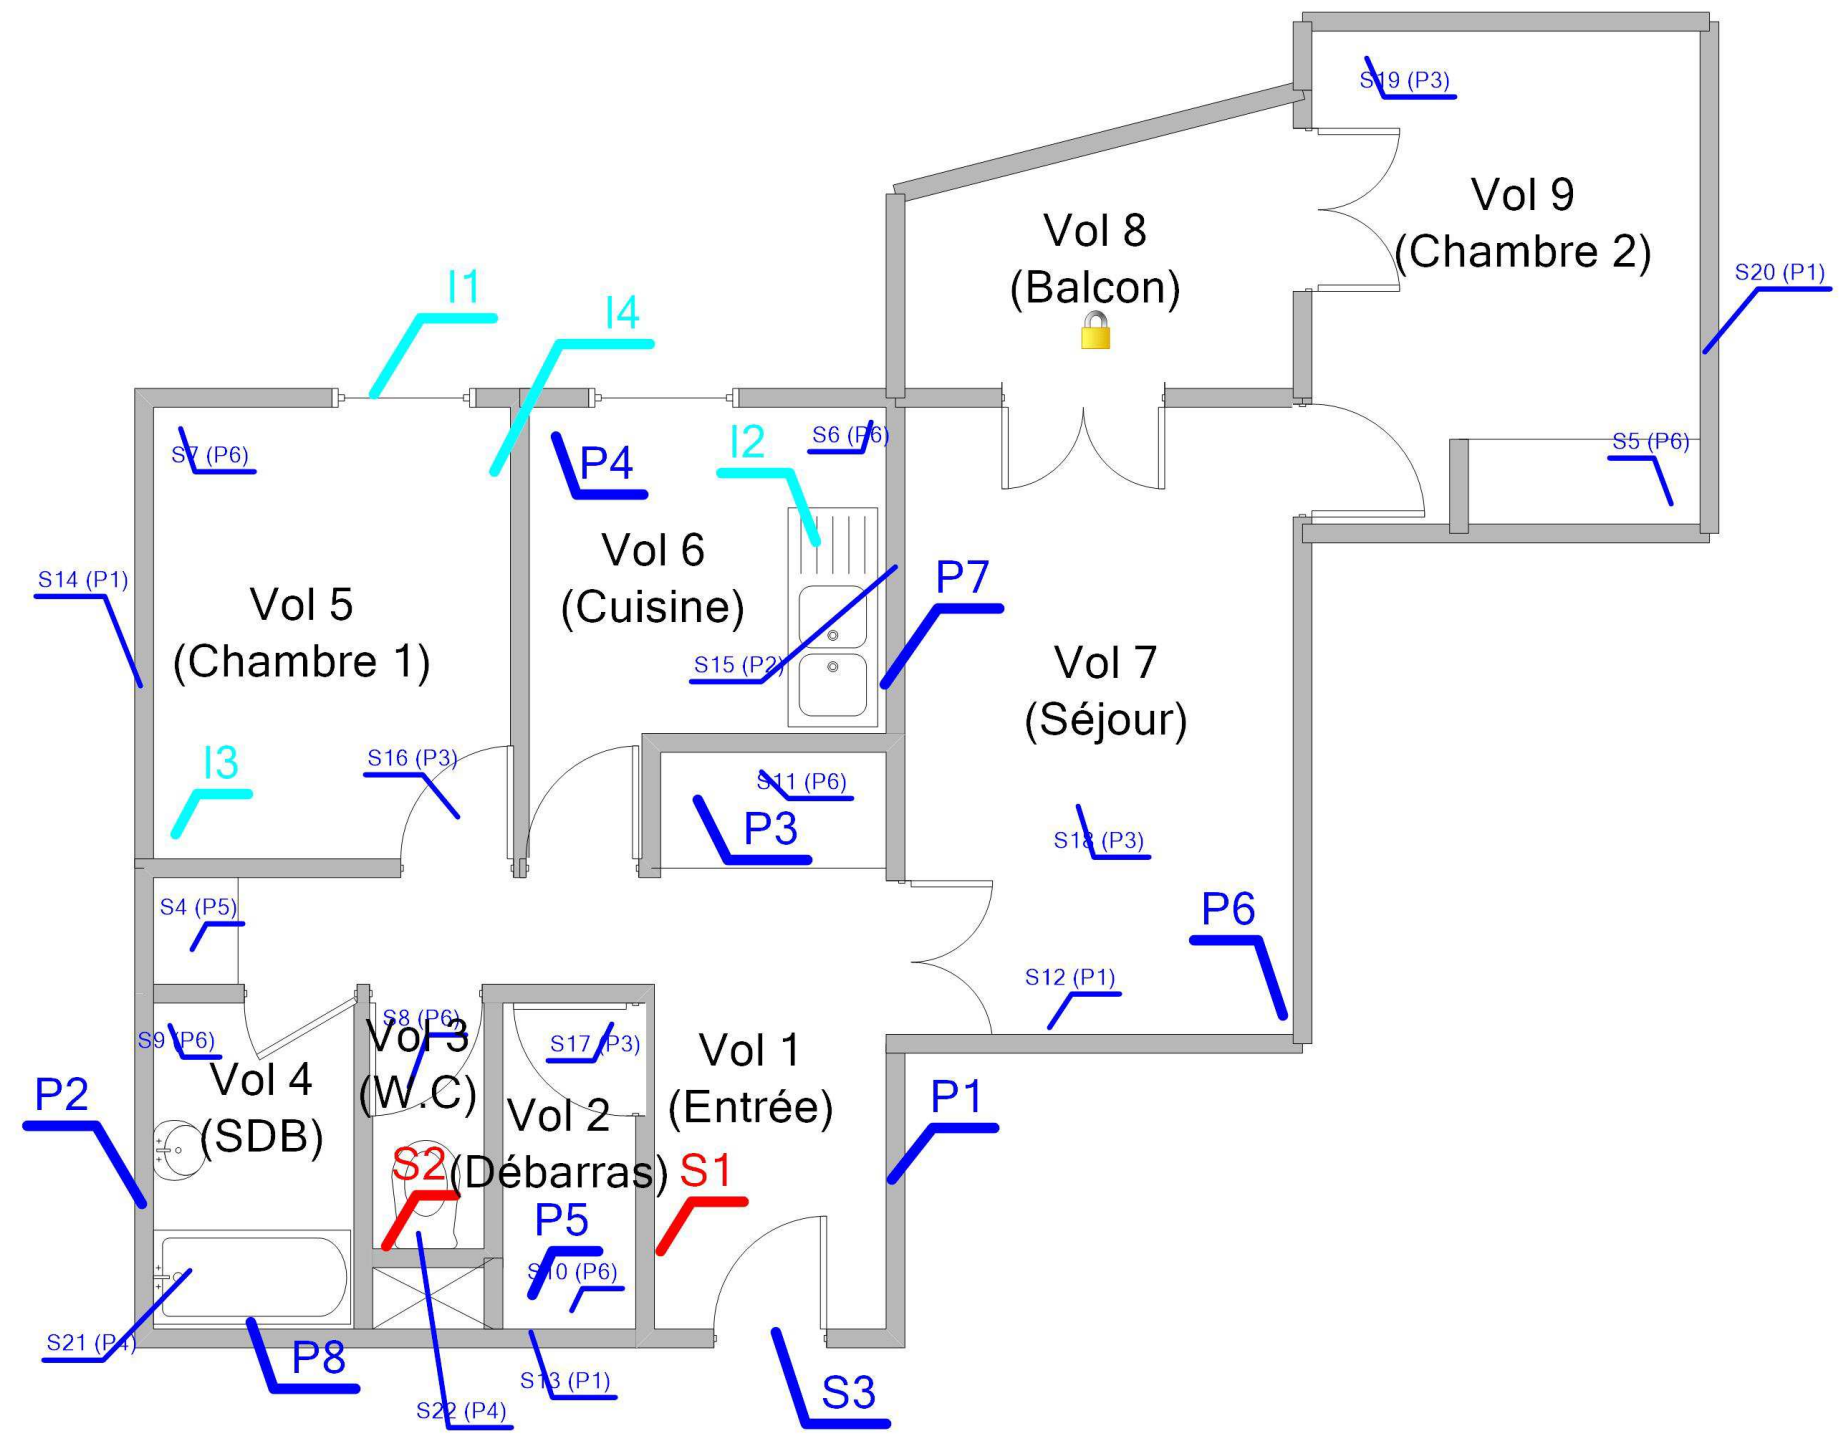

Légende

	Localisation dun prélèvement
	Localisation dune impossibilité technique
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité



Adresse du bien

20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation

Appartement n° 114 de type 3 situé au 02 ème étage

Date intervention

29/06/2017

Technicien intervenant

LOYER Florian


APPARTEMENT N°114 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002NI001553

Légende



Volume non visité

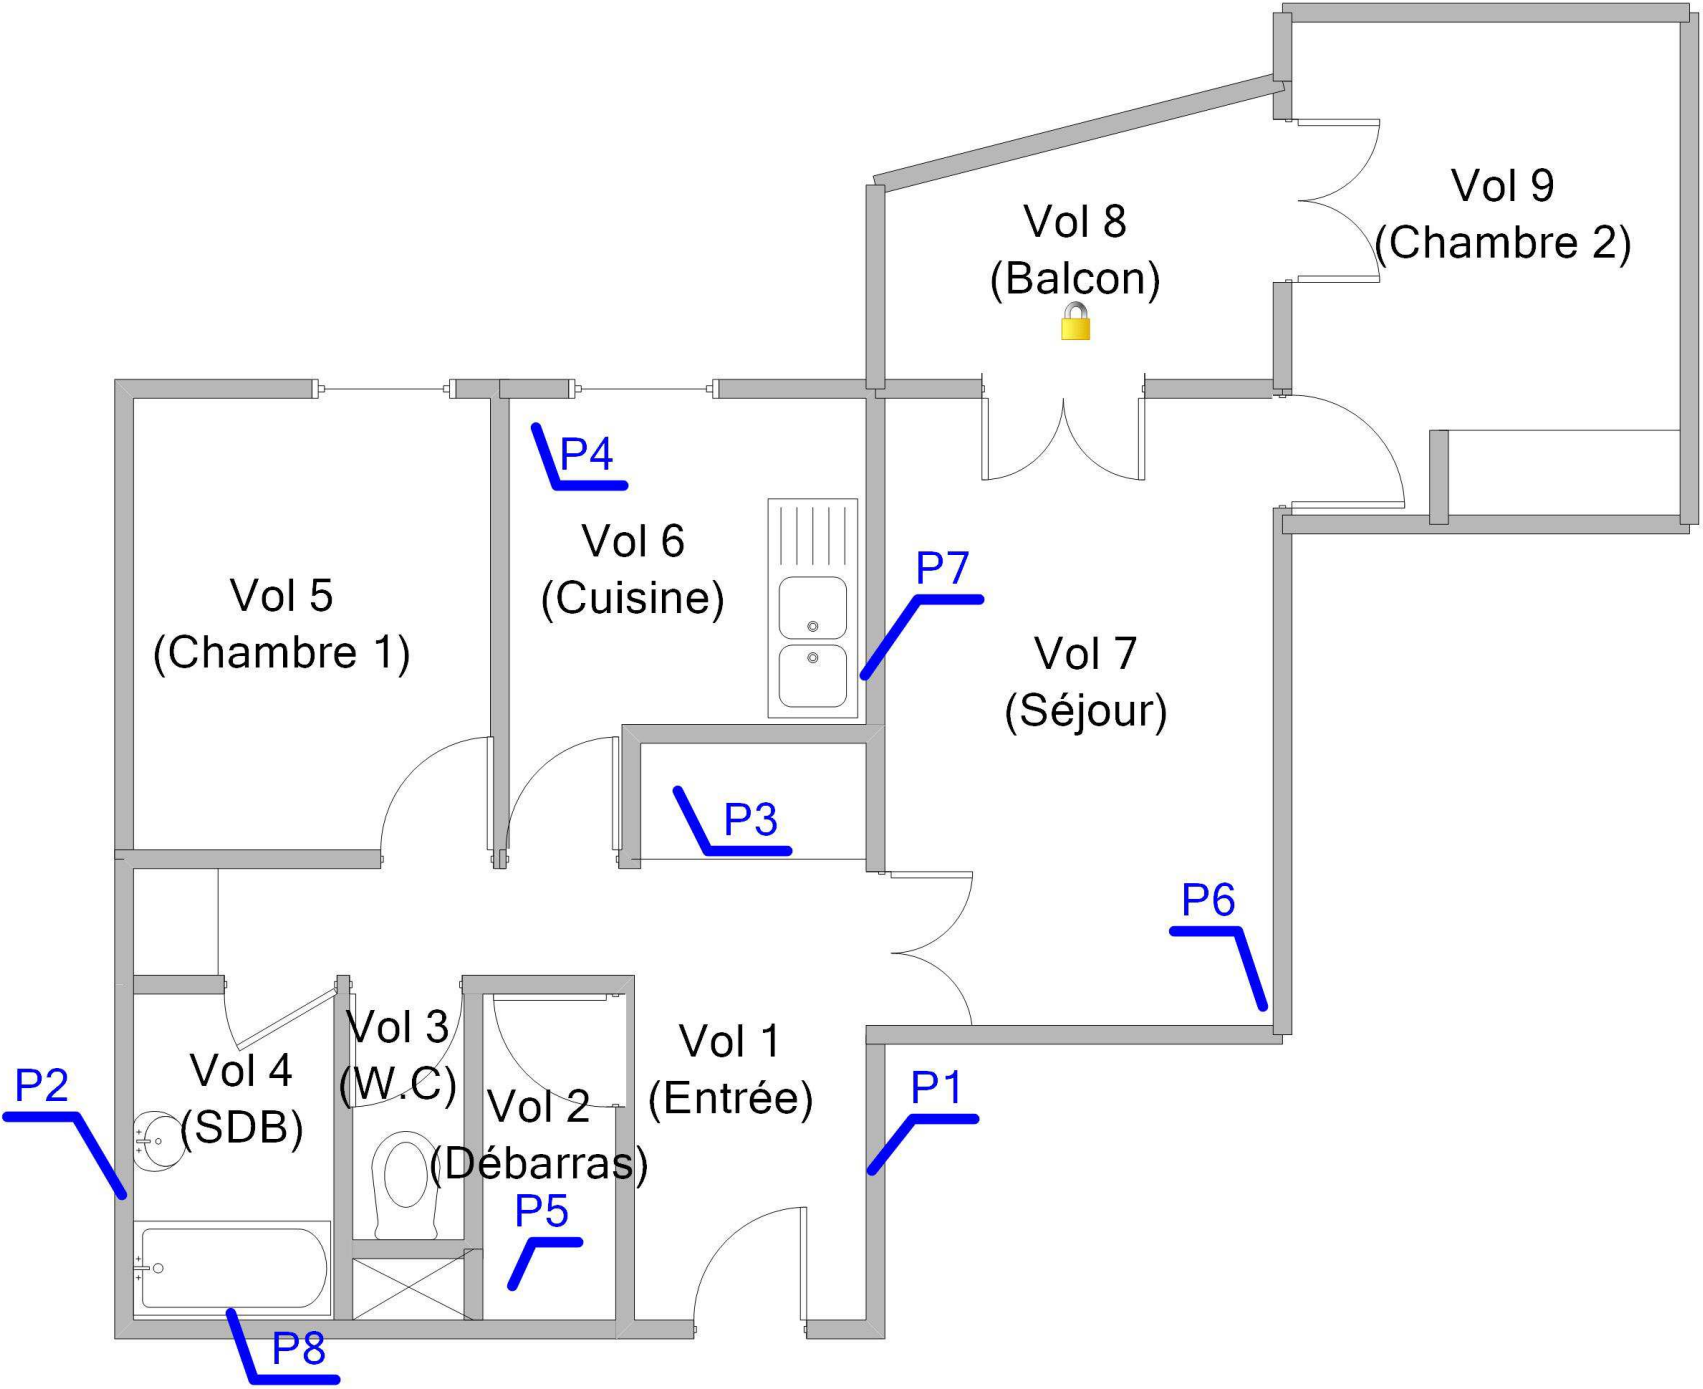

Adresse du bien

20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation


Appartement n° 114 de type 3 situé au 02 ème étage

Date intervention

29/06/2017

Technicien intervenant

LOYER Florian

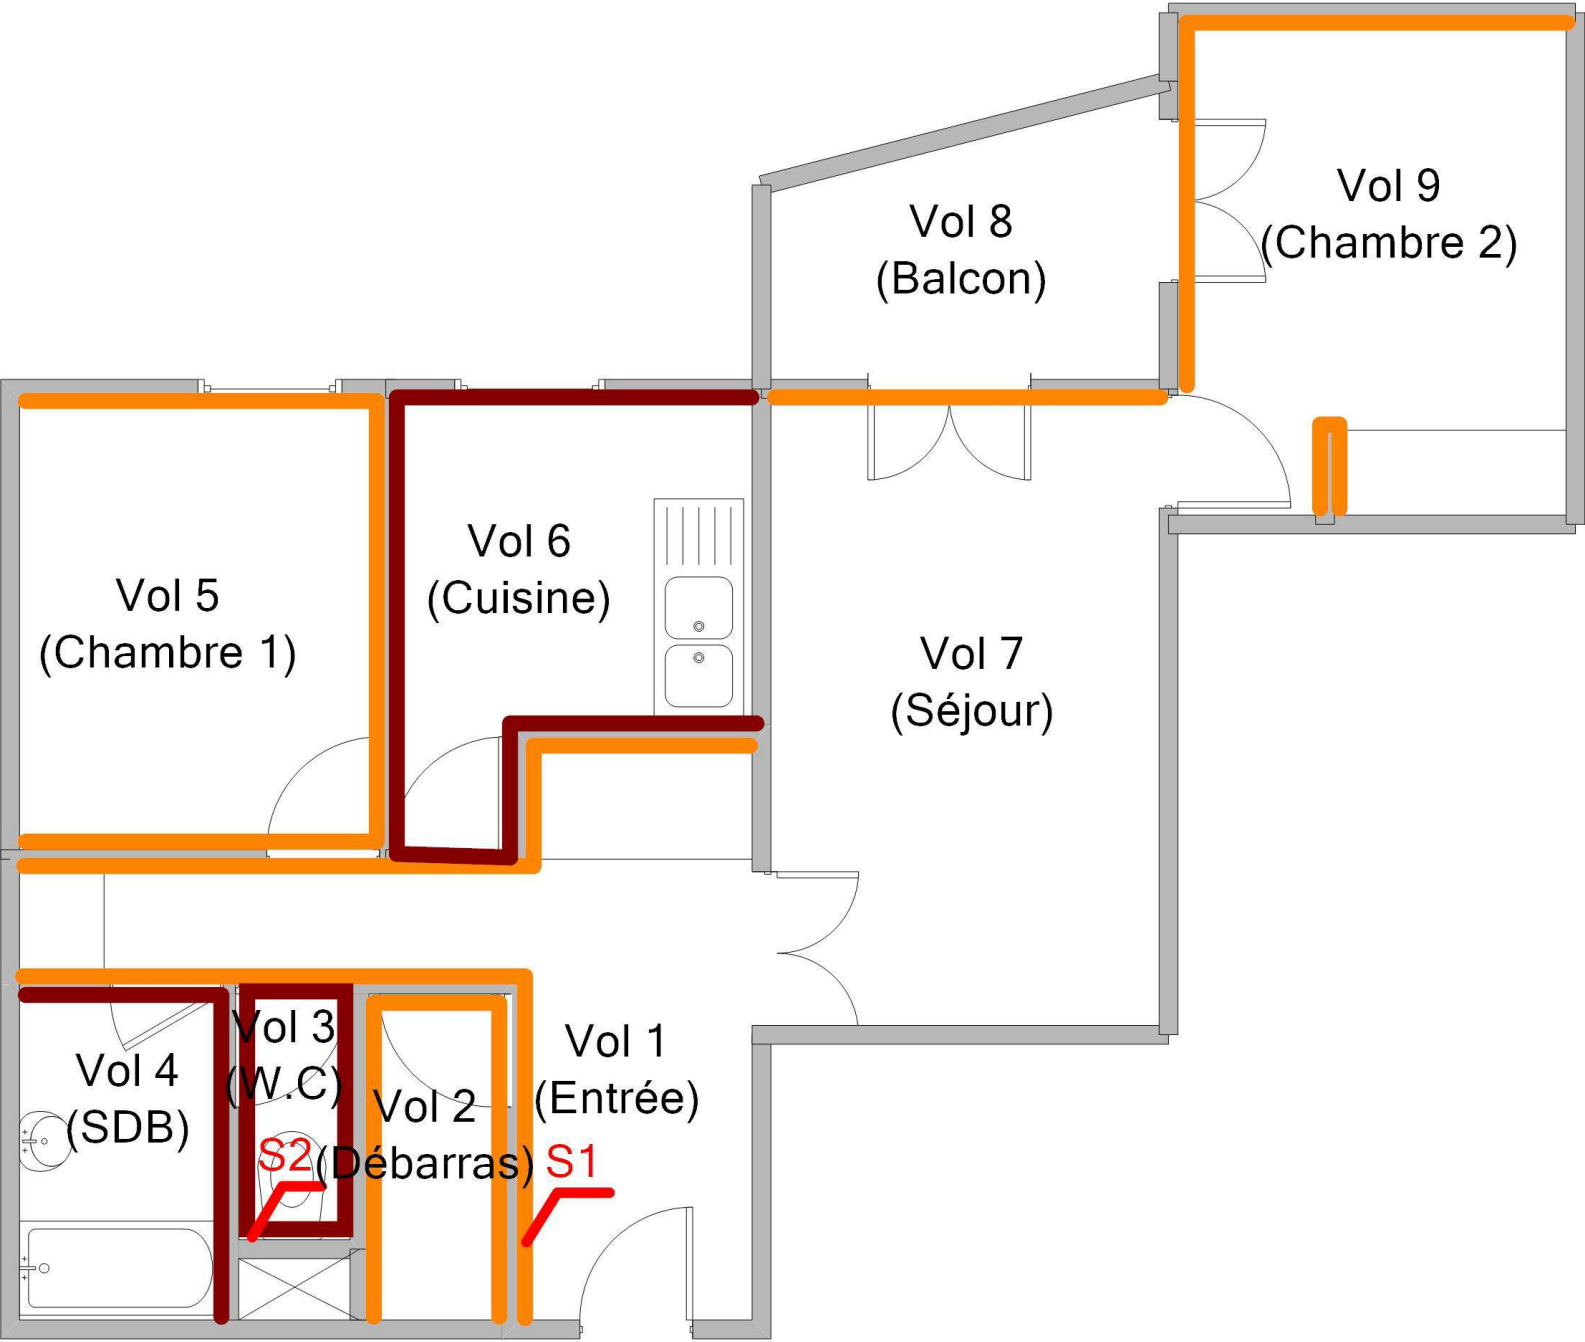

Légende

	S1: Cloisons et doublages pièces sèches
	S2: Cloisons et doublages pièces humides



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE 53200 CHATEAU GONTIER	Appartement n° 114 de type 3 situé au 02 ème étage	29/06/2017	LOYER Florian

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
	Appartement n°114 - Vol 5 (Chambre 1)	I1
	Appartement n°114 - Vol 6 (Cuisine)	I2
	Appartement n°114 - Vol 5 (Chambre 1)	I3
	Appartement n°114 - Vol 5 (Chambre 1)	I4
S1 - 1 (A1)	Appartement n°114 - Vol 1 (Entrée)	Présence sur présentation de documents
S2 - 1 (A2)	Appartement n°114 - Vol 3 (W.C)	Présence sur présentation de documents
S3 - 1 (A3)	Appartement n°114 - Vol 1 (Entrée)	Absence sur présentation de documents
002NI001553 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°114 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002NI001553 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°114 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002NI001553 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°114 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002NI001553 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°114 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002NI001553 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°114 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002NI001553 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°114 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NI001553 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°114 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NI001553 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°114 - Vol 2 (Débaras)	Prélevement négatif
002NI001553 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°114 - Vol 7 (Séjour)	Prélevement négatif
002NI001553 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°114 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NI001553 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°114 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NI001553 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°114 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002NI001553 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°114 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif

I1 - 1



I2 - 1




I3 - 1



I4 - 1



S1 - 1 (A1)

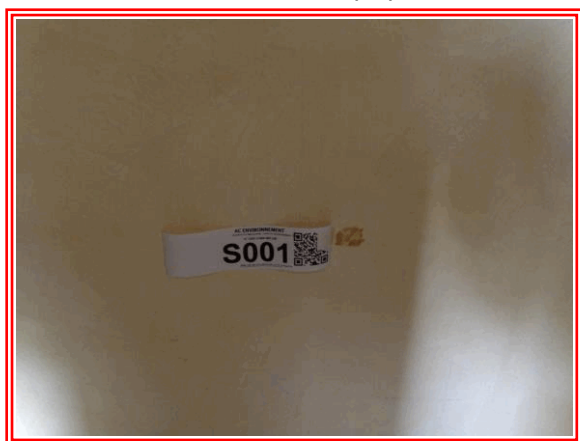

S2 - 1 (A2)



S3 - 1 (A3)



002NI001553 n°1 - 1 (P1)



002NI001553 n°3 - 1 (P3)



002NI001553 n°3 - 2 (P3)




002NI001553 n°2 - 1 (P2)



002NI001553 n°2 - 2 (P2)



002NI001553 n°4 - 1 (P4)

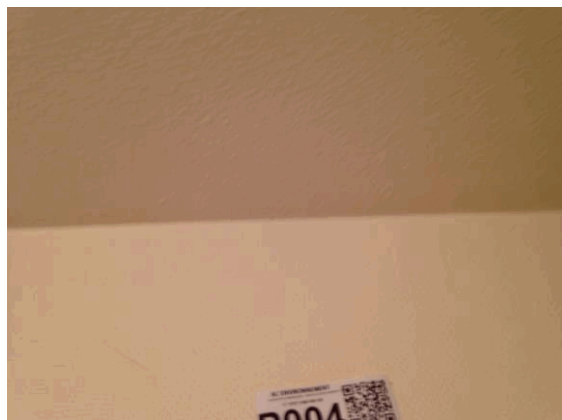

002NI001553 n°4 - 2 (P4)



002NI001553 n°5 - 1 (P5)



002NI001553 n°6 - 1 (P6)



002NI001553 n°7 - 1 (P7)



002NI001553 n°7 - 2 (P7)



002NI001553 n°8 - 1 (P8)



002NI001553 n°8 - 2 (P8)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + matériau gris en faible quantité en vrac - Porteurs pièces sèches -	Appartement n°114 - Vol 1 (Entrée)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples - Porteurs pièces humides -	Appartement n°114 - Vol 4 (SDB)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + matériau gris en faible quantité en vrac - Pièces sèches -	Appartement n°114 - Vol 1 (Entrée)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit beige en vrac + peintures multiples - Pièces humides -	Appartement n°114 - Vol 6 (Cuisine)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant beige + colle polymère jaune non séparable + peinture - Grise -	Appartement n°114 - Vol 2 (Débaras)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage beige + peintures multiples avec poussières - Gris -	Appartement n°114 - Vol 7 (Séjour)	
P7	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + joint cassant beige + peintures multiples - Blanche -	Appartement n°114 - Vol 6 (Cuisine)	
P8	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en faible quantité + peintures multiples + matériau souple blanc - Blanche -	Appartement n°114 - Vol 4 (SDB)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-22232 EN DATE DU 18/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-64745
Echantillon ITGA : IT071707-22232
Reçu au laboratoire le : 03/07/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001553
Dossier client	_00156000050000100114_ 20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 114 de type 3 situé au 02 ème étage
Echantillon	002NI001553001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 1 (Entrée)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau gris en faible quantité en vrac
------------------	---

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + matériau gris en faible quantité en vrac	META le 17/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-22233 EN DATE DU 18/07/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-64745
Echantillon ITGA : IT071707-22233
Reçu au laboratoire le : 03/07/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001553
Dossier client	_00156000050000100114_ 20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 114 de type 3 situé au 02 ème étage
Echantillon	002NI001553002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 4 (SDB)
Description ITGA	Enduit plâtreux beige en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples	META le 18/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-22234 EN DATE DU 18/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-64745
Echantillon ITGA : IT071707-22234
Reçu au laboratoire le : 03/07/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001553
Dossier client	_00156000050000100114_ 20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 114 de type 3 situé au 02 ème étage
Echantillon	002NI001553003 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 1 (Entrée)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau gris en faible quantité en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + matériau gris en faible quantité en vrac	META le 17/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-22235 EN DATE DU 18/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-64745
Echantillon ITGA : IT071707-22235
Reçu au laboratoire le : 03/07/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001553
Dossier client	_00156000050000100114_ 20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 114 de type 3 situé au 02 ème étage
Echantillon	002NI001553004 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 6 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit beige en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit beige en vrac + peintures multiples	META le 17/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-22236 EN DATE DU 18/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-64745
Echantillon ITGA : IT071707-22236
Reçu au laboratoire le : 03/07/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001553
Dossier client	_00156000050000100114_ 20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 114 de type 3 situé au 02 ème étage
Echantillon	002NI001553005 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 2 (Débaras)
Description ITGA	Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement cassant beige + colle polymère jaune non séparable + peinture	META le 18/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-22237 EN DATE DU 18/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-64745
Echantillon ITGA : IT071707-22237
Reçu au laboratoire le : 03/07/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001553
Dossier client	_0015600050000100114_ 20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 114 de type 3 situé au 02 ème étage
Echantillon	002NI001553006 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragrée / Vol 7 (Séjour)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragrée gris / Sous couche de ragrée beige / Peintures multiples avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle polymère jaune non séparable + ragrée gris + sous couche de ragrée beige + peintures multiples avec poussières	META le 18/07/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-22238 EN DATE DU 18/07/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-64745
Echantillon ITGA : IT071707-22238
Reçu au laboratoire le : 03/07/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001553
Dossier client	_00156000050000100114_ 20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 114 de type 3 situé au 02 ème étage
Echantillon	002NI001553007 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 6 (Cuisine)
Description ITGA	Colle beige / Joint cassant beige / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige + joint cassant beige + peintures multiples	META le 17/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-22239 EN DATE DU 18/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-64745
Echantillon ITGA : IT071707-22239
Reçu au laboratoire le : 03/07/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001553
Dossier client	_00156000050000100114_ 20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 114 de type 3 situé au 02 ème étage
Echantillon	002NI001553008 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 4 (SDB)

Description ITGA	Colle beige en faible quantité / Carrelage / Peintures multiples / Matériau souple blanc
------------------	--

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige en faible quantité + peintures multiples + matériau souple blanc	META le 17/07/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste