

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE
CP - Ville :	53200 CHATEAU GONTIER
Référence client :	_00156000050000100118_
Date du repérage :	08/11/2016
Désignation :	Appartement n° 118 de type 3 situé au 03 ème étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <p>A - Désignation de l'immeuble</p> <p>B - Propriétaire / Donneur d'ordre</p> <p>C - Opérateur de repérage</p> <p>D - Personne autorisant l'émission du rapport</p> <p>E - Pièces visitées</p> <p>- Etude Préalable</p> <p>F - Descriptif des travaux envisagés</p> <p>G - Périmètre du bâtiment concerné</p> <p>H - Objectif de la mission</p> <p>I - Document(s) mis à disposition</p> <p>J - Périmètre et programme de repérage</p> <p>K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements</p> <p>L - Adjonction(s) ou exclusion(s)</p> <p>M - Conditions existantes</p> <p>Conditions de repérage</p> <p>N - Modalités de repérage</p> <p>O - Moyens d'investigation</p> <p>Conclusions</p> <p>P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage</p> <p>Q - Réserves / Commentaires</p> <p>R - Locaux ou partie de locaux non visités</p> <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE 53200 CHATEAU GONTIER	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00156000050000100118_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 118 de type 3 situé au 03 ème étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	GARDENAT Ludovic	Date du rapport :	21/11/2016
Accompagnateur :	D.JOUSSELIN (0 800 400 100)	A Riorges, le 21/11/2016	
Date de repérage :	08/11/2016		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre			
Numéro attestation :	CPDI 4002 V3		
Délivré le :	23/06/2016		
		Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
LOGEMENT 118 - Vol 1 (Entrée)	LOGEMENT 118 - Vol 2 (Séjour)
LOGEMENT 118 - Vol 4 (Cuisine)	LOGEMENT 118 - Vol 5 (Chambre 2)
LOGEMENT 118 - Vol 6 (Chambre 1)	LOGEMENT 118 - Vol 7 (Dégagement)
LOGEMENT 118 - Vol 8 (SDB)	LOGEMENT 118 - Vol 9 (Buanderie)
LOGEMENT 118 - Vol 10 (W.C)	

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	LOGEMENT 118	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Dépassement) - Vol 8 (SDB) - Vol 9 (Buanderie) - Vol 10 (W.C)	
Plafond et faux-plafonds	LOGEMENT 118	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Dépassement) - Vol 8 (SDB) - Vol 9 (Buanderie) - Vol 10 (W.C)	
Revêtement de sol	LOGEMENT 118	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Dépassement) - Vol 8 (SDB) - Vol 9 (Buanderie) - Vol 10 (W.C)	
Equipements divers et accessoires	LOGEMENT 118	Vol 4 (Cuisine)	
Revêtement de mur	LOGEMENT 118	Vol 4 (Cuisine) - Vol 8 (SDB)	



K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020 , les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 2 (Séjour)	pvc 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Cuisine)	pvc 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Chambre 1)	pvc 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Chambre 2)	pvc 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 8 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 5 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les joints de radiateur
Vol 6 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les joints de radiateur
Vol 8 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les joints de radiateur
Vol 4 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les joints de radiateur
Vol 2 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les joints de radiateur
Vol 8 (SDB)	Ragréage	aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
Vol 9 (Buanderie)	Ragréage	aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
Vol 1 (Entrée)	Ragréage	aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
Vol 2 (Séjour)	Ragréage	aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
Vol 5 (Chambre 2)	Ragréage	aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
Vol 6 (Chambre 1)	Ragréage	aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
Vol 7 (Dégagement)	Ragréage	aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
Vol 10 (W.C)	Ragréage	aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
Vol 4 (Cuisine)	Ragréage	aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
Vol 1 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche	aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
Vol 2 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
Vol 10 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client



Vol 8 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche	aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
Vol 9 (Buanderie)	Lés plastiques avec sous-couche	aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
Vol 7 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche	aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
Vol 4 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
Vol 5 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
Vol 6 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 10 (W.C)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	P3
Vol 4 (Cuisine)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	P3
Vol 8 (SDB)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	P3
Vol 8 (SDB)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P4
Vol 10 (W.C)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P4
Vol 4 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P4
Vol 5 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P10
Vol 6 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P10
Vol 7 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P10
Vol 1 (Entrée)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P10
Vol 2 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P10
Vol 9 (Buanderie)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P10
Vol 6 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P11
Vol 7 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P11
Vol 1 (Entrée)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P11
Vol 2 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P11
Vol 9 (Buanderie)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P11

Q Réserves / Commentaires



Bilan cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 156 :

Matériaux amiantés :

- 0 enduits plâtre sur les porteurs des pièces humides sont amiantés sur les 12 prélevés
- 2 enduit cloison et doublage plaque de plâtre pièces humides sont amianté sur les 2 prélevés
- 4 enduits plâtre sur les plafonds des pièces humides sont amianté sur les 12 prélevés
- 1 enduits plâtre sur les porteurs des pièces sèches sont amiantés sur les 12 prélevés
- 2 enduit cloison et doublage plaque de plâtre pièces sèches sont amianté sur les 2 prélevés
- 3 enduits plâtre sur les plafonds des pièces sèches sont amianté sur les 12 prélevés
- 2 colles de Faïences SDB sont amiantées sur les 24 colles de faïences prélevées (en cuisine et SDB)

Suite aux résultats obtenu en phase 1 et 2, l'ensemble des cloisons et doublages plaque de plâtre pièces sèches et pièces humides ont été considérés comme amiantées dans les diagnostics des 10 logements de la phase 3.

On retrouve de l'amiante dans les enduits plâtres dans 5 logements sur les 12 réalisés. (enduit plâtre murs porteurs ou plafonds)

Sur les 24 prélèvements d'enduits plâtres réalisés dans les 12 logements du groupe 156, on retrouve 8 prélèvements amiantés. (1 mur porteur et 7 plafonds)

Les résultats obtenus ne permettent pas de conclure sur la présence ou non d'amiante dans les logements non visités. En cas d'intervention dans un de ces logements il conviendra de réaliser des prélèvements sur les enduits des porteurs et plafonds, ou à défaut de considérer l'ensemble de ces éléments comme étant amiantés.

Il en est de même pour les colles de faïences ou 2 colles de faïences sont amiantées sur les 24 prélevées.

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)
- Les matériaux compris entre le mur extérieur et le doublage des pièces
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif.

Commentaire n°2 : Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels récentes. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neufs mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sol.

Des prélèvements complémentaires peuvent s'avérer nécessaires en cas de réhabilitation complète des sols.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
LOGEMENT 118 - Vol 3 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	diagnostic réalisé lors des parties communes du bâtiment

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LOGEMENT 118	Vol 4 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
LOGEMENT 118	Vol 8 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
LOGEMENT 118	Vol 5 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les joints de radiateur



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LOGEMENT 118	Vol 6 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les joints de radiateur
LOGEMENT 118	Vol 8 (SDB)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les joints de radiateur
LOGEMENT 118	Vol 4 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les joints de radiateur
LOGEMENT 118	Vol 2 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les joints de radiateur
LOGEMENT 118	Vol 4 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P16	Réalisation d'un prélèvement	résidus de tampon	002OY000 234 n°16 - 1 - 002OY000 234 n°16 - 2	P16	Matériau bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LOGEMENT 118	Vol 1 (Entrée)	Porte D'entrée	Joint d'étanchéité	P1	Réalisation d'un prélèvement	noir	002OY000 234 n°1 - 1 - 002OY000 234 n°1 - 2	P1	Matériau souple noir + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 118	Vol 8 (SDB)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P4	Réalisation d'un prélèvement	doublage placoplâtre pièces humides	002OY000 234 n°4 - 1 - 002OY000 234 n°4 - 2	P4	Matériau blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
LOGEMENT 118	Vol 10 (W.C)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S9 (P4)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	doublage placoplâtre pièces humides	002OY000 234 n°4 - 1 - 002OY000 234 n°4 - 2	P4	Matériau blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
LOGEMENT 118	Vol 4 (Cuisine)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S10 (P4)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	doublage placoplâtre pièces humides	002OY000 234 n°4 - 1 - 002OY000 234 n°4 - 2	P4	Matériau blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
LOGEMENT 118	Vol 8 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P5	Réalisation d'un prélèvement	porteur pièces humides	002OY000 234 n°5 - 1 - 002OY000 234 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 118	Vol 8 (SDB) - Vol 10 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P5 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	porteur pièces humides	002OY000 234 n°5 - 1 - 002OY000 234 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LOGEMENT 118	Vol 5 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P10	Réalisation d'un prélèvement	doublage placoplatre pièces sèches	002OY000 234 n°10 - 1 - 002OY000 234 n°10 - 2	P10	Matériau blanc avec couche cartonnée + peintures multiples non séparable	Positif	Présence sur analyse
LOGEMENT 118	Vol 6 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S19 (P10)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	doublage placoplatre pièces sèches	002OY000 234 n°10 - 1 - 002OY000 234 n°10 - 2	P10	Matériau blanc avec couche cartonnée + peintures multiples non séparable	Positif	Présence sur analyse
LOGEMENT 118	Vol 7 (Dégagement)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S20 (P10)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	doublage placoplatre pièces sèches	002OY000 234 n°10 - 1 - 002OY000 234 n°10 - 2	P10	Matériau blanc avec couche cartonnée + peintures multiples non séparable	Positif	Présence sur analyse
LOGEMENT 118	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S21 (P10)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	doublage placoplatre pièces sèches	002OY000 234 n°10 - 1 - 002OY000 234 n°10 - 2	P10	Matériau blanc avec couche cartonnée + peintures multiples non séparable	Positif	Présence sur analyse
LOGEMENT 118	Vol 2 (Séjour)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S22 (P10)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	doublage placoplatre pièces sèches	002OY000 234 n°10 - 1 - 002OY000 234 n°10 - 2	P10	Matériau blanc avec couche cartonnée + peintures multiples non séparable	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LOGEMENT 118	Vol 9 (Buanderie)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S23 (P10)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	doublage placoplâtre pièces sèches	002OY000 234 n°10 - 1 - 002OY000 234 n°10 - 2	P10	Matériau blanc avec couche cartonnée + peintures multiples non séparable	Positif	Présence sur analyse
LOGEMENT 118	Vol 6 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P11	Réalisation d'un prélèvement	porteur pièces sèches	002OY000 234 n°11 - 1 - 002OY000 234 n°11 - 2	P11	Enduit plâtre	Positif	Présence sur analyse
LOGEMENT 118	Vol 7 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S23 (P11)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	porteur pièces sèches	002OY000 234 n°11 - 1 - 002OY000 234 n°11 - 2	P11	Enduit plâtre	Positif	Présence sur analyse
LOGEMENT 118	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S24 (P11)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	porteur pièces sèches	002OY000 234 n°11 - 1 - 002OY000 234 n°11 - 2	P11	Enduit plâtre	Positif	Présence sur analyse
LOGEMENT 118	Vol 2 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S25 (P11)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	porteur pièces sèches	002OY000 234 n°11 - 1 - 002OY000 234 n°11 - 2	P11	Enduit plâtre	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LOGEMENT 118	Vol 9 (Buanderie)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S26 (P11)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	porteur pièces sèches	002OY000 234 n°11 - 1 - 002OY000 234 n°11 - 2	P11	Enduit plâtre	Positif	Présence sur analyse
LOGEMENT 118	Vol 2 (Séjour)	Menuiseries	pvc 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LOGEMENT 118	Vol 4 (Cuisine)	Menuiseries	pvc 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LOGEMENT 118	Vol 6 (Chambre 1)	Menuiseries	pvc 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LOGEMENT 118	Vol 5 (Chambre 2)	Menuiseries	pvc 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LOGEMENT 118	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre	P2	Réalisation d'un prélèvement	pièces sèches	002OY000 234 n°2 - 1 - 002OY000 234 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 118	Vol 9 (Buanderie) - Vol 2 (Séjour) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 7 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre	S1 - S2 - S3 - S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	pièces sèches	002OY000 234 n°2 - 1 - 002OY000 234 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 118	Vol 10 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre	P3	Réalisation d'un prélèvement	pièces humides	002OY000 234 n°3 - 1 - 002OY000 234 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux beige et gris en vrac + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
LOGEMENT 118	Vol 4 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre	S7 (P3)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	pièces humides	002OY000 234 n°3 - 1 - 002OY000 234 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux beige et gris en vrac + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
LOGEMENT 118	Vol 8 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre	S8 (P3)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	pièces humides	002OY000 234 n°3 - 1 - 002OY000 234 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux beige et gris en vrac + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LOGEMENT 118	Vol 8 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P8	Réalisation d'un prélèvement	blanche 15*15 sdb		P8	Colle blanche + peintures multiples non séparable + papier	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LOGEMENT 118	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P15	Réalisation d'un prélèvement	blanche 10*10 cuisine	002OY000 234 n°15 - 1 - 002OY000 234 n°15 - 2	P15	Colle beige en vrac avec couche cartonnée + couche plâtrée blanche non séparable + carrelage non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LOGEMENT 118	Vol 8 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	P6	Réalisation d'un prélèvement	gris d'origine pièces humides	002OY000 234 n°6 - 1 - 002OY000 234 n°6 - 2	P6	Matériau compact beige et gris	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 118	Vol 10 (W.C) - Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	S12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	gris d'origine pièces humides	002OY000 234 n°6 - 1 - 002OY000 234 n°6 - 2	P6	Matériau compact beige et gris	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 118	Vol 8 (SDB)	Revêtement de sol	Dalles souples 30*30 avec sous-couche beige	P7	Réalisation d'un prélèvement	+colle jaune	002OY000 234 n°7 - 1 - 002OY000 234 n°7 - 2	P7	Revêtement bicouche souple + colle polymère jaune + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 118	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	P9	Réalisation d'un prélèvement	ragréage gris d'origine pièces sèches	002OY000 234 n°9 - 1 - 002OY000 234 n°9 - 2	P9	Matériau compact gris + matériau compact beige hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LOGEMENT 118	Vol 5 (Chambre 2) - Vol 7 (Dégagement) - Vol 9 (Buanderie) - Vol 2 (Séjour) - Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	S14 - S15 - S16 - S17 - S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	ragréage gris d'origine pièces sèches	002OY000 234 n°9 - 1 - 002OY000 234 n°9 - 2	P9	Matériau compact gris + matériau compact beige hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 118	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P12	Réalisation d'un prélèvement	résidus de colle jaune d'origine sur ragréage d'origine	002OY000 234 n°12 - 1 - 002OY000 234 n°12 - 2	P12	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 118	Vol 6 (Chambre 1) - Vol 2 (Séjour) - Vol 9 (Buanderie)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S27 - S28 - S30	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	résidus de colle jaune d'origine sur ragréage d'origine	002OY000 234 n°12 - 1 - 002OY000 234 n°12 - 2	P12	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 118	Vol 7 (Dégagement)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P13	Réalisation d'un prélèvement	colle souple élastique jaune d'origine sur ragréage d'origine	002OY000 234 n°13 - 1 - 002OY000 234 n°13 - 2	P13	Colle polymère jaune + ragréage gris et rouge non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 118	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S29	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	colle souple élastique jaune d'origine sur ragréage d'origine	002OY000 234 n°13 - 1 - 002OY000 234 n°13 - 2	P13	Colle polymère jaune + ragréage gris et rouge non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 118	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P14	Réalisation d'un prélèvement	colle jaune d'origine entre ragréage gris d'origine et ragréage rose supérieure	002OY000 234 n°14 - 1 - 002OY000 234 n°14 - 2	P14	Colle polymère jaune avec couche en mousse + ragréage rose + ragréage gris + sous couche de ragréage beige + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LOGEMENT 118	Vol 10 (W.C)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S31	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	colle jaune d'origine entre ragréage gris d'origine et ragréage rose supérieure	002OY000 234 n°14 - 1 - 002OY000 234 n°14 - 2	P14	Colle polymère jaune avec couche en mousse + ragréage rose + ragréage gris + sous couche de ragréage beige + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 118	Vol 8 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	I4	rose non d'origine		I4 - 1				aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
LOGEMENT 118	Vol 9 (Buanderie)	Revêtement de sol	Ragréage	I4	rose non d'origine		I4 - 1				aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
LOGEMENT 118	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	I4	rose non d'origine		I4 - 1				aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LOGEMENT 118	Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage	I4	rose non d'origine		I4 - 1				aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
LOGEMENT 118	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	I4	rose non d'origine		I4 - 1				aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
LOGEMENT 118	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	I4	rose non d'origine		I4 - 1				aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LOGEMENT 118	Vol 7 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage	I4	rose non d'origine		I4 - 1				aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
LOGEMENT 118	Vol 10 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage	I4	rose non d'origine		I4 - 1				aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
LOGEMENT 118	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	I4	rose non d'origine		I4 - 1				aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LOGEMENT 118	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	15	linoléums couche supérieure visibles non d'origines +colle jaune		15 - 1 - 15 - 2 - 15 - 3 - 15 - 4 - 15 - 5				aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
LOGEMENT 118	Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	15	linoléums couche supérieure visibles non d'origines +colle jaune		15 - 1 - 15 - 2 - 15 - 3 - 15 - 4 - 15 - 5				aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
LOGEMENT 118	Vol 10 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	15	linoléums couche supérieure visibles non d'origines +colle jaune		15 - 1 - 15 - 2 - 15 - 3 - 15 - 4 - 15 - 5				aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LOGEMENT 118	Vol 8 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	15	linoléums couche supérieure visibles non d'origines +colle jaune		15 - 1 - 15 - 2 - 15 - 3 - 15 - 4 - 15 - 5				aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
LOGEMENT 118	Vol 9 (Buanderie)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	15	linoléums couche supérieure visibles non d'origines +colle jaune		15 - 1 - 15 - 2 - 15 - 3 - 15 - 4 - 15 - 5				aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
LOGEMENT 118	Vol 7 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	15	linoléums couche supérieure visibles non d'origines +colle jaune		15 - 1 - 15 - 2 - 15 - 3 - 15 - 4 - 15 - 5				aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LOGEMENT 118	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	15	linoléums couche supérieure visibles non d'origines +colle jaune		15 - 1 - 15 - 2 - 15 - 3 - 15 - 4 - 15 - 5				aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
LOGEMENT 118	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	15	linoléums couche supérieure visibles non d'origines +colle jaune		15 - 1 - 15 - 2 - 15 - 3 - 15 - 4 - 15 - 5				aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
LOGEMENT 118	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	15	linoléums couche supérieure visibles non d'origines +colle jaune		15 - 1 - 15 - 2 - 15 - 3 - 15 - 4 - 15 - 5				aucun prélèvement réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	LOGEMENT 118	LOGEMENT 118 - Plan de repérage - Actions menées
	LOGEMENT 118	LOGEMENT 118 - Plan des prélèvements
	LOGEMENT 118	LOGEMENT 118 - MPCA Toutes catégories confondues
	LOGEMENT 118	LOGEMENT 118 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	LOGEMENT 118	LOGEMENT 118 - MPCA Plafond et faux-plafonds




LOGEMENT 118 - PLAN DES PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002OY000234

Légende



Volume non visité

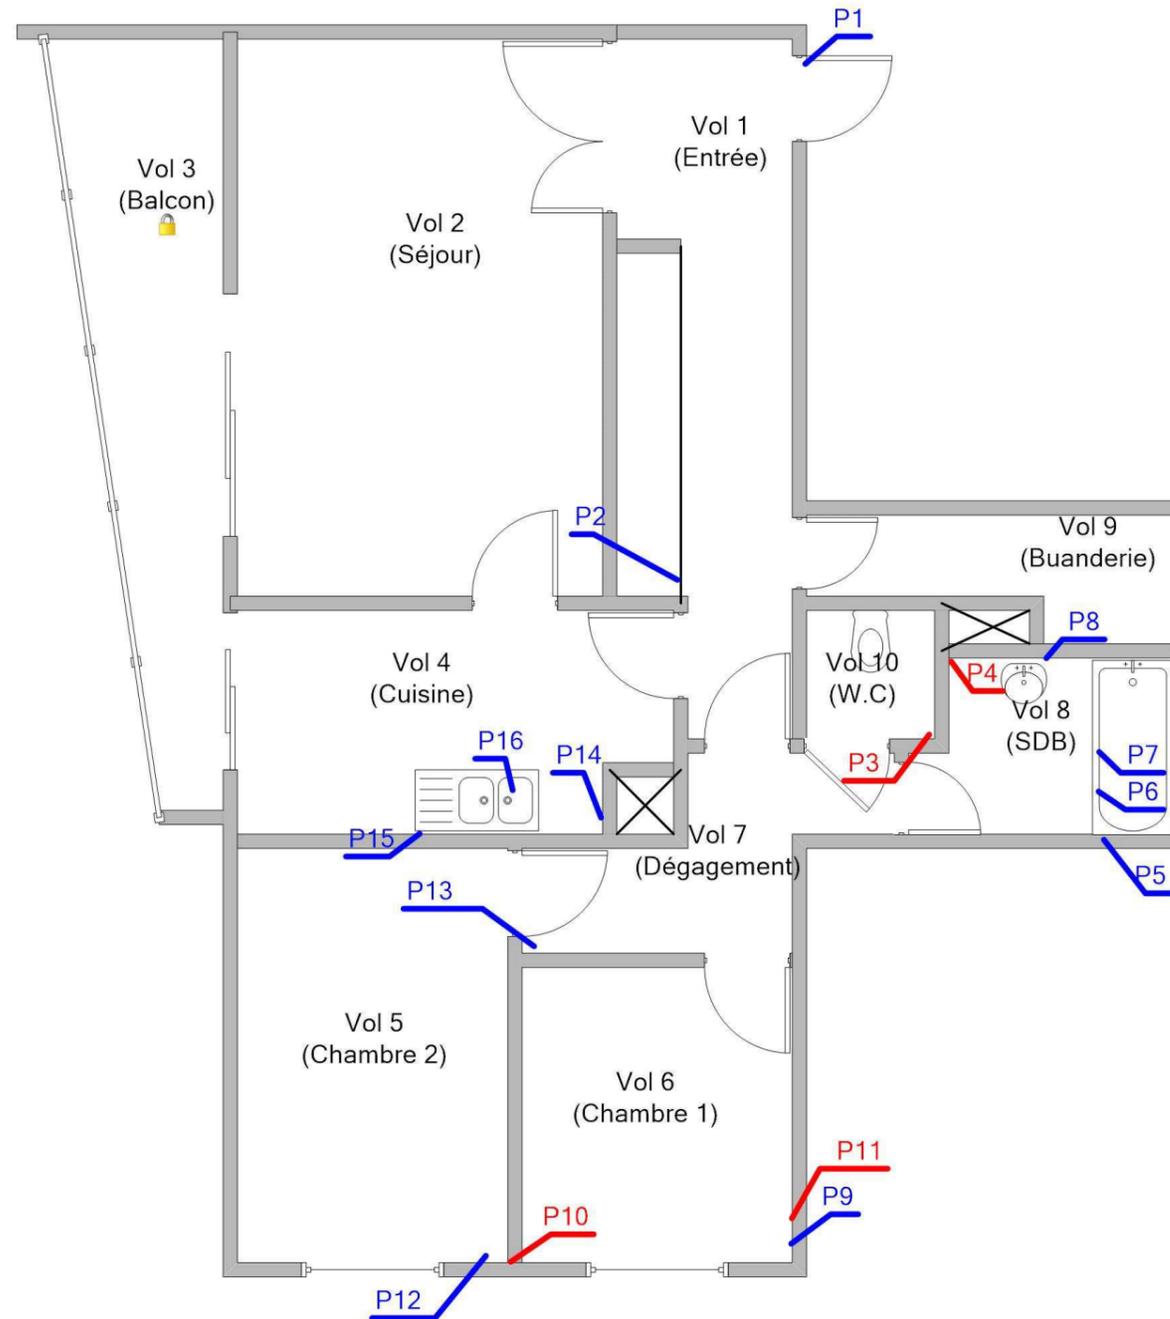

Adresse du bien
20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE
53200 CHATEAU GONTIER


Désignation
Appartement n° 118 de type 3 situé au 03 ème étage

Date intervention
08/11/2016


Technicien intervenant
GARDENAT Ludovic

LOGEMENT 118 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002OY000234

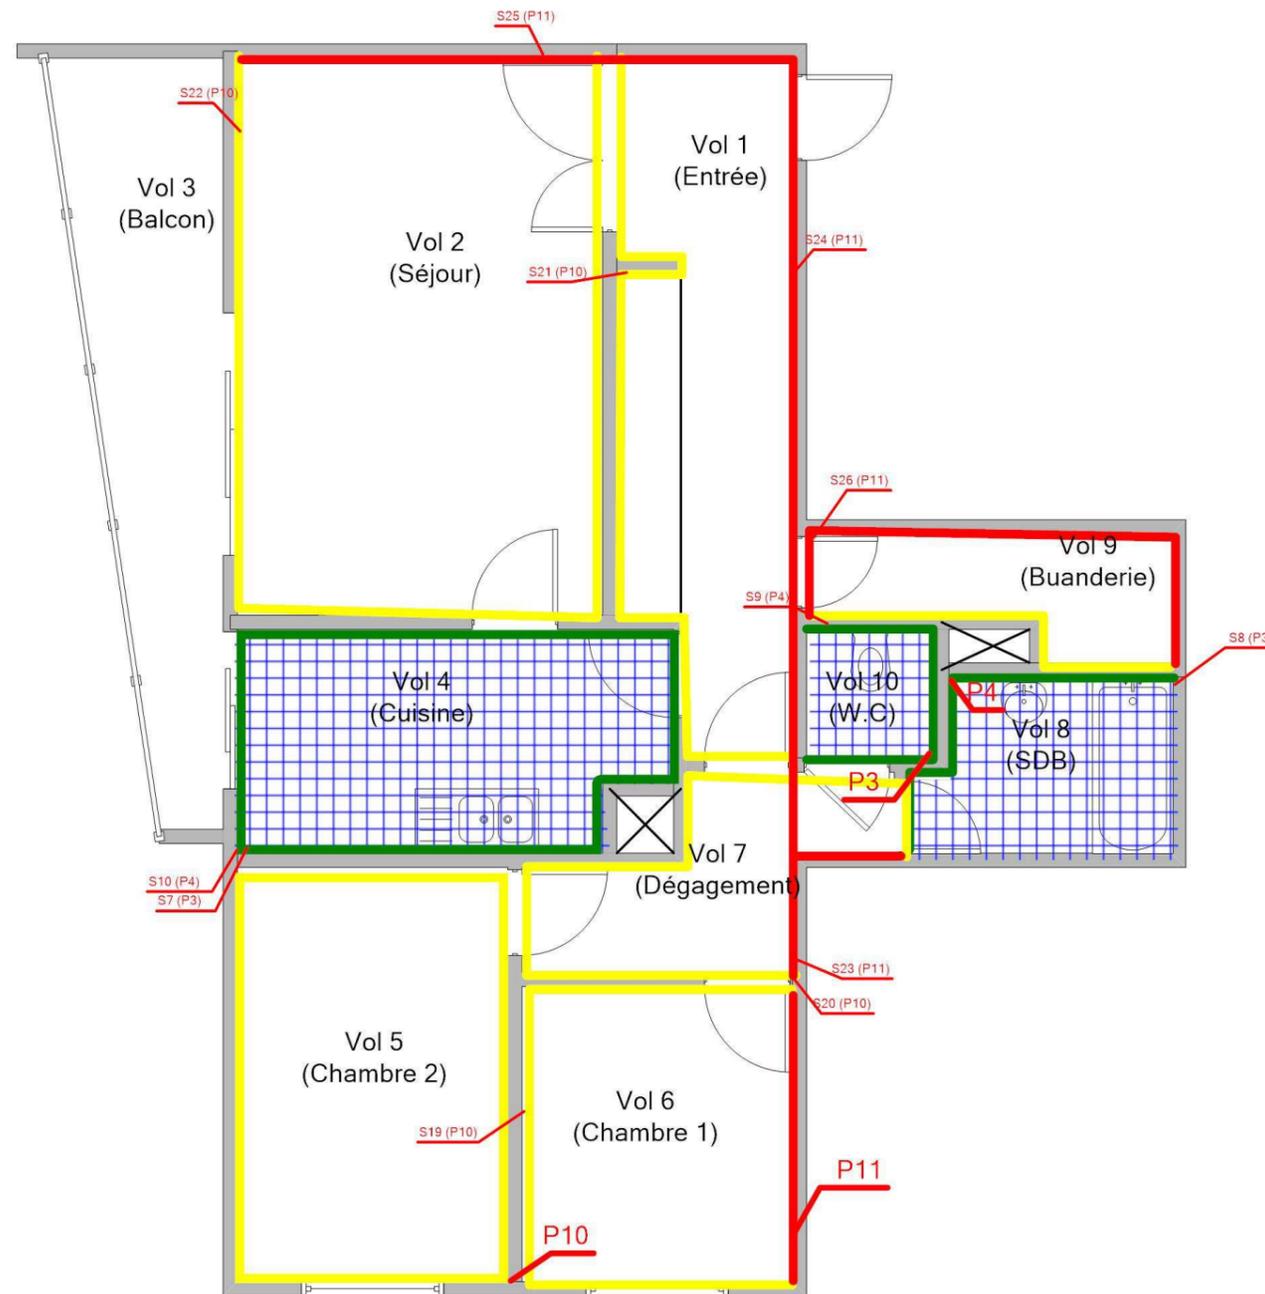

Légende

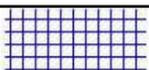	P10 : Doublages pièces sèches
	P11 : Porteurs pièces sèches
	P4 : Doublages pièces humides
	P3 : Plafonds pièces humides



Adresse du bien
20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE
53200 CHATEAU GONTIER


Désignation
Appartement n° 118 de type 3 situé au 03 ème étage

Date intervention
08/11/2016

Technicien intervenant
GARDENAT Ludovic

LOGEMENT 118 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002OY000234

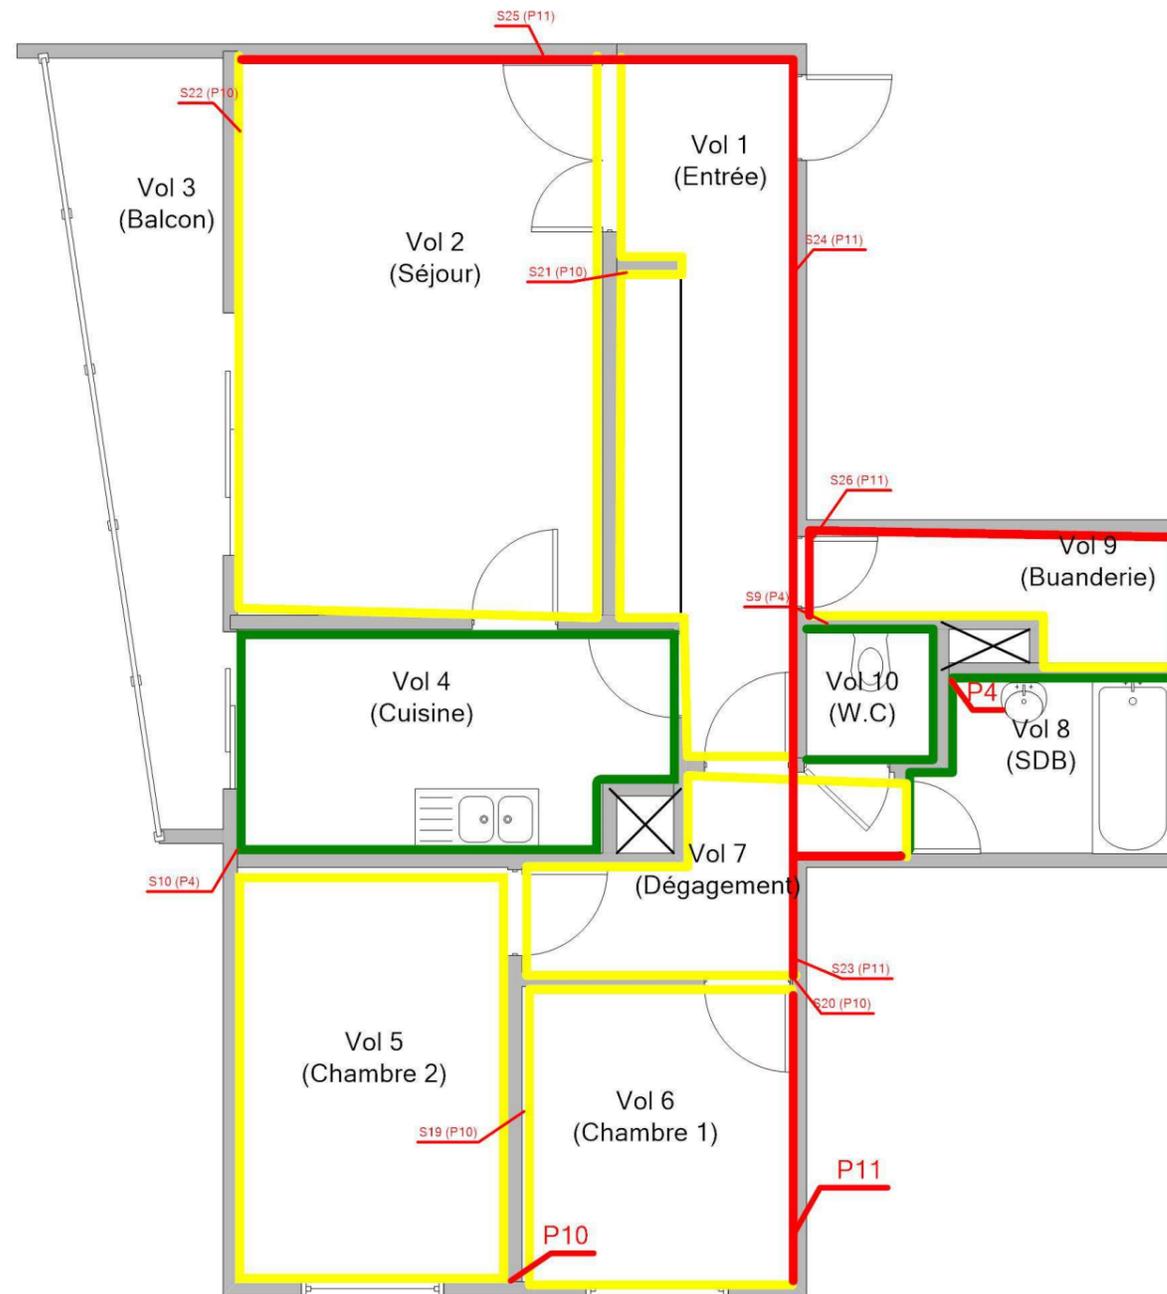

Légende

	P10 : Doublages pièces sèches
	P11 : Porteurs pièces sèches
	P4 : Doublages pièces humides



Adresse du bien
20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 118 de type 3 situé au 03 ème étage

Date intervention
08/11/2016

Technicien intervenant
GARDENAT Ludovic

LOGEMENT 118 - MPCA PLAFOND ET FAUX-PLAFONDS

Référence:
002OY000234



Légende

 P3 :Plafonds pièces humides



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE 53200 CHATEAU GONTIER	Appartement n° 118 de type 3 situé au 03 ème étage	08/11/2016	GARDENAT Ludovic

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002OY000234 n°1 - 1 (P1)	LOGEMENT 118 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002OY000234 n°1 - 2 (P1)	LOGEMENT 118 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002OY000234 n°2 - 1 (P2)	LOGEMENT 118 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002OY000234 n°2 - 2 (P2)	LOGEMENT 118 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002OY000234 n°3 - 1 (P3)	LOGEMENT 118 - Vol 10 (W.C)	Prélevement positif
002OY000234 n°3 - 2 (P3)	LOGEMENT 118 - Vol 10 (W.C)	Prélevement positif
002OY000234 n°4 - 1 (P4)	LOGEMENT 118 - Vol 8 (SDB)	Prélevement positif
002OY000234 n°4 - 2 (P4)	LOGEMENT 118 - Vol 8 (SDB)	Prélevement positif
002OY000234 n°5 - 2 (P5)	LOGEMENT 118 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000234 n°5 - 1 (P5)	LOGEMENT 118 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000234 n°6 - 1 (P6)	LOGEMENT 118 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000234 n°6 - 2 (P6)	LOGEMENT 118 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000234 n°7 - 1 (P7)	LOGEMENT 118 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000234 n°7 - 2 (P7)	LOGEMENT 118 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000234 n°9 - 1 (P9)	LOGEMENT 118 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002OY000234 n°9 - 2 (P9)	LOGEMENT 118 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002OY000234 n°10 - 1 (P10)	LOGEMENT 118 - Vol 5 (Chambre 2)	Prélevement positif
002OY000234 n°10 - 2 (P10)	LOGEMENT 118 - Vol 5 (Chambre 2)	Prélevement positif
002OY000234 n°11 - 2 (P11)	LOGEMENT 118 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement positif
002OY000234 n°11 - 1 (P11)	LOGEMENT 118 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement positif
002OY000234 n°12 - 2 (P12)	LOGEMENT 118 - Vol 5 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002OY000234 n°12 - 1 (P12)	LOGEMENT 118 - Vol 5 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002OY000234 n°13 - 1 (P13)	LOGEMENT 118 - Vol 7 (Dégagement)	Prélevement négatif
002OY000234 n°13 - 2 (P13)	LOGEMENT 118 - Vol 7 (Dégagement)	Prélevement négatif
002OY000234 n°14 - 1 (P14)	LOGEMENT 118 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000234 n°14 - 2 (P14)	LOGEMENT 118 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000234 n°15 - 1 (P15)	LOGEMENT 118 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000234 n°15 - 2 (P15)	LOGEMENT 118 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000234 n°16 - 1 (P16)	LOGEMENT 118 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000234 n°16 - 2 (P16)	LOGEMENT 118 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
	LOGEMENT 118 - Vol 2 (Séjour)	I1



Référence	Localisation	Action
	LOGEMENT 118 - Vol 4 (Cuisine)	I2
	LOGEMENT 118 - Vol 5 (Chambre 2)	I3
	LOGEMENT 118 - Vol 8 (SDB)	I4
	LOGEMENT 118 - Vol 1 (Entrée)	I5
	LOGEMENT 118 - Vol 1 (Entrée)	I5
	LOGEMENT 118 - Vol 1 (Entrée)	I5
	LOGEMENT 118 - Vol 1 (Entrée)	I5
	LOGEMENT 118 - Vol 1 (Entrée)	I5



002OY000234 n°1 - 1 (P1)



002OY000234 n°1 - 2 (P1)



002OY000234 n°2 - 1 (P2)



002OY000234 n°2 - 2 (P2)



002OY000234 n°3 - 1 (P3)



002OY000234 n°3 - 2 (P3)



002OY000234 n°4 - 1 (P4)



002OY000234 n°4 - 2 (P4)



002OY000234 n°5 - 2 (P5)



002OY000234 n°5 - 1 (P5)



002OY000234 n°6 - 1 (P6)



002OY000234 n°6 - 2 (P6)



002OY000234 n°7 - 1 (P7)




002OY000234 n°7 - 2 (P7)



002OY000234 n°9 - 1 (P9)



002OY000234 n°9 - 2 (P9)

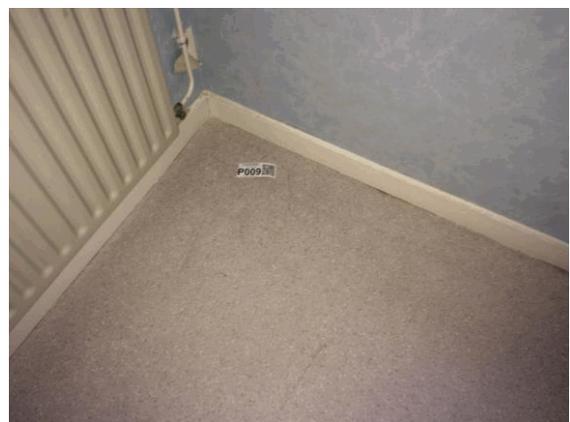

002OY000234 n°10 - 1 (P10)



002OY000234 n°10 - 2 (P10)



002OY000234 n°11 - 2 (P11)



002OY000234 n°11 - 1 (P11)



002OY000234 n°12 - 2 (P12)



002OY000234 n°12 - 1 (P12)



002OY000234 n°13 - 1 (P13)



002OY000234 n°13 - 2 (P13)



002OY000234 n°14 - 1 (P14)



002OY000234 n°14 - 2 (P14)



002OY000234 n°15 - 1 (P15)



002OY000234 n°15 - 2 (P15)



002OY000234 n°16 - 1 (P16)



002OY000234 n°16 - 2 (P16)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



I5 - 1



I5 - 2



15 - 3



15 - 4



15 - 5



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Porte D'entrée	Matériau souple noir + peinture non séparable - noir -	LOGEMENT 118 - Vol 1 (Entrée)	
P2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable - pièces sèches -	LOGEMENT 118 - Vol 1 (Entrée)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux beige et gris en vrac + peinture non séparable - pièces humides -	LOGEMENT 118 - Vol 10 (W.C)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable - doublage placoplatre pièces humides -	LOGEMENT 118 - Vol 8 (SDB)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable - porteur pièces humides -	LOGEMENT 118 - Vol 8 (SDB)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact beige et gris - gris d'origine pièces humides -	LOGEMENT 118 - Vol 8 (SDB)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement bicouche souple + colle polymère jaune + ragréage gris - +colle jaune -	LOGEMENT 118 - Vol 8 (SDB)	
P8	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche + peintures multiples non séparable + papier - blanche 15*15 sdb -	LOGEMENT 118 - Vol 8 (SDB)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris + matériau compact beige hétérogène + peinture non séparable - ragréage gris d'origine pièces sèches -	LOGEMENT 118 - Vol 6 (Chambre 1)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau blanc avec couche cartonnée + peintures multiples non séparable - doublage placoplatre pièces sèches -	LOGEMENT 118 - Vol 5 (Chambre 2)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre - porteur pièces sèches -	LOGEMENT 118 - Vol 6 (Chambre 1)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable - résidus de colle jaune d'origine sur ragréage d'origine -	LOGEMENT 118 - Vol 5 (Chambre 2)	
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage gris et rouge non séparable - colle souple élastique jaune d'origine sur ragréage d'origine -	LOGEMENT 118 - Vol 7 (Dégagement)	



P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en mousse + ragréage rose + ragréage gris + sous couche de ragréage beige + peinture non séparable - colle jaune d'origine entre ragréage gris d'origine et ragréage rose supérieure -	LOGEMENT 118 - Vol 4 (Cuisine)	
P15	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac avec couche cartonnée + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage non séparable - blanche 10*10 cuisine -	LOGEMENT 118 - Vol 4 (Cuisine)	
P16	Equipements divers et accessoires	Evier	Matériau bitumineux noir - résidus de tampon -	LOGEMENT 118 - Vol 4 (Cuisine)	



RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-7062 EN DATE DU 21/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-113261
Echantillon ITGA : IT041611-7062
Reçu au laboratoire le : 16/11/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000234
Dossier client	_00156000050000100118_ 20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 118 de type 3 situé au 03 ème étage
Echantillon	002OY000234001 / Parois verticales intérieures et enduits / Porte D'entrée / Joint d'étanchéité / Vol 1 (Entrée)
Description ITGA	Matériau souple noir / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau souple noir + peinture non séparable	META le 18/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-7063 EN DATE DU 21/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-113261
Echantillon ITGA : IT041611-7063
Reçu au laboratoire le : 16/11/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000234
Dossier client	_00156000050000100118_ 20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 118 de type 3 situé au 03 ème étage
Echantillon	002OY000234002 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 1 (Entrée)
Description ITGA	Enduit plâtreux beige en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	META le 21/11/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-7064 EN DATE DU 21/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-113261
Echantillon ITGA : IT041611-7064
Reçu au laboratoire le : 16/11/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000234
Dossier client	_00156000050000100118_ 20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 118 de type 3 situé au 03 ème étage
Echantillon	002OY000234003 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 10 (W.C)
Description ITGA	Enduit plâtreux beige et gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux beige et gris en vrac + peinture non séparable	META le 18/11/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-7065 EN DATE DU 21/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-113261
Echantillon ITGA : IT041611-7065
Reçu au laboratoire le : 16/11/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000234
Dossier client	_00156000050000100118_ 20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 118 de type 3 situé au 03 ème étage
Echantillon	002OY000234004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 8 (SDB)
Description ITGA	Matériau blanc avec couche cartonnée / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	META le 18/11/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-7066 EN DATE DU 21/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-113261
Echantillon ITGA : IT041611-7066
Reçu au laboratoire le : 16/11/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000234
Dossier client	_00156000050000100118_ 20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 118 de type 3 situé au 03 ème étage
Echantillon	002OY000234005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 8 (SDB)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture / Matériau gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META le 21/11/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arterparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-7067 EN DATE DU 21/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-113261
Echantillon ITGA : IT041611-7067
Reçu au laboratoire le : 16/11/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000234
Dossier client	_00156000050000100118_ 20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 118 de type 3 situé au 03 ème étage
Echantillon	002OY000234006 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 8 (SDB)
Description ITGA	Matériau compact beige et gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau compact beige et gris	META le 18/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-7068 EN DATE DU 21/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-113261
Echantillon ITGA : IT041611-7068
Reçu au laboratoire le : 16/11/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000234
Dossier client	_00156000050000100118_ 20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 118 de type 3 situé au 03 ème étage
Echantillon	002OY000234007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles souples 30*30 avec sous-couche beige / Vol 8 (SDB)
Description ITGA	Revêtement bicouche souple / Colle polymère jaune / Ragréage gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement bicouche souple + colle polymère jaune + ragréage gris	META le 18/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-7069 EN DATE DU 21/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-113261
Echantillon ITGA : IT041611-7069
Reçu au laboratoire le : 16/11/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000234
Dossier client	_00156000050000100118_ 20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 118 de type 3 situé au 03 ème étage
Echantillon	002OY000234008 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 8 (SDB)
Description ITGA	Colle blanche / Peintures multiples / Papier / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle blanche + peintures multiples non séparable + papier	META le 18/11/2016	Amiante non détecté	---	1
Carrelage		Non analysé		

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-7070 EN DATE DU 21/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-113261
Echantillon ITGA : IT041611-7070
Reçu au laboratoire le : 16/11/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000234
Dossier client	_00156000050000100118_ 20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 118 de type 3 situé au 03 ème étage
Echantillon	002OY000234009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 6 (Chambre 1)
Description ITGA	Matériau compact gris / Matériau compact beige hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau compact gris + matériau compact beige hétérogène + peinture non séparable	META le 18/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECBAL - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-7071 EN DATE DU 21/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-113261
Echantillon ITGA : IT041611-7071
Reçu au laboratoire le : 16/11/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000234
Dossier client	_00156000050000100118_ 20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 118 de type 3 situé au 03 ème étage
Echantillon	002OY000234010 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 5 (Chambre 2)
Description ITGA	Matériau blanc avec couche cartonnée / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau blanc avec couche cartonnée + peintures multiples non séparable	META le 18/11/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Karim MECBAL - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-7072 EN DATE DU 21/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-113261
Echantillon ITGA : IT041611-7072
Reçu au laboratoire le : 16/11/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000234
Dossier client	_00156000050000100118_ 20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 118 de type 3 situé au 03 ème étage
Echantillon	002OY000234011 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 6 (Chambre 1)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit compact gris hétérogène + peinture non séparable	META le 18/11/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-7073 EN DATE DU 21/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-113261
Echantillon ITGA : IT041611-7073
Reçu au laboratoire le : 16/11/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000234
Dossier client	_00156000050000100118_ 20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 118 de type 3 situé au 03 ème étage
Echantillon	002OY000234012 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 5 (Chambre 2)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	META le 18/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHEBAL - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-7074 EN DATE DU 21/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-113261
Echantillon ITGA : IT041611-7074
Reçu au laboratoire le : 16/11/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000234
Dossier client	_00156000050000100118_ 20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 118 de type 3 situé au 03 ème étage
Echantillon	002OY000234013 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 7 (Dégagement)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage gris et rouge

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune + ragréage gris et rouge non séparable	META le 18/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-7075 EN DATE DU 21/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-113261
Echantillon ITGA : IT041611-7075
Reçu au laboratoire le : 16/11/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000234
Dossier client	_00156000050000100118_ 20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 118 de type 3 situé au 03 ème étage
Echantillon	002OY000234014 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 4 (Cuisine)
Description ITGA	Colle polymère jaune avec couche en mousse / Ragréage rose / Ragréage gris / Sous couche de ragréage beige / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune avec couche en mousse + ragréage rose + ragréage gris + sous couche de ragréage beige + peinture non séparable	META le 18/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-7076 EN DATE DU 21/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-113261
Echantillon ITGA : IT041611-7076
Reçu au laboratoire le : 16/11/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000234
Dossier client	_00156000050000100118_ 20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 118 de type 3 situé au 03 ème étage
Echantillon	002OY000234015 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 4 (Cuisine)
Description ITGA	Colle beige en vrac avec couche cartonnée / Couche plâtrée blanche / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige en vrac avec couche cartonnée + couche plâtrée blanche non séparable + carrelage non séparable	META le 18/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECBAL - Analyste



Arterparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-7077 EN DATE DU 21/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-113261
Echantillon ITGA : IT041611-7077
Reçu au laboratoire le : 16/11/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000234
Dossier client	_00156000050000100118_ 20 BD MILIANA LES ERABLES - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 118 de type 3 situé au 03 ème étage
Echantillon	002OY000234016 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 4 (Cuisine)
Description ITGA	Matériau bitumineux noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau bitumineux noir	META le 19/11/2016	Amiante non détecté	---	3

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste