

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code de la Santé Publique relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	LOT BRAS 3
CP - Ville :	53100 MAYENNE
Référence client :	_0016900010_
Date du repérage :	14/09/2016
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.




Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	LOT BRAS 3 53100 MAYENNE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_0016900010_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David Néant (Néant) 14/09/2016	Nom : MORA Denis Date du rapport : 29/09/2016 A Riorges, le 29/09/2016	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015 		 Assurance : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
RDC - Vol 1 (local vide ordures) PC ETAGES - Vol 4 (PC R+1) PC ETAGES - Vol 6 (PC R+3) PC ETAGES - Vol 8 (local tech 2) PC ETAGES - Vol 10 (local VO 1) PC ETAGES - Vol 12 (local VO 3) Toiture - Plan masse - Vol 14 (Toiture) Façade avant - Vol 16 (Façade avant) Façade arrière - Vol 18 (Façade arrière)	RDC - Vol 3 (PC RDC) PC ETAGES - Vol 5 (PC R+2) PC ETAGES - Vol 7 (local tech 1) PC ETAGES - Vol 9 (local tech 3) PC ETAGES - Vol 11 (local VO 2) RDC - Vol 13 (SAS ext) Toiture - Plan masse - Vol 15 (plan masse) Façade droite - Vol 17 (façade droite) Façade gauche - Vol 19 (Façade gauche)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante dans les parties communes du bâtiment.

G	Périmètre du bâtiment concerné	H	Objectif de la mission
	Ensemble des parties communes du bâtiment		Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Conduits, canalisations et équipements	RDC	Vol 1 (local vide ordures)	
Parois verticales intérieures et enduits	RDC	Vol 1 (local vide ordures) - Vol 3 (PC RDC)	
Revêtement de sol	RDC	Vol 1 (local vide ordures) - Vol 3 (PC RDC)	
Plafond et faux-plafonds	RDC	Vol 3 (PC RDC)	
Revêtement de mur	RDC	Vol 3 (PC RDC) - Vol 13 (SAS ext)	
Parois verticales intérieures et enduits	PC ETAGES	Vol 4 (PC R+1) - Vol 5 (PC R+2) - Vol 6 (PC R+3) - Vol 7 (local tech 1) - Vol 8 (local tech 2) - Vol 9 (local tech 3) - Vol 10 (local VO 1) - Vol 11 (local VO 2) - Vol 12 (local VO 3)	
Plafond et faux-plafonds	PC ETAGES	Vol 4 (PC R+1) - Vol 5 (PC R+2) - Vol 6 (PC R+3) - Vol 7 (local tech 1) - Vol 8 (local tech 2) - Vol 9 (local tech 3) - Vol 10 (local VO 1) - Vol 11 (local VO 2) - Vol 12 (local VO 3)	

Revêtement de sol	PC ETAGES	Vol 4 (PC R+1) - Vol 5 (PC R+2) - Vol 6 (PC R+3) - Vol 7 (local tech 1) - Vol 8 (local tech 2) - Vol 9 (local tech 3) - Vol 10 (local VO 1) - Vol 11 (local VO 2) - Vol 12 (local VO 3)	
Conduits, canalisations et équipements	PC ETAGES	Vol 10 (local VO 1) - Vol 11 (local VO 2) - Vol 12 (local VO 3)	
Conduits, canalisations et équipements	Toiture - Plan masse	Vol 14 (Toiture)	
Equipements divers et accessoires	Toiture - Plan masse	Vol 14 (Toiture)	
Toiture et étanchéité	Toiture - Plan masse	Vol 14 (Toiture)	
Revêtement de sol	Toiture - Plan masse	Vol 15 (plan masse)	
Voies et réseaux divers	Toiture - Plan masse	Vol 15 (plan masse)	
Façades	Façade avant	Vol 16 (Façade avant)	
Façades	Façade droite	Vol 17 (façade droite)	
Façades	Façade arrière	Vol 18 (Façade arrière)	
Façades	Façade gauche	Vol 19 (Façade gauche)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Sans Objet

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Sans Objet

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Sans Objet

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 3 (PC RDC)	Matériaux à l'intérieur du coffre	Impossible de voir les matériaux présents à l'intérieur du coffre sans destruction de celui-ci
Vol 1 (local vide ordures)	Matériaux sous panneaux fibralith	impossible de voir les matériaux présent sous panneaux fibralith sans dépose de ceux-ci
Vol 13 (SAS ext)	Panneaux et plaques	impossible de voir la nature des plaques rigides sans destruction de celles-ci
Vol 13 (SAS ext)	matériaux sous faux plafond	impossible de voir la nature des matériaux présents sous les plaques de faux plafond sans dépose de celles ci
Vol 18 (Façade arrière)	Plaques	impossible de voir les matériaux présents derrière le bardage sans dépose de celui-ci
Vol 16 (Façade avant)	Plaques	impossible de voir les matériaux présents derrière le bardage sans dépose de celui-ci
Vol 16 (Façade avant)	Plaques en partie haute	innaccessible (impossible de voir la nature du matériaux)
Vol 17 (façade droite)	Plaques en partie haute	innaccessible (impossible de voir la nature du matériaux)
Vol 18 (Façade arrière)	Plaques en partie haute	innaccessible (impossible de voir la nature du matériaux)
Vol 19 (Façade gauche)	Plaques en partie haute	innaccessible (impossible de voir la nature du matériaux)
Vol 14 (Toiture)	Complexe d'étanchéité	Risque de fuite en cas de prélèvements. (impossible de voir les matériaux présents sous les gravillons sans retirer ceux ci.
Vol 14 (Toiture)	Conduit	impossible de voir la nature des conduits sans retirer le revêtement d'étanchéité qui les entoures

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 3 (PC RDC)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peintures multiples non séparable	P6
Vol 3 (PC RDC)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	S52
Vol 4 (PC R+1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	S53
Vol 5 (PC R+2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	S54
Vol 6 (PC R+3)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	S55
Vol 1 (local vide ordures)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S57
Vol 1 (local vide ordures)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordures	Conduit en fibres-ciment	S58
Vol 10 (local VO 1)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordures	Conduit en fibres-ciment	S59
Vol 11 (local VO 2)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordures	Conduit en fibres-ciment	S60
Vol 12 (local VO 3)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordures	Conduit en fibres-ciment	S61

Vol 4 (PC R+1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante verte + colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité en vrac avec poussières non séparable	P19
Vol 5 (PC R+2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante verte + colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité en vrac avec poussières non séparable	P19
Vol 6 (PC R+3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante verte + colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité en vrac avec poussières non séparable	P19
Vol 12 (local VO 3)	Plafond et faux-plafonds	Gaines et coffre horizontaux	Matériau fibreux blanc + matériau plâtreux blanc non séparable + ruban adhésif non séparable	P26

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Des dalles grises + colle noire ont été repérées sous le parquet au R+1. Celles-ci ont été réappliquées dans les autres étages. Cependant il est impossible de déterminer avec assurance la zone homogène des dalles sans dépose du parquet.

Commentaire n°2 : Aucun prélèvement réalisé sur les menuiseries des appartements en façade car menuiseries innaccessibles. (accès aux logements obligatoire pour accéder aux menuiseries) Commentaire n°3 : Le diagnostic amiante a été réalisé en simulant une prestation type démolition afin de repérer l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante. Cependant le bâtiment n'est pas à démolir. De plus il n'est pas vide de meubles. Des réserves sont émises sur les matériaux non accessibles sans destruction importante ou démontage d'éléments de la construction.

Réserves sur :

Les matériaux présents entre les doublages et la maçonnerie, invisibles sans dépose du doublage.

Les matériaux présents dans les plénums, invisibles sans dépose du faux plafond.

Les matériaux présents sous le bardage présent en façade.

Les matériaux présents dans les coffrages verticaux et horizontaux.

Les éléments ponctuels de toiture où il est impossible de voir la nature des conduits sans retirer le revêtement d'étanchéité qui les entourent.

Les réseaux et canalisations présents sous et autour du bâtiment et recouverts par d'autres matériaux, (exemple réseau d'évacuation des eaux usées...)

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans les parties communes du bâtiment, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements spécifiques à la demande du client :

- Les diverses peintures présentes dans les parties communes (Peinture sur les portes, fenêtres, garde-corps, murs, plafond...)

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
RDC - Vol 2 (local technique)	Moyen investigation non mis a disposition	Pas de clef d'accès

Note : Des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Toiture et étanchéité

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Conduits, canalisations et équipements

- Equipements divers et accessoires

- Voies et réseaux divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 1 (local vide ordures)	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S57	Réalisation d'un sondage	Au sol (évacuation de EP)	S57 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
RDC	Vol 1 (local vide ordures)	Vide ordures	Conduit en fibres-ciment	S58	Réalisation d'un sondage		S58 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC ETAGES	Vol 10 (local VO 1)	Vide ordures	Conduit en fibres-ciment	S59	Réalisation d'un sondage		S59 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC ETAGES	Vol 11 (local VO 2)	Vide ordures	Conduit en fibres-ciment	S60	Réalisation d'un sondage		S60 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC ETAGES	Vol 12 (local VO 3)	Vide ordures	Conduit en fibres-ciment	S61	Réalisation d'un sondage		S61 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Toiture - Plan masse	Vol 14 (Toiture)	Conduit air	étanchéité noire entre tuyau	P37	Réalisation d'un prélèvement		002HD001087 n°37 - 1	P37	Matériau souple noir avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture - Plan masse	Vol 14 (Toiture)	Conduit air	étanchéité noire entre tuyau	P37	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P37		002HD001087 n°37 - 1	P37	Matériau souple noir avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Toiture - Plan masse	Vol 14 (Toiture)	bloc VMC	reprise étanchéité au sol	P36	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 87 n°36 - 1	P36	Matériau souple incolore avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade avant	Vol 16 (Façade avant)	Murs	Enduits projetés	P29	Réalisation d'un prélèvement	Gris + peinture grise	002HD0010 87 n°29 - 1	P29	Enduit plâtreux blanc + matériau gris non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 16 (Façade avant)	Murs	Enduits projetés	P29	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P29	Gris + peinture grise	002HD0010 87 n°29 - 1	P29	Enduit plâtreux blanc + matériau gris non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade droite	Vol 17 (façade droite)	Murs	Enduits projetés	S75	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P29	Gris + peinture grise	002HD0010 87 n°29 - 1	P29	Enduit plâtreux blanc + matériau gris non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière	Vol 18 (Façade arrière)	Murs	Enduits projetés	S76	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P29	Gris + peinture grise	002HD0010 87 n°29 - 1	P29	Enduit plâtreux blanc + matériau gris non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade gauche	Vol 19 (Façade gauche)	Murs	Enduits projetés	S77	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P29	Gris + peinture grise	002HD0010 87 n°29 - 1	P29	Enduit plâtreux blanc + matériau gris non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 16 (Façade avant)	Murs	Enduits projetés	P30	Réalisation d'un prélèvement	gris + peinture verte	002HD0010 87 n°30 - 1	P30	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 16 (Façade avant)	Murs	Enduits projetés	P30	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P30	gris + peinture verte	002HD0010 87 n°30 - 1	P30	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade droite	Vol 17 (façade droite)	Murs	Enduits projetés	S78	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P30	gris + peinture verte	002HD001087 n°30 - 1	P30	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière	Vol 18 (Façade arrière)	Murs	Enduits projetés	S79	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P30	gris + peinture verte	002HD001087 n°30 - 1	P30	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade gauche	Vol 19 (Façade gauche)	Murs	Enduits projetés	S80	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P30	gris + peinture verte	002HD001087 n°30 - 1	P30	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 16 (Façade avant)	Murs	Enduits projetés	P31	Réalisation d'un prélèvement	enduit + peinture orange	002HD001087 n°31 - 1	P31	Matériau gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière	Vol 18 (Façade arrière)	Murs	Enduits projetés	S81	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P31	enduit + peinture orange	002HD001087 n°31 - 1	P31	Matériau gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière	Vol 18 (Façade arrière)	Bardages	Plaques fibreuses blanches	P32	Réalisation d'un prélèvement		002HD001087 n°32 - 1	P32	Plaques fibreuses blanches	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 16 (Façade avant)	Bardages	Plaques fibreuses blanches	S82	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P32		002HD001087 n°32 - 1	P32	Plaques fibreuses blanches	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière	Vol 18 (Façade arrière)	Bardages	Plaques	I5			I5 - 1				impossible de voir les matériaux présents derrière le bardage sans dépose de celui-ci



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade avant	Vol 16 (Façade avant)	Bardages	Plaques	I5			I5 - 1				impossible de voir les matériaux présents derrière le bardage sans dépose de celui-ci
Façade avant	Vol 16 (Façade avant)	Bardages	Plaques en partie haute	I6			I6 - 1				innaccessible (impossible de voir la nature du matériaux)
Façade droite	Vol 17 (façade droite)	Bardages	Plaques en partie haute	I6			I6 - 1				innaccessible (impossible de voir la nature du matériaux)
Façade arrière	Vol 18 (Façade arrière)	Bardages	Plaques en partie haute	I6			I6 - 1				innaccessible (impossible de voir la nature du matériaux)
Façade gauche	Vol 19 (Façade gauche)	Bardages	Plaques en partie haute	I6			I6 - 1				innaccessible (impossible de voir la nature du matériaux)
Façade gauche	Vol 19 (Façade gauche)	Murs	Enduits projetés	P33	Réalisation d'un prélèvement	Gris + peinture jaune et grise sur balcons	002HD001087 n°33 - 1	P33	Enduit gris + matériau compact gris hétérogène non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade droite	Vol 17 (façade droite)	Murs	Enduits projetés	S83	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P33	Gris + peinture jaune et grise sur balcons	002HD001087 n°33 - 1	P33	Enduit gris + matériau compact gris hétérogène non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade gauche	Vol 19 (Façade gauche)	Murs	enduit + peinture balcon	P34	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 87 n°34 - 1	P34	Enduit blanc + matériau compact gris hétérogène non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade gauche	Vol 19 (Façade gauche)	Murs	enduit + peinture balcon	P34	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P34		002HD0010 87 n°34 - 1	P34	Enduit blanc + matériau compact gris hétérogène non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade droite	Vol 17 (façade droite)	Murs	enduit + peinture balcon	S84	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P34		002HD0010 87 n°34 - 1	P34	Enduit blanc + matériau compact gris hétérogène non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière	Vol 18 (Façade arrière)	Murs	Joint et dilatation	P35	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 87 n°35 - 1	P35	Matériau souple blanc + matériau souple bleu non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 3 (PC RDC)	Menuiseries	Ensemble des joints d'étanchéité de la menuiserie	P4	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 87 n°4 - 1	P4	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (PC RDC)	Menuiseries	Ensemble des joints d'étanchéité de la menuiserie	P4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002HD0010 87 n°4 - 1	P4	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (PC RDC)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P5	Réalisation d'un prélèvement	Intérieure et extérieure	002HD0010 87 n°5 - 1	P5	Matériau souple incolore + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (PC RDC)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Intérieure et extérieure	002HD0010 87 n°5 - 1	P5	Matériau souple incolore + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 3 (PC RDC)	Murs et cloisons	Enduit ciment + enduit platreux + peinture gouttelé jaunatre	P7	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 87 n°7 - 1	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (PC RDC)	Murs et cloisons	Enduit ciment + enduit platreux + peinture gouttelé jaunatre	P7 - S1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002HD0010 87 n°7 - 1	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGES	Vol 4 (PC R+1) - Vol 5 (PC R+2) - Vol 6 (PC R+3)	Murs et cloisons	Enduit ciment + enduit platreux + peinture gouttelé jaunatre	S4 - S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002HD0010 87 n°7 - 1	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGES	Vol 7 (local tech 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P13	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 87 n°13 - 1	P13	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGES	Vol 7 (local tech 1) - Vol 10 (local VO 1) - Vol 11 (local VO 2) - Vol 8 (local tech 2) - Vol 9 (local tech 3) - Vol 12 (local VO 3)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P13 - S19 - S20 - S21 - S22 - S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002HD0010 87 n°13 - 1	P13	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (local vide ordures)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002HD0010 87 n°13 - 1	P13	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGES	Vol 7 (local tech 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P14	Réalisation d'un prélèvement	béton banché brut	002HD0010 87 n°14 - 1	P14	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGES	Vol 8 (local tech 2) - Vol 9 (local tech 3) - Vol 10 (local VO 1) - Vol 11 (local VO 2) - Vol 12 (local VO 3)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S25 - S26 - S28 - S29 - S30	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	béton banché brut	002HD0010 87 n°14 - 1	P14	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 1 (local vide ordures)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S27	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	béton banché brut	002HD0010 87 n°14 - 1	P14	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (PC RDC)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P16	Réalisation d'un prélèvement	distribution gaines techniques	002HD0010 87 n°16 - 1	P16	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (PC RDC)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	distribution gaines techniques	002HD0010 87 n°16 - 1	P16	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGES	Vol 4 (PC R+1) - Vol 5 (PC R+2) - Vol 6 (PC R+3)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S37 - S38 - S39	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	distribution gaines techniques	002HD0010 87 n°16 - 1	P16	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (PC RDC)	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	S52	Réalisation d'un sondage	Linteaux gaines techniques	S52 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC ETAGES	Vol 4 (PC R+1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	S53	Réalisation d'un sondage	Linteaux gaines techniques	S53 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC ETAGES	Vol 5 (PC R+2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	S54	Réalisation d'un sondage	Linteaux gaines techniques	S54 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC ETAGES	Vol 6 (PC R+3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	S55	Réalisation d'un sondage		S55 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC ETAGES	Vol 7 (local tech 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre sur briques rouges	P23	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 87 n°23 - 1	P23	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC ETAGES	Vol 8 (local tech 2) - Vol 9 (local tech 3) - Vol 12 (local VO 3) - Vol 11 (local VO 2) - Vol 10 (local VO 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre sur briques rouges	S68 - S69 - S70 - S71 - S72	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23		002HD0010 87 n°23 - 1	P23	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 3 (PC RDC)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P6	Réalisation d'un prélèvement	Plafond placoplatre + peinture gouttelé blanche	002HD0010 87 n°6 - 1	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peintures multiples non séparable	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 3 (PC RDC)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Plafond placoplatre + peinture gouttelé blanche	002HD0010 87 n°6 - 1	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peintures multiples non séparable	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 3 (PC RDC)	Plafonds	Enduit ciment + enduit platreux + peinture gouttelé sur poutre	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 87 n°8 - 1	P8	Enduit compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (PC RDC)	Plafonds	Enduit ciment + enduit platreux + peinture gouttelé sur poutre	P8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD0010 87 n°8 - 1	P8	Enduit compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 3 (PC RDC)	Gaines et coffre horizontaux	Matériaux à l'intérieur du coffre	I1			I1 - 1				Impossible de voir les matériaux présents à l'intérieur du coffre sans destruction de celui-ci
RDC	Vol 3 (PC RDC)	Plafonds	Sous face escalier	P9	Réalisation d'un prélèvement	Enduit ciment + peinture blanche	002HD001087 n°9 - 1	P9	Enduit compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGES	Vol 4 (PC R+1) - Vol 5 (PC R+2)	Plafonds	Sous face escalier	S9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Enduit ciment + peinture blanche	002HD001087 n°9 - 1	P9	Enduit compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (local vide ordures)	Faux plafonds	Matériaux sous panneaux fibralith	I2			I2 - 1				impossible de voir les matériaux présent sous panneaux fibralith sans dépose de ceux-ci
PC ETAGES	Vol 7 (local tech 1)	Plafonds	Enduit ciment brut dalle pleine	P17	Réalisation d'un prélèvement		002HD001087 n°17 - 1	P17	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGES	Vol 10 (local VO 1) - Vol 8 (local tech 2) - Vol 11 (local VO 2) - Vol 12 (local VO 3) - Vol 9 (local tech 3) - Vol 5 (PC R+2) - Vol 6 (PC R+3) - Vol 4 (PC R+1)	Plafonds	Enduit ciment brut dalle pleine	S40 - S41 - S42 - S43 - S44 - S45 - S46 - S47	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002HD001087 n°17 - 1	P17	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (PC RDC)	Plafonds	Enduit ciment brut dalle pleine	S48	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002HD001087 n°17 - 1	P17	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC ETAGES	Vol 4 (PC R+1)	Plafonds	Enduit pulvérulent (réservation dans dalle)	P21	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 87 n°21 - 1	P21	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGES	Vol 4 (PC R+1) - Vol 5 (PC R+2)	Plafonds	Enduit pulvérulent (réservation dans dalle)	P21 - S66	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21		002HD0010 87 n°21 - 1	P21	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGES	Vol 4 (PC R+1)	Plafonds	Enduit plâtre + peinture blanche	P22	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 87 n°22 - 1	P22	Enduit plâtreux blanc + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGES	Vol 5 (PC R+2)	Plafonds	Enduit plâtre + peinture blanche	S67	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22		002HD0010 87 n°22 - 1	P22	Enduit plâtreux blanc + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGES	Vol 6 (PC R+3)	Plafonds	plafond dernier étage (enduit + peinture)	P25	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 87 n°25 - 1	P25	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGES	Vol 12 (local VO 3)	Gaines et coffre horizontaux	coffre autour bouche VMC (Tresse + plâtre)	P26	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 87 n°26 - 1	P26	Matériau fibreux blanc + matériau plâtreux blanc non séparable + ruban adhésif non séparable	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 13 (SAS ext)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	I3			I3 - 1				impossible de voir la nature des plaques rigides sans destruction de celles-ci



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 13 (SAS ext)	Faux plafonds	matériaux sous faux plafond	I4			I4 - 1				impossible de voir la nature des matériaux présents sous les plaques de faux plafond sans dépose de celles ci

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 13 (SAS ext)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P1	Réalisation d'un prélèvement	plinthes 30 X 10 rouges	002HD0010 87 n°1 - 1	P1	Colle beige avec poussières + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13 (SAS ext)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	plinthes 30 X 10 rouges	002HD0010 87 n°1 - 1	P1	Colle beige avec poussières + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (PC RDC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P2	Réalisation d'un prélèvement	plinthes 10 X 7 rouges	002HD0010 87 n°2 - 1	P2	Colle beige + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (PC RDC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P2 - S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	plinthes 10 X 7 rouges	002HD0010 87 n°2 - 1	P2	Colle beige + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 3 (PC RDC)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P3	Réalisation d'un prélèvement	Carreaux 5 X 5 Rouges	002HD0010 87 n°3 - 1	P3	Colle grise en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (PC RDC)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S2 - P3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Carreaux 5 X 5 Rouges	002HD0010 87 n°3 - 1	P3	Colle grise en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 3 (PC RDC)	Revêtement de sol	limon escalier	P10	Réalisation d'un prélèvement	Enduit + peinture grise	002HD0010 87 n°10 - 1	P10	Enduit compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (PC RDC)	Revêtement de sol	limon escalier	P10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Enduit + peinture grise	002HD0010 87 n°10 - 1	P10	Enduit compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGES	Vol 4 (PC R+1) - Vol 5 (PC R+2)	Revêtement de sol	limon escalier	S7 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Enduit + peinture grise	002HD0010 87 n°10 - 1	P10	Enduit compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (PC RDC)	Revêtement de sol	Colles plaque marbre marche + enduit contremarche	P11	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 87 n°11 - 1	P11	Colle grise en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGES	Vol 4 (PC R+1) - Vol 5 (PC R+2)	Revêtement de sol	Colles plaque marbre marche + enduit contremarche	S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002HD0010 87 n°11 - 1	P11	Colle grise en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGES	Vol 7 (local tech 1)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P12	Réalisation d'un prélèvement	Avec motif	002HD0010 87 n°12 - 1	P12	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGES	Vol 10 (local VO 1) - Vol 11 (local VO 2) - Vol 8 (local tech 2) - Vol 9 (local tech 3) - Vol 12 (local VO 3)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S13 - S14 - S15 - S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	Avec motif	002HD0010 87 n°12 - 1	P12	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (local vide ordures)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	Avec motif	002HD0010 87 n°12 - 1	P12	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGES	Vol 7 (local tech 1)	Revêtement de sol / Plafond	Enduit ciment rebouchage autour de conduits	P15	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 87 n°15 - 1	P15	Enduit compact gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC ETAGES	Vol 7 (local tech 1) - Vol 10 (local VO 1) - Vol 8 (local tech 2) - Vol 11 (local VO 2) - Vol 9 (local tech 3) - Vol 12 (local VO 3)	Revêtement de sol / Plafond	Enduit ciment rebouchage autour de conduits	P15 - S31 - S32 - S33 - S34 - S35	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002HD0010 87 n°15 - 1	P15	Enduit compact gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (local vide ordures)	Revêtement de sol / Plafond	Enduit ciment rebouchage autour de conduits	S36	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002HD0010 87 n°15 - 1	P15	Enduit compact gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (PC RDC)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P18	Réalisation d'un prélèvement	gaines techniques	002HD0010 87 n°18 - 1	P18	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (PC RDC)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	gaines techniques	002HD0010 87 n°18 - 1	P18	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGES	Vol 4 (PC R+1) - Vol 5 (PC R+2) - Vol 6 (PC R+3)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S49 - S50 - S51	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	gaines techniques	002HD0010 87 n°18 - 1	P18	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGES	Vol 4 (PC R+1)	Revêtement de sol	parquet posé au sol	S56			S56 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
PC ETAGES	Vol 5 (PC R+2)	Revêtement de sol	parquet posé au sol	S56			S56 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
PC ETAGES	Vol 6 (PC R+3)	Revêtement de sol	parquet posé au sol	S56			S56 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
PC ETAGES	Vol 4 (PC R+1)	Revêtement de sol	Dalles dures noires + colle noire	P19	Réalisation d'un prélèvement	sous parquet	002HD0010 87 n°19 - 1	P19	Dalle dure cassante verte + colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité en vrac avec poussières non séparable	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC ETAGES	Vol 5 (PC R+2)	Revêtement de sol	Dalles dures noires + colle noire	S62 (P19)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	sous parquet	002HD0010 87 n°19 - 1	P19	Dalle dure cassante verte + colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité en vrac avec poussières non séparable	Positif	Présence sur analyse
PC ETAGES	Vol 6 (PC R+3)	Revêtement de sol	Dalles dures noires + colle noire	S63 (P19)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	sous parquet	002HD0010 87 n°19 - 1	P19	Dalle dure cassante verte + colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité en vrac avec poussières non séparable	Positif	Présence sur analyse
PC ETAGES	Vol 4 (PC R+1)	Revêtement de sol	Ragréage	P20	Réalisation d'un prélèvement	Sous dalle plastique	002HD0010 87 n°20 - 1	P20	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGES	Vol 5 (PC R+2) - Vol 6 (PC R+3)	Revêtement de sol	Ragréage	S64 - S65	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	Sous dalle plastique	002HD0010 87 n°20 - 1	P20	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGES	Vol 4 (PC R+1)	Revêtement de sol	enduit cimenteux entre plaque marbre et limon escalier	P24	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 87 n°24 - 1	P24	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGES	Vol 5 (PC R+2)	Revêtement de sol	enduit cimenteux entre plaque marbre et limon escalier	S73	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24		002HD0010 87 n°24 - 1	P24	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (PC RDC)	Revêtement de sol	enduit cimenteux entre plaque marbre et limon escalier	S74	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24		002HD0010 87 n°24 - 1	P24	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture - Plan masse	Vol 15 (plan masse)	Revêtement de sol	joint d'assemblage des bordures	P28	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 87 n°28 - 1	P28	Matériau gris en vrac hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Toiture - Plan masse	Vol 15 (plan masse)	Revêtement de sol	joint d'assemblage des bordures	P28	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P28		002HD001087 n°28 - 1	P28	Matériau gris en vrac hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Toiture - Plan masse	Vol 14 (Toiture)	SKYDOME	Joints	S85			S85 - 1				Négatif sur marquagedaté 2003
Toiture - Plan masse	Vol 14 (Toiture)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	I7			I7 - 1				Risque de fuite en cas de prélèvements. (impossible de voir les matériaux présents sous les gravillons sans retirer ceux ci.
Toiture - Plan masse	Vol 14 (Toiture)	Eléments ponctuels	Conduit	I8			I8 - 1				impossible de voir la nature des conduits sans retirer le revêtement d'étanchéité qui les entoures

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Voies et réseaux divers

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Voies et réseaux divers

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Toiture - Plan masse	Vol 15 (plan masse)	Revêtement routier	Bitume couche supérieure	P27	Réalisation d'un prélèvement		002HD001087 n°27 - 1	P27	Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	Négatif	Négatif sur analyse







ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
	RDC	RDC - Plan de repérage - Actions menées
	RDC	RDC - Plan de prélèvements
	RDC	RDC - MPCA Toutes catégories confondues
	RDC	RDC - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	RDC	RDC - MPCA Plafond et faux-plafonds
	RDC	RDC - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	PC ETAGES	PC ETAGES - Plan de repérage - Actions menées
	PC ETAGES	PC ETAGES - Plan de prélèvements
	PC ETAGES	PC ETAGES - MPCA Toutes catégories confondues
	PC ETAGES	PC ETAGES - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	PC ETAGES	PC ETAGES - MPCA Plafond et faux-plafonds
	PC ETAGES	PC ETAGES - MPCA Revêtement de sol
	PC ETAGES	PC ETAGES - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Toiture - Plan masse	Toiture - Plan masse - Plan de repérage - Actions menées
	Façade avant	Façade avant - Plan de repérage - Actions menées
	Façade droite	Façade droite - Plan de repérage - Actions menées
	Façade arrière	Façade arrière - Plan de repérage - Actions menées
	Façade gauche	Façade gauche - Plan de repérage - Actions menées

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001087

Légende

	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement
	Localisation dune impossibilité technique
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité

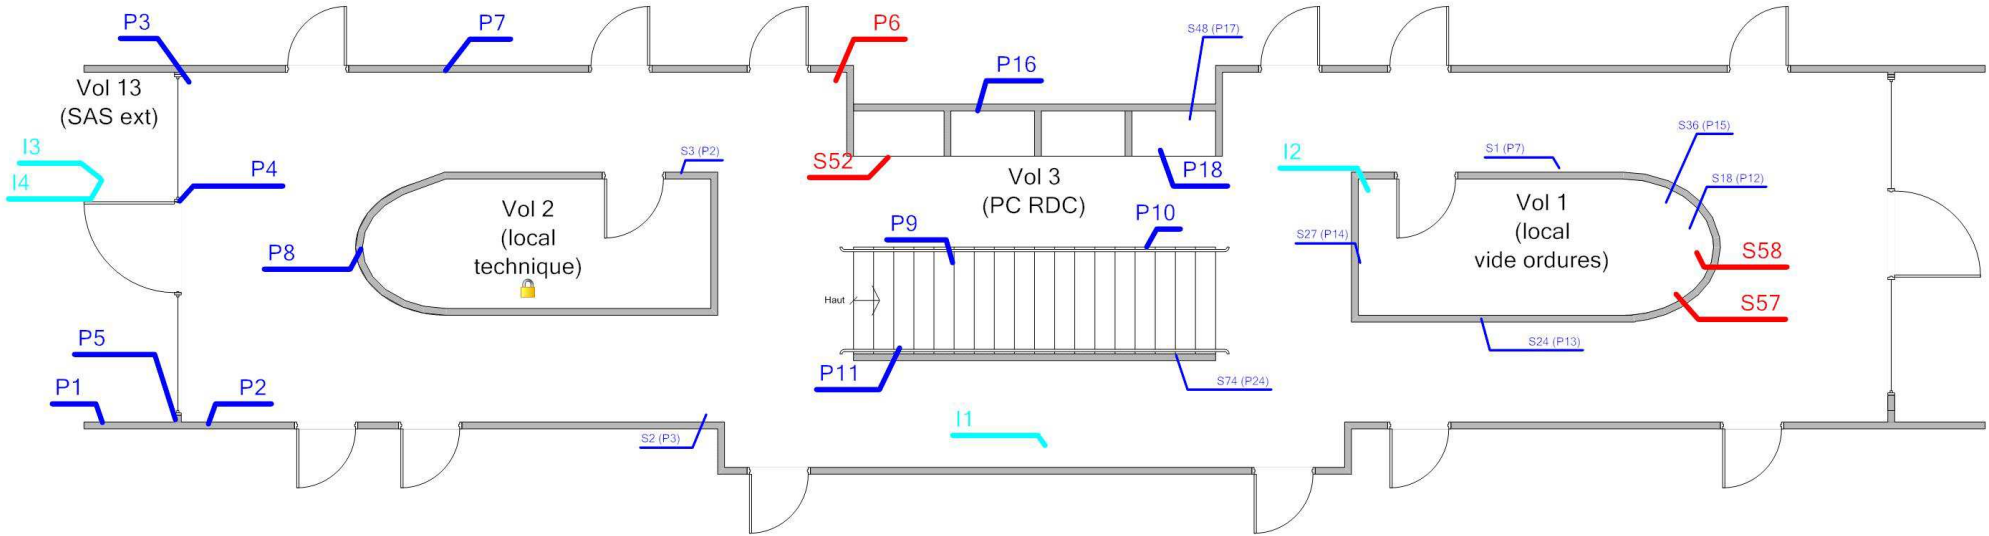




Adresse du bien
LOT BRAS 3
53100 MAYENNE

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Date intervention
14/09/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

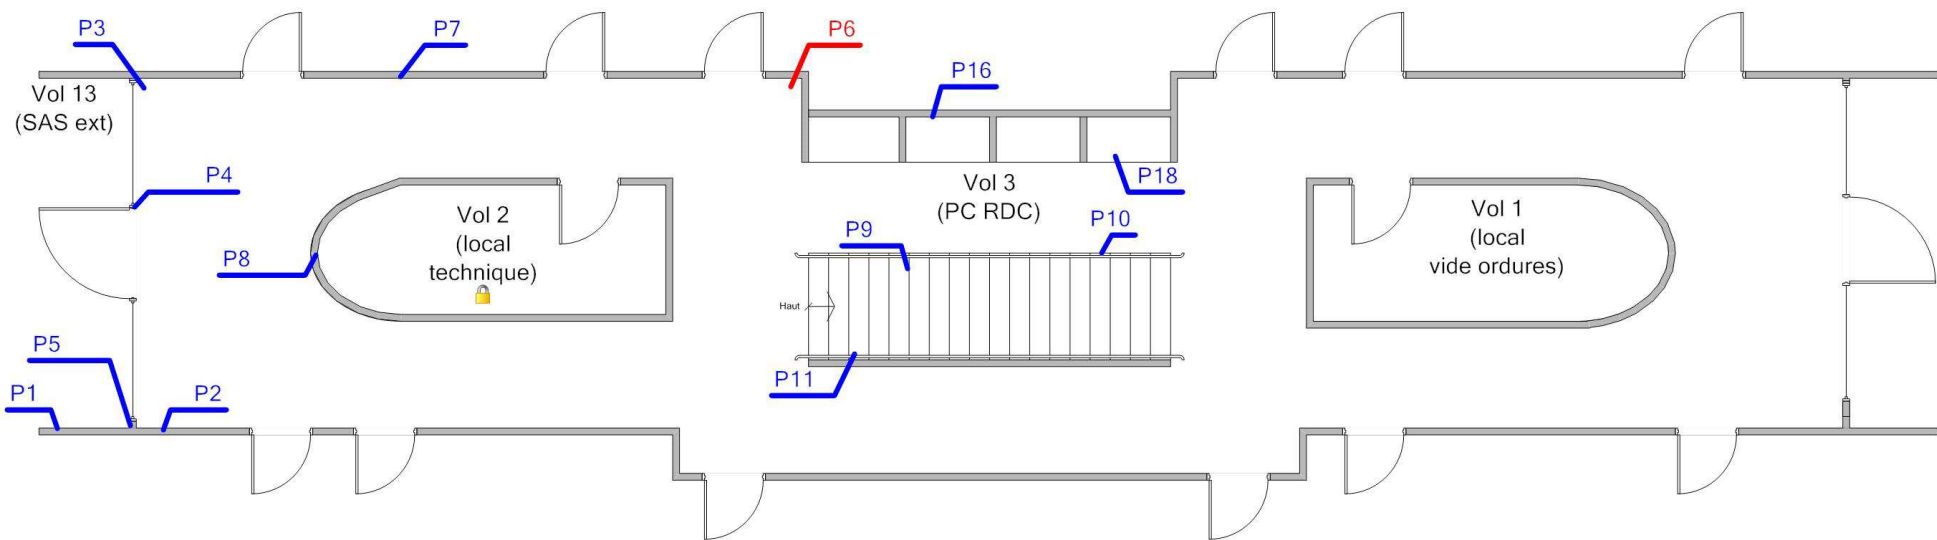RDC - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002HD001087
				Légende
				 Volume non visité
				Technicien intervenant
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	JOUSSELIN David
LOT BRAS 3 53100 MAYENNE		Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	14/09/2016	

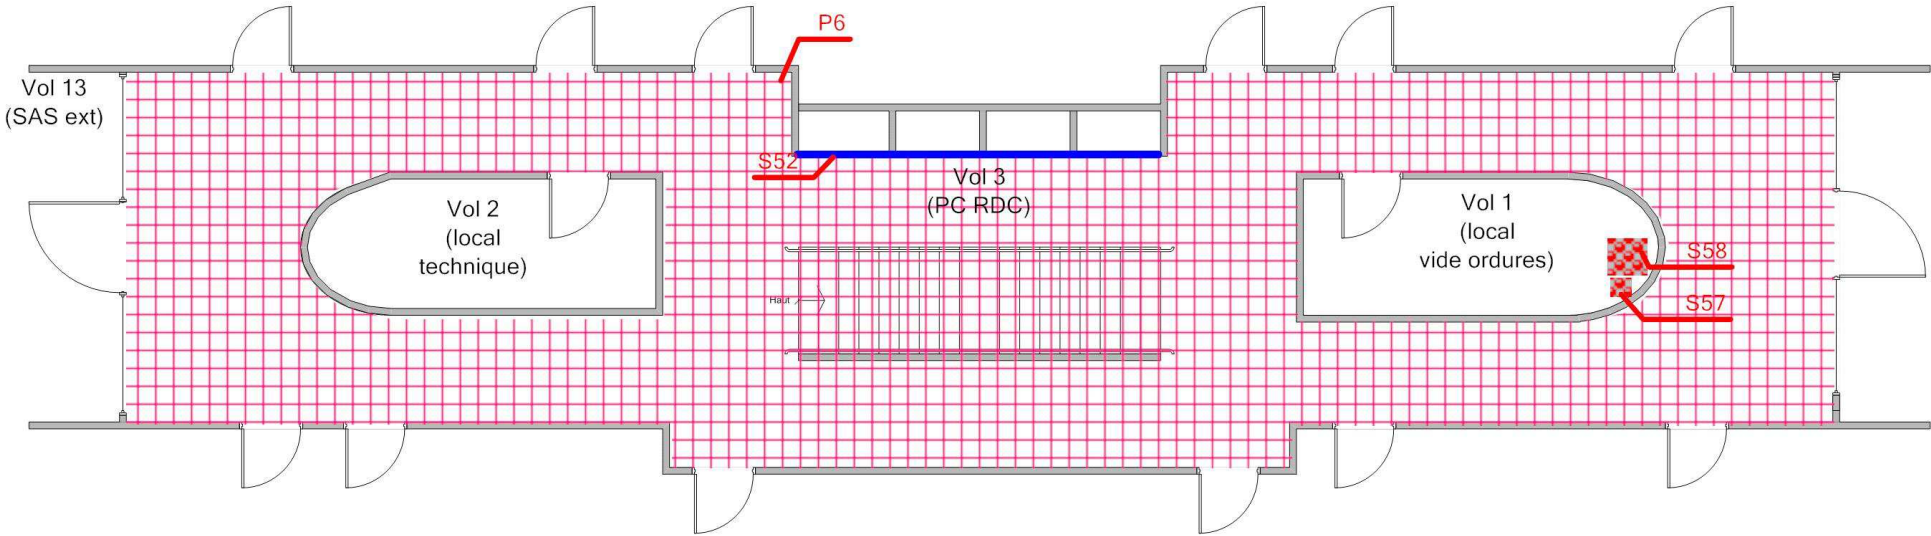RDC - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES				Référence: 002HD001087
				Légende
				 S57: Conduit en fibres-ciment
				 S58: Conduit en fibres-ciment
				 P6 : Plafond placoplatre
				 S52: Plaques planes en fibres-ciment
				Technicien intervenant
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	JOUSSELIN David
LOT BRAS 3 53100 MAYENNE		Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	14/09/2016	

RDC - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS				Référence: 002HD001087	
				Légende	
					S52: Plaques planes en fibres-ciment
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
	LOT BRAS 3 53100 MAYENNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	14/09/2016	JOUSSELIN David	


RDC - MPCA PLAFOND ET FAUX-PLAFONDS

Référence:
002HD001087

Légende



P6 : Plafond
placoplatre

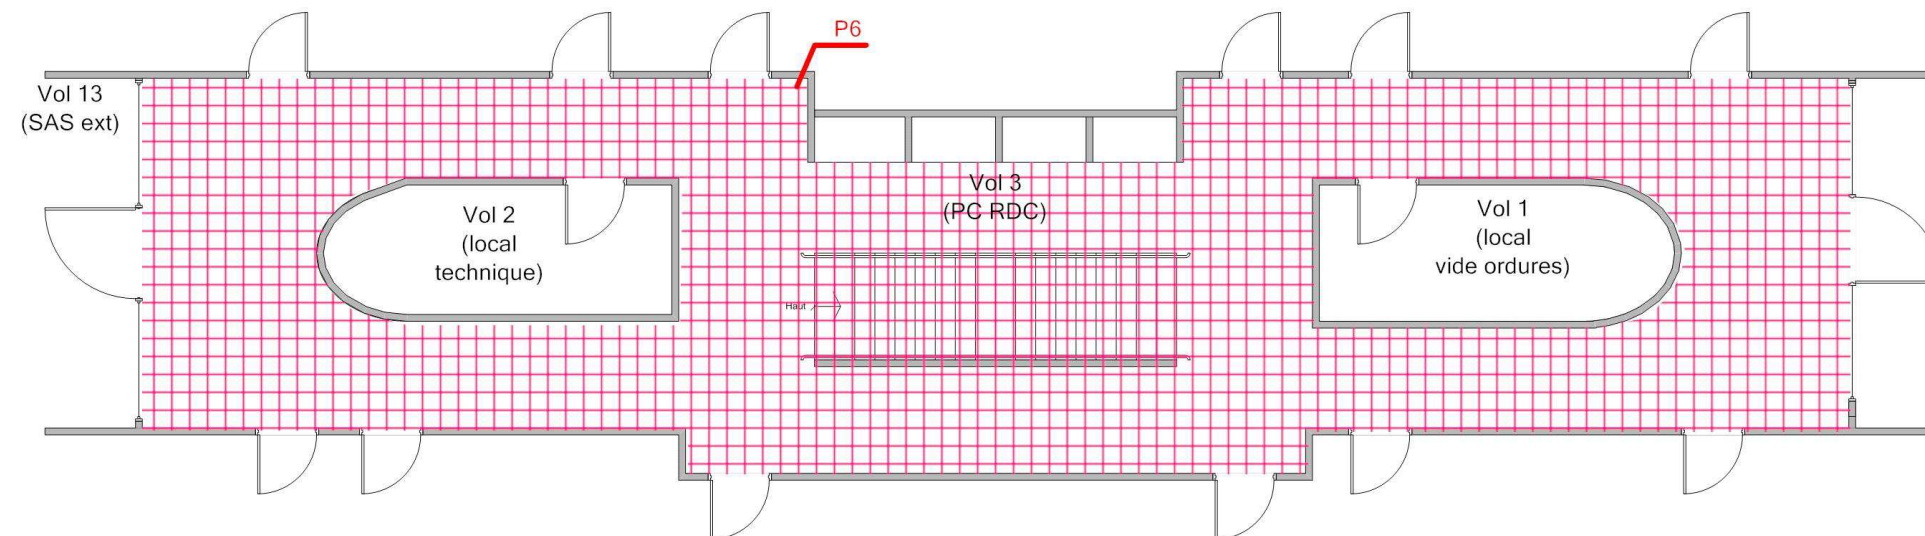

Adresse du bien
LOT BRAS 3 53100 MAYENNE

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Date intervention
14/09/2016

14/09/2016

Techniciens intervenant
JOUSSELIN David


JOUSSELIN David

RDC - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002HD001087

Légende

	S57: Conduit en fibres-ciment
	S58: Conduit en fibres-ciment

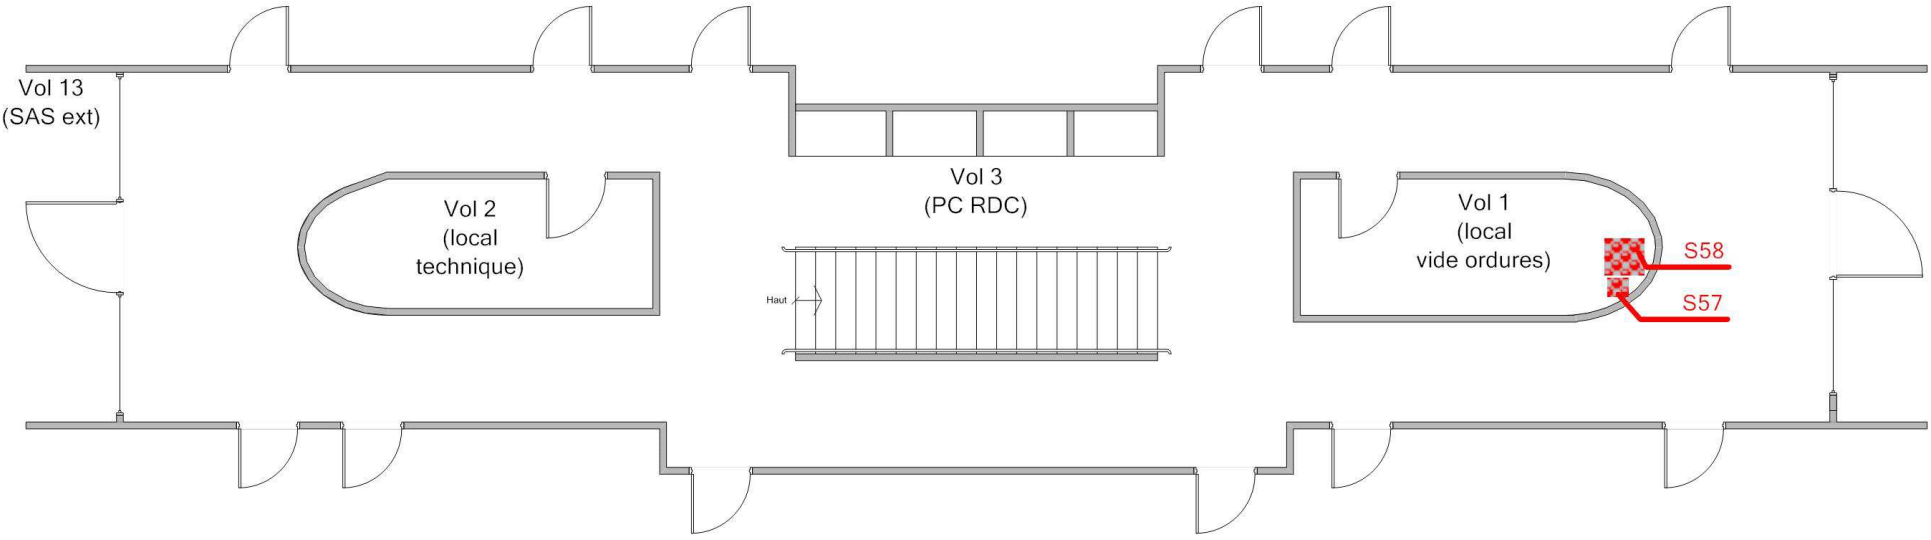


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LOT BRAS 3 53100 MAYENNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	14/09/2016	JOUSSELIN David

PC ETAGES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001087

Légende

	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif

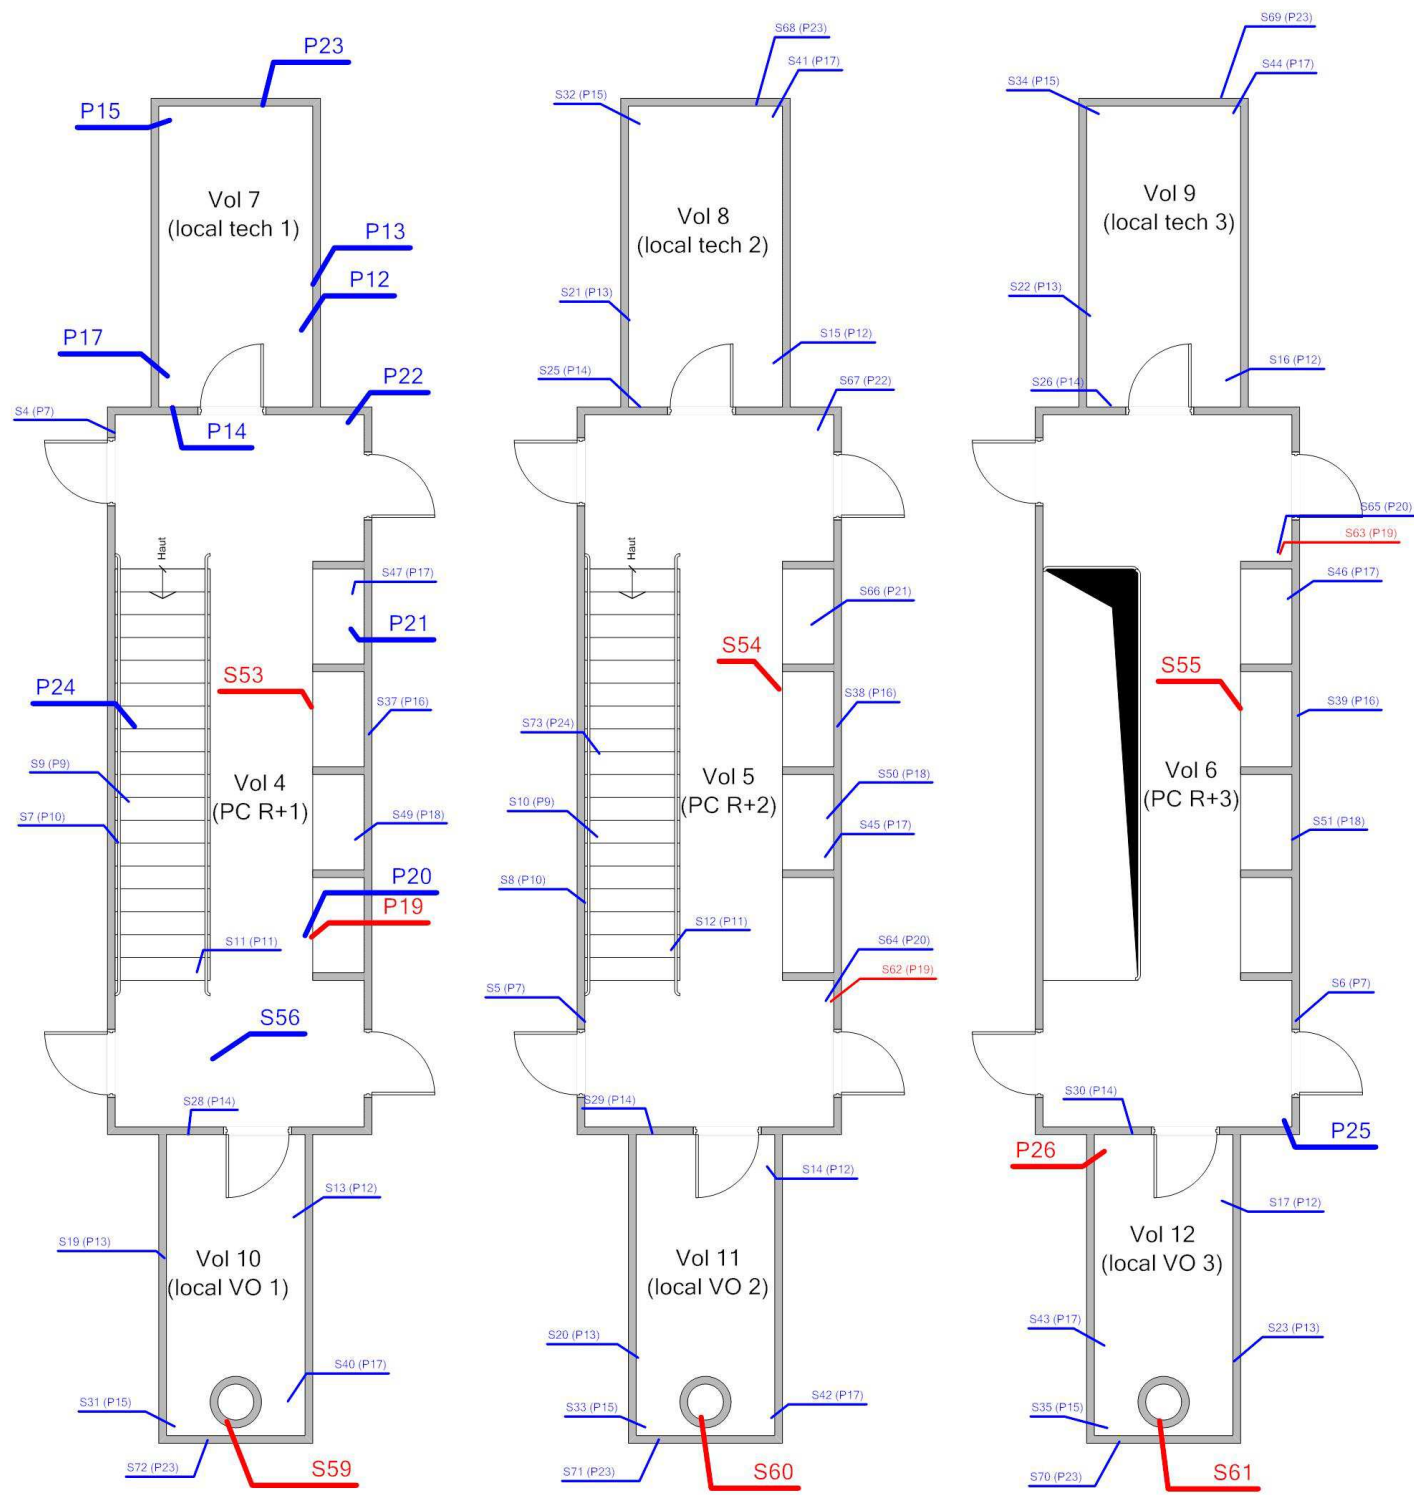

Adresse du bien

LOT BRAS 3
53100 MAYENNE

Désignation


Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Date intervention

14/09/2016

Technicien intervenant


JOUSSELIN David

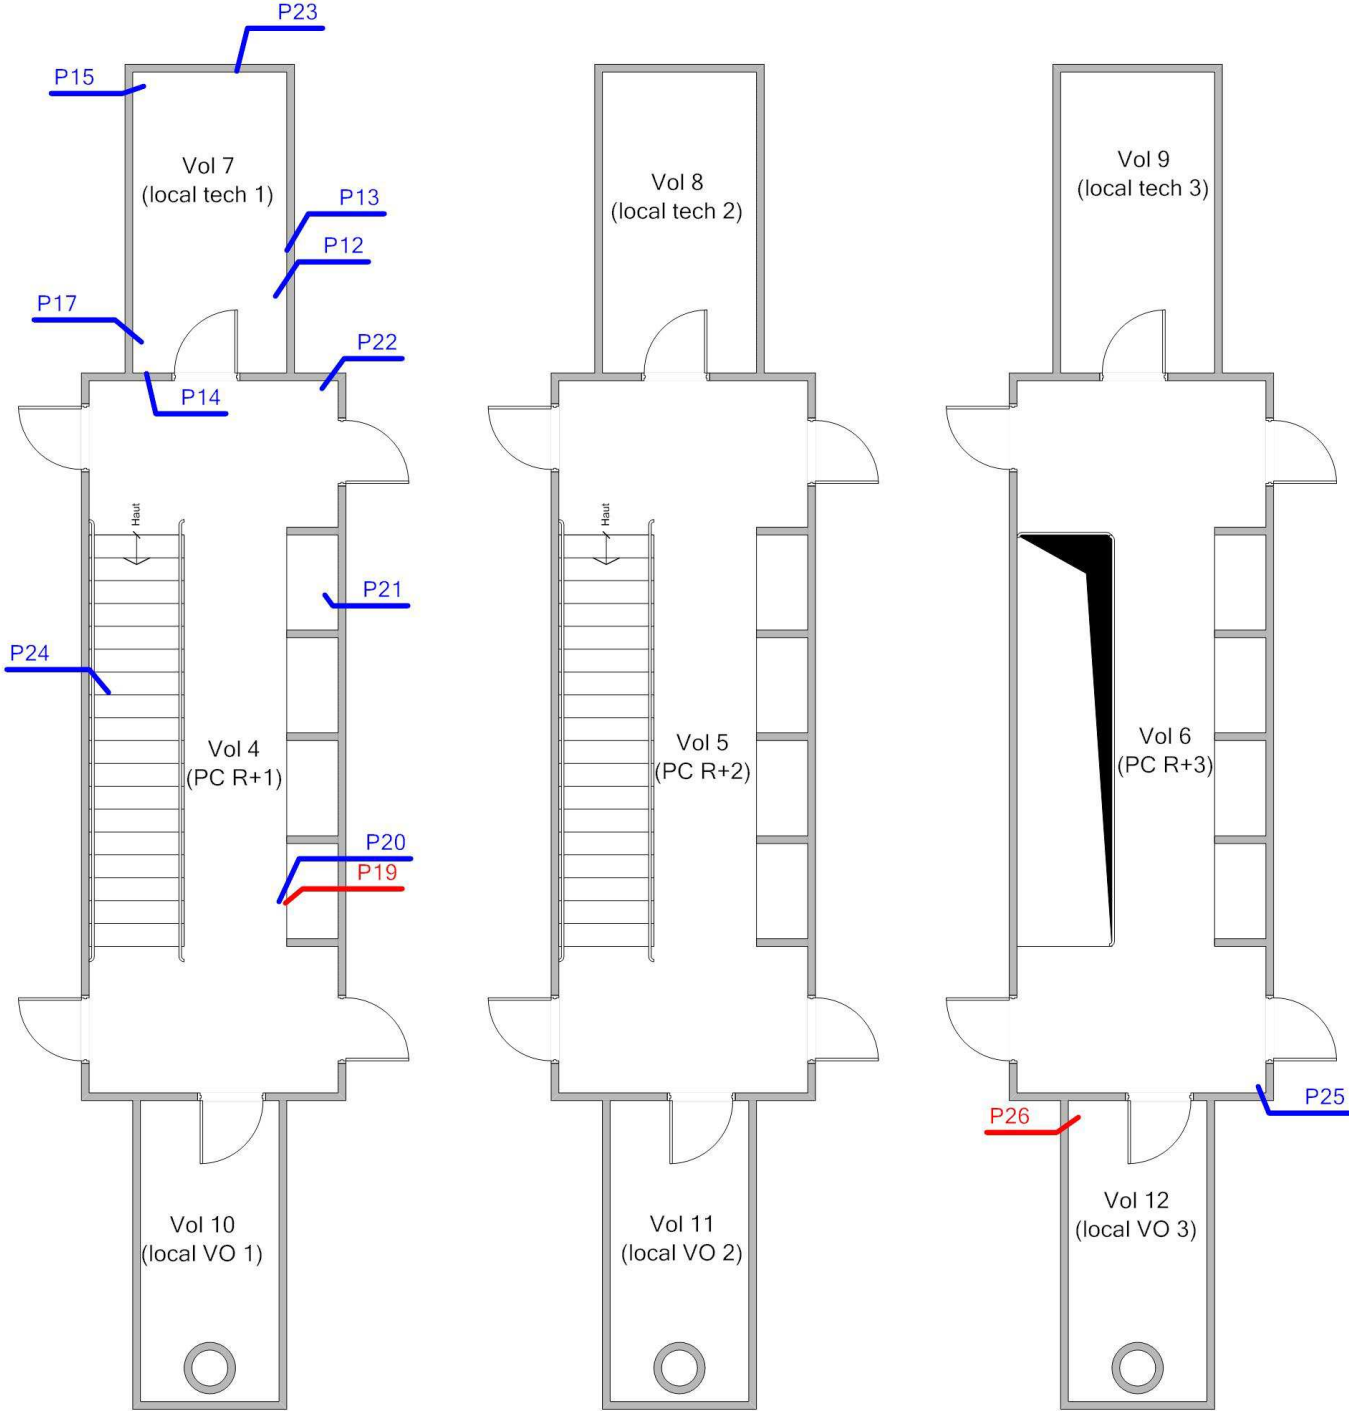PC ETAGES - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002HD001087
				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	LOT BRAS 3 53100 MAYENNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	14/09/2016	JOUSSELIN David

PC ETAGES - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD001087

Légende

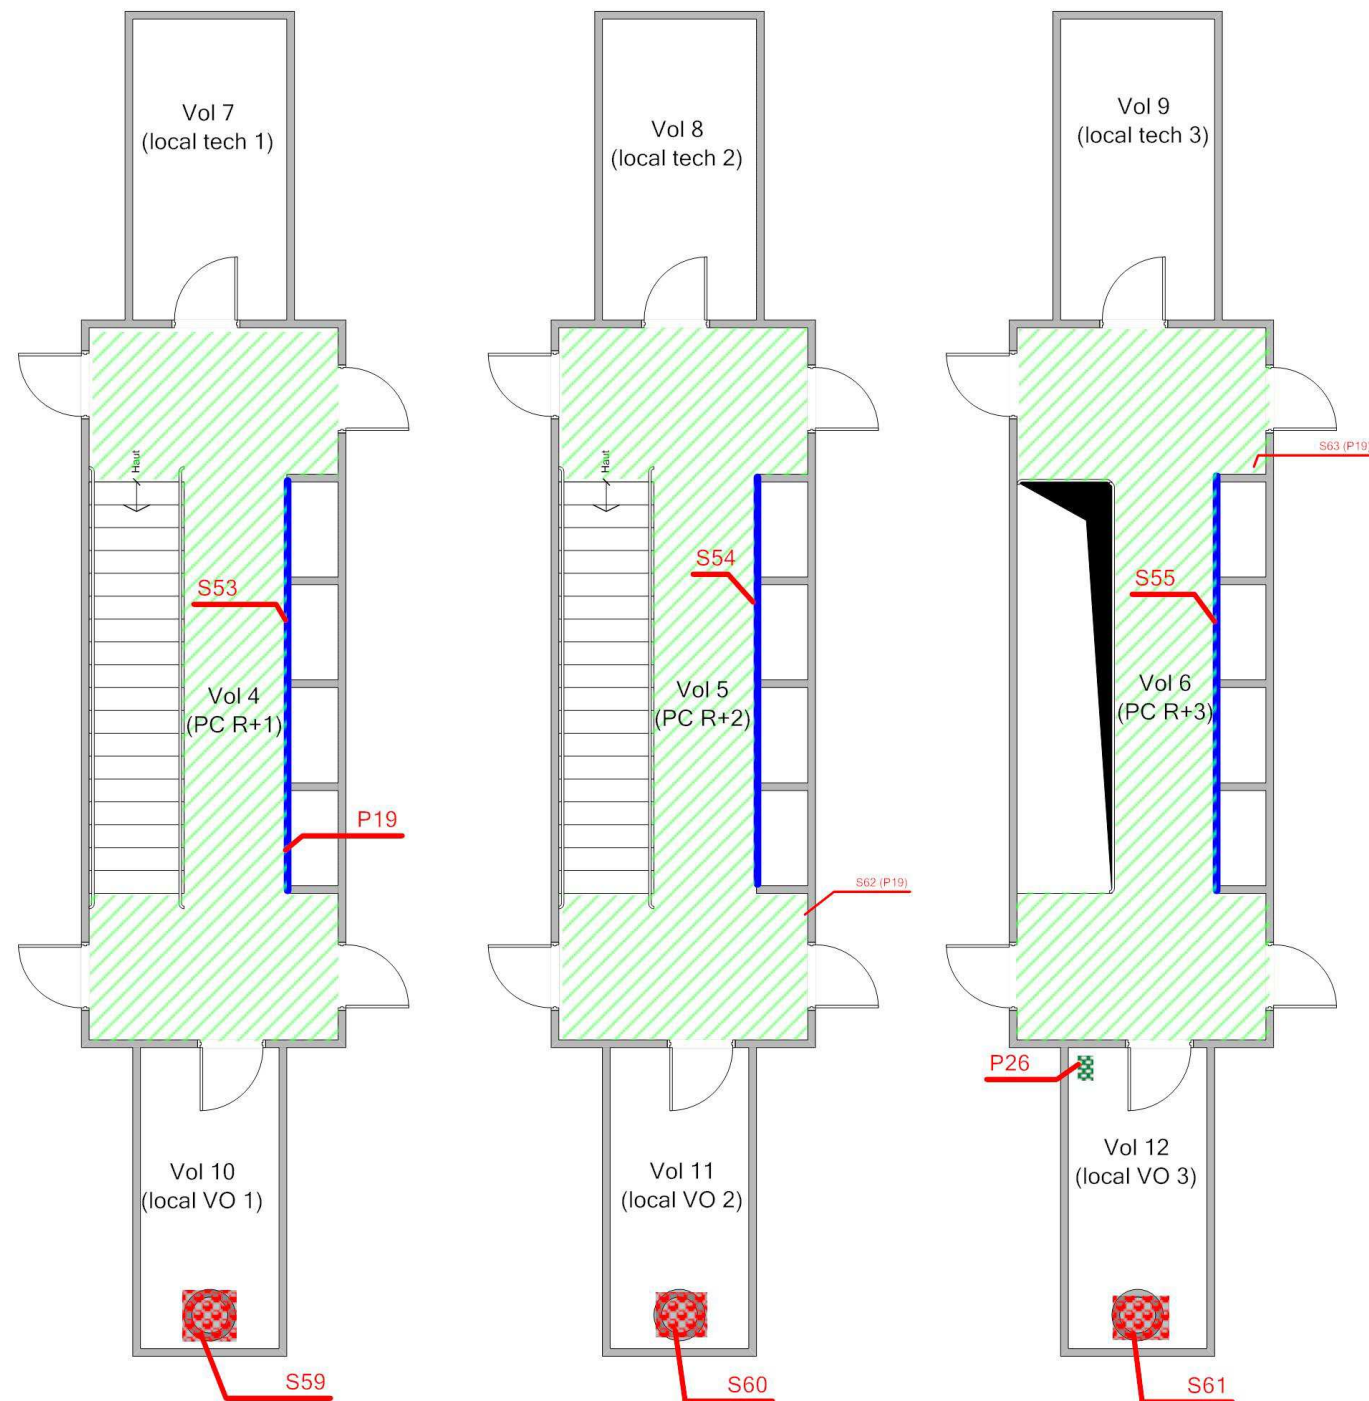

P26 : coffre autour
bouche VMC (Tresse +
platre)

S61: Conduit en fibres- ciment

P19 : Dalles dures noires + colle noire
--

S59: Conduit en fibres- ciment	
-----------------------------------	--

S55: Plaques planes en fibres-ciment

S54: Plaques planes en fibres-ciment

S53: Plaques planes en fibres-ciment

S60: Conduit en fibres- ciment

Adresse du bien

LOT BRAS 3
53100 MAYENNE

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Date intervention

	14/09/2016
--	------------

Technicien intervenant


JOUSSELIN David

PC ETAGES - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS


Référence:
002HD001087

Légende

	S55: Plaques planes en fibres-ciment
	S54: Plaques planes en fibres-ciment
	S53: Plaques planes en fibres-ciment

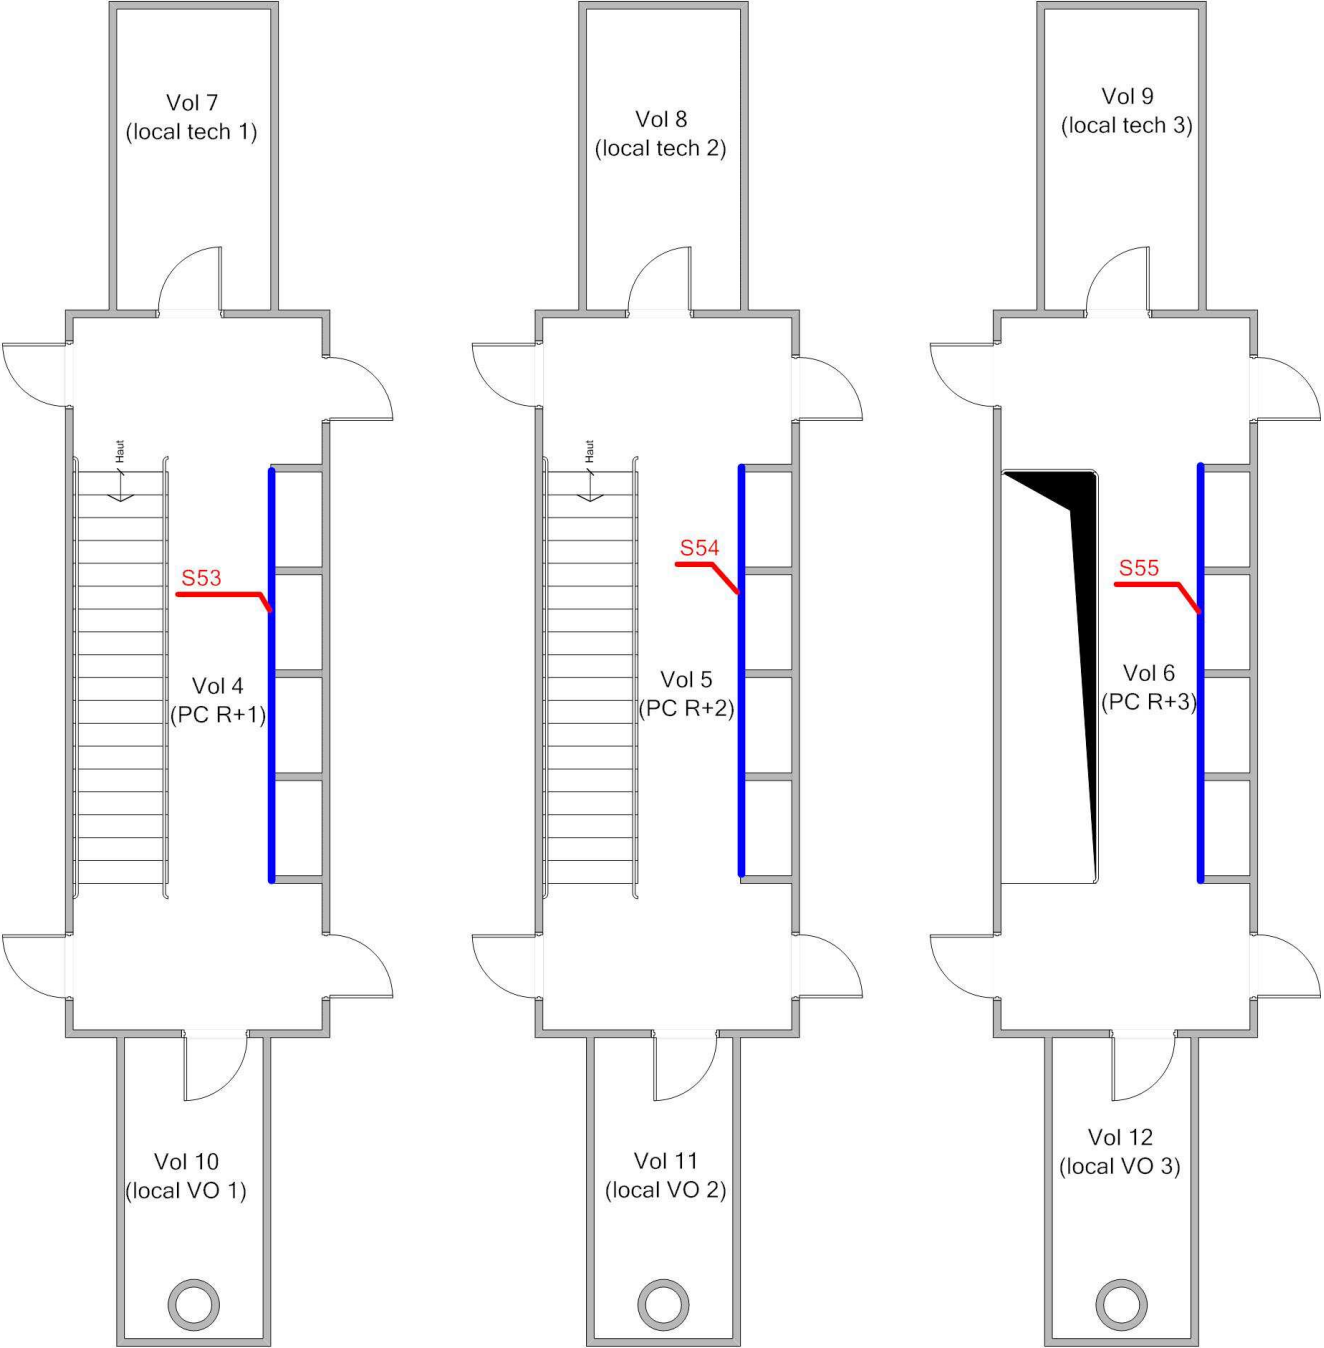

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LOT BRAS 3 53100 MAYENNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	14/09/2016	JOUSSELIN David

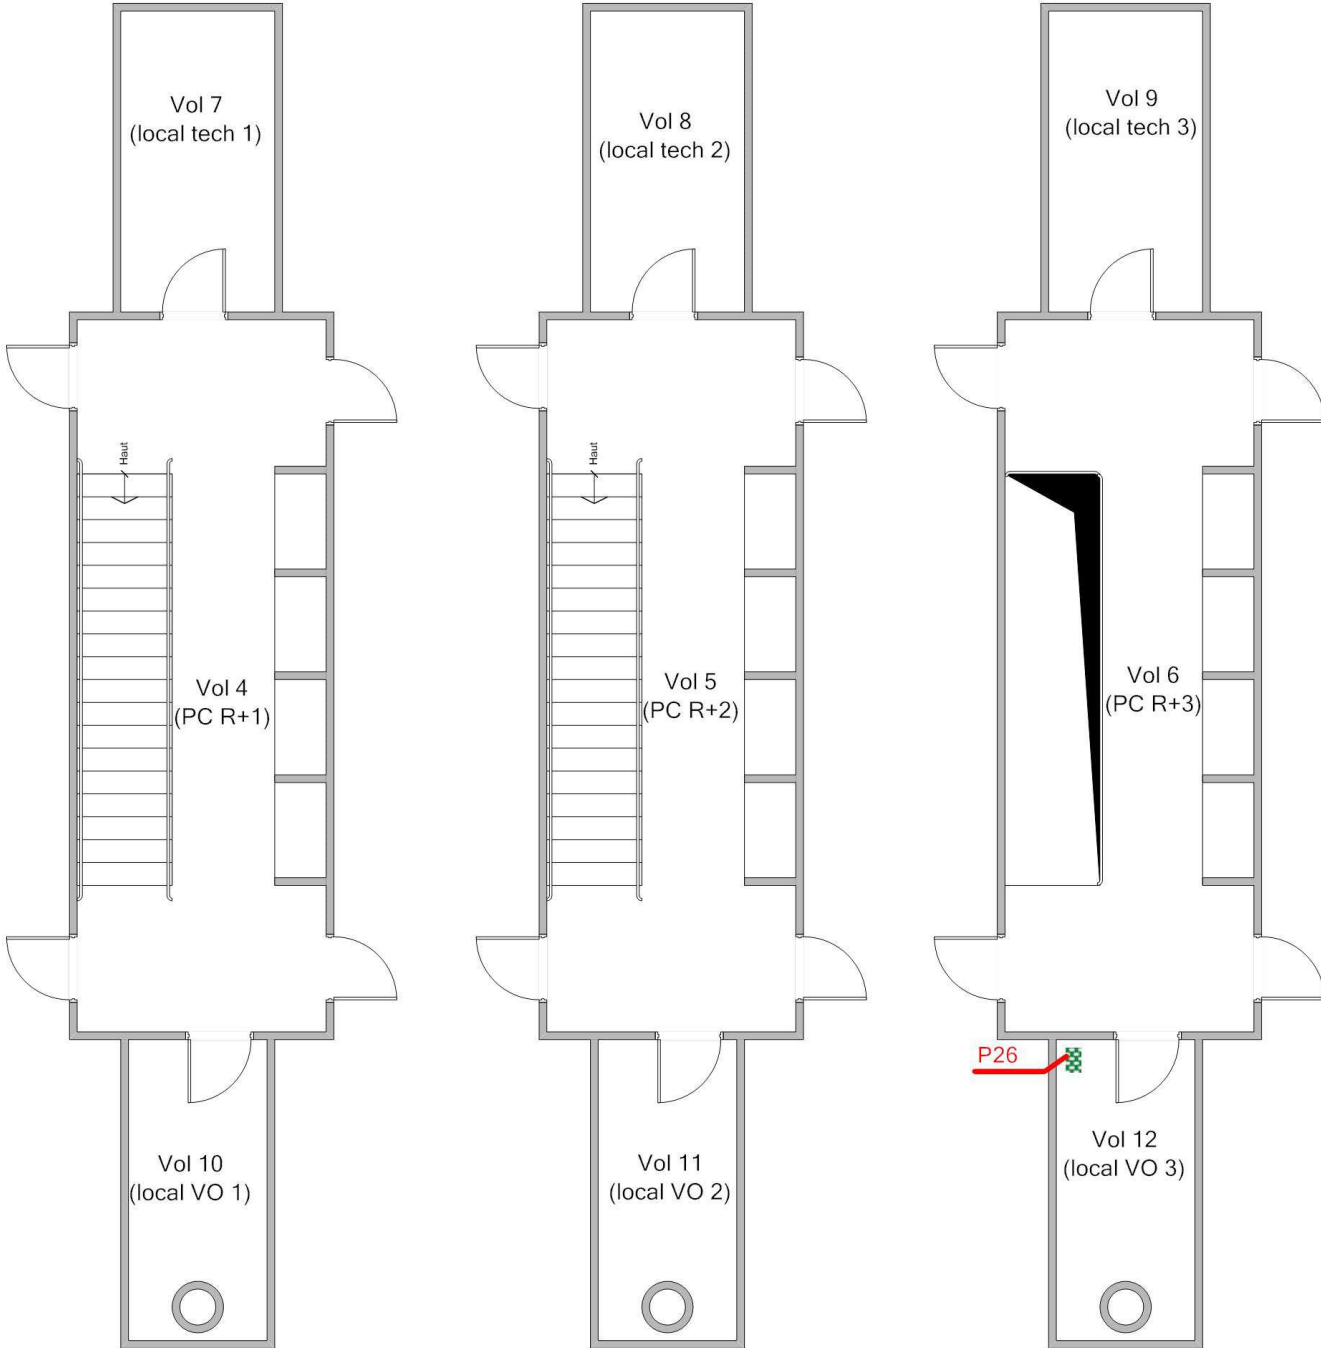PC ETAGES - MPCA PLAFOND ET FAUX-PLAFONDS				Référence: 002HD001087
				Légende  P26 : coffre autour bouche VMC (Tresse + platre)
	Adresse du bien LOT BRAS 3 53100 MAYENNE	Désignation Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	Date intervention 14/09/2016	Technicien intervenant JOUSSELIN David


PC ETAGES - MPCA REVÊTEMENT DE SOL				Référence: 002HD001087
				Légende
				P19 : Dalles dures noires + colle noire
Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
LOT BRAS 3 53100 MAYENNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	14/09/2016	JOUSSELIN David	

PC ETAGES - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002HD001087

Légende

	S61: Conduit en fibres-ciment
	S59: Conduit en fibres-ciment
	S60: Conduit en fibres-ciment

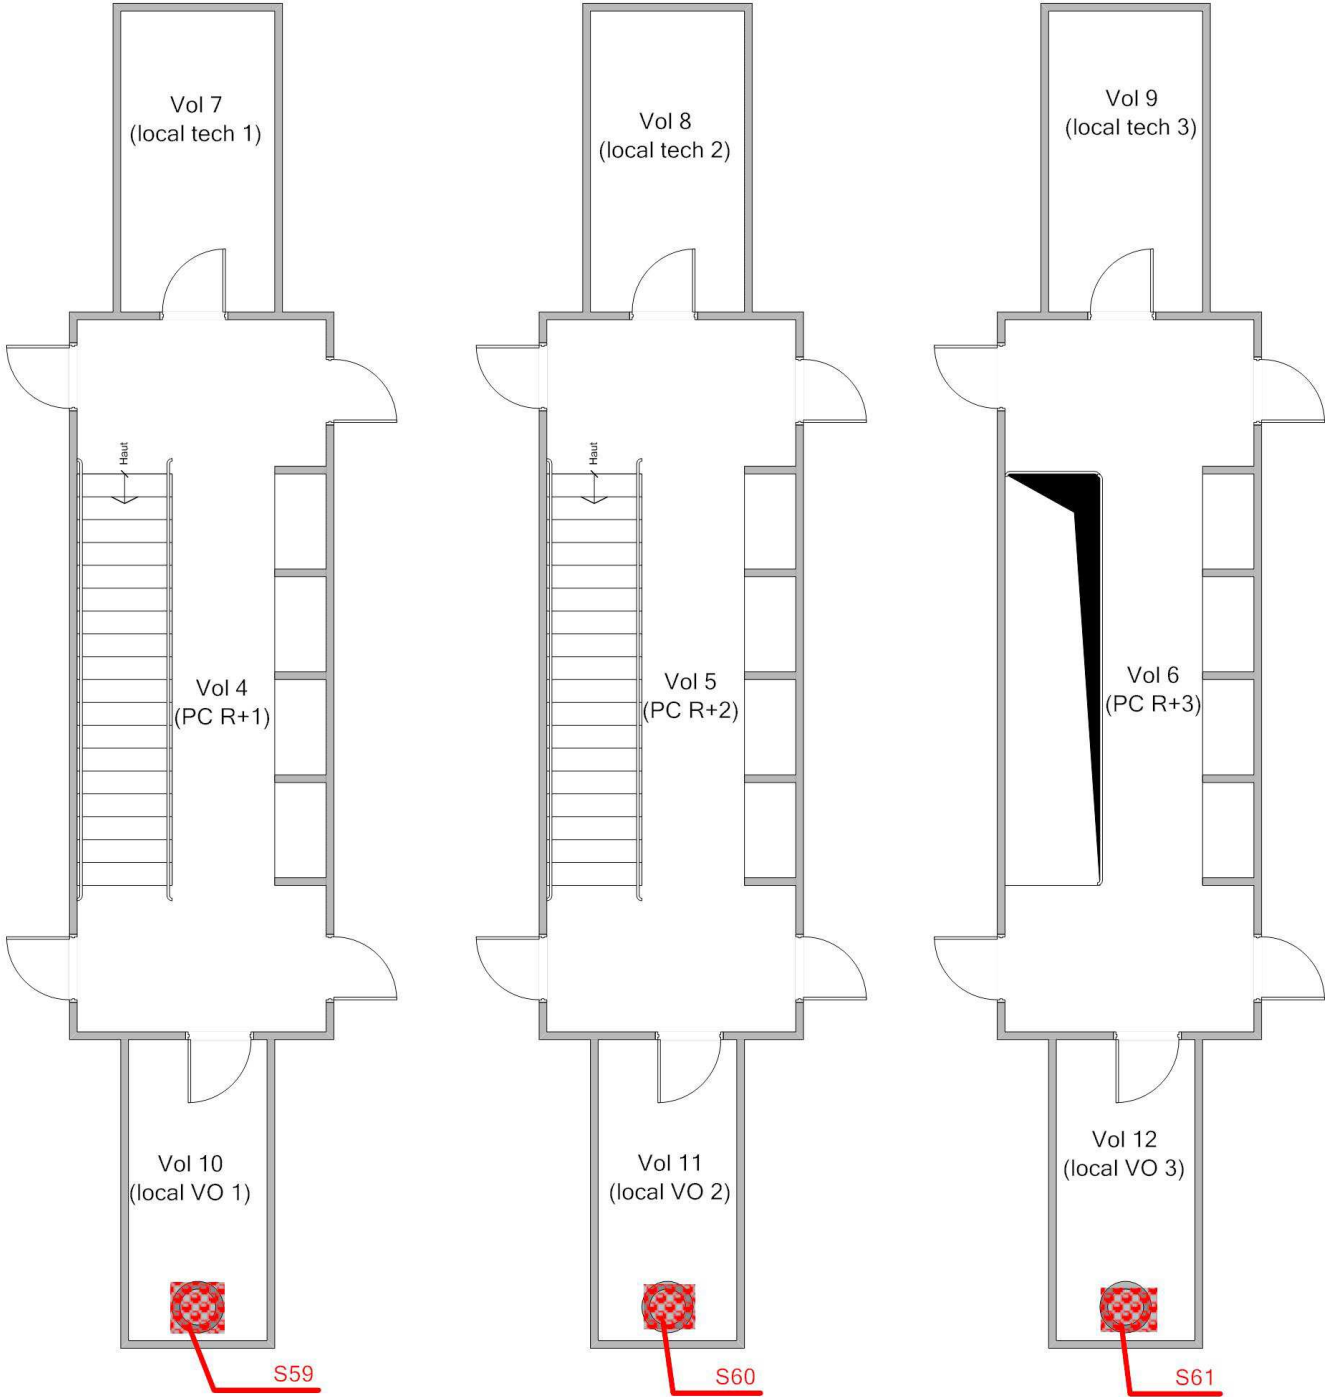


Adresse du bien
LOT BRAS 3
53100 MAYENNE

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Date intervention
14/09/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

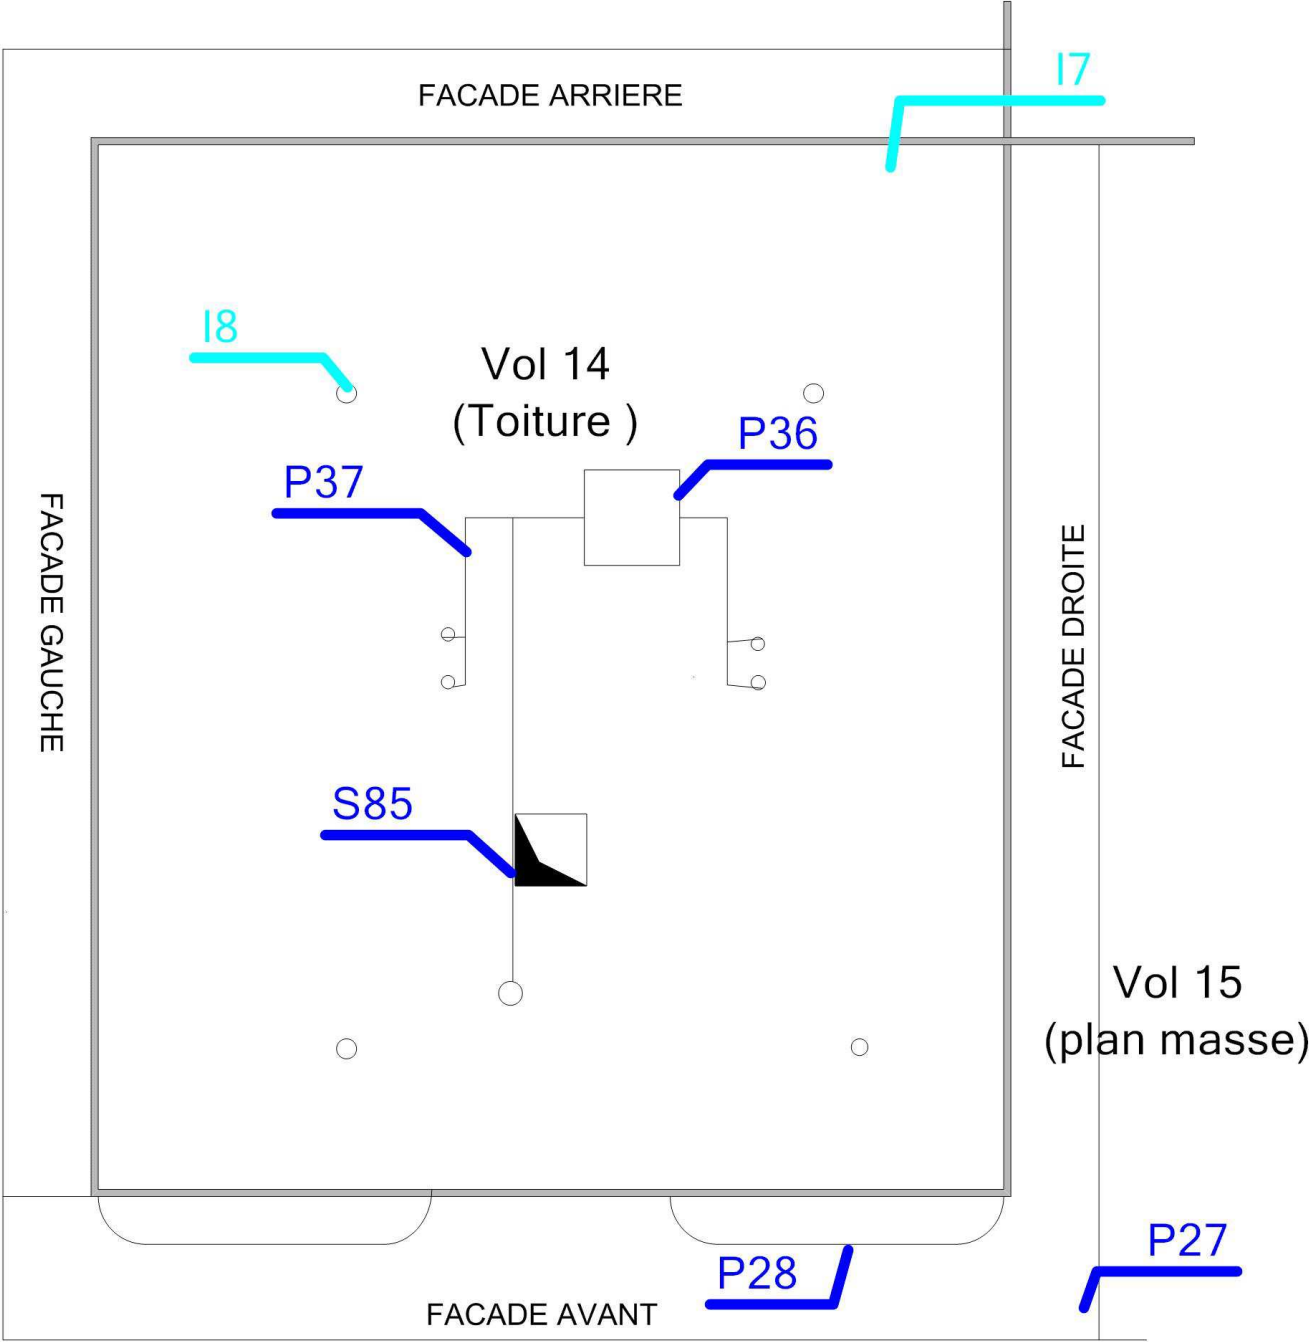

Légende

	Localisation dun prélèvement
	Localisation dune impossibilité technique
	Localisation dun sondage négatif

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	LOT BRAS 3 53100 MAYENNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	14/09/2016	JOUSSELIN David



Légende

	Localisation dun prélèvement
	Localisation dune impossibilité technique
	Localisation dun sondage négatif



Adresse du bien

LOT BRAS 3
53100 MAYENNE

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Date intervention

14/09/2016

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

Légende

S Localisation d'un sondage négatif

Vol 17
(façade droite)

S83 (P33)

S84 (P34)

S78 (P30)

S75 (P29)



Adresse du bien

LOT BRAS 3
53100 MAYENNE

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages



Date intervention

14/09/2016

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

Légende

	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif



Adresse du bien

LOT BRAS 3
53100 MAYENNE

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages



Date intervention

14/09/2016

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

Légende

	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'un sondage négatif



Adresse du bien

LOT BRAS 3
53100 MAYENNE

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Date intervention

14/09/2016

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique



Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001087 n°32 - 1 (P32)	Façade arrière - Vol 18 (Façade arrière)	Prélevement
002HD001087 n°35 - 1 (P35)	Façade arrière - Vol 18 (Façade arrière)	Prélevement
	Façade arrière - Vol 18 (Façade arrière)	I5

Référence	Localisation	Action
002HD001087 n°29 - 1 (P29)	Façade avant - Vol 16 (Façade avant)	Prélevement
002HD001087 n°30 - 1 (P30)	Façade avant - Vol 16 (Façade avant)	Prélevement
002HD001087 n°31 - 1 (P31)	Façade avant - Vol 16 (Façade avant)	Prélevement
	Façade avant - Vol 16 (Façade avant)	I6

Référence	Localisation	Action
002HD001087 n°33 - 1 (P33)	Façade gauche - Vol 19 (Façade gauche)	Prélevement
002HD001087 n°34 - 1 (P34)	Façade gauche - Vol 19 (Façade gauche)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002HD001087 n°12 - 1 (P12)	PC ETAGES - Vol 7 (local tech 1)	Prélevement
002HD001087 n°13 - 1 (P13)	PC ETAGES - Vol 7 (local tech 1)	Prélevement
002HD001087 n°14 - 1 (P14)	PC ETAGES - Vol 7 (local tech 1)	Prélevement
002HD001087 n°15 - 1 (P15)	PC ETAGES - Vol 7 (local tech 1)	Prélevement
002HD001087 n°17 - 1 (P17)	PC ETAGES - Vol 7 (local tech 1)	Prélevement
002HD001087 n°19 - 1 (P19)	PC ETAGES - Vol 4 (PC R+1)	Prélevement
002HD001087 n°20 - 1 (P20)	PC ETAGES - Vol 4 (PC R+1)	Prélevement
002HD001087 n°21 - 1 (P21)	PC ETAGES - Vol 4 (PC R+1)	Prélevement
002HD001087 n°22 - 1 (P22)	PC ETAGES - Vol 4 (PC R+1)	Prélevement
002HD001087 n°23 - 1 (P23)	PC ETAGES - Vol 7 (local tech 1)	Prélevement
002HD001087 n°24 - 1 (P24)	PC ETAGES - Vol 4 (PC R+1)	Prélevement
002HD001087 n°25 - 1 (P25)	PC ETAGES - Vol 6 (PC R+3)	Prélevement
002HD001087 n°26 - 1 (P26)	PC ETAGES - Vol 12 (local VO 3)	Prélevement
S53 - 1 (A53)	PC ETAGES - Vol 4 (PC R+1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S54 - 1 (A54)	PC ETAGES - Vol 5 (PC R+2)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage



Référence	Localisation	Action
S55 - 1 (A55)	PC ETAGES - Vol 6 (PC R+3)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S56 - 1 (A56)	PC ETAGES - Vol 4 (PC R+1)	Absence : pas d'amiante par nature
S59 - 1 (A59)	PC ETAGES - Vol 10 (local VO 1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S60 - 1 (A60)	PC ETAGES - Vol 11 (local VO 2)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S61 - 1 (A61)	PC ETAGES - Vol 12 (local VO 3)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
002HD001087 n°1 - 1 (P1)	RDC - Vol 13 (SAS ext)	Prélevement
002HD001087 n°2 - 1 (P2)	RDC - Vol 3 (PC RDC)	Prélevement
002HD001087 n°3 - 1 (P3)	RDC - Vol 3 (PC RDC)	Prélevement
002HD001087 n°4 - 1 (P4)	RDC - Vol 3 (PC RDC)	Prélevement
002HD001087 n°5 - 1 (P5)	RDC - Vol 3 (PC RDC)	Prélevement
002HD001087 n°6 - 1 (P6)	RDC - Vol 3 (PC RDC)	Prélevement
002HD001087 n°7 - 1 (P7)	RDC - Vol 3 (PC RDC)	Prélevement
002HD001087 n°8 - 1 (P8)	RDC - Vol 3 (PC RDC)	Prélevement
002HD001087 n°9 - 1 (P9)	RDC - Vol 3 (PC RDC)	Prélevement
002HD001087 n°10 - 1 (P10)	RDC - Vol 3 (PC RDC)	Prélevement
002HD001087 n°11 - 1 (P11)	RDC - Vol 3 (PC RDC)	Prélevement
002HD001087 n°16 - 1 (P16)	RDC - Vol 3 (PC RDC)	Prélevement
002HD001087 n°18 - 1 (P18)	RDC - Vol 3 (PC RDC)	Prélevement
	RDC - Vol 3 (PC RDC)	I1
	RDC - Vol 1 (local vide ordures)	I2
	RDC - Vol 13 (SAS ext)	I3
	RDC - Vol 13 (SAS ext)	I4
S52 - 1 (A52)	RDC - Vol 3 (PC RDC)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S57 - 1 (A57)	RDC - Vol 1 (local vide ordures)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S58 - 1 (A58)	RDC - Vol 1 (local vide ordures)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
002HD001087 n°27 - 1 (P27)	Toiture - Plan masse - Vol 15 (plan masse)	Prélevement
002HD001087 n°28 - 1 (P28)	Toiture - Plan masse - Vol 15 (plan masse)	Prélevement
002HD001087 n°36 - 1 (P36)	Toiture - Plan masse - Vol 14 (Toiture)	Prélevement
002HD001087 n°37 - 1 (P37)	Toiture - Plan masse - Vol 14 (Toiture)	Prélevement
	Toiture - Plan masse - Vol 14 (Toiture)	I7
	Toiture - Plan masse - Vol 14 (Toiture)	I8

Référence	Localisation	Action
S85 - 1 (A85)	Toiture - Plan masse - Vol 14 (Toiture)	Absence sur marquage du materiau

002HD001087 n°1 - 1 (P1)



002HD001087 n°2 - 1 (P2)



002HD001087 n°3 - 1 (P3)



002HD001087 n°4 - 1 (P4)



002HD001087 n°5 - 1 (P5)



002HD001087 n°6 - 1 (P6)



002HD001087 n°7 - 1 (P7)



002HD001087 n°8 - 1 (P8)



002HD001087 n°9 - 1 (P9)




002HD001087 n°10 - 1 (P10)




002HD001087 n°11 - 1 (P11)



002HD001087 n°12 - 1 (P12)

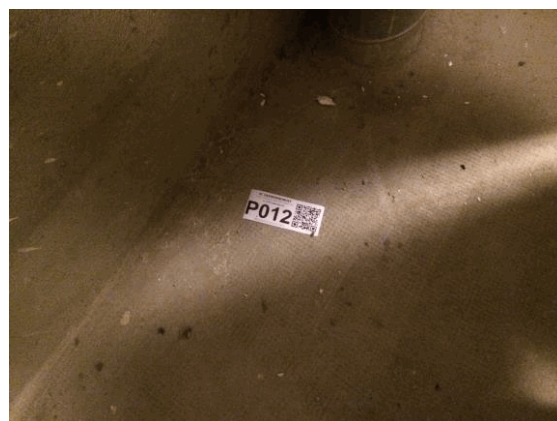

002HD001087 n°13 - 1 (P13)

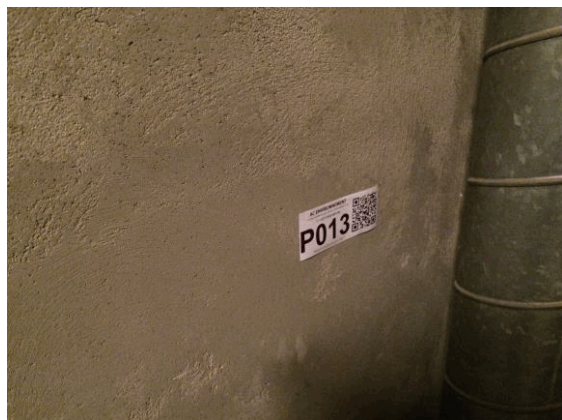

002HD001087 n°14 - 1 (P14)



002HD001087 n°15 - 1 (P15)



002HD001087 n°16 - 1 (P16)



002HD001087 n°17 - 1 (P17)



002HD001087 n°18 - 1 (P18)



002HD001087 n°19 - 1 (P19)



002HD001087 n°20 - 1 (P20)



002HD001087 n°21 - 1 (P21)



002HD001087 n°22 - 1 (P22)



002HD001087 n°23 - 1 (P23)



002HD001087 n°24 - 1 (P24)



002HD001087 n°25 - 1 (P25)



002HD001087 n°26 - 1 (P26)



002HD001087 n°27 - 1 (P27)



002HD001087 n°28 - 1 (P28)



002HD001087 n°29 - 1 (P29)



002HD001087 n°30 - 1 (P30)



002HD001087 n°31 - 1 (P31)



002HD001087 n°32 - 1 (P32)



002HD001087 n°33 - 1 (P33)



002HD001087 n°34 - 1 (P34)




002HD001087 n°35 - 1 (P35)



002HD001087 n°36 - 1 (P36)



002HD001087 n°37 - 1 (P37)

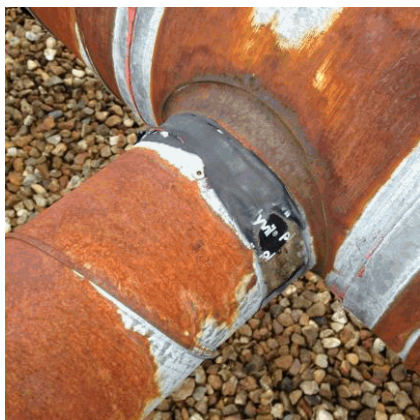

I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



I5 - 1




I6 - 1



I7 - 1



I8 - 1

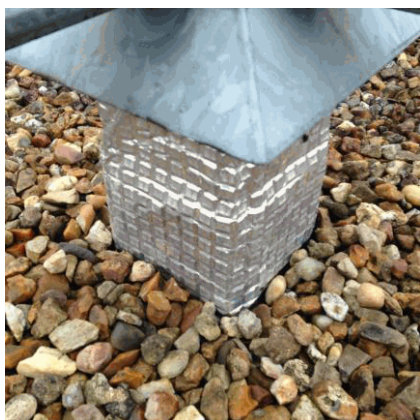

S52 - 1 (A52)



S53 - 1 (A53)



S54 - 1 (A54)



S55 - 1 (A55)



S56 - 1 (A56)



S57 - 1 (A57)



S58 - 1 (A58)



S59 - 1 (A59)



S60 - 1 (A60)



S61 - 1 (A61)



S85 - 1 (A85)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige avec poussières + peinture non séparable - plinthes 30 X 10 rouges -	RDC - Vol 13 (SAS ext)	
P2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peinture non séparable - plinthes 10 X 7 rouges -	RDC - Vol 3 (PC RDC)	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac hétérogène - Carreaux 5 X 5 Rouges -	RDC - Vol 3 (PC RDC)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir -	RDC - Vol 3 (PC RDC)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple incolore + peinture non séparable - Intérieure et extérieure -	RDC - Vol 3 (PC RDC)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peintures multiples non séparable - Plafond placoplatre + peinture gouttelé blanche -	RDC - Vol 3 (PC RDC)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable + peinture non séparable - -	RDC - Vol 3 (PC RDC)	
P8	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit compact gris hétérogène + peinture non séparable - -	RDC - Vol 3 (PC RDC)	
P9	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit compact gris hétérogène + peinture non séparable - Enduit ciment + peinture blanche -	RDC - Vol 3 (PC RDC)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Enduit compact gris hétérogène + peinture non séparable - Enduit + peinture grise -	RDC - Vol 3 (PC RDC)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac hétérogène + peinture non séparable - -	RDC - Vol 3 (PC RDC)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris en vrac hétérogène - Avec motif -	PC ETAGES - Vol 7 (local tech 1)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac hétérogène - -	PC ETAGES - Vol 7 (local tech 1)	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau plâtreux beige en vrac non séparable - béton banché brut -	PC ETAGES - Vol 7 (local tech 1)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol / Plafond	Enduit compact gris en vrac hétérogène - -	PC ETAGES - Vol 7 (local tech 1)	
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac hétérogène - distribution gaines techniques -	RDC - Vol 3 (PC RDC)	

P17	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac hétérogène - -	PC ETAGES - Vol 7 (local tech 1)	
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris en vrac hétérogène - gaines techniques -	RDC - Vol 3 (PC RDC)	
P19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante verte + colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité en vrac avec poussières non séparable - sous parquet -	PC ETAGES - Vol 4 (PC R+1)	
P20	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris - Sous dalle plastique -	PC ETAGES - Vol 4 (PC R+1)	
P21	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	PC ETAGES - Vol 4 (PC R+1)	
P22	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable - -	PC ETAGES - Vol 4 (PC R+1)	
P23	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac - -	PC ETAGES - Vol 7 (local tech 1)	
P24	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable - -	PC ETAGES - Vol 4 (PC R+1)	
P25	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable - -	PC ETAGES - Vol 6 (PC R+3)	
P26	Plafond et faux-plafonds	Gaines et coffre horizontaux	Matériau fibreux blanc + matériau plâtreux blanc non séparable + ruban adhésif non séparable - -	PC ETAGES - Vol 12 (local VO 3)	
P27	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 3 - -	Toiture - Plan masse - Vol 15 (plan masse)	
P28	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris en vrac hétérogène avec poussières - -	Toiture - Plan masse - Vol 15 (plan masse)	
P29	Façades	Murs	Enduit plâtreux blanc + matériau gris non séparable + peinture non séparable - Gris + peinture grise -	Façade avant - Vol 16 (Façade avant)	
P30	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable - gris + peinture verte -	Façade avant - Vol 16 (Façade avant)	
P31	Façades	Murs	Matériau gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable - enduit + peinture orange -	Façade avant - Vol 16 (Façade avant)	
P32	Façades	Bardages	Plaques fibreuses blanches - -	Façade arrière - Vol 18 (Façade arrière)	

P33	Façades	Murs	Enduit gris + matériau compact gris hétérogène non séparable + peintures multiples non séparable - Gris + peinture jaune et grise sur balcons -	Façade gauche - Vol 19 (Façade gauche)	
P34	Façades	Murs	Enduit blanc + matériau compact gris hétérogène non séparable + peinture non séparable - -	Façade gauche - Vol 19 (Façade gauche)	
P35	Façades	Murs	Matériau souple blanc + matériau souple bleu non séparable - -	Façade arrière - Vol 18 (Façade arrière)	
P36	Equipements divers et accessoires	bloc VMC	Matériau souple incolore avec poussières - -	Toiture - Plan masse - Vol 14 (Toiture)	
P37	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Matériau souple noir avec poussières - -	Toiture - Plan masse - Vol 14 (Toiture)	



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141609-45082 EN DATE DU 29/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-97013
Echantillon ITGA : IT141609-45082
Reçu au laboratoire le : 27/09/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001087
Dossier client	_0016900010_ LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001087001 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 13 (SAS ext)
Description ITGA	Colle beige avec poussières / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige avec poussières + peinture non séparable	META le 29/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141609-45083 EN DATE DU 29/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-97013
Echantillon ITGA : IT141609-45083
Reçu au laboratoire le : 27/09/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001087
Dossier client	_0016900010_ LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001087002 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 3 (PC RDC)
Description ITGA	Colle beige / Peinture / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige + peinture non séparable	META le 29/09/2016	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141609-45084 EN DATE DU 29/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-97013
Echantillon ITGA : IT141609-45084
Reçu au laboratoire le : 27/09/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001087
Dossier client	_0016900010_ LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001087003 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 3 (PC RDC)
Description ITGA	Colle grise en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle grise en vrac hétérogène	META le 29/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141609-45085 EN DATE DU 29/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-97013
Echantillon ITGA : IT141609-45085
Reçu au laboratoire le : 27/09/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001087
Dossier client	_0016900010_ LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001087004 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Ensemble des joints d'étanchéité de la menuiserie / Vol 3 (PC RDC)
Description ITGA	Matériau souple noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple noir	META le 29/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141609-45086 EN DATE DU 29/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-97013
Echantillon ITGA : IT141609-45086
Reçu au laboratoire le : 27/09/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001087
Dossier client	_0016900010_ LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001087005 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 3 (PC RDC)
Description ITGA	Matériau souple incolore / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple incolore + peinture non séparable	META le 29/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT141609-45087 EN DATE DU 29/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-97013
Echantillon ITGA : IT141609-45087
Reçu au laboratoire le : 27/09/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001087
Dossier client	_0016900010_ LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001087006 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques / Vol 3 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peintures multiples non séparable	META le 29/09/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT141609-45088 EN DATE DU 29/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-97013
Echantillon ITGA : IT141609-45088
Reçu au laboratoire le : 27/09/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001087
Dossier client	_0016900010_ LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001087007 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment + enduit plâtreux + peinture gouttelé jaunâtre / Vol 3 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau compact gris hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable + peinture non séparable	META le 29/09/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT141609-45089 EN DATE DU 29/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-97013
Echantillon ITGA : IT141609-45089
Reçu au laboratoire le : 27/09/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001087
Dossier client	_0016900010_ LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001087008 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment + enduit platreux + peinture goutté sur poutre / Vol 3 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris hétérogène + peinture non séparable	META le 29/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT141609-45090 EN DATE DU 29/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-97013
Echantillon ITGA : IT141609-45090
Reçu au laboratoire le : 27/09/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001087
Dossier client	_0016900010_ LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001087009 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Sous face escalier / Vol 3 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris hétérogène + peinture non séparable	META le 29/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste

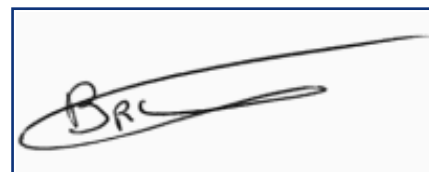

RAPPORT D'ESSAI N° IT141609-45091 EN DATE DU 29/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-97013
Echantillon ITGA : IT141609-45091
Reçu au laboratoire le : 27/09/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001087
Dossier client	_0016900010_ LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001087010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / limon escalier / Vol 3 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris hétérogène + peinture non séparable	META le 29/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste





Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141609-45092 EN DATE DU 29/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-97013
Echantillon ITGA : IT141609-45092
Reçu au laboratoire le : 27/09/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001087
Dossier client	_0016900010_ LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001087011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles plaque marbre marche + enduit contremarche / Vol 3 (PC RDC)
Description ITGA	Colle grise en vrac hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle grise en vrac hétérogène + peinture non séparable	META le 29/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141609-45093 EN DATE DU 29/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-97013
Echantillon ITGA : IT141609-45093
Reçu au laboratoire le : 27/09/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001087
Dossier client	_0016900010_ LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001087012 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 7 (local tech 1)
Description ITGA	Matériau gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau gris en vrac hétérogène	META le 29/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141609-45094 EN DATE DU 29/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-97013
Echantillon ITGA : IT141609-45094
Reçu au laboratoire le : 27/09/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001087
Dossier client	_0016900010_ LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001087013 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 7 (local tech 1)
Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac hétérogène	META le 29/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141609-45095 EN DATE DU 29/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-97013
Echantillon ITGA : IT141609-45095
Reçu au laboratoire le : 27/09/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001087
Dossier client	_0016900010_ LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001087014 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 7 (local tech 1)
Description ITGA	Matériau gris en vrac hétérogène / Matériau plâtreux beige en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau gris en vrac hétérogène + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	META le 29/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141609-45096 EN DATE DU 29/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-97013
Echantillon ITGA : IT141609-45096
Reçu au laboratoire le : 27/09/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001087
Dossier client	_0016900010_ LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001087015 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Plafond / Enduit ciment rebouchage autour de conduits / Vol 7 (local tech 1)
Description ITGA	Enduit compact gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris en vrac hétérogène	META le 29/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141609-45097 EN DATE DU 29/09/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-97013
Echantillon ITGA : IT141609-45097
Reçu au laboratoire le : 27/09/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001087
Dossier client	_0016900010_ LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001087016 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 3 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac hétérogène	META le 29/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141609-45098 EN DATE DU 29/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-97013
Echantillon ITGA : IT141609-45098
Reçu au laboratoire le : 27/09/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001087
Dossier client	_0016900010_ LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001087017 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment brut dalle pleine / Vol 7 (local tech 1)
Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac hétérogène	META le 29/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141609-45099 EN DATE DU 29/09/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-97013
Echantillon ITGA : IT141609-45099
Reçu au laboratoire le : 27/09/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001087
Dossier client	_0016900010_ LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001087018 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 3 (PC RDC)
Description ITGA	Matériau gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau gris en vrac hétérogène	META le 29/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT141609-45100 EN DATE DU 29/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-97013
Echantillon ITGA : IT141609-45100
Reçu au laboratoire le : 27/09/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001087
Dossier client	_0016900010_ LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001087019 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles dures noires + colle noire / Vol 4 (PC R+1)
Description ITGA	Dalle dure cassante verte / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris en faible quantité en vrac avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Dalle dure cassante verte + colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité en vrac avec poussières non séparable	META le 29/09/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste





Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141609-45101 EN DATE DU 29/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-97013
Echantillon ITGA : IT141609-45101
Reçu au laboratoire le : 27/09/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001087
Dossier client	_0016900010_ LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001087020 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 4 (PC R+1)
Description ITGA	Ragréage gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Ragréage gris	META le 29/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT141609-45102 EN DATE DU 29/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-97013
Echantillon ITGA : IT141609-45102
Reçu au laboratoire le : 27/09/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001087
Dossier client	_0016900010_ LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001087021 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit pulvérulent (réservation dans dalle) / Vol 4 (PC R+1)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 29/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT141609-45103 EN DATE DU 29/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-97013
Echantillon ITGA : IT141609-45103
Reçu au laboratoire le : 27/09/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001087
Dossier client	_0016900010_ LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001087022 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre + peinture blanche / Vol 4 (PC R+1)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Matériau gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 29/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste

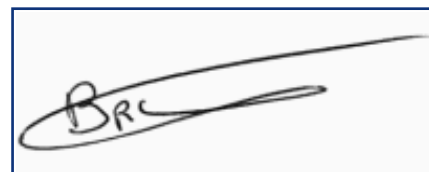



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141609-45104 EN DATE DU 29/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-97013
Echantillon ITGA : IT141609-45104
Reçu au laboratoire le : 27/09/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001087
Dossier client	_0016900010_ LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001087023 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre sur briques rouges / Vol 7 (local tech 1)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac	META le 29/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT141609-45105 EN DATE DU 29/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-97013
Echantillon ITGA : IT141609-45105
Reçu au laboratoire le : 27/09/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001087
Dossier client	_0016900010_ LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001087024 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / enduit cimenteux entre plaque marbre et limon escalier / Vol 4 (PC R+1)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META le 29/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste





Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141609-45106 EN DATE DU 29/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-97013
Echantillon ITGA : IT141609-45106
Reçu au laboratoire le : 27/09/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001087
Dossier client	_0016900010_ LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001087025 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / plafond dernier étage (enduit + peinture) / Vol 6 (PC R+3)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable	META le 29/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT141609-45107 EN DATE DU 29/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-97013
Echantillon ITGA : IT141609-45107
Reçu au laboratoire le : 27/09/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001087
Dossier client	_0016900010_ LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001087026 / Plafond et faux-plafonds / Gaines et coffre horizontaux / coffre autour bouche VMC (Tresse + plâtre) / Vol 12 (local VO 3)
Description ITGA	Matériau fibreux blanc / Matériau plâtreux blanc / Ruban adhésif

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau fibreux blanc + matériau plâtreux blanc non séparable + ruban adhésif non séparable	MOLP le 28/09/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile Amosite	2

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste





Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141609-45108 EN DATE DU 29/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-97013
Echantillon ITGA : IT141609-45108
Reçu au laboratoire le : 27/09/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001087
Dossier client	_0016900010_ LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001087027 / Voies et réseaux divers / Revêtement routier / Bitume couche supérieure / Vol 15 (plan masse)
Description ITGA	Agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 1 / Agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 2 / Agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 3

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 3	META le 29/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141609-45109 EN DATE DU 29/09/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-97013
Echantillon ITGA : IT141609-45109
Reçu au laboratoire le : 27/09/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001087
Dossier client	_0016900010_ LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001087028 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / joint d'assemblage des bordures / Vol 15 (plan masse)
Description ITGA	Matériau gris en vrac hétérogène avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau gris en vrac hétérogène avec poussières	META le 29/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141609-45110 EN DATE DU 29/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-97013
Echantillon ITGA : IT141609-45110
Reçu au laboratoire le : 27/09/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001087
Dossier client	_0016900010_ LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001087029 / Façades / Murs / Enduits projetés / Vol 16 (Façade avant)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Matériau gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc + matériau gris non séparable + peinture non séparable	META le 29/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141609-45111 EN DATE DU 29/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-97013
Echantillon ITGA : IT141609-45111
Reçu au laboratoire le : 27/09/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001087
Dossier client	_0016900010_ LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001087030 / Façades / Murs / Enduits projetés / Vol 16 (Façade avant)
Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	META le 29/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141609-45112 EN DATE DU 29/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-97013
Echantillon ITGA : IT141609-45112
Reçu au laboratoire le : 27/09/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001087
Dossier client	_0016900010_ LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001087031 / Façades / Murs / Enduits projetés / Vol 16 (Façade avant)
Description ITGA	Matériau gris en vrac hétérogène / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	META le 29/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT141609-45113 EN DATE DU 29/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-97013
Echantillon ITGA : IT141609-45113
Reçu au laboratoire le : 27/09/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001087
Dossier client	_0016900010_ LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001087032 / Façades / Bardages / Plaques fibreuses blanches / Vol 18 (Façade arrière)
Description ITGA	Matériau compact beige / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau compact beige + peinture non séparable	META le 29/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste

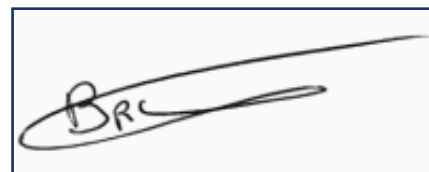



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141609-45114 EN DATE DU 29/09/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-97013
Echantillon ITGA : IT141609-45114
Reçu au laboratoire le : 27/09/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001087
Dossier client	_0016900010_ LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001087033 / Façades / Murs / Enduits projetés / Vol 19 (Façade gauche)
Description ITGA	Enduit gris / Matériau compact gris hétérogène / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris + matériau compact gris hétérogène non séparable + peintures multiples non séparable	META le 29/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141609-45115 EN DATE DU 29/09/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-97013
Echantillon ITGA : IT141609-45115
Reçu au laboratoire le : 27/09/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001087
Dossier client	_0016900010_ LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001087034 / Façades / Murs / enduit + peinture balcon / Vol 19 (Façade gauche)
Description ITGA	Enduit blanc / Matériau compact gris hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit blanc + matériau compact gris hétérogène non séparable + peinture non séparable	META le 29/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141609-45116 EN DATE DU 29/09/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-97013
Echantillon ITGA : IT141609-45116
Reçu au laboratoire le : 27/09/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001087
Dossier client	_0016900010_ LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001087035 / Façades / Murs / Joint et dilatation / Vol 18 (Façade arrière)
Description ITGA	Matériau souple blanc / Matériau souple bleu

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple blanc + matériau souple bleu non séparable	META le 29/09/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141609-45117 EN DATE DU 29/09/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-97013
Echantillon ITGA : IT141609-45117
Reçu au laboratoire le : 27/09/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001087
Dossier client	_0016900010_ LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001087036 / Equipements divers et accessoires / bloc VMC / reprise étanchéité au sol / Vol 14 (Toiture)
Description ITGA	Matériau souple incolore avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple incolore avec poussières	META le 28/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141609-45118 EN DATE DU 29/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-97013
Echantillon ITGA : IT141609-45118
Reçu au laboratoire le : 27/09/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001087
Dossier client	_0016900010_ LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001087037 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / étanchéité noire entre tuyau / Vol 14 (Toiture)
Description ITGA	Matériau souple noir avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple noir avec poussières	META le 29/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste