

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	198 RUE DE BRUXELLES C5 - LOT BRAS 4
CP - Ville :	53100 MAYENNE
Référence client :	_00170000130000100153_
Date du repérage :	08/12/2016
Désignation :	Appartement n° 153 de type 2 situé au 01 ^{er} étage



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.




Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	198 RUE DE BRUXELLES C5 - LOT BRAS 4 53100 MAYENNE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00170000130000100153_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 153 de type 2 situé au 01 ^{er} étage		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David Néant (Néant) 08/12/2016	Nom : MORA Denis Date du rapport : 16/12/2016 A Riorges, le 16/12/2016  Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015 			

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
LGT 153 - Vol 1 (Cuisine) LGT 153 - Vol 3 (SDB) LGT 153 - Vol 5 (Séjour)	LGT 153 - Vol 2 (W.C) LGT 153 - Vol 4 (Dégagement) LGT 153 - Vol 6 (Chambre)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Equipements divers et accessoires	LGT 153	Vol 1 (Cuisine)	
Parois verticales intérieures et enduits	LGT 153	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Chambre)	
Plafond et faux-plafonds	LGT 153	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Chambre)	
Revêtement de mur	LGT 153	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB)	
Revêtement de sol	LGT 153	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Chambre)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Sans Objet

L	Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
----------	---

Sans Objet

M	Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.
----------	--

Sans Objet

Conditions de repérage

N	Modalités de repérage
----------	------------------------------

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O	Moyens d'investigation
----------	-------------------------------

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 1 (Cuisine)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Séjour)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Chambre)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 1 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 2 (W.C)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 3 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 6 (Chambre)	lino simili parquet + colle + ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Voir commentaires - Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les balcons considérer comme non visités.

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 3 (SDB) - LGT 153	Inaccessible sans sondage destructif	volume sous baignoire Tablier fixé avec enduit platre
LGT 153 - Vol 7 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	Balcon pris en compte dans le diagnostic des façades du bâtiment

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 153	Vol 1 (Cuisine)	Evier	Peinture bitumineuse bleu	P2	Réalisation d'un prélèvement		002HD001215 n°2 - 1	P2	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 153	Vol 1 (Cuisine)	Evier / baignoire	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
LGT 153	Vol 2 (W.C)	Evier / baignoire	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
LGT 153	Vol 3 (SDB)	Evier / baignoire	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 153	Vol 1 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P3	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces humides	002HD0012 15 n°3 - 1 - 002HD0012 15 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 153	Vol 1 (Cuisine) - Vol 3 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P3 - S1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Porteur pièces humides	002HD0012 15 n°3 - 1 - 002HD0012 15 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 153	Vol 3 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (joint entre carreaux platre)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002HD0012 15 n°5 - 1 - 002HD0012 15 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 153	Vol 2 (W.C) - Vol 4 (Dépagement) - Vol 1 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (joint entre carreaux platre)	S4 - S5 - S6 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HD0012 15 n°5 - 1 - 002HD0012 15 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 153	Vol 6 (Chambre)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P15	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage pièces sèches (platre sur brique rouge)	002HD0012 15 n°15 - 1 - 002HD0012 15 n°15 - 2	P15	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 153	Vol 6 (Chambre) - Vol 5 (Séjour) - Vol 4 (Dépagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P15 - S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	Cloison et doublage pièces sèches (platre sur brique rouge)	002HD0012 15 n°15 - 1 - 002HD0012 15 n°15 - 2	P15	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 153	Vol 6 (Chambre)	Menuiseries	joints porte d'entrée	P17	Réalisation d'un prélèvement		002HD0012 15 n°17 - 1 - 002HD0012 15 n°17 - 2	P17	Matériau souple noir avec poussières + peintures multiples avec couche souple non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 153	Vol 5 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P18	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces sèches	002HD0012 15 n°18 - 1 - 002HD0012 15 n°18 - 2	P18	Enduit plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 153	Vol 6 (Chambre) - Vol 4 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S20 - S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	Porteur pièces sèches	002HD0012 15 n°18 - 1 - 002HD0012 15 n°18 - 2	P18	Enduit plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 153	Vol 1 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LGT 153	Vol 5 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LGT 153	Vol 6 (Chambre)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 153	Vol 2 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre	P4	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces humides	002HD0012 15 n°4 - 1 - 002HD0012 15 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 153	Vol 3 (SDB) - Vol 1 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre	S2 - S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Plafond pièces humides	002HD0012 15 n°4 - 1 - 002HD0012 15 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 153	Vol 4 (Dégagement)	Plafonds	Enduit plâtre	P13	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièce sèche	002HD0012 15 n°13 - 1 - 002HD0012 15 n°13 - 2	P13	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 153	Vol 6 (Chambre) - Vol 5 (Séjour)	Plafonds	Enduit plâtre	S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Plafond pièce sèche	002HD0012 15 n°13 - 1 - 002HD0012 15 n°13 - 2	P13	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur											

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 153	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002HD0012 15 n°1 - 1 - 002HD0012 15 n°1 - 2	P1	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture avec couche bitumineuse	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 153	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de plinthe plastique noire (colle jaune)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002HD0012 15 n°6 - 1 - 002HD0012 15 n°6 - 2	P6	Colle polymère jaune + peintures multiples non séparable + matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 153	Vol 3 (SDB) - Vol 2 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de plinthe plastique noire (colle jaune)	P6 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002HD0012 15 n°6 - 1 - 002HD0012 15 n°6 - 2	P6	Colle polymère jaune + peintures multiples non séparable + matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 153	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence 15x15)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002HD0012 15 n°9 - 1 - 002HD0012 15 n°9 - 2	P9	Colle blanche en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 153	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence 10X10 sdb)	P10	Réalisation d'un prélèvement		002HD0012 15 n°10 - 1 - 002HD0012 15 n°10 - 2	P10	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + joint cassant blanc + matériau souple blanc avec poussières non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 153	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Carreaux 30X30 semie dur verdatre + colle jaune	P7	Réalisation d'un prélèvement		002HD0012 15 n°7 - 1	P7	Revêtement bicouche cassant gris et gris + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 153	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Carreaux 30X30 semie dur verdatre + colle jaune	S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002HD0012 15 n°7 - 1	P7	Revêtement bicouche cassant gris et gris + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 153	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage pièce humide	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HD0012 15 n°8 - 1 - 002HD0012 15 n°8 - 2	P8	Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 153	Vol 2 (W.C) - Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage pièce humide	S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD0012 15 n°8 - 1 - 002HD0012 15 n°8 - 2	P8	Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 153	Vol 4 (Dégagement)	Revêtement de sol	Carreaux 30X30 semie dur gris + colle jaune	P11	Réalisation d'un prélèvement		002HD0012 15 n°11 - 1	P11	Revêtement cassant beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 153	Vol 5 (Séjour) - Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Carreaux 30X30 semie dur gris + colle jaune	S12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002HD0012 15 n°11 - 1	P11	Revêtement cassant beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 153	Vol 4 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage pièce sèche	P12	Réalisation d'un prélèvement		002HD0012 15 n°12 - 1 - 002HD0012 15 n°12 - 2	P12	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 153	Vol 6 (Chambre) - Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage pièce sèche	S14 - S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HD0012 15 n°12 - 1 - 002HD0012 15 n°12 - 2	P12	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 153	Vol 6 (Chambre)	Revêtement de sol	colle jaune du revêtement de sol d'origine + ragréage inséparable	P14	Réalisation d'un prélèvement		002HD0012 15 n°14 - 1 - 002HD0012 15 n°14 - 2	P14	Colle polymère jaune avec couche en mousse + ragréage rose + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 153	Vol 6 (Chambre)	Revêtement de sol	Moquettes bleu avec sous-couche	P16	Réalisation d'un prélèvement		002HD0012 15 n°16 - 1 - 002HD0012 15 n°16 - 2	P16	Moquette grise + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 153	Vol 6 (Chambre)	Revêtement de sol	lino simili parquet + colle + ragréage supplémentaire	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
LGT 153		LGT 153 - Plan de repérage - Actions menées
LGT 153		LGT 153 - Plan de prélèvements

LGT 153 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001215

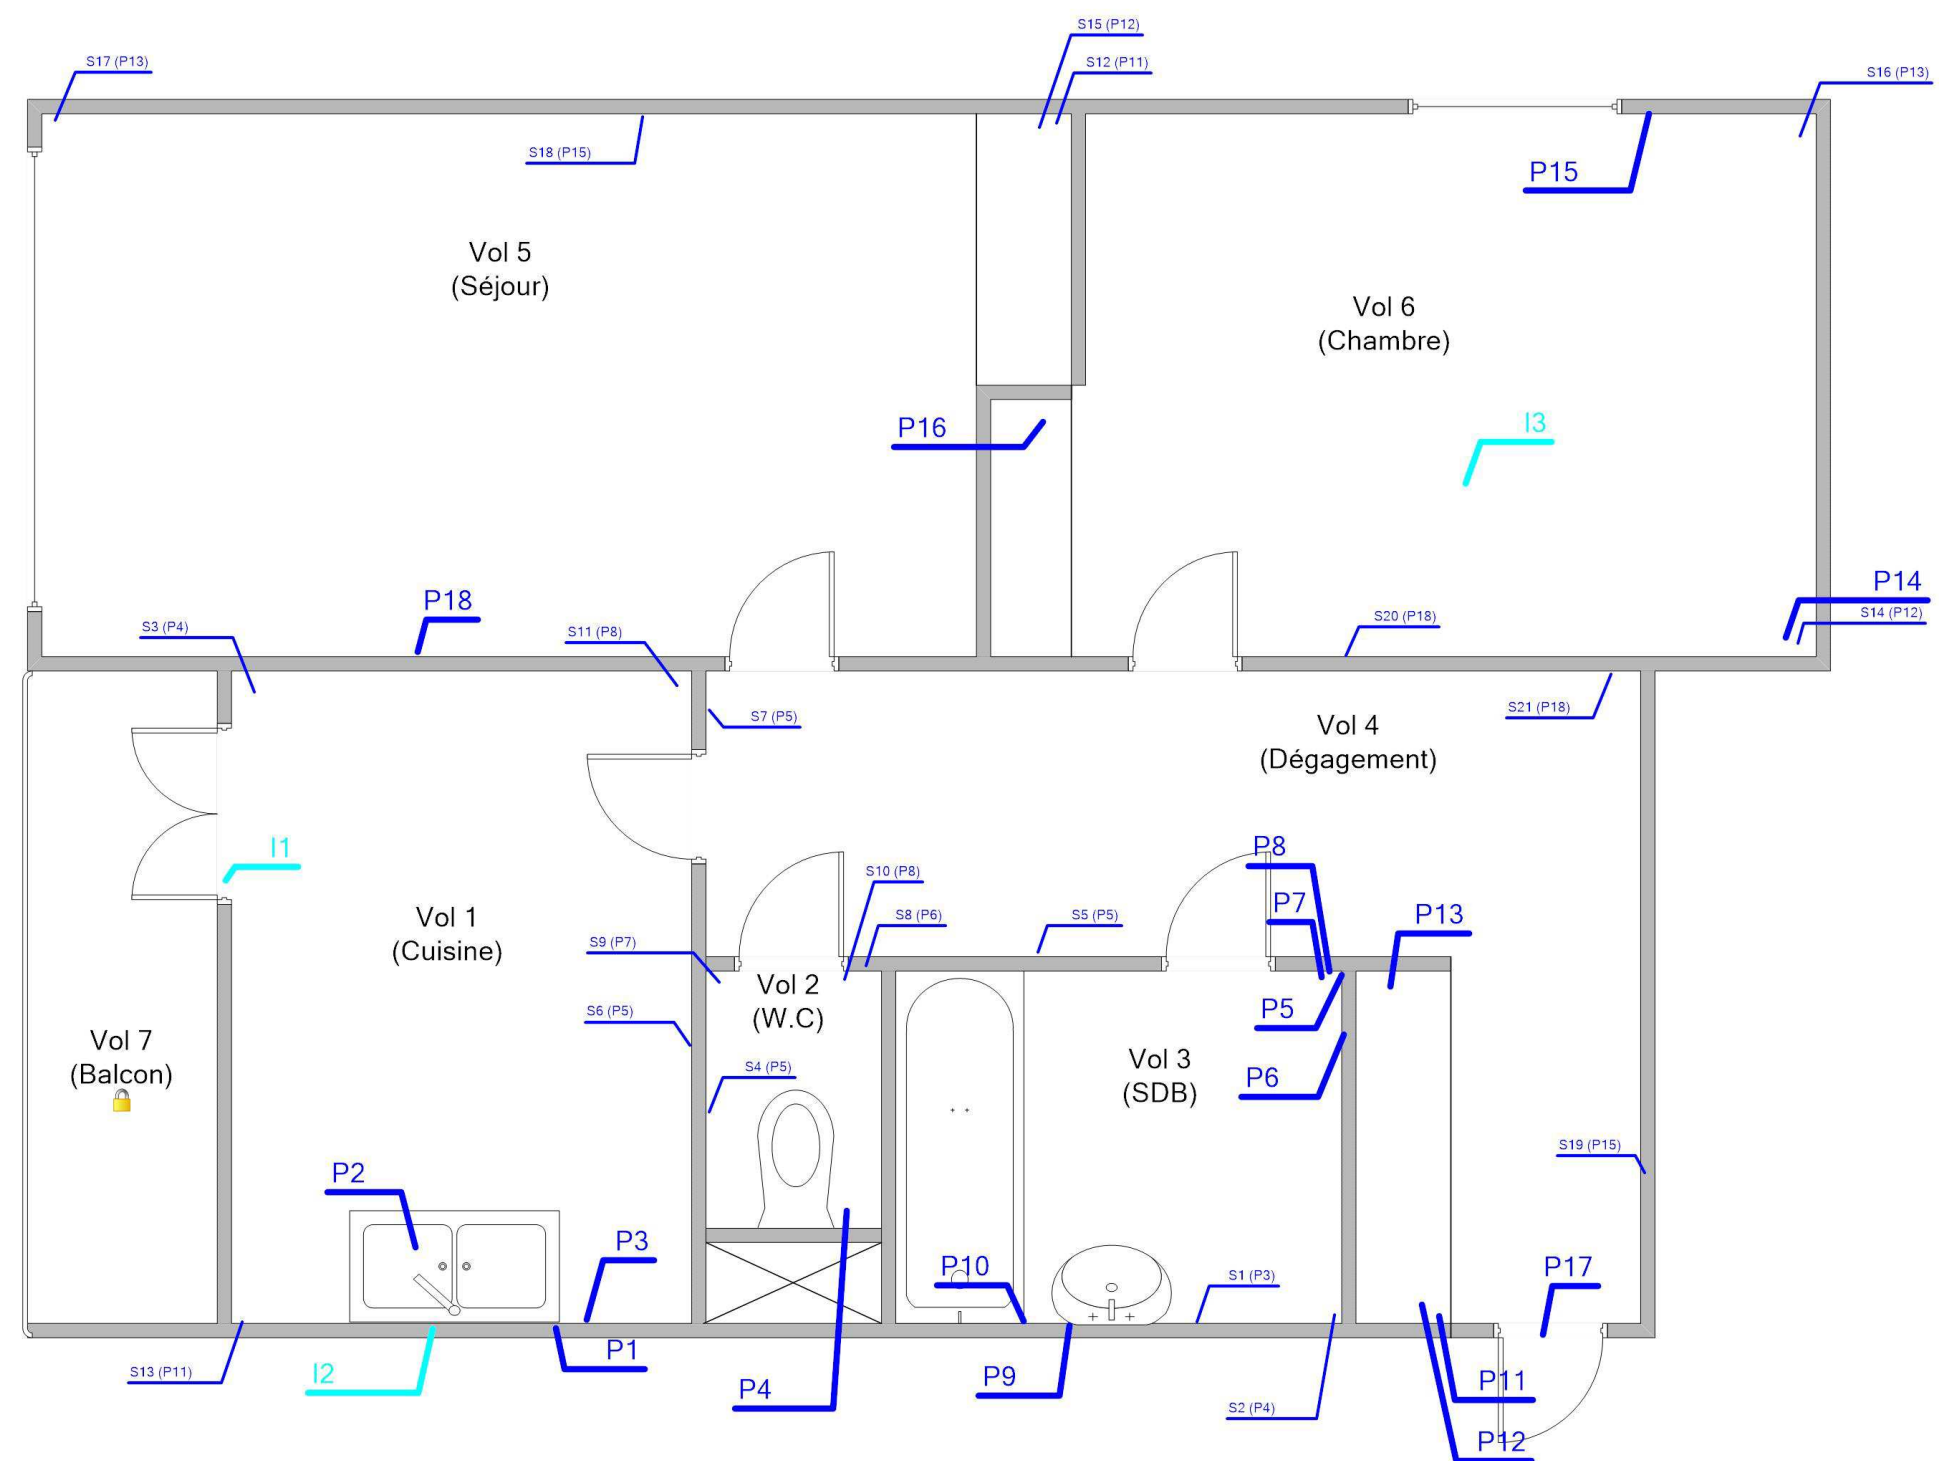


Légende

	Localisation dun prélèvement
	Localisation dune impossibilité technique
	Localisation dun sondage négatif
	Volume non visité



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
198 RUE DE BRUXELLES C5 - LOT BRAS 4 53100 MAYENNE	Appartement n° 153 de type 2 situé au 01 er étage	08/12/2016	JOUSSELIN David

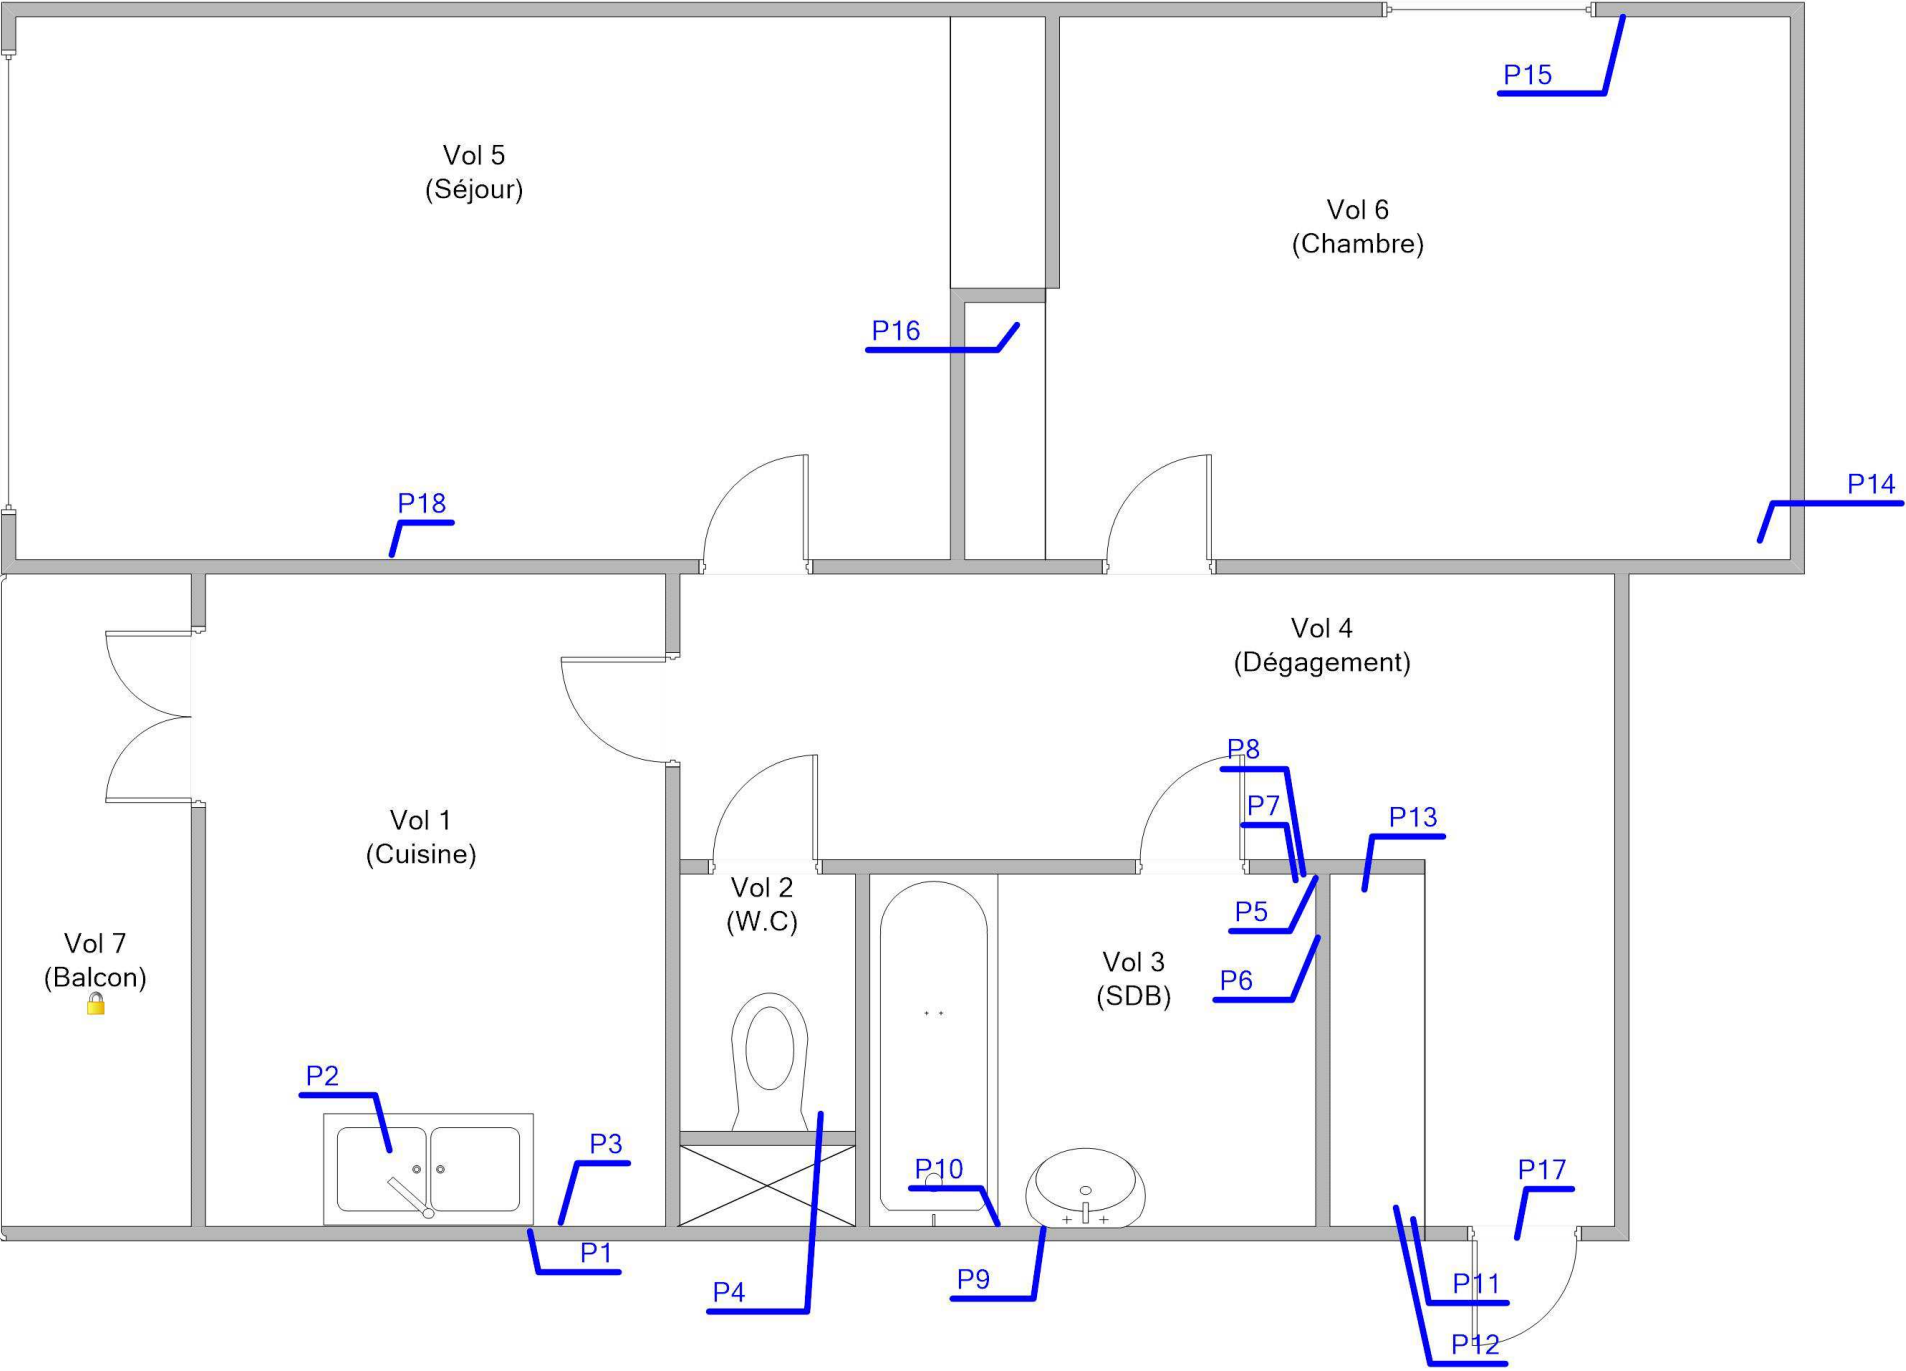LGT 153 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002HD001215
				Légende
				 Volume non visité
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	198 RUE DE BRUXELLES C5 - LOT BRAS 4 53100 MAYENNE	Appartement n° 153 de type 2 situé au 01 er étage	08/12/2016	JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique



Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001215 n°1 - 1 (P1)	LGT 153 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001215 n°1 - 2 (P1)	LGT 153 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001215 n°2 - 1 (P2)	LGT 153 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001215 n°3 - 1 (P3)	LGT 153 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001215 n°3 - 2 (P3)	LGT 153 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001215 n°4 - 1 (P4)	LGT 153 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001215 n°4 - 2 (P4)	LGT 153 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001215 n°5 - 1 (P5)	LGT 153 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001215 n°5 - 2 (P5)	LGT 153 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001215 n°6 - 1 (P6)	LGT 153 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001215 n°6 - 2 (P6)	LGT 153 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001215 n°7 - 1 (P7)	LGT 153 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001215 n°8 - 1 (P8)	LGT 153 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001215 n°8 - 2 (P8)	LGT 153 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001215 n°9 - 1 (P9)	LGT 153 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001215 n°9 - 2 (P9)	LGT 153 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001215 n°10 - 2 (P10)	LGT 153 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001215 n°10 - 1 (P10)	LGT 153 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001215 n°11 - 1 (P11)	LGT 153 - Vol 4 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001215 n°12 - 1 (P12)	LGT 153 - Vol 4 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001215 n°12 - 2 (P12)	LGT 153 - Vol 4 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001215 n°13 - 1 (P13)	LGT 153 - Vol 4 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001215 n°13 - 2 (P13)	LGT 153 - Vol 4 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001215 n°14 - 1 (P14)	LGT 153 - Vol 6 (Chambre)	Prélevement négatif
002HD001215 n°14 - 2 (P14)	LGT 153 - Vol 6 (Chambre)	Prélevement négatif
002HD001215 n°15 - 2 (P15)	LGT 153 - Vol 6 (Chambre)	Prélevement négatif
002HD001215 n°15 - 1 (P15)	LGT 153 - Vol 6 (Chambre)	Prélevement négatif
002HD001215 n°16 - 1 (P16)	LGT 153 - Vol 6 (Chambre)	Prélevement négatif
002HD001215 n°16 - 2 (P16)	LGT 153 - Vol 6 (Chambre)	Prélevement négatif
002HD001215 n°17 - 1 (P17)	LGT 153 - Vol 6 (Chambre)	Prélevement négatif
002HD001215 n°17 - 2 (P17)	LGT 153 - Vol 6 (Chambre)	Prélevement négatif




Référence	Localisation	Action
002HD001215 n°18 - 1 (P18)	LGT 153 - Vol 5 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001215 n°18 - 2 (P18)	LGT 153 - Vol 5 (Séjour)	Prélevement négatif
	LGT 153 - Vol 1 (Cuisine)	I1
	LGT 153 - Vol 1 (Cuisine)	I2
	LGT 153 - Vol 6 (Chambre)	I3

002HD001215 n°1 - 1 (P1)



002HD001215 n°1 - 2 (P1)

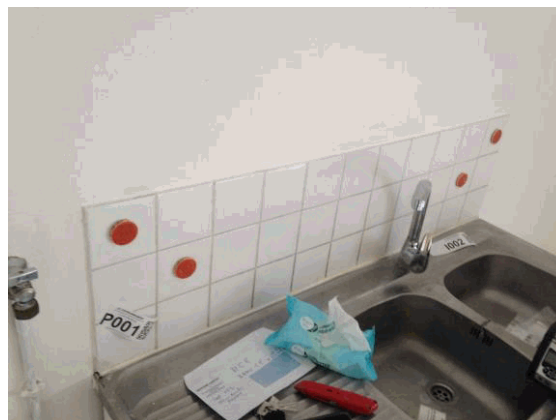

002HD001215 n°2 - 1 (P2)



002HD001215 n°3 - 1 (P3)



002HD001215 n°3 - 2 (P3)



002HD001215 n°4 - 1 (P4)




002HD001215 n°4 - 2 (P4)



002HD001215 n°5 - 1 (P5)



002HD001215 n°5 - 2 (P5)

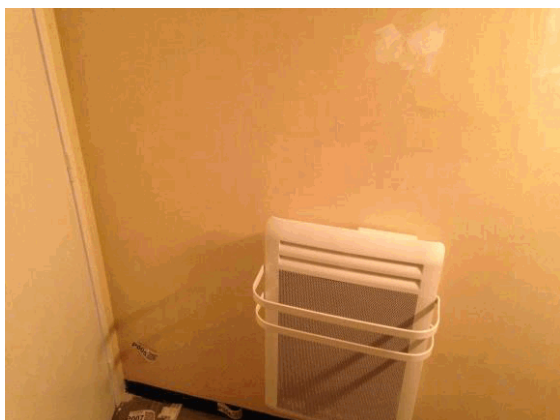

002HD001215 n°6 - 1 (P6)



002HD001215 n°6 - 2 (P6)




002HD001215 n°7 - 1 (P7)



002HD001215 n°8 - 1 (P8)




002HD001215 n°8 - 2 (P8)

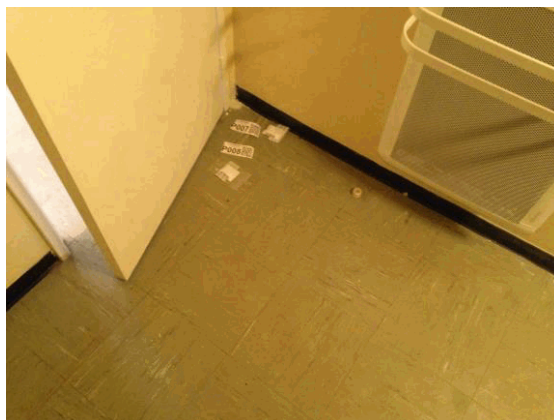

002HD001215 n°9 - 1 (P9)



002HD001215 n°9 - 2 (P9)

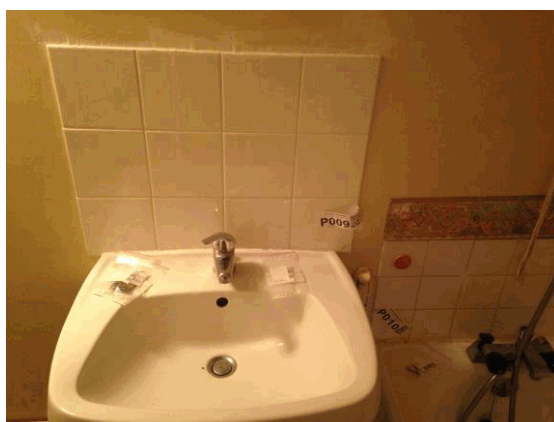

002HD001215 n°10 - 2 (P10)




002HD001215 n°10 - 1 (P10)




002HD001215 n°11 - 1 (P11)



002HD001215 n°12 - 1 (P12)

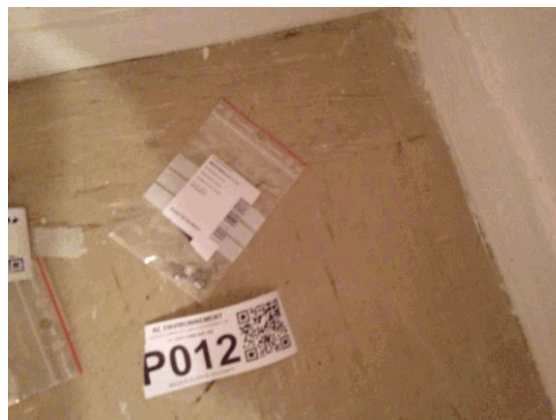


002HD001215 n°12 - 2 (P12)

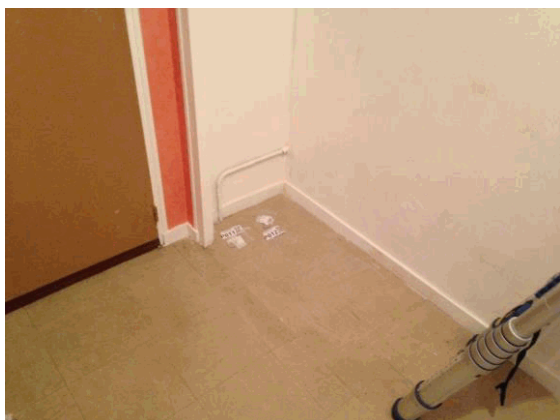

002HD001215 n°13 - 1 (P13)




002HD001215 n°13 - 2 (P13)

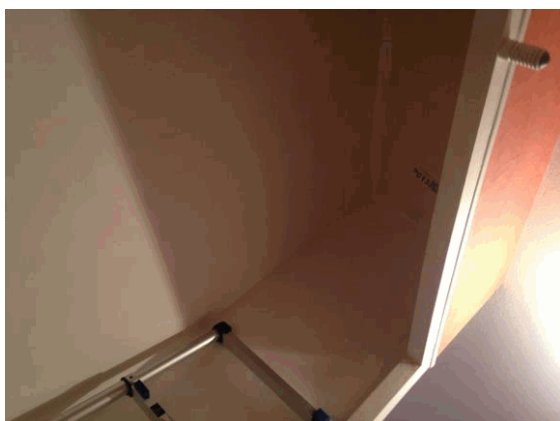


002HD001215 n°14 - 1 (P14)



002HD001215 n°14 - 2 (P14)

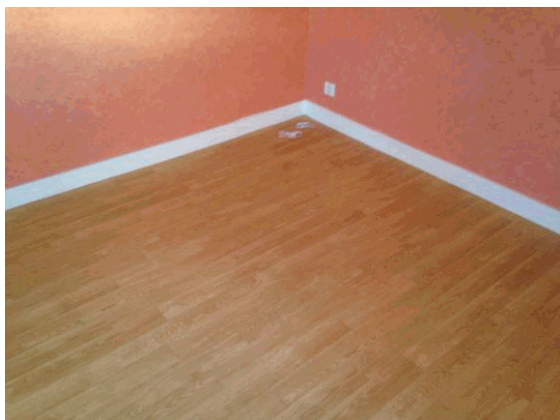

002HD001215 n°15 - 2 (P15)

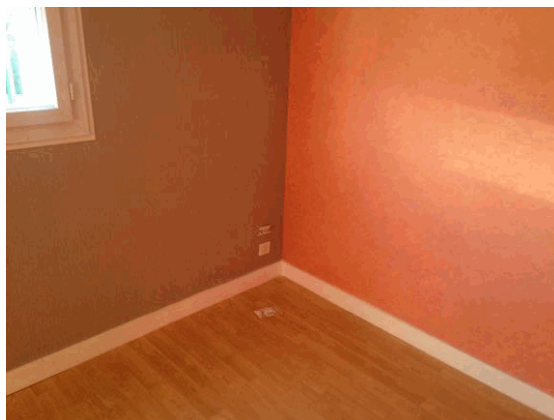

002HD001215 n°15 - 1 (P15)



002HD001215 n°16 - 1 (P16)




002HD001215 n°16 - 2 (P16)



002HD001215 n°17 - 1 (P17)



002HD001215 n°17 - 2 (P17)

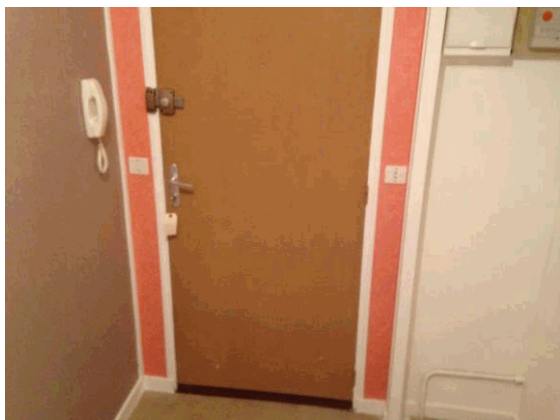

002HD001215 n°18 - 1 (P18)



002HD001215 n°18 - 2 (P18)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtruse blanche non séparable + peinture avec couche bitumineuse - -	LGT 153 - Vol 1 (Cuisine)	
P2	Equipements divers et accessoires	Evier	Peinture - -	LGT 153 - Vol 1 (Cuisine)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable - Porteur pièces humides -	LGT 153 - Vol 1 (Cuisine)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable - Plafond pièces humides -	LGT 153 - Vol 2 (W.C)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable - -	LGT 153 - Vol 3 (SDB)	
P6	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle polymère jaune + peintures multiples non séparable + matériau souple noir - -	LGT 153 - Vol 3 (SDB)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement bicouche cassant gris et gris + colle polymère jaune en faible quantité non séparable - -	LGT 153 - Vol 3 (SDB)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche - -	LGT 153 - Vol 3 (SDB)	
P9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche en vrac + peinture non séparable - -	LGT 153 - Vol 3 (SDB)	
P10	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtruse blanche non séparable + joint cassant blanc + matériau souple blanc avec poussières non séparable + peintures multiples non séparable - -	LGT 153 - Vol 3 (SDB)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable - -	LGT 153 - Vol 4 (Dégagement)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable - -	LGT 153 - Vol 4 (Dégagement)	
P13	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable - Plafond pièce sèche -	LGT 153 - Vol 4 (Dégagement)	

P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en mousse + ragréage rose + peinture en faible quantité non séparable - -	LGT 153 - Vol 6 (Chambre)	
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier - Cloison et doublage pièces sèches (plâtre sur brique rouge) -	LGT 153 - Vol 6 (Chambre)	
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette grise + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable - -	LGT 153 - Vol 6 (Chambre)	
P17	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir avec poussières + peintures multiples avec couche souple non séparable - -	LGT 153 - Vol 6 (Chambre)	
P18	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc - Porteur pièces sèches -	LGT 153 - Vol 5 (Séjour)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-22260 EN DATE DU 16/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-121923
Echantillon ITGA : IT071612-22260
Reçu au laboratoire le : 12/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001215
Dossier client	_00170000130000100153_ 198 RUE DE BRUXELLES C5 - LOT BRAS 4 - 53100 MAYENNE Appartement n° 153 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001215001 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 1 (Cuisine)
Description ITGA	Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Peinture avec couche bitumineuse / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture avec couche bitumineuse	META le 16/12/2016	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-22261 EN DATE DU 16/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-121923
Echantillon ITGA : IT071612-22261
Reçu au laboratoire le : 12/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001215
Dossier client	_00170000130000100153_ 198 RUE DE BRUXELLES C5 - LOT BRAS 4 - 53100 MAYENNE Appartement n° 153 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001215002 / Equipements divers et accessoires / Evier / Peinture bitumineuse bleu / Vol 1 (Cuisine)
Description ITGA	Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Peinture	META le 15/12/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-22262 EN DATE DU 16/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-121923
Echantillon ITGA : IT071612-22262
Reçu au laboratoire le : 12/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001215
Dossier client	_00170000130000100153_ 198 RUE DE BRUXELLES C5 - LOT BRAS 4 - 53100 MAYENNE Appartement n° 153 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001215003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 1 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META le 15/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-22263 EN DATE DU 16/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-121923
Echantillon ITGA : IT071612-22263
Reçu au laboratoire le : 12/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001215
Dossier client	_00170000130000100153_ 198 RUE DE BRUXELLES C5 - LOT BRAS 4 - 53100 MAYENNE Appartement n° 153 de type 2 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001215004 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 2 (W.C)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META le 15/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-22264 EN DATE DU 16/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-121923
Echantillon ITGA : IT071612-22264
Reçu au laboratoire le : 12/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001215
Dossier client	_00170000130000100153_ 198 RUE DE BRUXELLES C5 - LOT BRAS 4 - 53100 MAYENNE Appartement n° 153 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001215005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (joint entre carreaux plâtre) / Vol 3 (SDB)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META le 15/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-22265 EN DATE DU 16/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-121923
Echantillon ITGA : IT071612-22265
Reçu au laboratoire le : 12/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001215
Dossier client	_00170000130000100153_ 198 RUE DE BRUXELLES C5 - LOT BRAS 4 - 53100 MAYENNE Appartement n° 153 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001215006 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe plastique noire (colle jaune) / Vol 3 (SDB)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Peintures multiples / Matériau souple noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle polymère jaune + peintures multiples non séparable + matériau souple noir	META le 15/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-22266 EN DATE DU 16/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-121923
Echantillon ITGA : IT071612-22266
Reçu au laboratoire le : 12/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001215
Dossier client	_00170000130000100153_ 198 RUE DE BRUXELLES C5 - LOT BRAS 4 - 53100 MAYENNE Appartement n° 153 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001215007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Carreaux 30X30 semie dur verdatre + colle jaune / Vol 3 (SDB)
Description ITGA	Revêtement bicouche cassant gris et gris / Colle polymère jaune en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement bicouche cassant gris et gris + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META le 15/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-22267 EN DATE DU 16/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-121923
Echantillon ITGA : IT071612-22267
Reçu au laboratoire le : 12/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001215
Dossier client	_00170000130000100153_ 198 RUE DE BRUXELLES C5 - LOT BRAS 4 - 53100 MAYENNE Appartement n° 153 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001215008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage pièce humide / Vol 3 (SDB)
Description ITGA	Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche	META le 15/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-22268 EN DATE DU 16/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-121923
Echantillon ITGA : IT071612-22268
Reçu au laboratoire le : 12/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001215
Dossier client	_00170000130000100153_ 198 RUE DE BRUXELLES C5 - LOT BRAS 4 - 53100 MAYENNE Appartement n° 153 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001215009 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence 15x15) / Vol 3 (SDB)
Description ITGA	Colle blanche en vrac / Carrelage blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle blanche en vrac + peinture non séparable	META le 15/12/2016	Amiante non détecté	---	1
Carrelage blanc	Non analysé			

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-22269 EN DATE DU 16/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-121923
Echantillon ITGA : IT071612-22269
Reçu au laboratoire le : 12/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001215
Dossier client	_00170000130000100153_ 198 RUE DE BRUXELLES C5 - LOT BRAS 4 - 53100 MAYENNE Appartement n° 153 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001215010 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence 10X10 sdb) / Vol 3 (SDB)
Description ITGA	Colle beige / Couche plâtrée blanche / Joint cassant blanc / Carrelage / Matériau souple blanc avec poussières / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige + couche plâtrée blanche non séparable + joint cassant blanc + matériau souple blanc avec poussières non séparable + peintures multiples non séparable	META le 16/12/2016	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-22270 EN DATE DU 16/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-121923
Echantillon ITGA : IT071612-22270
Reçu au laboratoire le : 12/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001215
Dossier client	_00170000130000100153_ 198 RUE DE BRUXELLES C5 - LOT BRAS 4 - 53100 MAYENNE Appartement n° 153 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001215011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Carreaux 30X30 semie dur gris + colle jaune / Vol 4 (Dégagement)
Description ITGA	Revêtement cassant beige et rouge / Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement cassant beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META le 15/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-22271 EN DATE DU 16/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-121923
Echantillon ITGA : IT071612-22271
Reçu au laboratoire le : 12/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001215
Dossier client	_00170000130000100153_ 198 RUE DE BRUXELLES C5 - LOT BRAS 4 - 53100 MAYENNE Appartement n° 153 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001215012 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréege pièce sèche / Vol 4 (Dégagement)
Description ITGA	Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréege gris / Sous couche de ragréege blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréege gris + sous couche de ragréege blanche non séparable	META le 15/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-22272 EN DATE DU 16/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-121923
Echantillon ITGA : IT071612-22272
Reçu au laboratoire le : 12/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001215
Dossier client	_00170000130000100153_ 198 RUE DE BRUXELLES C5 - LOT BRAS 4 - 53100 MAYENNE Appartement n° 153 de type 2 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001215013 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 4 (Dégagement)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META le 15/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-22273 EN DATE DU 16/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-121923
Echantillon ITGA : IT071612-22273
Reçu au laboratoire le : 12/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001215
Dossier client	_00170000130000100153_ 198 RUE DE BRUXELLES C5 - LOT BRAS 4 - 53100 MAYENNE Appartement n° 153 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001215014 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / colle jaune du revêtement de sol d'origine + ragréage inséparable / Vol 6 (Chambre)
Description ITGA	Colle polymère jaune avec couche en mousse / Ragréage rose / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle polymère jaune avec couche en mousse + ragréage rose + peinture en faible quantité non séparable	META le 15/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-22274 EN DATE DU 16/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-121923
Echantillon ITGA : IT071612-22274
Reçu au laboratoire le : 12/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001215
Dossier client	_00170000130000100153_ 198 RUE DE BRUXELLES C5 - LOT BRAS 4 - 53100 MAYENNE Appartement n° 153 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001215015 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 6 (Chambre)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc avec couche en papier	META le 15/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-22275 EN DATE DU 16/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-121923
Echantillon ITGA : IT071612-22275
Reçu au laboratoire le : 12/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001215
Dossier client	_00170000130000100153_ 198 RUE DE BRUXELLES C5 - LOT BRAS 4 - 53100 MAYENNE Appartement n° 153 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001215016 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquette bleue avec sous-couche / Vol 6 (Chambre)
Description ITGA	Moquette grise / Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Moquette grise + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	META le 16/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-22276 EN DATE DU 16/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-121923
Echantillon ITGA : IT071612-22276
Reçu au laboratoire le : 12/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001215
Dossier client	_00170000130000100153_ 198 RUE DE BRUXELLES C5 - LOT BRAS 4 - 53100 MAYENNE Appartement n° 153 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001215017 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / joints porte d'entrée / Vol 6 (Chambre)
Description ITGA	Matériau souple noir avec poussières / Peintures multiples avec couche souple

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple noir avec poussières + peintures multiples avec couche souple non séparable	META le 16/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-22277 EN DATE DU 16/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-121923
Echantillon ITGA : IT071612-22277
Reçu au laboratoire le : 12/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001215
Dossier client	_00170000130000100153_ 198 RUE DE BRUXELLES C5 - LOT BRAS 4 - 53100 MAYENNE Appartement n° 153 de type 2 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001215018 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 5 (Séjour)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc	META le 15/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste