

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	21 ROUTE DE NEAU BAT A - RTE DE NEAU
CP - Ville :	53600 EVRON
Référence client :	_00182000020000100030_
Date du repérage :	03/04/2017
Désignation :	Appartement n° 30 de type 3 situé au RDC



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	21 ROUTE DE NEAU BAT A - RTE DE NEAU 53600 EVRON	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00182000020000100030_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 30 de type 3 situé au RDC		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	JOUSSELIN David	Date du rapport :	22/04/2017
Accompagnateur :	H.MERCIER (0 800 400 100)		A Riorges, le 22/04/2017
Date de repérage :	03/04/2017		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre		Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Numéro attestation :	CPDI3391 V2		
Délivré le :	03/04/2015		

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
<p>Appartement n°30 - Vol 1 (Chambre 1)</p> <p>Appartement n°30 - Vol 3 (Cuisine)</p> <p>Appartement n°30 - Vol 5 (SDB)</p> <p>Appartement n°30 - Vol 7 (Dégagement 2)</p> <p>Appartement n°30 - Vol 9 (Séjour)</p>	<p>Appartement n°30 - Vol 2 (Chambre 2)</p> <p>Appartement n°30 - Vol 4 (W.C)</p> <p>Appartement n°30 - Vol 6 (Dégagement 1)</p> <p>Appartement n°30 - Vol 8 (Salon)</p>



Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°30	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (Dégagement 1) - Vol 7 (Dégagement 2) - Vol 8 (Salon) - Vol 9 (Séjour)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°30	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (Dégagement 1) - Vol 7 (Dégagement 2) - Vol 8 (Salon) - Vol 9 (Séjour)	
Revêtement de sol	Appartement n°30	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (Dégagement 1) - Vol 7 (Dégagement 2) - Vol 8 (Salon) - Vol 9 (Séjour)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°30	Vol 3 (Cuisine) - Vol 5 (SDB)	
Revêtement de mur	Appartement n°30	Vol 3 (Cuisine) - Vol 5 (SDB)	



K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 9 (Séjour)	Lés plastiques avec colle jaune et ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Salon)	Lés plastiques avec colle jaune et ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Chambre 2)	Lés plastiques avec colle jaune et ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Cuisine)	Lés plastiques avec colle jaune et ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Chambre 1)	Lés plastiques avec colle jaune et ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Dégagement 2)	Lés plastiques avec colle jaune et ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Dégagement 1)	Lés plastiques avec colle jaune et ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (SDB)	Lés plastiques avec colle jaune et ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (W.C)	Lés plastiques avec colle jaune et ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Chambre 2)	PVC	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 8 (Salon)	PVC	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 9 (Séjour)	PVC	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 1 (Chambre 1)	PVC	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Cuisine)	PVC	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 5 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 4 (W.C)	Colle de plinthe	Plinthes posé récemment par les menuisiers.
Vol 5 (SDB)	Colle de plinthe	Plinthes posé récemment par les menuisiers.

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 1 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	P1
Vol 6 (Dégagement 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	P1
Vol 9 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	P1



Vol 5 (SDB)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	P3
Vol 5 (SDB)	Equipements divers et accessoires	Baignoire	Tampon bitumineux	P8
Vol 3 (Cuisine)	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux	P11
Vol 8 (Salon)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier dur beige	P18

Q Réerves / Commentaires

Commentaire n°1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC type 4/16/4
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Le jardin
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.

Commentaire n°2 : Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°30	Vol 5 (SDB)	Baignoire	Tampon bitumineux	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HD0014 40 n°8 - 1 - 002HD0014 40 n°8 - 2	P8	Tampon bitumineux	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°30	Vol 5 (SDB)	Baignoire	Tampon bitumineux	P8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD0014 40 n°8 - 1 - 002HD0014 40 n°8 - 2	P8	Tampon bitumineux	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°30	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P11	Réalisation d'un prélèvement		002HD0014 40 n°11 - 1 - - 002HD0014 40 n°11 - 2	P11	Tampon bitumineux noir	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°30	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002HD0014 40 n°11 - 1 - - 002HD0014 40 n°11 - 2	P11	Tampon bitumineux noir	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°30	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°30	Vol 5 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°30	Vol 1 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P1	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces sèches	002HD0014 40 n°1 - 1 - 002HD0014 40 n°1 - 2	P1	Enduit beige + peinture non séparable + matériau gris + papier non séparable + matériau gris hétérogène	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°30	Vol 6 (Dégagement 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S1 (P1)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Porteur pièces sèches	002HD0014 40 n°1 - 1 - 002HD0014 40 n°1 - 2	P1	Enduit beige + peinture non séparable + matériau gris + papier non séparable + matériau gris hétérogène	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°30	Vol 9 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S2 (P1)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Porteur pièces sèches	002HD0014 40 n°1 - 1 - 002HD0014 40 n°1 - 2	P1	Enduit beige + peinture non séparable + matériau gris + papier non séparable + matériau gris hétérogène	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°30	Vol 2 (Chambre 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P2	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	002HD0014 40 n°2 - 1 - 002HD0014 40 n°2 - 2	P2	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable + carton + matériau plâtreux beige	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°30	Vol 7 (Dégagement 2) - Vol 9 (Séjour) - Vol 6 (Dégagement 1) - Vol 8 (Salon) - Vol 1 (Chambre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S3 - S4 - S5 - S6 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	002HD0014 40 n°2 - 1 - 002HD0014 40 n°2 - 2	P2	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable + carton + matériau plâtreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°30	Vol 5 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P3	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces humides	002HD0014 40 n°3 - 1 - 002HD0014 40 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples + matériau gris en vrac hétérogène + toile fibreuse blanche	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°30	Vol 3 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P4	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage pièces humides	002HD0014 40 n°4 - 1 - 002HD0014 40 n°4 - 2	P4	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable + carton + matériau plâtreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°30	Vol 4 (W.C) - Vol 5 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Cloison et doublage pièces humides	002HD0014 40 n°4 - 1 - 002HD0014 40 n°4 - 2	P4	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable + carton + matériau plâtreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°30	Vol 8 (Salon)	Murs et cloisons	Enduit ciment sur poutres	P5	Réalisation d'un prélèvement		002HD0014 40 n°5 - 1 - 002HD0014 40 n°5 - 2	P5	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°30	Vol 8 (Salon) - Vol 6 (Dégagement 1) - Vol 9 (Séjour) - Vol 7 (Dégagement 2) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit ciment sur poutres	P5 - S10 - S11 - S12 - S13 - S14 - S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HD0014 40 n°5 - 1 - 002HD0014 40 n°5 - 2	P5	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°30	Vol 8 (Salon)	Menuiseries	Mastic vitrier dur beige	P18	Réalisation d'un prélèvement	Menuiseries intérieures	002HD0014 40 n°18 - 1 - 002HD0014 40 n°18 - 2	P18	Matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°30	Vol 8 (Salon)	Menuiseries	Mastic vitrier dur beige	P18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	Menuiseries intérieures	002HD0014 40 n°18 - 1 - 002HD0014 40 n°18 - 2	P18	Matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°30	Vol 2 (Chambre 2)	Menuiseries	PVC	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°30	Vol 8 (Salon)	Menuiseries	PVC	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°30	Vol 9 (Séjour)	Menuiseries	PVC	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°30	Vol 1 (Chambre 1)	Menuiseries	PVC	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°30	Vol 3 (Cuisine)	Menuiseries	PVC	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°30	Vol 6 (Dégagement 1)	Menuiseries	Ensemble des joints de la porte d'entrée	P19	Réalisation d'un prélèvement		002HD0014 40 n°19 - 1 - 002HD0014 40 n°19 - 2	P19	Matériau souple noir + peintures multiples + mousse marron + colle polymère incolore avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°30	Vol 8 (Salon)	Plafonds	Enduit plâtre	P6	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces sèches	002HD0014 40 n°6 - 1 - 002HD0014 40 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc + peinture + matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°30	Vol 9 (Séjour) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 1 (Chambre 1) - Vol 7 (Dégagement 2) - Vol 6 (Dégagement 1)	Plafonds	Enduit plâtre	S16 - S17 - S18 - S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Plafond pièces sèches	002HD0014 40 n°6 - 1 - 002HD0014 40 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc + peinture + matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°30	Vol 5 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre	P7	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces humides	002HD0014 40 n°7 - 1 - 002HD0014 40 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux beige + peintures multiples + matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°30	Vol 4 (W.C) - Vol 3 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre	S21 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Plafond pièces humides	002HD0014 40 n°7 - 1 - 002HD0014 40 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux beige + peintures multiples + matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°30	Vol 5 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence grand carreaux blancs)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002HD0014 40 n°9 - 1	P9	Colle beige + couche plâtrée blanche + peintures multiples + papier + joint cassant blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°30	Vol 5 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence petits carreaux blancs)	P10	Réalisation d'un prélèvement		002HD0014 40 n°10 - 1 - 002HD0014 40 n°10 - 2	P10	Colle beige + matériau beige non séparable + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°30	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P12	Réalisation d'un prélèvement		002HD0014 40 n°12 - 1 - 002HD0014 40 n°12 - 2	P12	Colle beige + couche plâtrée blanche avec couche cartonnée et poussières non séparable + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°30	Vol 4 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	I4			002HD0014 40 n°19 - 1 - 002HD0014 40 n°19 - 2 - I4 - 3				Plinthes posé récemment par les menuisiers.
Appartement n°30	Vol 5 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	I4			002HD0014 40 n°19 - 1 - 002HD0014 40 n°19 - 2 - I4 - 3				Plinthes posé récemment par les menuisiers.

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°30	Vol 5 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine pièces humides	P13	Réalisation d'un prélèvement		002HD0014 40 n°13 - 1	P13	Ragréage gris + peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°30	Vol 4 (W.C) - Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine pièces humides	S23 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002HD0014 40 n°13 - 1	P13	Ragréage gris + peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°30	Vol 5 (SDB)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol d'origine pièces humides	P14	Réalisation d'un prélèvement	Colle entre 2 ragréages	002HD0014 40 n°14 - 1 - 002HD0014 40 n°14 - 2	P14	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose + ragréage gris + matériau gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°30	Vol 4 (W.C) - Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol d'origine pièces humides	S25 - S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	Colle entre 2 ragréages	002HD0014 40 n°14 - 1 - 002HD0014 40 n°14 - 2	P14	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose + ragréage gris + matériau gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°30	Vol 6 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Moquette origine avec colle jaune	P15	Réalisation d'un prélèvement		002HD0014 40 n°15 - 1	P15	Revêtement souple marron avec couche fibreuse et poussières + colle polymère jaune non séparable + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°30	Vol 6 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine pièces sèches	P16	Réalisation d'un prélèvement		002HD0014 40 n°16 - 1 - 002HD0014 40 n°16 - 2	P16	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°30	Vol 9 (Séjour) - Vol 8 (Salon) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 1 (Chambre 1) - Vol 7 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine pièces sèches	S27 - S28 - S29 - S30 - S31	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002HD0014 40 n°16 - 1 - 002HD0014 40 n°16 - 2	P16	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°30	Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol d'origine pièces sèches	P17	Réalisation d'un prélèvement	Colle entre 2 ragréages	002HD0014 40 n°17 - 1 - 002HD0014 40 n°17 - 2	P17	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°30	Vol 7 (Dégagement 2) - Vol 8 (Salon) - Vol 9 (Séjour) - Vol 6 (Dégagement 1) - Vol 2 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol d'origine pièces sèches	S32 - S33 - S34 - S35 - S36	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	Colle entre 2 ragréages	002HD0014 40 n°17 - 1 - 002HD0014 40 n°17 - 2	P17	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°30	Vol 9 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec colle jaune et ragréage supplémentaire	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°30	Vol 8 (Salon)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec colle jaune et ragréage supplémentaire	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°30	Vol 2 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec colle jaune et ragréage supplémentaire	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°30	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec colle jaune et ragréage supplémentaire	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°30	Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec colle jaune et ragréage supplémentaire	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°30	Vol 7 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec colle jaune et ragréage supplémentaire	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°30	Vol 6 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec colle jaune et ragréage supplémentaire	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°30	Vol 5 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec colle jaune et ragréage supplémentaire	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°30	Vol 4 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec colle jaune et ragréage supplémentaire	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°30	Appartement n°30 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°30	Appartement n°30 - Plan de prélèvements
	Appartement n°30	Appartement n°30 - MPCA Toutes catégories confondues
	Appartement n°30	Appartement n°30 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	Appartement n°30	Appartement n°30 - MPCA Equipements divers et accessoires



APPARTEMENT N°30 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001440

Légende

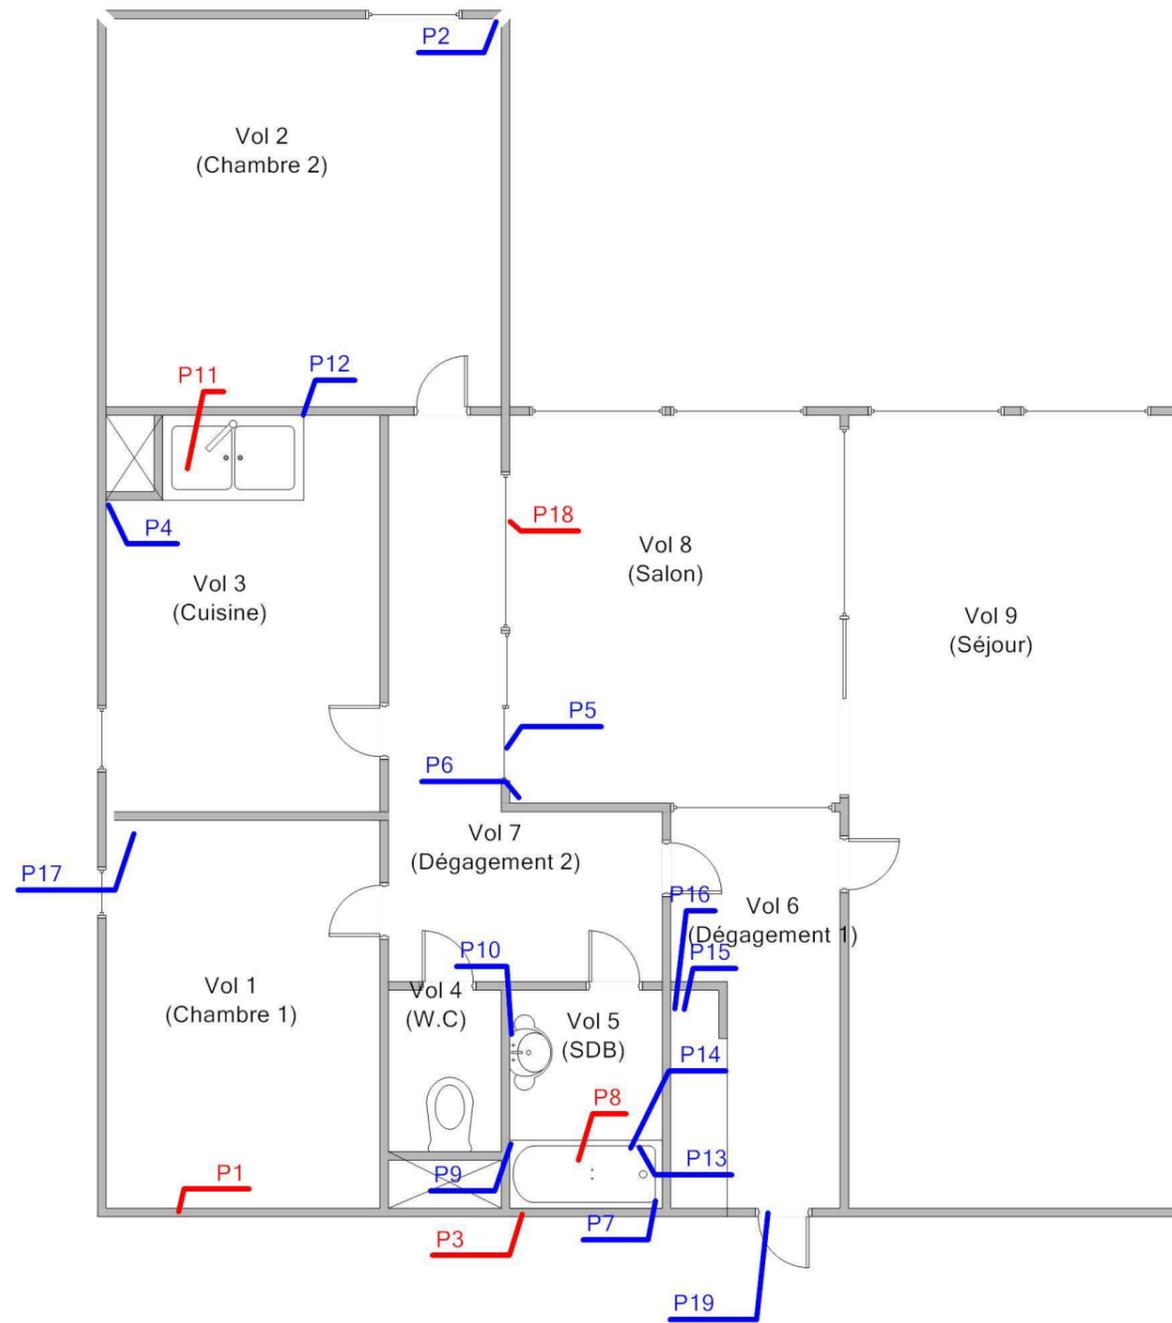

Adresse du bien
21 ROUTE DE NEAU BAT A - RTE DE NEAU
53600 EVRON


Désignation
Appartement n° 30 de type 3 situé au RDC

Date intervention
03/04/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°30 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD001440

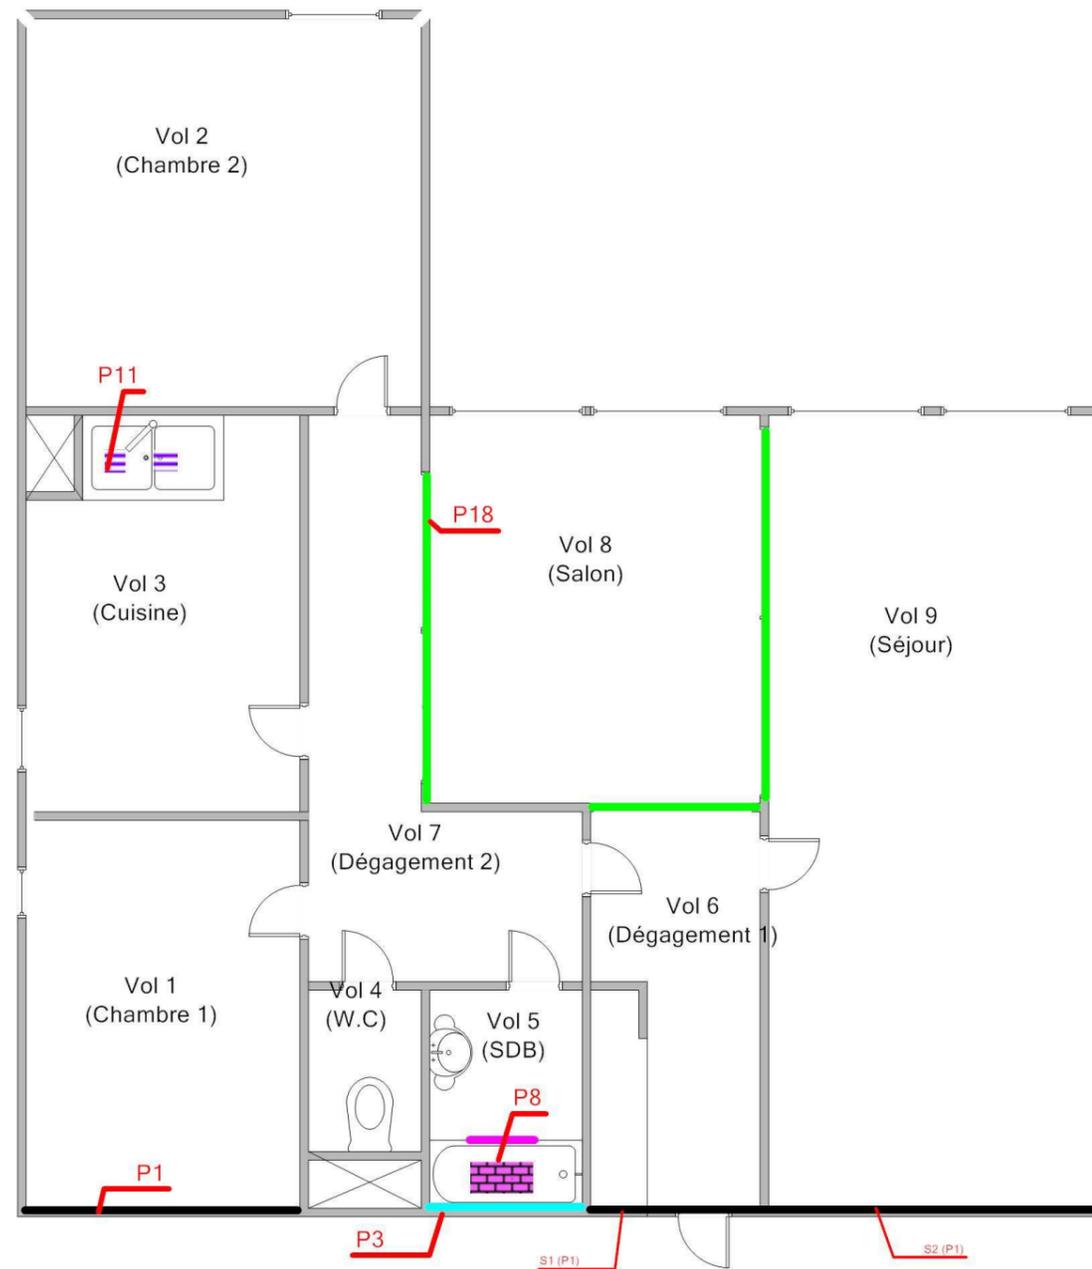

Légende

	P3 : Enduit ciment (Porteur pièce humide)
	P18 : Mastic vitrier dur beige
	P8 : Tampon bitumineux
	P8 : Tampon bitumineux
	P11 : Tampon bitumineux
	P1 : Enduit ciment (porteur pièces sèches)



Adresse du bien
21 ROUTE DE NEAU BAT A - RTE DE NEAU
53600 EVRON


Désignation
Appartement n° 30 de type 3 situé au RDC

Date intervention
03/04/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°30 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002HD001440

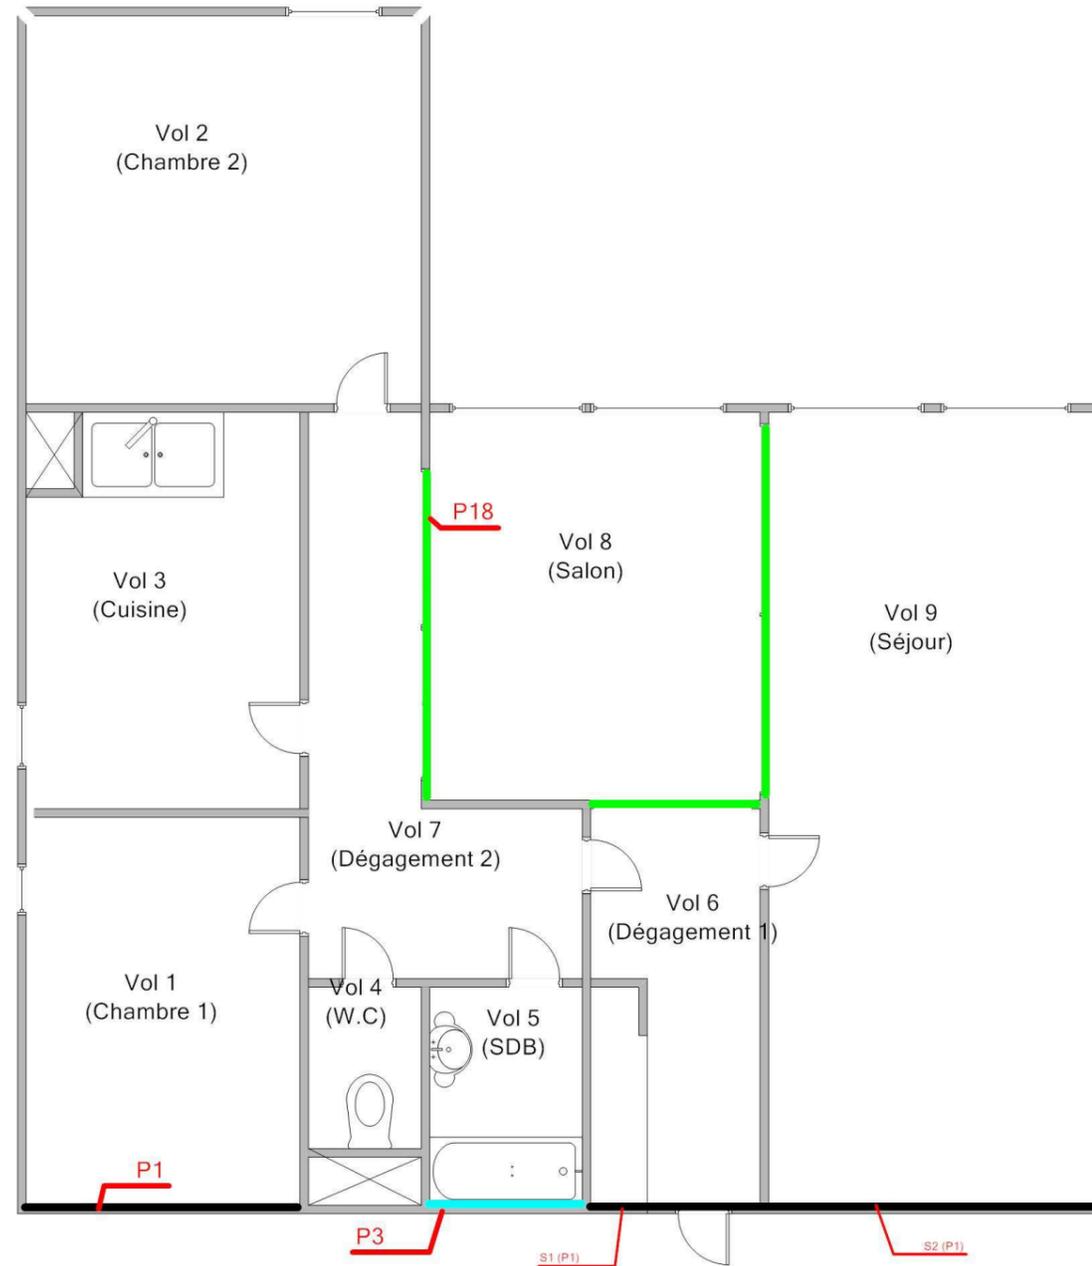

Légende

	P3 : Enduit ciment (porteur pièce humide)
	P18 : Mastic vitrier dur beige
	P1 : Enduit ciment (Porteur pièces sèches)



Adresse du bien
21 ROUTE DE NEAU BAT A - RTE DE NEAU
53600 EVRON


Désignation
Appartement n° 30 de type 3 situé au RDC

Date intervention
03/04/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°30 - MPCA EQUIPEMENTS DIVERS ET ACCESSOIRES

Référence:
002HD001440

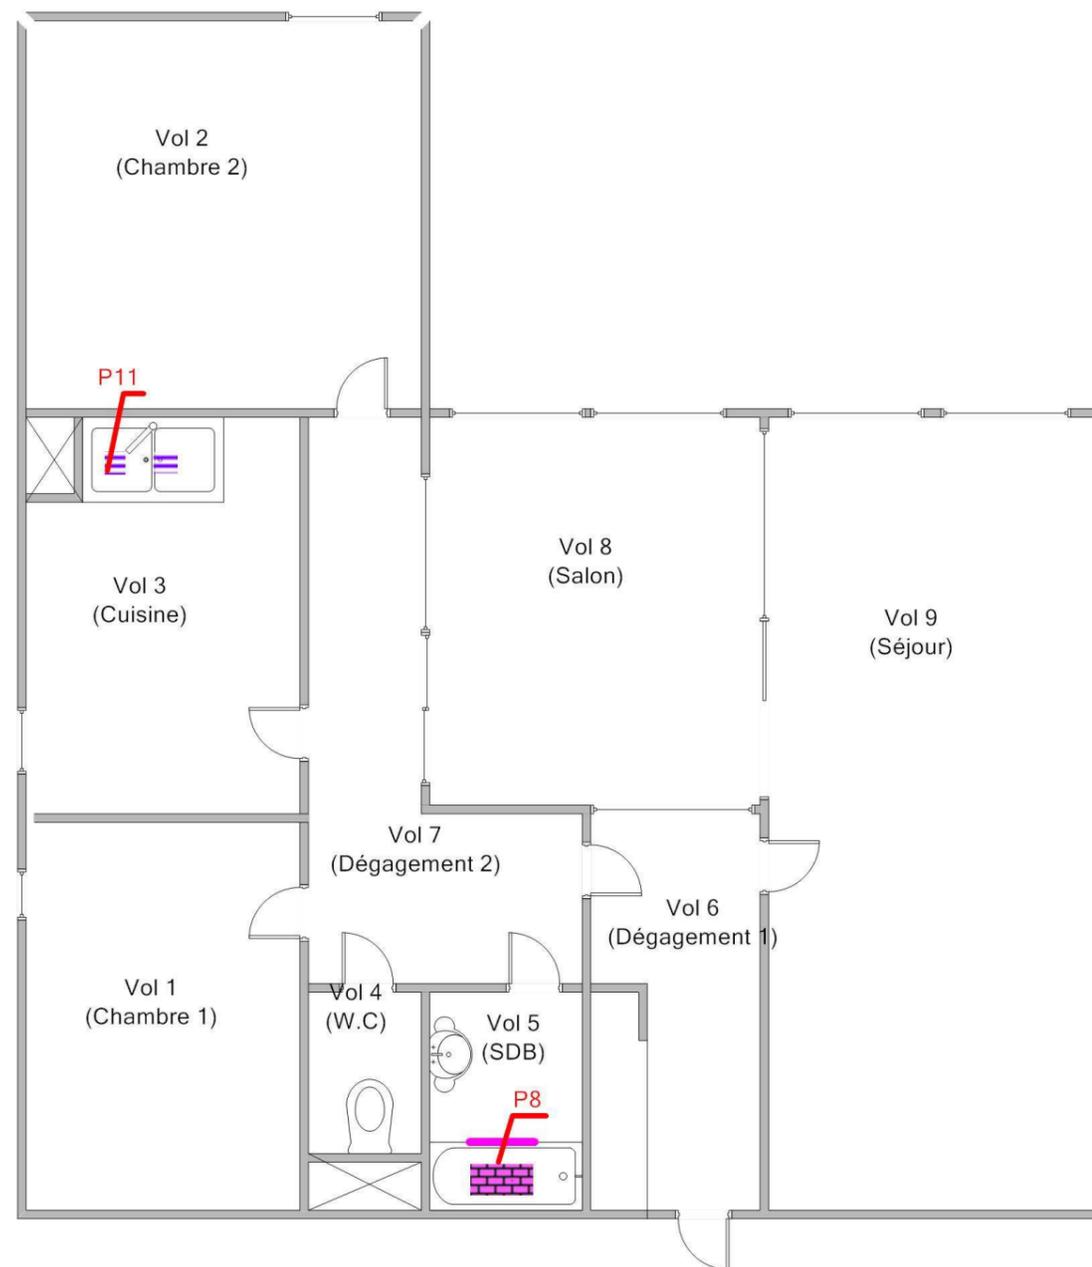

Légende

	P8 : Tampon bitumineux
	P8 : Tampon bitumineux
	P11 : Tampon bitumineux



Adresse du bien
21 ROUTE DE NEAU BAT A - RTE DE NEAU
53600 EVRON

Désignation
Appartement n° 30 de type 3 situé au RDC

Date intervention
03/04/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001440 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°30 - Vol 1 (Chambre 1)	Prélevement positif
002HD001440 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°30 - Vol 1 (Chambre 1)	Prélevement positif
002HD001440 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°30 - Vol 2 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001440 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°30 - Vol 2 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001440 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°30 - Vol 5 (SDB)	Prélevement positif
002HD001440 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°30 - Vol 5 (SDB)	Prélevement positif
002HD001440 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°30 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001440 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°30 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001440 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°30 - Vol 8 (Salon)	Prélevement négatif
002HD001440 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°30 - Vol 8 (Salon)	Prélevement négatif
002HD001440 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°30 - Vol 8 (Salon)	Prélevement négatif
002HD001440 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°30 - Vol 8 (Salon)	Prélevement négatif
002HD001440 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°30 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001440 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°30 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001440 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°30 - Vol 5 (SDB)	Prélevement positif
002HD001440 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°30 - Vol 5 (SDB)	Prélevement positif
002HD001440 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°30 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001440 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°30 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001440 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°30 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001440 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°30 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement positif
002HD001440 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°30 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement positif
002HD001440 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°30 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001440 n°12 - 2 (P12)	Appartement n°30 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001440 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°30 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001440 n°14 - 1 (P14)	Appartement n°30 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001440 n°14 - 2 (P14)	Appartement n°30 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001440 n°15 - 1 (P15)	Appartement n°30 - Vol 6 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
002HD001440 n°16 - 1 (P16)	Appartement n°30 - Vol 6 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
002HD001440 n°16 - 2 (P16)	Appartement n°30 - Vol 6 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
002HD001440 n°17 - 1 (P17)	Appartement n°30 - Vol 1 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001440 n°17 - 2 (P17)	Appartement n°30 - Vol 1 (Chambre 1)	Prélevement négatif



Référence	Localisation	Action
002HD001440 n°18 - 1 (P18)	Appartement n°30 - Vol 8 (Salon)	Prélevement positif
002HD001440 n°18 - 2 (P18)	Appartement n°30 - Vol 8 (Salon)	Prélevement positif
002HD001440 n°19 - 1 (P19)	Appartement n°30 - Vol 6 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
002HD001440 n°19 - 2 (P19)	Appartement n°30 - Vol 6 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
	Appartement n°30 - Vol 9 (Séjour)	11
	Appartement n°30 - Vol 2 (Chambre 2)	12
	Appartement n°30 - Vol 3 (Cuisine)	13
	Appartement n°30 - Vol 4 (W.C)	14
	Appartement n°30 - Vol 4 (W.C)	14
	Appartement n°30 - Vol 4 (W.C)	14



002HD001440 n°1 - 1 (P1)




002HD001440 n°1 - 2 (P1)



002HD001440 n°2 - 1 (P2)




002HD001440 n°2 - 2 (P2)

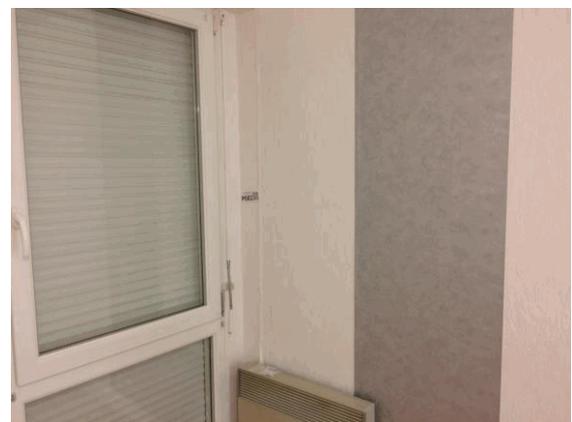

002HD001440 n°3 - 1 (P3)



002HD001440 n°3 - 2 (P3)

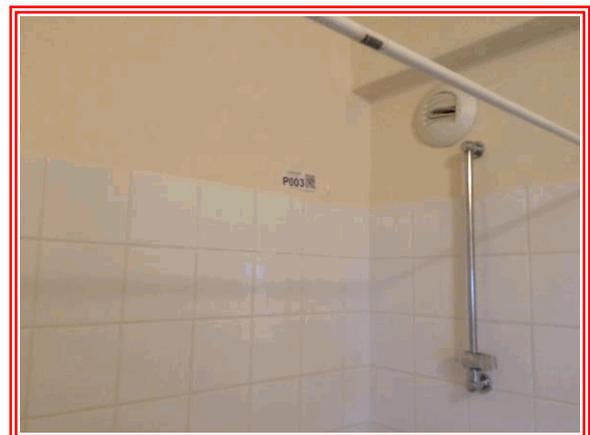

002HD001440 n°4 - 1 (P4)



002HD001440 n°4 - 2 (P4)



002HD001440 n°5 - 1 (P5)




002HD001440 n°5 - 2 (P5)



002HD001440 n°6 - 1 (P6)



002HD001440 n°6 - 2 (P6)

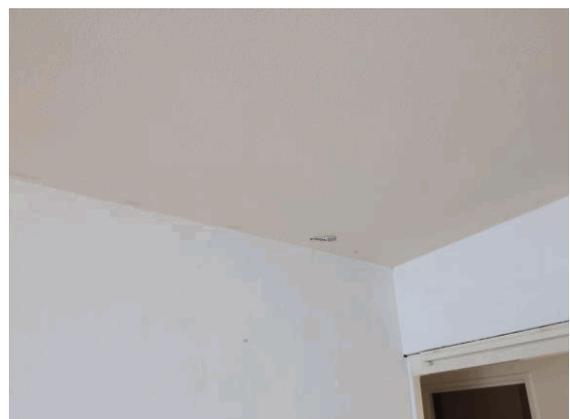

002HD001440 n°7 - 2 (P7)



002HD001440 n°7 - 1 (P7)



002HD001440 n°8 - 2 (P8)



002HD001440 n°8 - 1 (P8)



002HD001440 n°9 - 1 (P9)



002HD001440 n°10 - 1 (P10)



002HD001440 n°10 - 2 (P10)



002HD001440 n°11 - 1 (P11)



002HD001440 n°11 - 2 (P11)



002HD001440 n°12 - 1 (P12)



002HD001440 n°12 - 2 (P12)



002HD001440 n°13 - 1 (P13)



002HD001440 n°14 - 1 (P14)



002HD001440 n°14 - 2 (P14)



002HD001440 n°15 - 1 (P15)



002HD001440 n°16 - 1 (P16)



002HD001440 n°16 - 2 (P16)



002HD001440 n°17 - 1 (P17)



002HD001440 n°17 - 2 (P17)



002HD001440 n°18 - 1 (P18)



002HD001440 n°18 - 2 (P18)



002HD001440 n°19 - 1 (P19)



002HD001440 n°19 - 2 (P19)



I1 - 1




I2 - 1



I3 - 1



002HD001440 n°19 - 1

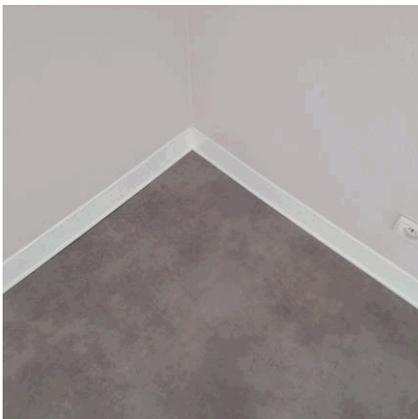

002HD001440 n°19 - 2



I4 - 3



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit beige + peinture non séparable + matériau gris + papier non séparable + matériau gris hétérogène - Porteur pièces sèches -	Appartement n°30 - Vol 1 (Chambre 1)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable + carton + matériau plâtreux beige - Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches -	Appartement n°30 - Vol 2 (Chambre 2)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples + matériau gris en vrac hétérogène + toile fibreuse blanche - Porteur pièces humides -	Appartement n°30 - Vol 5 (SDB)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable + carton + matériau plâtreux beige - Cloison et doublage pièces humides -	Appartement n°30 - Vol 3 (Cuisine)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture - -	Appartement n°30 - Vol 8 (Salon)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc + peinture + matériau gris en vrac hétérogène - Plafond pièces sèches -	Appartement n°30 - Vol 8 (Salon)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux beige + peintures multiples + matériau gris en vrac hétérogène - Plafond pièces humides -	Appartement n°30 - Vol 5 (SDB)	
P8	Equipements divers et accessoires	Baignoire	Tampon bitumineux - -	Appartement n°30 - Vol 5 (SDB)	
P9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche + peintures multiples + papier + joint cassant blanc - -	Appartement n°30 - Vol 5 (SDB)	
P10	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + matériau beige non séparable + peintures multiples - -	Appartement n°30 - Vol 5 (SDB)	
P11	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	Appartement n°30 - Vol 3 (Cuisine)	
P12	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée et poussières non séparable + peintures multiples - -	Appartement n°30 - Vol 3 (Cuisine)	

P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris + peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène - -	Appartement n°30 - Vol 5 (SDB)	
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose + ragréage gris + matériau gris - Colle entre 2 ragréages -	Appartement n°30 - Vol 5 (SDB)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple marron avec couche fibreuse et poussières + colle polymère jaune non séparable + peinture - -	Appartement n°30 - Vol 6 (Dégagement 1)	
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + matériau compact gris - -	Appartement n°30 - Vol 6 (Dégagement 1)	
P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable - Colle entre 2 ragréages -	Appartement n°30 - Vol 1 (Chambre 1)	
P18	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable - Menuiseries intérieures -	Appartement n°30 - Vol 8 (Salon)	
P19	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir + peintures multiples + mousse marron + colle polymère incolore avec couche en toile - -	Appartement n°30 - Vol 6 (Dégagement 1)	



RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-33047 EN DATE DU 22/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36541
Echantillon ITGA : IT071704-33047
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001440
Dossier client	_00182000020000100030_ 21 ROUTE DE NEAU BAT A - RTE DE NEAU - 53600 EVRON Appartement n° 30 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002HD001440001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 1 (Chambre 1)
Description ITGA	Enduit beige / Peinture / Matériau gris / Papier / Matériau gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit beige + peinture non séparable + matériau gris + papier non séparable + matériau gris hétérogène	META le 21/04/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-33048 EN DATE DU 22/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. David JOUSSELIN
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36541
 Echantillon ITGA : IT071704-33048
 Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001440
Dossier client	_00182000020000100030_ 21 ROUTE DE NEAU BAT A - RTE DE NEAU - 53600 EVRON Appartement n° 30 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002HD001440002 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 2 (Chambre 2)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc / Peinture / Papier / Carton / Matériau plâtreux beige

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable + carton + matériau plâtreux beige	META le 21/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-33049 EN DATE DU 22/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. David JOUSSELIN
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36541
 Echantillon ITGA : IT071704-33049
 Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001440
Dossier client	_00182000020000100030_ 21 ROUTE DE NEAU BAT A - RTE DE NEAU - 53600 EVRON Appartement n° 30 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002HD001440003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 5 (SDB)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Matériau gris en vrac hétérogène / Toile fibreuse blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples + matériau gris en vrac hétérogène + toile fibreuse blanche	META le 22/04/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	3

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste





RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-33050 EN DATE DU 22/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36541
Echantillon ITGA : IT071704-33050
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001440
Dossier client	_00182000020000100030_ 21 ROUTE DE NEAU BAT A - RTE DE NEAU - 53600 EVRON Appartement n° 30 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002HD001440004 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc / Peinture / Papier / Carton / Matériau plâtreux beige

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable + carton + matériau plâtreux beige	META le 21/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-33051 EN DATE DU 22/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. David JOUSSELIN
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36541
 Echantillon ITGA : IT071704-33051
 Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001440
Dossier client	_00182000020000100030_ 21 ROUTE DE NEAU BAT A - RTE DE NEAU - 53600 EVRON Appartement n° 30 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002HD001440005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment sur poutres / Vol 8 (Salon)
Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit gris en vrac hétérogène + peinture	META le 22/04/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-33052 EN DATE DU 22/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36541
Echantillon ITGA : IT071704-33052
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001440
Dossier client	_00182000020000100030_ 21 ROUTE DE NEAU BAT A - RTE DE NEAU - 53600 EVRON Appartement n° 30 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002HD001440006 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 8 (Salon)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture / Matériau gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture + matériau gris en vrac hétérogène	META le 21/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-33053 EN DATE DU 22/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. David JOUSSELIN
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36541
 Echantillon ITGA : IT071704-33053
 Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001440
Dossier client	_00182000020000100030_ 21 ROUTE DE NEAU BAT A - RTE DE NEAU - 53600 EVRON Appartement n° 30 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002HD001440007 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 5 (SDB)
Description ITGA	Enduit plâtreux beige / Peintures multiples / Matériau gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux beige + peintures multiples + matériau gris en vrac hétérogène	META le 21/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-33054 EN DATE DU 22/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. David JOUSSELIN
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36541
 Echantillon ITGA : IT071704-33054
 Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001440
Dossier client	_00182000020000100030_ 21 ROUTE DE NEAU BAT A - RTE DE NEAU - 53600 EVRON Appartement n° 30 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002HD001440008 / Equipements divers et accessoires / Baignoire / Tampon bitumineux / Vol 5 (SDB)
Description ITGA	Tampon bitumineux noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Tampon bitumineux noir	META le 21/04/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-33055 EN DATE DU 22/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. David JOUSSELIN
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36541
 Echantillon ITGA : IT071704-33055
 Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001440
Dossier client	_00182000020000100030_ 21 ROUTE DE NEAU BAT A - RTE DE NEAU - 53600 EVRON Appartement n° 30 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002HD001440009 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence grand carreaux blancs) / Vol 5 (SDB)
Description ITGA	Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Peintures multiples / Papier / Joint cassant blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige + couche plâtreuse blanche + peintures multiples + papier + joint cassant blanc	META le 21/04/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste





RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-33056 EN DATE DU 22/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. David JOUSSELIN
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36541
 Echantillon ITGA : IT071704-33056
 Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001440
Dossier client	_00182000020000100030_ 21 ROUTE DE NEAU BAT A - RTE DE NEAU - 53600 EVRON Appartement n° 30 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002HD001440010 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence petits carreaux blancs) / Vol 5 (SDB)
Description ITGA	Colle beige / Matériau beige / Carrelage / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige + matériau beige non séparable + peintures multiples	META le 21/04/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-33057 EN DATE DU 22/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36541
Echantillon ITGA : IT071704-33057
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001440
Dossier client	_00182000020000100030_ 21 ROUTE DE NEAU BAT A - RTE DE NEAU - 53600 EVRON Appartement n° 30 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002HD001440011 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Tampon bitumineux noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Tampon bitumineux noir	META le 21/04/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	4

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-33058 EN DATE DU 22/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. David JOUSSELIN
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36541
 Echantillon ITGA : IT071704-33058
 Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001440
Dossier client	_00182000020000100030_ 21 ROUTE DE NEAU BAT A - RTE DE NEAU - 53600 EVRON Appartement n° 30 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002HD001440012 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Colle beige / Couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée et poussières / Peintures multiples / Carrelage rouge

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée et poussières non séparable + peintures multiples	META le 21/04/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage rouge	Non analysé			

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste





RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-33059 EN DATE DU 22/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36541
Echantillon ITGA : IT071704-33059
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001440
Dossier client	_00182000020000100030_ 21 ROUTE DE NEAU BAT A - RTE DE NEAU - 53600 EVRON Appartement n° 30 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002HD001440013 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage gris d'origine pièces humides / Vol 5 (SDB)
Description ITGA	Ragréage gris / Peinture / Matériau compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Ragréage gris + peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	META le 22/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-33060 EN DATE DU 22/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. David JOUSSELIN
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36541
 Echantillon ITGA : IT071704-33060
 Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001440
Dossier client	_00182000020000100030_ 21 ROUTE DE NEAU BAT A - RTE DE NEAU - 53600 EVRON Appartement n° 30 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002HD001440014 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaune de revêtement de sol d'origine pièces humides / Vol 5 (SDB)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Peinture / Ragréage rose / Ragréage gris / Matériau gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose + ragréage gris + matériau gris	META le 21/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-33061 EN DATE DU 22/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. David JOUSSELIN
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36541
 Echantillon ITGA : IT071704-33061
 Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001440
Dossier client	_00182000020000100030_ 21 ROUTE DE NEAU BAT A - RTE DE NEAU - 53600 EVRON Appartement n° 30 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002HD001440015 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquette origine avec colle jaune / Vol 6 (Dégagement 1)
Description ITGA	Revêtement souple marron avec couche fibreuse et poussières / Colle polymère jaune / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple marron avec couche fibreuse et poussières + colle polymère jaune non séparable + peinture	META le 21/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste





RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-33062 EN DATE DU 22/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36541
Echantillon ITGA : IT071704-33062
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001440
Dossier client	_00182000020000100030_ 21 ROUTE DE NEAU BAT A - RTE DE NEAU - 53600 EVRON Appartement n° 30 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002HD001440016 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage gris d'origine pièces sèches / Vol 6 (Dégagement 1)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Peinture / Ragréage gris / Matériau compact gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + matériau compact gris	META le 21/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-33063 EN DATE DU 22/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. David JOUSSELIN
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36541
 Echantillon ITGA : IT071704-33063
 Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001440
Dossier client	_00182000020000100030_ 21 ROUTE DE NEAU BAT A - RTE DE NEAU - 53600 EVRON Appartement n° 30 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002HD001440017 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaune de revêtement de sol d'origine pièces sèches / Vol 1 (Chambre 1)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Sous couche de ragréage blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable	META le 21/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste





RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-33064 EN DATE DU 22/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36541
Echantillon ITGA : IT071704-33064
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001440
Dossier client	_00182000020000100030_ 21 ROUTE DE NEAU BAT A - RTE DE NEAU - 53600 EVRON Appartement n° 30 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002HD001440018 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier dur beige / Vol 8 (Salon)
Description ITGA	Matériau gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 21/04/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-33065 EN DATE DU 22/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. David JOUSSELIN
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36541
 Echantillon ITGA : IT071704-33065
 Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001440
Dossier client	_00182000020000100030_ 21 ROUTE DE NEAU BAT A - RTE DE NEAU - 53600 EVRON Appartement n° 30 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002HD001440019 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Ensemble des joints de la porte d'entrée / Vol 6 (Dégagement 1)
Description ITGA	Matériau souple noir / Peintures multiples / Mousse marron / Colle polymère incolore avec couche en toile

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau souple noir + peintures multiples + mousse marron + colle polymère incolore avec couche en toile	META le 21/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

