

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	LES ROCHERS BAT A - LES ROCHERS 1
CP - Ville :	53410 PORT BRILLET
Référence client :	_00195000010000100001_
Date du repérage :	07/07/2017
Désignation :	Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	LES ROCHERS BAT A - LES ROCHERS 1 53410 PORT BRILLET	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00195000010000100001_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC		
Date de construction :			



C Opérateur de repérage		D
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) FOUILLAND Stéphane D.JOUSSELIN (0 800 400 100) 07/07/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 24/07/2017 A Riorges, le 24/07/2017
<p>Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre</p> <p>Numéro attestation : CPDI 3698 Délivré le : 24/12/2015</p> 		 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E Pièces visitées

Liste des locaux visités :	
Appartement 1 - Vol 1 (W.C) Appartement 1 - Vol 3 (Cuisine) Appartement 1 - Vol 6 (Chambre 1) Appartement 1 - Vol 8 (Chambre 3) Appartement 1 - Vol 10 (Dégagement) Appartement 1 - Vol 12 (Entrée)	Appartement 1 - Vol 2 (Débarras 1) Appartement 1 - Vol 5 (Salon) Appartement 1 - Vol 7 (Chambre 2) Appartement 1 - Vol 9 (Salle d'eau) Appartement 1 - Vol 11 (Débarras 2)



Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement 1	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (Débarras 1) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 5 (Salon) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 3) - Vol 9 (Salle d'eau) - Vol 10 (Dégagement) - Vol 11 (Débarras 2) - Vol 12 (Entrée)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement 1	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (Débarras 1) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 5 (Salon) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 3) - Vol 9 (Salle d'eau) - Vol 10 (Dégagement) - Vol 11 (Débarras 2) - Vol 12 (Entrée)	
Revêtement de mur	Appartement 1	Vol 3 (Cuisine) - Vol 9 (Salle d'eau)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)



L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 5 (Salon)	Joint vitrier	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Chambre 1)	Joint vitrier	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (Chambre 2)	Joint vitrier	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 8 (Chambre 3)	Joint vitrier	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 9 (Salle d'eau)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P2
Vol 1 (W.C)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P2
Vol 3 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P2
Vol 9 (Salle d'eau)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P3
Vol 1 (W.C)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P3
Vol 3 (Cuisine)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P3
Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P5
Vol 2 (Débaras 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P8
Vol 8 (Chambre 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P8
Vol 7 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P8
Vol 10 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P8
Vol 12 (Entrée)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P8
Vol 5 (Salon)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P8
Vol 6 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P8
Vol 11 (Débaras 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P8
Vol 2 (Débaras 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	P9
Vol 8 (Chambre 3)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	P9
Vol 7 (Chambre 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	P9
Vol 6 (Chambre 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	P9
Vol 5 (Salon)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	P9



Vol 12 (Entrée)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	P9
Vol 11 (Débaras 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	P9
Vol 10 (Dégagement)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	P9

Q Réerves / Commentaires

Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Appartement 1 - Vol 4 (Loggia)	pièce non visée par le présent diagnostic	

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de mur



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 1	Vol 9 (Salle d'eau)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 37 n°1 - 2 - 002NJ0003 37 n°1 - 4	P1	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 1	Vol 1 (W.C) - Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002NJ0003 37 n°1 - 2 - 002NJ0003 37 n°1 - 4	P1	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 1	Vol 9 (Salle d'eau)	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P2	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 37 n°2 - 2 - 002NJ0003 37 n°2 - 4	P2	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	Positif	Présence sur analyse
Appartement 1	Vol 1 (W.C)	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	S3 (P2)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002NJ0003 37 n°2 - 2 - 002NJ0003 37 n°2 - 4	P2	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	Positif	Présence sur analyse
Appartement 1	Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	S21 (P2)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002NJ0003 37 n°2 - 2 - 002NJ0003 37 n°2 - 4	P2	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	Positif	Présence sur analyse
Appartement 1	Vol 3 (Cuisine)	Menuiseries	Mastic vitrier	P6	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 37 n°6 - 2 - 002NJ0003 37 n°6 - 4	P6	Colle polymère jaune non séparable + matériau beige en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 1	Vol 3 (Cuisine)	Menuiseries	Mastic vitrier	P6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002NJ0003 37 n°6 - 2 - 002NJ0003 37 n°6 - 4	P6	Colle polymère jaune non séparable + matériau beige en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 1	Vol 2 (Débaras 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 37 n°7 - 2 - 002NJ0003 37 n°7 - 4	P7	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 1	Vol 5 (Salon) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 12 (Entrée) - Vol 10 (Dégagement) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 3) - Vol 11 (Débaras 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	S6 - S7 - S8 - S9 - S10 - S11 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002NJ0003 37 n°7 - 2 - 002NJ0003 37 n°7 - 4	P7	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 1	Vol 2 (Débaras 1)	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P8	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 37 n°8 - 2 - 002NJ0003 37 n°8 - 4	P8	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	Positif	Présence sur analyse
Appartement 1	Vol 8 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S12 (P8)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002NJ0003 37 n°8 - 2 - 002NJ0003 37 n°8 - 4	P8	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	Positif	Présence sur analyse
Appartement 1	Vol 7 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S13 (P8)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002NJ0003 37 n°8 - 2 - 002NJ0003 37 n°8 - 4	P8	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	Positif	Présence sur analyse
Appartement 1	Vol 10 (Dégagement)	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S14 (P8)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002NJ0003 37 n°8 - 2 - 002NJ0003 37 n°8 - 4	P8	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	Positif	Présence sur analyse
Appartement 1	Vol 12 (Entrée)	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S15 (P8)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002NJ0003 37 n°8 - 2 - 002NJ0003 37 n°8 - 4	P8	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	Positif	Présence sur analyse
Appartement 1	Vol 5 (Salon)	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S16 (P8)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002NJ0003 37 n°8 - 2 - 002NJ0003 37 n°8 - 4	P8	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	Positif	Présence sur analyse
Appartement 1	Vol 6 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S17 (P8)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002NJ0003 37 n°8 - 2 - 002NJ0003 37 n°8 - 4	P8	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 1	Vol 5 (Salon)	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S18 (P8)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002NJ0003 37 n°8 - 2 - 002NJ0003 37 n°8 - 4	P8	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	Positif	Présence sur analyse
Appartement 1	Vol 11 (Débaras 2)	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S19 (P8)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002NJ0003 37 n°8 - 2 - 002NJ0003 37 n°8 - 4	P8	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	Positif	Présence sur analyse
Appartement 1	Vol 5 (Salon)	Menuiseries	Joint vitrier	I3			I3 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement 1	Vol 6 (Chambre 1)	Menuiseries	Joint vitrier	I3			I3 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement 1	Vol 7 (Chambre 2)	Menuiseries	Joint vitrier	I3			I3 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 1	Vol 8 (Chambre 3)	Menuiseries	Joint vitrier	I3			I3 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 1	Vol 9 (Salle d'eau)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 37 n°3 - 2 - 002NJ0003 37 n°3 - 4	P3	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	Positif	Présence sur analyse
Appartement 1	Vol 1 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	S4 (P3)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002NJ0003 37 n°3 - 2 - 002NJ0003 37 n°3 - 4	P3	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	Positif	Présence sur analyse
Appartement 1	Vol 3 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	S5 (P3)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002NJ0003 37 n°3 - 2 - 002NJ0003 37 n°3 - 4	P3	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	Positif	Présence sur analyse
Appartement 1	Vol 2 (Débaras 1)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 37 n°9 - 2	P9	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	Positif	Présence sur analyse
Appartement 1	Vol 8 (Chambre 3)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	S22 (P9)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002NJ0003 37 n°9 - 2	P9	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	Positif	Présence sur analyse
Appartement 1	Vol 7 (Chambre 2)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	S23 (P9)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002NJ0003 37 n°9 - 2	P9	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 1	Vol 6 (Chambre 1)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	S24 (P9)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002NJ0003 37 n°9 - 2	P9	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	Positif	Présence sur analyse
Appartement 1	Vol 5 (Salon)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	S25 (P9)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002NJ0003 37 n°9 - 2	P9	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	Positif	Présence sur analyse
Appartement 1	Vol 12 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	S26 (P9)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002NJ0003 37 n°9 - 2	P9	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	Positif	Présence sur analyse
Appartement 1	Vol 11 (Débarras 2)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	S27 (P9)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002NJ0003 37 n°9 - 2	P9	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	Positif	Présence sur analyse
Appartement 1	Vol 10 (Dégagement)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	S28 (P9)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002NJ0003 37 n°9 - 2	P9	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	Positif	Présence sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 1	Vol 9 (Salle d'eau)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 37 n°4 - 2 - 002NJ0003 37 n°4 - 4	P4	Colle beige + couche plâtrée blanche en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 1	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 37 n°5 - 2 - 002NJ0003 37 n°5 - 4	P5	Colle de carrelage (faïence)	Positif	Présence sur analyse



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement 1	Appartement 1 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement 1	Appartement 1 - Plan de prélèvements
	Appartement 1	Appartement 1 - MPCA Toutes catégories confondues
	Appartement 1	Appartement 1 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	Appartement 1	Appartement 1 - MPCA Plafond et faux-plafonds
	Appartement 1	Appartement 1 - MPCA Revêtement de mur




APPARTEMENT 1 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002NJ000337

Légende



Volume non visité

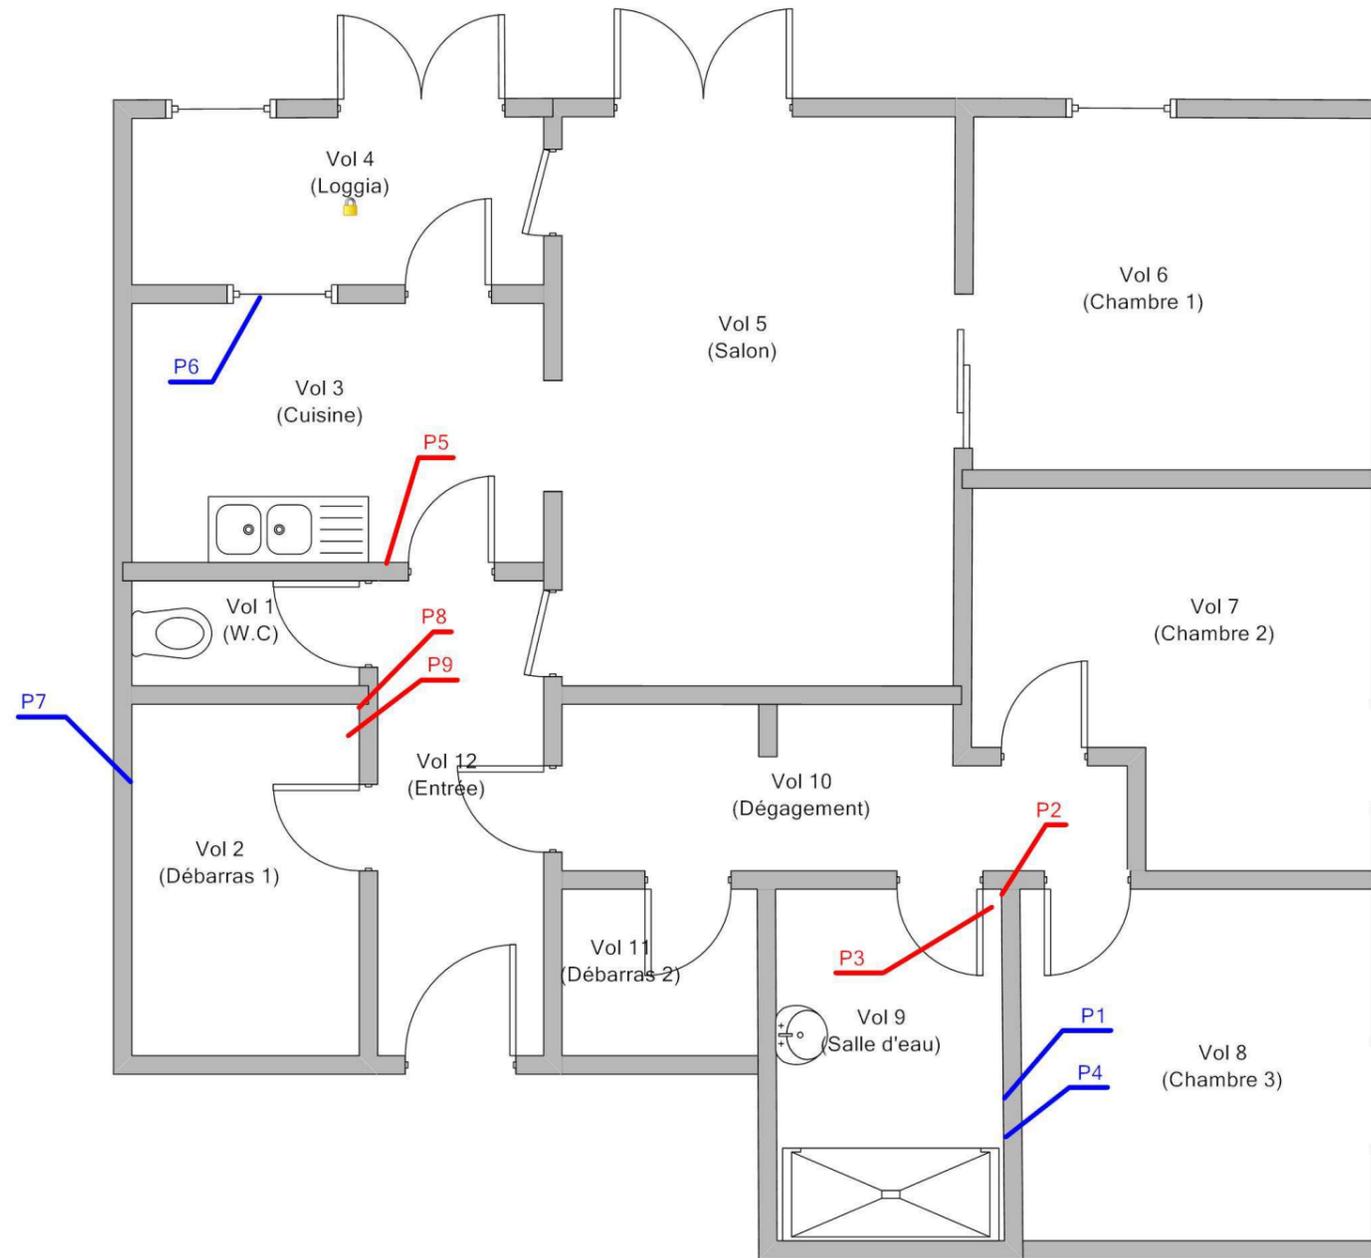

Adresse du bien
LES ROCHERS BAT A - LES ROCHERS 1
53410 PORT BRILLET


Désignation
Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC

Date intervention
07/07/2017

Technicien intervenant
FOUILLAND Stéphan

APPARTEMENT 1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002NJ000337

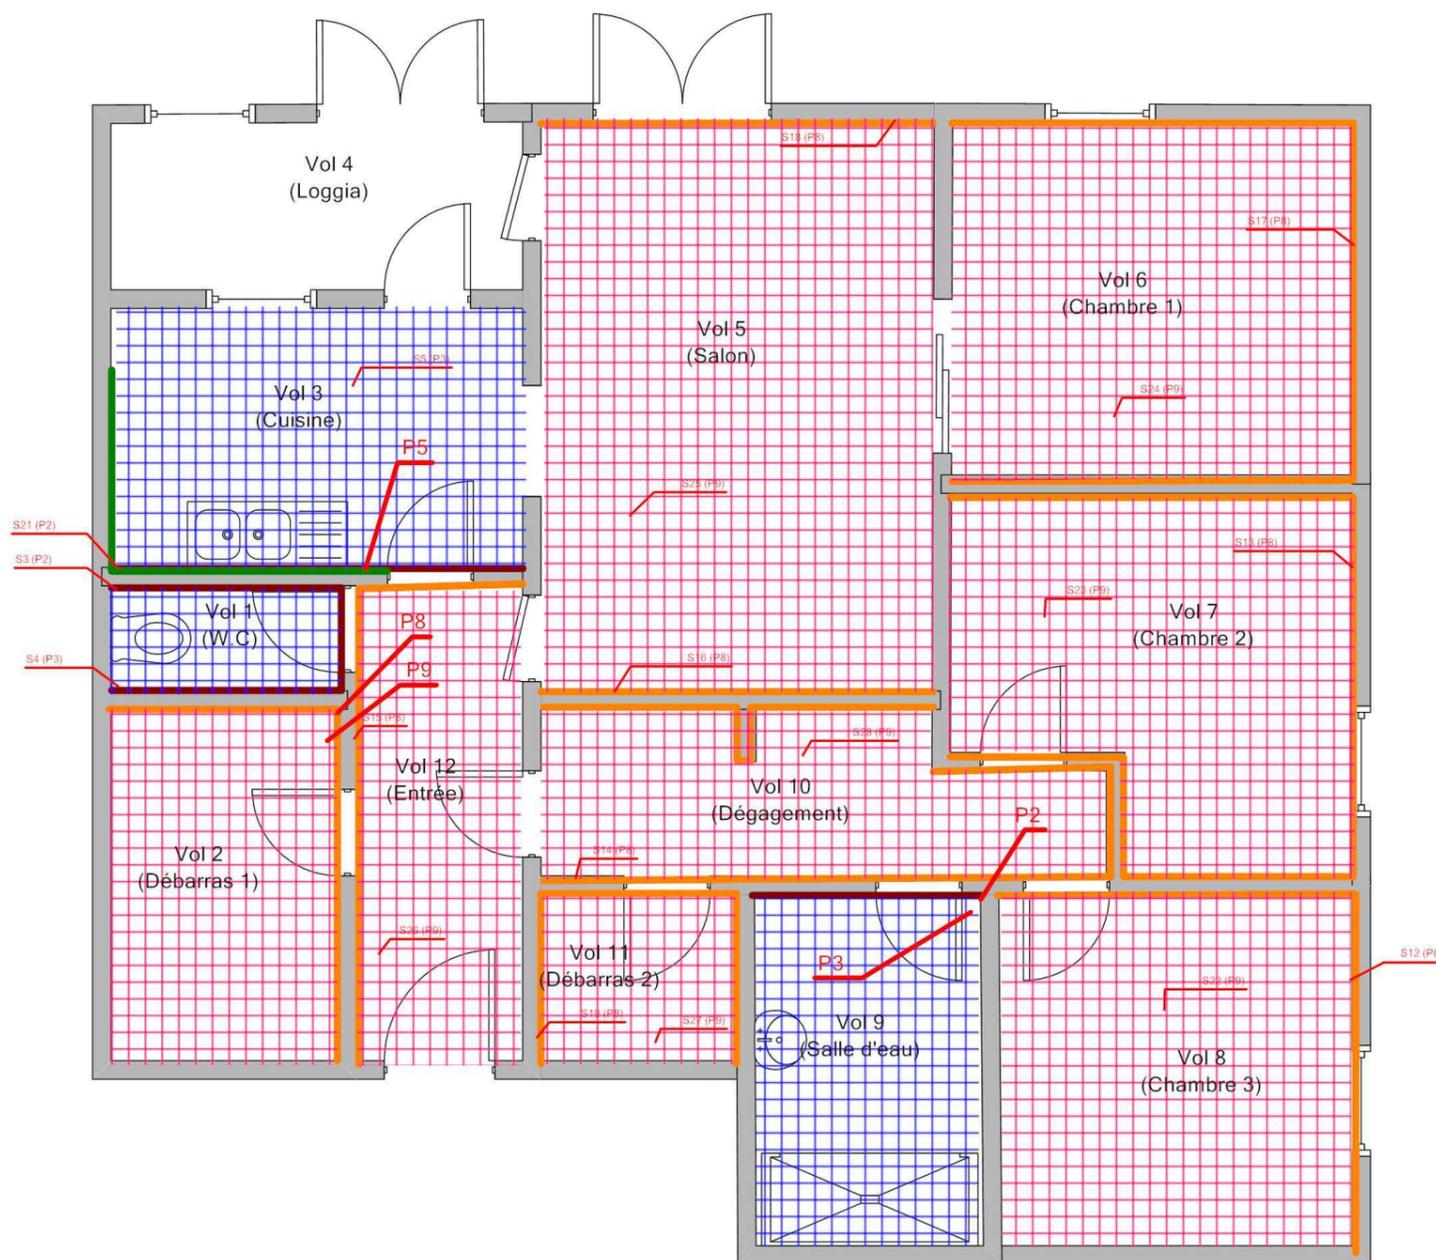

Légende

	P3 : Enduit plâtre (Plafond pièces humides)
	P9 : Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)
	P8 : Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches
	P5 : Colle de carrelage (faïence)
	P2 : Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides



Adresse du bien
LES ROCHERS BAT A - LES ROCHERS 1
53410 PORT BRILLET

Désignation
Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC

Date intervention
07/07/2017

Technicien intervenant
FOUILLAND Stéphane

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002NJ000337 n°1 - 2 (P1)	Appartement 1 - Vol 9 (Salle d'eau)	Prélevement négatif
002NJ000337 n°1 - 4 (P1)	Appartement 1 - Vol 9 (Salle d'eau)	Prélevement négatif
002NJ000337 n°2 - 2 (P2)	Appartement 1 - Vol 9 (Salle d'eau)	Prélevement positif
002NJ000337 n°2 - 4 (P2)	Appartement 1 - Vol 9 (Salle d'eau)	Prélevement positif
002NJ000337 n°3 - 2 (P3)	Appartement 1 - Vol 9 (Salle d'eau)	Prélevement positif
002NJ000337 n°3 - 4 (P3)	Appartement 1 - Vol 9 (Salle d'eau)	Prélevement positif
002NJ000337 n°4 - 2 (P4)	Appartement 1 - Vol 9 (Salle d'eau)	Prélevement négatif
002NJ000337 n°4 - 4 (P4)	Appartement 1 - Vol 9 (Salle d'eau)	Prélevement négatif
002NJ000337 n°5 - 4 (P5)	Appartement 1 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement positif
002NJ000337 n°5 - 2 (P5)	Appartement 1 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement positif
002NJ000337 n°6 - 4 (P6)	Appartement 1 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NJ000337 n°6 - 2 (P6)	Appartement 1 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NJ000337 n°7 - 4 (P7)	Appartement 1 - Vol 2 (Débaras 1)	Prélevement négatif
002NJ000337 n°7 - 2 (P7)	Appartement 1 - Vol 2 (Débaras 1)	Prélevement négatif
002NJ000337 n°8 - 2 (P8)	Appartement 1 - Vol 2 (Débaras 1)	Prélevement positif
002NJ000337 n°8 - 4 (P8)	Appartement 1 - Vol 2 (Débaras 1)	Prélevement positif
002NJ000337 n°9 - 2 (P9)	Appartement 1 - Vol 2 (Débaras 1)	Prélevement positif
	Appartement 1 - Vol 8 (Chambre 3)	I1
	Appartement 1 - Vol 3 (Cuisine)	I2
	Appartement 1 - Vol 5 (Salon)	I3
	Appartement 1 - Vol 12 (Entrée)	I4



002NJ000337 n°1 - 2 (P1)



002NJ000337 n°1 - 4 (P1)



002NJ000337 n°2 - 2 (P2)



002NJ000337 n°2 - 4 (P2)



002NJ000337 n°3 - 2 (P3)



002NJ000337 n°3 - 4 (P3)



002NJ000337 n°4 - 2 (P4)



002NJ000337 n°4 - 4 (P4)




002NJ000337 n°5 - 4 (P5)



002NJ000337 n°5 - 2 (P5)



002NJ000337 n°6 - 4 (P6)

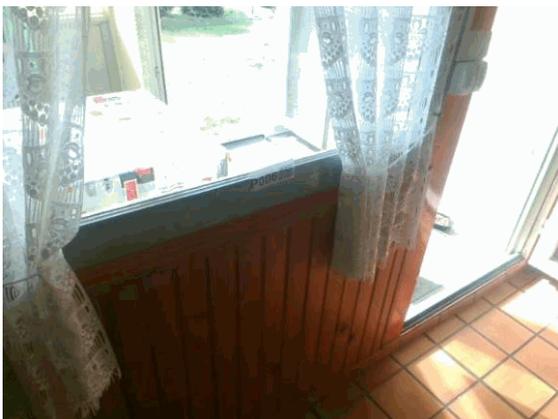

002NJ000337 n°6 - 2 (P6)




002NJ000337 n°7 - 4 (P7)



002NJ000337 n°7 - 2 (P7)



002NJ000337 n°8 - 2 (P8)

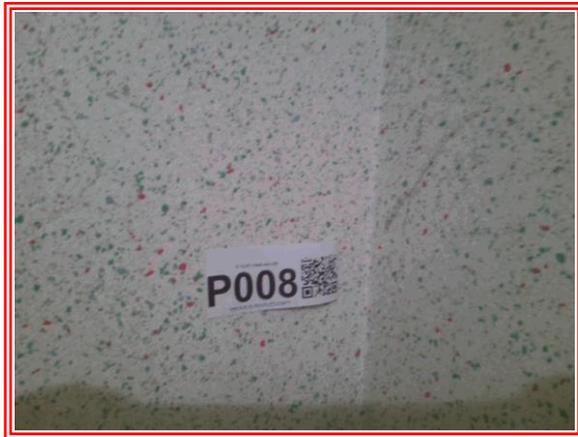

002NJ000337 n°8 - 4 (P8)



002NJ000337 n°9 - 2 (P9)



I1 - 2



I2 - 2



I3 - 2



I4 - 2



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides) - -	Appartement 1 - Vol 9 (Salle d'eau)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides - -	Appartement 1 - Vol 9 (Salle d'eau)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides) - -	Appartement 1 - Vol 9 (Salle d'eau)	
P4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable - -	Appartement 1 - Vol 9 (Salle d'eau)	
P5	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence) - -	Appartement 1 - Vol 3 (Cuisine)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Colle polymère jaune non séparable + matériau beige en vrac non séparable + peinture non séparable - -	Appartement 1 - Vol 3 (Cuisine)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches) - -	Appartement 1 - Vol 2 (Débarras 1)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches - -	Appartement 1 - Vol 2 (Débarras 1)	
P9	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches) - -	Appartement 1 - Vol 2 (Débarras 1)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tel : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-69156 EN DATE DU 24/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-69156 Réf. Commande Client : 002NJ000337
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 13/07/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon


- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
 ou - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
 ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00195000010000100001_ LES ROCHERS BAT A - LES ROCHERS 1 - 53410 PORT BRILLET Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC Réf échantillon client : 002NJ000337001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 9 (Salle d'eau)		Réf échantillon ITGA : IT071707-36386 Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
▶ Matériau gris en vrac hétérogène + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META	1	24/07/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste

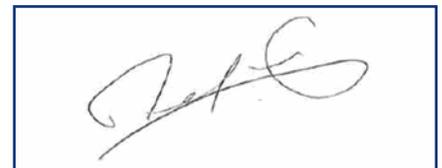

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-69156 EN DATE DU 24/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00195000010000100001_ LES ROCHERS BAT A - LES ROCHERS 1 - 53410 PORT BRILLET Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002NJ000337002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 9 (Salle d'eau)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-36387</p> <p>Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Carton / Papier / Matériau beige / Peinture</p>				
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + carton + papier non séparable + matériau beige non séparable + peinture non séparable	META	1	24/07/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
<p>Réf dossier client : _00195000010000100001_ LES ROCHERS BAT A - LES ROCHERS 1 - 53410 PORT BRILLET Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002NJ000337003 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 9 (Salle d'eau)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-36388</p> <p>Description ITGA : Matériau beige en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture</p>				
▶ Matériau beige en vrac + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META	1	24/07/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
<p>Réf dossier client : _00195000010000100001_ LES ROCHERS BAT A - LES ROCHERS 1 - 53410 PORT BRILLET Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002NJ000337004 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 9 (Salle d'eau)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-36389</p> <p>Description ITGA : Colle beige / Couche plâtrée blanche en faible quantité</p>				
▶ Colle beige + couche plâtrée blanche en faible quantité non séparable	META	1	24/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00195000010000100001_ LES ROCHERS BAT A - LES ROCHERS 1 - 53410 PORT BRILLET Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002NJ000337005 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 3 (Cuisine)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-36390</p> <p>Description ITGA : Colle beige en vrac / Peinture / Papier en faible quantité / Matériau beige en faible quantité / Carrelage</p>				
▶ Colle beige en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable + matériau beige en faible quantité non séparable	META	1	24/07/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Carrelage	---			Non analysé

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-69156 EN DATE DU 24/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00195000010000100001_ LES ROCHERS BAT A - LES ROCHERS 1 - 53410 PORT BRILLET Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002NJ000337006 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 3 (Cuisine)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-36391</p> <p>Description ITGA : Colle polymère jaune / Matériau beige en vrac / Peinture</p>				
▶ Colle polymère jaune non séparable + matériau beige en vrac non séparable + peinture non séparable	META	1	24/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00195000010000100001_ LES ROCHERS BAT A - LES ROCHERS 1 - 53410 PORT BRILLET Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002NJ000337007 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 2 (Débaras 1)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-36392</p> <p>Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples</p>				
▶ Matériau gris en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META	1	24/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00195000010000100001_ LES ROCHERS BAT A - LES ROCHERS 1 - 53410 PORT BRILLET Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002NJ000337008 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 2 (Débaras 1)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-36393</p> <p>Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Carton / Matériau beige / Papier / Peintures multiples</p>				
▶ Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + carton + matériau beige non séparable + papier non séparable + peintures multiples non séparable	META	1	24/07/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
<p>Réf dossier client : _00195000010000100001_ LES ROCHERS BAT A - LES ROCHERS 1 - 53410 PORT BRILLET Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002NJ000337009 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 2 (Débaras 1)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-36394</p> <p>Description ITGA : Matériau beige en vrac / Papier en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples</p>				
▶ Matériau beige en vrac + papier en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META	1	24/07/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.