

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	32 ROUTE DE RENNES - RTE DE RENNES 1
CP - Ville :	53400 CRAON
Référence client :	_00201000020000100020_
Date du repérage :	08/12/2016
Désignation :	Appartement n° 20 de type 3 situé au RDC



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	32 ROUTE DE RENNES - RTE DE RENNES 1 53400 CRAON	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00201000020000100020_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 20 de type 3 situé au RDC		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) GARDENAT Ludovic néant (néant) 08/12/2016	Nom : MORA Denis Date du rapport : 23/12/2016 A Riorges, le 23/12/2016	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI 4002 V3 Délivré le : 23/06/2016		  Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
LGT 20 - Vol 1 (Entrée) LGT 20 - Vol 3 (W.C) LGT 20 - Vol 5 (Loggia) LGT 20 - Vol 8 (Chambre 1) LGT 20 - Vol 10 (SDB)	LGT 20 - Vol 2 (Rangement) LGT 20 - Vol 4 (Cuisine) LGT 20 - Vol 6 (Séjour) LGT 20 - Vol 9 (Chambre 2) LGT 20 - Vol 11 (Dégagement)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G	Périmètre du bâtiment concerné	H	Objectif de la mission
	Ensemble du logement (garage et balcon non compris)		Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	LGT 20	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Rangement) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Loggia) - Vol 6 (Séjour) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 10 (SDB) - Vol 11 (Dégagement)	
Plafond et faux-plafonds	LGT 20	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Rangement) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Loggia) - Vol 6 (Séjour) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 10 (SDB) - Vol 11 (Dégagement)	
Revêtement de sol	LGT 20	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Rangement) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Loggia) - Vol 6 (Séjour) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 10 (SDB) - Vol 11 (Dégagement)	
Revêtement de mur	LGT 20	Vol 4 (Cuisine)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Sans Objet

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Sans Objet

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Sans Objet

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 5 (Loggia)	Mastic vitrier	Impossibilités d'y accéder afin de réaliser des prélèvements sans risques de dégradations des différents matériaux
Vol 9 (Chambre 2)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Chambre 1)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Séjour)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Cuisine)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (W.C)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Rangement)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 10 (SDB)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 10 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 11 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Rangement)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Séjour)	pvc 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Loggia)	pvc 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 9 (Chambre 2)	pvc 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 8 (Chambre 1)	pvc 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 2 (Rangement)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	P2
Vol 1 (Entrée)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	P2
Vol 6 (Séjour)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	P2
Vol 11 (Dégagement)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	P2
Vol 9 (Chambre 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	P2
Vol 8 (Chambre 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	P2
Vol 2 (Rangement)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P3
Vol 1 (Entrée)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P3
Vol 11 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P3
Vol 9 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P3
Vol 8 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P3
Vol 6 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P3
Vol 3 (W.C)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P4
Vol 10 (SDB)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P4
Vol 4 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P4
Vol 11 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P10
Vol 10 (SDB)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P10
Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P10
Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P10
Vol 2 (Rangement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P10
Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P10
Vol 11 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P11
Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P11
Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P11
Vol 10 (SDB)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P12
Vol 10 (SDB)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	P13
Vol 3 (W.C)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	P13
Vol 4 (Cuisine)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	P13
Vol 10 (SDB)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P14
Vol 4 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P14
Vol 9 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P15
Vol 8 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P15
Vol 6 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P15
Vol 1 (Entrée)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P15
Vol 11 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P15
Vol 2 (Rangement)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P15

Q

Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)
- Les matériaux compris entre les plaques en bois présent dans la cloison entre la cuisine et la loggia.
- Les matériaux compris entre le mur et le doublage des pièces
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif.

Commentaire n°2 : Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels récentes. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neufs mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sol.

Des prélèvements complémentaires peuvent s'avérer nécessaires en cas de réhabilitation complète des sols.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 10 (SDB) - LGT 20	Inaccessible sans sondage destructif	sous et derrière la douche
LGT 20 - Vol 7 (Terrasse)	pièce non visée par le présent diagnostic	réalisé lorsdi diagnostic des parties communes

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 20	Vol 1 (Entrée)	Porte d'entrée	Joint d'étanchéité	P1	Réalisation d'un prélèvement	noir	002OY000 287 n°1 - 2 - 002OY000 287 n°1 - 3	P1	Matériau souple noir + mousse beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 20	Vol 2 (Rangement)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P3	Réalisation d'un prélèvement	cloisons placoplatre pièces sèches	002OY000 287 n°3 - 1 - 002OY000 287 n°3 - 2	P3	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau beige + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
LGT 20	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S6 (P3)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	cloisons placoplatre pièces sèches	002OY000 287 n°3 - 1 - 002OY000 287 n°3 - 2	P3	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau beige + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
LGT 20	Vol 11 (Dégagement)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S7 (P3)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	cloisons placoplatre pièces sèches	002OY000 287 n°3 - 1 - 002OY000 287 n°3 - 2	P3	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau beige + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
LGT 20	Vol 9 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S8 (P3)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	cloisons placoplatre pièces sèches	002OY000 287 n°3 - 1 - 002OY000 287 n°3 - 2	P3	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau beige + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
LGT 20	Vol 8 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S9 (P3)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	cloisons placoplatre pièces sèches	002OY000 287 n°3 - 1 - 002OY000 287 n°3 - 2	P3	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau beige + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
LGT 20	Vol 6 (Séjour)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S10 (P3)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	cloisons placoplatre pièces sèches	002OY000 287 n°3 - 1 - 002OY000 287 n°3 - 2	P3	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau beige + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 20	Vol 9 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S37 (P3)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	cloisons placoplatre pièces sèches	002OY000 287 n°3 - 1 - 002OY000 287 n°3 - 2	P3	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau beige + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
LGT 20	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S11 (P3)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	cloisons placoplatre pièces sèches	002OY000 287 n°3 - 1 - 002OY000 287 n°3 - 2	P3	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau beige + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
LGT 20	Vol 3 (W.C)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P4	Réalisation d'un prélèvement	cloisons placoplatre pièces humides	002OY000 287 n°4 - 1 - 002OY000 287 n°4 - 2	P4	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peintures multiples non séparable + papier non séparable	Positif	Présence sur analyse
LGT 20	Vol 10 (SDB)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S11 (P4)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	cloisons placoplatre pièces humides	002OY000 287 n°4 - 1 - 002OY000 287 n°4 - 2	P4	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peintures multiples non séparable + papier non séparable	Positif	Présence sur analyse
LGT 20	Vol 4 (Cuisine)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S11 (P4)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	cloisons placoplatre pièces humides	002OY000 287 n°4 - 1 - 002OY000 287 n°4 - 2	P4	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peintures multiples non séparable + papier non séparable	Positif	Présence sur analyse
LGT 20	Vol 10 (SDB)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S38 (P4)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	cloisons placoplatre pièces humides	002OY000 287 n°4 - 1 - 002OY000 287 n°4 - 2	P4	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peintures multiples non séparable + papier non séparable	Positif	Présence sur analyse
LGT 20	Vol 4 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S14	panneaux en bois + peinture blanche		S14 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 20	Vol 5 (Loggia)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S14	panneaux en bois + peinture blanche		S14 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
LGT 20	Vol 5 (Loggia)	Menuiseries	Mastic vitrier	I2			I2 - 1				Impossibilités d'y accéder afin de réaliser des prélèvements sans risques de dégradations des différents matériaux
LGT 20	Vol 10 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P14	Réalisation d'un prélèvement	porteur pièces humides	002OY000 287 n°14 - 1 - 002OY000 287 n°14 - 2	P14	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Positif	Présence sur analyse
LGT 20	Vol 4 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S36 (P14)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	porteur pièces humides	002OY000 287 n°14 - 1 - 002OY000 287 n°14 - 2	P14	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Positif	Présence sur analyse
LGT 20	Vol 9 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P15	Réalisation d'un prélèvement	porteur pièces sèches	002OY000 287 n°15 - 1 - 002OY000 287 n°15 - 2	P15	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 20	Vol 8 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S31 (P15)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	porteur pièces sèches	002OY000 287 n°15 - 1 - 002OY000 287 n°15 - 2	P15	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
LGT 20	Vol 6 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S32 (P15)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	porteur pièces sèches	002OY000 287 n°15 - 1 - 002OY000 287 n°15 - 2	P15	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
LGT 20	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S33 (P15)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	porteur pièces sèches	002OY000 287 n°15 - 1 - 002OY000 287 n°15 - 2	P15	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
LGT 20	Vol 11 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S34 (P15)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	porteur pièces sèches	002OY000 287 n°15 - 1 - 002OY000 287 n°15 - 2	P15	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
LGT 20	Vol 2 (Rangement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S35 (P15)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	porteur pièces sèches	002OY000 287 n°15 - 1 - 002OY000 287 n°15 - 2	P15	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 20	Vol 5 (Loggia)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P18	Réalisation d'un prélèvement	doublage placoplatre loggia	002OY000 287 n°18 - 1 - 002OY000 287 n°18 - 2	P18	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 20	Vol 6 (Séjour)	Menuiseries	pvc 4/16/4	I5	blanches		I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LGT 20	Vol 5 (Loggia)	Menuiseries	pvc 4/16/4	I5	blanches		I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LGT 20	Vol 9 (Chambre 2)	Menuiseries	pvc 4/16/4	I5	blanches		I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LGT 20	Vol 8 (Chambre 1)	Menuiseries	pvc 4/16/4	I5	blanches		I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 20	Vol 2 (Rangement)	Plafonds	Enduit plâtre	P2	Réalisation d'un prélèvement	plafonds pièces sèches	002OY000 287 n°2 - 1 - 002OY000 287 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
LGT 20	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre	S1 (P2)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	plafonds pièces sèches	002OY000 287 n°2 - 1 - 002OY000 287 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
LGT 20	Vol 6 (Séjour)	Plafonds	Enduit plâtre	S2 (P2)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	plafonds pièces sèches	002OY000 287 n°2 - 1 - 002OY000 287 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
LGT 20	Vol 11 (Dégagement)	Plafonds	Enduit plâtre	S3 (P2)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	plafonds pièces sèches	002OY000 287 n°2 - 1 - 002OY000 287 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
LGT 20	Vol 9 (Chambre 2)	Plafonds	Enduit plâtre	S4 (P2)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	plafonds pièces sèches	002OY000 287 n°2 - 1 - 002OY000 287 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
LGT 20	Vol 8 (Chambre 1)	Plafonds	Enduit plâtre	S5 (P2)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	plafonds pièces sèches	002OY000 287 n°2 - 1 - 002OY000 287 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 20	Vol 10 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre	P13	Réalisation d'un prélèvement	plafonds pièces humides	002OY000 287 n°13 - 1 - 002OY000 287 n°13 - 2	P13	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	Positif	Présence sur analyse
LGT 20	Vol 3 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre	S29 (P13)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	plafonds pièces humides	002OY000 287 n°13 - 1 - 002OY000 287 n°13 - 2	P13	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	Positif	Présence sur analyse
LGT 20	Vol 4 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre	S30 (P13)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	plafonds pièces humides	002OY000 287 n°13 - 1 - 002OY000 287 n°13 - 2	P13	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	Positif	Présence sur analyse
LGT 20	Vol 5 (Loggia)	Plafonds	Enduit plâtre	P17	Réalisation d'un prélèvement	enduit goutté	002OY000 287 n°17 - 1 - 002OY000 287 n°17 - 2	P17	Enduit beige en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 20	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P6	Réalisation d'un prélèvement	carrés marron + colle grise	002OY000 287 n°6 - 1 - 002OY000 287 n°6 - 2	P6	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 20	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P7	Réalisation d'un prélèvement	beiges longue + colle grise	002OY000 287 n°7 - 1 - 002OY000 287 n°7 - 2	P7	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 20	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	P5	Réalisation d'un prélèvement	gris d'origine pièces humides	002OY000 287 n°5 - 1 - 002OY000 287 n°5 - 2	P5	Ragréage gris hétérogène + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 20	Vol 3 (W.C) - Vol 10 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	S12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	gris d'origine pièces humides	002OY000 287 n°5 - 1 - 002OY000 287 n°5 - 2	P5	Ragréage gris hétérogène + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 20	Vol 8 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	P8	Réalisation d'un prélèvement	gris d'origine pièces sèches	002OY000 287 n°8 - 1 - 002OY000 287 n°8 - 2	P8	Ragréage gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 20	Vol 6 (Séjour) - Vol 1 (Entrée) - Vol 11 (Dégagement) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 5 (Loggia)	Revêtement de sol	Ragréage	S15 - S16 - S17 - S18 - S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	gris d'origine pièces sèches	002OY000 287 n°8 - 1 - 002OY000 287 n°8 - 2	P8	Ragréage gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 20	Vol 8 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P9	Réalisation d'un prélèvement	résidus de colle jaune d'origine entre le ragréage d'origine et le récent	002OY000 287 n°9 - 1 - 002OY000 287 n°9 - 2	P9	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 20	Vol 9 (Chambre 2) - Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	résidus de colle jaune d'origine entre le ragréage d'origine et le récent	002OY000 287 n°9 - 1 - 002OY000 287 n°9 - 2	P9	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 20	Vol 11 (Dégagement)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P10	Réalisation d'un prélèvement	bitumeuse noire d'origine	002OY000 287 n°10 - 1 - 002OY000 287 n°10 - 2	P10	Colle bitumineuse noire + ragréage gris	Positif	Présence sur analyse
LGT 20	Vol 10 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21 (P10)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	bitumeuse noire d'origine	002OY000 287 n°10 - 1 - 002OY000 287 n°10 - 2	P10	Colle bitumineuse noire + ragréage gris	Positif	Présence sur analyse
LGT 20	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S22 (P10)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	bitumeuse noire d'origine	002OY000 287 n°10 - 1 - 002OY000 287 n°10 - 2	P10	Colle bitumineuse noire + ragréage gris	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 20	Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S23 (P10)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	bitumeuse noire d'origine	002OY000 287 n°10 - 1 - 002OY000 287 n°10 - 2	P10	Colle bitumineuse noire + ragréage gris	Positif	Présence sur analyse
LGT 20	Vol 2 (Rangement)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S24 (P10)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	bitumeuse noire d'origine	002OY000 287 n°10 - 1 - 002OY000 287 n°10 - 2	P10	Colle bitumineuse noire + ragréage gris	Positif	Présence sur analyse
LGT 20	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S25 (P10)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	bitumeuse noire d'origine	002OY000 287 n°10 - 1 - 002OY000 287 n°10 - 2	P10	Colle bitumineuse noire + ragréage gris	Positif	Présence sur analyse
LGT 20	Vol 11 (Dégagement)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P11	Réalisation d'un prélèvement	rigide beiges	002OY000 287 n°11 - 1 - 002OY000 287 n°11 - 2	P11	Dalle dure cassante beige + peinture en faible quantité non séparable + colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
LGT 20	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S27 (P11)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	rigide beiges	002OY000 287 n°11 - 1 - 002OY000 287 n°11 - 2	P11	Dalle dure cassante beige + peinture en faible quantité non séparable + colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 20	Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S28 (P11)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	rigide beiges	002OY000 287 n°11 - 1 - 002OY000 287 n°11 - 2	P11	Dalle dure cassante beige + peinture en faible quantité non séparable + colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
LGT 20	Vol 10 (SDB)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P12	Réalisation d'un prélèvement	rigide vertes (revêtement d'origine)	002OY000 287 n°12 - 1 - 002OY000 287 n°12 - 2	P12	Dalle dure cassante verte + peinture en faible quantité non séparable + colle polymère jaune	Positif	Présence sur analyse
LGT 20	Vol 9 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	I3	non d'origines au dessous du linoléum visibles		I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 20	Vol 8 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	I3	non d'origines au dessous du linoléum visibles		I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 20	Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage	I3	non d'origines au dessous du linoléum visibles		I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 20	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	I3	non d'origines au dessous du linoléum visibles		I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 20	Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage	I3	non d'origines au dessous du linoléum visibles		I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 20	Vol 2 (Rangement)	Revêtement de sol	Ragréage	I3	non d'origines au dessous du linoléum visibles		I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 20	Vol 10 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	I3	non d'origines au dessous du linoléum visibles		I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 20	Vol 8 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	couche supérieure non d'origine: linoléum + colle jaune		I4 - 1 - I4 - 2 - I4 - 3 - I4 - 4 - I4 - 5 - I4 - 6 - I4 - 7				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 20	Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	couche supérieure non d'origine: linoléum + colle jaune		I4 - 1 - I4 - 2 - I4 - 3 - I4 - 4 - I4 - 5 - I4 - 6 - I4 - 7				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 20	Vol 9 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	couche supérieure non d'origine: linoléum + colle jaune		I4 - 1 - I4 - 2 - I4 - 3 - I4 - 4 - I4 - 5 - I4 - 6 - I4 - 7				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 20	Vol 10 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	couche supérieure non d'origine: linoléum + colle jaune		I4 - 1 - I4 - 2 - I4 - 3 - I4 - 4 - I4 - 5 - I4 - 6 - I4 - 7				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 20	Vol 11 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	couche supérieure non d'origine: linoléum + colle jaune		I4 - 1 - I4 - 2 - I4 - 3 - I4 - 4 - I4 - 5 - I4 - 6 - I4 - 7				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 20	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	couche supérieure non d'origine: linoléum + colle jaune		I4 - 1 - I4 - 2 - I4 - 3 - I4 - 4 - I4 - 5 - I4 - 6 - I4 - 7				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 20	Vol 2 (Rangement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	couche supérieure non d'origine: linoléum + colle jaune		I4 - 1 - I4 - 2 - I4 - 3 - I4 - 4 - I4 - 5 - I4 - 6 - I4 - 7				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 20	Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	couche supérieure non d'origine: linoléum + colle jaune		I4 - 1 - I4 - 2 - I4 - 3 - I4 - 4 - I4 - 5 - I4 - 6 - I4 - 7				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 20	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	couche supérieure non d'origine: linoléum + colle jaune		I4 - 1 - I4 - 2 - I4 - 3 - I4 - 4 - I4 - 5 - I4 - 6 - I4 - 7				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 20	Vol 5 (Loggia)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P16	Réalisation d'un prélèvement	linoléum orange +colle jaune	002OY000 287 n°16 - 1 - 002OY000 287 n°16 - 2	P16	Revêtement souple orange + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse

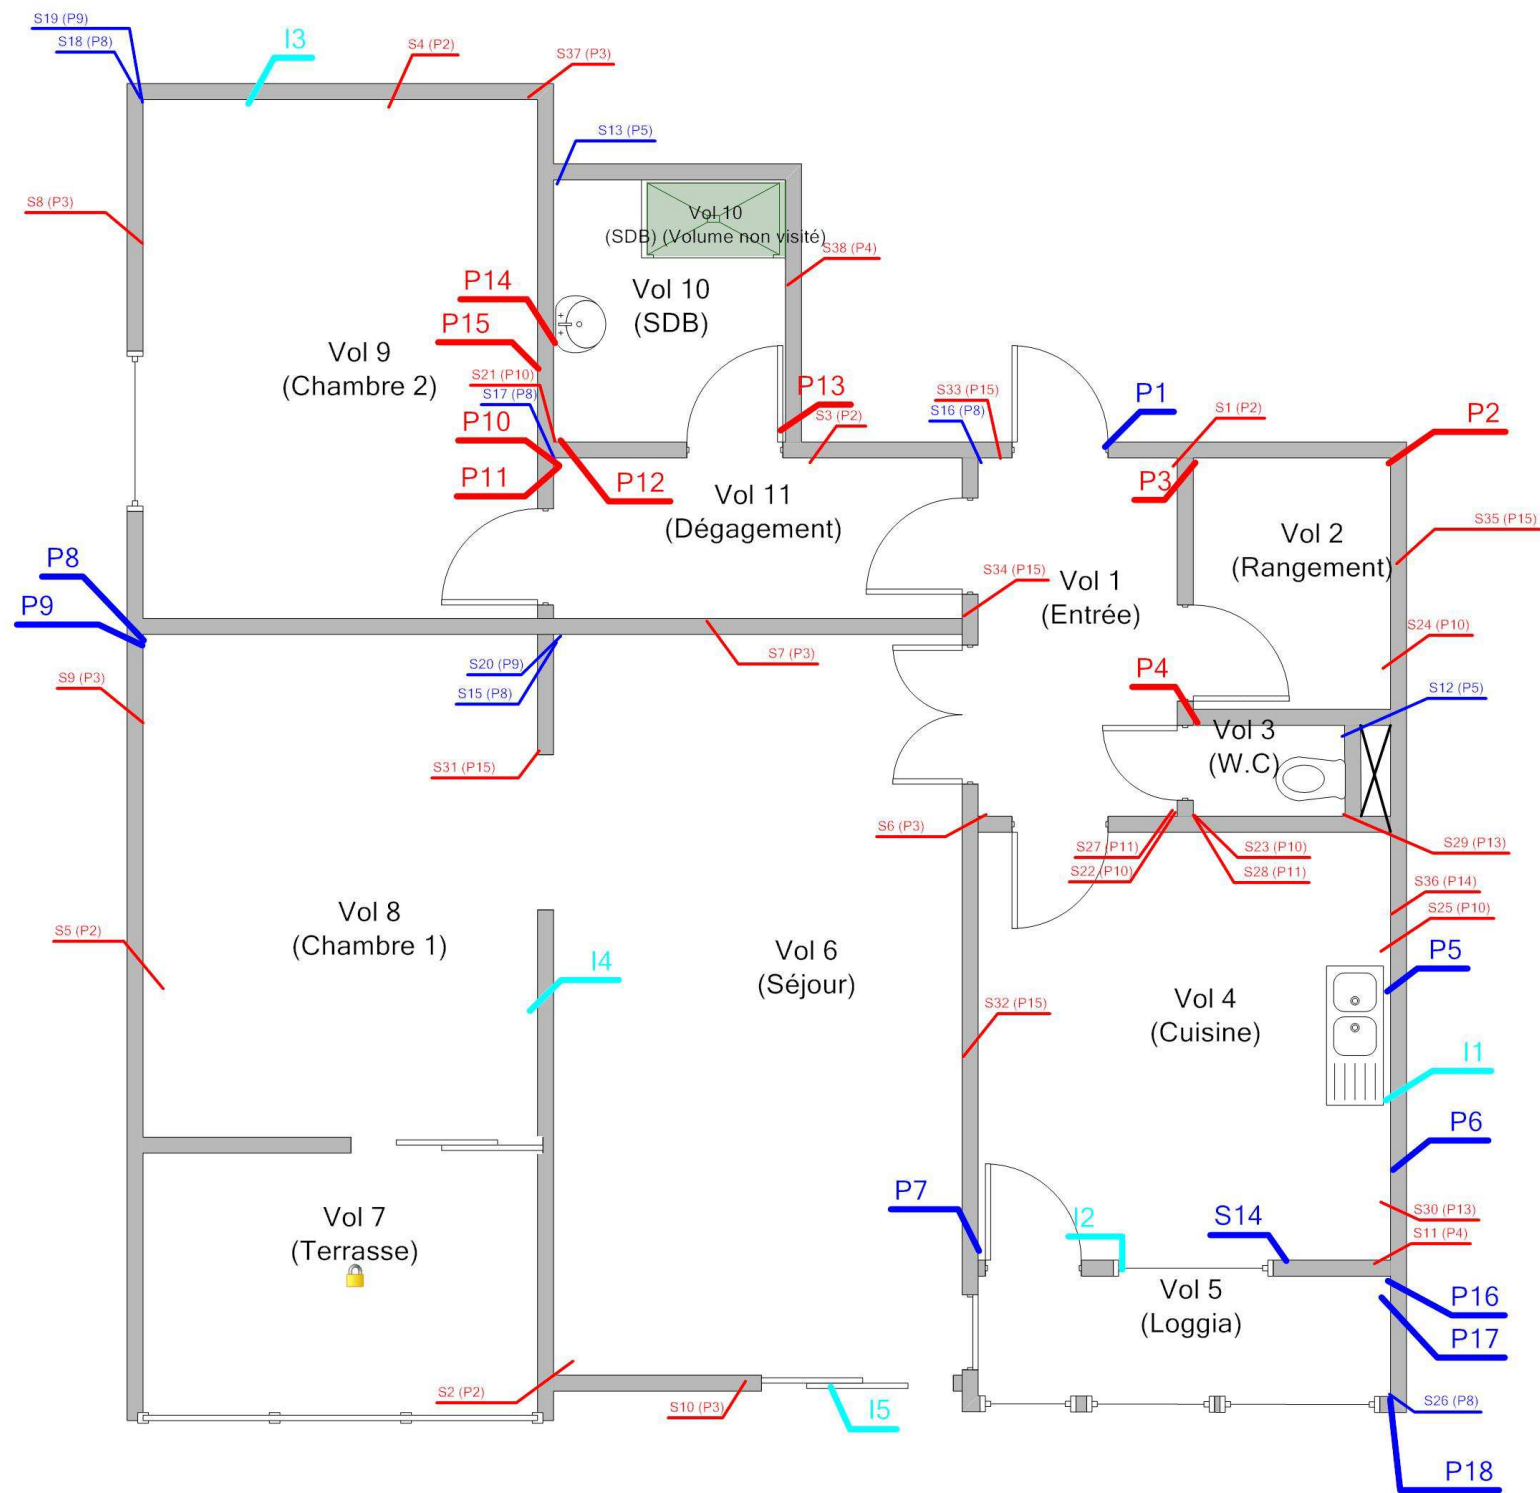


ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
 LGT 20		LGT 20 - Plan de repérage - Actions menées
 LGT 20		LGT 20 - Plan des prélèvements
 LGT 20		LGT 20 - MPCA Toutes catégories confondues
 LGT 20		LGT 20 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
 LGT 20		LGT 20 - MPCA Plafond et faux-plafonds
 LGT 20		LGT 20 - MPCA Revêtement de sol

LGT 20 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002OY000287



Légende

	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement
	Localisation dune impossibilité technique
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif
	Vol 10 Volume non visité
	Volume non visité



Adresse du bien

32 ROUTE DE RENNES - RTE DE RENNES 1
53400 CRAON

Désignation

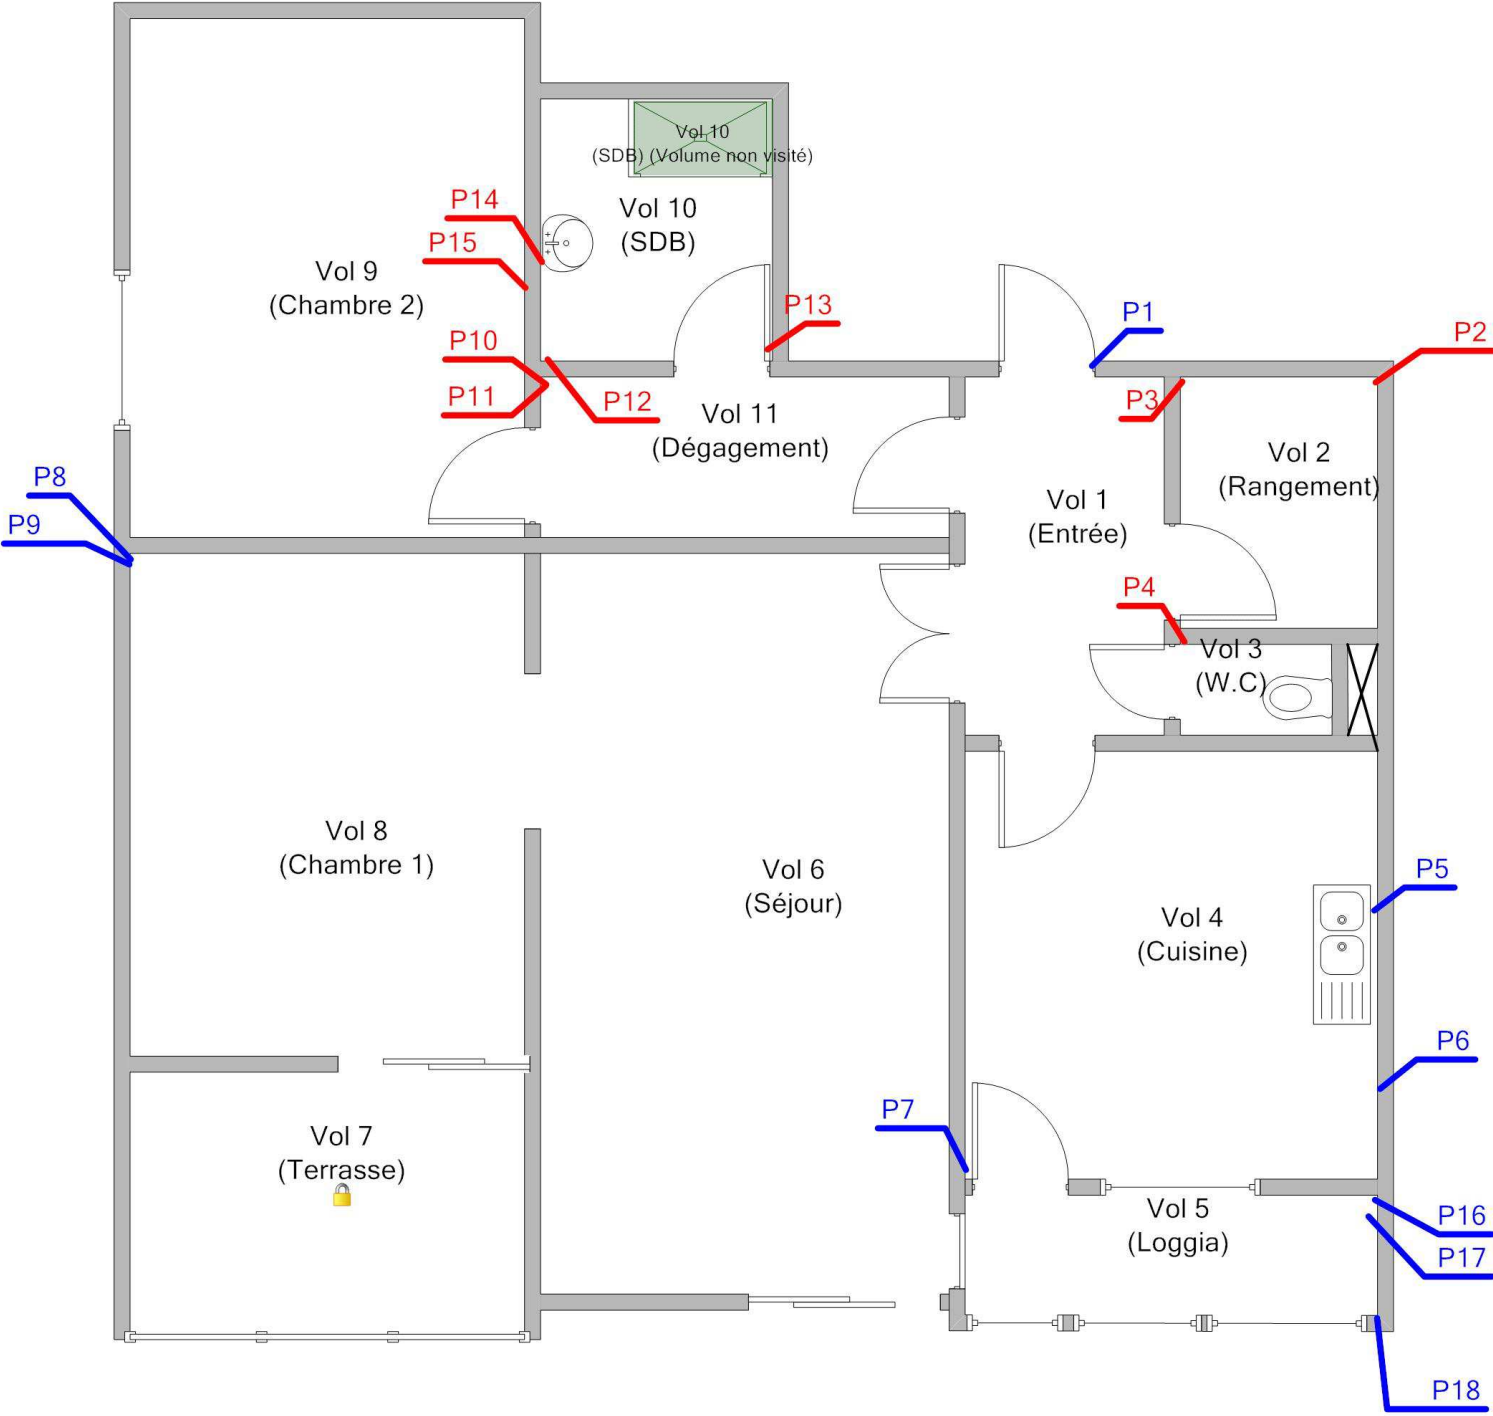
Appartement n° 20 de type 3 situé au RDC

Date intervention

08/12/2016

Technicien intervenant

GARDENAT Ludovic

LGT 20 - PLAN DES PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002OY000287
				Légende
				 Vol 10 Volume non visité
				 Volume non visité
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	32 ROUTE DE RENNES - RTE DE RENNES 1 53400 CRAON	Appartement n° 20 de type 3 situé au RDC	08/12/2016	GARDENAT Ludovic

LGT 20 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Légende

	P2 : Enduit plâtre plafonds pièces sèches
---	--

	P13 : Enduit plâtre plafonds pièces humides
---	---

	P12 : Dalles plastiques rigides 30*30 vertes
---	--

P14 : Enduit plâtre
porteurs pièces
humides

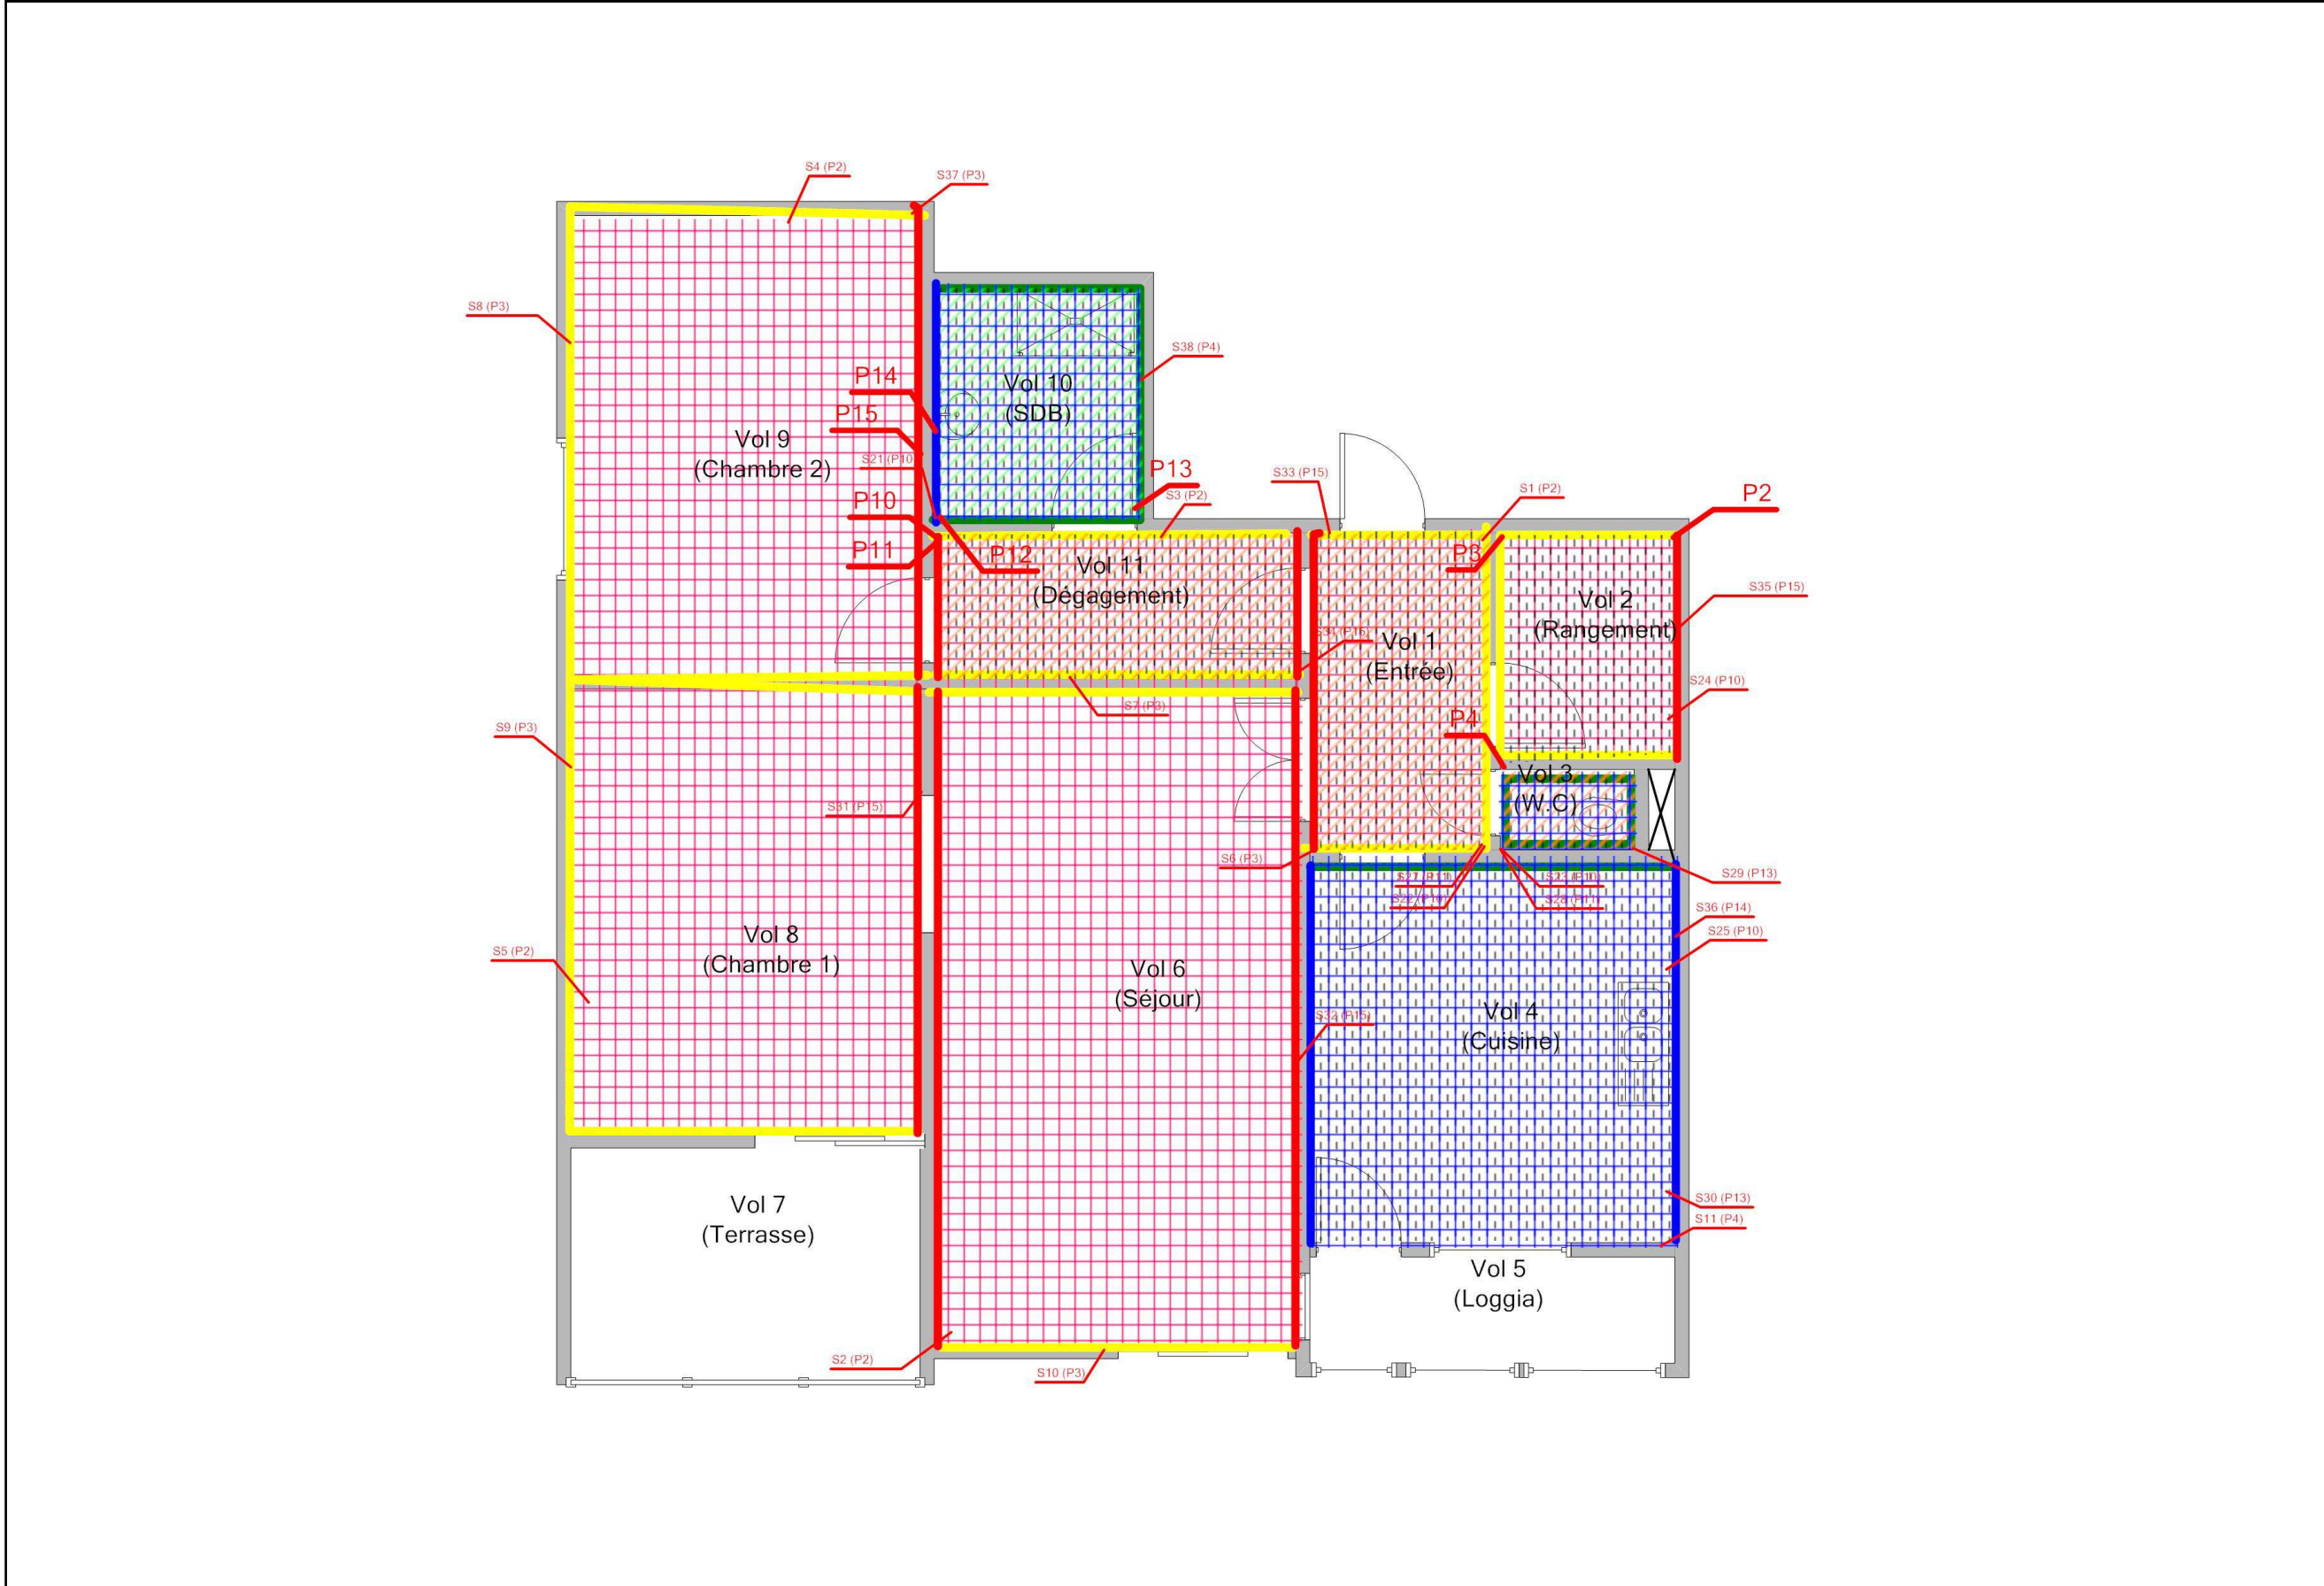
	P11 : Dalles plastiques rigides 30*30 beiges
---	--

	P4 : Doublages placoplâtres pièces humides
--	--

	P10 : Colles de revêtement de sol bitumineuse noire
---	---

	P15 : Enduit plâtre porteurs pièces sèches

	P3 :Doublages placoplâtres pièces sèches
---	---



Adresse du bien
32 ROUTE DE RENNES - RTE DE RENNES 1 53400 CRAON

Désignation
Appartement n° 20 de type 3 situé au RDC

Date intervention
08/12/2016

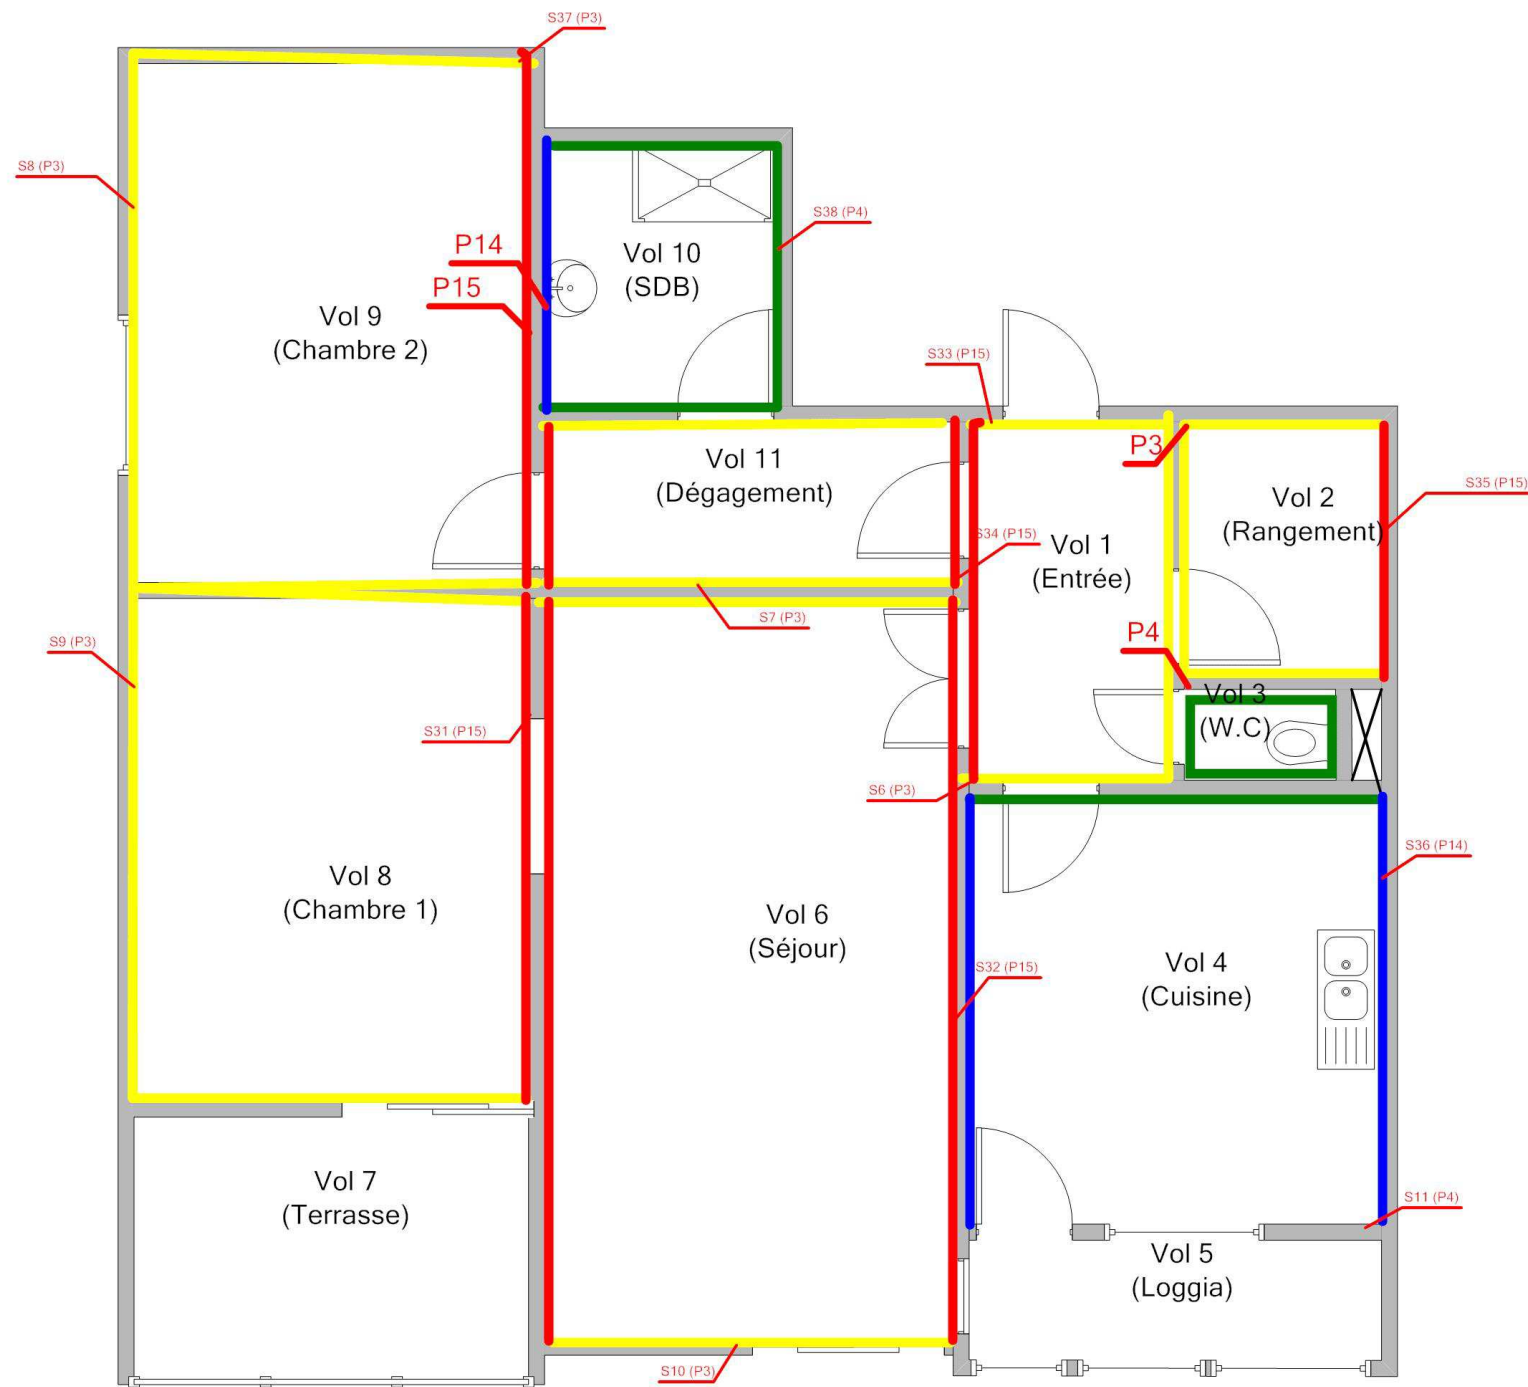
Techniciens intervenant
GARDENAT Ludovic

LGT 20 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002OY000287

Légende

	P14 : Enduit plâtre porteurs pièces humides
	P4 : Doublages placoplâtres pièces humides
	P15 : Enduit plâtre porteurs pièces sèches
	P3 : Doublages placoplâtres pièces sèches



Adresse du bien

32 ROUTE DE RENNES - RTE DE RENNES 1
53400 CRAON

Désignation

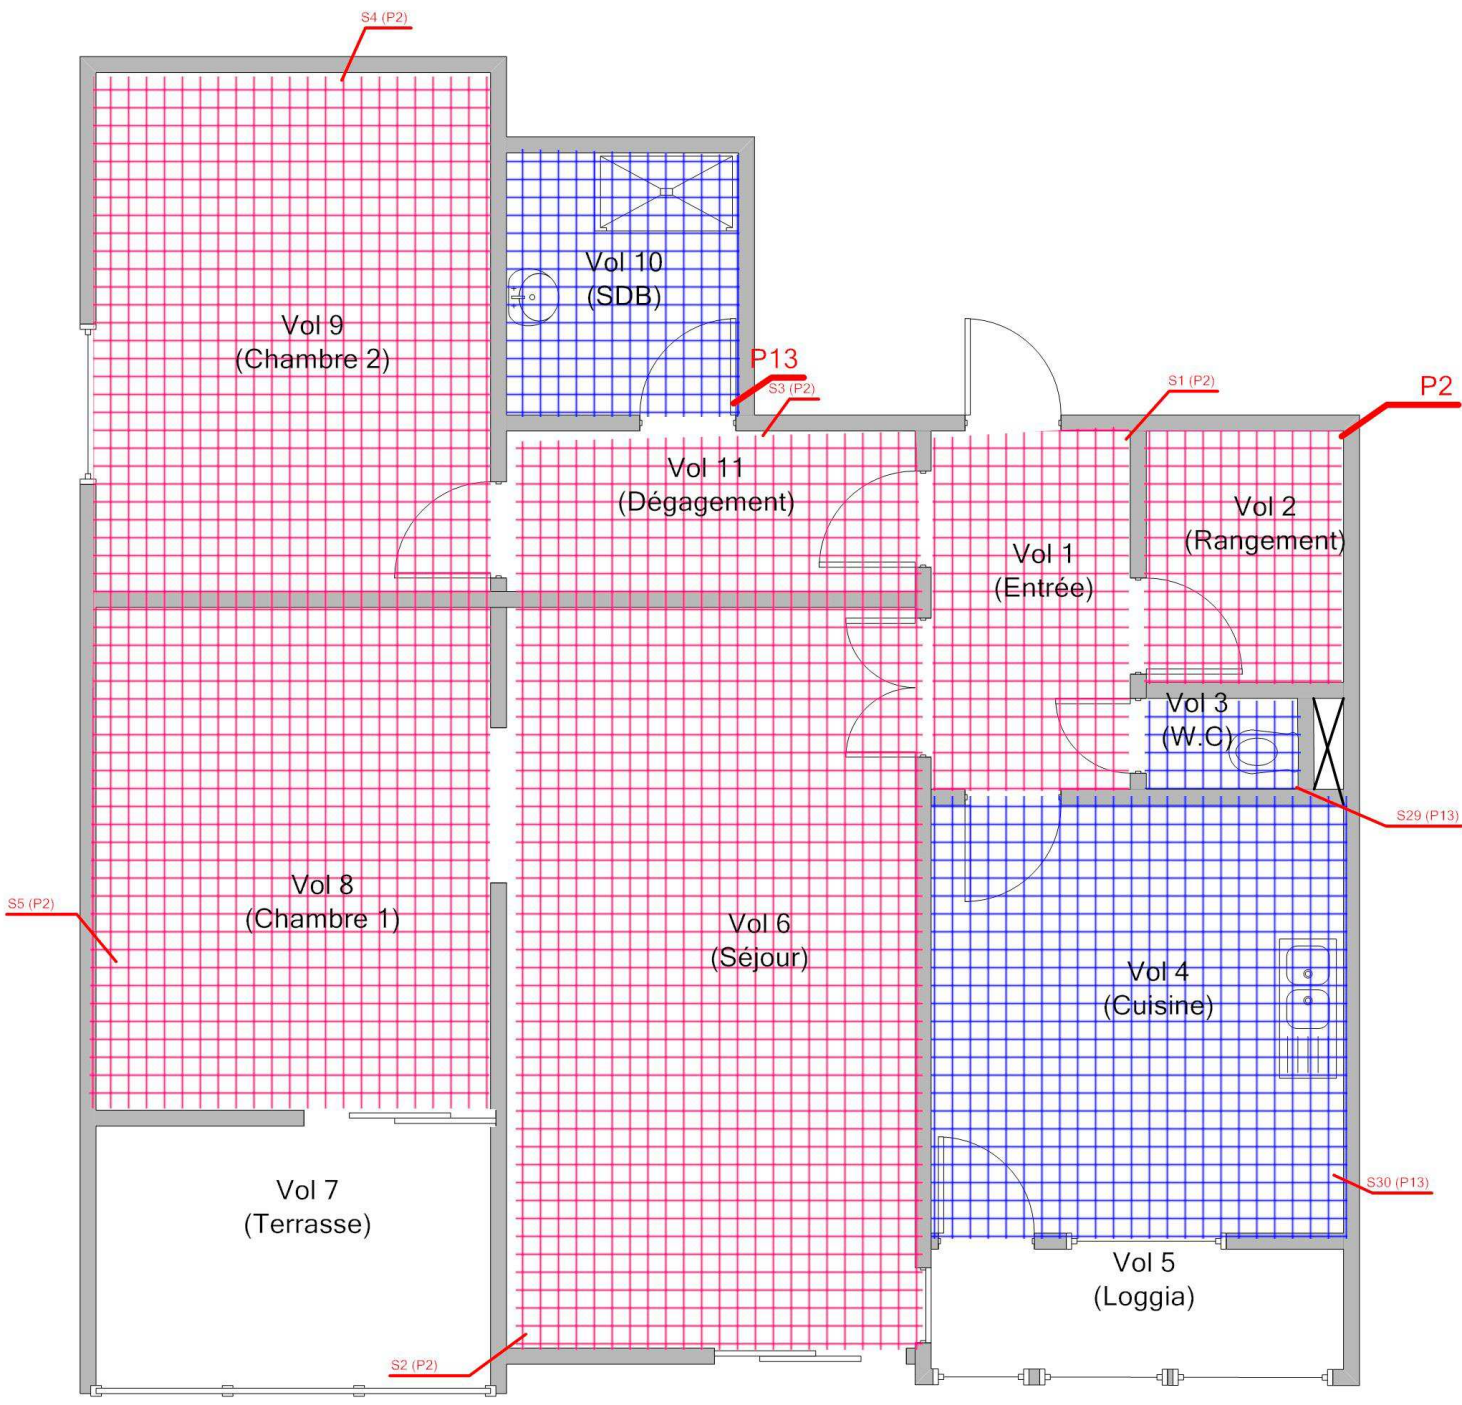

Appartement n° 20 de type 3 situé au RDC

Date intervention

08/12/2016

Technicien intervenant

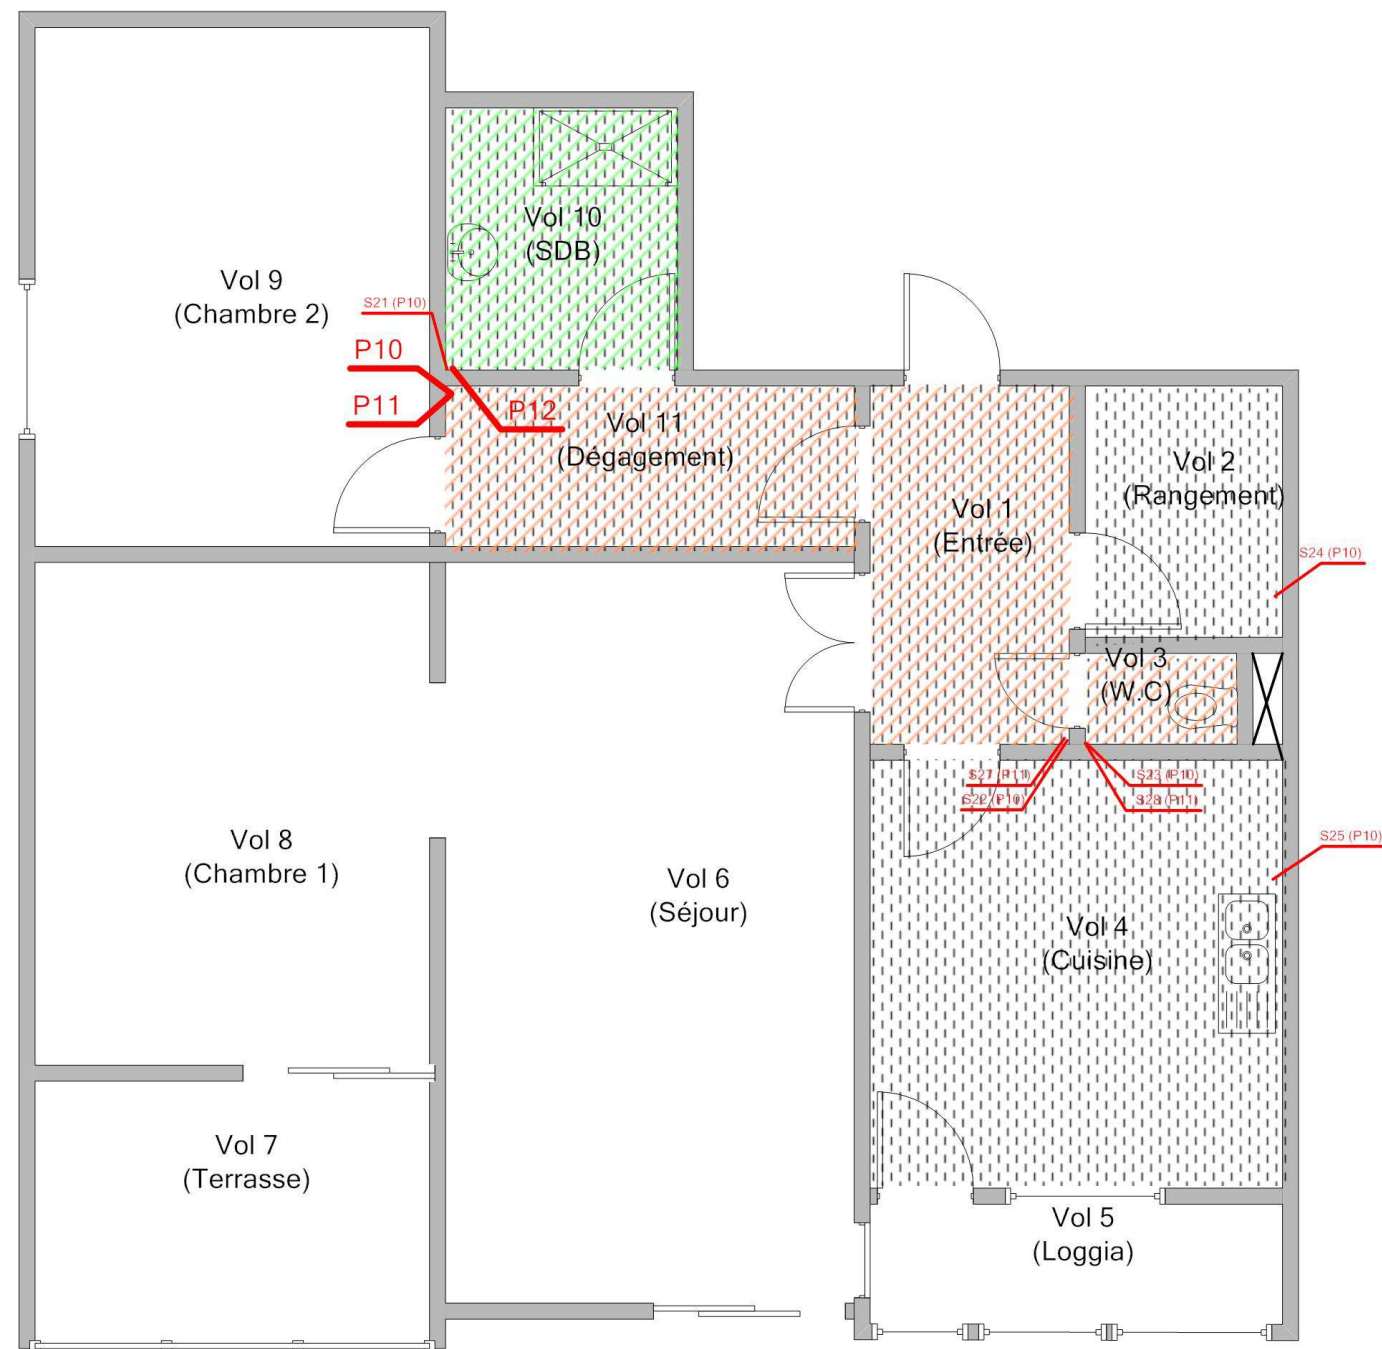
GARDENAT Ludovic

LGT 20 - MPCA PLAFOND ET FAUX-PLAFONDS				Référence: 002OY000287
				Légende
				 P2 : Enduit plâtre plafonds pièces sèches
				 P13 : Enduit plâtre plafonds pièces humides
Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
 32 ROUTE DE RENNES - RTE DE RENNES 1 53400 CRAON	Appartement n° 20 de type 3 situé au RDC	08/12/2016	GARDENAT Ludovic	

LGT 20 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002OY000287

Légende

[illegible]

Adresse du bien

32 ROUTE DE RENNES - RTE DE RENNES 1
53400 CRAON

Désignation

Appartement n° 20 de type 3 situé au RDC

	Date intervention
1	1997
2	1998
3	1999
4	2000
5	2001
6	2002
7	2003
8	2004
9	2005
10	2006
11	2007
12	2008
13	2009
14	2010
15	2011
16	2012
17	2013
18	2014
19	2015
20	2016
21	2017
22	2018
23	2019
24	2020
25	2021
26	2022
27	2023
28	2024
29	2025
30	2026
31	2027
32	2028
33	2029
34	2030
35	2031
36	2032
37	2033
38	2034
39	2035
40	2036
41	2037
42	2038
43	2039
44	2040
45	2041
46	2042
47	2043
48	2044
49	2045
50	2046
51	2047
52	2048
53	2049
54	2050
55	2051
56	2052
57	2053
58	2054
59	2055
60	2056
61	2057
62	2058
63	2059
64	2060
65	2061
66	2062
67	2063
68	2064
69	2065
70	2066
71	2067
72	2068
73	2069
74	2070
75	2071
76	2072
77	2073
78	2074
79	2075
80	2076
81	2077
82	2078
83	2079
84	2080
85	2081
86	2082
87	2083
88	2084
89	2085
90	2086
91	2087
92	2088
93	2089
94	2090
95	2091
96	2092
97	2093
98	2094
99	2095
100	2096
101	2097
102	2098
103	2099
104	2100
105	2101
106	2102
107	2103
108	2104
109	2105
110	2106
111	2107
112	2108
113	2109
114	2110
115	2111
116	2112
117	2113
118	2114
119	2115
120	2116
121	2117
122	2118
123	2119
124	2120
125	2121
126	2122
127	2123
128	2124
129	2125
130	2126
131	2127
132	2128
133	2129
134	2130
135	2131
136	2132
137	2133
138	2134
139	2135
140	2136
141	2137
142	2138
143	2139
144	2140
145	2141
146	2142
147	2143
148	2144
149	2145
150	2146
151	2147
152	2148
153	2149
154	2150
155	2151
156	2152
157	2153
158	2154
159	2155
160	2156
161</	

08/12/2016

Techniciens intervenant

GARDENAT Ludovic

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002OY000287 n°1 - 2 (P1)	LGT 20 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002OY000287 n°1 - 3 (P1)	LGT 20 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002OY000287 n°2 - 1 (P2)	LGT 20 - Vol 2 (Rangement)	Prélevement positif
002OY000287 n°2 - 2 (P2)	LGT 20 - Vol 2 (Rangement)	Prélevement positif
002OY000287 n°3 - 1 (P3)	LGT 20 - Vol 2 (Rangement)	Prélevement positif
002OY000287 n°3 - 2 (P3)	LGT 20 - Vol 2 (Rangement)	Prélevement positif
002OY000287 n°4 - 1 (P4)	LGT 20 - Vol 3 (W.C)	Prélevement positif
002OY000287 n°4 - 2 (P4)	LGT 20 - Vol 3 (W.C)	Prélevement positif
002OY000287 n°5 - 1 (P5)	LGT 20 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000287 n°5 - 2 (P5)	LGT 20 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000287 n°6 - 1 (P6)	LGT 20 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000287 n°6 - 2 (P6)	LGT 20 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000287 n°7 - 1 (P7)	LGT 20 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000287 n°7 - 2 (P7)	LGT 20 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
	LGT 20 - Vol 4 (Cuisine)	I1
S14 - 1 (A14)	LGT 20 - Vol 4 (Cuisine)	Absence : pas d'amiante par nature
	LGT 20 - Vol 5 (Loggia)	I2
002OY000287 n°8 - 1 (P8)	LGT 20 - Vol 8 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002OY000287 n°8 - 2 (P8)	LGT 20 - Vol 8 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002OY000287 n°9 - 1 (P9)	LGT 20 - Vol 8 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002OY000287 n°9 - 2 (P9)	LGT 20 - Vol 8 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002OY000287 n°10 - 1 (P10)	LGT 20 - Vol 11 (Dégagement)	Prélevement positif
002OY000287 n°10 - 2 (P10)	LGT 20 - Vol 11 (Dégagement)	Prélevement positif
002OY000287 n°11 - 1 (P11)	LGT 20 - Vol 11 (Dégagement)	Prélevement positif
002OY000287 n°11 - 2 (P11)	LGT 20 - Vol 11 (Dégagement)	Prélevement positif
002OY000287 n°12 - 1 (P12)	LGT 20 - Vol 10 (SDB)	Prélevement positif
002OY000287 n°12 - 2 (P12)	LGT 20 - Vol 10 (SDB)	Prélevement positif
002OY000287 n°13 - 1 (P13)	LGT 20 - Vol 10 (SDB)	Prélevement positif
002OY000287 n°13 - 2 (P13)	LGT 20 - Vol 10 (SDB)	Prélevement positif
002OY000287 n°14 - 1 (P14)	LGT 20 - Vol 10 (SDB)	Prélevement positif
002OY000287 n°14 - 2 (P14)	LGT 20 - Vol 10 (SDB)	Prélevement positif

Référence	Localisation	Action
002OY000287 n°15 - 1 (P15)	LGT 20 - Vol 9 (Chambre 2)	Prélevement positif
002OY000287 n°15 - 2 (P15)	LGT 20 - Vol 9 (Chambre 2)	Prélevement positif
	LGT 20 - Vol 9 (Chambre 2)	I3
	LGT 20 - Vol 8 (Chambre 1)	I4
	LGT 20 - Vol 8 (Chambre 1)	I4
	LGT 20 - Vol 8 (Chambre 1)	I4
	LGT 20 - Vol 8 (Chambre 1)	I4
	LGT 20 - Vol 8 (Chambre 1)	I4
	LGT 20 - Vol 8 (Chambre 1)	I4
	LGT 20 - Vol 8 (Chambre 1)	I4
002OY000287 n°16 - 1 (P16)	LGT 20 - Vol 5 (Loggia)	Prélevement négatif
002OY000287 n°16 - 2 (P16)	LGT 20 - Vol 5 (Loggia)	Prélevement négatif
002OY000287 n°17 - 1 (P17)	LGT 20 - Vol 5 (Loggia)	Prélevement négatif
002OY000287 n°17 - 2 (P17)	LGT 20 - Vol 5 (Loggia)	Prélevement négatif
002OY000287 n°18 - 1 (P18)	LGT 20 - Vol 5 (Loggia)	Prélevement négatif
002OY000287 n°18 - 2 (P18)	LGT 20 - Vol 5 (Loggia)	Prélevement négatif
	LGT 20 - Vol 6 (Séjour)	I5

002OY000287 n°1 - 2 (P1)



002OY000287 n°1 - 3 (P1)



002OY000287 n°2 - 1 (P2)



002OY000287 n°2 - 2 (P2)



002OY000287 n°3 - 1 (P3)



002OY000287 n°3 - 2 (P3)



002OY000287 n°4 - 1 (P4)



002OY000287 n°4 - 2 (P4)



002OY000287 n°5 - 1 (P5)



002OY000287 n°5 - 2 (P5)



002OY000287 n°6 - 1 (P6)



002OY000287 n°6 - 2 (P6)



002OY000287 n°7 - 1 (P7)



002OY000287 n°7 - 2 (P7)



I1 - 1



S14 - 1 (A14)



I2 - 1



002OY000287 n°8 - 1 (P8)



002OY000287 n°8 - 2 (P8)



002OY000287 n°9 - 1 (P9)



002OY000287 n°9 - 2 (P9)



002OY000287 n°10 - 1 (P10)



002OY000287 n°10 - 2 (P10)



002OY000287 n°11 - 1 (P11)



002OY000287 n°11 - 2 (P11)



002OY000287 n°12 - 1 (P12)



002OY000287 n°12 - 2 (P12)



002OY000287 n°13 - 1 (P13)



002OY000287 n°13 - 2 (P13)



002OY000287 n°14 - 1 (P14)



002OY000287 n°14 - 2 (P14)



002OY000287 n°15 - 1 (P15)



002OY000287 n°15 - 2 (P15)



I3 - 1



I4 - 1



I4 - 2



I4 - 3



I4 - 4



I4 - 5



I4 - 6



I4 - 7



002OY000287 n°16 - 1 (P16)



002OY000287 n°16 - 2 (P16)



002OY000287 n°17 - 1 (P17)



002OY000287 n°17 - 2 (P17)



002OY000287 n°18 - 1 (P18)



002OY000287 n°18 - 2 (P18)



I5 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Porte d'entrée	Matériau souple noir + mousse beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable - noir -	LGT 20 - Vol 1 (Entrée)	
P2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable - plafonds pièces sèches -	LGT 20 - Vol 2 (Rangement)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau beige + peinture non séparable - cloisons placoplatre pièces sèches -	LGT 20 - Vol 2 (Rangement)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peintures multiples non séparable + papier non séparable - cloisons placoplatre pièces humides -	LGT 20 - Vol 3 (W.C)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris hétérogène + sous couche de ragréage blanche non séparable - gris d'origine pièces humides -	LGT 20 - Vol 4 (Cuisine)	
P6	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige - carrés marron + colle grise -	LGT 20 - Vol 4 (Cuisine)	
P7	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige - beiges longue + colle grise -	LGT 20 - Vol 4 (Cuisine)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris hétérogène - gris d'origine pièces sèches -	LGT 20 - Vol 8 (Chambre 1)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène + peinture en faible quantité non séparable - résidus de colle jaune d'origine entre le ragréage d'origine et le récent -	LGT 20 - Vol 8 (Chambre 1)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris - bitumeuse noire d'origine -	LGT 20 - Vol 11 (Dégagement)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante beige + peinture en faible quantité non séparable + colle bitumineuse noire - rigide beiges -	LGT 20 - Vol 11 (Dégagement)	

P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante verte + peinture en faible quantité non séparable + colle polymère jaune - rigide vertes (revêtement d'origine) -	LGT 20 - Vol 10 (SDB)	
P13	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable - plafonds pièces humides -	LGT 20 - Vol 10 (SDB)	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable - porteur pièces humides -	LGT 20 - Vol 10 (SDB)	
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable - porteur pièces sèches -	LGT 20 - Vol 9 (Chambre 2)	
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple orange + colle polymère jaune - linoléum orange + colle jaune -	LGT 20 - Vol 5 (Loggia)	
P17	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit beige en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture - enduit goutté -	LGT 20 - Vol 5 (Loggia)	
P18	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable + papier non séparable - doublage placoplatre loggia -	LGT 20 - Vol 5 (Loggia)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-37320 EN DATE DU 23/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124783
Echantillon ITGA : IT071612-37320
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000287
Dossier client	_00201000020000100020_ 32 ROUTE DE RENNES - RTE DE RENNES 1 - 53400 CRAON Appartement n° 20 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002OY000287001 / Parois verticales intérieures et enduits / Porte d'entrée / Joint d'étanchéité / Vol 1 (Entrée)
Description ITGA	Matériau souple noir / Mousse beige / Colle polymère jaune en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple noir + mousse beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META le 22/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-37321 EN DATE DU 23/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124783
Echantillon ITGA : IT071612-37321
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000287
Dossier client	_00201000020000100020_ 32 ROUTE DE RENNES - RTE DE RENNES 1 - 53400 CRAON Appartement n° 20 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002OY000287002 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 2 (Rangement)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	META le 22/12/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-37322 EN DATE DU 23/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124783
Echantillon ITGA : IT071612-37322
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000287
Dossier client	_00201000020000100020_ 32 ROUTE DE RENNES - RTE DE RENNES 1 - 53400 CRAON Appartement n° 20 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002OY000287003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 2 (Rangement)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Matériau beige / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau beige + peinture non séparable	META le 22/12/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-37323 EN DATE DU 23/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124783
Echantillon ITGA : IT071612-37323
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000287
Dossier client	_00201000020000100020_ 32 ROUTE DE RENNES - RTE DE RENNES 1 - 53400 CRAON Appartement n° 20 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002OY000287004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 3 (W.C)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Peintures multiples / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peintures multiples non séparable + papier non séparable	META le 22/12/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-37324 EN DATE DU 23/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124783
Echantillon ITGA : IT071612-37324
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000287
Dossier client	_00201000020000100020_ 32 ROUTE DE RENNES - RTE DE RENNES 1 - 53400 CRAON Appartement n° 20 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002OY000287005 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréege / Vol 4 (Cuisine)
Description ITGA	Ragréege gris hétérogène / Sous couche de ragréege blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Ragréege gris hétérogène + sous couche de ragréege blanche non séparable	META le 22/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-37325 EN DATE DU 23/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124783
Echantillon ITGA : IT071612-37325
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000287
Dossier client	_00201000020000100020_ 32 ROUTE DE RENNES - RTE DE RENNES 1 - 53400 CRAON Appartement n° 20 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002OY000287006 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 4 (Cuisine)
Description ITGA	Colle beige / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige	META le 22/12/2016	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-37326 EN DATE DU 23/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124783
Echantillon ITGA : IT071612-37326
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000287
Dossier client	_00201000020000100020_ 32 ROUTE DE RENNES - RTE DE RENNES 1 - 53400 CRAON Appartement n° 20 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002OY000287007 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 4 (Cuisine)
Description ITGA	Colle beige / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige	META le 22/12/2016	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-37327 EN DATE DU 23/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124783
Echantillon ITGA : IT071612-37327
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000287
Dossier client	_00201000020000100020_ 32 ROUTE DE RENNES - RTE DE RENNES 1 - 53400 CRAON Appartement n° 20 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002OY000287008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragraéage / Vol 8 (Chambre 1)
Description ITGA	Ragraéage gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Ragraéage gris hétérogène	META le 22/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-37328 EN DATE DU 23/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124783
Echantillon ITGA : IT071612-37328
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000287
Dossier client	_00201000020000100020_ 32 ROUTE DE RENNES - RTE DE RENNES 1 - 53400 CRAON Appartement n° 20 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002OY000287009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 8 (Chambre 1)
Description ITGA	Colle polymère jaune avec couche en mousse / Ragréage gris / Matériau compact gris hétérogène / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	META le 22/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-37329 EN DATE DU 23/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124783
Echantillon ITGA : IT071612-37329
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000287
Dossier client	_00201000020000100020_ 32 ROUTE DE RENNES - RTE DE RENNES 1 - 53400 CRAON Appartement n° 20 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002OY000287010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 11 (Dégagement)
Description ITGA	Colle bitumineuse noire / Ragréage gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle bitumineuse noire + ragréage gris	META le 22/12/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-37330 EN DATE DU 23/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124783
Echantillon ITGA : IT071612-37330
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000287
Dossier client	_00201000020000100020_ 32 ROUTE DE RENNES - RTE DE RENNES 1 - 53400 CRAON Appartement n° 20 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002OY000287011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 11 (Dégagement)
Description ITGA	Dalle dure cassante beige / Peinture en faible quantité / Colle bitumineuse noire

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Dalle dure cassante beige + peinture en faible quantité non séparable + colle bitumineuse noire	META le 22/12/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-37331 EN DATE DU 23/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124783
Echantillon ITGA : IT071612-37331
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000287
Dossier client	_00201000020000100020_ 32 ROUTE DE RENNES - RTE DE RENNES 1 - 53400 CRAON Appartement n° 20 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002OY000287012 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 10 (SDB)
Description ITGA	Dalle dure cassante verte / Peinture en faible quantité / Colle polymère jaune

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Dalle dure cassante verte + peinture en faible quantité non séparable + colle polymère jaune	META le 22/12/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-37332 EN DATE DU 23/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124783
Echantillon ITGA : IT071612-37332
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000287
Dossier client	_00201000020000100020_ 32 ROUTE DE RENNES - RTE DE RENNES 1 - 53400 CRAON Appartement n° 20 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002OY000287013 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 10 (SDB)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	META le 22/12/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-37333 EN DATE DU 23/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124783
Echantillon ITGA : IT071612-37333
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000287
Dossier client	_00201000020000100020_ 32 ROUTE DE RENNES - RTE DE RENNES 1 - 53400 CRAON Appartement n° 20 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002OY000287014 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 10 (SDB)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META le 22/12/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-37334 EN DATE DU 23/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124783
Echantillon ITGA : IT071612-37334
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000287
Dossier client	_00201000020000100020_ 32 ROUTE DE RENNES - RTE DE RENNES 1 - 53400 CRAON Appartement n° 20 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002OY000287015 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 9 (Chambre 2)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META le 22/12/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-37335 EN DATE DU 23/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124783
Echantillon ITGA : IT071612-37335
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000287
Dossier client	_00201000020000100020_ 32 ROUTE DE RENNES - RTE DE RENNES 1 - 53400 CRAON Appartement n° 20 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002OY000287016 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 5 (Loggia)
Description ITGA	Revêtement souple orange / Colle polymère jaune

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement souple orange + colle polymère jaune	META le 22/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-37336 EN DATE DU 23/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124783
Echantillon ITGA : IT071612-37336
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000287
Dossier client	_00201000020000100020_ 32 ROUTE DE RENNES - RTE DE RENNES 1 - 53400 CRAON Appartement n° 20 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002OY000287017 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 5 (Loggia)
Description ITGA	Enduit beige en vrac / Matériau gris en faible quantité / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit beige en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture	META le 23/12/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-37337 EN DATE DU 23/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124783
Echantillon ITGA : IT071612-37337
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000287
Dossier client	_00201000020000100020_ 32 ROUTE DE RENNES - RTE DE RENNES 1 - 53400 CRAON Appartement n° 20 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002OY000287018 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 5 (Loggia)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Peinture / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable + papier non séparable	META le 22/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste