

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	1 RUE DR GUERIN BAT E - LA PERRINE
CP - Ville :	53700 VILLAINES LA JUHEL
Référence client :	_00203000060000100077_
Date du repérage :	04/04/2017
Désignation :	Appartement n° 77 de type 1BIS situé au RDC



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	1 RUE DR GUERIN BAT E - LA PERRINE 53700 VILLAINES LA JUHEL	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00203000060000100077_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 77 de type 1BIS situé au RDC		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David H.MERCIER (0 800 400 100) 04/04/2017	Nom : MORA Denis	Date du rapport : 21/04/2017 A Riorges, le 21/04/2017
<p>Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre</p> <p>Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015</p> 		 <p>Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)</p>	

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
Appartement n°77 - Vol 1 (Séjour) Appartement n°77 - Vol 3 (W.C) Appartement n°77 - Vol 5 (Dégagement)	Appartement n°77 - Vol 2 (Cuisine) Appartement n°77 - Vol 4 (SDB)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)H.MERCIER

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°77	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Dégagement)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°77	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Dégagement)	
Revêtement de sol	Appartement n°77	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Dégagement)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°77	Vol 2 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Appartement n°77	Vol 2 (Cuisine) - Vol 4 (SDB)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)



M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 1 (Séjour)		Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Cuisine)		Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils
Vol 4 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 2 (Cuisine)	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux	P6
Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noires	P16
Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noires	P16
Vol 5 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noires	P16

Q Réserves / Commentaires



Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les balcons considérer comme non visités.

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Appartement n°77 - Vol 6 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	Balcon pris en compte dans le diagnostic des façades du bâtiment

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°77	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P6	Réalisation d'un prélèvement		002HD001444 n°6 - 1	P6	Tampon bitumineux noir	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°77	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002HD001444 n°6 - 1	P6	Tampon bitumineux noir	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°77	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils
Appartement n°77	Vol 4 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°77	Vol 1 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P1	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage pièces sèches	002HD001444 n°1 - 1 - 002HD001444 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°77	Vol 5 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Cloison et doublage pièces sèches	002HD001444 n°1 - 1 - 002HD001444 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°77	Vol 2 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P7	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage pièces humides	002HD0014 44 n°7 - 1 - 002HD0014 44 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°77	Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Cloison et doublage pièces humides	002HD0014 44 n°7 - 1 - 002HD0014 44 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°77	Vol 2 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P8	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces humides	002HD0014 44 n°8 - 1 - 002HD0014 44 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°77	Vol 5 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P9	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces sèches	002HD0014 44 n°9 - 1 - 002HD0014 44 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°77	Vol 1 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Porteur pièces sèches	002HD0014 44 n°9 - 1 - 002HD0014 44 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°77	Vol 5 (Dégagement)	Menuiseries	Joint porte d'entrée	P10	Réalisation d'un prélèvement		002HD0014 44 n°10 - 1 - - 002HD0014 44 n°10 - 2	P10	Matériau souple noir + mousse marron + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°77	Vol 1 (Séjour)	Menuiseries		I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°77	Vol 2 (Cuisine)	Menuiseries		I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°77	Vol 1 (Séjour)	Menuiseries	Mastic vitrier dur beige	P17	Réalisation d'un prélèvement		002HD0014 44 n°17 - 1 - 002HD0014 44 n°17 - 2	P17	Matériau beige en vrac + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°77	Vol 1 (Séjour)	Plafonds	Enduit plâtre	P2	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces sèches	002HD0014 44 n°2 - 1 - 002HD0014 44 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°77	Vol 5 (Dégagement)	Plafonds	Enduit plâtre	S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Plafond pièces sèches	002HD0014 44 n°2 - 1 - 002HD0014 44 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°77	Vol 4 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre	P14	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces humides	002HD0014 44 n°14 - 1 - 002HD0014 44 n°14 - 2	P14	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°77	Vol 3 (W.C) - Vol 2 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre	S6 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	Plafond pièces humides	002HD0014 44 n°14 - 1 - 002HD0014 44 n°14 - 2	P14	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°77	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002HD0014 44 n°5 - 1 - 002HD0014 44 n°5 - 2	P5	Colle grise + peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°77	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence petits carreaux sdb)	P11	Réalisation d'un prélèvement		002HD0014 44 n°11 - 1 - 002HD0014 44 n°11 - 2	P11	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + joint cassant beige en faible quantité + peintures multiples non séparable + matériau souple blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°77	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence grands carreaux sdb)	P12	Réalisation d'un prélèvement		002HD0014 44 n°12 - 1 - 002HD0014 44 n°12 - 2	P12	Colle beige + peinture + matériau souple blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°77	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de plinthe plastique	P13	Réalisation d'un prélèvement		002HD0014 44 n°13 - 1 - 002HD0014 44 n°13 - 2	P13	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°77	Vol 1 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles jaune fibreuse de revêtement de sol d'origine avec ragréage	P3	Réalisation d'un prélèvement	Pièces sèches	002HD0014 44 n°3 - 1 - 002HD0014 44 n°3 - 2	P3	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage beige + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°77	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol d'origine avec ragréage	P4	Réalisation d'un prélèvement	Pièces humides	002HD0014 44 n°4 - 1 - 002HD0014 44 n°4 - 2	P4	Revêtement souple blanc + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°77	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Chape maigre d'origine	P15	Réalisation d'un prélèvement		002HD0014 44 n°15 - 1	P15	Matériau gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°77	Vol 5 (Dégagement) - Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Chape maigre d'origine	S8 - S9 - S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002HD0014 44 n°15 - 1	P15	Matériau gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°77	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noires	P16	Réalisation d'un prélèvement		002HD0014 44 n°16 - 1 - - 002HD0014 44 n°16 - 2	P16	Colle bitumineuse noire non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°77	Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noires	S12 (P16)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002HD0014 44 n°16 - 1 - - 002HD0014 44 n°16 - 2	P16	Colle bitumineuse noire non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°77	Vol 5 (Dégagement)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noires	S13 (P16)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002HD0014 44 n°16 - 1 - - 002HD0014 44 n°16 - 2	P16	Colle bitumineuse noire non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°77	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°77	Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°77	Vol 5 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°77	Vol 1 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°77	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°77	Appartement n°77 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°77	Appartement n°77 - Plan de prélèvements
	Appartement n°77	Appartement n°77 - MPCA Toutes catégories confondues
	Appartement n°77	Appartement n°77 - MPCA Revêtement de sol
	Appartement n°77	Appartement n°77 - MPCA Equipements divers et accessoires




APPARTEMENT N°77 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001444

Légende



Volume non visité

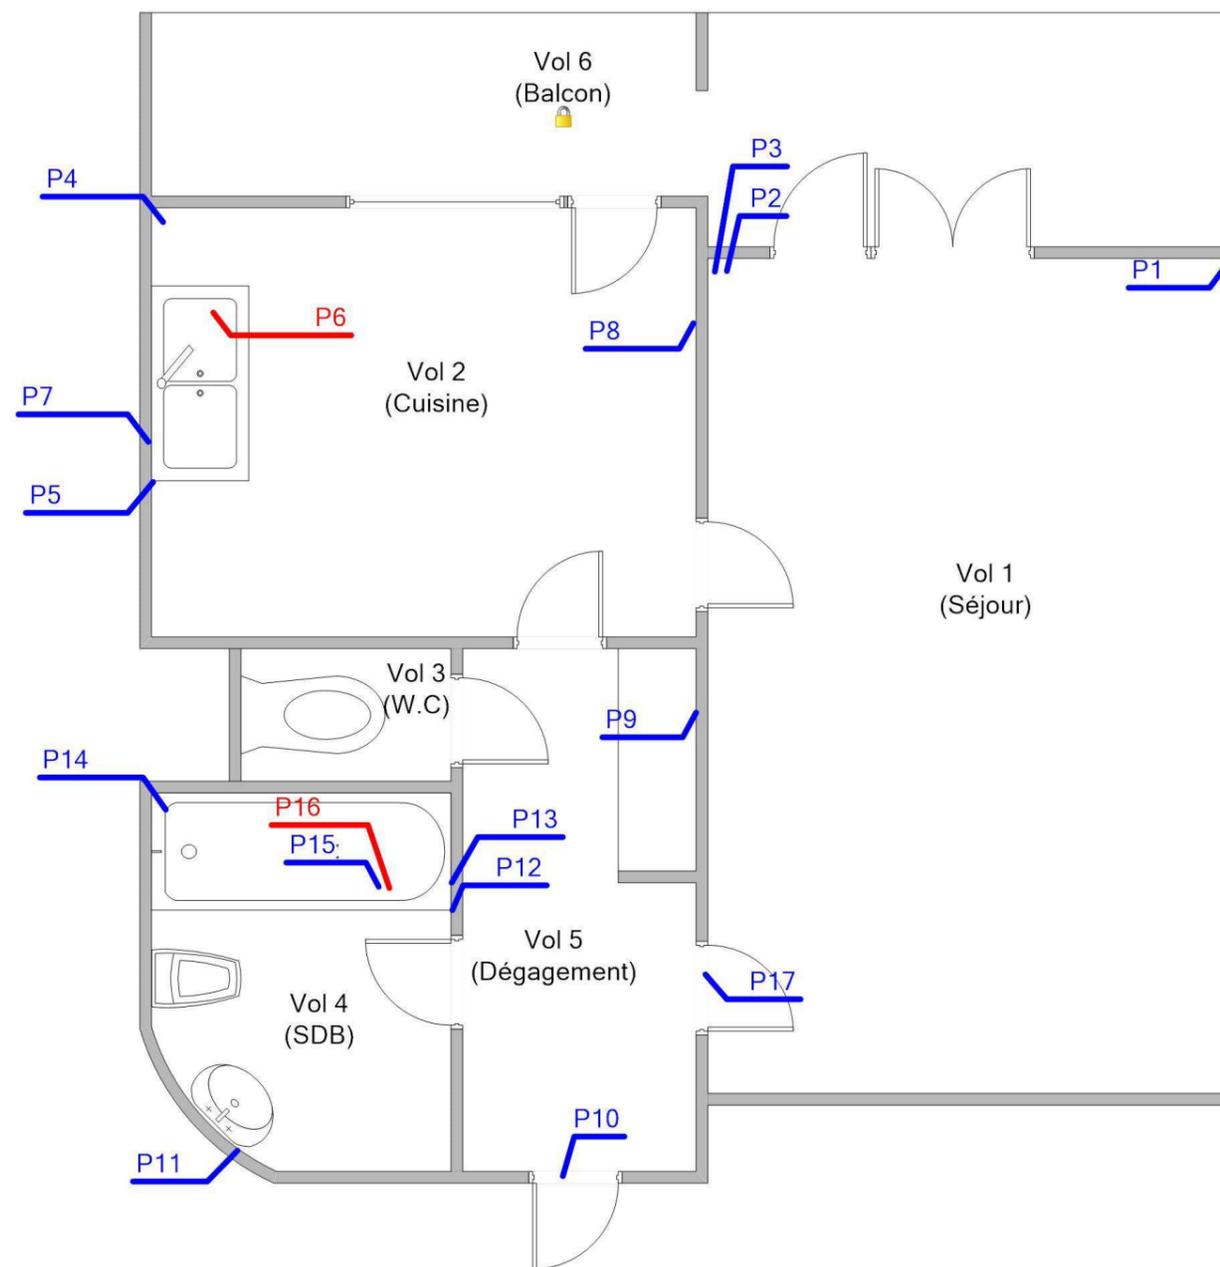

Adresse du bien
1 RUE DR GUERIN BAT E - LA PERRINE
53700 VILLAINES LA JUHEL


Désignation
Appartement n° 77 de type 1BIS situé au RDC

Date intervention
04/04/2017


Technicien intervenant
JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°77 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002HD001444

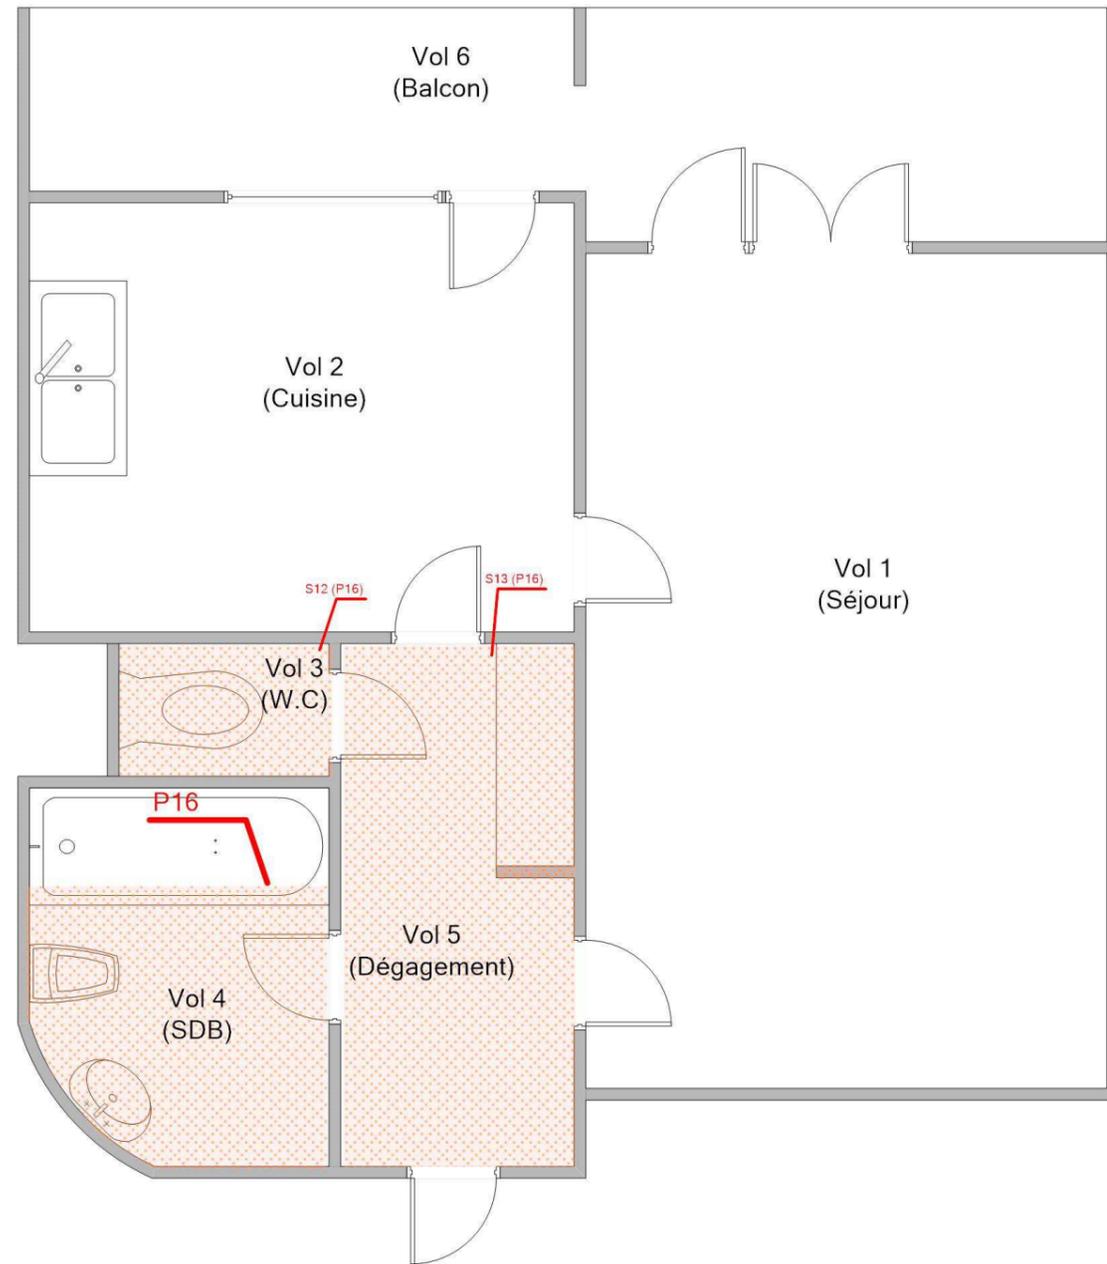

Légende

 P16 : Colle bitumeuses noires



Adresse du bien
1 RUE DR GUERIN BAT E - LA PERRINE
53700 VILLAINES LA JUHEL

Désignation
Appartement n° 77 de type 1BIS situé au RDC

Date intervention
04/04/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
	Appartement n°77 - Vol 1 (Séjour)	I1
	Appartement n°77 - Vol 2 (Cuisine)	I2
	Appartement n°77 - Vol 2 (Cuisine)	I3
002HD001444 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°77 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001444 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°77 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001444 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°77 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001444 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°77 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001444 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°77 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001444 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°77 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001444 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°77 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001444 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°77 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001444 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°77 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001444 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°77 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001444 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°77 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement positif
002HD001444 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°77 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001444 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°77 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001444 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°77 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001444 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°77 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001444 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°77 - Vol 5 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001444 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°77 - Vol 5 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001444 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°77 - Vol 5 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001444 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°77 - Vol 5 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001444 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°77 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001444 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°77 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001444 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°77 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001444 n°12 - 2 (P12)	Appartement n°77 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001444 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°77 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001444 n°13 - 2 (P13)	Appartement n°77 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001444 n°14 - 1 (P14)	Appartement n°77 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001444 n°14 - 2 (P14)	Appartement n°77 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001444 n°15 - 1 (P15)	Appartement n°77 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif



Référence	Localisation	Action
002HD001444 n°16 - 1 (P16)	Appartement n°77 - Vol 4 (SDB)	Prélevement positif
002HD001444 n°16 - 2 (P16)	Appartement n°77 - Vol 4 (SDB)	Prélevement positif
002HD001444 n°17 - 1 (P17)	Appartement n°77 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001444 n°17 - 2 (P17)	Appartement n°77 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif



I1 - 1



I2 - 1




I3 - 1



002HD001444 n°1 - 1 (P1)



002HD001444 n°1 - 2 (P1)

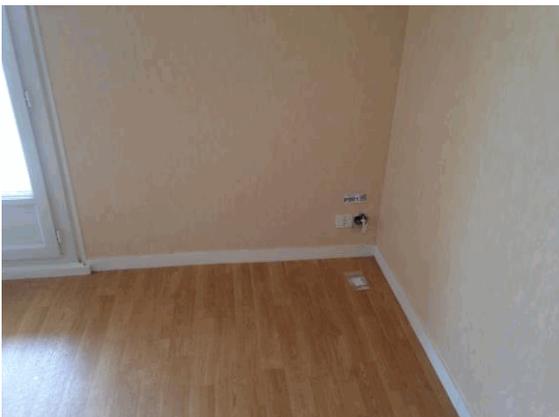

002HD001444 n°2 - 1 (P2)



002HD001444 n°2 - 2 (P2)



002HD001444 n°3 - 1 (P3)



002HD001444 n°3 - 2 (P3)



002HD001444 n°4 - 1 (P4)



002HD001444 n°4 - 2 (P4)



002HD001444 n°5 - 1 (P5)



002HD001444 n°5 - 2 (P5)



002HD001444 n°6 - 1 (P6)



002HD001444 n°7 - 1 (P7)



002HD001444 n°7 - 2 (P7)



002HD001444 n°8 - 1 (P8)



002HD001444 n°8 - 2 (P8)



002HD001444 n°9 - 1 (P9)



002HD001444 n°9 - 2 (P9)



002HD001444 n°10 - 1 (P10)



002HD001444 n°10 - 2 (P10)



002HD001444 n°11 - 1 (P11)



002HD001444 n°11 - 2 (P11)



002HD001444 n°12 - 1 (P12)



002HD001444 n°12 - 2 (P12)



002HD001444 n°13 - 1 (P13)




002HD001444 n°13 - 2 (P13)



002HD001444 n°14 - 1 (P14)



002HD001444 n°14 - 2 (P14)

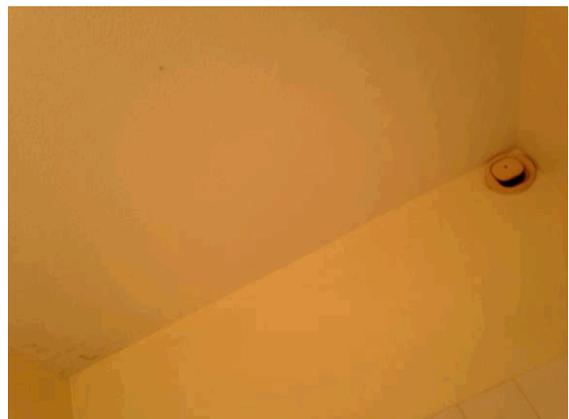

002HD001444 n°15 - 1 (P15)



002HD001444 n°16 - 1 (P16)



002HD001444 n°16 - 2 (P16)



002HD001444 n°17 - 1 (P17)



002HD001444 n°17 - 2 (P17)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - Cloison et doublage pièces sèches -	Appartement n°77 - Vol 1 (Séjour)	
P2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable - Plafond pièces sèches -	Appartement n°77 - Vol 1 (Séjour)	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage beige + peinture - Pièces sèches -	Appartement n°77 - Vol 1 (Séjour)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple blanc + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture non séparable - Pièces humides -	Appartement n°77 - Vol 2 (Cuisine)	
P5	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + peinture + carrelage - -	Appartement n°77 - Vol 2 (Cuisine)	
P6	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	Appartement n°77 - Vol 2 (Cuisine)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable - Cloison et doublage pièces humides -	Appartement n°77 - Vol 2 (Cuisine)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - Porteur pièces humides -	Appartement n°77 - Vol 2 (Cuisine)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - Porteur pièces sèches -	Appartement n°77 - Vol 5 (Dégagement)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir + mousse marron + peinture non séparable - -	Appartement n°77 - Vol 5 (Dégagement)	
P11	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + joint cassant beige en faible quantité + peintures multiples non séparable + matériau souple blanc non séparable - -	Appartement n°77 - Vol 4 (SDB)	
P12	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peinture + matériau souple blanc non séparable - -	Appartement n°77 - Vol 4 (SDB)	



P13	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige - -	Appartement n°77 - Vol 4 (SDB)	
P14	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture non séparable - Plafond pièces humides -	Appartement n°77 - Vol 4 (SDB)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris hétérogène - -	Appartement n°77 - Vol 4 (SDB)	
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène - -	Appartement n°77 - Vol 4 (SDB)	
P17	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau beige en vrac + peintures multiples - -	Appartement n°77 - Vol 1 (Séjour)	

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-31779 EN DATE DU 21/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. David JOUSSELIN
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36558
 Echantillon ITGA : IT071704-31779
 Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001444
Dossier client	_00203000060000100077_ 1 RUE DR GUERIN BAT E - LA PERRINE - 53700 VILLAINES LA JUHEL Appartement n° 77 de type 1BIS situé au RDC
Echantillon	002HD001444001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 1 (Séjour)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 20/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste





RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-31780 EN DATE DU 21/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36558
Echantillon ITGA : IT071704-31780
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001444
Dossier client	_00203000060000100077_ 1 RUE DR GUERIN BAT E - LA PERRINE - 53700 VILLAINES LA JUHEL Appartement n° 77 de type 1BIS situé au RDC
Echantillon	002HD001444002 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 1 (Séjour)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 20/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
 Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-31781 EN DATE DU 21/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. David JOUSSELIN
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36558
 Echantillon ITGA : IT071704-31781
 Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001444
Dossier client	_00203000060000100077_ 1 RUE DR GUERIN BAT E - LA PERRINE - 53700 VILLAINES LA JUHEL Appartement n° 77 de type 1BIS situé au RDC
Echantillon	002HD001444003 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaune fibreuse de revêtement de sol d'origine avec ragréage / Vol 1 (Séjour)
Description ITGA	Colle polymère jaune avec couche en mousse / Ragréage rose / Sous couche de ragréage beige / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage beige + peinture	META le 21/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-31782 EN DATE DU 21/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. David JOUSSELIN
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36558
 Echantillon ITGA : IT071704-31782
 Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001444
Dossier client	_00203000060000100077_ 1 RUE DR GUERIN BAT E - LA PERRINE - 53700 VILLAINES LA JUHEL Appartement n° 77 de type 1BIS situé au RDC
Echantillon	002HD001444004 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaune de revêtement de sol d'origine avec ragréage / Vol 2 (Cuisine)
Description ITGA	Revêtement souple blanc / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple blanc + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture non séparable	META le 20/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste





RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-31783 EN DATE DU 21/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36558
Echantillon ITGA : IT071704-31783
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001444
Dossier client	_00203000060000100077_ 1 RUE DR GUERIN BAT E - LA PERRINE - 53700 VILLAINES LA JUHEL Appartement n° 77 de type 1BIS situé au RDC
Echantillon	002HD001444005 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 2 (Cuisine)
Description ITGA	Colle grise / Peinture / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle grise + peinture + carrelage	META le 21/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-31784 EN DATE DU 21/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36558
Echantillon ITGA : IT071704-31784
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001444
Dossier client	_00203000060000100077_ 1 RUE DR GUERIN BAT E - LA PERRINE - 53700 VILLAINES LA JUHEL Appartement n° 77 de type 1BIS situé au RDC
Echantillon	002HD001444006 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 2 (Cuisine)
Description ITGA	Tampon bitumineux noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Tampon bitumineux noir	META le 21/04/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-31785 EN DATE DU 21/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. David JOUSSELIN
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36558
 Echantillon ITGA : IT071704-31785
 Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001444
Dossier client	_00203000060000100077_ 1 RUE DR GUERIN BAT E - LA PERRINE - 53700 VILLAINES LA JUHEL Appartement n° 77 de type 1BIS situé au RDC
Echantillon	002HD001444007 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 2 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux beige en vrac / Matériau gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 20/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste





RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-31786 EN DATE DU 21/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36558
Echantillon ITGA : IT071704-31786
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001444
Dossier client	_00203000060000100077_ 1 RUE DR GUERIN BAT E - LA PERRINE - 53700 VILLAINES LA JUHEL Appartement n° 77 de type 1BIS situé au RDC
Echantillon	002HD001444008 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 2 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 21/04/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-31787 EN DATE DU 21/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. David JOUSSELIN
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36558
 Echantillon ITGA : IT071704-31787
 Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001444
Dossier client	_00203000060000100077_ 1 RUE DR GUERIN BAT E - LA PERRINE - 53700 VILLAINES LA JUHEL Appartement n° 77 de type 1BIS situé au RDC
Echantillon	002HD001444009 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 5 (Dégagement)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 21/04/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste





RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-31788 EN DATE DU 21/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36558
Echantillon ITGA : IT071704-31788
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001444
Dossier client	_00203000060000100077_ 1 RUE DR GUERIN BAT E - LA PERRINE - 53700 VILLAINES LA JUHEL Appartement n° 77 de type 1BIS situé au RDC
Echantillon	002HD001444010 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint porte d'entrée / Vol 5 (Dégagement)
Description ITGA	Matériau souple noir / Mousse marron / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau souple noir + mousse marron + peinture non séparable	META le 20/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-31789 EN DATE DU 21/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. David JOUSSELIN
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36558
 Echantillon ITGA : IT071704-31789
 Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001444
Dossier client	_00203000060000100077_ 1 RUE DR GUERIN BAT E - LA PERRINE - 53700 VILLAINES LA JUHEL Appartement n° 77 de type 1BIS situé au RDC
Echantillon	002HD001444011 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence petits carreaux sdb) / Vol 4 (SDB)
Description ITGA	Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant beige en faible quantité / Peintures multiples / Matériau souple blanc / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + joint cassant beige en faible quantité + peintures multiples non séparable + matériau souple blanc non séparable	META le 21/04/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste





RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-31790 EN DATE DU 21/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36558
Echantillon ITGA : IT071704-31790
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001444
Dossier client	_00203000060000100077_ 1 RUE DR GUERIN BAT E - LA PERRINE - 53700 VILLAINES LA JUHEL Appartement n° 77 de type 1BIS situé au RDC
Echantillon	002HD001444012 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence grands carreaux sdb) / Vol 4 (SDB)
Description ITGA	Colle beige / Peinture / Matériau souple blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige + peinture + matériau souple blanc non séparable	META le 20/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-31791 EN DATE DU 21/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36558
Echantillon ITGA : IT071704-31791
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001444
Dossier client	_00203000060000100077_ 1 RUE DR GUERIN BAT E - LA PERRINE - 53700 VILLAINES LA JUHEL Appartement n° 77 de type 1BIS situé au RDC
Echantillon	002HD001444013 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe plastique / Vol 4 (SDB)
Description ITGA	Colle beige / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige	META le 20/04/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-31792 EN DATE DU 21/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. David JOUSSELIN
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36558
 Echantillon ITGA : IT071704-31792
 Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001444
Dossier client	_00203000060000100077_ 1 RUE DR GUERIN BAT E - LA PERRINE - 53700 VILLAINES LA JUHEL Appartement n° 77 de type 1BIS situé au RDC
Echantillon	002HD001444014 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 4 (SDB)
Description ITGA	Enduit plâtreux beige en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 20/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste





RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-31793 EN DATE DU 21/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36558
Echantillon ITGA : IT071704-31793
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001444
Dossier client	_00203000060000100077_ 1 RUE DR GUERIN BAT E - LA PERRINE - 53700 VILLAINES LA JUHEL Appartement n° 77 de type 1BIS situé au RDC
Echantillon	002HD001444015 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre d'origine / Vol 4 (SDB)
Description ITGA	Matériau gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau gris hétérogène	META le 20/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-31794 EN DATE DU 21/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. David JOUSSELIN
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36558
 Echantillon ITGA : IT071704-31794
 Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001444
Dossier client	_00203000060000100077_ 1 RUE DR GUERIN BAT E - LA PERRINE - 53700 VILLAINES LA JUHEL Appartement n° 77 de type 1BIS situé au RDC
Echantillon	002HD001444016 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colle bitumeuses noires / Vol 4 (SDB)
Description ITGA	Colle bitumineuse noire / Colle polymère jaune / Ragréage gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle bitumineuse noire non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène	META le 20/04/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste





RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-31795 EN DATE DU 21/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36558
Echantillon ITGA : IT071704-31795
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001444
Dossier client	_00203000060000100077_ 1 RUE DR GUERIN BAT E - LA PERRINE - 53700 VILLAINES LA JUHEL Appartement n° 77 de type 1BIS situé au RDC
Echantillon	002HD001444017 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier dur beige / Vol 1 (Séjour)
Description ITGA	Matériau beige en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau beige en vrac + peintures multiples	META le 21/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste