

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

| | |
|--------------------|---|
| Adresse : | 1 RUE DR GUERIN BAT E - LA PERRINE |
| CP - Ville : | 53700 VILLAINES LA JUHEL |
| Référence client : | _00203000060000100081_ |
| Date du repérage : | 14/06/2016 |
| Désignation : | Appartement n° 81 de type 2 situé au 02 ème étage |



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

| Rapport | Annexes |
|--|--|
| <p>- Renseignements administratifs</p> <p>A - Désignation de l'immeuble</p> <p>B - Propriétaire / Donneur d'ordre</p> <p>C - Opérateur de repérage</p> <p>D - Personne autorisant l'émission du rapport</p> <p>E - Pièces visitées</p> <p>- Etude Préalable</p> <p>F - Descriptif des travaux envisagés</p> <p>G - Périmètre du bâtiment concerné</p> <p>H - Objectif de la mission</p> <p>I - Document(s) mis à disposition</p> <p>J - Périmètre et programme de repérage</p> <p>K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements</p> <p>L - Adjonction(s) ou exclusion(s)</p> <p>M - Conditions existantes</p> <p>Conditions de repérage</p> <p>N - Modalités de repérage</p> <p>O - Moyens d'investigation</p> <p>Conclusions</p> <p>P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage</p> <p>Q - Réserves / Commentaires</p> <p>R - Locaux ou partie de locaux non visités</p> <p>Grille de résultats du repérage</p> | <p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p> |

Renseignements administratifs

| A | Designation de l'immeuble | B | Propriétaire / Donneur d'ordre |
|------------------------|---|--|--|
| Adresse : | 1 RUE DR GUERIN BAT E - LA PERRINE 53700 VILLAINES LA JUHEL | <u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT | <u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT |
| Référence client : | _00203000060000100081_ | <u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9 | <u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9 |
| Désignation : | Appartement n° 81 de type 2 situé au 02 ème étage | | |
| Date de construction : | | | |



| C | Opérateur de repérage | D | Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020 |
|---|---------------------------------|--|---|
| Compagnie & Siret : | AC Environnement (N° 441355914) | Nom : | MORA Denis |
| Nom : | PALLUEL Matthieu | Date du rapport : | 01/07/2016 |
| Accompagnateur : | Néant (Néant) | A Riorges, le 01/07/2016 | |
| Date de repérage : | 14/06/2016 |  | |
| Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre | | Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018) | |
| Numéro attestation : | CPDI 3879 V2 |  | |
| Délivré le : | 28/04/2016 | | |

| E | Pièces visitées |
|---|---|
| Liste des locaux visités : | |
| LGT81 - Vol 1 (Entrée) LGT81 - Vol 3 (Séjour) LGT81 - Vol 5 (Cuisine) LGT81 - Vol 7 (Débarras) | LGT81 - Vol 2 (SDB) LGT81 - Vol 4 (Chambre) LGT81 - Vol 6 (W.C) |



Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

| Categorie | Plan | Volume | Localisation |
|--|-------|---|--------------|
| Parois verticales intérieures et enduits | LGT81 | Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Chambre) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (W.C) - Vol 7 (Débarras) | |
| Plafond et faux-plafonds | LGT81 | Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Chambre) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (W.C) - Vol 7 (Débarras) | |
| Revêtement de sol | LGT81 | Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Chambre) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (W.C) - Vol 7 (Débarras) | |
| Revêtement de mur | LGT81 | Vol 2 (SDB) - Vol 5 (Cuisine) | |

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Sans Objet

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Sans Objet

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Sans Objet

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

| Localisation | Matériau | Justification |
|-----------------|---------------------------------|--|
| Vol 3 (Séjour) | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |
| Vol 4 (Chambre) | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |
| Vol 5 (Cuisine) | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |
| Vol 3 (Séjour) | Lés plastiques avec sous-couche | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Vol 5 (Cuisine) | Lés plastiques avec sous-couche | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Vol 1 (Entrée) | Lés plastiques avec sous-couche | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Vol 6 (W.C) | Lés plastiques avec sous-couche | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Vol 4 (Chambre) | Lés plastiques avec sous-couche | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

| Localisation | Catégorie | Composant | Partie de composant | Sur avis / réf pré. |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| Vol 7 (Débarras) | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Colles de revêtement de sol | P3 |
| Vol 6 (W.C) | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Colles de revêtement de sol | P3 |
| Vol 1 (Entrée) | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Colles de revêtement de sol | P3 |
| Vol 5 (Cuisine) | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Colles de revêtement de sol | P3 |
| Vol 2 (SDB) | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Colles de revêtement de sol | P3 |
| Vol 7 (Débarras) | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Dalles plastiques | P4 |
| Vol 2 (SDB) | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Dalles plastiques | P9 |

Q Réserves / Commentaires



Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les balcons considérer comme non visités.

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

| Localisation / Désignation | Justification | Remarque |
|----------------------------|---------------|------------|
| Sans objet | Sans objet | Sans objet |

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-------|---|------------------|--------------------|------------------------------|---|---|--|-------------|--|----------|---------------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| LGT81 | Vol 1 (Entrée) | Menuiseries | Joint d'étanchéité | P1 | Réalisation d'un prélèvement | Ensemble des joints de la porte d'entrée | 002LQ0000 91 n°1 - 1 | P1 | Joint Souple Noir / Peinture Effritable Blanc / Mousse Souple Marron | Négatif | Négatif sur analyse |
| LGT81 | Vol 7 (Débarras) | Murs et cloisons | Enduit plâtre | P6 | Réalisation d'un prélèvement | porteur pièces sèches | 002LQ0000 91 n°6 - 1 - 002LQ0000 91 n°6 - 2 | P6 | Peinture Effritable Blanc / Enduit Effritable Blanc | Négatif | Négatif sur analyse |
| LGT81 | Vol 1 (Entrée) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Chambre) | Murs et cloisons | Enduit plâtre | S11 - S12 - S13 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6 | porteur pièces sèches | 002LQ0000 91 n°6 - 1 - 002LQ0000 91 n°6 - 2 | P6 | Peinture Effritable Blanc / Enduit Effritable Blanc | Négatif | Négatif sur analyse |
| LGT81 | Vol 6 (W.C) | Murs et cloisons | Enduit plâtre | P11 | Réalisation d'un prélèvement | cloison / doublage briques pièces humides | 002LQ0000 91 n°11 - 1 - 002LQ0000 91 n°11 - 2 | P11 | Peinture Effritable Beige / Enduit Effritable Blanc | Négatif | Négatif sur analyse |
| LGT81 | Vol 5 (Cuisine) - Vol 2 (SDB) | Murs et cloisons | Enduit plâtre | S18 - S19 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11 | cloison / doublage briques pièces humides | 002LQ0000 91 n°11 - 1 - 002LQ0000 91 n°11 - 2 | P11 | Peinture Effritable Beige / Enduit Effritable Blanc | Négatif | Négatif sur analyse |
| LGT81 | Vol 5 (Cuisine) | Murs et cloisons | Enduit plâtre | P12 | Réalisation d'un prélèvement | porteur pièces humides | 002LQ0000 91 n°12 - 1 - 002LQ0000 91 n°12 - 2 | P12 | Enduit Effritable Blanc | Négatif | Négatif sur analyse |
| LGT81 | Vol 5 (Cuisine) - Vol 2 (SDB) | Murs et cloisons | Enduit plâtre | P12 - S20 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12 | porteur pièces humides | 002LQ0000 91 n°12 - 1 - 002LQ0000 91 n°12 - 2 | P12 | Enduit Effritable Blanc | Négatif | Négatif sur analyse |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-------|--|------------------|------------------|------------------------------|---|--|---|-------------|---|----------|--|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| LGT81 | Vol 4 (Chambre) | Murs et cloisons | Enduit plâtre | P13 | Réalisation d'un prélèvement | cloison / doublage briques pièces sèches | 002LQ0000 91 n°13 - 1 - 002LQ0000 91 n°13 - 2 | P13 | Enduit Effritable Blanc / Papier Souple Fibreux Beige | Négatif | Négatif sur analyse |
| LGT81 | Vol 3 (Séjour) - Vol 1 (Entrée) - Vol 7 (Débarras) | Murs et cloisons | Enduit plâtre | S21 - S22 - S23 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13 | cloison / doublage briques pièces sèches | 002LQ0000 91 n°13 - 1 - 002LQ0000 91 n°13 - 2 | P13 | Enduit Effritable Blanc / Papier Souple Fibreux Beige | Négatif | Négatif sur analyse |
| LGT81 | Vol 3 (Séjour) | Menuiseries | | I1 | | | I1 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |
| LGT81 | Vol 4 (Chambre) | Menuiseries | | I1 | | | I1 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |
| LGT81 | Vol 5 (Cuisine) | Menuiseries | | I1 | | | I1 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds



| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-------|---|-----------|------------------|------------------------------|---|-------------------------------|--|-------------|---|----------|---------------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| LGT81 | Vol 7 (Débarras) | Plafonds | Enduit plâtre | P5 | Réalisation d'un prélèvement | aspect projeté pièces sèches | 002LQ0000 91 n°5 - 1 - 002LQ0000 91 n°5 - 2 | P5 | Peinture Effritable Blanc / Enduit Effritable Blanc | Négatif | Négatif sur analyse |
| LGT81 | Vol 1 (Entrée) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Chambre) | Plafonds | Enduit plâtre | S8 - S9 - S10 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5 | aspect projeté pièces sèches | 002LQ0000 91 n°5 - 1 - 002LQ0000 91 n°5 - 2 | P5 | Peinture Effritable Blanc / Enduit Effritable Blanc | Négatif | Négatif sur analyse |
| LGT81 | Vol 2 (SDB) | Plafonds | Enduit plâtre | P10 | Réalisation d'un prélèvement | aspect projeté pièces humides | 002LQ0000 91 n°10 - 1 - 002LQ0000 91 n°10 - 2 | P10 | Peinture Effritable Blanc / Enduit Effritable Beige | Négatif | Négatif sur analyse |
| LGT81 | Vol 6 (W.C) - Vol 5 (Cuisine) | Plafonds | Enduit plâtre | S16 - S17 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10 | aspect projeté pièces humides | 002LQ0000 91 n°10 - 1 - 002LQ0000 91 n°10 - 2 | P10 | Peinture Effritable Blanc / Enduit Effritable Beige | Négatif | Négatif sur analyse |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-------|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|--|-----------------|--|-------------|---|----------|---------------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| LGT81 | Vol 2 (SDB) | Revêtement de mur | Colles de carrelages (faïences) | P7 | Réalisation d'un prélèvement | faïence blanche | 002LQ0000 91 n°7 - 1 - 002LQ0000 91 n°7 - 2 | P7 | Colle Effritable Beige | Négatif | Négatif sur analyse |
| LGT81 | Vol 2 (SDB) | Revêtement de mur | Colles de carrelages (faïences) | P7 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7 | faïence blanche | 002LQ0000 91 n°7 - 1 - 002LQ0000 91 n°7 - 2 | P7 | Colle Effritable Beige | Négatif | Négatif sur analyse |
| LGT81 | Vol 5 (Cuisine) | Revêtement de mur | Colles de carrelages (faïences) | P14 | Réalisation d'un prélèvement | faïence blanche | 002LQ0000 91 n°14 - 1 - 002LQ0000 91 n°14 - 2 | P14 | Colle Effritable Beige / Matériau Effritable Gris | Négatif | Négatif sur analyse |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol



| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-------|---|-------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--------------------------|--|-------------|--|----------|----------------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| LGT81 | Vol 7 (Débarras) | Revêtement de sol | Chappe maigre (base ciment) | P2 | Réalisation d'un prélèvement | Pièces sèches | 002LQ0000 91 n°2 - 1 - 002LQ0000 91 n°2 - 2 | P2 | Ciment Effritable Gris | Négatif | Négatif sur analyse |
| LGT81 | Vol 1 (Entrée) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Chambre) | Revêtement de sol | Chappe maigre (base ciment) | S1 - S2 - S3 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2 | Pièces sèches | 002LQ0000 91 n°2 - 1 - 002LQ0000 91 n°2 - 2 | P2 | Ciment Effritable Gris | Négatif | Négatif sur analyse |
| LGT81 | Vol 7 (Débarras) | Revêtement de sol | Colles de revêtement de sol | P3 | Réalisation d'un prélèvement | colle noire | 002LQ0000 91 n°3 - 1 - 002LQ0000 91 n°3 - 2 | P3 | Colle Bitumineux Noir / Matériau Effritable Marron / Matériau Effritable Blanc | Positif | Présence sur analyse |
| LGT81 | Vol 6 (W.C) | Revêtement de sol | Colles de revêtement de sol | S4 (P3) | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3 | colle noire | 002LQ0000 91 n°3 - 1 - 002LQ0000 91 n°3 - 2 | P3 | Colle Bitumineux Noir / Matériau Effritable Marron / Matériau Effritable Blanc | Positif | Présence sur analyse |
| LGT81 | Vol 1 (Entrée) | Revêtement de sol | Colles de revêtement de sol | S5 (P3) | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3 | colle noire | 002LQ0000 91 n°3 - 1 - 002LQ0000 91 n°3 - 2 | P3 | Colle Bitumineux Noir / Matériau Effritable Marron / Matériau Effritable Blanc | Positif | Présence sur analyse |
| LGT81 | Vol 5 (Cuisine) | Revêtement de sol | Colles de revêtement de sol | S6 (P3) | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3 | colle noire | 002LQ0000 91 n°3 - 1 - 002LQ0000 91 n°3 - 2 | P3 | Colle Bitumineux Noir / Matériau Effritable Marron / Matériau Effritable Blanc | Positif | Présence sur analyse |
| LGT81 | Vol 2 (SDB) | Revêtement de sol | Colles de revêtement de sol | S7 (P3) | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3 | colle noire | 002LQ0000 91 n°3 - 1 - 002LQ0000 91 n°3 - 2 | P3 | Colle Bitumineux Noir / Matériau Effritable Marron / Matériau Effritable Blanc | Positif | Présence sur analyse |
| LGT81 | Vol 7 (Débarras) | Revêtement de sol | Dalles plastiques | P4 | Réalisation d'un prélèvement | dalles plastiques noires | 002LQ0000 91 n°4 - 1 - 002LQ0000 91 n°4 - 2 | P4 | Revêtement Bitumineux Noir | Positif | Présence sur analyse |
| LGT81 | Vol 2 (SDB) | Revêtement de sol | Chappe maigre (base ciment) | P8 | Réalisation d'un prélèvement | pièces humides | 002LQ0000 91 n°8 - 1 - 002LQ0000 91 n°8 - 2 | P8 | Ciment Effritable Gris | Négatif | Négatif sur analyse |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|--------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|--|----------------------|--|-------------|----------------------------|----------------|--|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| LGT81 | Vol 6 (W.C) - Vol 5 (Cuisine) | Revêtement de sol | Chappe maigre (base ciment) | S14 - S15 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8 | pièces humides | 002LQ0000 91 n°8 - 1 - 002LQ0000 91 n°8 - 2 | P8 | Ciment Effritable Gris | Négatif | Négatif sur analyse |
| LGT81 | Vol 2 (SDB) | Revêtement de sol | Dalles plastiques | P9 | Réalisation d'un prélèvement | dalles bleues | 002LQ0000 91 n°9 - 1 - 002LQ0000 91 n°9 - 2 | P9 | Revêtement Dur Bleu | Positif | Présence sur analyse |
| LGT81 | Vol 3 (Séjour) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche | I2 | | | I2 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| LGT81 | Vol 5 (Cuisine) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche | I2 | | | I2 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| LGT81 | Vol 1 (Entrée) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche | I2 | | | I2 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-------|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|--|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| LGT81 | Vol 6 (W.C) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche | I2 | | | I2 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| LGT81 | Vol 4 (Chambre) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche | I2 | | | I2 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

| Ref. | Plans | Titre du plan |
|--|-------|---|
|  LGT81 | | LGT81 - Plan de repérage - Actions menées |
|  LGT81 | | LGT81 - Plan de prélèvements |
|  LGT81 | | LGT81 - MPCA Revêtement de sol |



LGT81 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002LQ000091

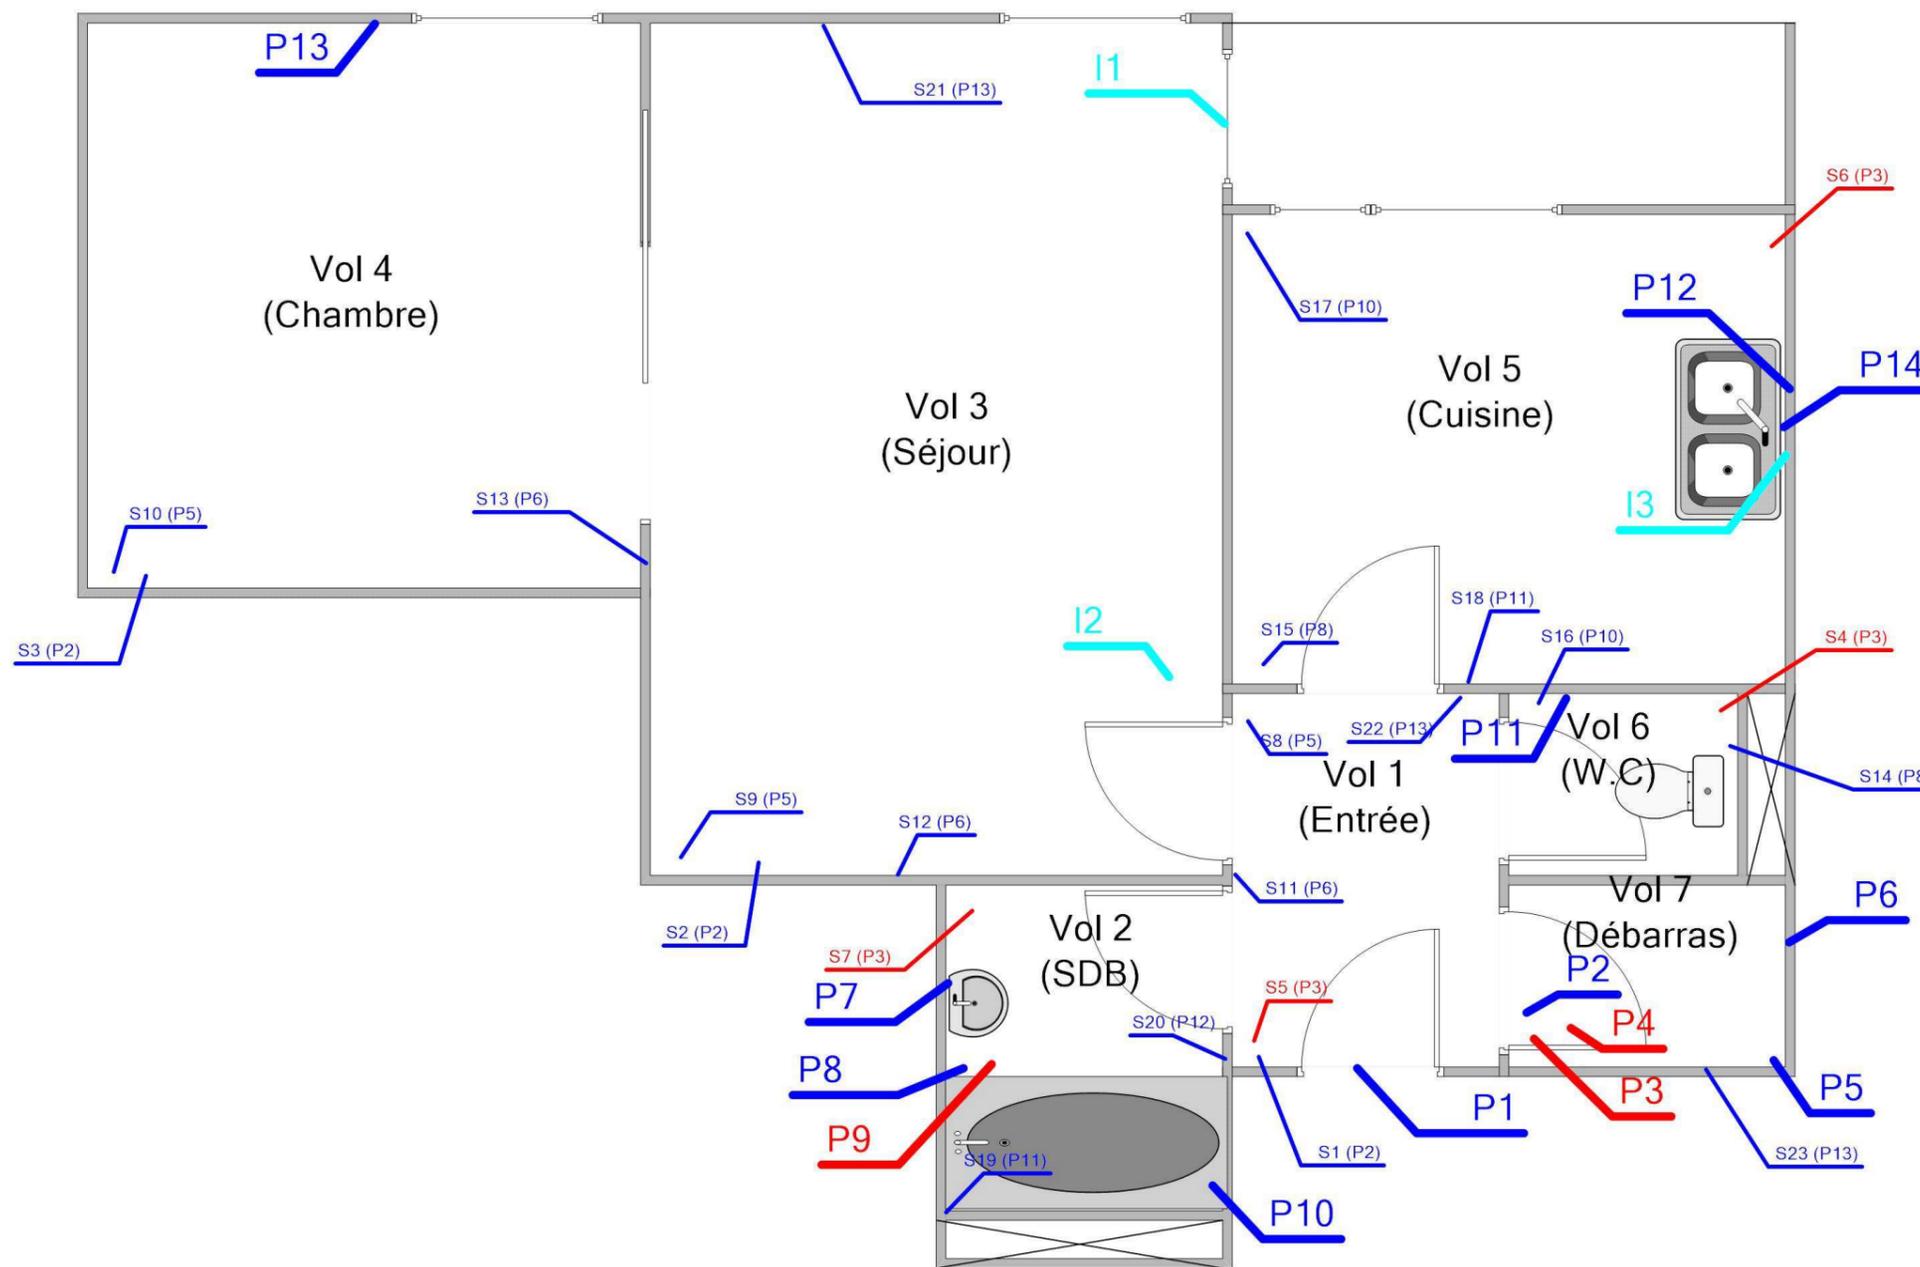

Légende

| | |
|--|--|
| | Localisation d'un prélèvement positif |
| | Localisation d'un prélèvement |
| | Localisation d'une impossibilité technique |
| | Localisation d'un sondage négatif |
| | Localisation d'un sondage positif |



Adresse du bien
1 RUE DR GUERIN BAT E - LA PERRINE
53700 VILLAINES LA JUHEL

Désignation
Appartement n° 81 de type 2 situé au 02 ème étage

Date intervention
14/06/2016

Technicien intervenant
PALLUEL Matthieu

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

| Référence | Localisation | Action |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 002LQ000091 n°1 - 1 (P1) | LGT81 - Vol 1 (Entrée) | Prélevement négatif |
| 002LQ000091 n°2 - 1 (P2) | LGT81 - Vol 7 (Débarras) | Prélevement négatif |
| 002LQ000091 n°2 - 2 (P2) | LGT81 - Vol 7 (Débarras) | Prélevement négatif |
| 002LQ000091 n°3 - 1 (P3) | LGT81 - Vol 7 (Débarras) | Prélevement positif |
| 002LQ000091 n°3 - 2 (P3) | LGT81 - Vol 7 (Débarras) | Prélevement positif |
| 002LQ000091 n°4 - 1 (P4) | LGT81 - Vol 7 (Débarras) | Prélevement positif |
| 002LQ000091 n°4 - 2 (P4) | LGT81 - Vol 7 (Débarras) | Prélevement positif |
| 002LQ000091 n°5 - 1 (P5) | LGT81 - Vol 7 (Débarras) | Prélevement négatif |
| 002LQ000091 n°5 - 2 (P5) | LGT81 - Vol 7 (Débarras) | Prélevement négatif |
| 002LQ000091 n°6 - 1 (P6) | LGT81 - Vol 7 (Débarras) | Prélevement négatif |
| 002LQ000091 n°6 - 2 (P6) | LGT81 - Vol 7 (Débarras) | Prélevement négatif |
| 002LQ000091 n°7 - 1 (P7) | LGT81 - Vol 2 (SDB) | Prélevement négatif |
| 002LQ000091 n°7 - 2 (P7) | LGT81 - Vol 2 (SDB) | Prélevement négatif |
| 002LQ000091 n°8 - 1 (P8) | LGT81 - Vol 2 (SDB) | Prélevement négatif |
| 002LQ000091 n°8 - 2 (P8) | LGT81 - Vol 2 (SDB) | Prélevement négatif |
| 002LQ000091 n°9 - 1 (P9) | LGT81 - Vol 2 (SDB) | Prélevement positif |
| 002LQ000091 n°9 - 2 (P9) | LGT81 - Vol 2 (SDB) | Prélevement positif |
| 002LQ000091 n°10 - 1 (P10) | LGT81 - Vol 2 (SDB) | Prélevement négatif |
| 002LQ000091 n°10 - 2 (P10) | LGT81 - Vol 2 (SDB) | Prélevement négatif |
| 002LQ000091 n°11 - 1 (P11) | LGT81 - Vol 6 (W.C) | Prélevement négatif |
| 002LQ000091 n°11 - 2 (P11) | LGT81 - Vol 6 (W.C) | Prélevement négatif |
| 002LQ000091 n°12 - 1 (P12) | LGT81 - Vol 5 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002LQ000091 n°12 - 2 (P12) | LGT81 - Vol 5 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002LQ000091 n°13 - 1 (P13) | LGT81 - Vol 4 (Chambre) | Prélevement négatif |
| 002LQ000091 n°13 - 2 (P13) | LGT81 - Vol 4 (Chambre) | Prélevement négatif |
| 002LQ000091 n°14 - 1 (P14) | LGT81 - Vol 5 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002LQ000091 n°14 - 2 (P14) | LGT81 - Vol 5 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| | LGT81 - Vol 3 (Séjour) | I1 |
| | LGT81 - Vol 3 (Séjour) | I2 |
| | LGT81 - Vol 5 (Cuisine) | I3 |




002LQ000091 n°1 - 1 (P1)



002LQ000091 n°2 - 1 (P2)



002LQ000091 n°2 - 2 (P2)

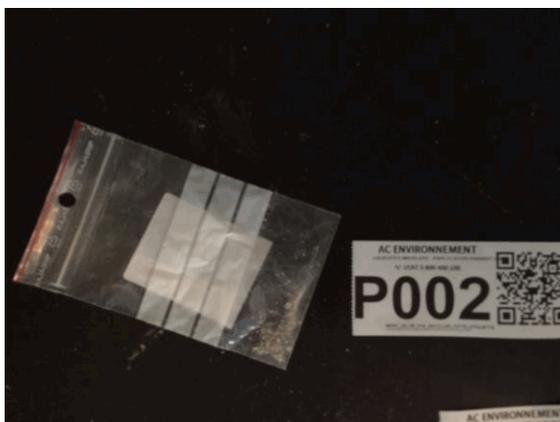

002LQ000091 n°3 - 1 (P3)




002LQ000091 n°3 - 2 (P3)



002LQ000091 n°4 - 1 (P4)



002LQ000091 n°4 - 2 (P4)

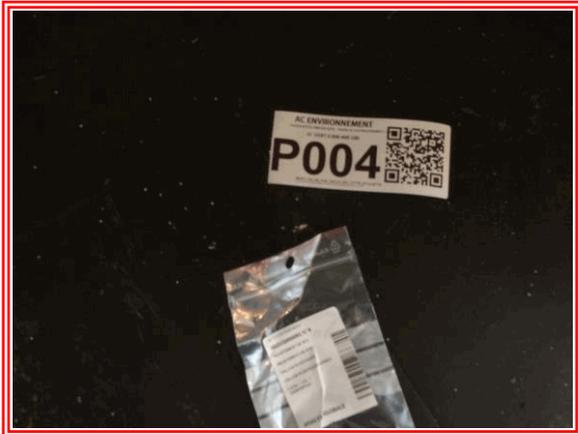

002LQ000091 n°5 - 1 (P5)



002LQ000091 n°5 - 2 (P5)



002LQ000091 n°6 - 1 (P6)



002LQ000091 n°6 - 2 (P6)



002LQ000091 n°7 - 1 (P7)



002LQ000091 n°7 - 2 (P7)



002LQ000091 n°8 - 1 (P8)



002LQ000091 n°8 - 2 (P8)



002LQ000091 n°9 - 1 (P9)



002LQ000091 n°9 - 2 (P9)



002LQ000091 n°10 - 1 (P10)



002LQ000091 n°10 - 2 (P10)



002LQ000091 n°11 - 1 (P11)



002LQ000091 n°11 - 2 (P11)



002LQ000091 n°12 - 1 (P12)




002LQ000091 n°12 - 2 (P12)



002LQ000091 n°13 - 1 (P13)



002LQ000091 n°13 - 2 (P13)

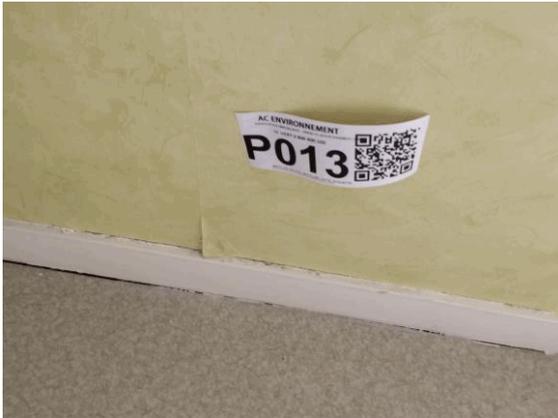

002LQ000091 n°14 - 1 (P14)




002LQ000091 n°14 - 2 (P14)



I1 - 1



I2 - 1

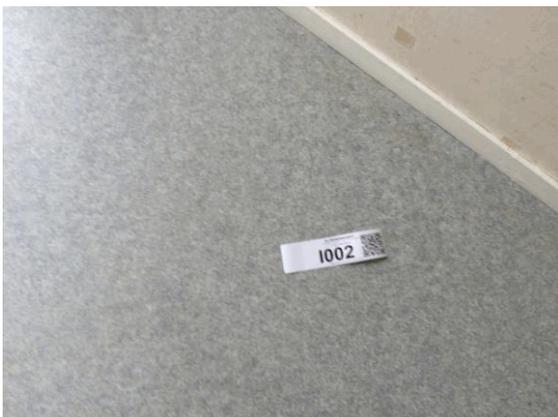

I3 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

| Référence | Categorie | Composant | Matériau | Localisation | Observation |
|-----------|--|--------------------------|---|---------------------------------|-------------|
| P1 | Parois verticales intérieures et enduits | Menuiseries | Joint Souple Noir / Peinture Effritable Blanc / Mousse Souple Marron - Ensemble des joints de la porte d'entrée - | LGT81 - Vol 1 (Entrée) | |
| P2 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Ciment Effritable Gris - Pièces sèches - | LGT81 - Vol 7 (Débarras) | |
| P3 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Colle Bitumineux Noir / Matériau Effritable Marron / Matériau Effritable Blanc - colle noire - | LGT81 - Vol 7 (Débarras) | |
| P4 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Revêtement Bitumineux Noir - dalles plastiques noires - | LGT81 - Vol 7 (Débarras) | |
| P5 | Plafond et faux-plafonds | Plafonds | Peinture Effritable Blanc / Enduit Effritable Blanc - aspect projeté pièces sèches - | LGT81 - Vol 7 (Débarras) | |
| P6 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Peinture Effritable Blanc / Enduit Effritable Blanc - porteur pièces sèches - | LGT81 - Vol 7 (Débarras) | |
| P7 | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Colle Effritable Beige - faïence blanche - | LGT81 - Vol 2 (SDB) | |
| P8 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Ciment Effritable Gris - pièces humides - | LGT81 - Vol 2 (SDB) | |
| P9 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Revêtement Dur Bleu - dalles bleues - | LGT81 - Vol 2 (SDB) | |
| P10 | Plafond et faux-plafonds | Plafonds | Peinture Effritable Blanc / Enduit Effritable Beige - aspect projeté pièces humides - | LGT81 - Vol 2 (SDB) | |
| P11 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Peinture Effritable Beige / Enduit Effritable Blanc - cloison / doublage briques pièces humides - | LGT81 - Vol 6 (W.C) | |
| P12 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduit Effritable Blanc - porteur pièces humides - | LGT81 - Vol 5 (Cuisine) | |
| P13 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduit Effritable Blanc / Papier Souple Fibreux Beige - cloison / doublage briques pièces sèches - | LGT81 - Vol 4 (Chambre) | |
| P14 | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Colle Effritable Beige / Matériau Effritable Gris - faïence blanche - | LGT81 - Vol 5 (Cuisine) | |

Référence chantier : C022016016388
Adresse chantier : Commande : 002LQ000091
 Affaire : _00203000060000100081_
 1 RUE DR GUERIN BAT E - LA PERRINE
 53700 VILLAINES LA JUHEL

AC Environnement
 64, rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Riorges, le 01/07/2016

SYNTHESE RAPPORTS DOSSIER REFERENCE : C022016016388 (14 prélèvements)

Référence échantillon laboratoire : 42PM00114237

| Description client | | Num. couche | Matière | Aspect | Couleur | Type de préparation | Nb. Prép. | Type d'analyse | Résultat |
|--|--|-------------|----------|------------|---------|-------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| 002LQ000091_001 | | 1 | Joint | Souple | Noir | Attaque chimique : Acétone | 1 | MET* | Non détecté |
| Parois verticales intérieures et | | 2 | Peinture | Effritable | Blanc | | | | |
| enduits / Menuiseries / Joint d'étanchéité | | 3 | Mousse | Souple | Marron | | | | |
| Vol 1 (Entrée) | | | | | | | | | |

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : 42PM00114238

| Description client | | Num. couche | Matière | Aspect | Couleur | Type de préparation | Nb. Prép. | Type d'analyse | Résultat |
|---|--|-------------|---------|------------|---------|-------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| 002LQ000091_002 | | 1 | Ciment | Effritable | Gris | Attaque chimique : Acétone | 1 | MET* | Non détecté |
| Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) | | | | | | | | | |
| Vol 7 (Débarras) | | | | | | | | | |

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : 42PM00114239

| Description client | | Num. couche | Matière | Aspect | Couleur | Type de préparation | Nb. Prép. | Type d'analyse | Résultat |
|---|--|-------------|----------|------------|---------|---|-----------|----------------|-------------------------|
| 002LQ000091_003 | | 1 | Colle | Bitumineux | Noir | Attaque chimique : Acétone,Chloroforme | 1 | MET* | Détecté : Chrysotile |
| Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol | | 2 | Matériau | Effritable | Marron | | | | |
| Vol 7 (Débarras) | | 3 | Matériau | Effritable | Blanc | | | | |

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : 42PM00114240

| Description client | | Num. couche | Matière | Aspect | Couleur | Type de préparation | Nb. Prép. | Type d'analyse | Résultat |
|---|--|-------------|------------|------------|---------|-----------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
| 002LQ000091_004 | | 1 | Revêtement | Bitumineux | Noir | Attaque chimique : Chloroforme | 1 | MET* | Détecté : Chrysotile |
| Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques | | | | | | | | | |
| Vol 7 (Débarras) | | | | | | | | | |

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : 42PM00114241

| Description client | | Num. couche | Matière | Aspect | Couleur | Type de préparation | Nb. Prép. | Type d'analyse | Résultat |
|---|--|-------------|----------|------------|---------|-------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| 002LQ000091_005 | | 1 | Peinture | Effritable | Blanc | Attaque chimique : Acétone | 1 | MET* | Non détecté |
| Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre | | 2 | Enduit | Effritable | Blanc | | | | |
| Vol 7 (Débarras) | | | | | | | | | |

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : 42PM00114242

| Date de réception : 23/06/2016 | | | Date de préparation : 27/06/2016 | | | Date d'analyse : 30/06/2016 | | |
|--|-------------|--------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| Description client | Num. couche | Matière | Aspect | Couleur | Type de préparation | Nb. Prép. | Type d'analyse | Résultat |
| 002LQ000091_006 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 7 (Débarras) | 1 2 | Peinture Enduit | Effritable Effritable | Blanc Blanc | Attaque chimique : Acétone | 1 | MET* | Non détecté |
| Remarque : RAS | | | | | | | | |

Référence échantillon laboratoire : 42PM00114243

| Date de réception : 23/06/2016 | | | Date de préparation : 27/06/2016 | | | Date d'analyse : 30/06/2016 | | |
|---|-------------|---------|----------------------------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| Description client | Num. couche | Matière | Aspect | Couleur | Type de préparation | Nb. Prép. | Type d'analyse | Résultat |
| 002LQ000091_007 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colles de carrelages (faïences) Vol 2 (SDB) | 1 | Colle | Effritable | Beige | Attaque chimique : Acétone | 1 | MET* | Non détecté |
| Remarque : RAS | | | | | | | | |

Référence échantillon laboratoire : 42PM00114244

| Date de réception : 23/06/2016 | | | Date de préparation : 27/06/2016 | | | Date d'analyse : 30/06/2016 | | |
|--|-------------|---------|----------------------------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| Description client | Num. couche | Matière | Aspect | Couleur | Type de préparation | Nb. Prép. | Type d'analyse | Résultat |
| 002LQ000091_008 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) Vol 2 (SDB) | 1 | Ciment | Effritable | Gris | Attaque chimique : Acétone | 1 | MET* | Non détecté |
| Remarque : RAS | | | | | | | | |

Référence échantillon laboratoire : 42PM00114245

| Date de réception : 23/06/2016 | | | Date de préparation : 27/06/2016 | | | Date d'analyse : 30/06/2016 | | |
|---|-------------|------------|----------------------------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|
| Description client | Num. couche | Matière | Aspect | Couleur | Type de préparation | Nb. Prép. | Type d'analyse | Résultat |
| 002LQ000091_009 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques Vol 2 (SDB) | 1 | Revêtement | Dur | Bleu | Attaque chimique : Acétone | 1 | MET* | Détecté : Chrysotile |
| Remarque : RAS | | | | | | | | |

Référence échantillon laboratoire : 42PM00114246

| Date de réception : 23/06/2016 | | | Date de préparation : 27/06/2016 | | | Date d'analyse : 30/06/2016 | | |
|---|-------------|--------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| Description client | Num. couche | Matière | Aspect | Couleur | Type de préparation | Nb. Prép. | Type d'analyse | Résultat |
| 002LQ000091_010 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre Vol 2 (SDB) | 1 2 | Peinture Enduit | Effritable Effritable | Blanc Beige | Attaque chimique : Acétone | 1 | MET* | Non détecté |
| Remarque : RAS | | | | | | | | |

Référence échantillon laboratoire : 42PM00114247

| Date de réception : 23/06/2016 | | | Date de préparation : 27/06/2016 | | | Date d'analyse : 30/06/2016 | | |
|---|-------------|--------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| Description client | Num. couche | Matière | Aspect | Couleur | Type de préparation | Nb. Prép. | Type d'analyse | Résultat |
| 002LQ000091_011 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 6 (W.C) | 1 2 | Peinture Enduit | Effritable Effritable | Beige Blanc | Attaque chimique : Acétone | 1 | MET* | Non détecté |
| Remarque : RAS | | | | | | | | |

Référence échantillon laboratoire : 42PM00114248

| Date de réception : 23/06/2016 | | | Date de préparation : 27/06/2016 | | | Date d'analyse : 30/06/2016 | | |
|---|-------------|---------|----------------------------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| Description client | Num. couche | Matière | Aspect | Couleur | Type de préparation | Nb. Prép. | Type d'analyse | Résultat |
| 002LQ000091_012 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 5 (Cuisine) | 1 | Enduit | Effritable | Blanc | Attaque chimique : Acétone | 1 | MET* | Non détecté |
| Remarque : RAS | | | | | | | | |

Référence échantillon laboratoire : 42PM00114249

| Date de réception : 23/06/2016 | | | Date de préparation : 27/06/2016 | | | Date d'analyse : 30/06/2016 | | |
|---|-------------|------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| Description client | Num. couche | Matière | Aspect | Couleur | Type de préparation | Nb. Prép. | Type d'analyse | Résultat |
| 002LQ000091_013 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 4 (Chambre) | 1 2 | Enduit Papier | Effritable Souple Fibreux | Blanc Beige | Attaque chimique : Acétone | 1 | MET* | Non détecté |
| Remarque : RAS | | | | | | | | |

Référence échantillon laboratoire : 42PM00114250

| Date de réception : 23/06/2016 | | | Date de préparation : 27/06/2016 | | | Date d'analyse : 30/06/2016 | | |
|---|-------------|-------------------|----------------------------------|---------------|--|-----------------------------|----------------|-------------|
| Description client | Num. couche | Matière | Aspect | Couleur | Type de préparation | Nb. Prép. | Type d'analyse | Résultat |
| 002LQ000091_014 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colles de carrelages (faïences) Vol 5 (Cuisine) | 1 2 | Colle Matériau | Effritable Effritable | Beige Gris | Attaque chimique : Acétone, Acide chlorhydrique | 1 | MET* | Non détecté |
| Remarque : RAS | | | | | | | | |

* En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET). Méthode : Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Responsable Laboratoire - En suppléance

Laurence Delacroix

